

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE
CP - Ville :	53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_00221000030000100023_
Date du repérage :	29/08/2016
Désignation :	Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00221000030000100023_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu Néant (Néant) 29/08/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 09/09/2016 A Riorges, le 09/09/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
RDC - Vol 1 (Dégagement) RDC - Vol 4 (Cuisine) RDC - Vol 6 (Chambre 2) RDC - Vol 8 (W.C) R+1 - Vol 10 (Chambre 3) R+1 - Vol 12 (Chambre 5)	RDC - Vol 2 (Séjour) RDC - Vol 5 (Chambre 1) RDC - Vol 7 (SDB) R+1 - Vol 9 (Cellier) R+1 - Vol 11 (Chambre 4)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	RDC	Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 4 (Cuisine) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 9 (Cellier) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5)	

Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 9 (Cellier) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5)	
Revêtement de mur	R+1	Vol 9 (Cellier)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 9 (Cellier) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Dégagement)	Panneaux et plaques	impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière le faux plafond sans sondage destructif
Vol 4 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 1)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (SDB)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Dégagement)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (W.C)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (SDB)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (Cellier)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2
Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3
Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3
Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3
Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3
Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19
Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19
Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19
Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28



Q Réserves / Commentaires

Ensemble du logement (garage et balcon non compris) - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC double vitrage
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
RDC - Vol 3 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°12 - 1 - 002LQ0003 80 n°12 - 2	P12	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ0003 80 n°12 - 1 - 002LQ0003 80 n°12 - 2	P12	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
RDC	Vol 7 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 9 (Cellier)	Evier	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Dégagement)	Menuiseries	Joints d'étanchéité	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°1 - 1 - 002LQ0003 80 n°1 - 2	P1	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces sèches	002LQ0003 80 n°5 - 1 - 002LQ0003 80 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 1 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	porteur pièces sèches	002LQ0003 80 n°5 - 1 - 002LQ0003 80 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Cellier) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S33 - S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	porteur pièces sèches	002LQ0003 80 n°5 - 1 - 002LQ0003 80 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	cloisons briques pièces sèches	002LQ0003 80 n°6 - 1 - 002LQ0003 80 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	cloisons briques pièces sèches	002LQ0003 80 n°6 - 1 - 002LQ0003 80 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 11 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	cloisons briques pièces sèches	002LQ0003 80 n°6 - 1 - 002LQ0003 80 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	cloisons briques pièces humides	002LQ0003 80 n°11 - 1 - 002LQ0003 80 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	cloisons briques pièces humides	002LQ0003 80 n°11 - 1 - 002LQ0003 80 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P14	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplatre pièces humides	002LQ0003 80 n°14 - 1 - 002LQ0003 80 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	doublage placoplatre pièces humides	002LQ0003 80 n°14 - 1 - 002LQ0003 80 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	tablier baignoire	002LQ0003 80 n°17 - 1 - 002LQ0003 80 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	tablier baignoire	002LQ0003 80 n°17 - 1 - 002LQ0003 80 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P25	Réalisation d'un prélèvement	doublage placoplatre pièces sèches	002LQ0003 80 n°25 - 1 - 002LQ0003 80 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 4) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S44 - S45 - S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	doublage placoplatre pièces sèches	002LQ0003 80 n°25 - 1 - 002LQ0003 80 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S48 - S49 - S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	doublage placoplatre pièces sèches	002LQ0003 80 n°25 - 1 - 002LQ0003 80 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
RDC	Vol 7 (SDB)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
RDC	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
RDC	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries		I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 10 (Chambre 3)	Menuiseries	joints d'étanchéité	P30	Réalisation d'un prélèvement	vélux	002LQ0003 80 n°30 - 1 - 002LQ0003 80 n°30 - 2 - 002LQ0003 80 n°30 - 3	P30	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 12 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 4)	Menuiseries	joints d'étanchéité	S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	vélux	002LQ0003 80 n°30 - 1 - 002LQ0003 80 n°30 - 2 - 002LQ0003 80 n°30 - 3	P30	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Dépagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°7 - 1 - 002LQ0003 80 n°7 - 2	P7	Matériau fibreux beige et gris + peinture blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (Dépagement)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002LQ0003 80 n°8 - 1 - 002LQ0003 80 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	pièces sèches	002LQ0003 80 n°8 - 1 - 002LQ0003 80 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Dégagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	I1			I1 - 1				impossibilité de connaître la nature des matériaux présents derrière le faux plafond sans sondage destructif
RDC	Vol 1 (Dégagement)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P9	Réalisation d'un prélèvement	plafond placoplatre	002LQ0003 80 n°9 - 1 - 002LQ0003 80 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	pièces humides	002LQ0003 80 n°10 - 1 - - 002LQ0003 80 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	pièces humides	002LQ0003 80 n°10 - 1 - - 002LQ0003 80 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches étage	002LQ0003 80 n°21 - 1 - - 002LQ0003 80 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 5) - Vol 11 (Chambre 4) - Vol 9 (Cellier)	Plafonds	Enduit plâtre	S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	pièces sèches étage	002LQ0003 80 n°21 - 1 - - 002LQ0003 80 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 11 (Chambre 4)	Plafonds	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	rampant pièces sèches	002LQ0003 80 n°22 - 1 - 002LQ0003 80 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 10 (Chambre 3) - Vol 9 (Cellier) - Vol 12 (Chambre 5)	Plafonds	Enduit plâtre	S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	rampant pièces sèches	002LQ0003 80 n°22 - 1 - 002LQ0003 80 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°13 - 1 - 002LQ0003 80 n°13 - 2	P13	Colle blanche + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement	faïence d'origine	002LQ0003 80 n°15 - 1 - 002LQ0003 80 n°15 - 2	P15	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	faïence d'origine	002LQ0003 80 n°15 - 1 - 002LQ0003 80 n°15 - 2	P15	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P16	Réalisation d'un prélèvement	rajout	002LQ0003 80 n°16 - 1 - 002LQ0003 80 n°16 - 2	P16	Colle blanche + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe PVC	P18	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°18 - 1 - 002LQ0003 80 n°18 - 2	P18	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 8 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe PVC	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002LQ0003 80 n°18 - 1 - 002LQ0003 80 n°18 - 2	P18	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de mur	Colle de plinthe PVC	P26	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°26 - 1 - 002LQ0003 80 n°26 - 2	P26	Revêtement souple beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P27	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°27 - 1 - 002LQ0003 80 n°27 - 2	P27	Colle beige + couche plâtrée blanche	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P2	Réalisation d'un prélèvement	dalles plastique beige + colle noire	002LQ0003 80 n°2 - 1 - 002LQ0003 80 n°2 - 2	P2	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P3	Réalisation d'un prélèvement	colle noire	002LQ0003 80 n°3 - 1 - 002LQ0003 80 n°3 - 2	P3	Colle bitumineuse noire avec fibres + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	colle noire	002LQ0003 80 n°3 - 1 - 002LQ0003 80 n°3 - 2	P3	Colle bitumineuse noire avec fibres + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S2 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	colle noire	002LQ0003 80 n°3 - 1 - 002LQ0003 80 n°3 - 2	P3	Colle bitumineuse noire avec fibres + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	colle noire	002LQ0003 80 n°3 - 1 - 002LQ0003 80 n°3 - 2	P3	Colle bitumineuse noire avec fibres + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S4 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	colle noire	002LQ0003 80 n°3 - 1 - 002LQ0003 80 n°3 - 2	P3	Colle bitumineuse noire avec fibres + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1 (Dégagement)	Revêtement de sol	Chape maigre	P4	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002LQ0003 80 n°4 - 1 - 002LQ0003 80 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Chape maigre	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	pièces sèches	002LQ0003 80 n°4 - 1 - 002LQ0003 80 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P19	Réalisation d'un prélèvement	colle noir indissociable du ragréage pièce humide	002LQ0003 80 n°19 - 1 - - 002LQ0003 80 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S21 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	colle noir indissociable du ragréage pièce humide	002LQ0003 80 n°19 - 1 - - 002LQ0003 80 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S22 (P19)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	colle noir indissociable du ragréage pièce humide	002LQ0003 80 n°19 - 1 - 002LQ0003 80 n°19 - 2	P19	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement	lino vert + colle jaune	002LQ0003 80 n°20 - 1 - 002LQ0003 80 n°20 - 2	P20	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Ragréage	P23	Réalisation d'un prélèvement	rose pièces sèches	002LQ0003 80 n°23 - 1 - 002LQ0003 80 n°23 - 2	P23	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 4) - Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	rose pièces sèches	002LQ0003 80 n°23 - 1 - 002LQ0003 80 n°23 - 2	P23	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	rose pièces sèches	002LQ0003 80 n°23 - 1 - 002LQ0003 80 n°23 - 2	P23	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 12 (Chambre 5)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P24	Réalisation d'un prélèvement	lino vert + Colle jaune	002LQ0003 80 n°24 - 1 - 002LQ0003 80 n°24 - 2	P24	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 11 (Chambre 4) - Vol 10 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S41 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	lino vert + Colle jaune	002LQ0003 80 n°24 - 1 - 002LQ0003 80 n°24 - 2	P24	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	lino vert + Colle jaune	002LQ0003 80 n°24 - 1 - 002LQ0003 80 n°24 - 2	P24	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P28	Réalisation d'un prélèvement	dalles plastique bleue + colle noire	002LQ0003 80 n°28 - 1 - 002LQ0003 80 n°28 - 2	P28	Dalle dure cassante beige + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	Ragréage	P29	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0003 80 n°29 - 1 - 002LQ0003 80 n°29 - 2	P29	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
RDC	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (Dépagement)	Revêtement de sol		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
RDC	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
RDC	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol		I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.






ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 RDC		RDC - Plan de repérage - Actions menées
 RDC		RDC - Plan des prélèvements
 RDC		RDC - MPCA Revêtement de sol
 R+1		R+1 - Plan de repérage - Actions menées
 R+1		R+1 - Plan des prélèvements
 R+1		R+1 - MPCA Revêtement de sol

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000380

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

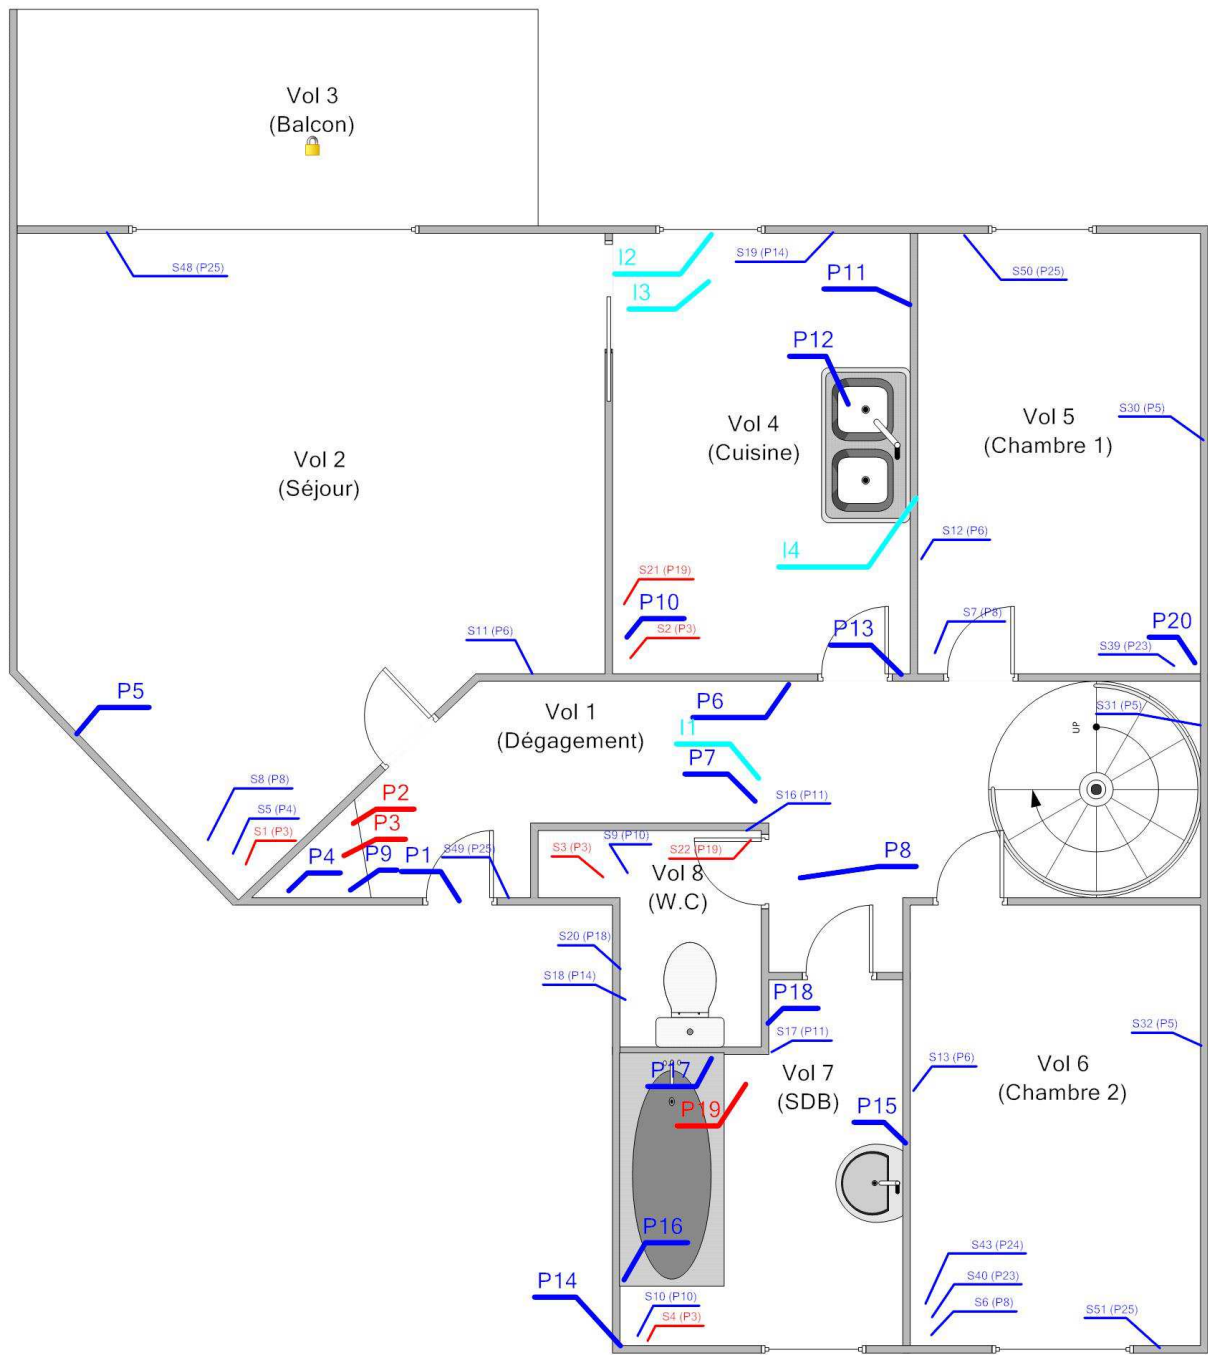

Adresse du bien

8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE

Désignation


Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention


29/08/2016


Technicien intervenant



PALLUEL Matthieu

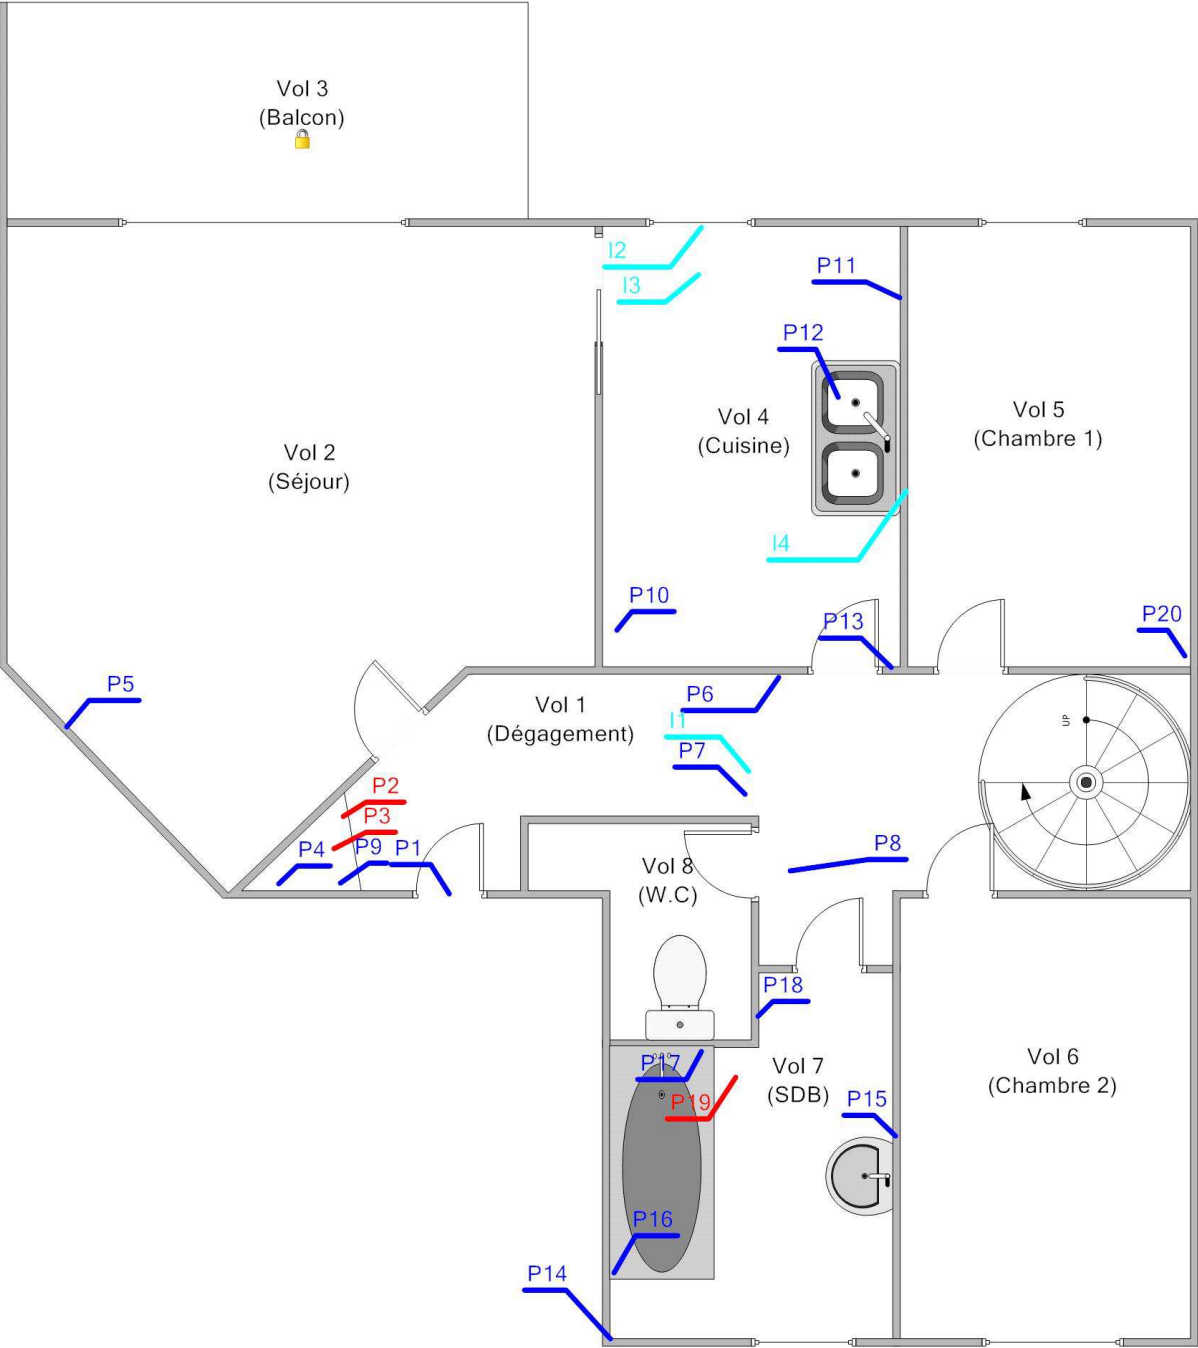RDC - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002LQ000380
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage	29/08/2016	PALLUEL Matthieu

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002LQ000380
				Légende
				 P2 : Dalles plastiques
				 P19 : Colles de revêtement de sol
				 P3 : Colles de revêtement de sol
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage	29/08/2016	PALLUEL Matthieu

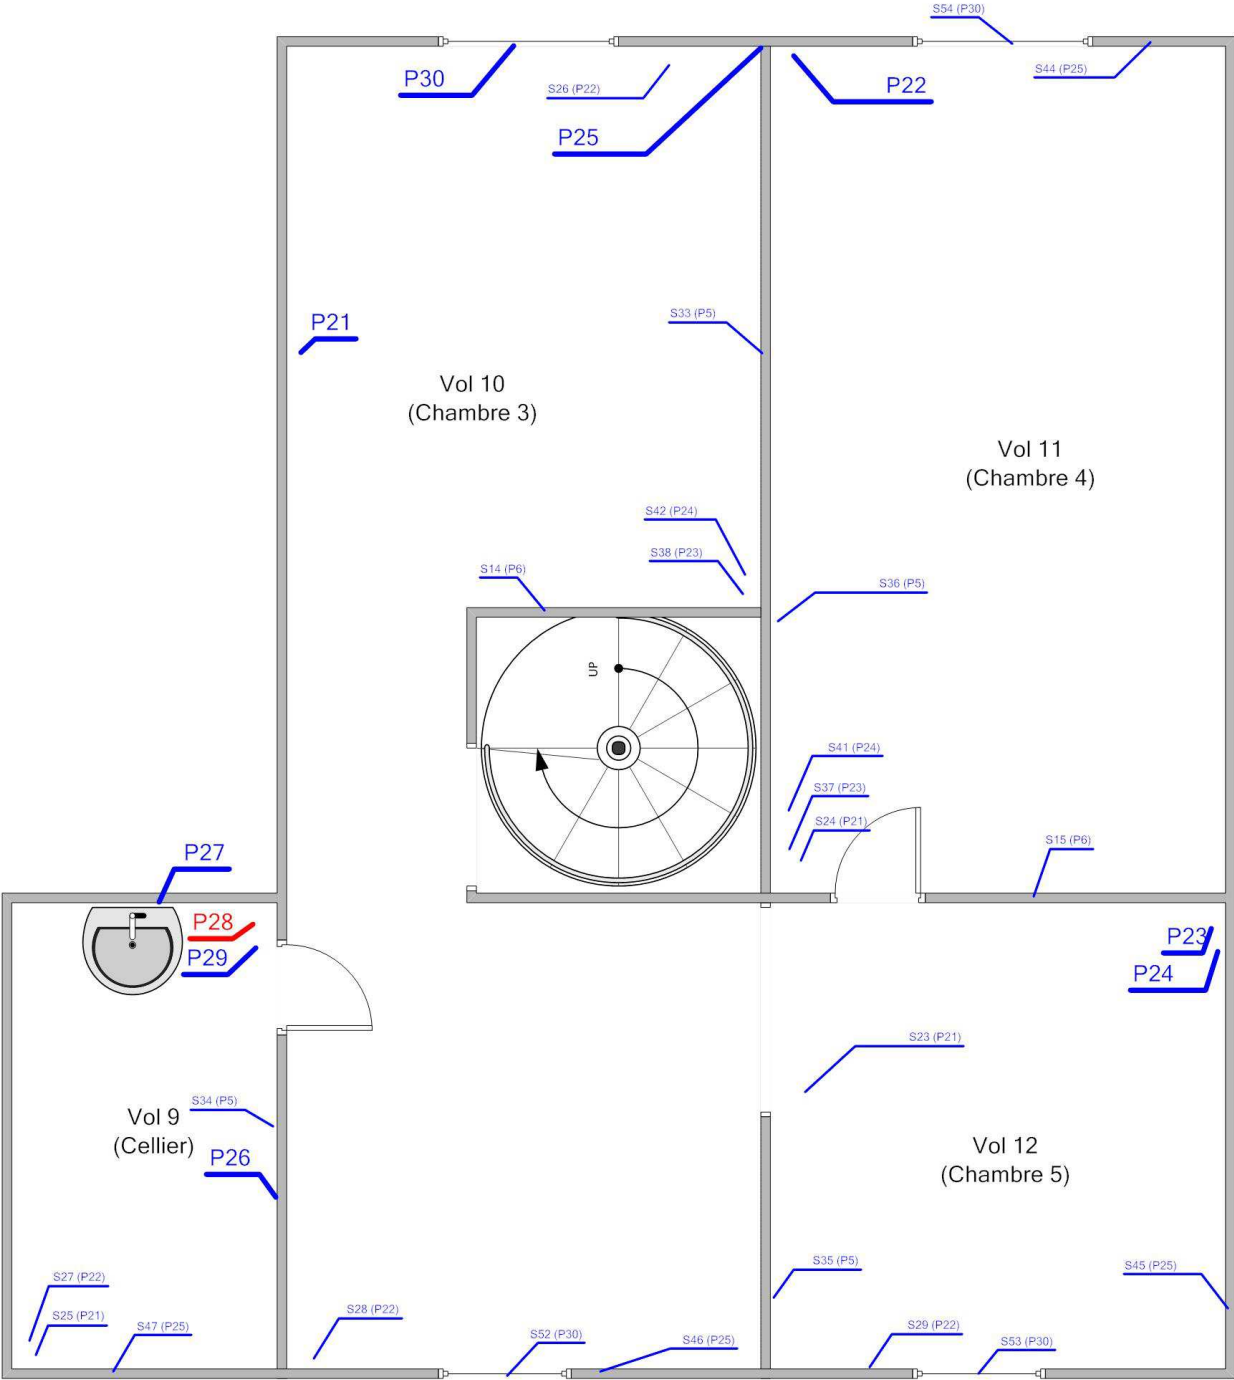R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000380
				Légende
				P Localisation dun prélèvement positif
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage	29/08/2016	PALLUEL Matthieu

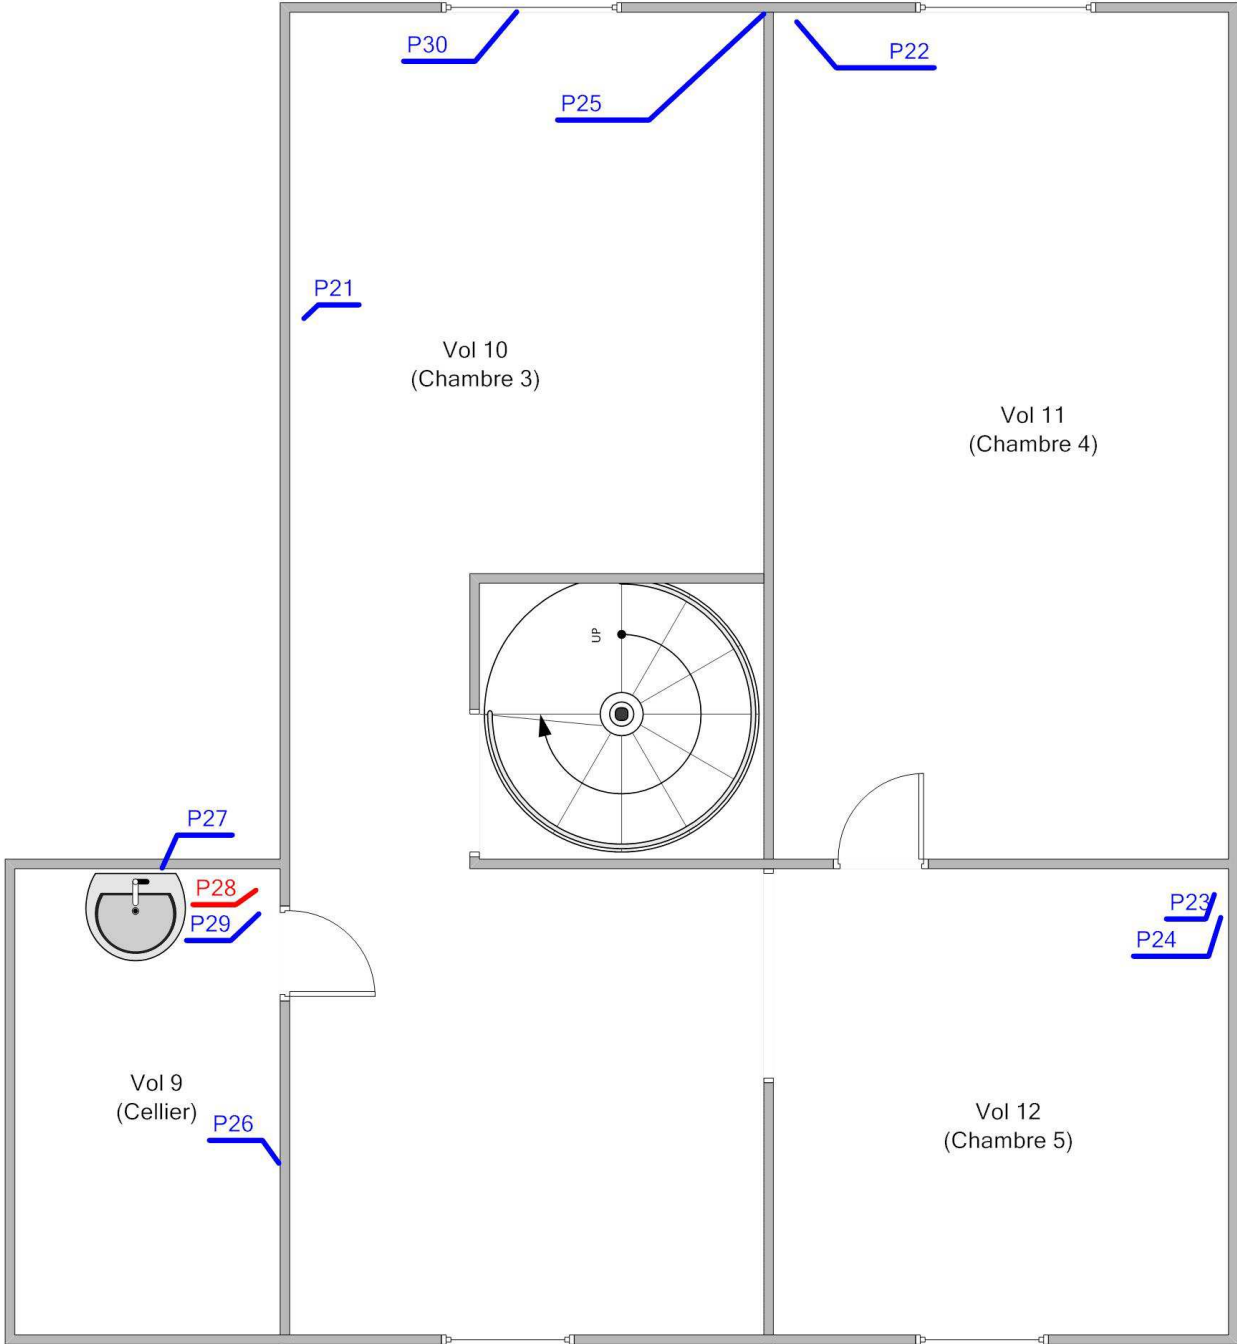R+1 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002LQ000380
				Légende
				
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE		Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage	29/08/2016	PALLUEL Matthieu

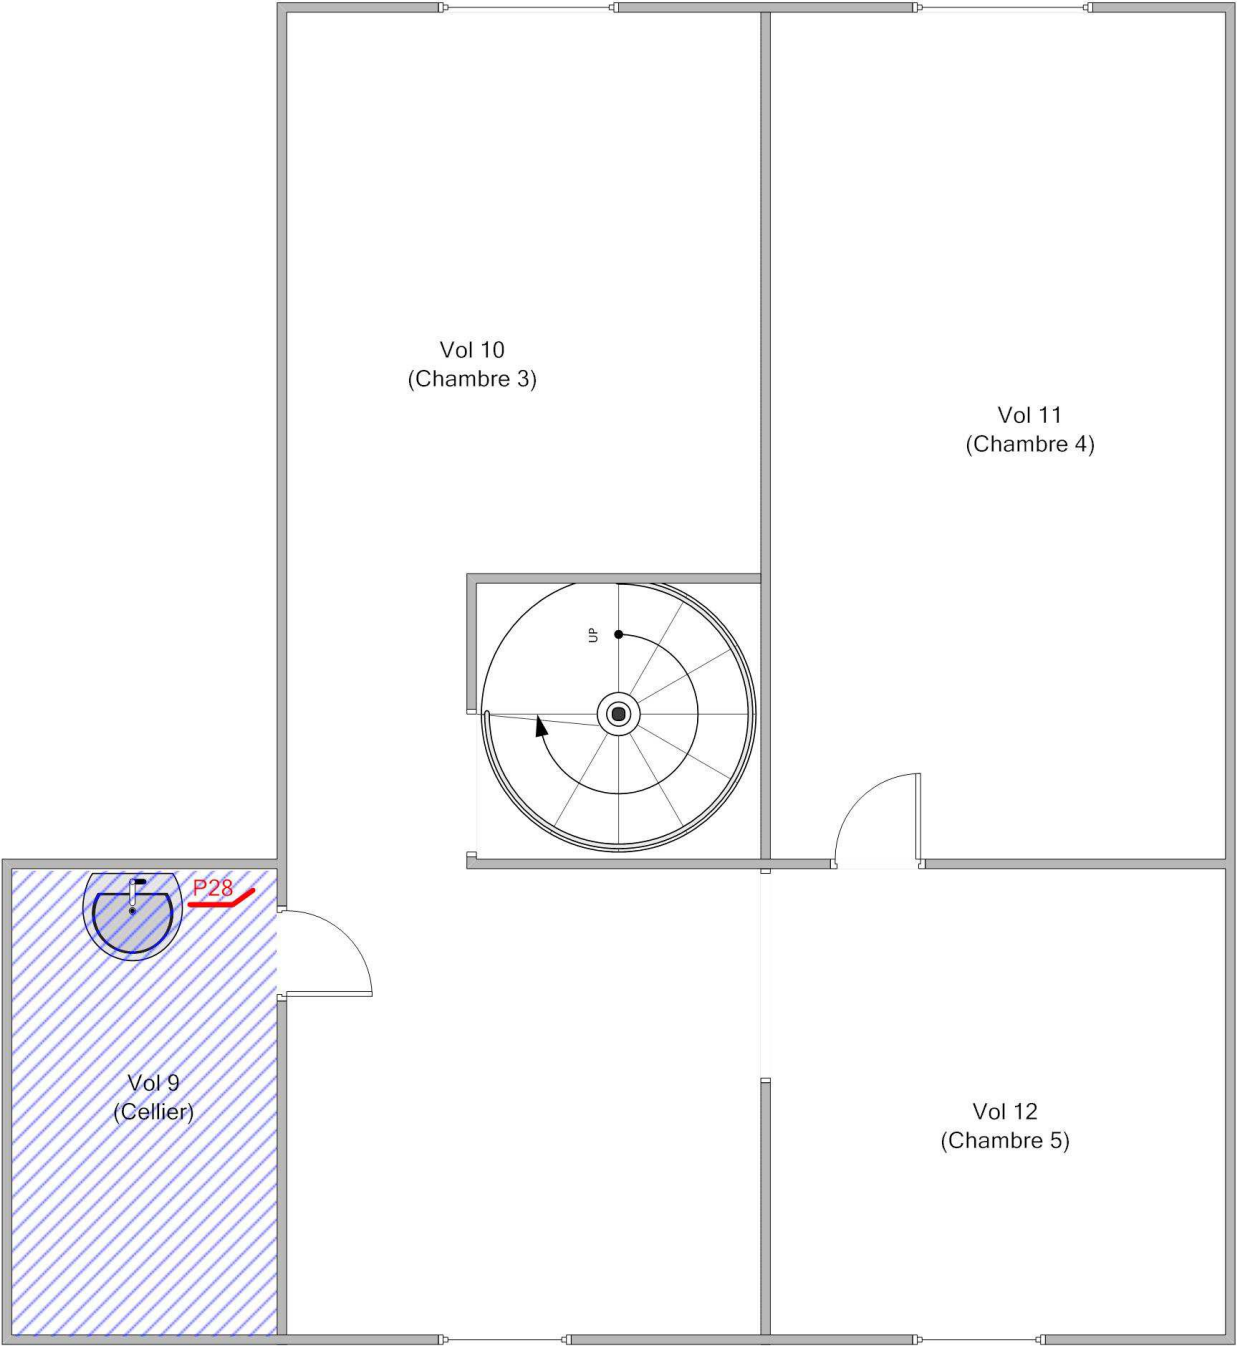R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002LQ000380
				Légende
				 P28 : Dalles plastiques
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage	29/08/2016	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000380 n°21 - 1 (P21)	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°21 - 2 (P21)	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 11 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°22 - 2 (P22)	R+1 - Vol 11 (Chambre 4)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°24 - 1 (P24)	R+1 - Vol 12 (Chambre 5)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°24 - 2 (P24)	R+1 - Vol 12 (Chambre 5)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 12 (Chambre 5)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°23 - 2 (P23)	R+1 - Vol 12 (Chambre 5)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°25 - 2 (P25)	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°30 - 1 (P30)	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°30 - 2 (P30)	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°30 - 3 (P30)	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°26 - 2 (P26)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°27 - 1 (P27)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°27 - 2 (P27)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°28 - 1 (P28)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement positif
002LQ000380 n°28 - 2 (P28)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement positif
002LQ000380 n°29 - 1 (P29)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°29 - 2 (P29)	R+1 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	RDC - Vol 1 (Dépagement)	I1
	RDC - Vol 4 (Cuisine)	I2
	RDC - Vol 4 (Cuisine)	I2
	RDC - Vol 4 (Cuisine)	I3
	RDC - Vol 4 (Cuisine)	I4
002LQ000380 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (Dépagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 1 (Dépagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 1 (Dépagement)	Prélevement positif
002LQ000380 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 1 (Dépagement)	Prélevement positif



Référence	Localisation	Action
002LQ000380 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement positif
002LQ000380 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement positif
002LQ000380 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 2 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°9 - 2 (P9)	RDC - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°12 - 2 (P12)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°14 - 2 (P14)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°17 - 2 (P17)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°18 - 2 (P18)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000380 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement positif
002LQ000380 n°19 - 2 (P19)	RDC - Vol 7 (SDB)	Prélevement positif
002LQ000380 n°20 - 1 (P20)	RDC - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000380 n°20 - 2 (P20)	RDC - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif


I1 - 1




I2 - 1



I2 - 2

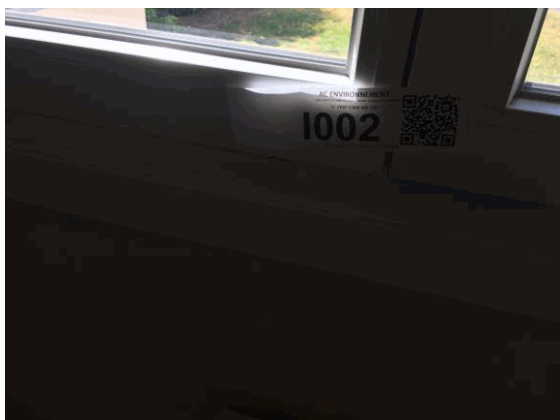

I3 - 1

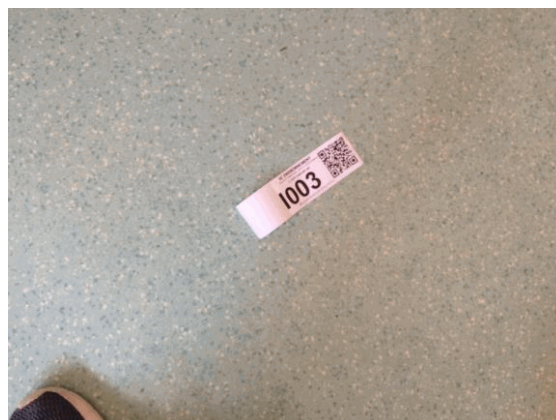

I4 - 1



002LQ000380 n°1 - 1 (P1)



002LQ000380 n°1 - 2 (P1)



002LQ000380 n°2 - 1 (P2)



002LQ000380 n°2 - 2 (P2)



002LQ000380 n°3 - 1 (P3)



002LQ000380 n°3 - 2 (P3)



002LQ000380 n°4 - 1 (P4)



002LQ000380 n°4 - 2 (P4)



002LQ000380 n°5 - 1 (P5)



002LQ000380 n°5 - 2 (P5)



002LQ000380 n°6 - 1 (P6)




002LQ000380 n°6 - 2 (P6)




002LQ000380 n°7 - 1 (P7)



002LQ000380 n°7 - 2 (P7)

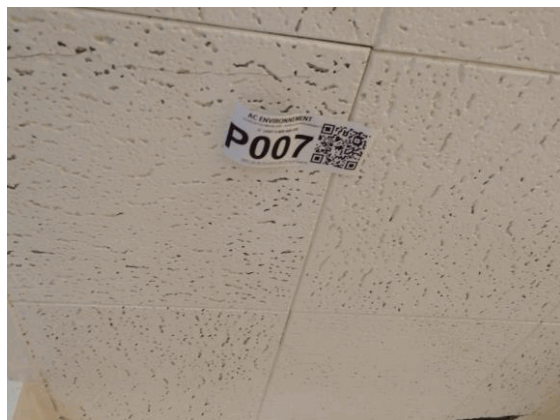


002LQ000380 n°8 - 1 (P8)

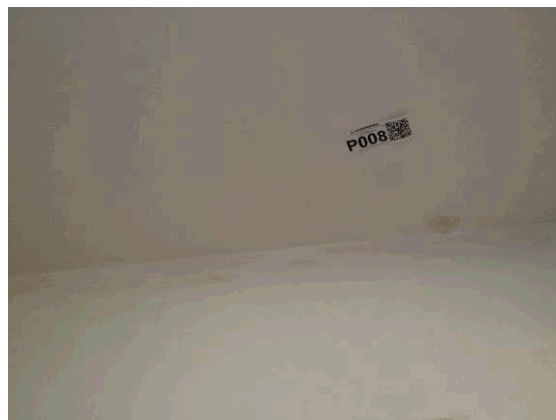

002LQ000380 n°8 - 2 (P8)



002LQ000380 n°9 - 1 (P9)

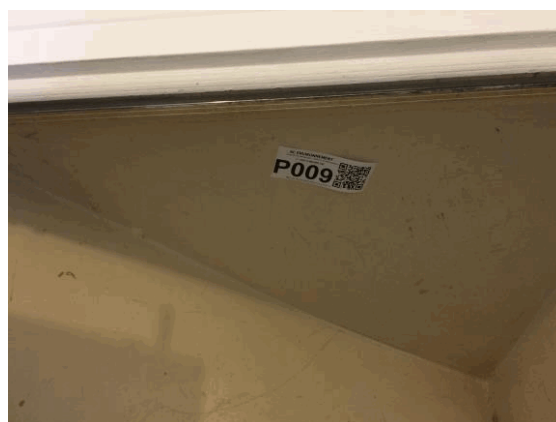

002LQ000380 n°9 - 2 (P9)



002LQ000380 n°10 - 1 (P10)



002LQ000380 n°10 - 2 (P10)



002LQ000380 n°11 - 1 (P11)



002LQ000380 n°11 - 2 (P11)



002LQ000380 n°12 - 1 (P12)



002LQ000380 n°12 - 2 (P12)




002LQ000380 n°13 - 1 (P13)




002LQ000380 n°13 - 2 (P13)



002LQ000380 n°14 - 1 (P14)

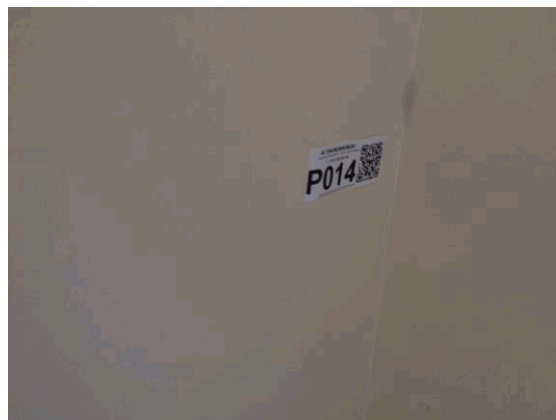


002LQ000380 n°14 - 2 (P14)

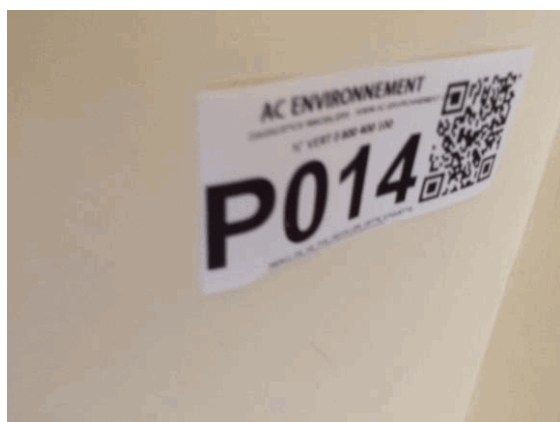

002LQ000380 n°15 - 1 (P15)



002LQ000380 n°15 - 2 (P15)

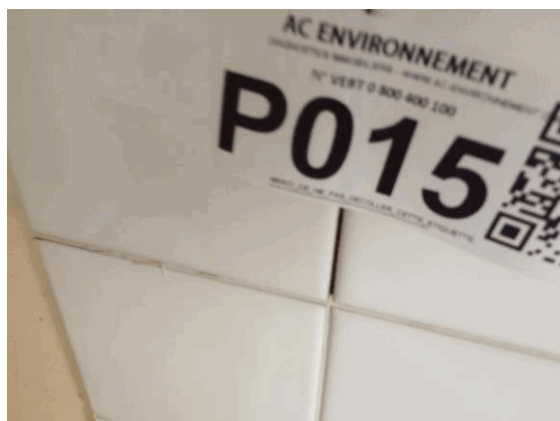

002LQ000380 n°16 - 1 (P16)



002LQ000380 n°16 - 2 (P16)



002LQ000380 n°17 - 1 (P17)



002LQ000380 n°17 - 2 (P17)



002LQ000380 n°18 - 1 (P18)



002LQ000380 n°18 - 2 (P18)



002LQ000380 n°19 - 1 (P19)



002LQ000380 n°19 - 2 (P19)




002LQ000380 n°20 - 1 (P20)




002LQ000380 n°20 - 2 (P20)




002LQ000380 n°21 - 1 (P21)

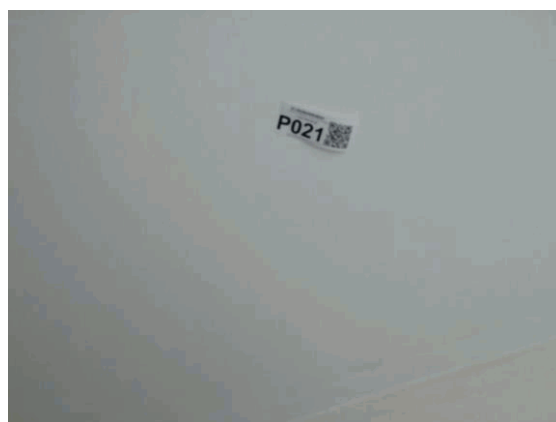

002LQ000380 n°21 - 2 (P21)

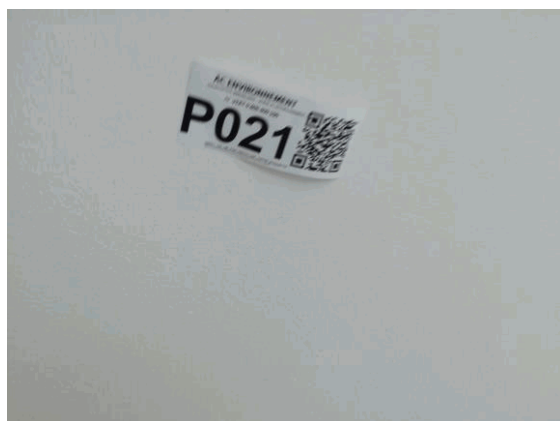

002LQ000380 n°22 - 1 (P22)

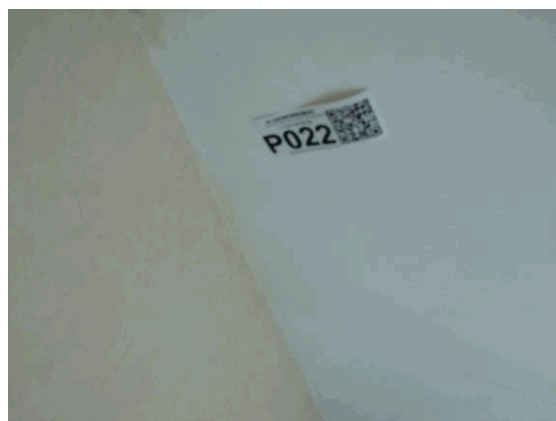

002LQ000380 n°22 - 2 (P22)



002LQ000380 n°24 - 1 (P24)



002LQ000380 n°24 - 2 (P24)



002LQ000380 n°23 - 1 (P23)



002LQ000380 n°23 - 2 (P23)



002LQ000380 n°25 - 1 (P25)



002LQ000380 n°25 - 2 (P25)



002LQ000380 n°30 - 1 (P30)



002LQ000380 n°30 - 2 (P30)



002LQ000380 n°30 - 3 (P30)



002LQ000380 n°26 - 1 (P26)



002LQ000380 n°26 - 2 (P26)




002LQ000380 n°27 - 1 (P27)




002LQ000380 n°27 - 2 (P27)



002LQ000380 n°28 - 1 (P28)

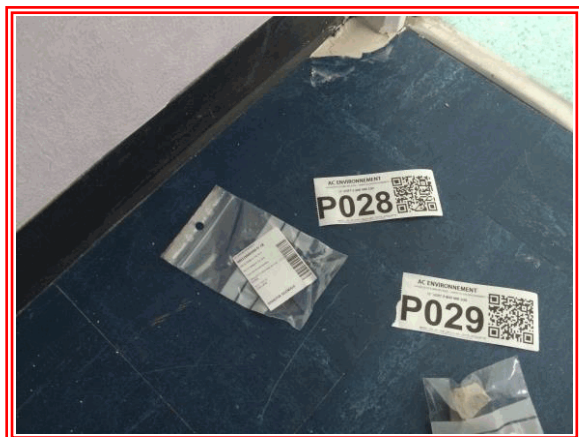

002LQ000380 n°28 - 2 (P28)

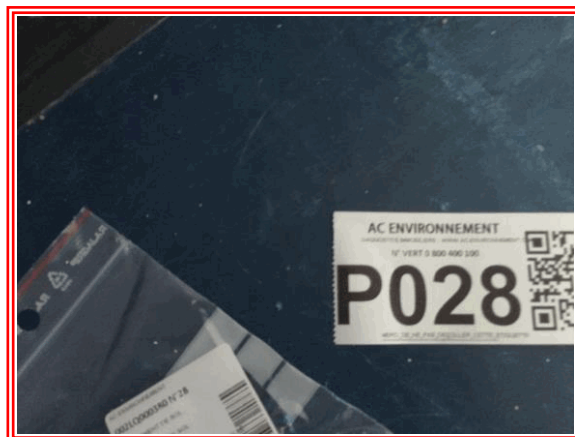

002LQ000380 n°29 - 1 (P29)



002LQ000380 n°29 - 2 (P29)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable - dalles plastique beige + colle noire -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire avec fibres + ragréage gris non séparable - colle noire -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène - pièces sèches -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - porteur pièces sèches -	RDC - Vol 2 (Séjour)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - cloisons briques pièces sèches -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige et gris + peinture blanche non séparable - -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - pièces sèches -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable - plafond placoplatre -	RDC - Vol 1 (Dégagement)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - pièces humides -	RDC - Vol 4 (Cuisine)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - cloisons briques pièces humides -	RDC - Vol 4 (Cuisine)	
P12	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	RDC - Vol 4 (Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture non séparable - -	RDC - Vol 4 (Cuisine)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable - doublage placoplatre pièces humides -	RDC - Vol 7 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - faïence d'origine -	RDC - Vol 7 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + papier non séparable - rajout -	RDC - Vol 7 (SDB)	

P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - tablier baignoire -	RDC - Vol 7 (SDB)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable -	RDC - Vol 7 (SDB)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage beige non séparable - colle noir indissociable du ragréage pièce humide -	RDC - Vol 7 (SDB)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable - lino vert + colle jaune -	RDC - Vol 5 (Chambre 1)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - pièces sèches étage -	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable - rampant pièces sèches -	R+1 - Vol 11 (Chambre 4)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + ragréage rose non séparable - rose pièces sèches -	R+1 - Vol 12 (Chambre 5)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable - lino vert + Colle jaune -	R+1 - Vol 12 (Chambre 5)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable - doublage placoplatre pièces sèches -	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	
P26	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peintures multiples non séparable -	R+1 - Vol 9 (Cellier)	
P27	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche -	R+1 - Vol 9 (Cellier)	
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable - dalles plastique bleue + colle noire -	R+1 - Vol 9 (Cellier)	
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact beige -	R+1 - Vol 9 (Cellier)	
P30	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - vélux -	R+1 - Vol 10 (Chambre 3)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2640 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2640
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_c07bbb45-f8ec-4e2a-aa85-577e444982
cb

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380001 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joints d'étanchéité / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2641 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2641
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_7fbaf35a-f050-405e-b7c8-702b79a38f3
3

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	META le 07/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2642 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2642
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_fd4c04d0-90a1-4463-a0c7-a9a94e5c69
d8

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire avec fibres / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire avec fibres + ragréage gris non séparable	MOLP le 08/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2643 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2643
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_627a46b5-e9e6-4c31-87ec-de56e349ae
38

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2644 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2644
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_f2658779-89be-4a5e-a3fa-1fa1d1eacdb
c

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

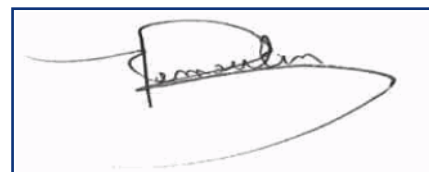

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2645 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2645
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_31b1ab90-6909-4273-be7a-cf7e5026a7
32

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

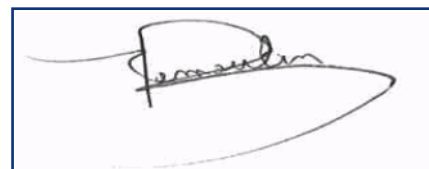

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2646 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2646
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_9529effd-55b6-419f-b44a-98e4d71388
4e

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau fibreux beige et gris / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux beige et gris + peinture blanche non séparable	MOLP le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

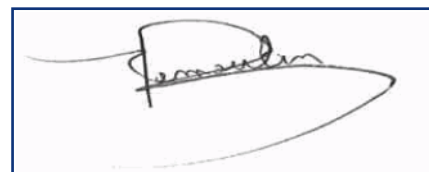

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2647 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2647
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_e1f7b391-79e9-4fc2-878a-ef7a1a1c69b
4

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

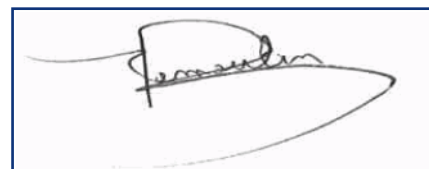



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2648 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2648
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_73e750b6-bb33-4b67-bf6e-e841dcfc22
de

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2649 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2649
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_7dc37c1b-d653-47ac-8504-05976c94ee
d6

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

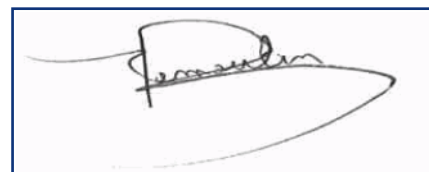

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2650 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2650
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_5b7f143b-9e31-41b1-a096-7d170bbfe7
c7

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002LQ000380011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

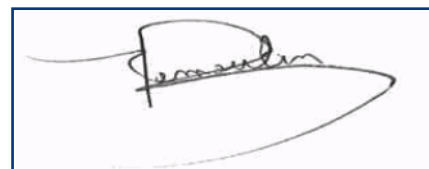



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2651 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2651
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_fb646380-f6b3-45ab-8776-03224dc703c5

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380012 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2652 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2652
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_13caa2f6-12d5-4866-905d-af0a546382
06

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + peinture non séparable	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2653 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2653
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_a2a23576-6a8f-4589-aa5a-a947eaa292b
d

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380014 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

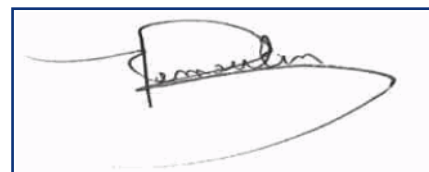



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2654 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2654
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_a7833dc3-eb90-4440-857d-a1a5cb77ed
e4

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2655 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2655
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_b497bff4-0dab-4532-875b-bce94b9ea0
9e

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle blanche / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche + papier non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2656 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2656
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_14f1ed5a-41be-4244-9789-b281a9c0f5
39

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2657 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2657
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_1ae9f6e8-a434-473e-99a0-9b52f9e42a
3e

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe PVC / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2658 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2658
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_b97c1f3a-73b8-42d8-b5d5-c79dcab973
db

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Sous couche de ragrée beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle bitumineuse noire + ragrée gris non séparable + sous couche de ragrée beige non séparable	MOLP le 08/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2659 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2659
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_d7a5097b-4651-44d7-9b82-f3747d42a
df3

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (Chambre 1)
Description ITGA	Revêtement bicouche souple / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

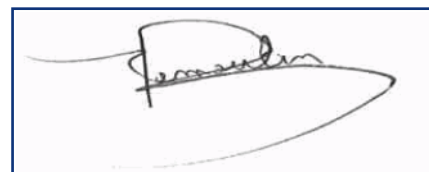

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2660 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2660
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_6a867076-a84a-4ad1-864c-1e89f82b72
8e

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (Chambre 3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

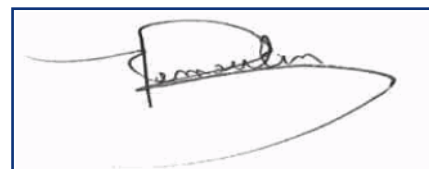

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2661 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2661
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_b479becd-c9c4-4f6a-9213-b31e9d9f8e
28

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 11 (Chambre 4)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

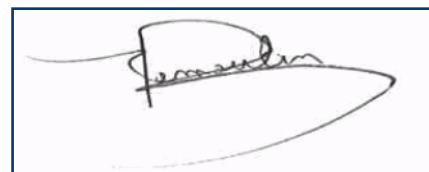

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2662 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2662
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_3c3d9915-8329-4651-a1f0-a29b5a861
57b

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 12 (Chambre 5)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege gris / Ragréege rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + ragréege gris non séparable + ragréege rose non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

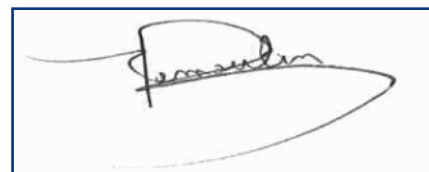

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2663 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2663
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_ae43af66-e98b-4738-a088-9f853727c6
82

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 12 (Chambre 5)
Description ITGA	Revêtement bicouche souple / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement bicouche souple + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	META le 07/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

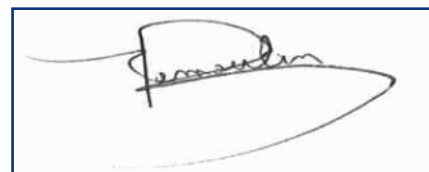



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2664 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2664
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_994707c3-b2b3-4122-950c-75794fb276c4

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380025 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 10 (Chambre 3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2665 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2665
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_1160256c-bfca-43db-a5e3-f18c754bcc6
8

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380026 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe PVC / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Revêtement souple beige et noir / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige et noir + colle polymère jaune + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

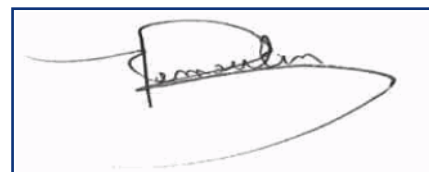

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2666 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2666
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_bd6a0758-f34c-402d-9274-8e8815b8d
148

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380027 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

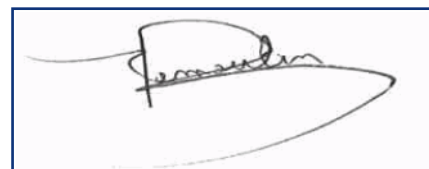

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2667 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2667
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_c2126585-5d53-4d5d-8ae5-e51d44b60
681

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380028 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Dalle dure cassante beige / Peinture / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante beige + peinture non séparable + colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable	META le 07/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

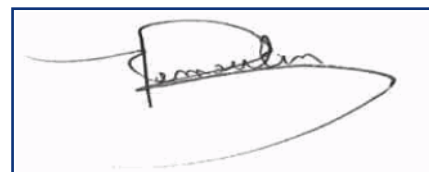

RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2668 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2668
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_f6cfaaa0-e2f5-45d2-bf0b-a47d442ba479

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 9 (Cellier)
Description ITGA	Matériau compact beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact beige	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

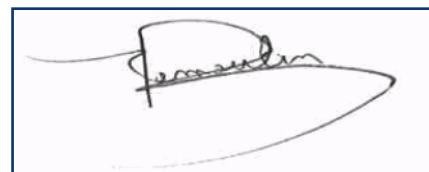



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT041609-2669 EN DATE DU 09/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-89882
Echantillon ITGA : IT041609-2669
Reçu au laboratoire le : 06/09/2016
MesureAmianteAT_f8e4dba4-6aa4-43be-ba7c-7545f42877b
c

Réf. Client :

Commande	002LQ000380
Dossier client	_00221000030000100023_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 23 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000380030 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints d'étanchéité / Vol 10 (Chambre 3)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 08/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire