

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE
CP - Ville :	53170 MESLAY DU MAINE
Référence client :	_00221000030000200026_
Date du repérage :	06/06/2017
Désignation :	Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE 53170 MESLAY DU MAINE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00221000030000200026_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (06/06/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 20/06/2017 A Riorges, le 20/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°26 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°26 - Vol 3 (Chambre 1) Appartement n°26 - Vol 5 (SDB) Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2) Appartement n°26 - Vol 6 (W.C)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°26	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°26	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°26	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (W.C)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 5 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P4
Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P14
Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15
Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15



Q Réerves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC double vitrage
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°4 - 1 - 002HD0015 22 n°4 - 2	P4	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 22 n°4 - 1 - 002HD0015 22 n°4 - 2	P4	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°13 - 1	P13	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 22 n°13 - 1	P13	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°26	Vol 6 (W.C)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°6 - 1 - 002HD0015 22 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 4 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°7 - 1 - 002HD0015 22 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 22 n°7 - 1 - 002HD0015 22 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 4 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°8 - 1 - 002HD0015 22 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 22 n°8 - 1 - 002HD0015 22 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°9 - 1 - 002HD0015 22 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement) - Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces sèches	P9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 22 n°9 - 1 - 002HD0015 22 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 6 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°10 - 1 - - 002HD0015 22 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 5 (SDB) - Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison pièces humides	S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 22 n°10 - 1 - - 002HD0015 22 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°11 - 1 - - 002HD0015 22 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 22 n°11 - 1 - - 002HD0015 22 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°26	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 4 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°1 - 1 - 002HD0015 22 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 1 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 22 n°1 - 1 - 002HD0015 22 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°2 - 1 - 002HD0015 22 n°2 - 2	P2	Matériau fibreux beige + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement			P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine) - Vol 6 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5			P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°3 - 1 - 002HD0015 22 n°3 - 2	P3	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 22 n°3 - 1 - 002HD0015 22 n°3 - 2	P3	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°12 - 1 - 002HD0015 22 n°12 - 2	P12	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°18 - 1 - 002HD0015 22 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 6 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD0015 22 n°18 - 1 - 002HD0015 22 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°14 - 1	P14	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 22 n°14 - 1	P14	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles dures beiges	S15 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 22 n°14 - 1	P14	Dalle dure cassante beige	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°15 - 1 - 002HD0015 22 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S25 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 22 n°15 - 1 - 002HD0015 22 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S26 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 22 n°15 - 1 - 002HD0015 22 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S27 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 22 n°15 - 1 - 002HD0015 22 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Colle bitumeuses	S28 (P15)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 22 n°15 - 1 - 002HD0015 22 n°15 - 2	P15	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°26	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°16 - 1	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres)	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0015 22 n°16 - 1	P16	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 22 n°17 - 1 - 002HD0015 22 n°17 - 2	P17	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0015 22 n°17 - 1 - 002HD0015 22 n°17 - 2	P17	Ragréage gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°26	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°26	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°26	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°26	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°26	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°26	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°26	Appartement n°26 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°26	Appartement n°26 - Plan de prélèvements
	Appartement n°26	Appartement n°26 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement n°26	Appartement n°26 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement n°26	Appartement n°26 - MPCA Equipements divers et accessoires



APPARTEMENT N°26 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001522

Légende

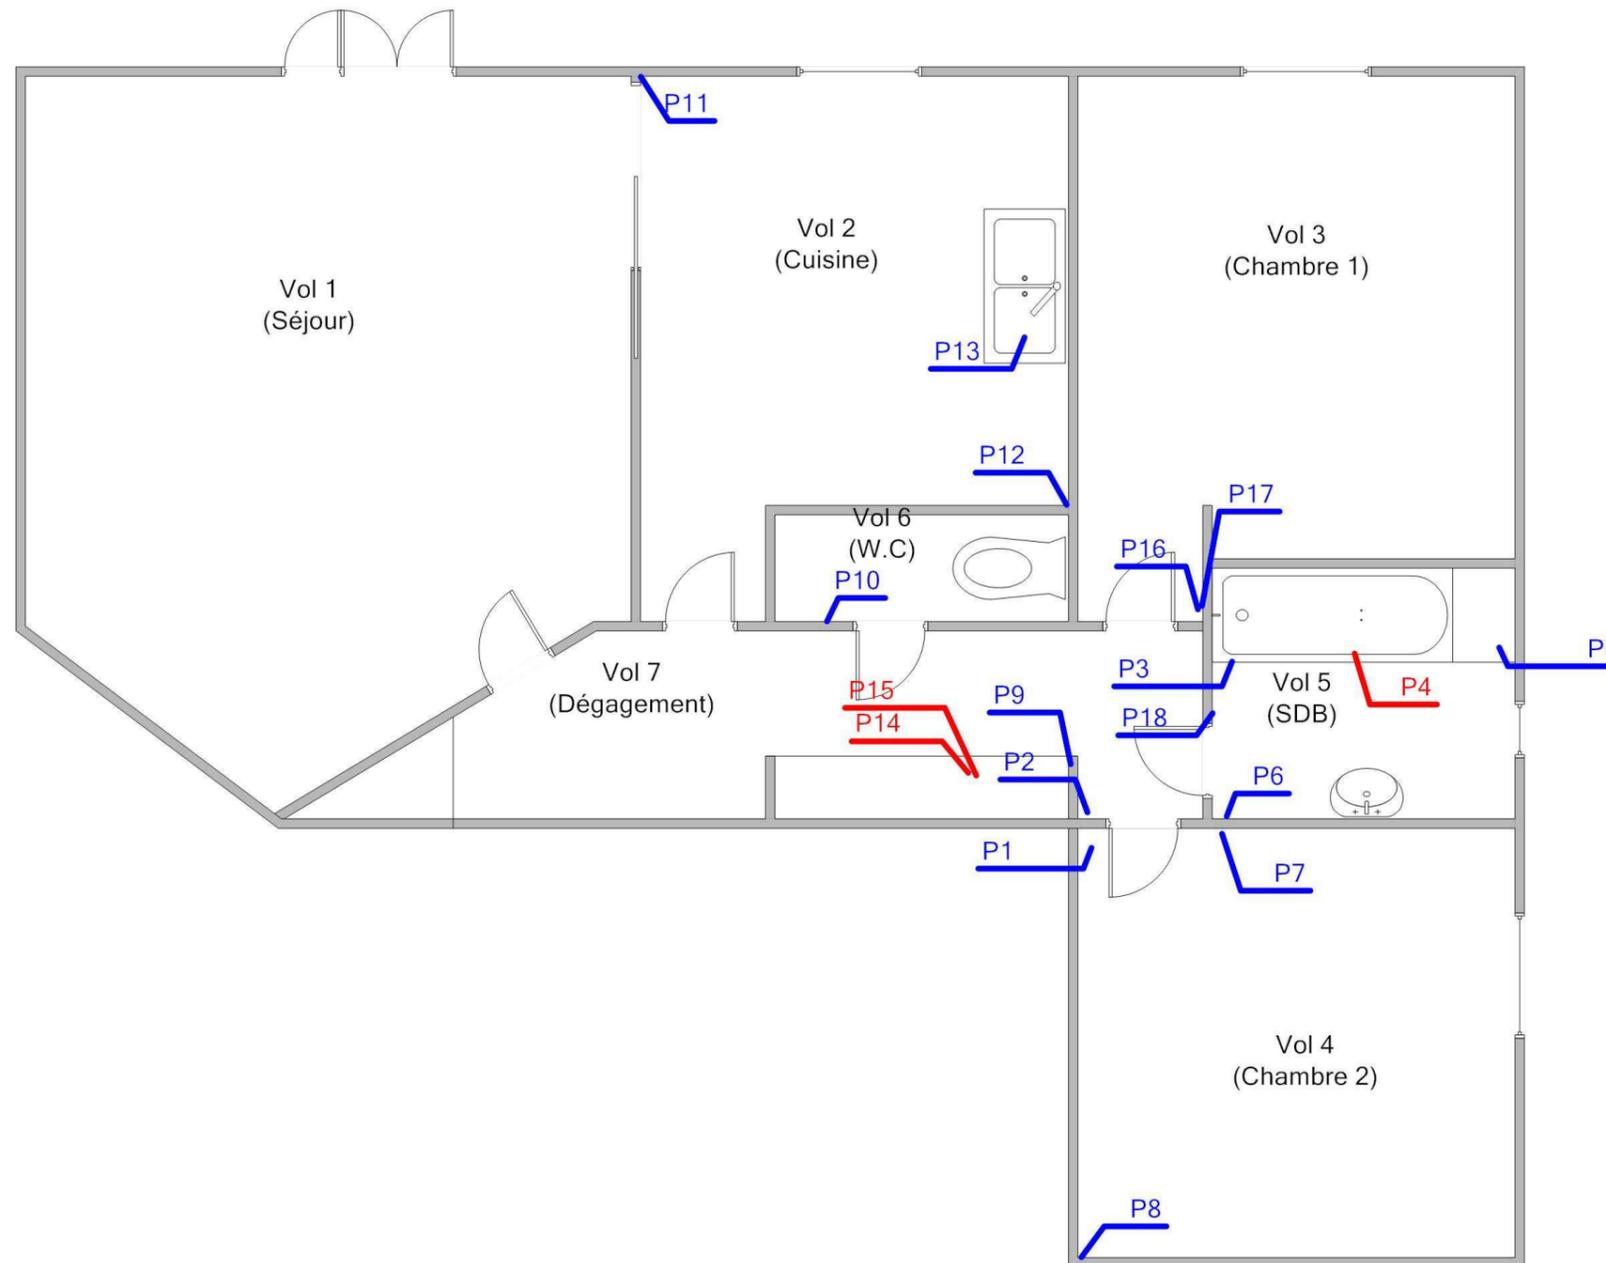

Adresse du bien
8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE


Désignation
Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
06/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°26 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001522

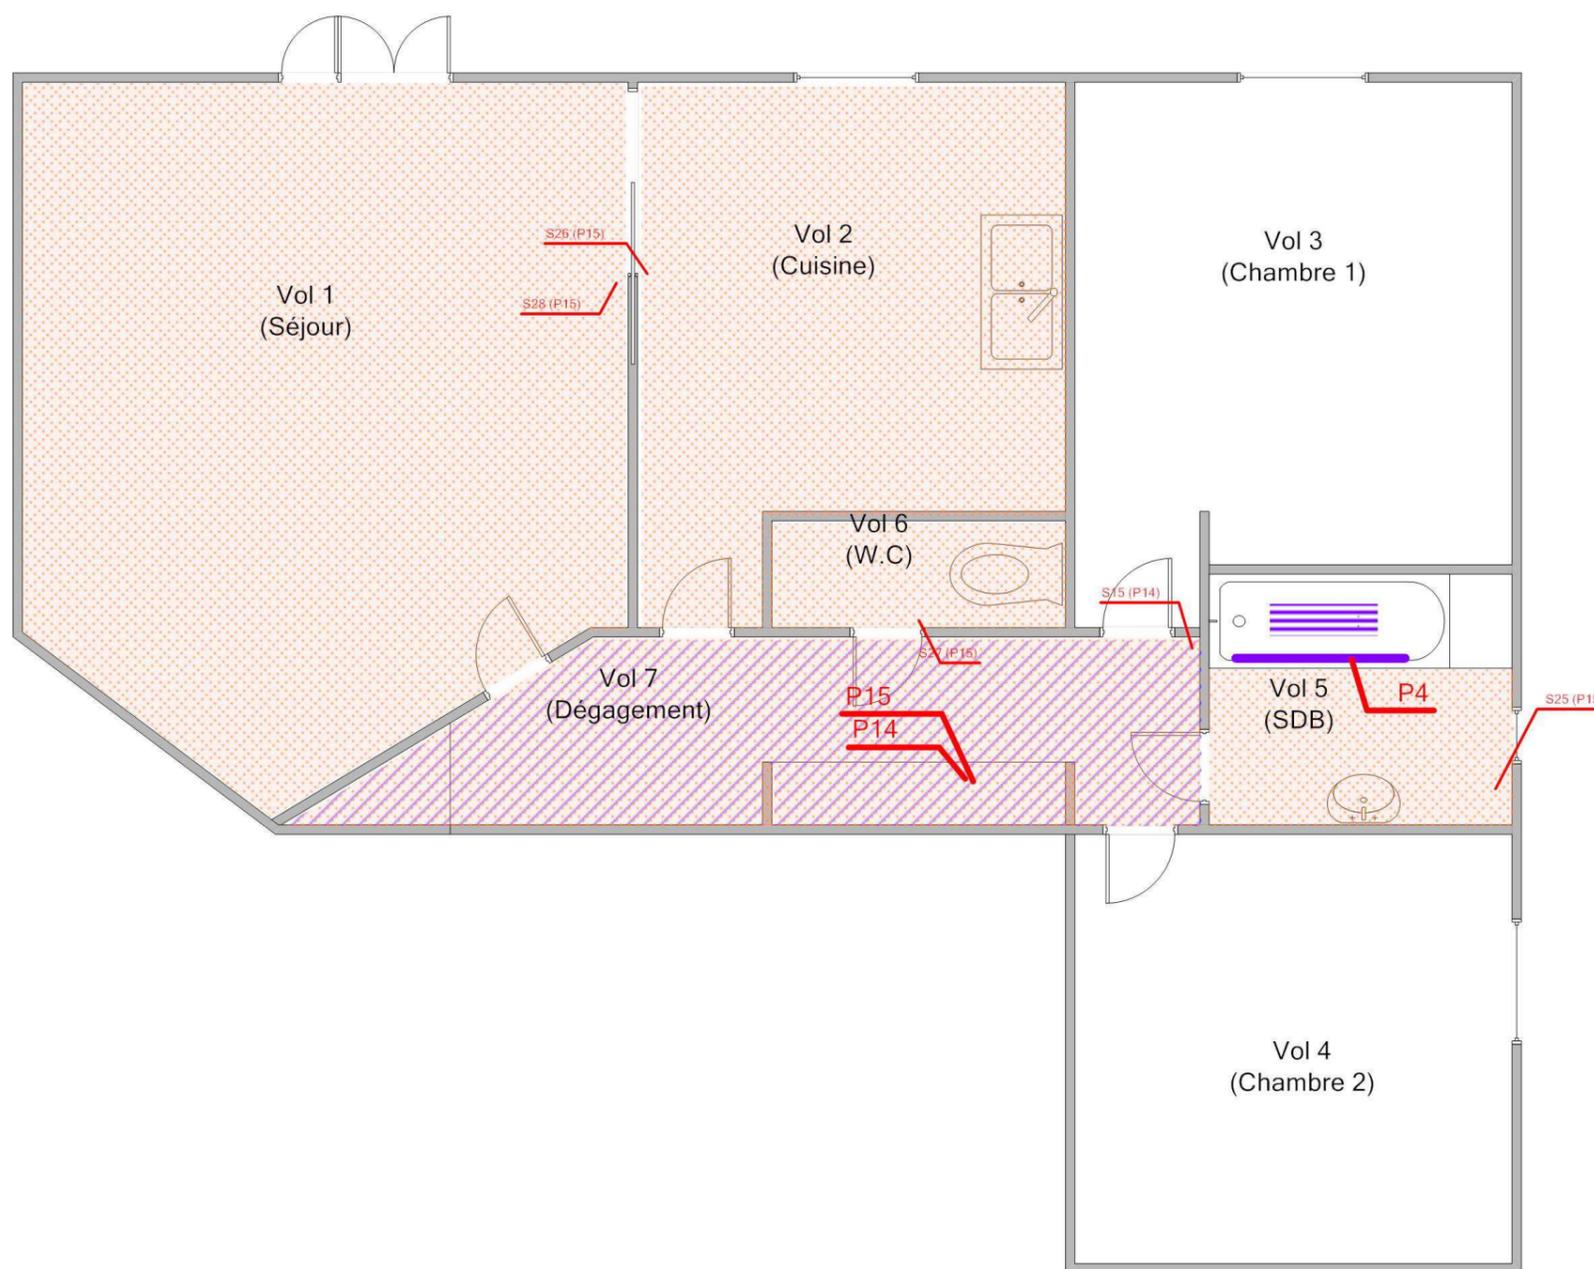

Légende

	P4 : Tampon bitumineux (baignoire)
	P4 : Tampon bitumineux (baignoire)
	P14 : Dalles dures beiges
	P15 : Colle bitumeuses noires



Adresse du bien
8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE
53170 MESLAY DU MAINE

Désignation
Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
06/06/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001522 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001522 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001522 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001522 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001522 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001522 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001522 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002HD001522 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002HD001522 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001522 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001522 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001522 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001522 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001522 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001522 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001522 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001522 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°26 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001522 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°26 - Vol 6 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001522 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001522 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001522 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001522 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001522 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement positif
002HD001522 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°26 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001522 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°26 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001522 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°26 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001522 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001522 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	I2
	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	I3



Référence	Localisation	Action
002HD001522 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001522 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001522 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif



002HD001522 n°1 - 1 (P1)



002HD001522 n°1 - 2 (P1)



002HD001522 n°2 - 1 (P2)



002HD001522 n°2 - 2 (P2)



002HD001522 n°3 - 1 (P3)



002HD001522 n°3 - 2 (P3)



002HD001522 n°4 - 1 (P4)




002HD001522 n°4 - 2 (P4)



002HD001522 n°6 - 1 (P6)




002HD001522 n°6 - 2 (P6)

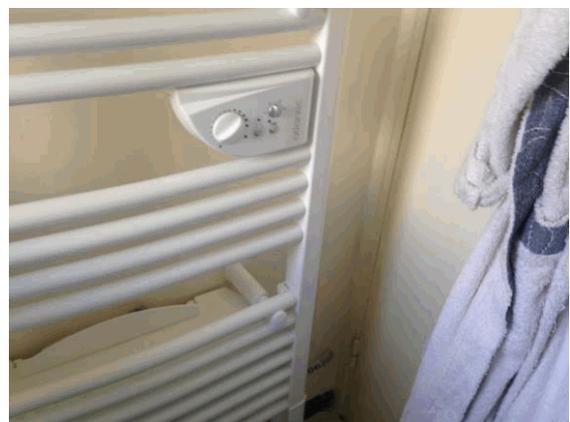

002HD001522 n°7 - 1 (P7)



002HD001522 n°7 - 2 (P7)

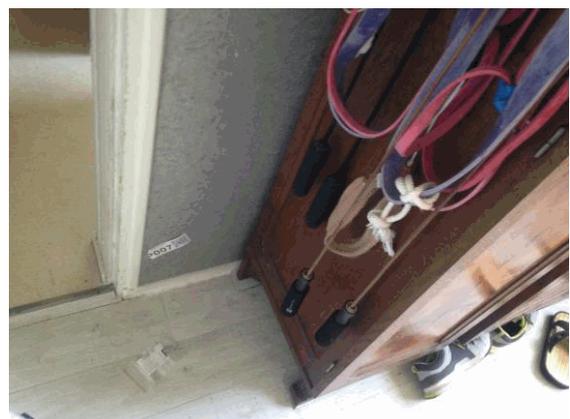

002HD001522 n°8 - 1 (P8)



002HD001522 n°8 - 2 (P8)



002HD001522 n°9 - 1 (P9)



002HD001522 n°9 - 2 (P9)



002HD001522 n°10 - 1 (P10)



002HD001522 n°10 - 2 (P10)



002HD001522 n°11 - 1 (P11)



002HD001522 n°11 - 2 (P11)



002HD001522 n°14 - 1 (P14)



002HD001522 n°15 - 1 (P15)



002HD001522 n°15 - 2 (P15)



002HD001522 n°16 - 1 (P16)



002HD001522 n°17 - 1 (P17)




002HD001522 n°17 - 2 (P17)



002HD001522 n°18 - 1 (P18)



002HD001522 n°18 - 2 (P18)

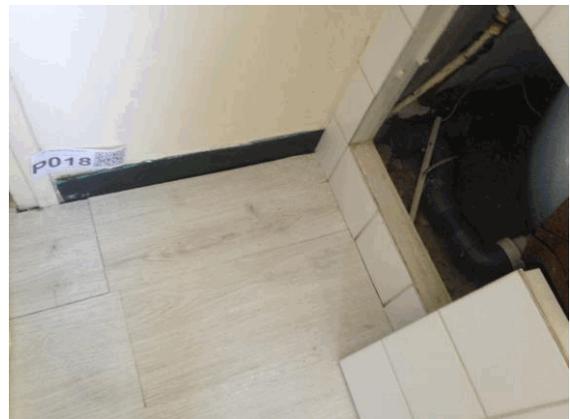

I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



002HD001522 n°12 - 1 (P12)



002HD001522 n°12 - 2 (P12)



002HD001522 n°13 - 1 (P13)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige + peinture blanche - -	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc - -	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 4 (Chambre 2)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 6 (W.C)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	
P13	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°26 - Vol 2 (Cuisine)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige - -	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 7 (Dégagement)	

P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Appartement n°26 - Vol 3 (Chambre 1)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac hétérogène - -	Appartement n°26 - Vol 3 (Chambre 1)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°26 - Vol 5 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55498 EN DATE DU 20/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-55498 Réf. Commande Client : 002HD001522
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 08/06/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 2)				Réf échantillon ITGA : IT071706-23945 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522002 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 7 (Dégagement)				Réf échantillon ITGA : IT071706-23946 Description ITGA : Matériau fibreux beige / Peinture blanche
▶ Matériau fibreux beige + peinture blanche	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55498 EN DATE DU 20/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) / Vol 5 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071706-23947 Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc	
▶ Colle beige + joint cassant blanc	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522004 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 5 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071706-23948 Description ITGA : Tampon bitumineux noir	
▶ Tampon bitumineux noir	META	2	20/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 5 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071706-23949 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 5 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071706-23950 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55498 EN DATE DU 20/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23951 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23952 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Chambre 2) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier peint</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier peint non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23953 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces sèches / Vol 7 (Dégagement) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau rouge en faible quantité en vrac</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en faible quantité en vrac non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23954 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison pièces humides / Vol 6 (W.C) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55498 EN DATE DU 20/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522011 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-23955 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META	2	20/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-23956 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage		
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522013 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-23957 Description ITGA : Tampon bitumineux noir		
▶ Tampon bitumineux noir	META	3	20/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00221000030000200026_ 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001522014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles dures beiges / Vol 7 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071706-23958 Description ITGA : Dalle dure cassante beige		
▶ Dalle dure cassante beige	META	1	19/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-55498 EN DATE DU 20/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23959 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colle bitumeuses / Vol 7 (Dégagement) Description ITGA : Colle bitumineuse noire / Ragréage gris / Dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac</p>				
▶ Colle bitumineuse noire + ragréage gris non séparable + dalle dure cassante jaune en faible quantité en vrac non séparable	META	1	19/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23960 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine (chambres) / Vol 3 (Chambre 1) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Peinture / Matériau compact gris hétérogène</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + ragréage rose + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23961 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 3 (Chambre 1) Description ITGA : Ragréage gris en vrac hétérogène</p>				
▶ Ragréage gris en vrac hétérogène	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00221000030000200026_ Réf échantillon ITGA : IT071706-23962 8 RUE DU MAINE - LOT DU MAINE - 53170 MESLAY DU MAINE Appartement n° 26 de type 3 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001522018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique / Vol 5 (SDB) Description ITGA : Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche / Peinture</p>				
▶ Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	20/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.