

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE
CP - Ville :	53140 PRE EN PAIL
Référence client :	_00225000010000100005_
Date du repérage :	20/09/2017
Désignation :	Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE 53140 PRE EN PAIL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00225000010000100005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0800400100) 20/09/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/10/2017 A Riorges, le 02/10/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Appartement N°5 - Vol 2 (Dégagement)	
Appartement N°5 - Vol 3 (Débaras 1)	Appartement N°5 - Vol 4 (Débaras 2)	
Appartement N°5 - Vol 5 (SDB)	Appartement N°5 - Vol 6 (Chambre)	
Appartement N°5 - Vol 7 (Séjour / Salle a manger)	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	
Appartement N°5 - Vol 10 (W.C)		

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement N°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débaras 1) - Vol 4 (Débaras 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour / Salle à manger) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 10 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement N°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débaras 1) - Vol 4 (Débaras 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour / Salle à manger) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 10 (W.C)	
Revêtement de sol	Appartement N°5	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débaras 1) - Vol 4 (Débaras 2) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour / Salle à manger) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 10 (W.C)	
Revêtement de mur	Appartement N°5	Vol 5 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	

Equipements divers et accessoires	Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	
-----------------------------------	-----------------	-----------------	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	002TZ000042 n°1
Vol 7 (Séjour / Salle à manger)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	002TZ000042 n°1
Vol 6 (Chambre)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	002TZ000042 n°1
Vol 3 (Débaras 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	P13
Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	P13
Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	P13
Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	P13
Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P14
Vol 4 (Débaras 2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P14
Vol 3 (Débaras 1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P14
Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P14
Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P14

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, 2 phases composées de 1 logement ont été réalisés.

- Les enduits de porteurs présents en pièces sèches ont à chaque fois révélés la présence d'amiante ;
- Les jonctions entre panneaux préfabriquées des cloisons pièces sèches ont révélés la présence d'amiante dans un seul des logements ;
- La colle de faïences d'un seul logement a révélé la présence d'amiante ;

Dans le cadre de travaux dans les logements non visités, de nouveaux prélèvements devront être réalisés sur ces composants. A défaut, il faudra considérer l'ensemble comme amianté.

De plus, de l'amiante a été révélé dans un certain nombre de pièces aux niveaux de la colle et du revêtement. Au vu du nombre de nouveaux revêtements présents en surface, il faudra être vigilant dans les volumes où les sondages n'en n'ont pas révélé. De nouveaux prélèvements pourront être menés en cas de découverte de matériaux non repérés dans ce rapport, après la dépose des premières couches. Sans prélèvements, les nouveaux matériaux devront être considérés comme amiantés.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement N°5 - Vol 9 (Placard)	Moyen investigation non mis à disposition	Intérieur du placard Non accès au placard (ballon d'eau chaude) car frigo devant la porte

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Peinture bleu	P6	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0000 42-1 n°6 - 1	P6	Peinture en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièce sèche	002TZ0000 42 n°1 - 1	002TZ00 0042 n°1	Enduit ciment	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièce sèche	002TZ0000 42 n°1 - 1	002TZ00 0042 n°1	Enduit ciment	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 7 (Séjour / Salle à manger)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S20 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièce sèche	002TZ0000 42 n°1 - 1	002TZ00 0042 n°1	Enduit ciment	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S21 (P1)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièce sèche	002TZ0000 42 n°1 - 1	002TZ00 0042 n°1	Enduit ciment	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons béton préfabriqué	P2	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0000 42 n°2 - 1	002TZ00 0042 n°2	Cloisons béton préfabriqué	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 4 (Débaras 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons béton préfabriqué	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002TZ0000 42 n°2 - 1	002TZ00 0042 n°2	Cloisons béton préfabriqué	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité	P5	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0000 42 n°5 - 1	002TZ00 0042 n°5	ensemble des joints d'étanchéité	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002TZ0000 42-1 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 5 (SDB) - Vol 10 (W.C.) - Vol 4 (Débaras 2) - Vol 3 (Débaras 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1 - S4 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Porteur pièces humides	002TZ0000 42-1 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002TZ0000 42-1 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 5 (SDB) - Vol 10 (W.C) - Vol 3 (Débaras 1)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S2 - S3 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage pièces humides	002TZ0000 42-1 n°9 - 1	P9	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P19	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002TZ0000 42-1 n°19 - 1	P19	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour / Salle à manger) - Vol 6 (Chambre)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Cloison et doublage pièces sèches	002TZ0000 42-1 n°19 - 1	P19	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002TZ0000 42-1 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 6 (Chambre) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 7 (Séjour / Salle à manger)	Plafonds	Enduit ciment	S5 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièces sèches	002TZ0000 42-1 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002TZ0000 42-1 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine) - Vol 10 (W.C) - Vol 4 (Débaras 2) - Vol 3 (Débaras 1)	Plafonds	Enduit ciment	S10 - S11 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Plafond pièces humides	002TZ0000 42-1 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P7	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002TZ0000 42-1 n°7 - 1	P7	Colle blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P12	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002TZ0000 42-1 n°12 - 1	P12	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Gris (Pièces sèches)	002TZ0000 42 n°3 - 1	002TZ00 0042 n°3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Séjour / Salle à manger)	Revêtement de sol	Ragréage	S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Gris (Pièces sèches)	002TZ0000 42 n°3 - 1	002TZ00 0042 n°3	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	lino bleu avec colle jaune	P4	Réalisation d'un prélèvement		002TZ0000 42 n°4 - 1	002TZ00 0042 n°4	lino bleu avec colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	lino bleu avec colle jaune	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002TZ0000 42 n°4 - 1	002TZ00 0042 n°4	lino bleu avec colle jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 3 (Débaras 1)	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002TZ0000 42-1 n°13 - 1	P13	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	S12 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Beige	002TZ0000 42-1 n°13 - 1	P13	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	S13 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Beige	002TZ0000 42-1 n°13 - 1	P13	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle noire	S14 (P13)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Beige	002TZ0000 42-1 n°13 - 1	P13	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement N°5	Vol 10 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement	Gris (pièces humides)	002TZ0000 42-1 n°14 - 1	P14	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 4 (Débaras 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S32 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gris (pièces humides)	002TZ0000 42-1 n°14 - 1	P14	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 3 (Débaras 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S33 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gris (pièces humides)	002TZ0000 42-1 n°14 - 1	P14	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S34 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gris (pièces humides)	002TZ0000 42-1 n°14 - 1	P14	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S35 (P14)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gris (pièces humides)	002TZ0000 42-1 n°14 - 1	P14	Ragréage	Positif	Présence sur analyse
Appartement N°5	Vol 4 (Débaras 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002TZ0000 42-1 n°15 - 1	P15	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002TZ0000 42-1 n°16 - 1	P16	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 7 (Séjour / Salle à manger)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P17	Réalisation d'un prélèvement	Orange	002TZ0000 42-1 n°17 - 1	P17	Revêtement souple orange + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement N°5	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P18	Réalisation d'un prélèvement	Bleu	002TZ0000 42-1 n°18 - 1	P18	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement N°5	Appartement N°5 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement N°5	Appartement N°5 - Plan de prélèvements
	Appartement N°5	Appartement N°5 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement N°5	Appartement N°5 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Appartement N°5	Appartement N°5 - MPCA Revêtement de sol

APPARTEMENT N°5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002TZ000042-1

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif
	Volume non visité

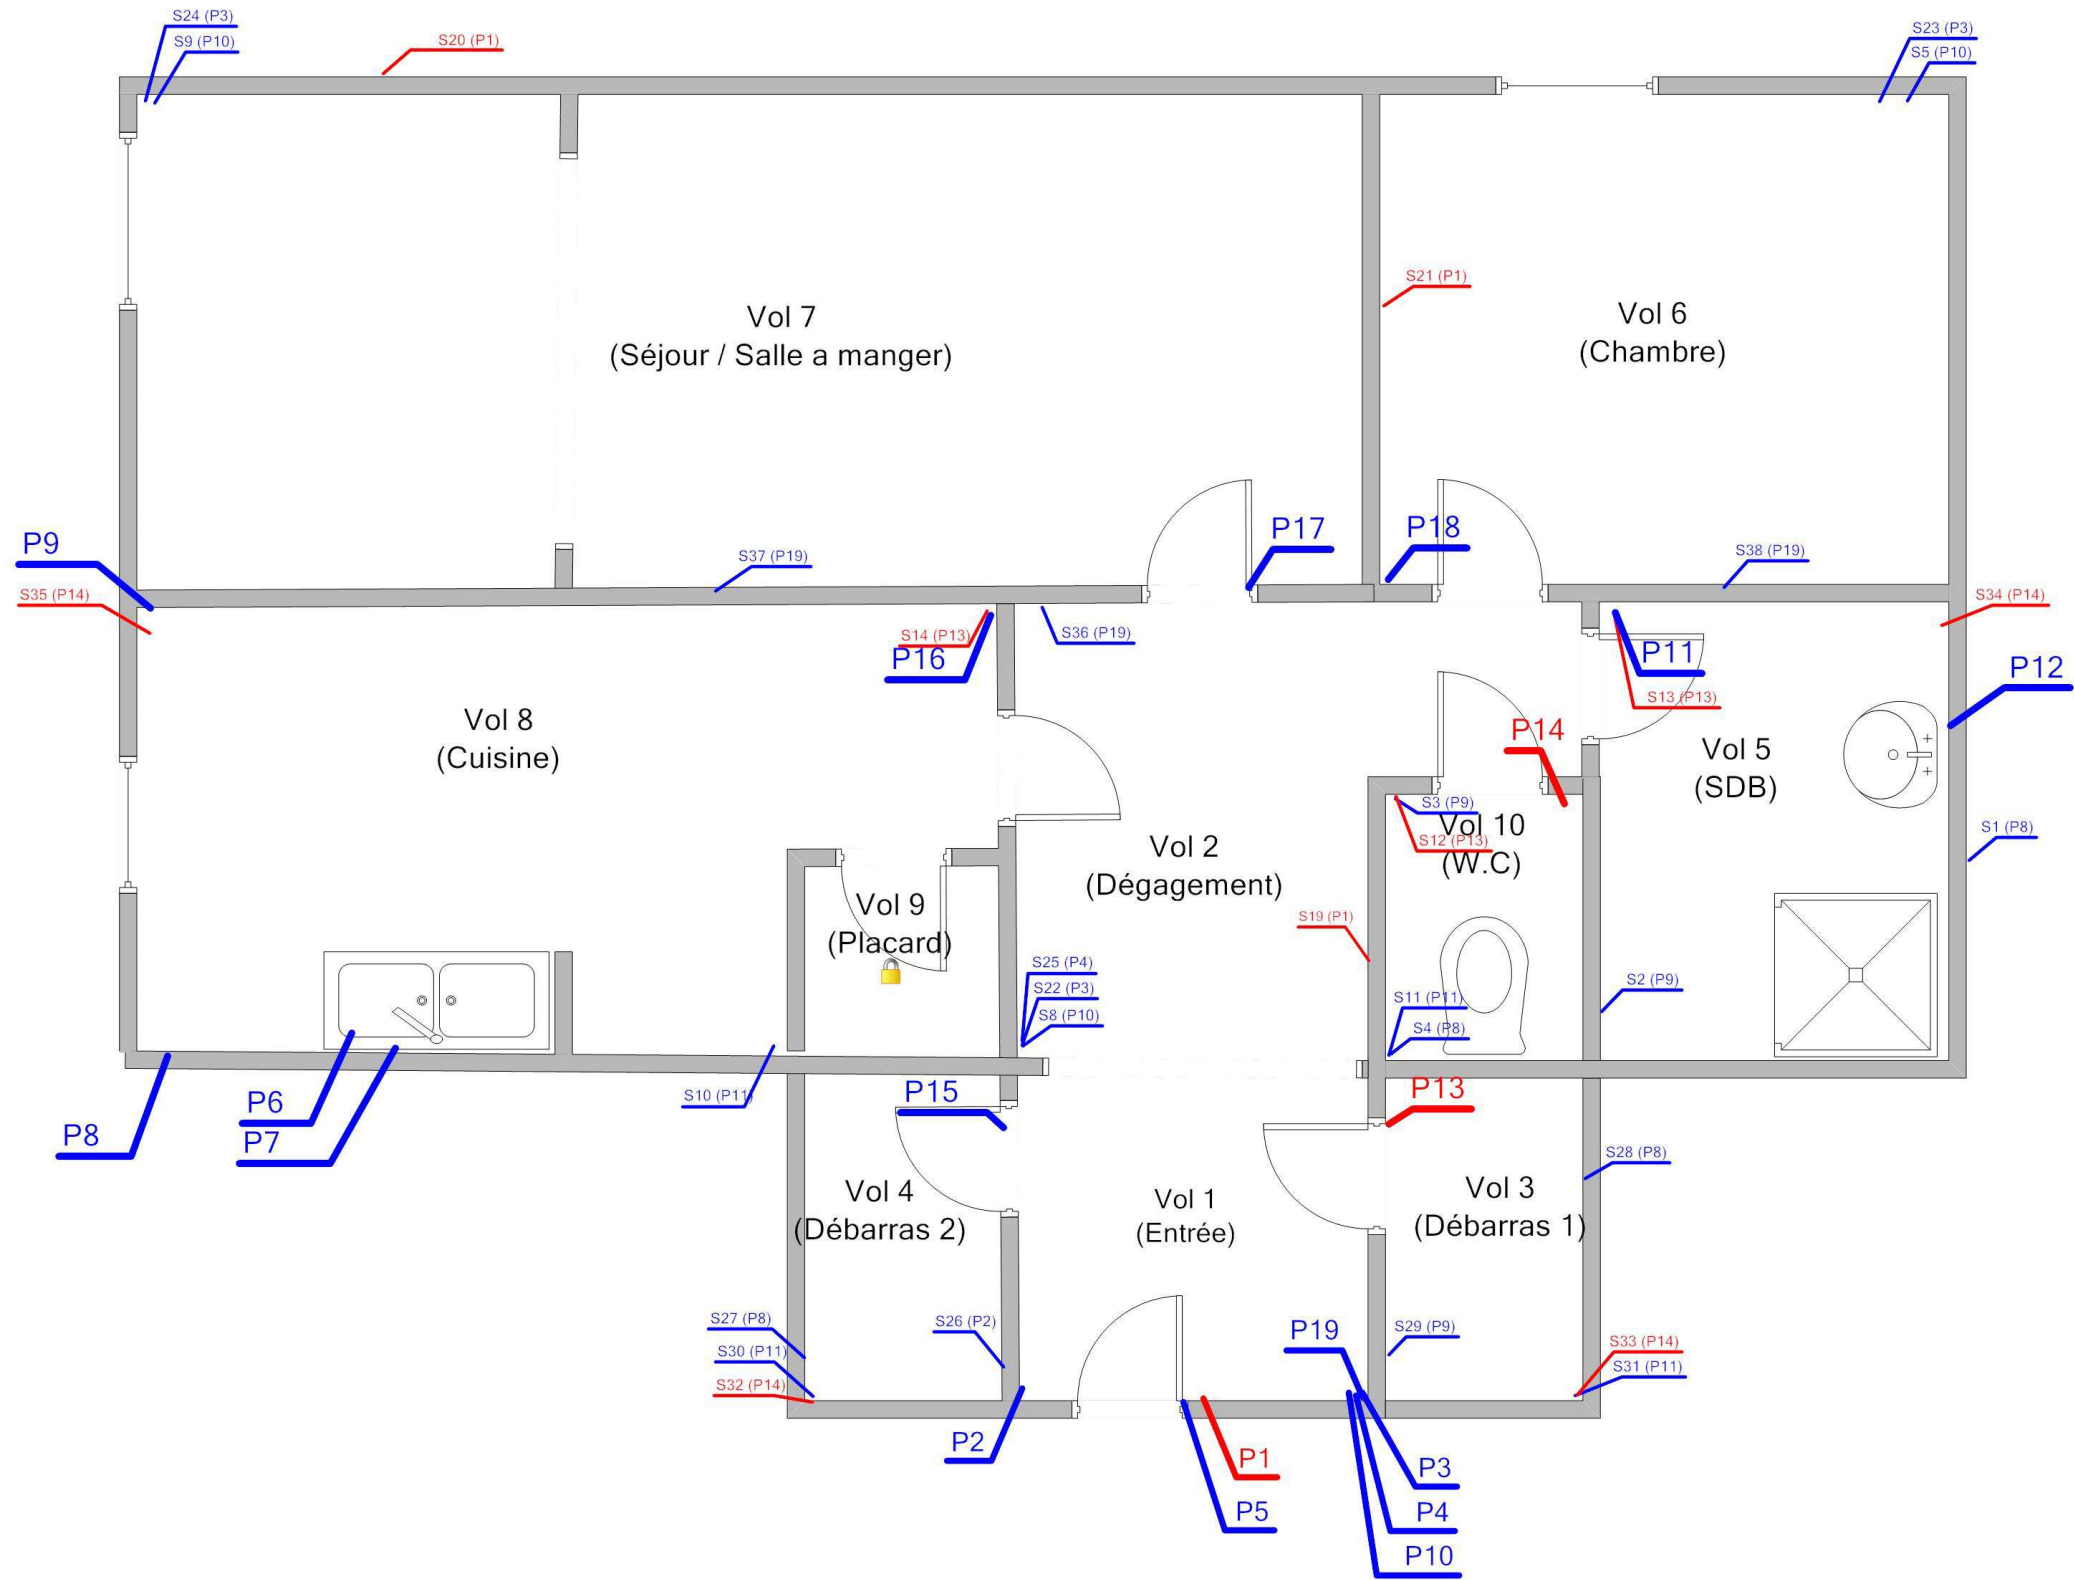

Adresse du bien

R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE
53140 PRE EN PAIL

Désignation

Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention

20/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY


APPARTEMENT N°5 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002TZ000042-1

Légende



Volume non visité

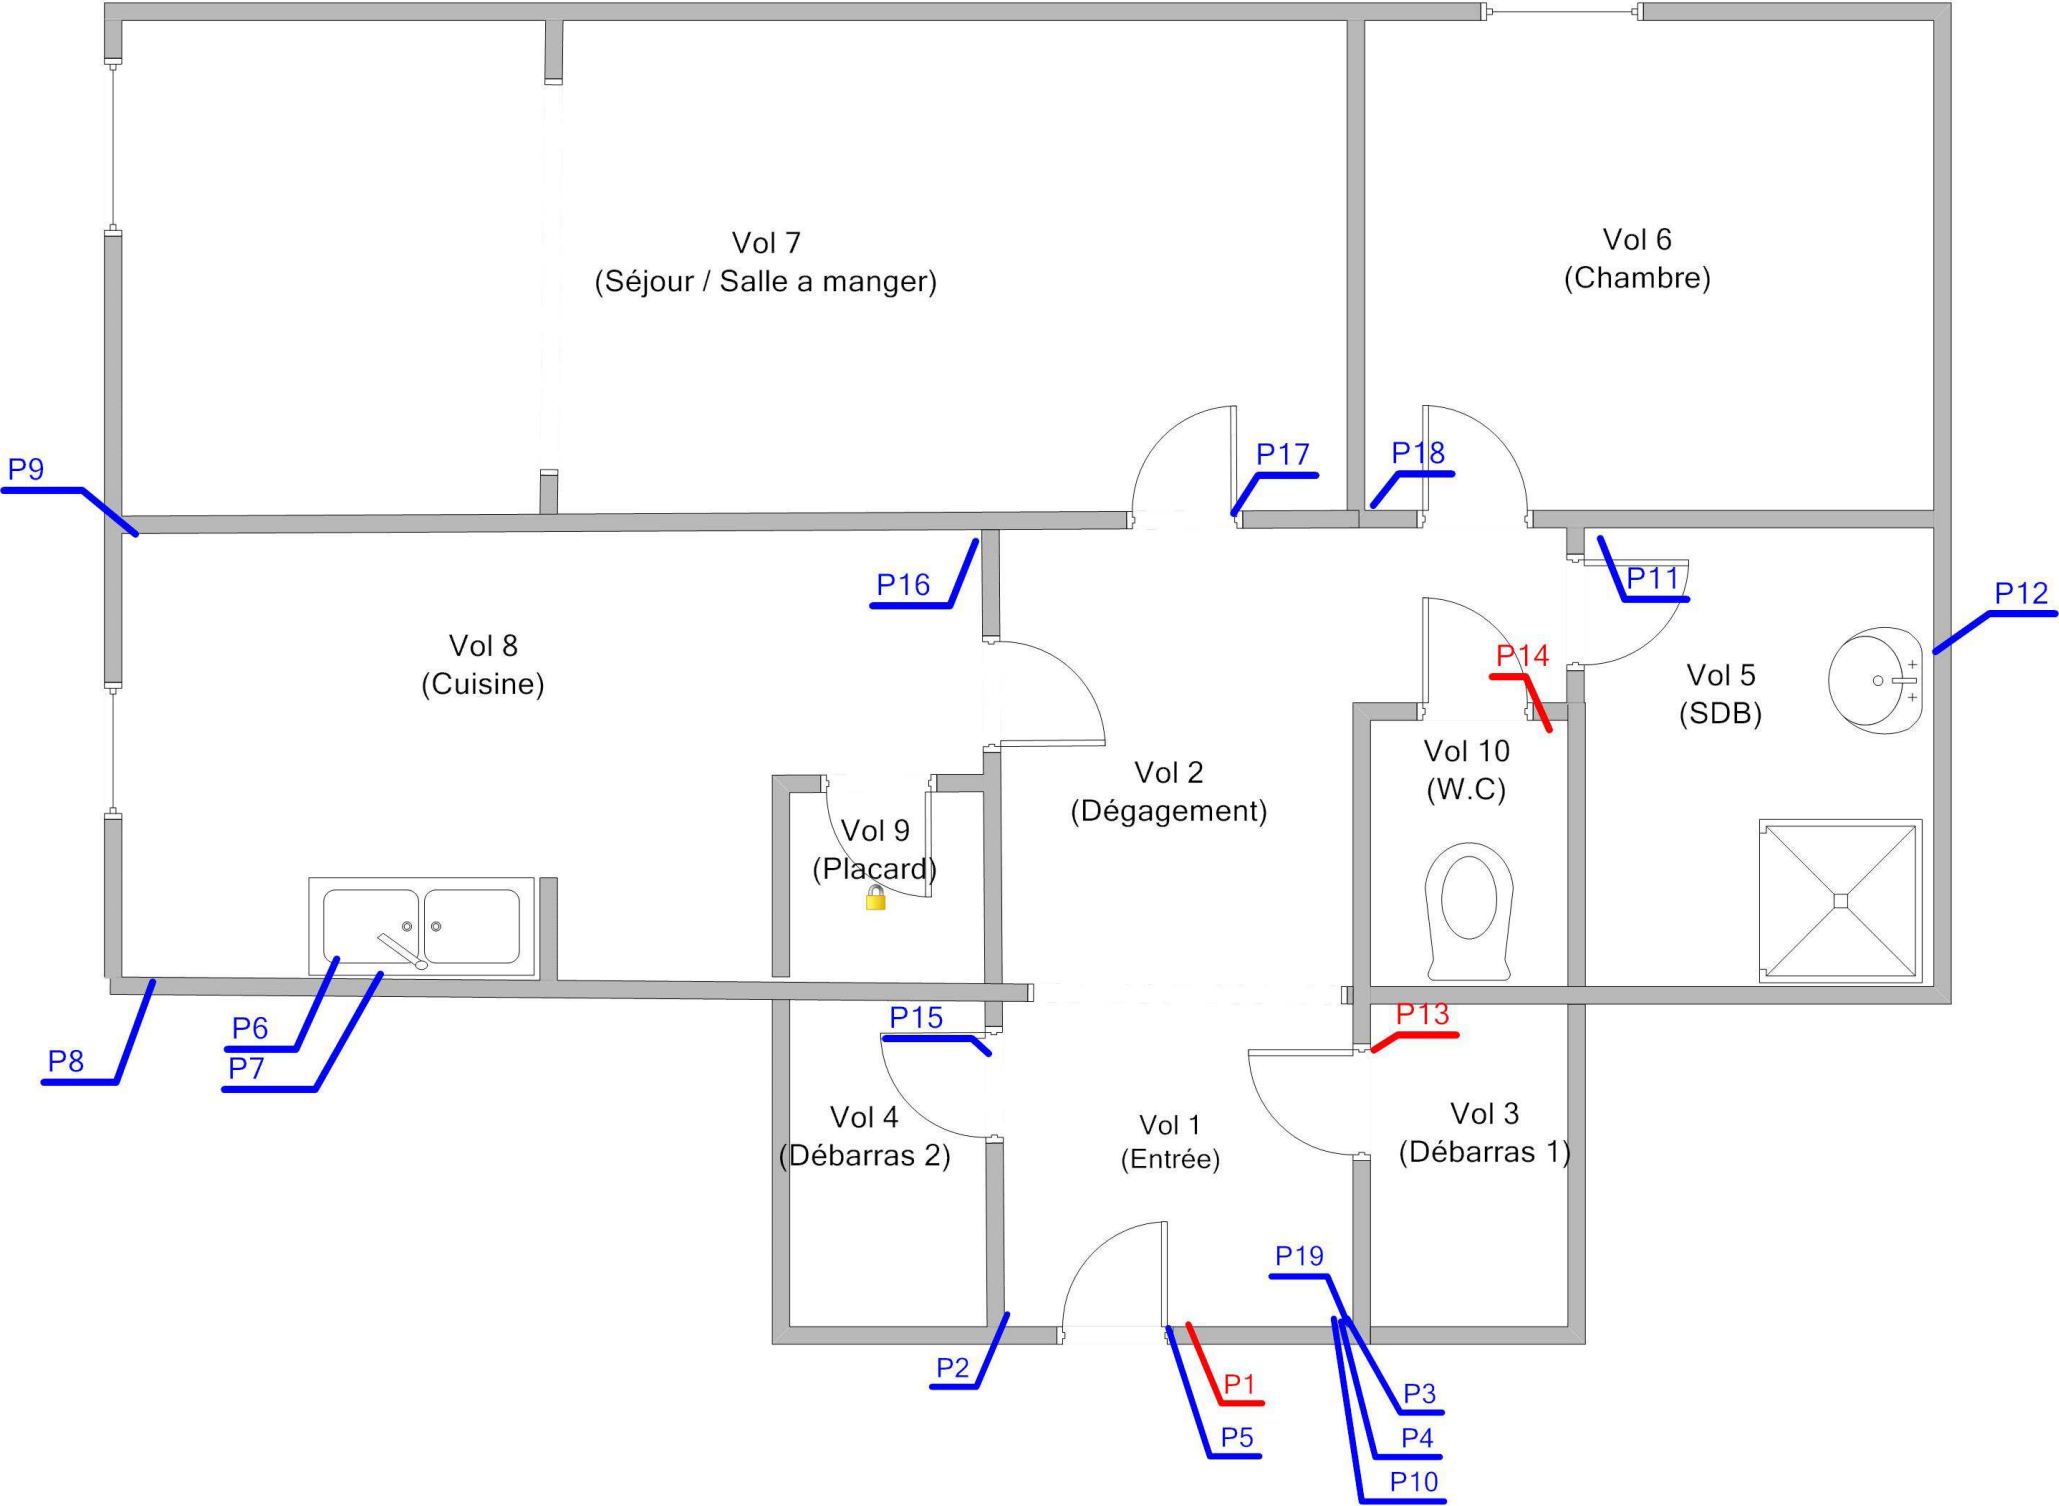

Adresse du bien

R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE
53140 PRE EN PAIL

Désignation

Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention


20/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

APPARTEMENT N°5 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002TZ000042-1

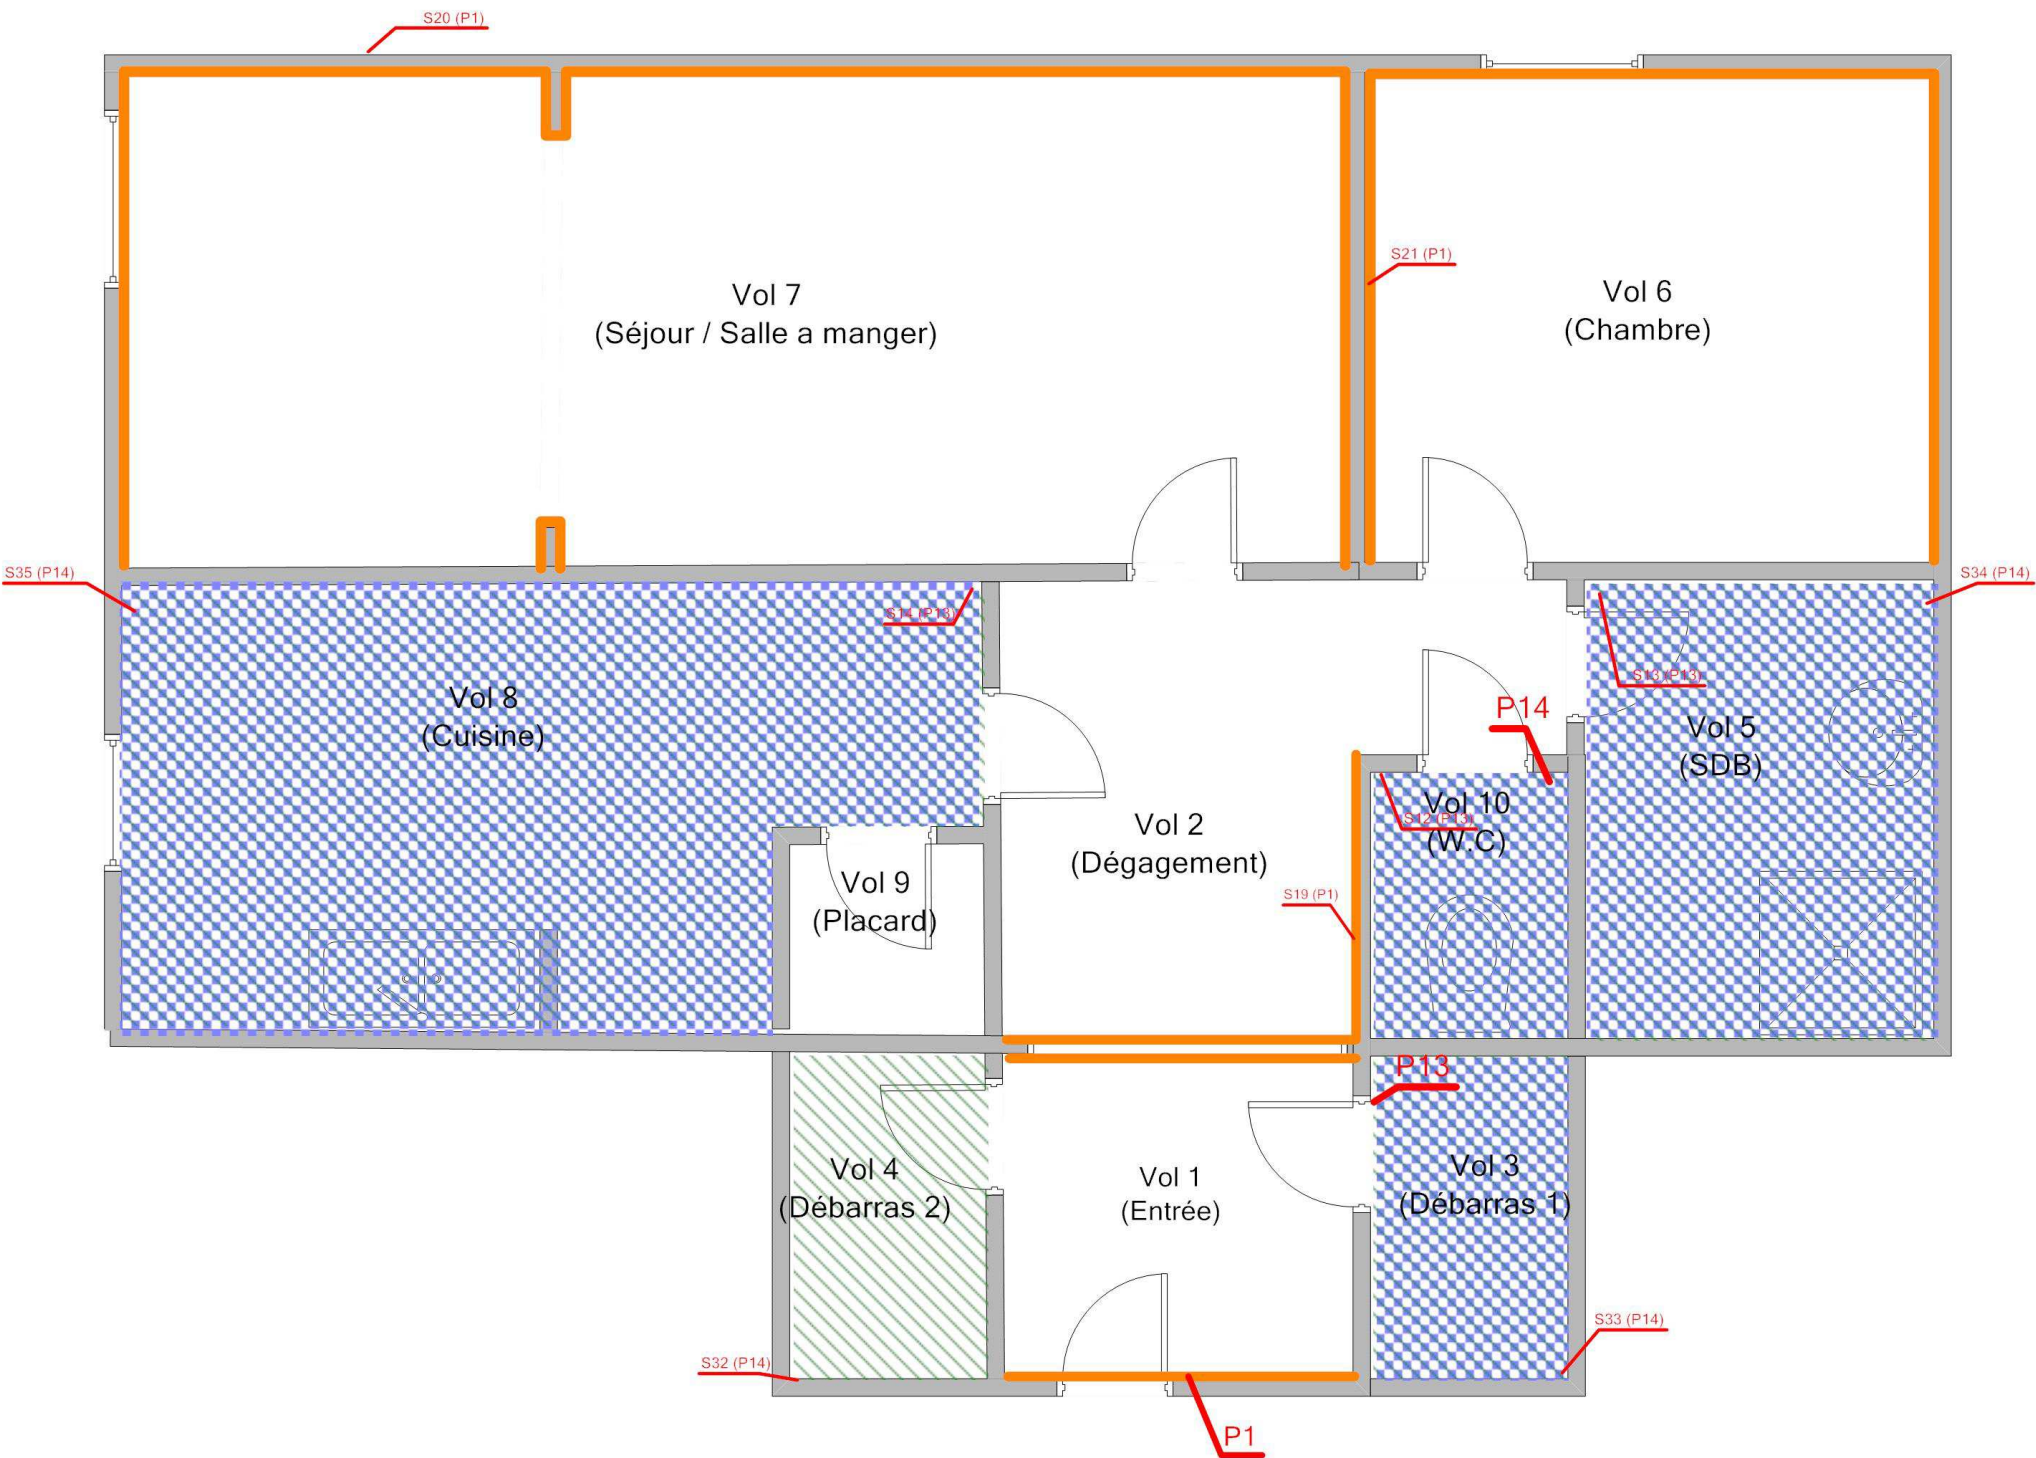

Légende

	P1 : Enduit ciment (porteur pièces sèches)
	P14 : Dalles de sols beiges + colle jaune + colle noire inséparable
	P13 : Dalles plastiques beiges + colle noire



Adresse du bien

R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE
53140 PRE EN PAIL

Désignation


Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention

20/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

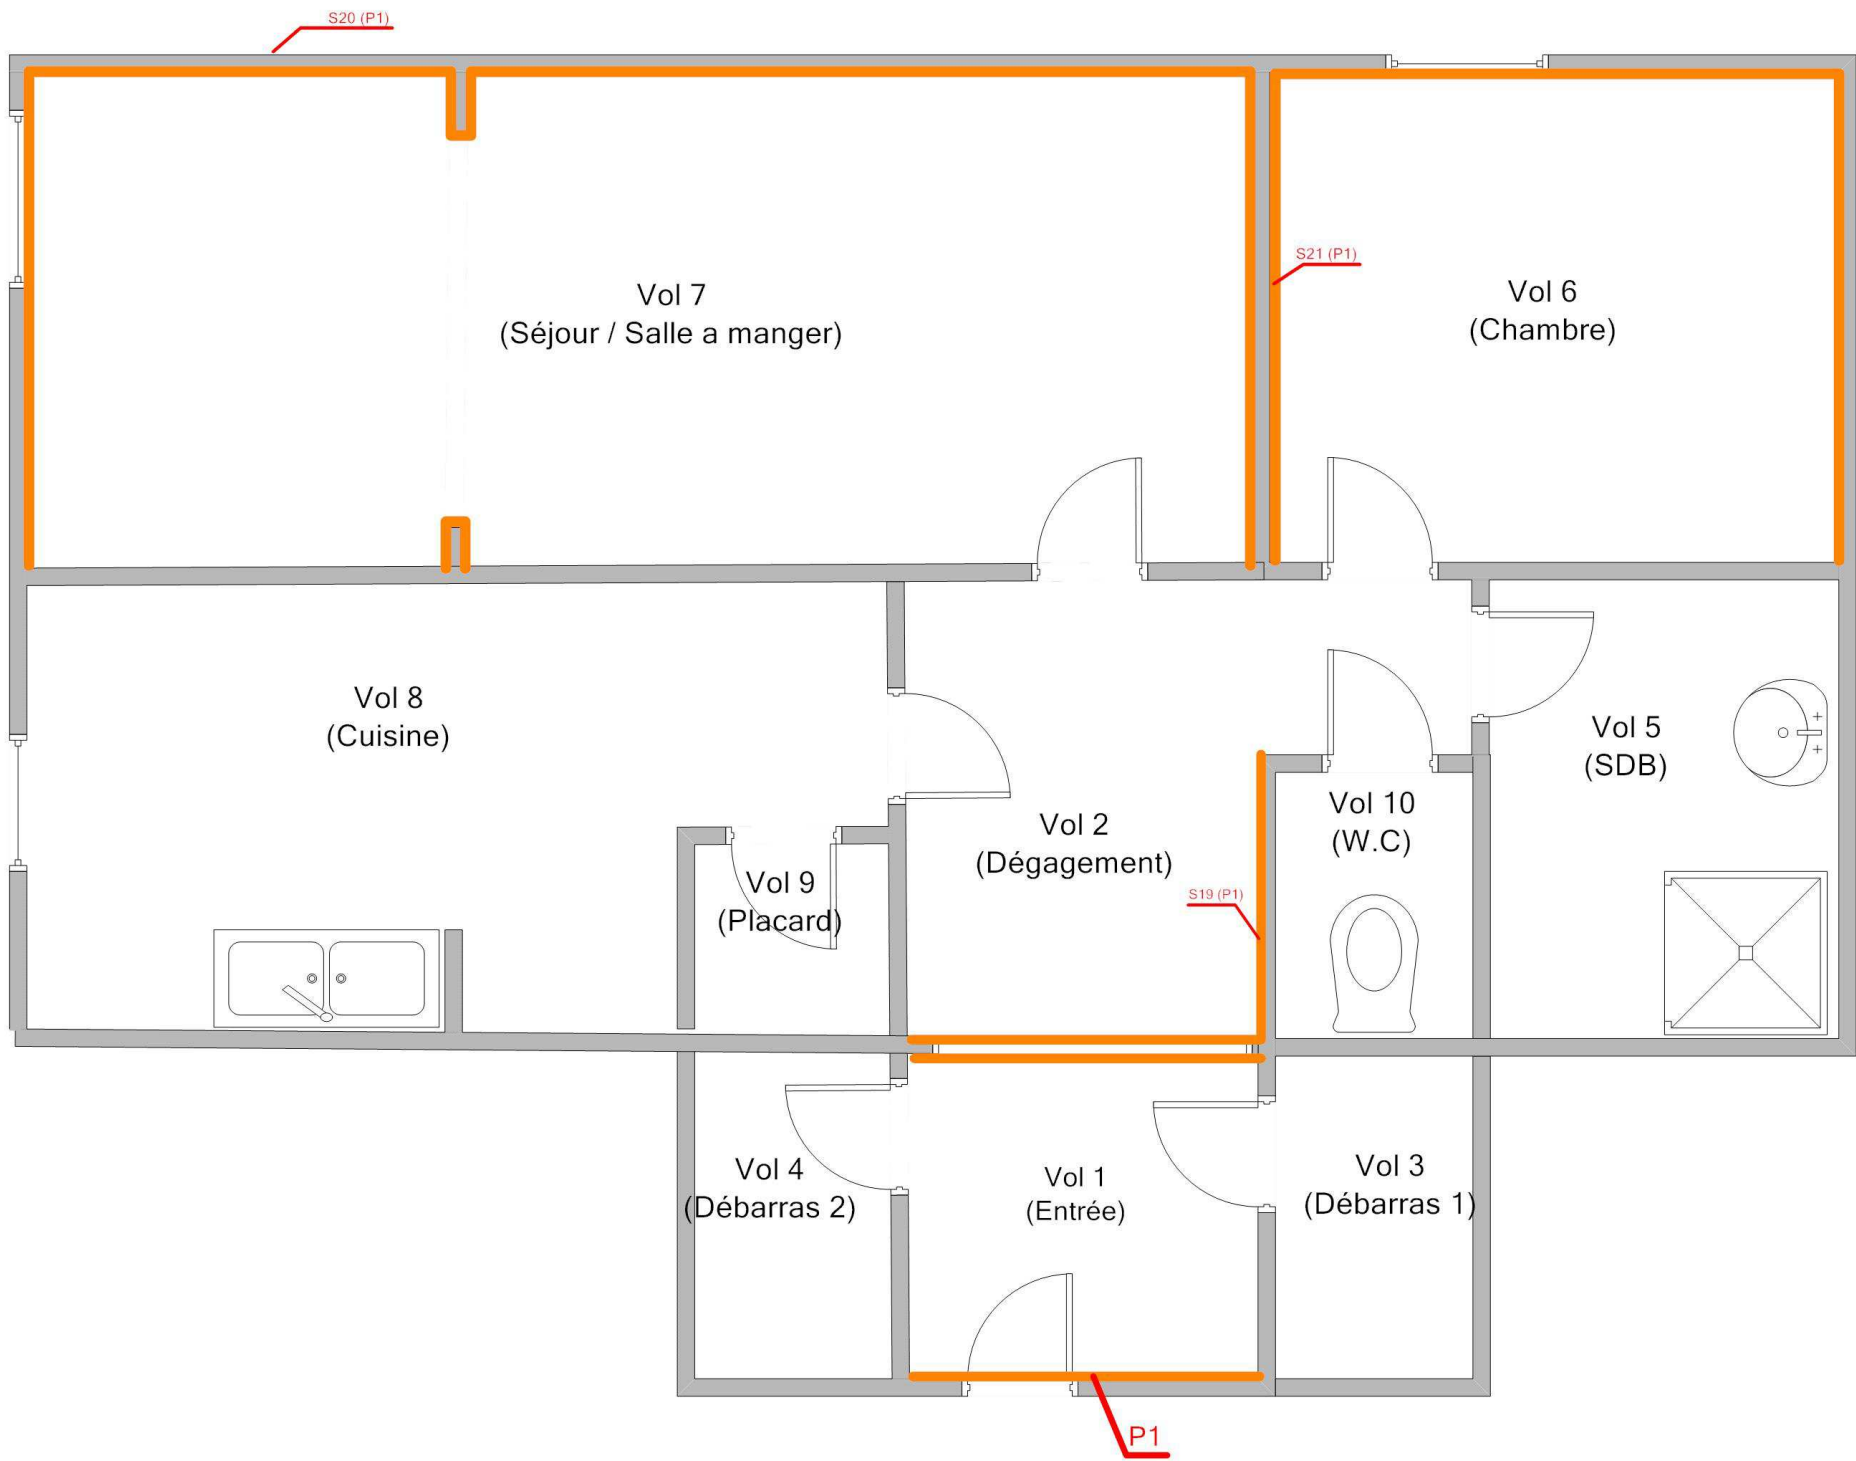APPARTEMENT N°5 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS				Référence: 002TZ000042-1
				Légende
				P1 : Enduit ciment (porteur pièces sèches)
				Technicien intervenant
Adresse du bien R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE 53140 PRE EN PAIL		Désignation Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 ^{er} étage	Date intervention 20/09/2017	SEVEN JérémY


APPARTEMENT N°5 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002TZ000042-1

Légende

P14 : Dalles de sols
beiges + colle jaune +
colle noire inséparable

P13 : Dalles plastiques
beiges + colle noire

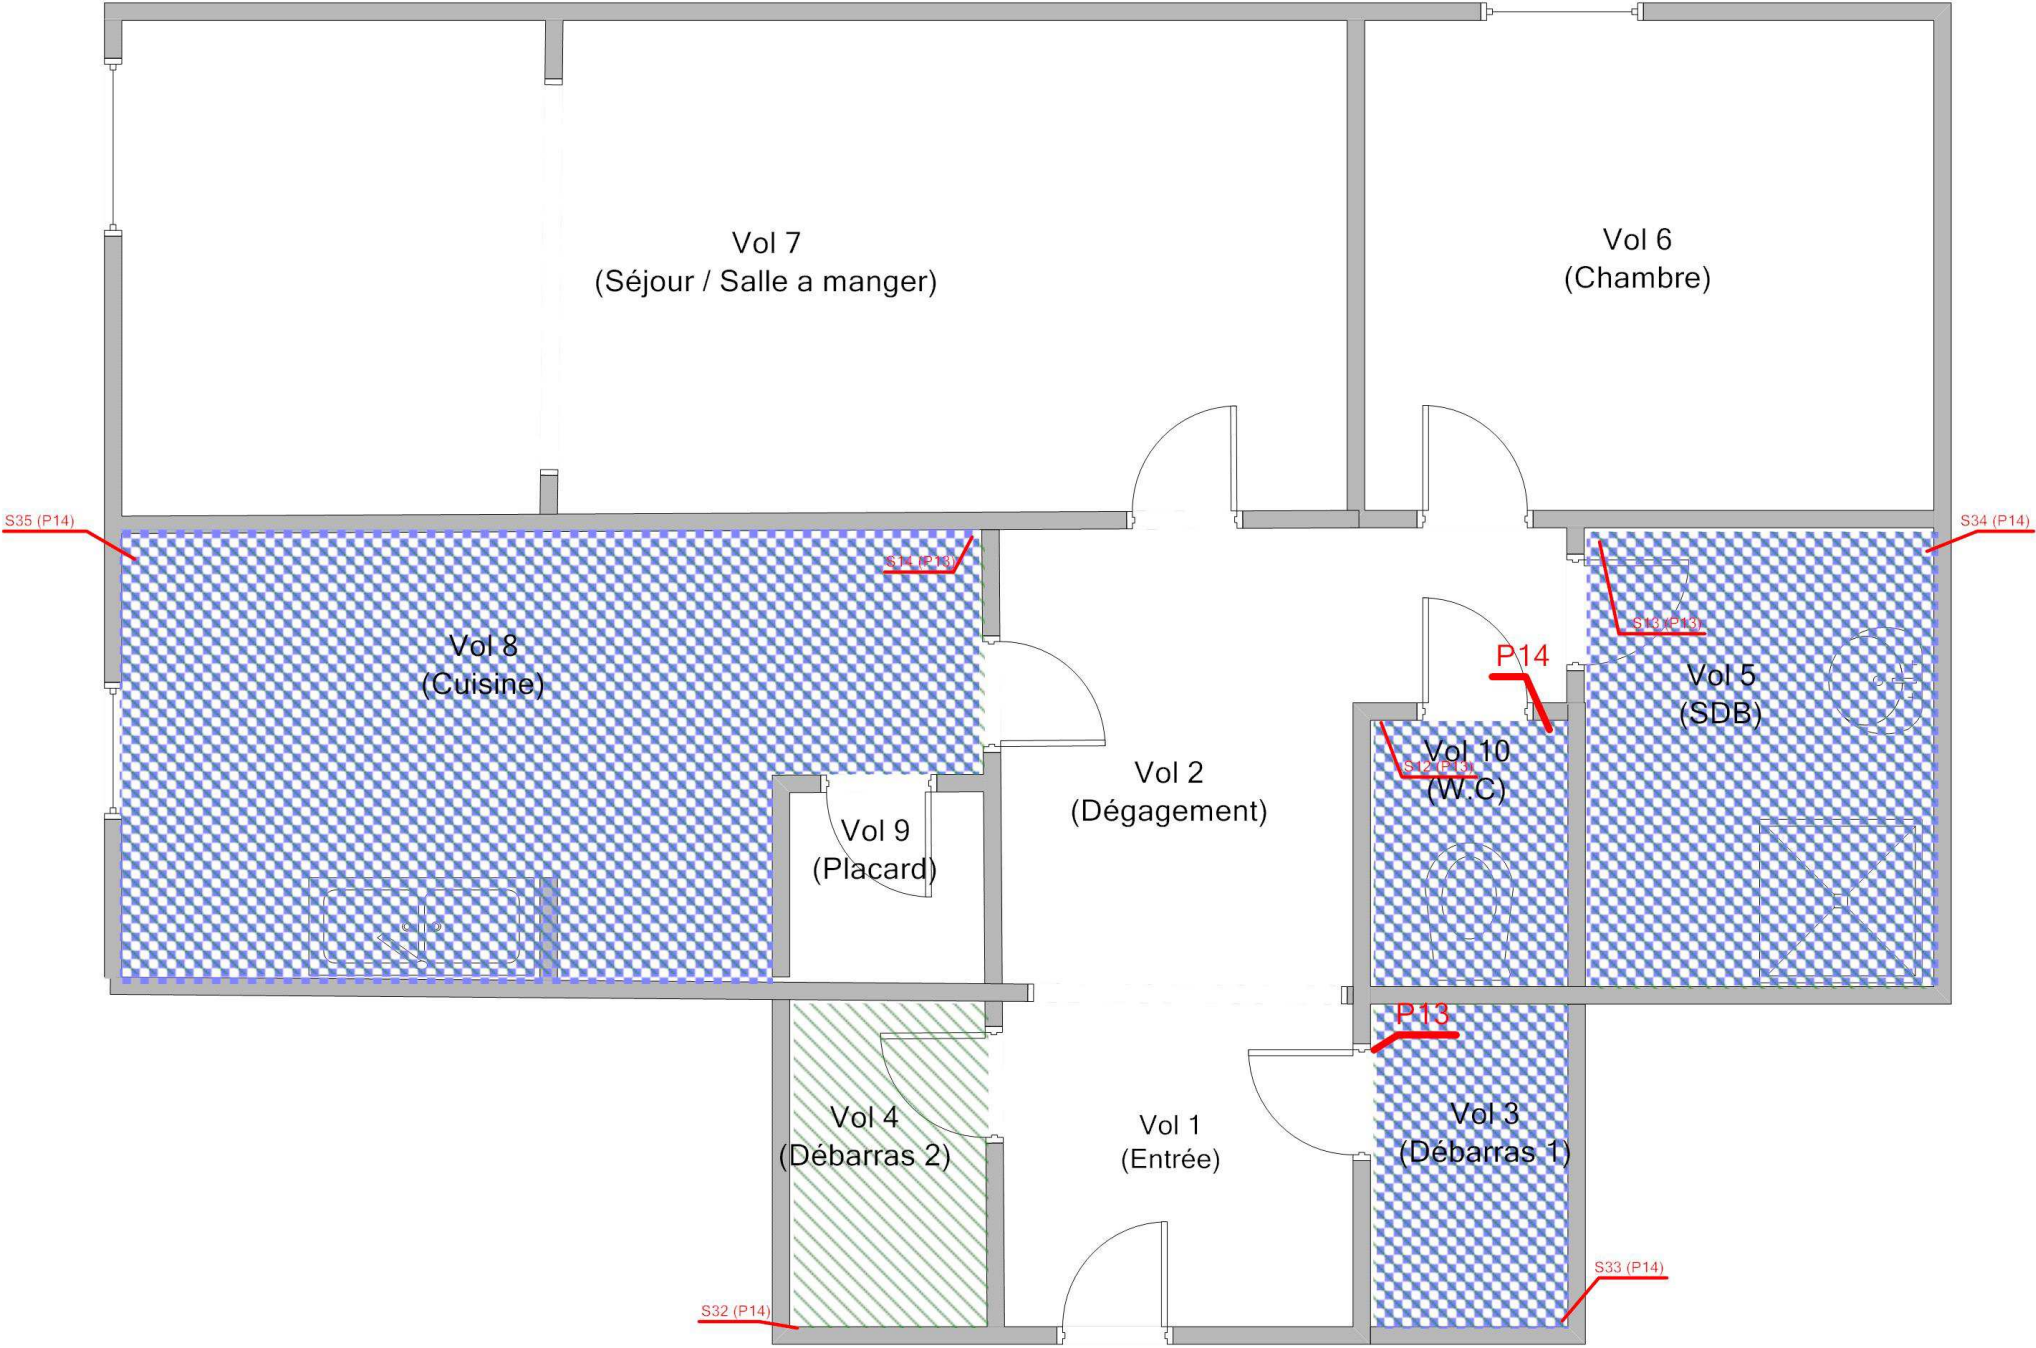

Adresse du bien

R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE
53140 PRE EN PAIL

Désignation

Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention

20/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002TZ000042 n°1 - 1 (P1)	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement positif
002TZ000042 n°2 - 1 (P2)	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000042 n°3 - 1 (P3)	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000042 n°4 - 1 (P4)	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000042 n°5 - 1 (P5)	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°6 - 1 (P6)	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°7 - 1 (P7)	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°8 - 1 (P8)	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°9 - 1 (P9)	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°10 - 1 (P10)	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°11 - 1 (P11)	Appartement N°5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°12 - 1 (P12)	Appartement N°5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°13 - 1 (P13)	Appartement N°5 - Vol 3 (Débarras 1)	Prélevement positif
002TZ000042-1 n°14 - 1 (P14)	Appartement N°5 - Vol 10 (W.C)	Prélevement positif
002TZ000042-1 n°15 - 1 (P15)	Appartement N°5 - Vol 4 (Débarras 2)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°16 - 1 (P16)	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°17 - 1 (P17)	Appartement N°5 - Vol 7 (Séjour / Salle à manger)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°18 - 1 (P18)	Appartement N°5 - Vol 6 (Chambre)	Prélevement négatif
002TZ000042-1 n°19 - 1 (P19)	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif

002TZ000042 n°1 - 1 (P1)



002TZ000042 n°2 - 1 (P2)



002TZ000042 n°3 - 1 (P3)



002TZ000042 n°4 - 1 (P4)



002TZ000042 n°5 - 1 (P5)



002TZ000042-1 n°6 - 1 (P6)



002TZ000042-1 n°7 - 1 (P7)



002TZ000042-1 n°8 - 1 (P8)



002TZ000042-1 n°9 - 1 (P9)



002TZ000042-1 n°10 - 1 (P10)



002TZ000042-1 n°11 - 1 (P11)



002TZ000042-1 n°12 - 1 (P12)



002TZ000042-1 n°13 - 1 (P13)



002TZ000042-1 n°14 - 1 (P14)



002TZ000042-1 n°15 - 1 (P15)



002TZ000042-1 n°16 - 1 (P16)




002TZ000042-1 n°17 - 1 (P17)



002TZ000042-1 n°18 - 1 (P18)



002TZ000042-1 n°19 - 1 (P19)

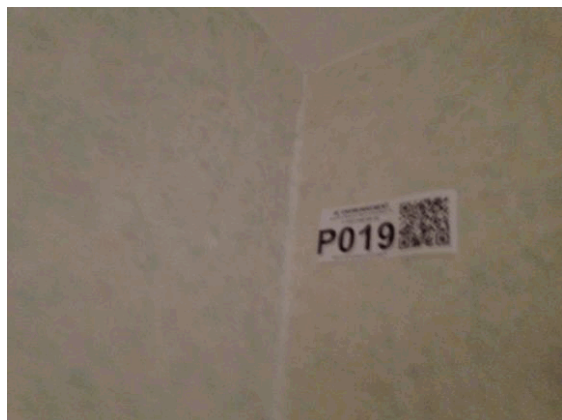

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
002TZ000042 n°1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Porteur pièce sèche -	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	
002TZ000042 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloisons béton préfabriqué - -	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	
002TZ000042 n°3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Gris (Pièces sèches) -	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	
002TZ000042 n°4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	lino bleu avec colle jaune - -	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	
002TZ000042 n°5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité - -	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Equipements divers et accessoires	Evier	Peinture en vrac - -	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche - 15x15 blanche -	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton + papier peint non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement N°5 - Vol 5 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable - 15x15 blanche -	Appartement N°5 - Vol 5 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris - Beige -	Appartement N°5 - Vol 3 (Débaras 1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - Gris (pièces humides) -	Appartement N°5 - Vol 10 (W.C)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Gris -	Appartement N°5 - Vol 4 (Débaras 2)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Beige -	Appartement N°5 - Vol 8 (Cuisine)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange + colle polymère jaune - Orange -	Appartement N°5 - Vol 7 (Séjour / Salle à manger)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - Bleu -	Appartement N°5 - Vol 6 (Chambre)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	Appartement N°5 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-20636 EN DATE DU 15/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. JOAN MAHIEU
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-32925
Echantillon ITGA : IT071704-20636
Reçu au laboratoire le : 31/03/2017

Réf. Client :

Commande	002TZ000042
Dossier client	_00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002TZ000042001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META le 14/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-20637 EN DATE DU 15/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. JOAN MAHIEU
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-32925
Echantillon ITGA : IT071704-20637
Reçu au laboratoire le : 31/03/2017

Réf. Client :

Commande	002TZ000042
Dossier client	_00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002TZ000042002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloisons béton préfabriqué / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + papier peint non séparable	META le 15/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-20638 EN DATE DU 15/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. JOAN MAHIEU
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-32925
Echantillon ITGA : IT071704-20638
Reçu au laboratoire le : 31/03/2017

Réf. Client :

Commande	002TZ000042
Dossier client	_00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002TZ000042003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréege gris / Sous couche de ragréege beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréege gris + sous couche de ragréege beige non séparable	META le 14/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-20639 EN DATE DU 15/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. JOAN MAHIEU
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-32925
Echantillon ITGA : IT071704-20639
Reçu au laboratoire le : 31/03/2017

Réf. Client :

Commande	002TZ000042
Dossier client	_00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002TZ000042004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / lino bleu avec colle jaune / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune (i) / Ragréage gris en faible quantité (i)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 15/04/2017	Amiante non détecté	---	3

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-20640 EN DATE DU 15/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. JOAN MAHIEU
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-32925
Echantillon ITGA : IT071704-20640
Reçu au laboratoire le : 31/03/2017

Réf. Client :

Commande	002TZ000042
Dossier client	_00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002TZ000042005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensembles joints d'étanchéité / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Mousse blanche / Colle polymère incolore avec couche en toile et poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + mousse blanche + colle polymère incolore avec couche en toile et poussières + peinture non séparable	META le 15/04/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91143 EN DATE DU 02/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-91143 Réf. Commande Client : 002TZ000042-1
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1006 / Equipements divers et accessoires / Evier / Peinture bleu / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12861		
		Description ITGA : Peinture en vrac		
► Peinture en vrac	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12862		
		Description ITGA : Colle blanche / Carrelage		
► Colle blanche Carrelage	META ---	1	29/09/2017	Amiante non détecté / - Non analysé

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

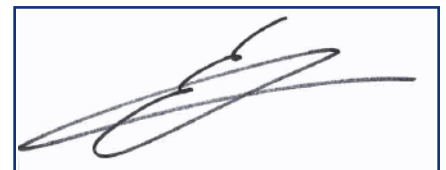

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91143 EN DATE DU 02/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT151709-12863 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT151709-12864 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Peinture / Carton / Papier peint	
▶ Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable + carton + papier peint non séparable	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT151709-12865 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 5 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT151709-12866 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT151709-12867 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage	
▶ Colle beige + peinture non séparable	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91143 EN DATE DU 02/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques + colle noire / Vol 3 (Débaras 1)				
Réf échantillon ITGA : IT151709-12868 Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris				
► Dalle dure cassante beige + colle bitumineuse noire + ragréage gris	META	1	29/09/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 10 (W.C)				
Réf échantillon ITGA : IT151709-12869 Description ITGA : Dalle dure cassante beige en faible quantité / Colle polymère jaune / Colle bitumineuse noire en faible quantité / Ragrée gris en vrac / Sous couche de ragrée blanche				
► Dalle dure cassante beige en faible quantité + colle polymère jaune non séparable + colle bitumineuse noire en faible quantité non séparable + ragrée gris en vrac + sous couche de ragrée blanche non séparable	META	1	02/10/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 4 (Débaras 2)				
Réf échantillon ITGA : IT151709-12870 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris				
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 8 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT151709-12871 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris				
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris	META	1	02/10/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91143 EN DATE DU 02/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 7 (Séjour / Salle a manger)				
Réf échantillon ITGA :		IT151709-12872		
Description ITGA :		Revêtement souple orange / Colle polymère jaune		
► Revêtement souple orange + colle polymère jaune	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 6 (Chambre)				
Réf échantillon ITGA :		IT151709-12873		
Description ITGA :		Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune en faible quantité		
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00225000010000100005_ R.STE ANNE/MAINE BAT A/A - RUE STE ANNE - 53140 PRE EN PAIL Appartement n° 5 de type 2 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002TZ000042-1019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA :		IT151709-12874		
Description ITGA :		Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier		
► Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	02/10/2017	Amiante non détecté / -