

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR
CP - Ville :	53800 RENAZE
Référence client :	_00226000010000300019_
Date du repérage :	09/05/2017
Désignation :	Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.





Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR 53800 RENAZE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00226000010000300019_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 09/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/05/2017 A Riorges, le 24/05/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°19_N0 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°19_N0 - Vol 3 (Dégagement) Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1) Appartement n°19_N+1 - Vol 8 (Mezzanine)	Appartement n°19_N0 - Vol 2 (W.C) Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine) Appartement n°19_N+1 - Vol 7 (Chambre 2) Appartement n°19_N+1 - Vol 9 (SDB/WC)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :
Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

Mission 2 :
Remplacement des convecteurs bijonction.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°19_N0	Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine) - Vol 9 (SDB/WC)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine) - Vol 9 (SDB/WC)	

Revêtement de sol	Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine) - Vol 9 (SDB/WC)	
Revêtement de mur	Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (SDB/WC)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Mezzanine)	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Cuisine)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour)	PVC 4 / 16 / 4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour)	Porte d'entrée	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Sur les 12 logements réalisés dans le bâtiment (Phase 1, 2 et 3), on retrouve de l'amiante uniquement dans les sols.

Il existe une incohérence sur les résultats d'analyses des sols.

En effet, pour les 12 logements réalisés, 1 seul ragréage avec colle jaune sur les 21 prélevés (ragréage seul ou colle jaune avec ragréage) est revenu amianté après analyse en laboratoire.

De plus, sur les 10 dalles semies dures (grises, beiges, blanches, bleues) avec colle jaune prélevées dans les 13 logements, seule une est revenue amianté après analyse en laboratoire.

On peut donc conclure à une incohérence sur les revêtements de sols de la résidence ou l'amiante est présente de manière très ponctuelle.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les revêtements de sols d'origines ont été le plus souvent retirés et seule la colle reste présente. Il est donc impossible d'homogénéiser avec assurance les colles prélevées. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (SDB/WC) - Appartement n°19_N+1	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière bac douche
Appartement n°19_N0 - Vol 5 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S4	Souple noir		S4 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 4 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD001483 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces humides	002HD001483 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur pièces humides	002HD001483 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	002HD0014 83 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	002HD0014 83 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	002HD0014 83 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0014 83 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0014 83 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0014 83 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 8 (Mezzanine) - Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur pièces sèches	002HD0014 83 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur pièces sèches	002HD0014 83 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0014 83 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0014 83 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0014 83 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	002HD0014 83 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Mezzanine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	002HD0014 83 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Dégarage)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	002HD0014 83 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier du velux	S24			S24 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 22 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888
Appartement n°19_N+1	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier du velux	S24			S24 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 22 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4 / 16 / 4	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Porte d'entrée	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0014 83 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond pièces humides	002HD0014 83 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Faux plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P10	Réalisation d'un prélèvement	Latti bois	002HD0014 83 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 8 (Mezzanine)	Faux plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	P11	Réalisation d'un prélèvement	Latti bois	002HD0014 83 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1)	Faux plafonds	Enduit plâtre pièces sèches	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Latti bois	002HD0014 83 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0014 83 n°12 - 1	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 3 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Plafond pièces sèches	002HD0014 83 n°12 - 1	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001483 n°5 - 1	P5	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	S5	Colle jaune		S5 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888
Appartement n°19_N0	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	S5	Colle jaune		S5 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	S5	Colle jaune		S5 - 1				Négatif sur document cf prélèvement n° 3 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000888
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001483 n°9 - 1	P9	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle jaune d'origine pièces sèches	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 83 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle jaune d'origine pièces sèches	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0014 83 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 8 (Mezzanine)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle jaune d'origine pièces sèches	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0014 83 n°13 - 1	P13	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle jaune d'origine pièces humides	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0014 83 n°14 - 1	P14	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage avec colle jaune d'origine pièces humides	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD001483 n°14 - 1	P14	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°19_N0	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°19_N0	Vol 3 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°19_N0	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N0	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°19_N+1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°19_N+1	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°19_N+1	Vol 9 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°19_N+1	Vol 8 (Mezzanine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche (lino et ragréage le plus récent)	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°19_N0	Appartement n°19_N0 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°19_N0	Appartement n°19_N0 - Plan de prélèvements
	Appartement n°19_N+1	Appartement n°19_N+1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°19_N+1	Appartement n°19_N+1 - Plan de prélèvements

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

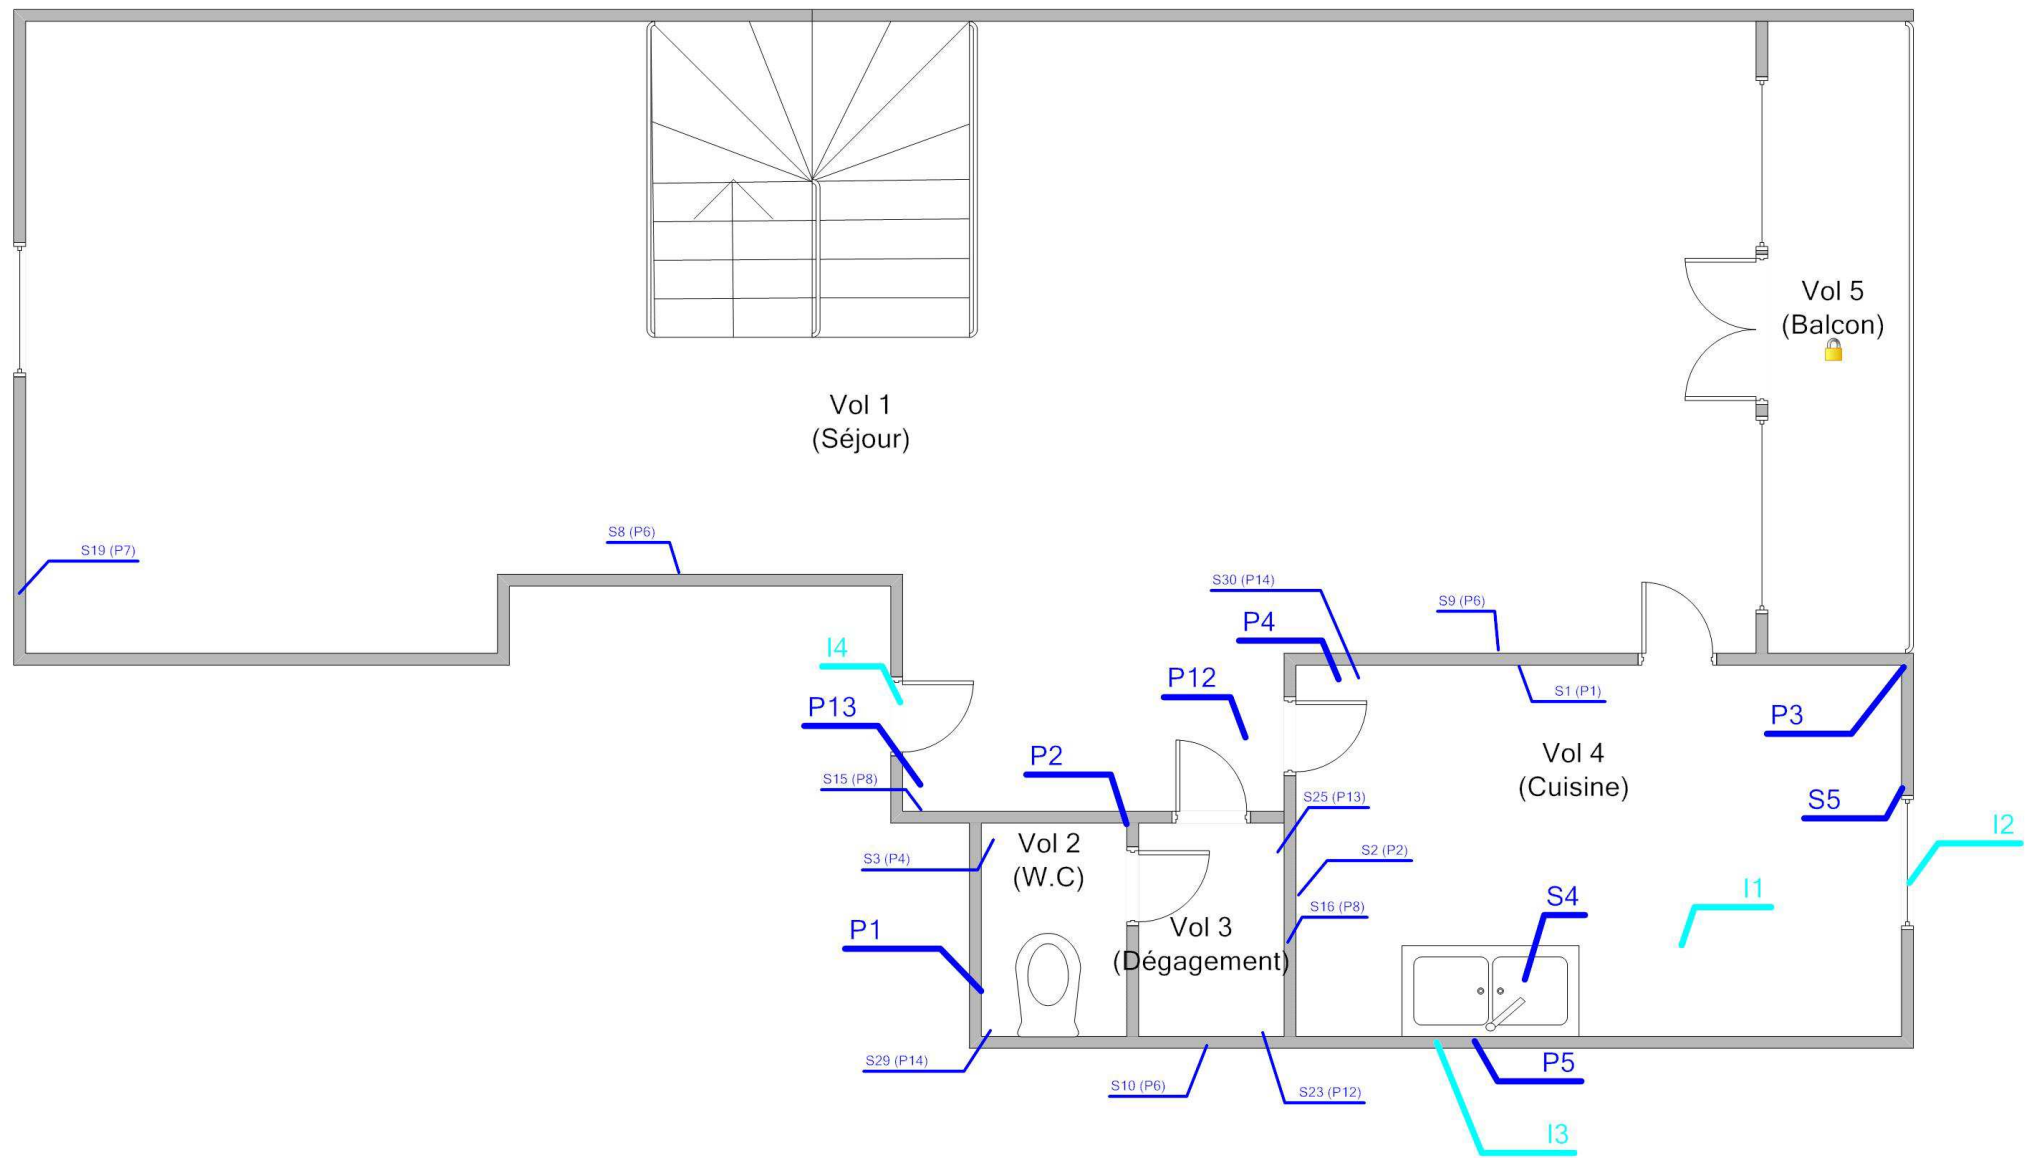

Adresse du bien

3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR
53800 RENAZE

Désignation

Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

09/05/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°19_N0 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001483

Légende



Volume non visité

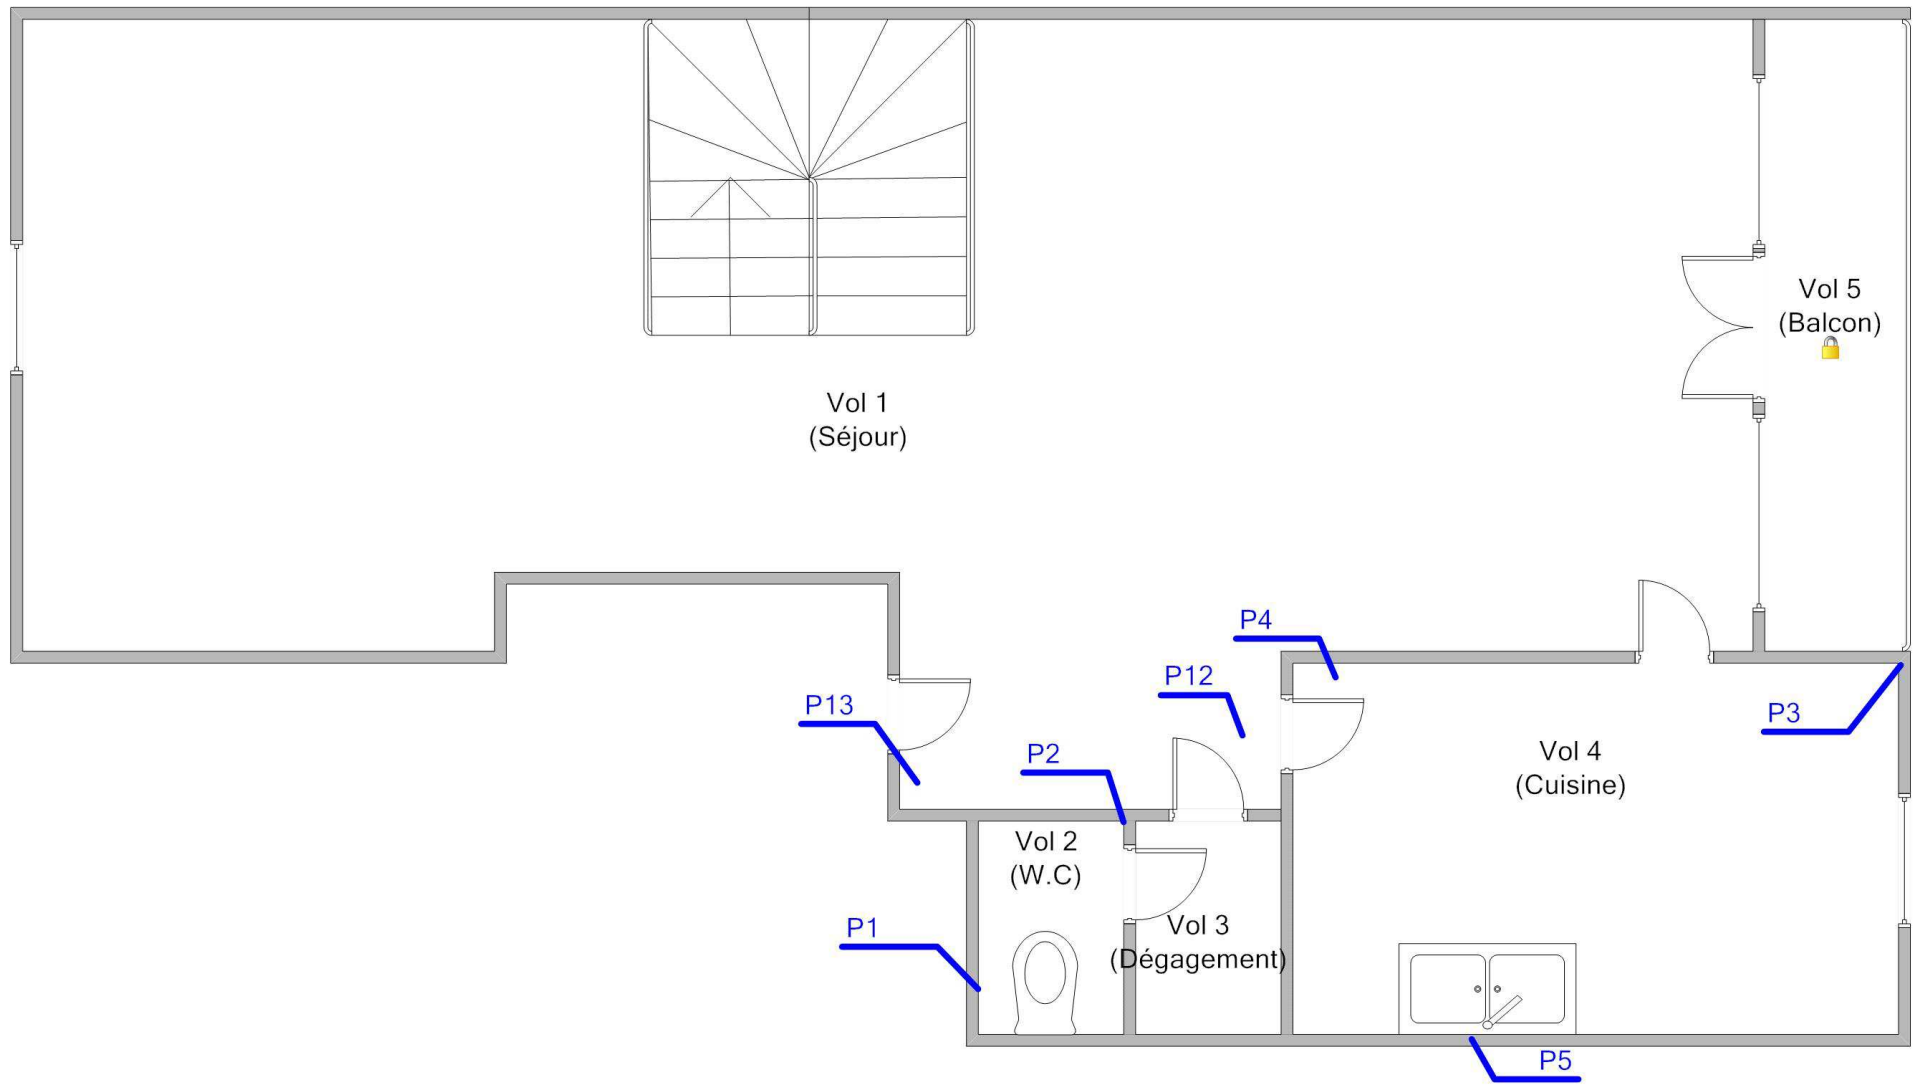

Adresse du bien

3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR
53800 RENAZE

Désignation

Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

09/05/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°19_N+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001483

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

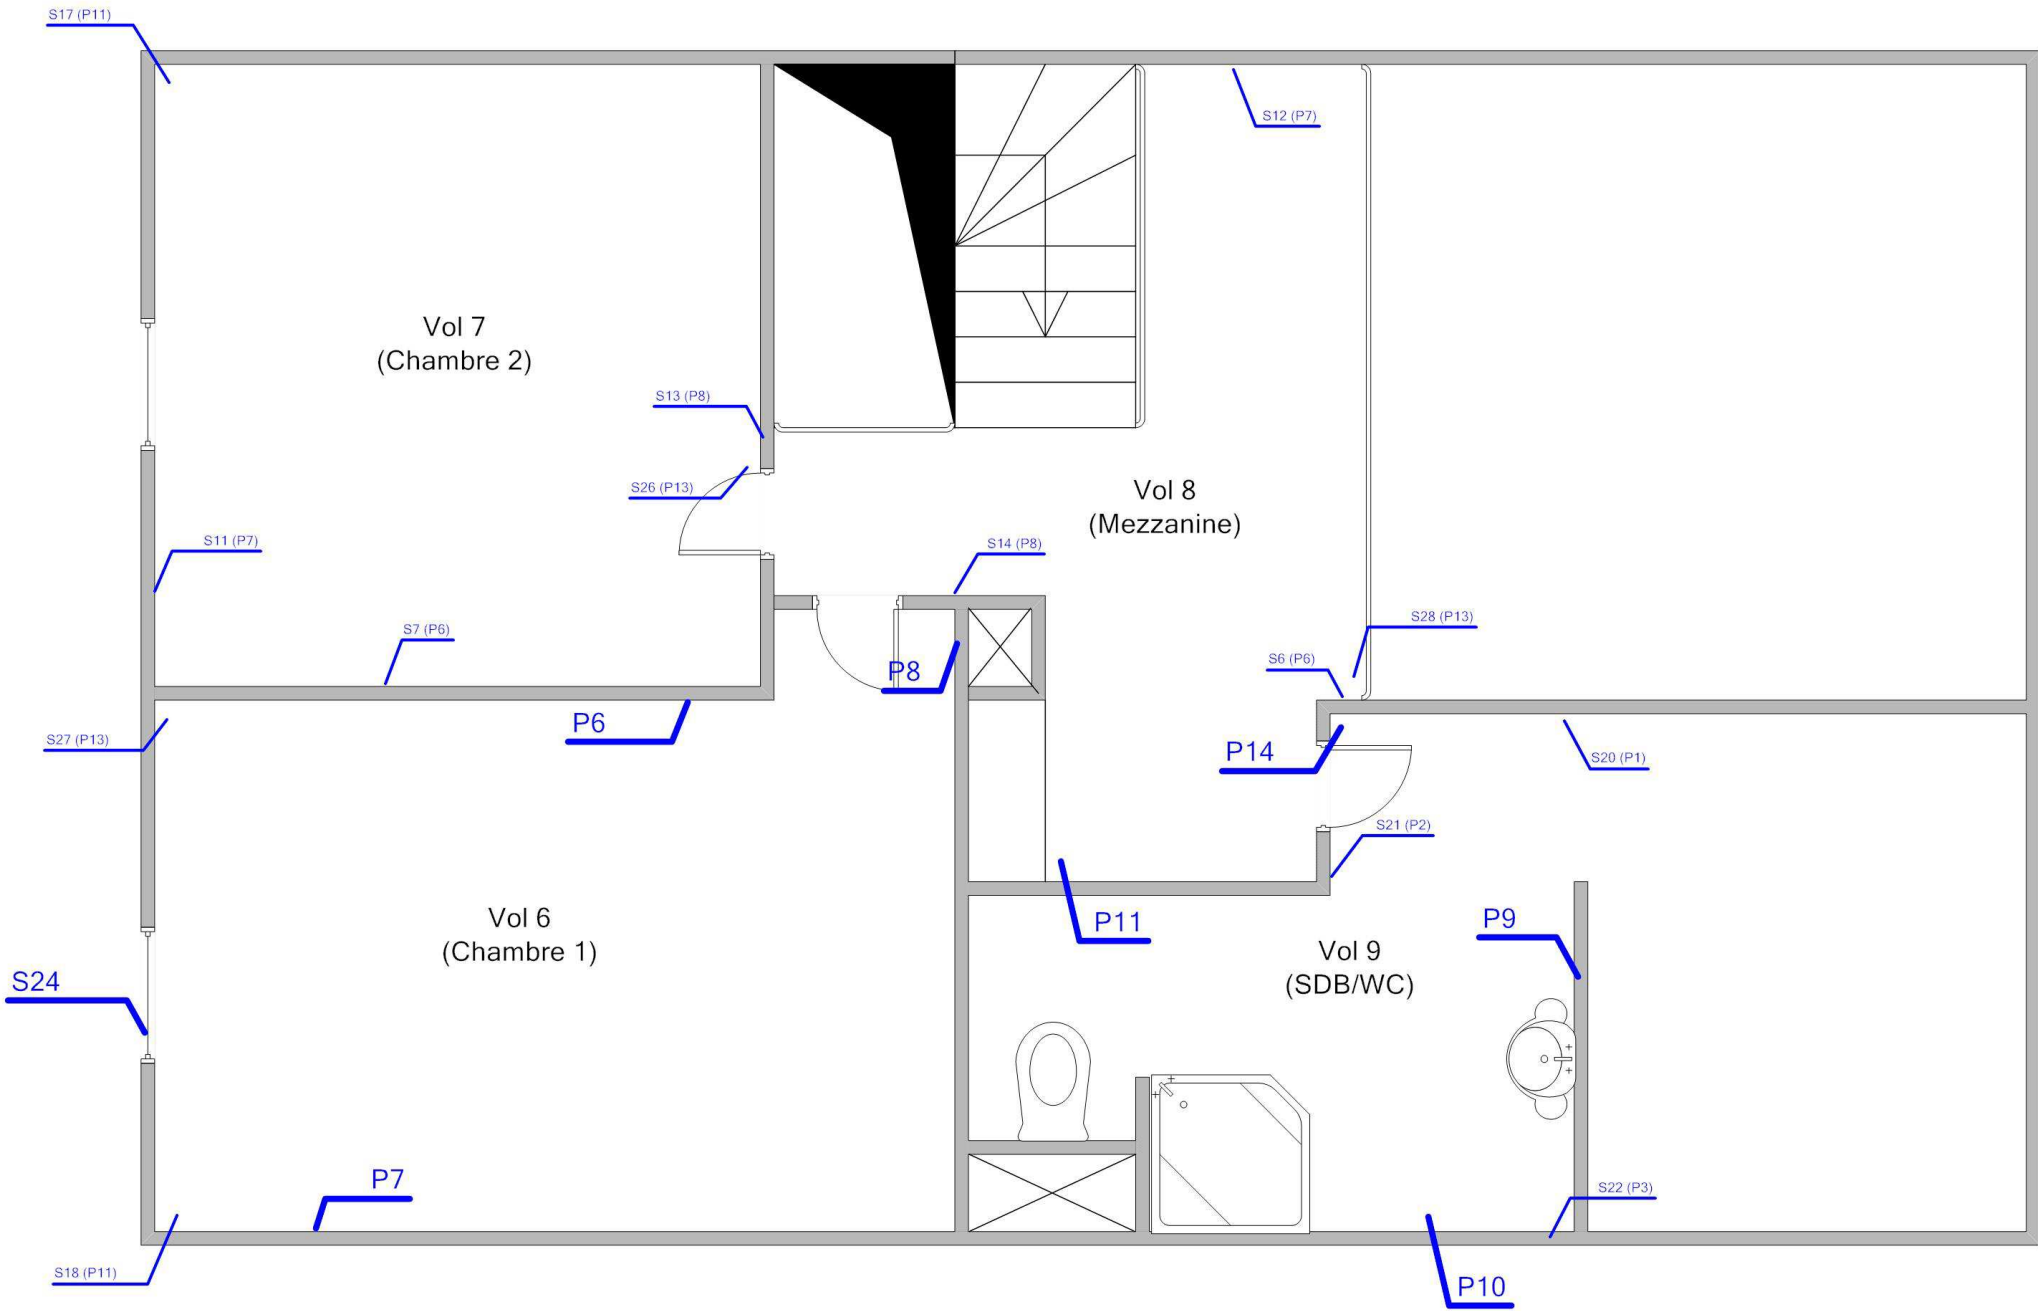

Adresse du bien

3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR
53800 RENAZE

Désignation

Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

09/05/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°19_N+1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001483
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR 53800 RENAZE	Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage	09/05/2017	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001483 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001483 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001483 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001483 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°19_N+1 - Vol 9 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001483 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°19_N+1 - Vol 9 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001483 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°19_N+1 - Vol 8 (Mezzanine)	Prélevement négatif
S24 - 1 (A24)	Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	Absence sur présentation de documents
002HD001483 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°19_N+1 - Vol 9 (SDB/WC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001483 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°19_N0 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001483 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°19_N0 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001483 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001483 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001483 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
S4 - 1 (A4)	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
S5 - 1 (A5)	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	Absence sur présentation de documents
002HD001483 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°19_N0 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	I1
	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	I3
	Appartement n°19_N0 - Vol 1 (Séjour)	I4
002HD001483 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°19_N0 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif

002HD001483 n°1 - 1 (P1)



002HD001483 n°2 - 1 (P2)



002HD001483 n°3 - 1 (P3)



002HD001483 n°4 - 1 (P4)



002HD001483 n°5 - 1 (P5)



S4 - 1 (A4)



S5 - 1 (A5)



002HD001483 n°6 - 1 (P6)



002HD001483 n°7 - 1 (P7)



002HD001483 n°8 - 1 (P8)



002HD001483 n°9 - 1 (P9)



002HD001483 n°10 - 1 (P10)



002HD001483 n°11 - 1 (P11)



S24 - 1 (A24)



002HD001483 n°12 - 1 (P12)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



002HD001483 n°13 - 1 (P13)



002HD001483 n°14 - 1 (P14)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°19_N0 - Vol 2 (W.C)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) -	Appartement n°19_N0 - Vol 2 (W.C)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable - doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°19_N0 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) -	Appartement n°19_N+1 - Vol 6 (Chambre 1)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable - -	Appartement n°19_N+1 - Vol 9 (SDB/WC)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - Latti bois -	Appartement n°19_N+1 - Vol 9 (SDB/WC)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Latti bois -	Appartement n°19_N+1 - Vol 8 (Mezzanine)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Appartement n°19_N0 - Vol 1 (Séjour)	

P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage gris + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Appartement n°19_N0 - Vol 1 (Séjour)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréage rose + ragréage gris non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°19_N+1 - Vol 9 (SDB/WC)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46619 EN DATE DU 24/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-46619 Réf. Commande Client : 002HD001483
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071705-34348		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (W.C)		Réf échantillon ITGA : IT071705-34349		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46619 EN DATE DU 24/05/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071705-34350 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton / Papier				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071705-34351 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 4 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071705-34352 Description ITGA : Colle beige en vrac				
▶ Colle beige en vrac	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 1) Réf échantillon ITGA : IT071705-34353 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46619 EN DATE DU 24/05/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (Chambre 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071705-34354 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 1)				
Réf échantillon ITGA : IT071705-34355 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) / Vol 9 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071705-34356 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Joint cassant blanc / Carrelage				
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + joint cassant blanc non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 9 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071705-34357 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46619 EN DATE DU 24/05/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483011 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre pièces sèches / Vol 8 (Mezzanine) Réf échantillon ITGA : IT071705-34358 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour) Réf échantillon ITGA : IT071705-34359 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege avec colle jaune d'origine pièces sèches / Vol 1 (Séjour) Réf échantillon ITGA : IT071705-34360 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Ragréege gris / Ragréege rose / Sous couche de ragréege blanche en faible quantité				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréege gris + ragréege rose non séparable + sous couche de ragréege blanche en faible quantité non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000300019_ 3 RUE JULES FERRY BAT A/C.D. - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 19 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001483014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege avec colle jaune d'origine pièces humides / Vol 9 (SDB/WC) Réf échantillon ITGA : IT071705-34361 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières / Ragréege rose / Ragréege gris / Peinture				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse et poussières non séparable + ragréege rose + ragréege gris non séparable + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.