

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR
CP - Ville :	53800 RENAZE
Référence client :	_00226000010000500027_
Date du repérage :	09/05/2017
Désignation :	Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR 53800 RENAZE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00226000010000500027_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu H.MERCIER (0 800 400 100) 09/05/2017	Nom : MORA Denis  Date du rapport : 24/05/2017 A Riorges, le 24/05/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre  Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées	
<b>Liste des locaux visités :</b>		
Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°27 - Vol 3 (Débarras) Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Appartement n°27 - Vol 2 (W.C) Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :  
Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

Mission 2 :  
Remplacement des convecteurs bijonction.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°27	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débaras) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°27	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débaras) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°27	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débaras) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de mur	Appartement n°27	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débaras) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Débarras)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Séjour)	Porte d'entrée	Porte récente, aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires



Sur les 12 logements réalisés dans le bâtiment (Phase 1, 2 et 3), on retrouve de l'amiante uniquement dans les sols.

Il existe une incohérence sur les résultats d'analyses des sols.

En effet, pour les 12 logements réalisés, 1 seul ragréage avec colle jaune sur les 21 prélevés (ragréage seul ou colle jaune avec ragréage) est revenu amiante après analyse en laboratoire.

De plus, sur les 10 dalles semies dures (grises, beiges, blanches, bleues) avec colle jaune prélevées dans les 13 logements, seule une est revenue amiante après analyse en laboratoire.

On peut donc conclure à une incohérence sur les revêtements de sols de la résidence ou l'amiante est présente de manière très ponctuelle.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

**Note :** En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001105 n°1 - 1 - 002LQ001105 n°1 - 2	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002LQ001105 n°2 - 1 - 002LQ001105 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Porteur pièces humides	002LQ0011 05 n°2 - 1 - 002LQ0011 05 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons briques pièces humides	002LQ0011 05 n°3 - 1 - 002LQ0011 05 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 2 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Cloisons briques pièces humides	002LQ0011 05 n°3 - 1 - 002LQ0011 05 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Doublage plaques de plâtre pièces humides	002LQ0011 05 n°4 - 1 - 002LQ0011 05 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Doublage plaques de plâtre pièces humides	002LQ0011 05 n°4 - 1 - 002LQ0011 05 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002LQ0011 05 n°7 - 1 - 002LQ0011 05 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Porteur pièces sèches	002LQ0011 05 n°7 - 1 - 002LQ0011 05 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Doublage plaques de plâtre pièces sèches	002LQ0011 05 n°8 - 1 - 002LQ0011 05 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Doublage plaques de plâtre pièces sèches	002LQ001105 n°8 - 1 - 002LQ001105 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons briques pièces sèches	002LQ001105 n°9 - 1 - 002LQ001105 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Débaras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloisons briques pièces sèches	002LQ001105 n°9 - 1 - 002LQ001105 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Porte d'entrée	I4			I4 - 1				Porte récente, aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Pièces sèches	002LQ0011 05 n°10 - 1 - 002LQ0011 05 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 3 (Débarras)	Plafonds	Enduit plâtre	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Pièces sèches	002LQ0011 05 n°10 - 1 - 002LQ0011 05 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Pièces humides	002LQ0011 05 n°11 - 1 - 002LQ0011 05 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Pièces humides	002LQ0011 05 n°11 - 1 - 002LQ0011 05 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cuisine	002LQ0011 05 n°5 - 1 - 002LQ0011 05 n°5 - 2	P5	Colle blanche non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe PVC	P6	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe PVC Noire + colle jaune	002LQ0011 05 n°6 - 1 - 002LQ0011 05 n°6 - 2	P6	Matériau souple noir + matériau cartonné non séparable + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe PVC	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Plinthe PVC Noire + colle jaune	002LQ0011 05 n°6 - 1 - 002LQ0011 05 n°6 - 2	P6	Matériau souple noir + matériau cartonné non séparable + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de plinthe PVC	P12	Réalisation d'un prélèvement	Plinthe PVC grise + colle jaune	002LQ0011 05 n°12 - 1 - 002LQ0011 05 n°12 - 2	P12	Matériau souple gris + matériau souple blanc + matériau cartonné blanc non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 3 (Débaras)	Revêtement de mur	Colle de plinthe PVC	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Plinthe PVC grise + colle jaune	002LQ0011 05 n°12 - 1 - 002LQ0011 05 n°12 - 2	P12	Matériau souple gris + matériau souple blanc + matériau cartonné blanc non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélèvement	SDB	002LQ0011 05 n°13 - 1 - 002LQ0011 05 n°13 - 2	P13	Colle beige + matériau cartonné + joint cassant blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P14	Réalisation d'un prélèvement	Gris, d'origine	002LQ0011 05 n°14 - 1 - 002LQ0011 05 n°14 - 2	P14	Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Gris, d'origine	002LQ0011 05 n°14 - 1 - 002LQ0011 05 n°14 - 2	P14	Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P15	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune revêtement d'origine + ragréage inséparable	002LQ0011 05 n°15 - 1 - 002LQ0011 05 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 5 (SDB) - Vol 3 (Débarras) - Vol 2 (W.C) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Colle jaune revêtement d'origine + ragréage inséparable	002LQ0011 05 n°15 - 1 - 002LQ0011 05 n°15 - 2	P15	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°27	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°27	Vol 3 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°27	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°27	Appartement n°27 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°27	Appartement n°27 - Plan de prélèvements



# APPARTEMENT N°27 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002LQ001105

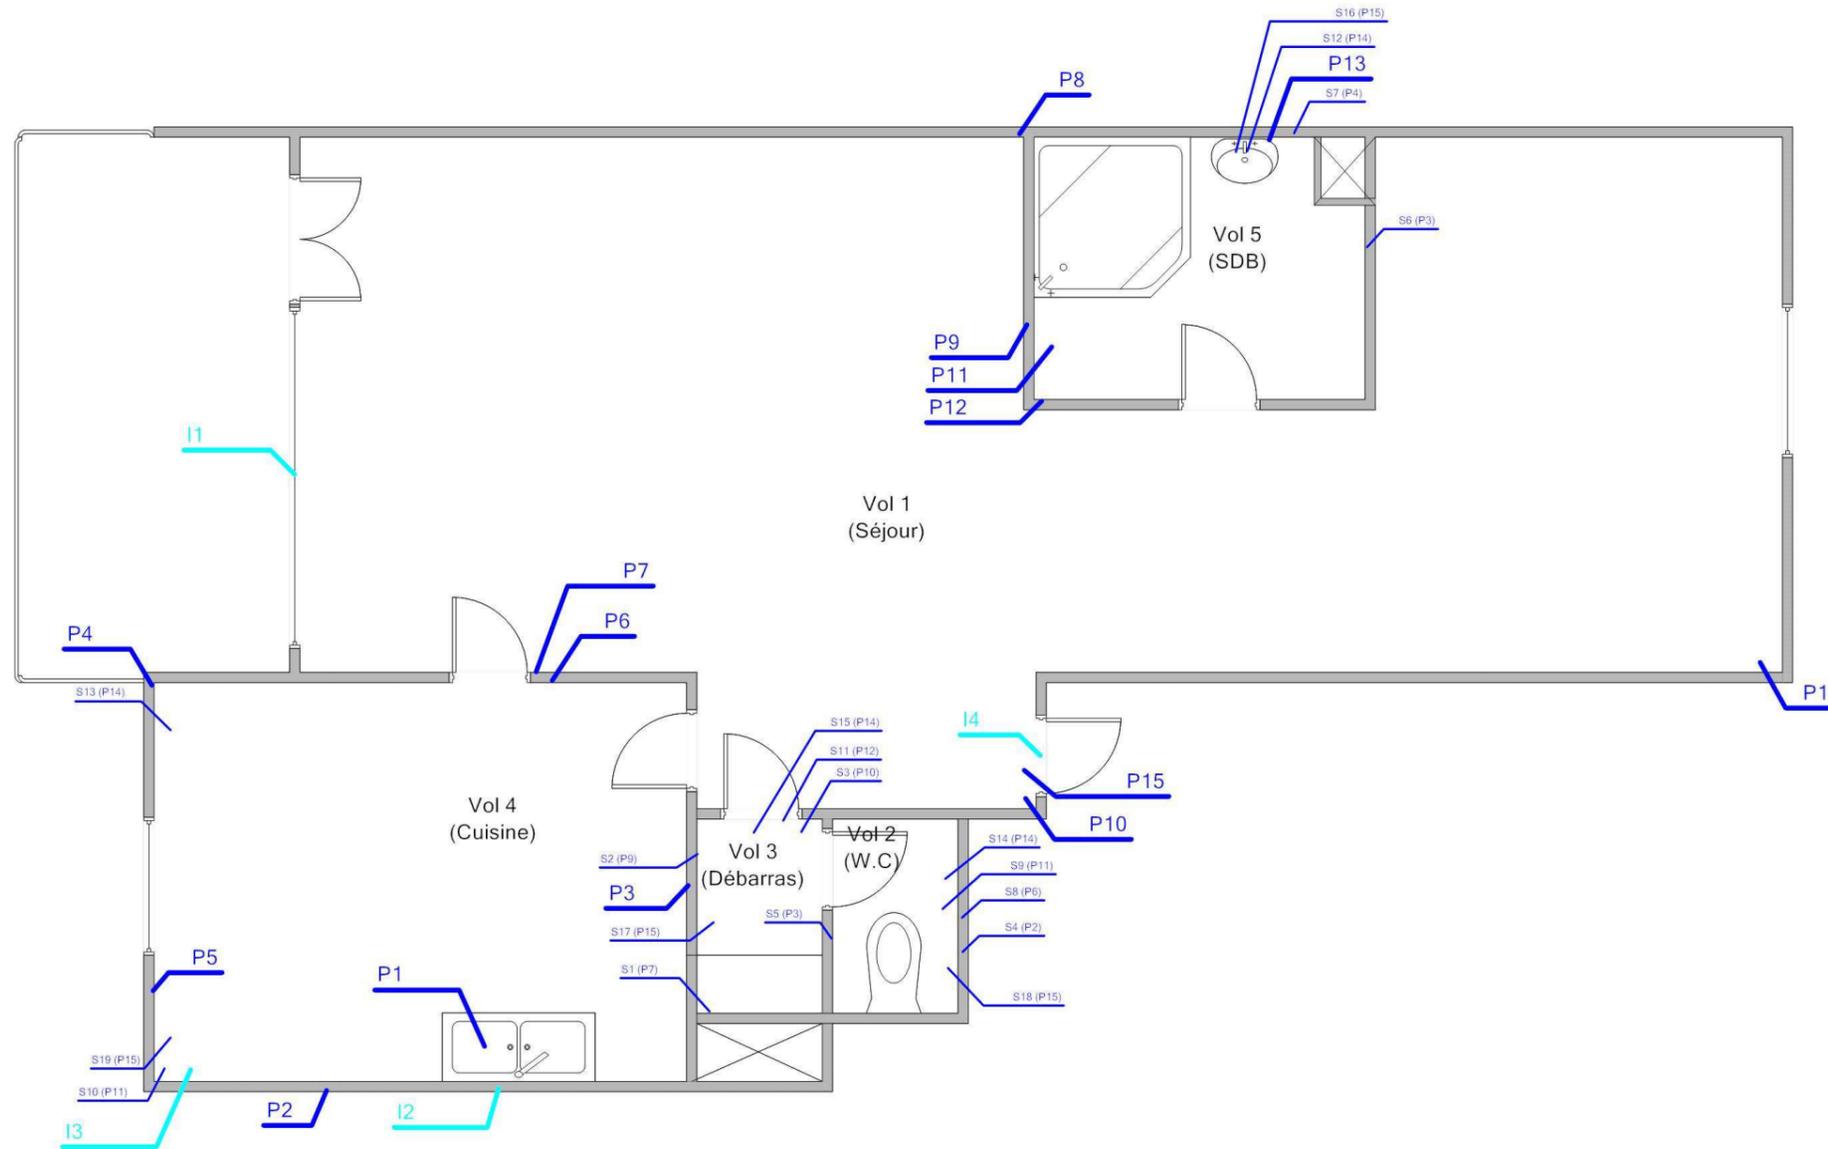

## Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien  
5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR  
53800 RENAZE

Désignation  
Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC


Date intervention  
09/05/2017

Technicien intervenant  
PALLUEL Matthieu

**APPARTEMENT N°27 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS**

Référence:  
002LQ001105

Légende

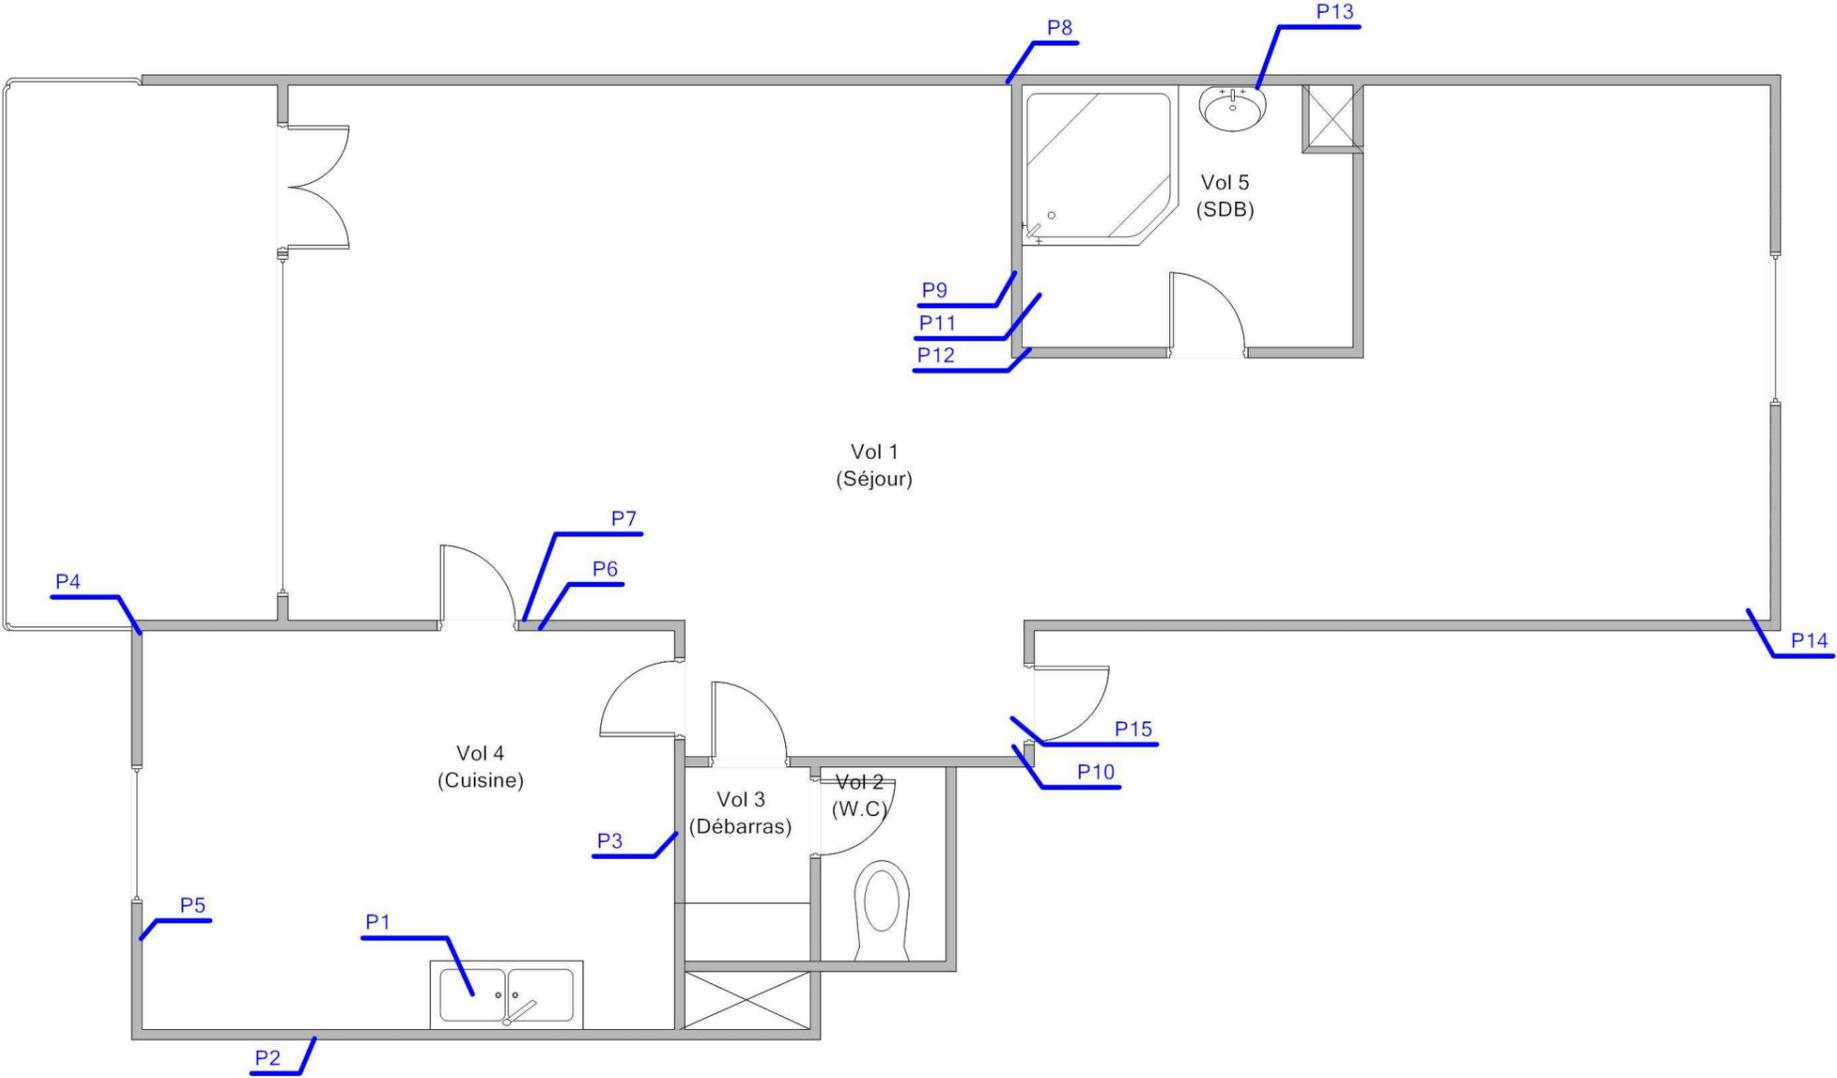

**Adresse du bien**  
5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR  
53800 RENAZE

**Désignation**  
Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC

**Date intervention**  
09/05/2017

**Technicien intervenant**  
PALLUEL Matthieu

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001105 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002LQ001105 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	11

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	I2
	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	I3
	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	I4



002LQ001105 n°1 - 1 (P1)



002LQ001105 n°1 - 2 (P1)



002LQ001105 n°2 - 1 (P2)



002LQ001105 n°2 - 2 (P2)



002LQ001105 n°3 - 1 (P3)



002LQ001105 n°3 - 2 (P3)



002LQ001105 n°4 - 1 (P4)



002LQ001105 n°4 - 2 (P4)



002LQ001105 n°5 - 2 (P5)



002LQ001105 n°5 - 1 (P5)



002LQ001105 n°6 - 1 (P6)



002LQ001105 n°6 - 2 (P6)



002LQ001105 n°7 - 1 (P7)



002LQ001105 n°7 - 2 (P7)



002LQ001105 n°8 - 1 (P8)



002LQ001105 n°8 - 2 (P8)



002LQ001105 n°9 - 2 (P9)



002LQ001105 n°9 - 1 (P9)



002LQ001105 n°10 - 1 (P10)



002LQ001105 n°10 - 2 (P10)



002LQ001105 n°11 - 1 (P11)




002LQ001105 n°11 - 2 (P11)



002LQ001105 n°12 - 1 (P12)



002LQ001105 n°12 - 2 (P12)

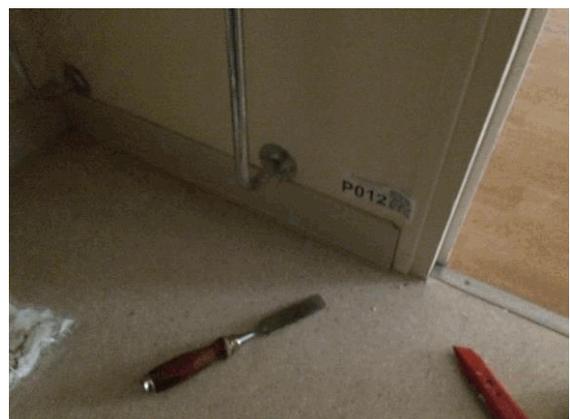

002LQ001105 n°13 - 1 (P13)



002LQ001105 n°13 - 2 (P13)



002LQ001105 n°14 - 1 (P14)



002LQ001105 n°14 - 2 (P14)



002LQ001105 n°15 - 1 (P15)



002LQ001105 n°15 - 2 (P15)




I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1

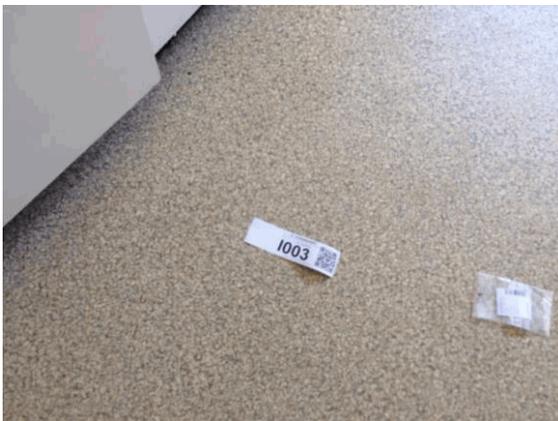

I4 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloisons briques pièces humides -	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac + papier non séparable + peinture non séparable - Doublage plaques de plâtre pièces humides -	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - Cuisine -	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple noir + matériau cartonné non séparable + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable - Plinthe PVC Noire + colle jaune -	Appartement n°27 - Vol 4 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture non séparable - Doublage plaques de plâtre pièces sèches -	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloisons briques pièces sèches -	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Pièces sèches -	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Pièces humides -	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple gris + matériau souple blanc + matériau cartonné blanc non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable - Plinthe PVC grise + colle jaune -	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	

P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau cartonné + joint cassant blanc + peinture non séparable - SDB -	Appartement n°27 - Vol 5 (SDB)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - Gris, d'origine -	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + peinture en faible quantité + ragréage gris - Colle jaune revêtement d'origine + ragréage inséparable -	Appartement n°27 - Vol 1 (Séjour)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46634 EN DATE DU 24/05/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-46634 Réf. Commande Client : 002LQ001105
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 12/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00226000010000500027_ 5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001105001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 4 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071705-34026 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00226000010000500027_ 5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR - 53800 RENAZE Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002LQ001105002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071705-34027 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine Blandel - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46634 EN DATE DU 24/05/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34028            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105003 / Parois verticales intérieures      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture            et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre /            Vol 4            (Cuisine)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	24/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34029            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105004 / Parois verticales intérieures      Description ITGA : Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac /            et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre /            Vol 4            (Cuisine)</p>				
▶ Enduit plâtreux beige en faible quantité en vrac + papier non séparable + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34030            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105005 / Revêtement de mur /      Description ITGA : Colle blanche / Couche plâtreuse blanche            Revêtement de mur / Colle de carrelage            (faïence) / Vol 4            (Cuisine)</p>				
▶ Colle blanche non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34031            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105006 / Revêtement de mur /      Description ITGA : Matériau souple noir / Matériau cartonné / Colle            Revêtement de mur / Colle de plinthe PVC /            Vol 4            (Cuisine)</p>				
▶ Matériau souple noir + matériau cartonné non séparable + colle polymère jaune non séparable + peintures multiples en faible quantité non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46634 EN DATE DU 24/05/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34032            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105007 / Parois verticales intérieures      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture            et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre /            Vol 1            (Séjour)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34033            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105008 / Parois verticales intérieures      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture            et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées /            Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1            (Séjour)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34034            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105009 / Parois verticales intérieures      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture            et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre /            Vol 1            (Séjour)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34035            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105010 / Plafond et faux-plafonds /      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture            Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1            (Séjour)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34036            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105011 / Plafond et faux-plafonds /      Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture            Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5            (SDB)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-46634 EN DATE DU 24/05/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34037            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105012 / Revêtement de mur /            Revêtement de mur / Colle de plinthe PVC /            Vol 5            (SDB)      Description ITGA : Matériau souple gris / Matériau souple blanc /            Matériau cartonné blanc / Peinture / Couche plâtreuse            blanche en faible quantité</p>				
▶ Matériau souple gris + matériau souple blanc + matériau cartonné blanc non séparable + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34038            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105013 / Revêtement de mur /            Revêtement de mur / Colle de carrelage            (faïence) / Vol 5            (SDB)      Description ITGA : Colle beige / Matériau cartonné / Joint cassant blanc /            Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle beige + matériau cartonné + joint cassant blanc + peinture non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34039            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105014 / Revêtement de sol /            Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1            (Séjour)      Description ITGA : Ragréage gris hétérogène / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Ragréage gris hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META	1	24/05/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00226000010000500027_      Réf échantillon ITGA : IT071705-34040            5 RUE JULES FERRY BAT A/F - LOT PASTEUR            - 53800 RENAZE            Appartement n° 27 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001105015 / Revêtement de sol /            Revêtement de sol / Colles de revêtement de            sol / Vol 1            (Séjour)      Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité /            Ragréage gris</p>				
▶ Colle polymère jaune + peinture en faible quantité + ragréage gris	META	1	23/05/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.