

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RES ST VINCENT
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_0022800003_
Date du repérage :	31/01/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0022800003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic David Jousselein (0800 400 100) 31/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 13/02/2017 A Riorges, le 13/02/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
RDC - Vol 1 (RDC) RDC - Vol 3 (Local poubelle) RDC - Vol 5 (Loge) R+1 - Vol 7 (R+1) R+2 - Vol 9 (R+2) COMBLES - Vol 11 (Comble 1) COMBLES - Vol 13 (Comble 2) FACADE AVANT - Vol 15 (FACADE AVANT)	RDC - Vol 2 (Local à velo) RDC - Vol 4 (Cave) RDC - Vol 6 (Accès cave extérieur) R+1 - Vol 8 (Accès R+1 extérieur) R+3 - Vol 10 (R+3) TOITURE - Vol 12 (Toiture) FACADE ARRIERE GAUCHE - Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE) FACADE ARRIERE DROITE - Vol 16 (FACADE ARRIERE DROITE)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans l'ensemble de parties communes du bâtiment

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble de parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 1 (RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (Local à velo) - Vol 3 (Local poubelle) - Vol 4 (Cave) - Vol 5 (Loge)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (Local à velo) - Vol 3 (Local poubelle) - Vol 4 (Cave) - Vol 5 (Loge)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 4 (Cave)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (Local à velo) - Vol 3 (Local poubelle) - Vol 4 (Cave) - Vol 5 (Loge) - Vol 6 (Accès cave extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 7 (R+1)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 7 (R+1)	
Revêtement de mur	R+1	Vol 7 (R+1)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 7 (R+1) - Vol 8 (Accès R+1 extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 9 (R+2)	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 9 (R+2)	
Revêtement de mur	R+2	Vol 9 (R+2)	
Revêtement de sol	R+2	Vol 9 (R+2)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+3	Vol 10 (R+3)	

Plafond et faux-plafonds	R+3	Vol 10 (R+3)	
Revêtement de mur	R+3	Vol 10 (R+3)	
Revêtement de sol	R+3	Vol 10 (R+3)	
Toiture et étanchéité	COMBLES	Vol 11 (Comble 1) - Vol 13 (Comble 2)	
Toiture et étanchéité	TOITURE	Vol 12 (Toiture)	
Façades	FACADE ARRIERE GAUCHE	Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	
Façades	FACADE AVANT	Vol 15 (FACADE AVANT)	
Façades	FACADE ARRIERE DROITE	Vol 16 (FACADE ARRIERE DROITE)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Cave)	Colle des panneaux fibralith	Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (RDC)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 7 (R+1)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	P22
Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	P22
Vol 9 (R+2)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	P22
Vol 10 (R+3)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	P22

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage	présent dans coffre au plafond (gaine gaz)	S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
FACADE ARRIERE GAUCHE	Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Murs	Enduits projetés	P28	Réalisation d'un prélèvement	beige des façades	002OY000 370 n°28 - 1 - 002OY000 370 n°28 - 2	P28	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
FACADE ARRIERE GAUCHE	Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Murs	Enduits projetés	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	beige des façades	002OY000 370 n°28 - 1 - 002OY000 370 n°28 - 2	P28	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
FACADE AVANT	Vol 15 (FACADE AVANT)	Murs	Enduits projetés	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	beige des façades	002OY000 370 n°28 - 1 - 002OY000 370 n°28 - 2	P28	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
FACADE ARRIERE DROITE	Vol 16 (FACADE ARRIERE DROITE)	Murs	Enduits projetés	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	beige des façades	002OY000 370 n°28 - 1 - 002OY000 370 n°28 - 2	P28	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
FACADE ARRIERE GAUCHE	Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Murs	Joint de scellement	P29	Réalisation d'un prélèvement	des pierres beiges	002OY000 370 n°29 - 1 - 002OY000 370 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
FACADE ARRIERE GAUCHE	Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Murs	Joint de scellement	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	des pierres beiges	002OY000 370 n°29 - 1 - 002OY000 370 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
FACADE AVANT	Vol 15 (FACADE AVANT)	Murs	Joint de scellement	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	des pierres beiges	002OY000 370 n°29 - 1 - 002OY000 370 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
FACADE ARRIERE DROITE	Vol 16 (FACADE ARRIERE DROITE)	Murs	Joint de scellement	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	des pierres beiges	002OY000 370 n°29 - 1 - 002OY000 370 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	lissé local poubelle + peinture blanche	002OY000 370 n°2 - 1 - - 002OY000 370 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	sur mur porteur gris/beige	002OY000 370 n°3 - 1 - 002OY000 370 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	sur mur porteur gris/beige	002OY000 370 n°3 - 1 - 002OY000 370 n°3 - 2	P3	Enduit beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Loge)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	lissé gris brut	002OY000 370 n°4 - 1 - 002OY000 370 n°4 - 2	P4	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	lissé gris brut	002OY000 370 n°4 - 1 - 002OY000 370 n°4 - 2	P4	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cave)	Murs et cloisons	Joints de scellement des parpaings	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 370 n°5 - 1 - 002OY000 370 n°5 - 2	P5	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cave) - Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Joints de scellement des parpaings	P5 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OY000 370 n°5 - 1 - 002OY000 370 n°5 - 2	P5	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Local à velo)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélèvement	beige	002OY000 370 n°7 - 1 - 002OY000 370 n°7 - 2	P7	Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	beige d'origine gaine techniques	002OY000 370 n°11 - 1 - 002OY000 370 n°11 - 2	P11	Enduit beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	beige d'origine gaine techniques	002OY000 370 n°11 - 1 - 002OY000 370 n°11 - 2	P11	Enduit beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	scellement des briques rouges	002OY000 370 n°14 - 1 - 002OY000 370 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	scellement des briques rouges	002OY000 370 n°14 - 1 - 002OY000 370 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	scellement des briques rouges	002OY000 370 n°14 - 1 - 002OY000 370 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	sur porteurs sous peintures multicolores	002OY000370 n°17 - 1 - 002OY000370 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	sur porteurs sous peintures multicolores	002OY000370 n°17 - 1 - 002OY000370 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	sur porteurs sous peintures multicolores	002OY000370 n°17 - 1 - 002OY000370 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 9 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	sur porteurs sous peintures multicolores	002OY000370 n°17 - 1 - 002OY000370 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	sur porteurs sous peintures multicolores	002OY000370 n°17 - 1 - 002OY000370 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P18	Réalisation d'un prélèvement	peinture pailleté multicolores verte	002OY000370 n°18 - 1 - 002OY000370 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	peinture pailleté multicolores verte	002OY000370 n°18 - 1 - 002OY000370 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 9 (R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	peinture pailleté multicolores verte	002OY000370 n°18 - 1 - 002OY000370 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	peinture pailleté multicolores verte	002OY000370 n°18 - 1 - 002OY000370 n°18 - 2	P18	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	cloisons briques sous peintures multicolores	002OY000370 n°19 - 1 - 002OY000370 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	cloisons briques sous peintures multicolores	002OY000 370 n°19 - 1 - 002OY000 370 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	cloisons briques sous peintures multicolores	002OY000 370 n°19 - 1 - 002OY000 370 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 9 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	cloisons briques sous peintures multicolores	002OY000 370 n°19 - 1 - 002OY000 370 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	cloisons briques sous peintures multicolores	002OY000 370 n°19 - 1 - 002OY000 370 n°19 - 2	P19	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité et vitrier	P25	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 370 n°25 - 1 - 002OY000 370 n°25 - 2	P25	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 7 (R+1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P26	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 370 n°26 - 1 - 002OY000 370 n°26 - 2	P26	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (Local à velo)	Plafonds	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	brut gris	002OY000 370 n°6 - 1 - 002OY000 370 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local poubelle)	Plafonds	Enduit ciment	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	brut gris	002OY000 370 n°6 - 1 - 002OY000 370 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cave)	Faux plafonds	Panneaux et plaques + plâtre blanc	P9	Réalisation d'un prélèvement	lissé	002OY000 370 n°9 - 1 - 002OY000 370 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 5 (Loge) - Vol 4 (Cave)	Faux plafonds	Panneaux et plaques + plâtre blanc	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	lissé	002OY000 370 n°9 - 1 - 002OY000 370 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Faux plafonds	Panneaux et plaques + plâtre blanc	P12	Réalisation d'un prélèvement	lissé gaine techniques	002OY000 370 n°12 - 1 - 002OY000 370 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Faux plafonds	Panneaux et plaques + plâtre blanc	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	lissé gaine techniques	002OY000 370 n°12 - 1 - 002OY000 370 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques + plâtre blanc	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	lissé gaine techniques	002OY000 370 n°12 - 1 - 002OY000 370 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Cave)	Faux plafonds	Colle des panneaux fibralith	I1			I1 - 1				Impossible d'accéder à la colle sans destruction importante des panneaux fibralith. De plus impossible de voir les matériaux présents sous les panneaux.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 7 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P20	Réalisation d'un prélèvement	plafonds droit	002OY000 370 n°20 - 1 - 002OY000 370 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	plafonds droit	002OY000 370 n°20 - 1 - 002OY000 370 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 9 (R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	plafonds droit	002OY000 370 n°20 - 1 - 002OY000 370 n°20 - 2	P20	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P21	Réalisation d'un prélèvement	sous-face escalier enduit	002OY000 370 n°21 - 1 - 002OY000 370 n°21 - 2	P21	Enduit gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Enduit ciment	P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	sous-face escalier enduit	002OY000 370 n°21 - 1 - 002OY000 370 n°21 - 2	P21	Enduit gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 7 (R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	sous-face escalier enduit	002OY000 370 n°21 - 1 - 002OY000 370 n°21 - 2	P21	Enduit gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 9 (R+2)	Plafonds	Enduit ciment	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	sous-face escalier enduit	002OY000 370 n°21 - 1 - 002OY000 370 n°21 - 2	P21	Enduit gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Plafonds	Enduit ciment	S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	sous-face escalier enduit	002OY000 370 n°21 - 1 - 002OY000 370 n°21 - 2	P21	Enduit gris hétérogène + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Plafonds	Enduit plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	plafonds droit dernier etage	002OY000 370 n°24 - 1 - 002OY000 370 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Cave)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement	1*1 beige/jaune	002OY000 370 n°8 - 1 - - 002OY000 370 n°8 - 2	P8	Colle grise hétérogène + joint cassant gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Cave)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	1*1 beige/jaune	002OY000 370 n°8 - 1 - 002OY000 370 n°8 - 2	P8	Colle grise hétérogène + joint cassant gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Réalisation d'un prélèvement	gaine technique blanche et bleu	002OY000 370 n°10 - 1 - 002OY000 370 n°10 - 2	P10	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	gaine technique blanche et bleu	002OY000 370 n°10 - 1 - 002OY000 370 n°10 - 2	P10	Colle grise + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Réalisation d'un prélèvement	noires	002OY000 370 n°16 - 1 - 002OY000 370 n°16 - 2	P16	Colle beige + couche plâtruse blanche + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noires	002OY000 370 n°16 - 1 - 002OY000 370 n°16 - 2	P16	Colle beige + couche plâtruse blanche + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noires	002OY000 370 n°16 - 1 - 002OY000 370 n°16 - 2	P16	Colle beige + couche plâtruse blanche + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 9 (R+2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noires	002OY000 370 n°16 - 1 - 002OY000 370 n°16 - 2	P16	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	noires	002OY000 370 n°16 - 1 - 002OY000 370 n°16 - 2	P16	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Cave)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement	grise lissé	002OY000 370 n°1 - 1 - 002OY000 370 n°1 - 2	P1	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local poubelle) - Vol 2 (Local à vélo) - Vol 5 (Loge)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	grise lissé	002OY000 370 n°1 - 1 - 002OY000 370 n°1 - 2	P1	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P13	Réalisation d'un prélèvement	gainex techniques	002OY000 370 n°13 - 1 - 002OY000 370 n°13 - 2	P13	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	gainés techniques	002OY000 370 n°13 - 1 - 002OY000 370 n°13 - 2	P13	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	gainés techniques	002OY000 370 n°13 - 1 - 002OY000 370 n°13 - 2	P13	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15	Réalisation d'un prélèvement	carrelage 4*4 rouges	002OY000 370 n°15 - 1 - 002OY000 370 n°15 - 2	P15	Colle grise hétérogène + matériau beige en vrac + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	carrelage 4*4 rouges	002OY000 370 n°15 - 1 - 002OY000 370 n°15 - 2	P15	Colle grise hétérogène + matériau beige en vrac + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	carrelage 4*4 rouges	002OY000 370 n°15 - 1 - 002OY000 370 n°15 - 2	P15	Colle grise hétérogène + matériau beige en vrac + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 9 (R+2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	carrelage 4*4 rouges	002OY000 370 n°15 - 1 - 002OY000 370 n°15 - 2	P15	Colle grise hétérogène + matériau beige en vrac + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	carrelage 4*4 rouges	002OY000 370 n°15 - 1 - 002OY000 370 n°15 - 2	P15	Colle grise hétérogène + matériau beige en vrac + joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	P22	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 370 n°22 - 1 - 002OY000 370 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 7 (R+1)	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002OY000 370 n°22 - 1 - 002OY000 370 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	S34 (P22)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002OY000 370 n°22 - 1 - 002OY000 370 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 9 (R+2)	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	S35 (P22)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002OY000 370 n°22 - 1 - 002OY000 370 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+3	Vol 10 (R+3)	Revêtement de sol	Enduit ciment contre-marches escalier	S36 (P22)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002OY000 370 n°22 - 1 - 002OY000 370 n°22 - 2	P22	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
R+1	Vol 8 (Accès R+1 extérieur)	Revêtement de sol	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement	escalier extérieurs	002OY000 370 n°23 - 1 - 002OY000 370 n°23 - 2	P23	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + matériau beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 6 (Accès cave extérieur)	Revêtement de sol	Enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	escalier extérieurs	002OY000 370 n°23 - 1 - 002OY000 370 n°23 - 2	P23	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + matériau beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
COMBLES	Vol 11 (Comble 1)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P27	Réalisation d'un prélèvement	laine de verre jaune	002OY000 370 n°27 - 1 - 002OY000 370 n°27 - 2	P27	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

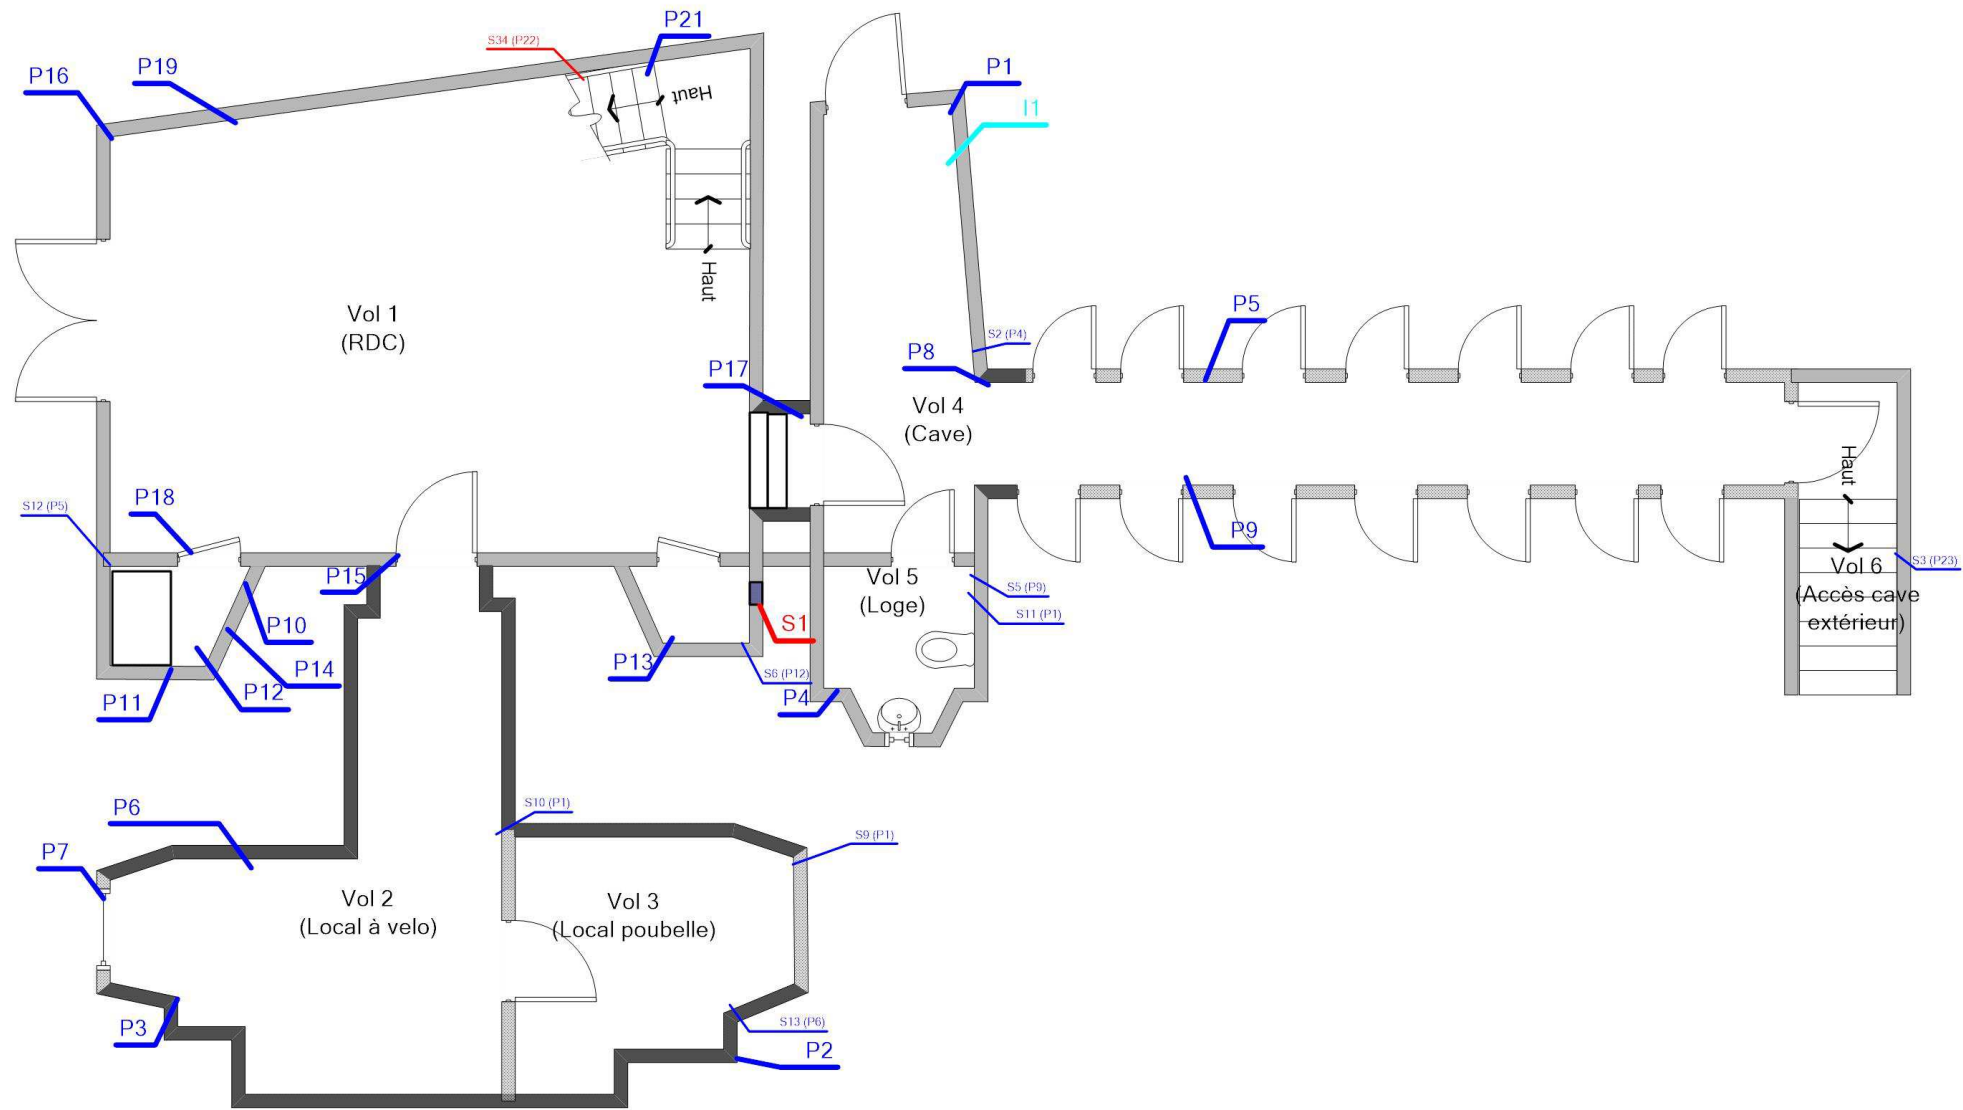
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
TOITURE	Vol 12 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S4			S4 - 1 - S4 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
COMBLES	Vol 13 (Comble 2)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P30	Réalisation d'un prélèvement	laine de verre blanche	002OY000370 n°30 - 1 - 002OY000370 n°30 - 2	P30	Matériau fibreux gris avec poussières + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan des prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Revêtement de sol
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan des prélèvements
	R+1	R+1 - MPCA Revêtement de sol
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+2	R+2 - MPCA Revêtement de sol
	R+3	R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	R+3	R+3 - Plan des prélèvements
	R+3	R+3 - MPCA Revêtement de sol
	COMBLES	COMBLES - Plan de repérage - Actions menées
	TOITURE	TOITURE - Plan de repérage - Actions menées
	FACADE AVANT	FACADE AVANT - Plan de repérage - Actions menées
	FACADE ARRIERE GAUCHE	FACADE ARRIERE GAUCHE - Plan de repérage - Actions menées
	FACADE ARRIERE DROITE	FACADE ARRIERE DROITE - Plan de repérage - Actions menées



Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif



Adresse du bien

RES ST VINCENT
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

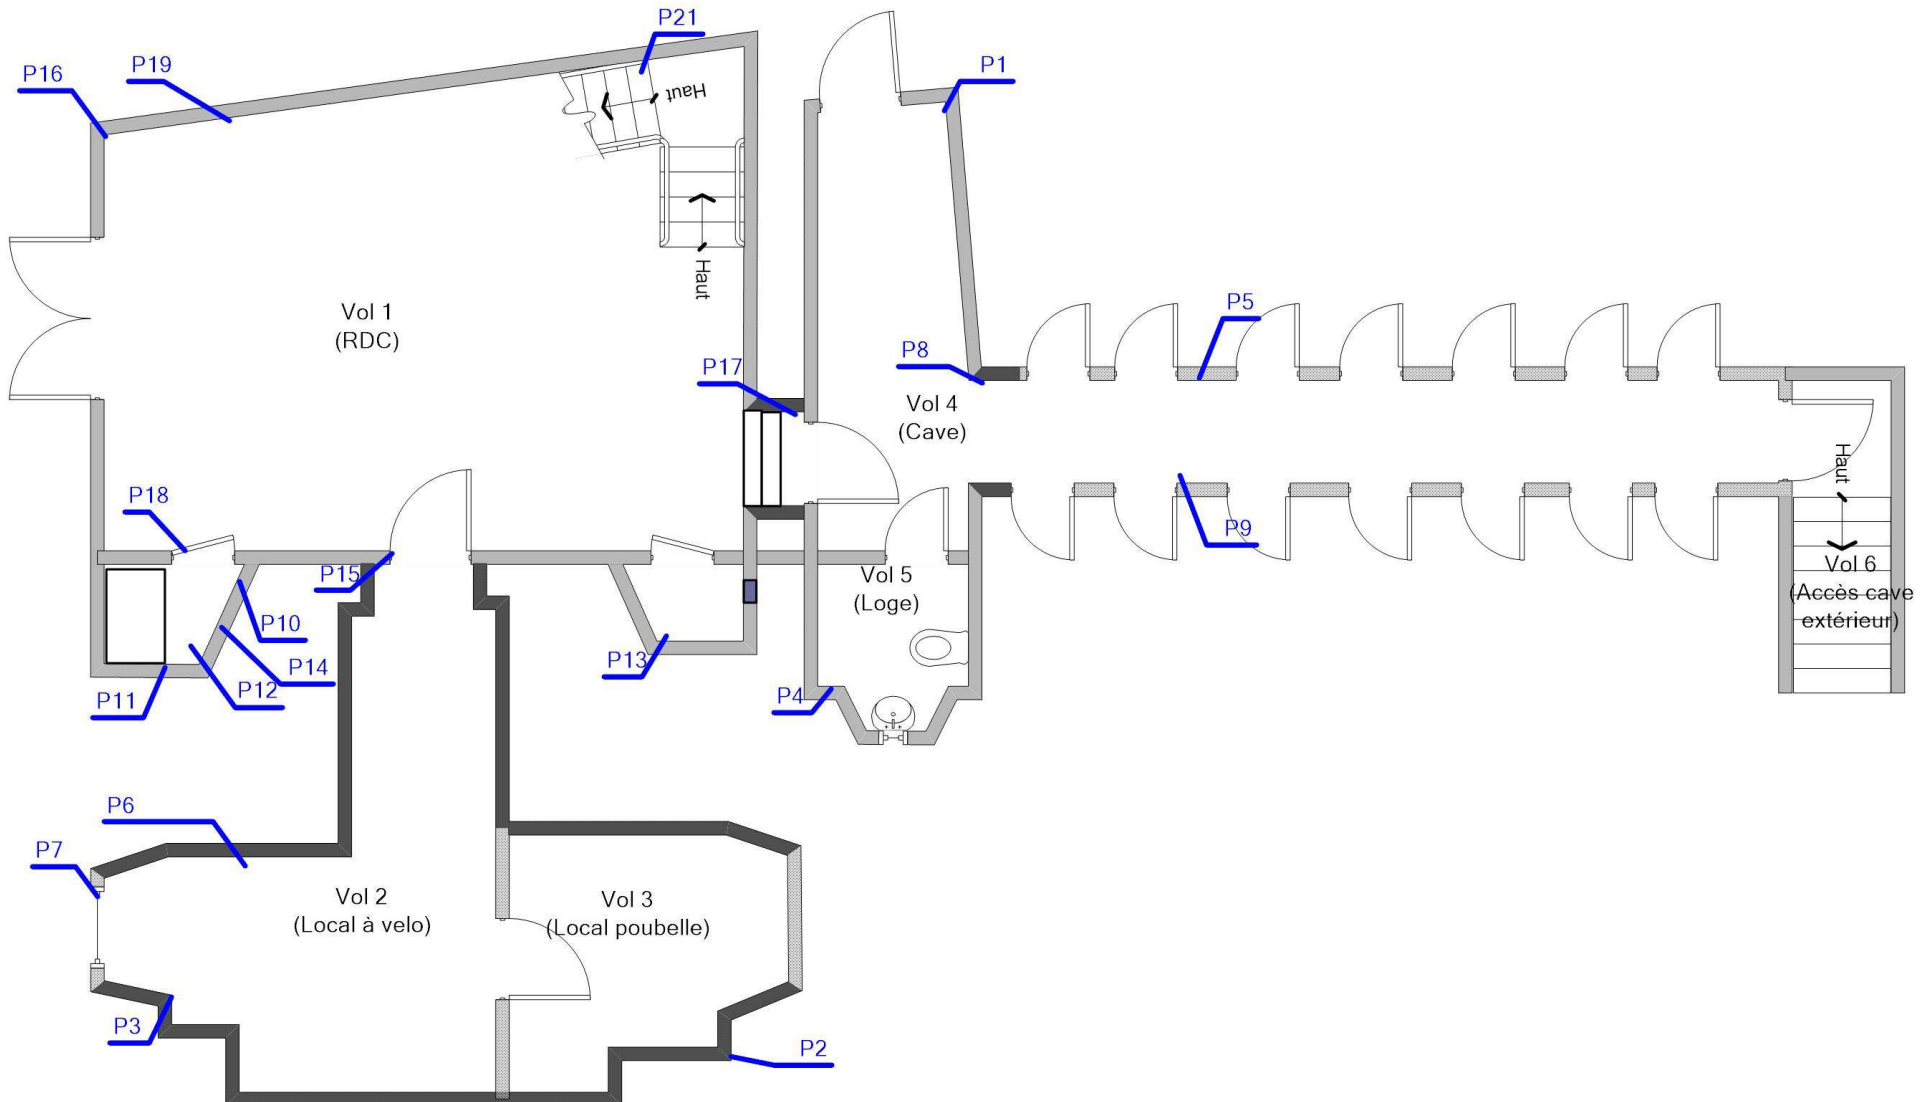
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention


31/01/2017

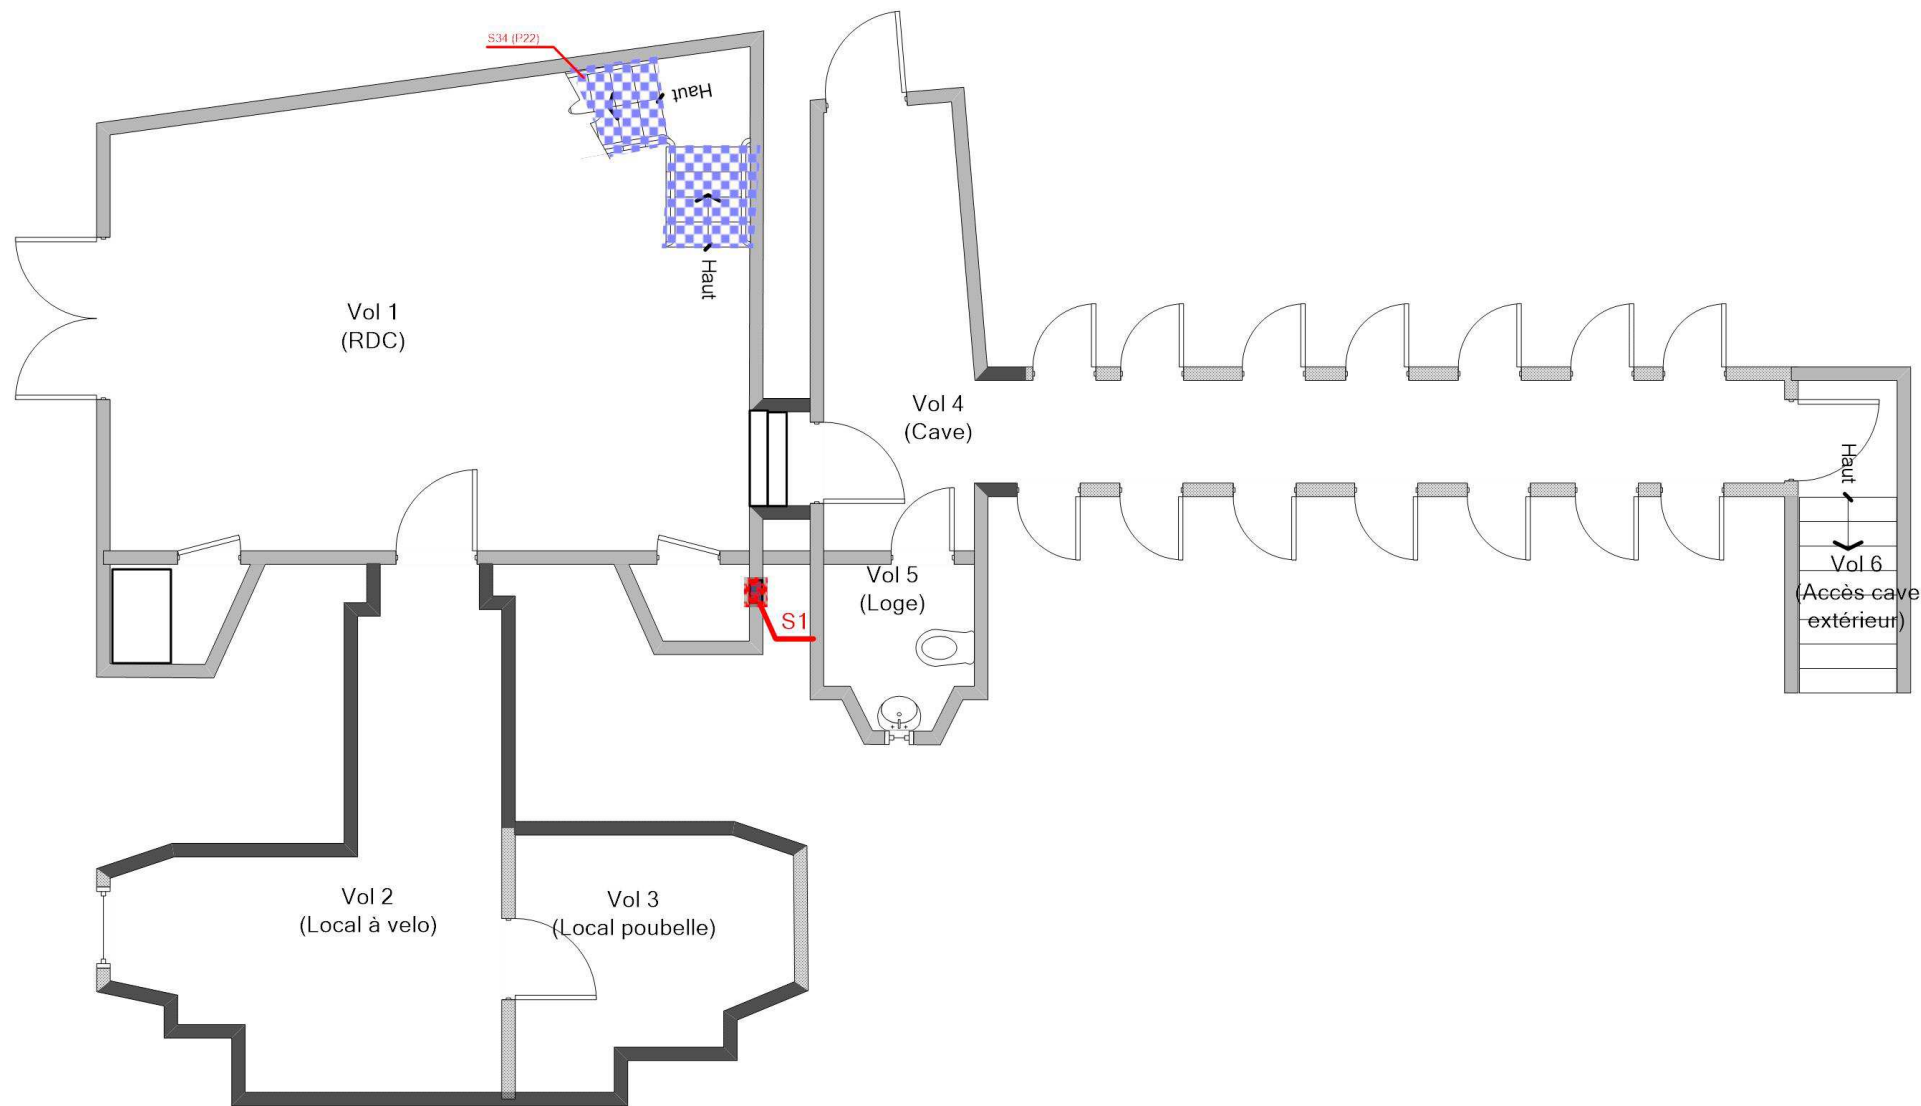
Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

RDC - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000370
				Légende
				
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017	GARDENAT Ludovic

Légende

	S1: Conduit en fibres-ciment
	P22 : Enduit ciment contre-marches escalier

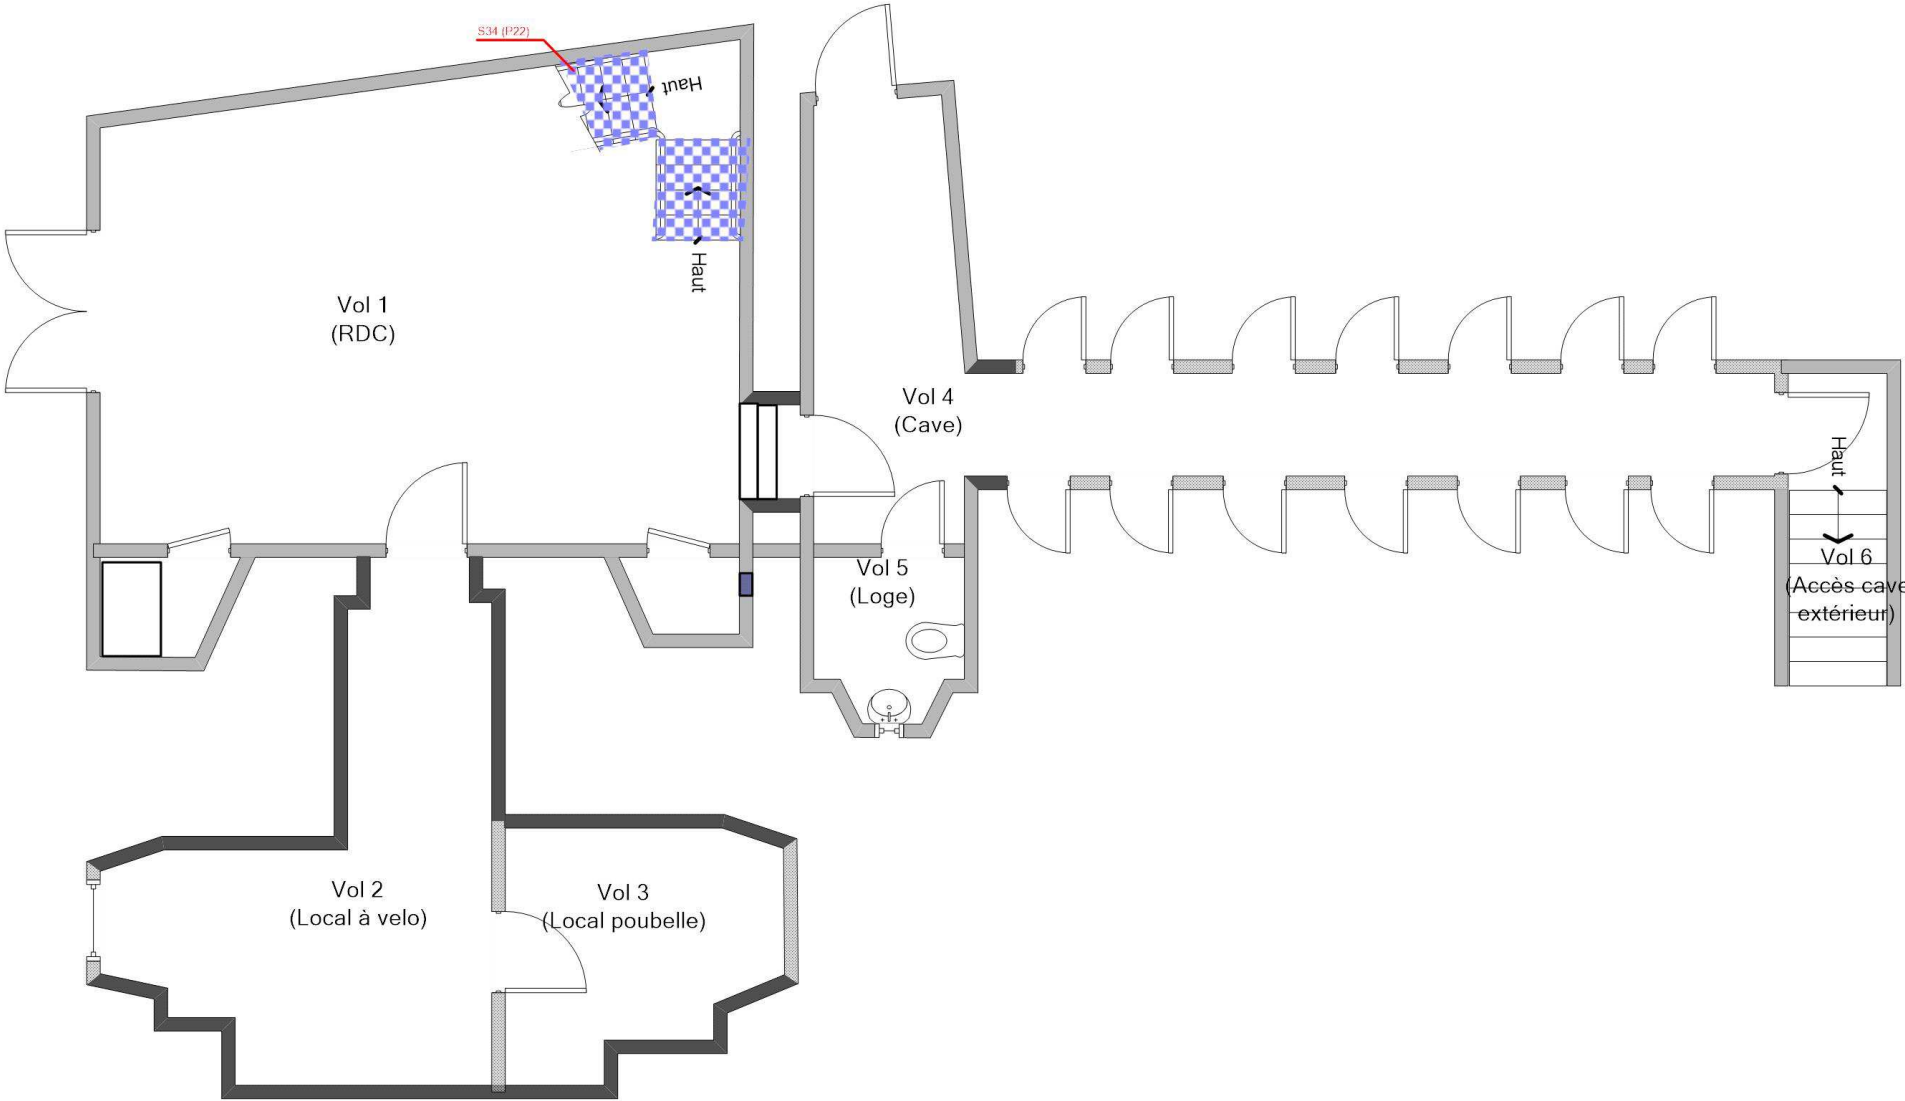


Adresse du bien
RES ST VINCENT
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
31/01/2017

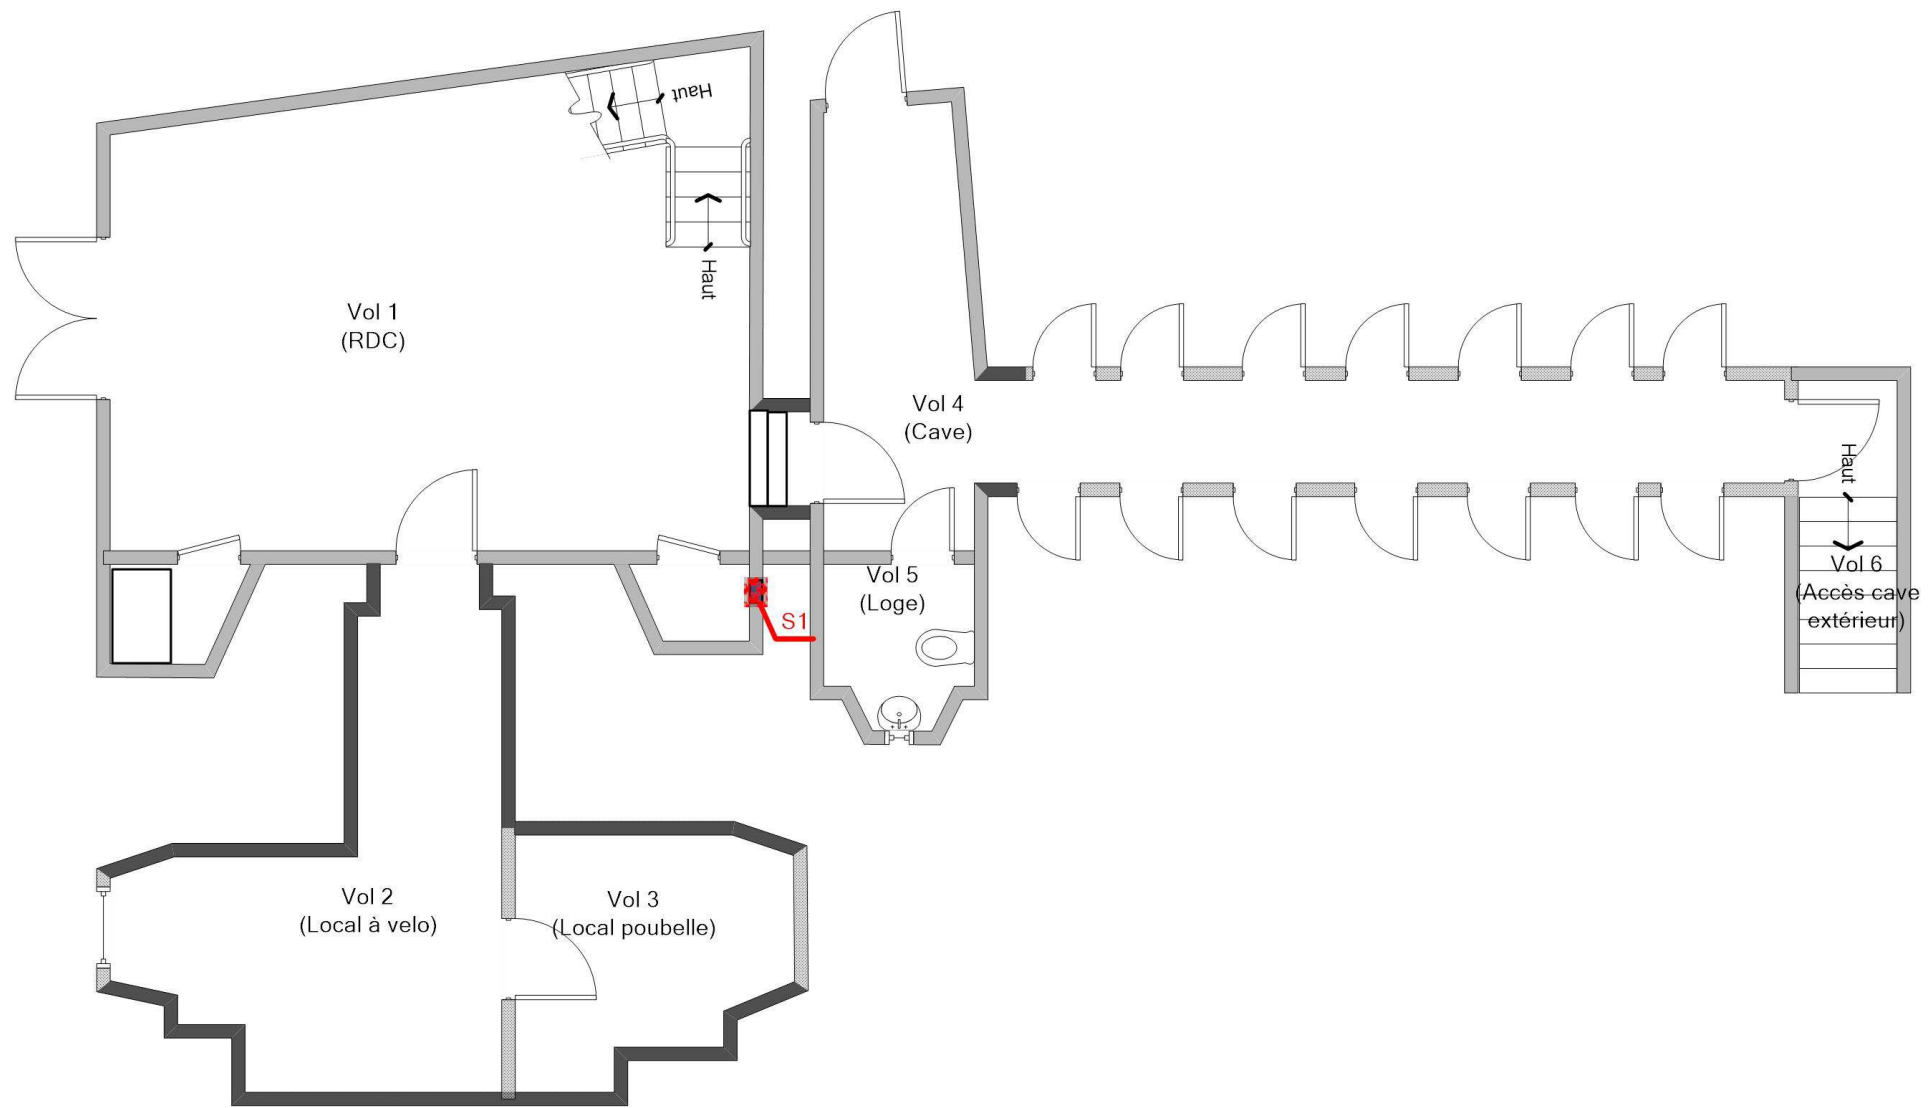
Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

RDC - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002OY000370
				Légende
				 P22 : Enduit ciment contre-marches escalier
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017	GARDENAT Ludovic	



Légende

 S1: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien

RES ST VINCENT
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

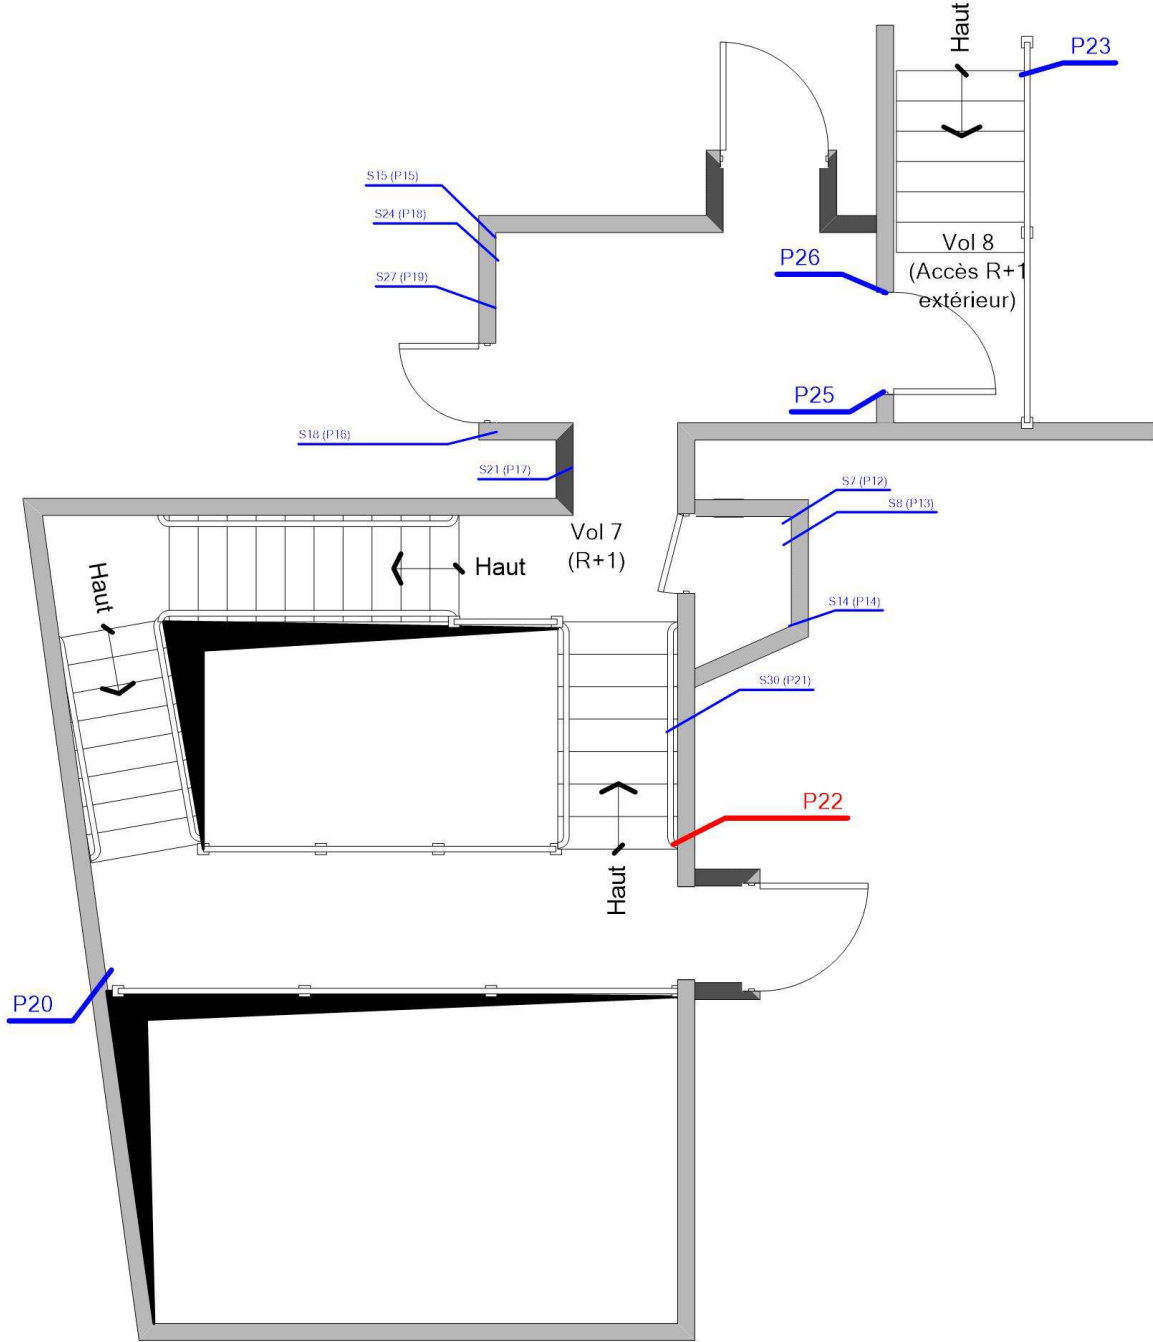



Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

31/01/2017

Technicien intervenant

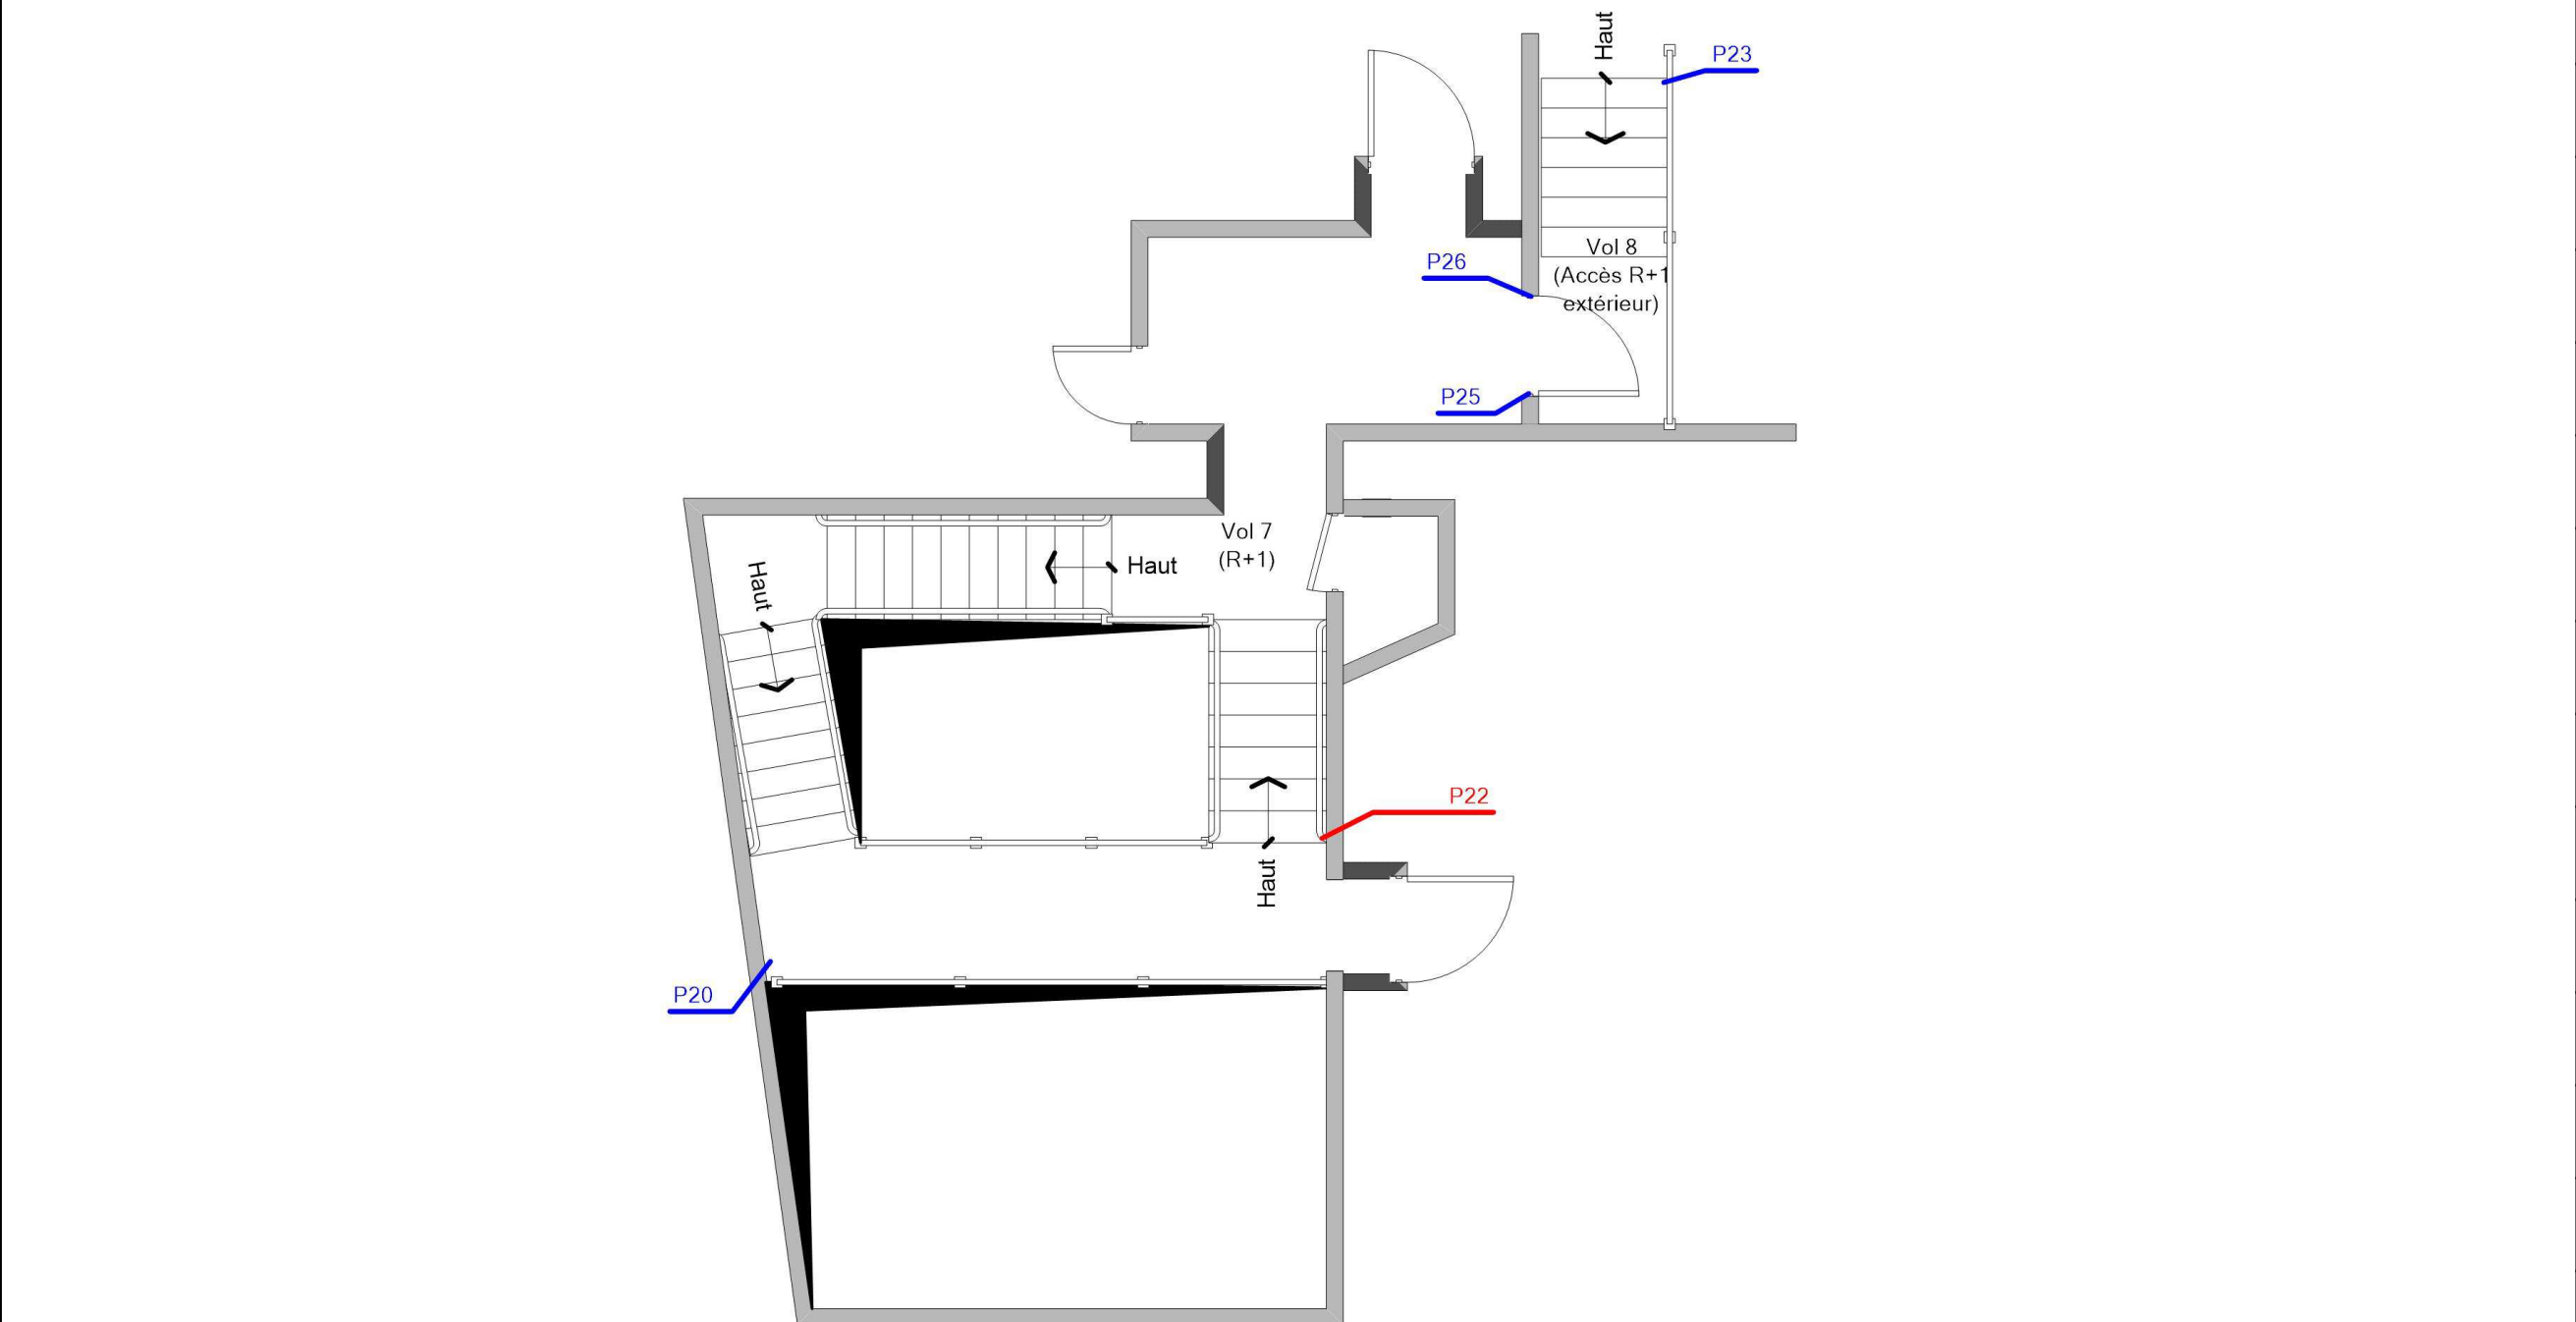
GARDENAT Ludovic

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000370	
	Légende				
		P	Localisation dun prélèvement positif		
		P	Localisation dun prélèvement		
		S	Localisation dun sondage négatif		
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017	GARDENAT Ludovic	

R+1 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS	
-----------------------------	--

Légende

--	--



Adresse du bien
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER

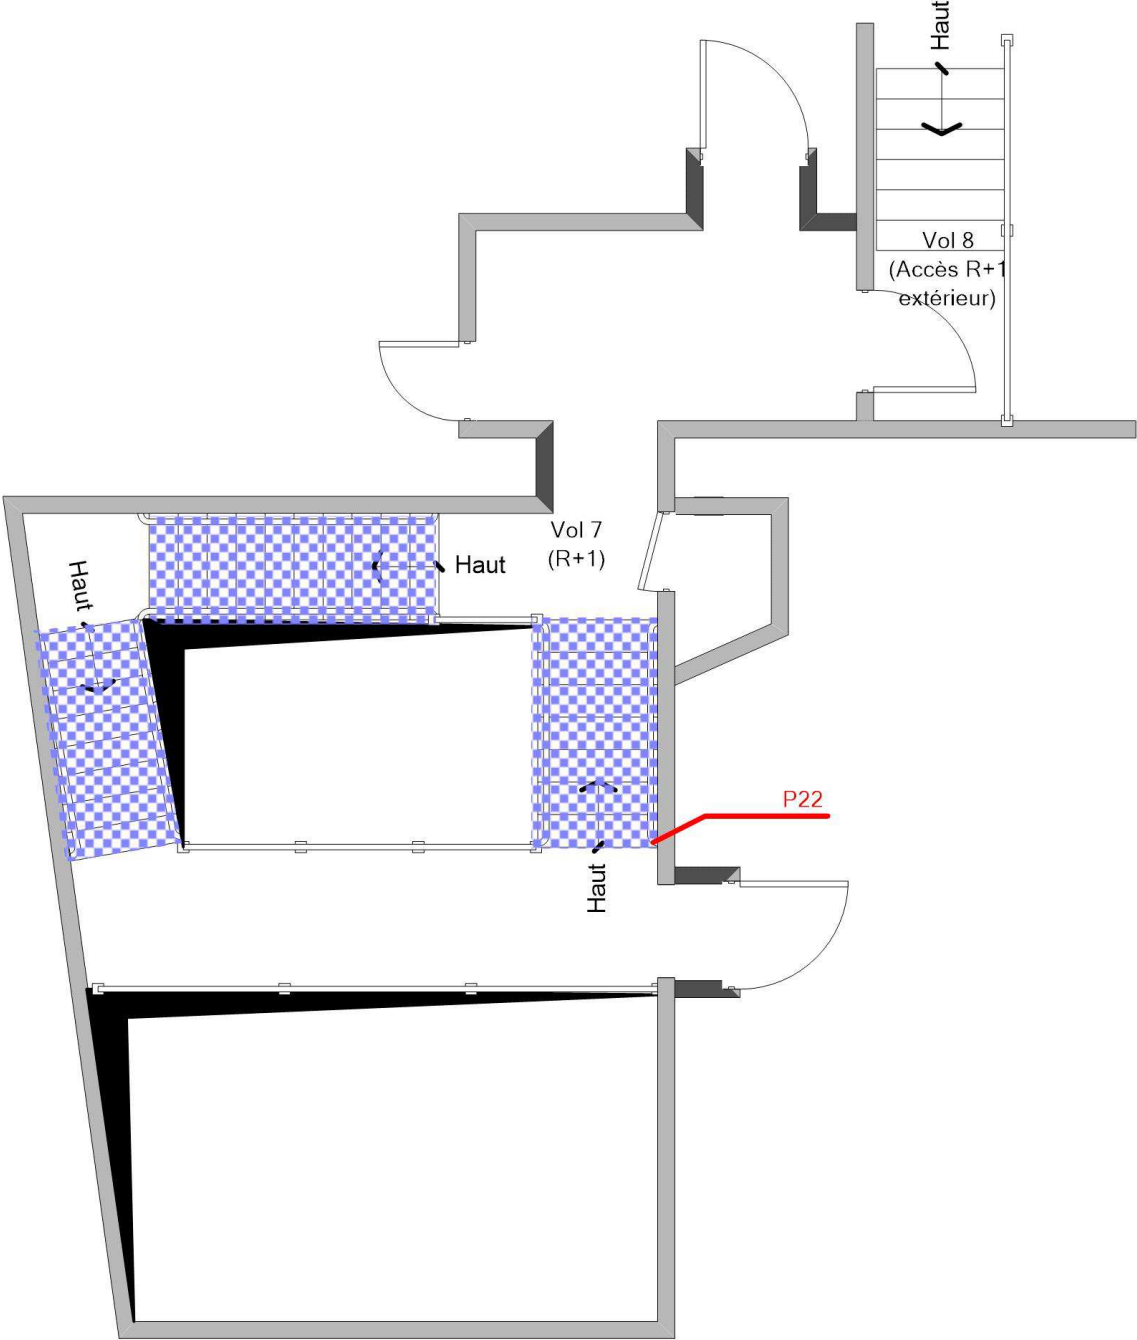
Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

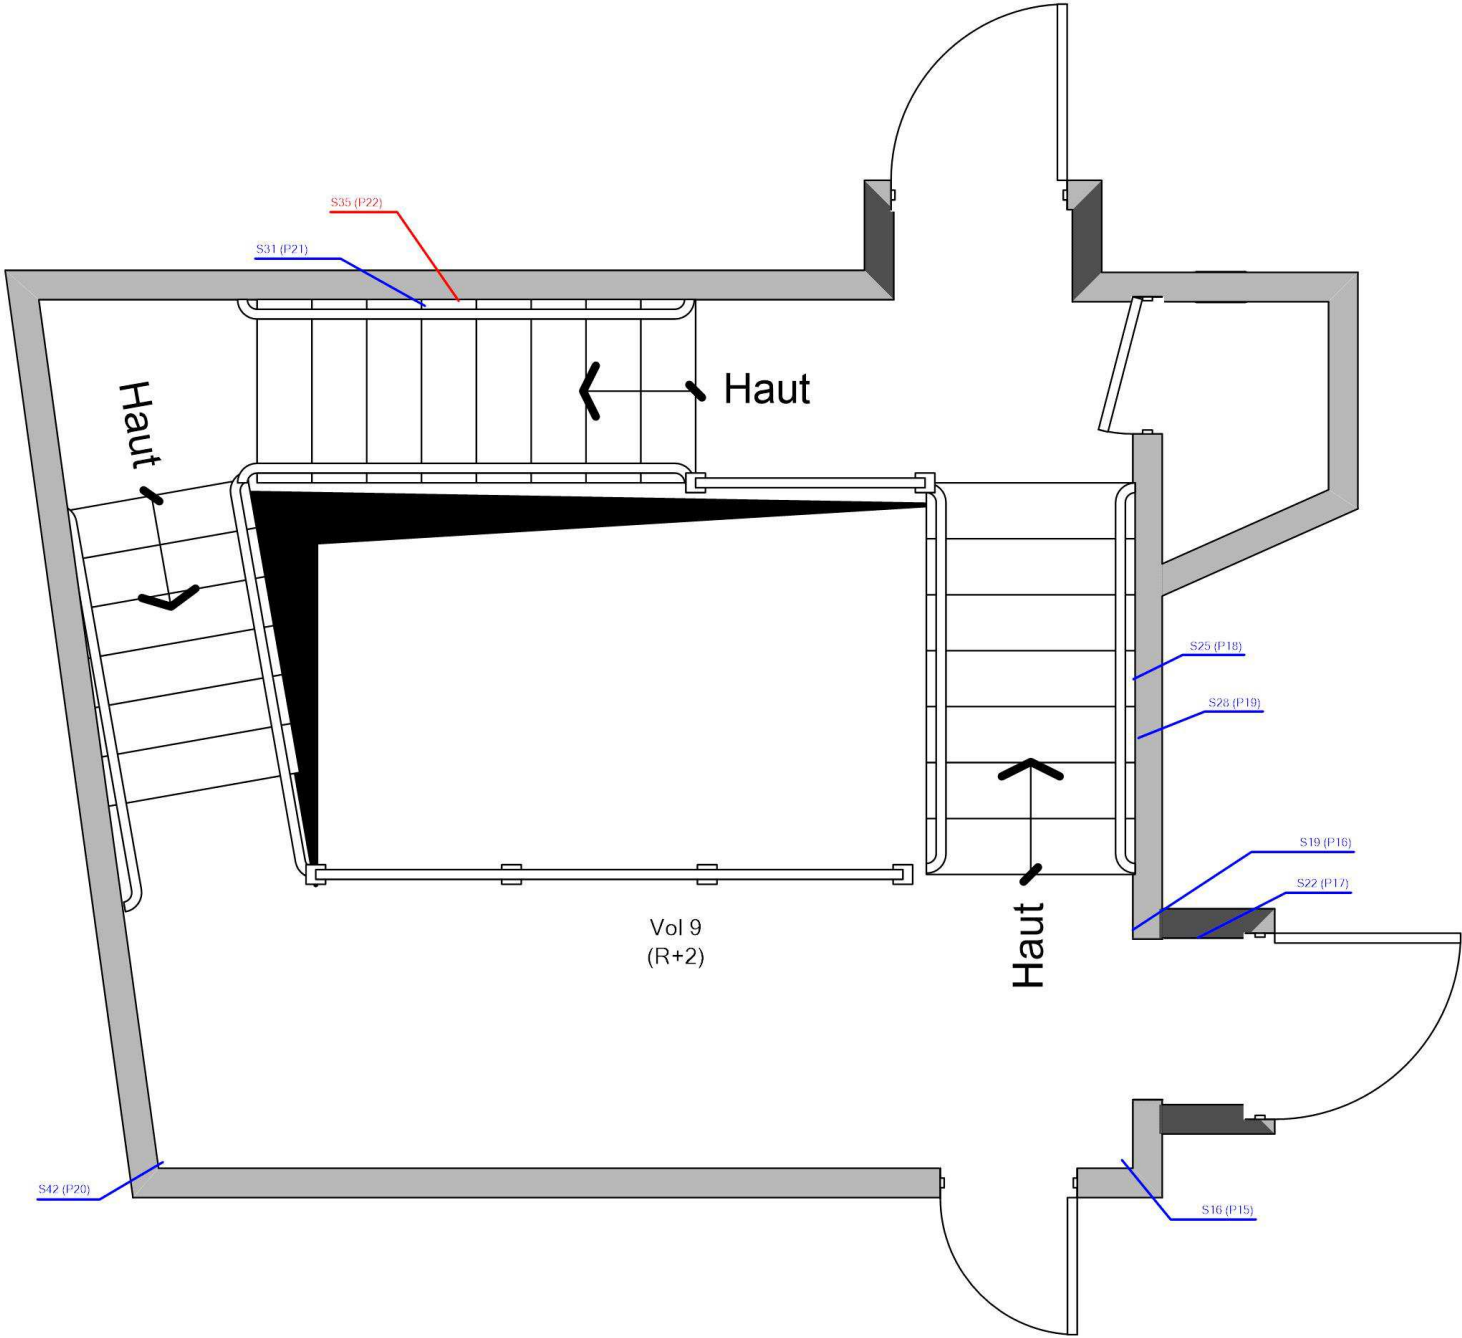


Date intervention
31/01/2017

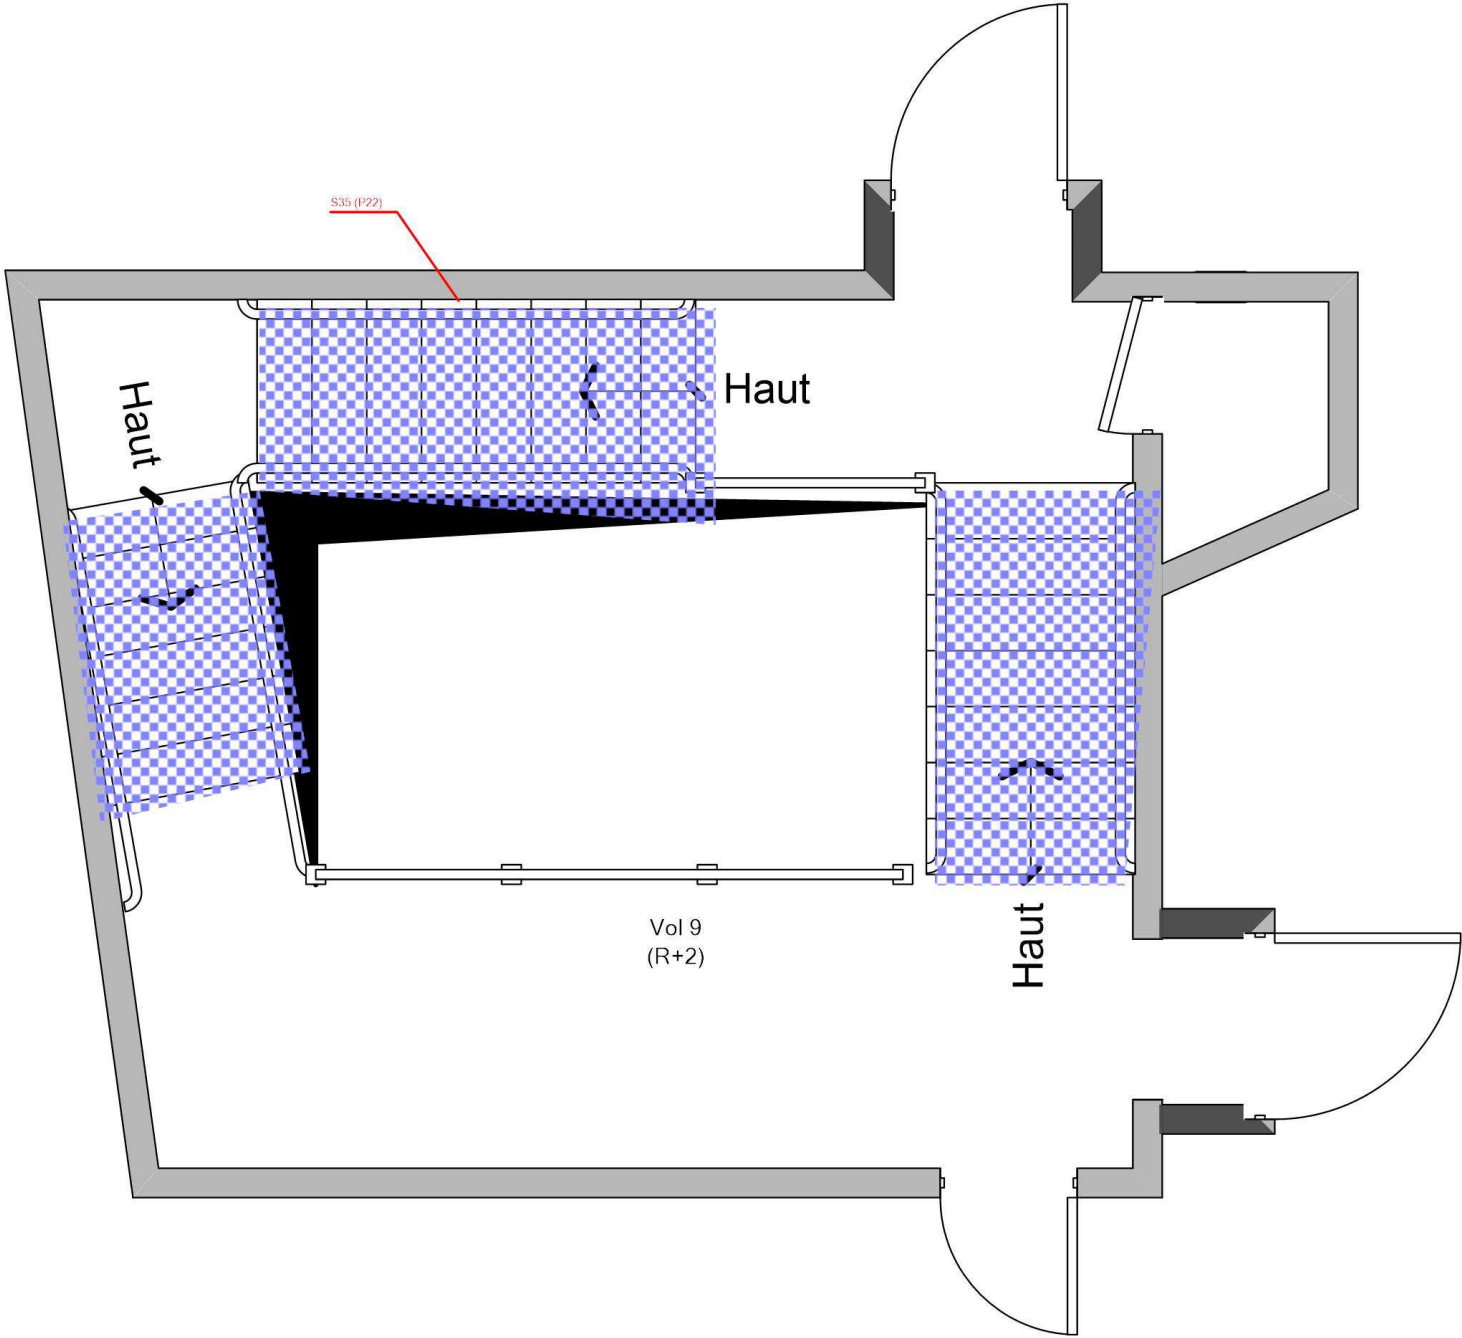
31/01/2017

Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

GARDENAT Ludovic

R+1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002OY000370
				Légende
				 P22 : Enduit ciment contre-marches escalier
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	GARDENAT Ludovic
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017	

R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000370
				Légende
				 Localisation dun sondage négatif
				 Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017	GARDENAT Ludovic

R+2 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002OY000370
				Légende
				 P22 : Enduit ciment contre-marches escalier
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	GARDENAT Ludovic
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017	

R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

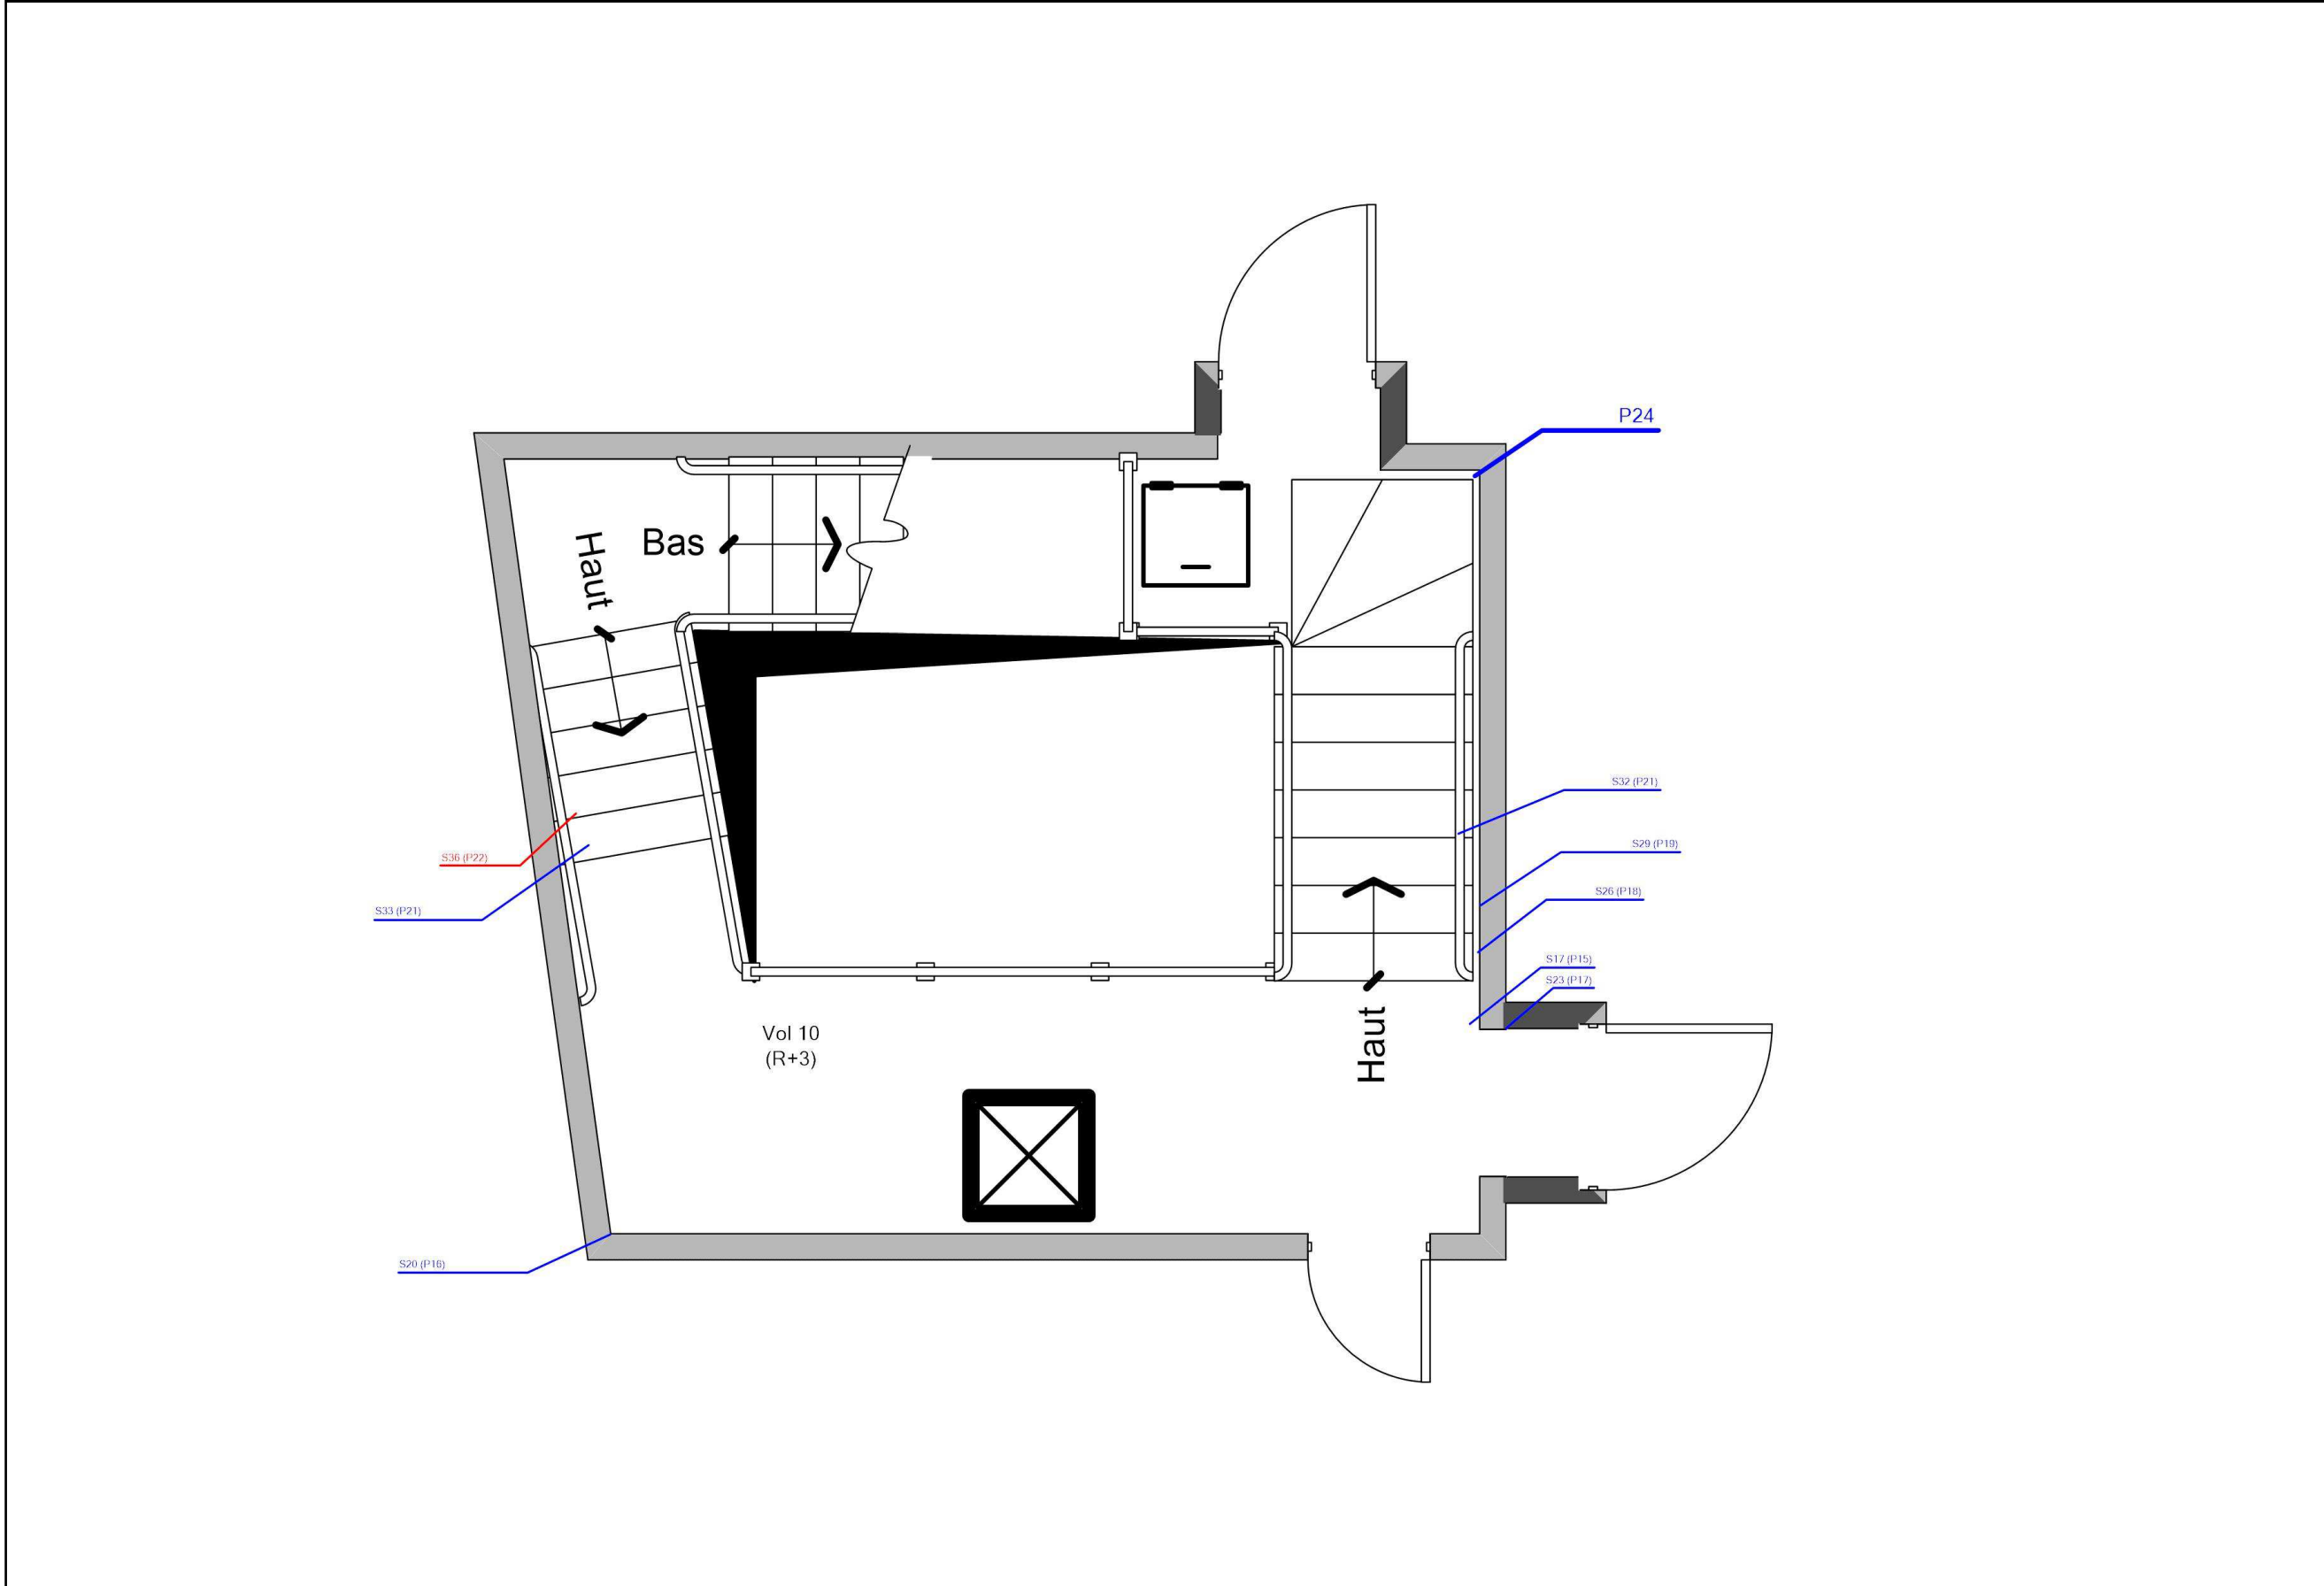
--	--

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

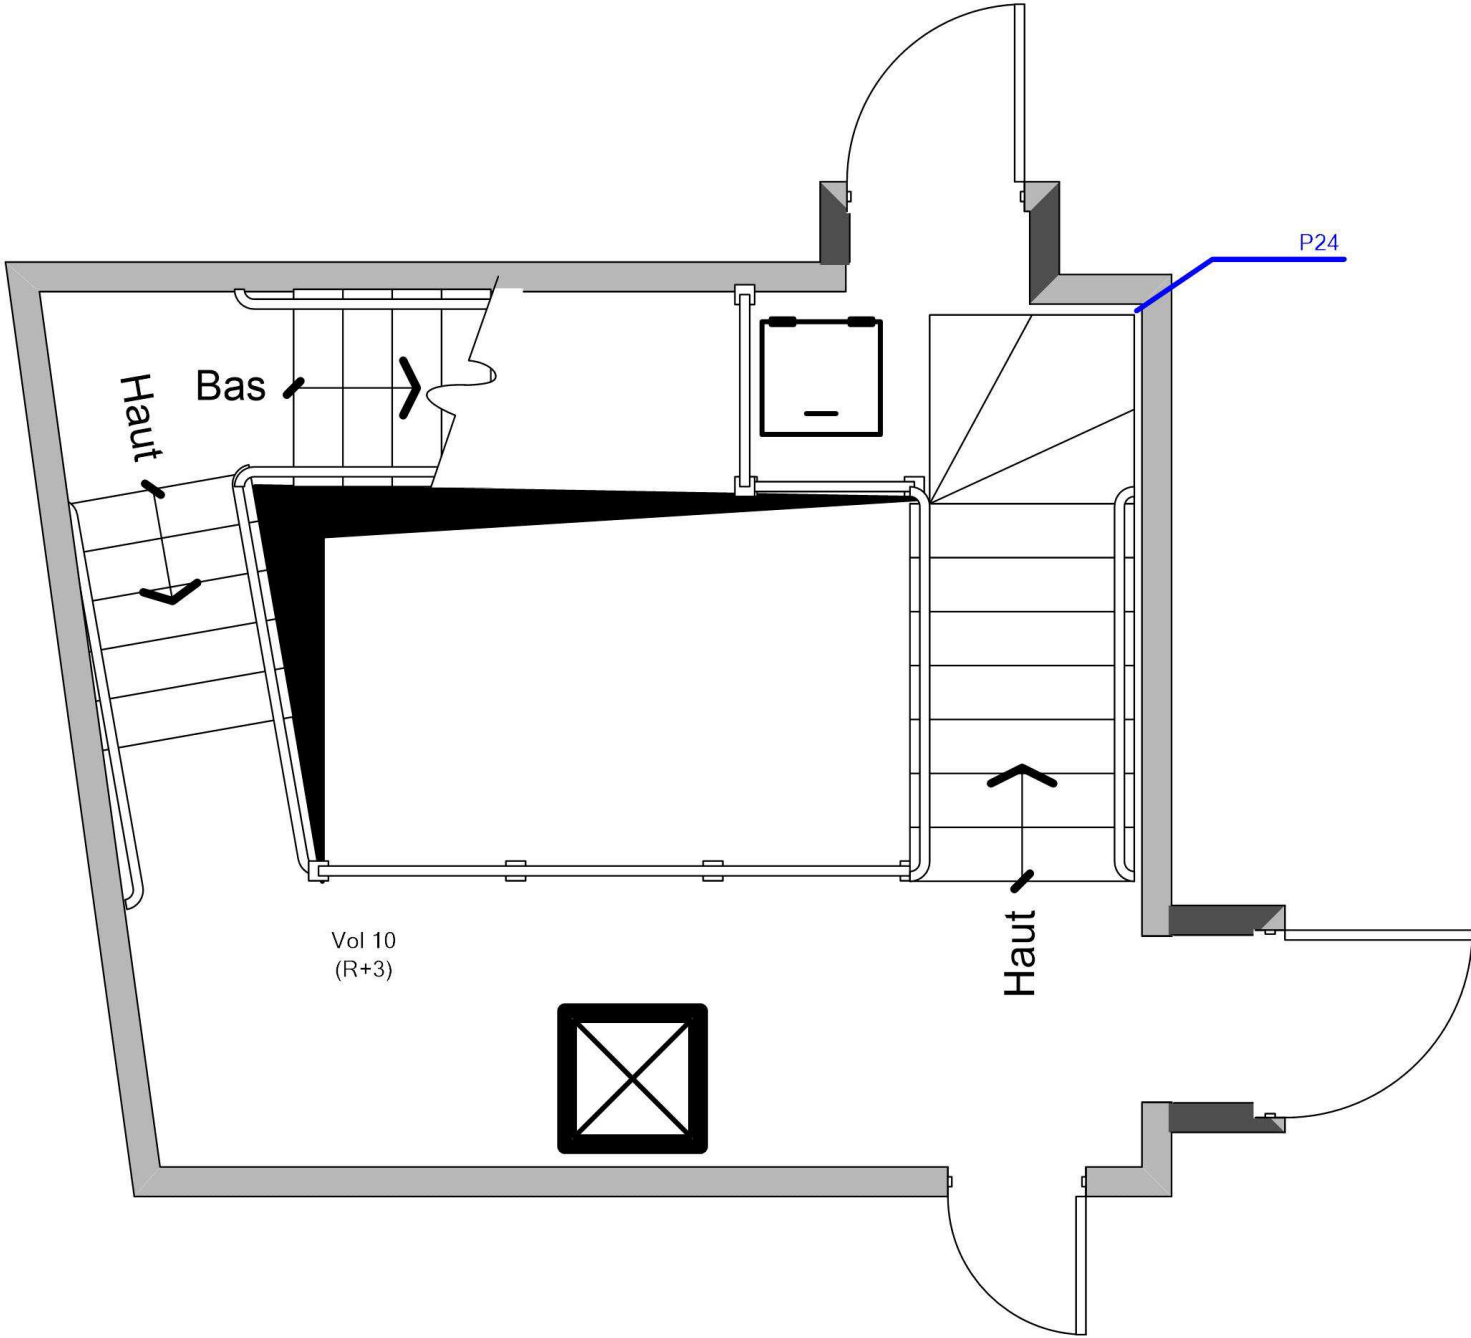


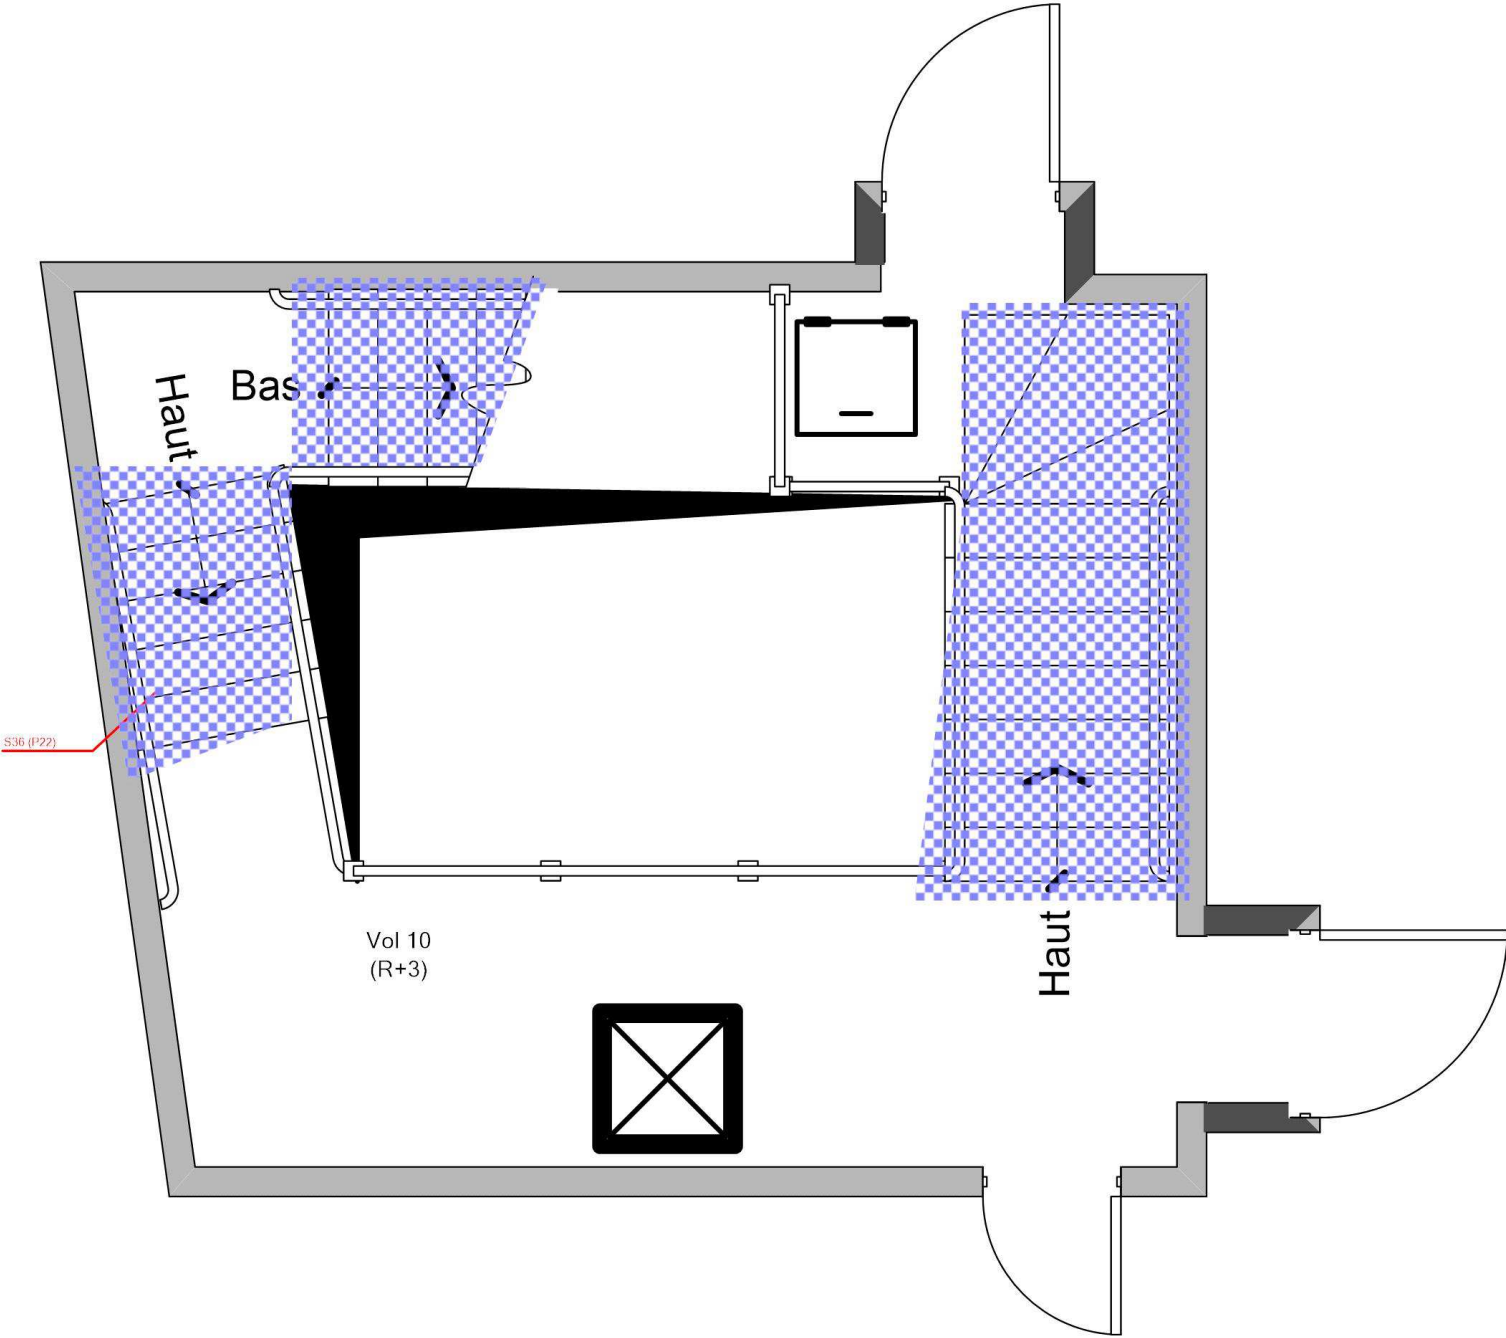
Adresse du bien
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER

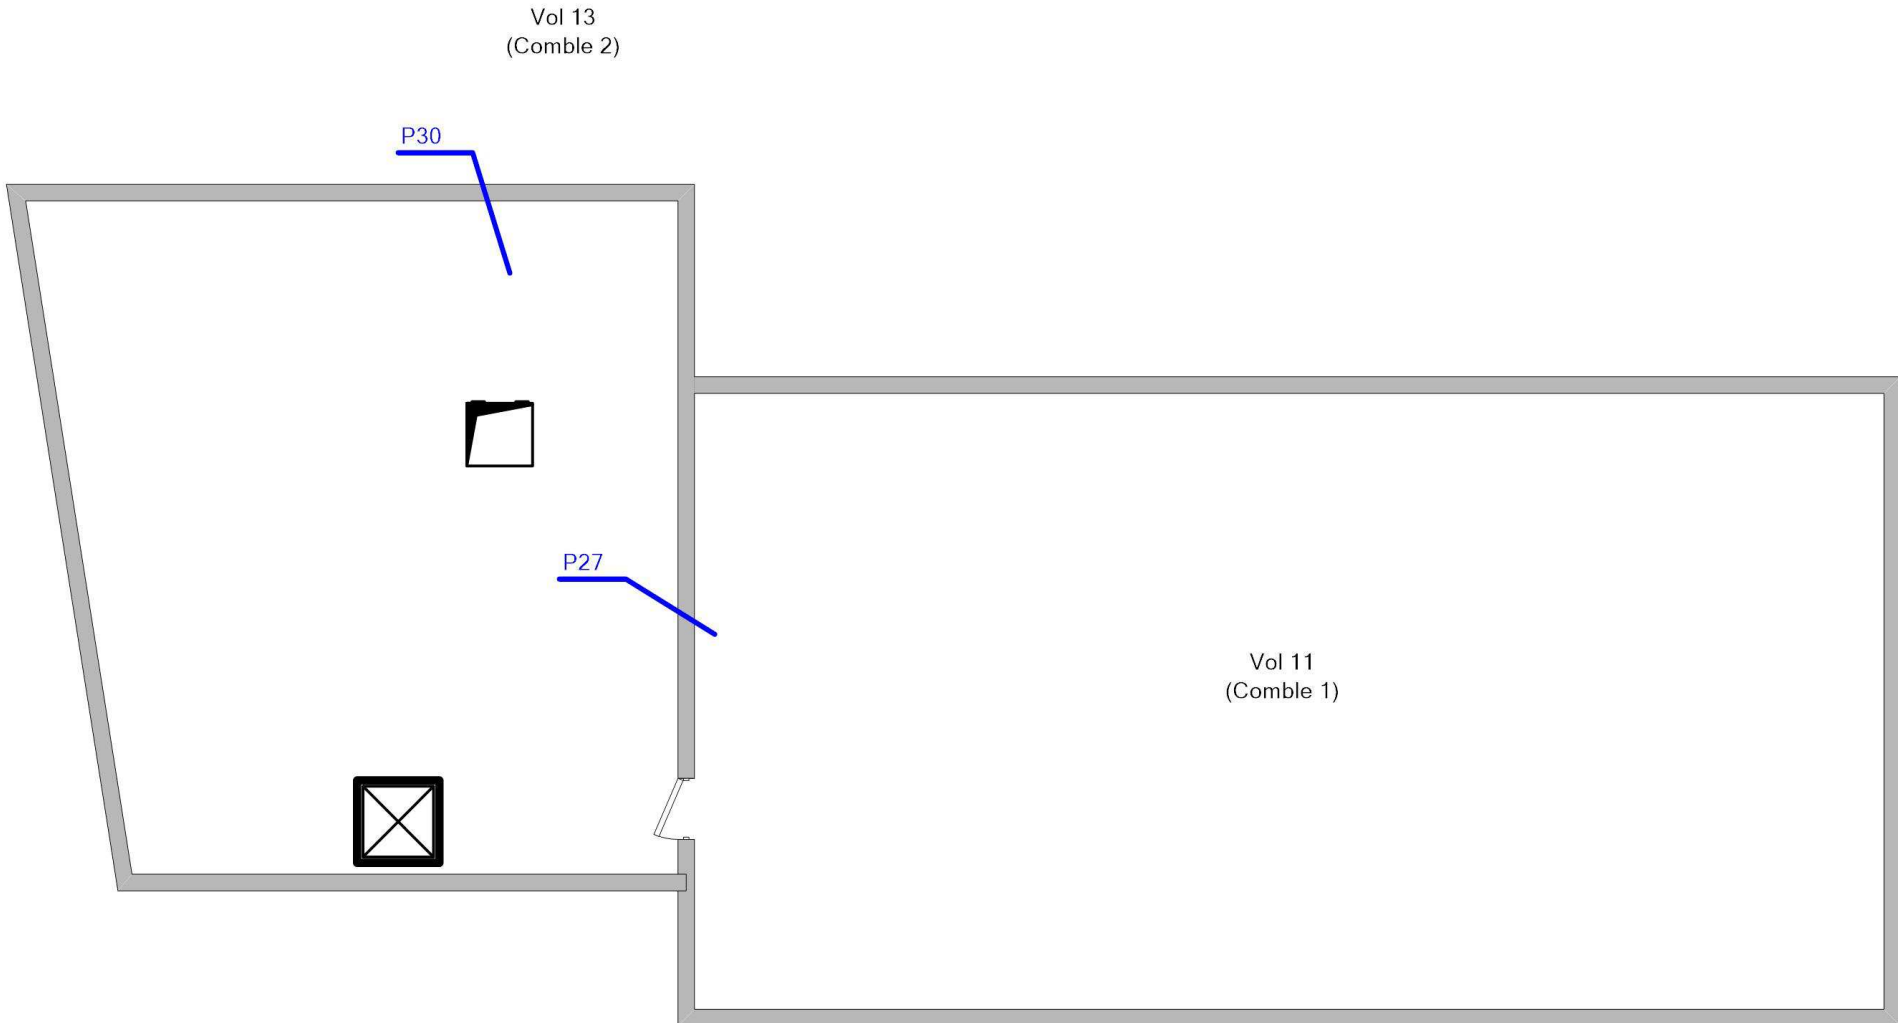
Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

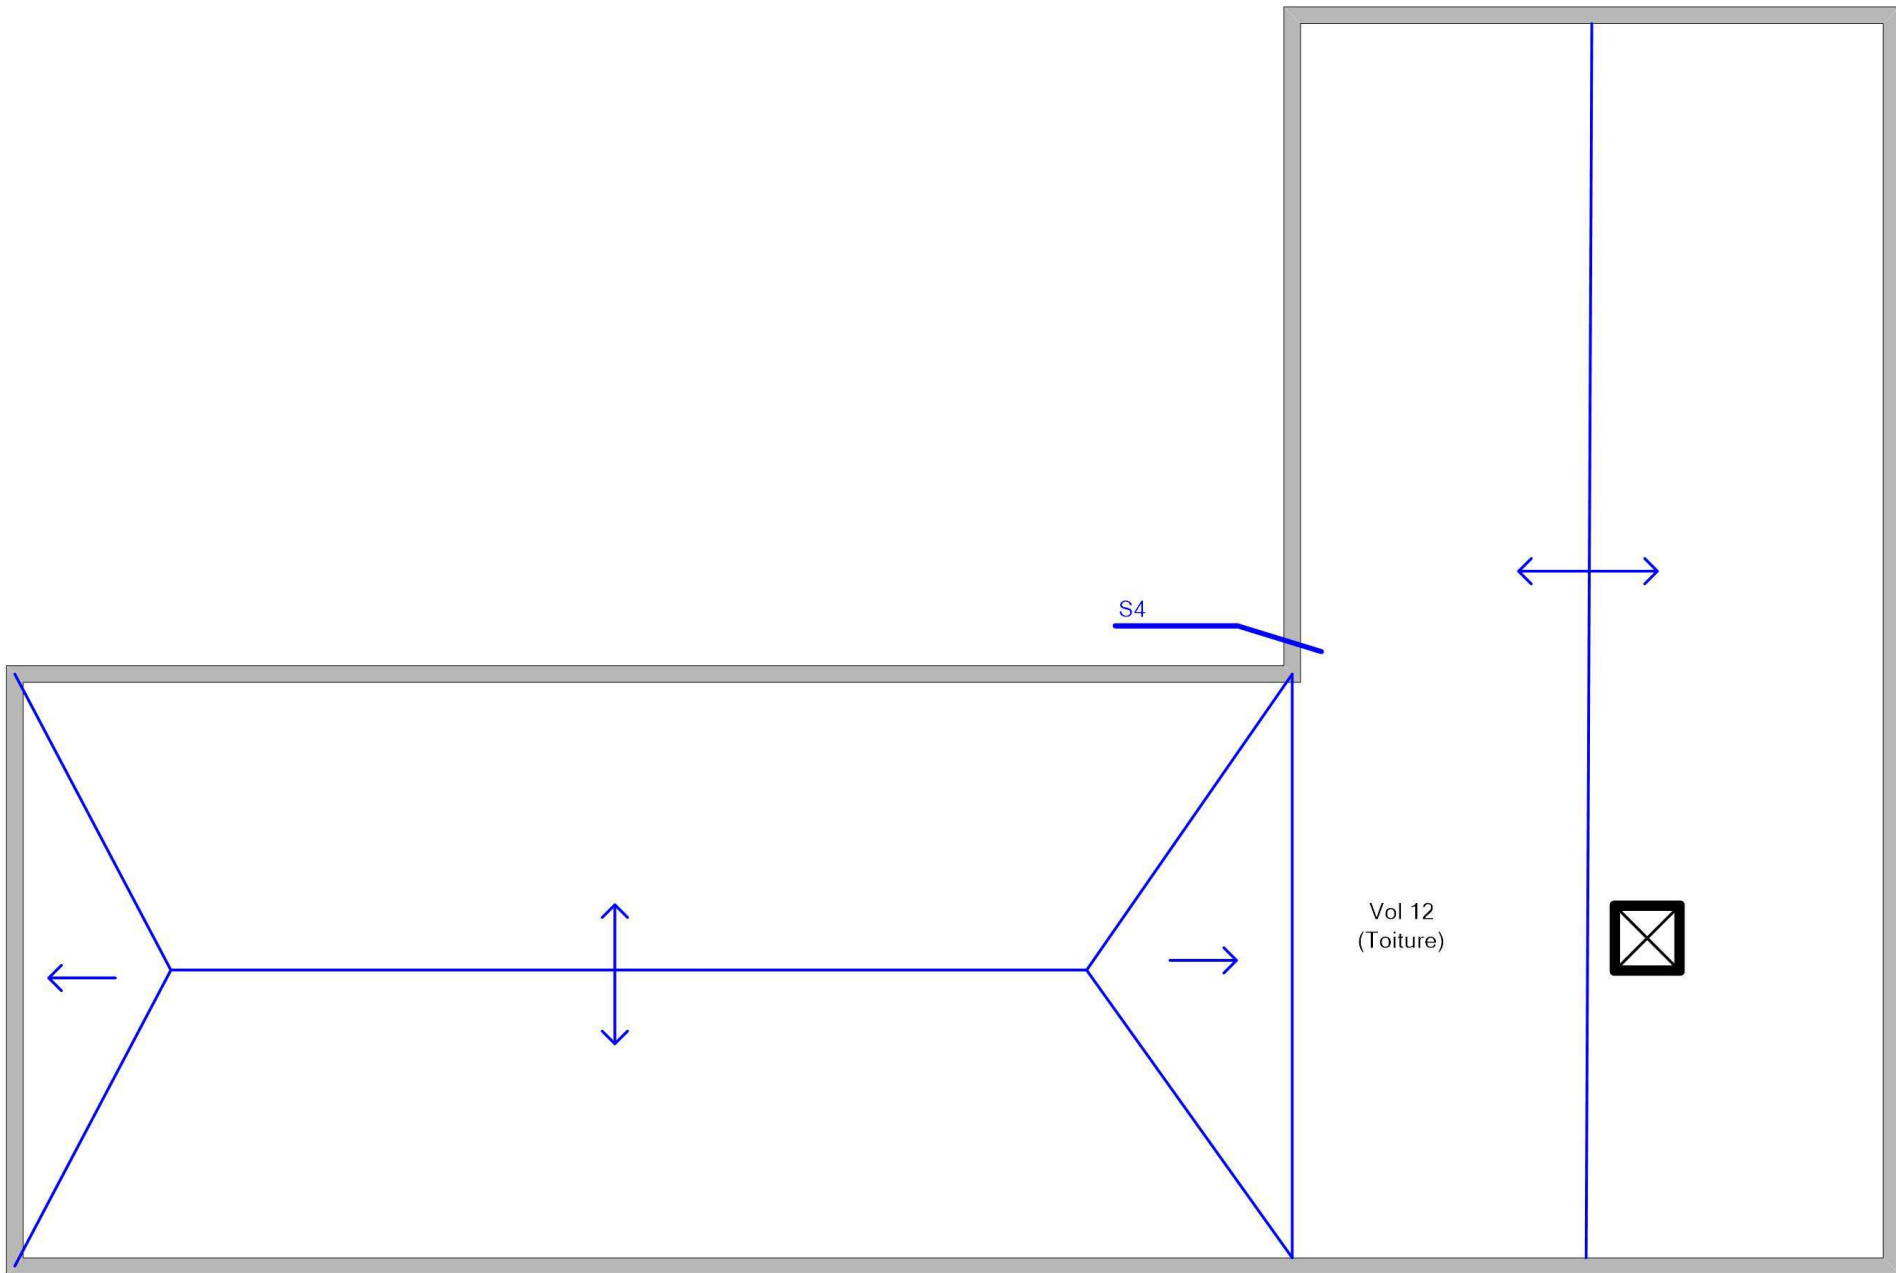

Date intervention
31/01/2017

Techniciens intervenant
GARDENAT Ludovic

R+3 - PLAN DES PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000370
				Légende
				
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
 RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017	GARDENAT Ludovic	

R+3 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002OY000370
				Légende
				P22 : Enduit ciment contre-marches escalier
				Technicien intervenant
Adresse du bien RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER		Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Date intervention 31/01/2017	GARDENAT Ludovic

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000370					
				Légende					
					Localisation dun prélèvement				
		Adresse du bien		Désignation		Date intervention		Technicien intervenant	
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		31/01/2017		GARDENAT Ludovic			

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000370	
				Légende	
					Localisation dun sondage négatif
		Technicien intervenant			
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	GARDENAT Ludovic	
RES ST VINCENT 53200 CHATEAU GONTIER		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	31/01/2017		

Légende

S Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

RES ST VINCENT
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Date intervention

31/01/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

RES ST VINCENT
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

31/01/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

Légende

S Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien

RES ST VINCENT
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

31/01/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000370 n°27 - 1 (P27)	COMBLES - Vol 11 (Comble 1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°27 - 2 (P27)	COMBLES - Vol 11 (Comble 1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°30 - 1 (P30)	COMBLES - Vol 13 (Comble 2)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°30 - 2 (P30)	COMBLES - Vol 13 (Comble 2)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000370 n°28 - 1 (P28)	FACADE ARRIERE GAUCHE - Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°28 - 2 (P28)	FACADE ARRIERE GAUCHE - Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°29 - 1 (P29)	FACADE ARRIERE GAUCHE - Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°29 - 2 (P29)	FACADE ARRIERE GAUCHE - Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000370 n°20 - 1 (P20)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°20 - 2 (P20)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°22 - 1 (P22)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement positif
002OY000370 n°22 - 2 (P22)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement positif
002OY000370 n°25 - 1 (P25)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°25 - 2 (P25)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°26 - 1 (P26)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°26 - 2 (P26)	R+1 - Vol 7 (R+1)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°23 - 1 (P23)	R+1 - Vol 8 (Accès R+1 extérieur)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°23 - 2 (P23)	R+1 - Vol 8 (Accès R+1 extérieur)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000370 n°24 - 1 (P24)	R+3 - Vol 10 (R+3)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°24 - 2 (P24)	R+3 - Vol 10 (R+3)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
S1 - 1 (A1)	RDC - Vol 1 (RDC)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002OY000370 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 3 (Local poubelle)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 3 (Local poubelle)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000370 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000370 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000370 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000370 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000370 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000370 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000370 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000370 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 2 (Local à velo)	Prélevement négatif
002OY000370 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 5 (Loge)	Prélevement négatif
002OY000370 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 5 (Loge)	Prélevement négatif
002OY000370 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000370 n°9 - 2 (P9)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000370 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000370 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 4 (Cave)	Prélevement négatif
002OY000370 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°12 - 2 (P12)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°14 - 2 (P14)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 4 (Cave)	I1
002OY000370 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°17 - 2 (P17)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°18 - 2 (P18)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°19 - 1 (P19)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000370 n°19 - 2 (P19)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000370 n°21 - 1 (P21)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélèvement négatif
002OY000370 n°21 - 2 (P21)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
S4 - 1 (A4)	TOITURE - Vol 12 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature
S4 - 2 (A4)	TOITURE - Vol 12 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

S1 - 1 (A1)



002OY000370 n°1 - 1 (P1)



002OY000370 n°1 - 2 (P1)



002OY000370 n°2 - 1 (P2)



002OY000370 n°2 - 2 (P2)



002OY000370 n°3 - 1 (P3)



002OY000370 n°3 - 2 (P3)



002OY000370 n°5 - 1 (P5)



002OY000370 n°5 - 2 (P5)



002OY000370 n°6 - 1 (P6)



002OY000370 n°6 - 2 (P6)



002OY000370 n°7 - 1 (P7)



002OY000370 n°7 - 2 (P7)



002OY000370 n°4 - 1 (P4)



002OY000370 n°4 - 2 (P4)



002OY000370 n°9 - 1 (P9)



002OY000370 n°9 - 2 (P9)



002OY000370 n°8 - 1 (P8)



002OY000370 n°8 - 2 (P8)



002OY000370 n°10 - 1 (P10)



002OY000370 n°10 - 2 (P10)



002OY000370 n°11 - 1 (P11)



002OY000370 n°11 - 2 (P11)



002OY000370 n°12 - 1 (P12)



002OY000370 n°12 - 2 (P12)



002OY000370 n°13 - 1 (P13)



002OY000370 n°13 - 2 (P13)



002OY000370 n°14 - 1 (P14)



002OY000370 n°14 - 2 (P14)



I1 - 1



002OY000370 n°15 - 1 (P15)



002OY000370 n°15 - 2 (P15)



002OY000370 n°16 - 1 (P16)



002OY000370 n°16 - 2 (P16)



002OY000370 n°17 - 1 (P17)



002OY000370 n°17 - 2 (P17)



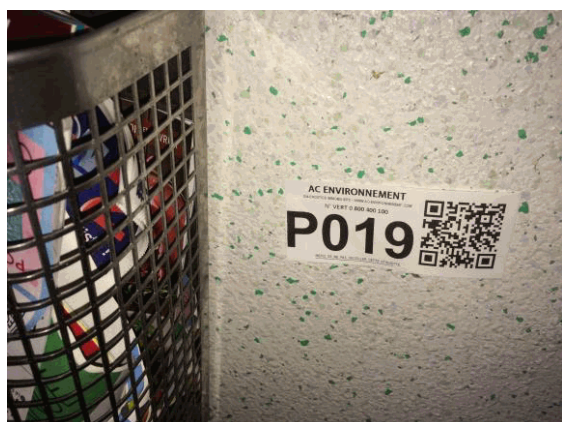
002OY000370 n°18 - 1 (P18)



002OY000370 n°18 - 2 (P18)



002OY000370 n°19 - 1 (P19)



002OY000370 n°19 - 2 (P19)



002OY000370 n°20 - 1 (P20)



002OY000370 n°20 - 2 (P20)



002OY000370 n°21 - 1 (P21)



002OY000370 n°21 - 2 (P21)



002OY000370 n°22 - 1 (P22)



002OY000370 n°22 - 2 (P22)



002OY000370 n°25 - 1 (P25)



002OY000370 n°25 - 2 (P25)



002OY000370 n°26 - 1 (P26)



002OY000370 n°26 - 2 (P26)



002OY000370 n°24 - 1 (P24)



002OY000370 n°24 - 2 (P24)



002OY000370 n°23 - 1 (P23)



002OY000370 n°23 - 2 (P23)



002OY000370 n°28 - 1 (P28)



002OY000370 n°28 - 2 (P28)



002OY000370 n°29 - 1 (P29)



002OY000370 n°29 - 2 (P29)



S4 - 1 (A4)



002OY000370 n°27 - 1 (P27)



002OY000370 n°27 - 2 (P27)



002OY000370 n°30 - 1 (P30)



002OY000370 n°30 - 2 (P30)



S4 - 2 (A4)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - grise lissé -	RDC - Vol 4 (Cave)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - lissé local poubelle + peinture blanche -	RDC - Vol 3 (Local poubelle)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac non séparable - sur mur porteur gris/beige -	RDC - Vol 2 (Local à velo)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable - lissé gris brut -	RDC - Vol 5 (Loge)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau gris en vrac -	RDC - Vol 4 (Cave)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - brut gris -	RDC - Vol 2 (Local à velo)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable - beige -	RDC - Vol 2 (Local à velo)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise hétérogène + joint cassant gris + peinture - 1*1 beige/jaune -	RDC - Vol 4 (Cave)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable - lissé -	RDC - Vol 4 (Cave)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + peinture - gaine technique blanche et bleu -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - beige d'origine gaine techniques -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - lissé gaine techniques -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac + peinture non séparable - gaines techniques -	RDC - Vol 1 (RDC)	

P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - scellement des briques rouges -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène + matériau beige en vrac + joint cassant gris - carrelage 4*4 rouges -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples - noires -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - sur porteurs sous peintures multicolores -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - peinture pailleté multicolores verte -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - cloisons briques sous peintures multicolores -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P20	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - plafonds droit -	R+1 - Vol 7 (R+1)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris hétérogène + peintures multiples - sous-face escalier enduit -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable - -	R+1 - Vol 7 (R+1)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + matériau beige hétérogène - escalier extérieurs -	R+1 - Vol 8 (Accès R+1 extérieur)	
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable - plafonds droit dernier étage -	R+3 - Vol 10 (R+3)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir - noir -	R+1 - Vol 7 (R+1)	

P26	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac - -	R+1 - Vol 7 (R+1)	
P27	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable - laine de verre jaune -	COMBLES - Vol 11 (Comble 1)	
P28	Façades	Murs	Enduit beige en vrac hétérogène - beige des façades -	FACADE ARRIERE GAUCHE - Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	
P29	Façades	Murs	Enduit plâtreux blanc avec poussières - des pierres beiges -	FACADE ARRIERE GAUCHE - Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)	
P30	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux gris avec poussières + papier bitumé non séparable - laine de verre blanche -	COMBLES - Vol 13 (Comble 2)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13745 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13745
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Cave)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13746 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13746
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Local poubelle)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau beige en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13747 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13747
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac hétérogène non séparable + matériau gris en vrac non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13748 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13748
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Loge)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène / Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13749 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13749
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joints de scellement des parpaings / Vol 4 (Cave)
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13750 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13750
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 2 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13751 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13751
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 2 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13752 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13752
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (Cave)
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Joint cassant gris / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise hétérogène + joint cassant gris + peinture	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13753 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13753
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370009 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques + plâtre blanc / Vol 4 (Cave)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META le 13/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13754 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13754
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Colle grise / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peinture	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13755 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13755
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13756 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13756
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370012 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques + plâtre blanc / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13757 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13757
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau beige en vrac hétérogène + matériau gris en vrac + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13758 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13758
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13759 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13759
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Matériau beige en vrac / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise hétérogène + matériau beige en vrac + joint cassant gris	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13760 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13760
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13761 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13761
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13762 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13762
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13763 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13763
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau rouge en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau rouge en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13764 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13764
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370020 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 7 (R+1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13765 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13765
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370021 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris hétérogène + peintures multiples	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13766 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13766
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Enduit ciment contre-marches escalier / Vol 7 (R+1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 13/02/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13767 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13767
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Enduit ciment / Vol 8 (Accès R+1 extérieur)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières / Matériau beige hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène avec poussières + matériau beige hétérogène	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13768 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13768
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370024 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (R+3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peinture non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13769 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13769
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370025 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint d'étanchéité et vitrier / Vol 7 (R+1)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13770 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13770
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370026 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 7 (R+1)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc + matériau beige en vrac	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13771 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13771
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370027 / Toiture et étanchéité / Elément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 11 (Comble 1)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13772 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13772
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370028 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13773 EN DATE DU 13/02/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13773
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370029 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 14 (FACADE ARRIERE GAUCHE)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec poussières	META le 11/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071702-13774 EN DATE DU 13/02/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-11670
Echantillon ITGA : IT071702-13774
Reçu au laboratoire le : 07/02/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000370
Dossier client	_0022800003_ RES ST VINCENT - 53200 CHATEAU GONTIER Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000370030 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 13 (Comble 2)
Description ITGA	Matériau fibreux gris avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux gris avec poussières + papier bitumé non séparable	META le 10/02/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste