

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00230000010000100001_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00230000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			

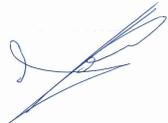

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) FOUILLAND Stéphane D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 05/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/07/2017 A Riorges, le 24/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3698 Délivré le : 24/12/2015		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement 1 - Vol 1 (Débarras) Appartement 1 - Vol 3 (SDB) Appartement 1 - Vol 5 (Chambre 2) Appartement 1 - Vol 7 (DGT) Appartement 1 - Vol 9 (Salon)	Appartement 1 - Vol 2 (W.C) Appartement 1 - Vol 4 (Chambre 1) Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3) Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 1	Vol 1 (Débarras) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (DGT) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 1	Vol 1 (Débarras) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (DGT) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Salon)	
Revêtement de sol	Appartement 1	Vol 1 (Débarras) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (DGT) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Salon)	
Revêtement de mur	Appartement 1	Vol 3 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Chambre 3)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (DGT)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P6
Vol 1 (Débarras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8
Vol 1 (Débarras)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P9
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

Commentaire n°2 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - Appartement 1	Inaccessible sans sondage destructif	Sous baignoire Tablier non démontable

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P6	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°6 - 2	P6	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 1	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 1	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 1	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 1	Vol 9 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 1	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 36 n°2 - 2 - 002NJ0003 36 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Doublages et cloisons	002NJ0003 36 n°3 - 2 - 002NJ0003 36 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Doublages et cloisons	002NJ0003 36 n°3 - 2 - 002NJ0003 36 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P7	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°7 - 2 - 002NJ0003 36 n°7 - 4	P7	Matériau compact beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 9 (Salon) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002NJ0003 36 n°7 - 2 - 002NJ0003 36 n°7 - 4	P7	Matériau compact beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 1 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 36 n°10 - 2 - - 002NJ0003 36 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 9 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Porteur	002NJ0003 36 n°10 - 2 - - 002NJ0003 36 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages	002NJ0003 36 n°19 - 2 - - 002NJ0003 36 n°19 - 4	P19	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (DGT) - Vol 9 (Salon) - Vol 1 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S24 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Cloisons et doublages	002NJ0003 36 n°19 - 2 - - 002NJ0003 36 n°19 - 4	P19	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 36 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 7 (DGT)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P15	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°15 - 2	P15	Matériau fibreux beige + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 9 (Salon) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 1 (Débarras)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002NJ0003 36 n°15 - 2	P15	Matériau fibreux beige + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°5 - 2 - 002NJ0003 36 n°5 - 4	P5	Colle grise + couche plâtreuse blanche + peinture + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°14 - 2 - - 002NJ0003 36 n°14 - 4	P14	Colle blanche + peintures multiples + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°1 - 2 - 002NJ0003 36 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002NJ0003 36 n°1 - 2 - 002NJ0003 36 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 1 (Débarras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P8	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°8 - 2 - 002NJ0003 36 n°8 - 4	P8	Dalle dure cassante beige + peinture + colle bitumineuse noire en faible quantité	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 1 (Débarras)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°9 - 2 - 002NJ0003 36 n°9 - 4	P9	Chappe maigre (base ciment)	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 9 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°11 - 2 - - 002NJ0003 36 n°11 - 4	P11	Revêtement souple vert + peintures multiples + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P12	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°12 - 2 - - 002NJ0003 36 n°12 - 4	P12	Dalle dure cassante bleue + colle bitumineuse noire + ragréage gris	Positif	Présence sur analyse
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°16 - 2 - - 002NJ0003 36 n°16 - 4	P16	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002NJ0003 36 n°16 - 2 - - 002NJ0003 36 n°16 - 4	P16	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°17 - 2 - 002NJ0003 36 n°17 - 4	P17	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (DGT)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S18 - S19 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002NJ0003 36 n°17 - 2 - 002NJ0003 36 n°17 - 4	P17	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P18	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 36 n°18 - 2 - 002NJ0003 36 n°18 - 4	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002NJ0003 36 n°18 - 2 - 002NJ0003 36 n°18 - 4	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 1	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 1	Vol 7 (DGT)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 1	Appartement 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 1	Appartement 1 - Plan de prélèvements
	Appartement 1	Appartement 1 - MPCA Toutes catégories confondues
	Appartement 1	Appartement 1 - MPCA Revêtement de sol
	Appartement 1	Appartement 1 - MPCA Equipements divers et accessoires





APPARTEMENT 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NJ000336

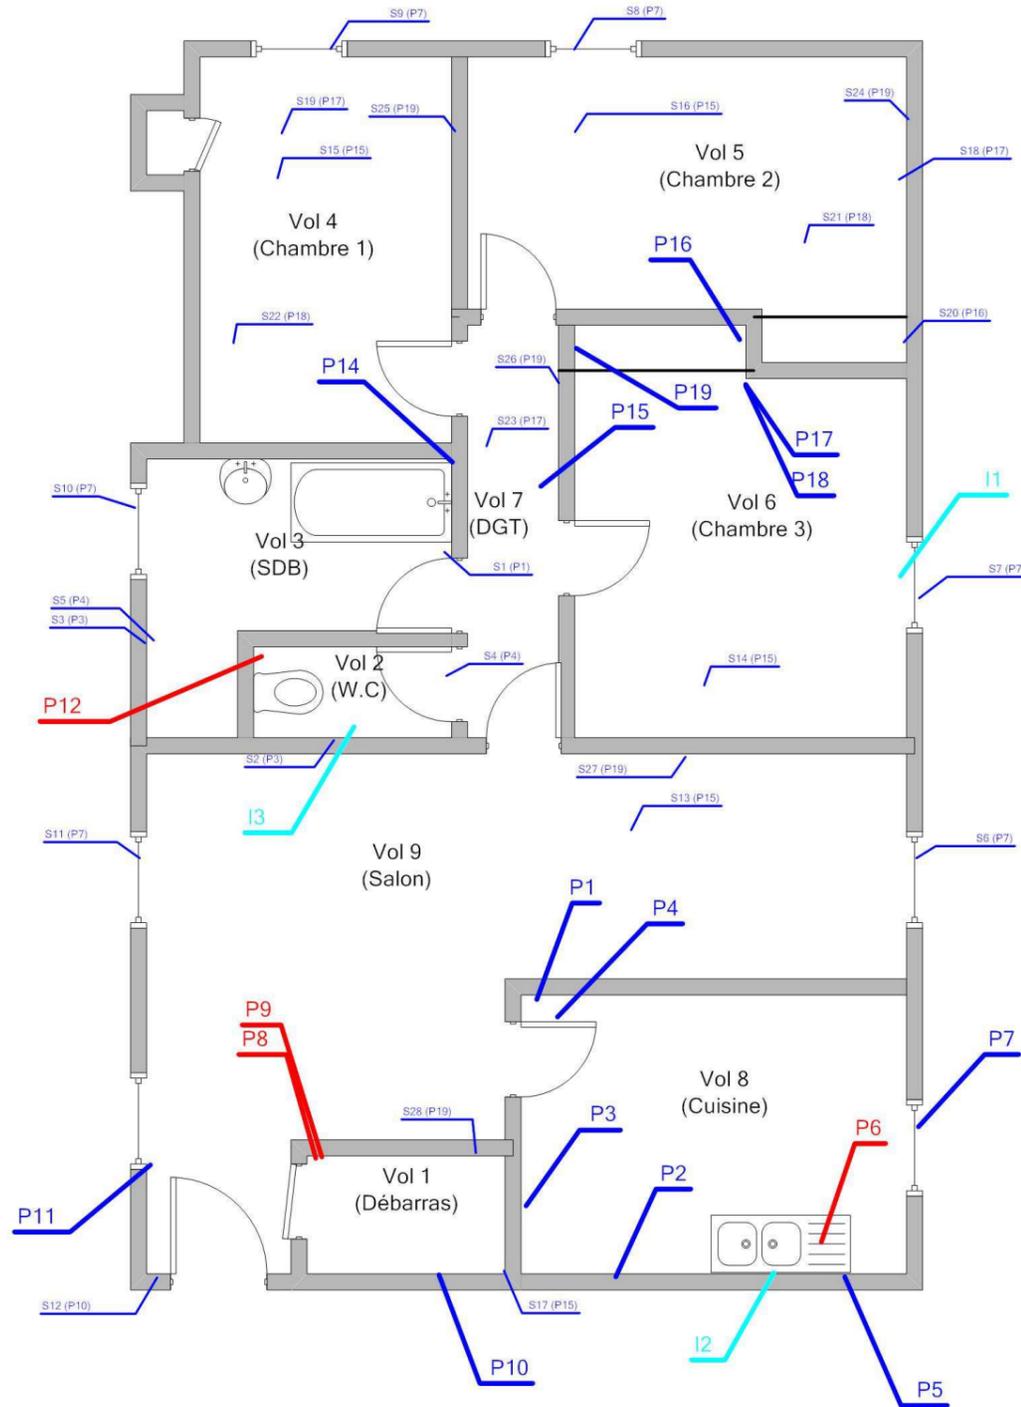

Légende

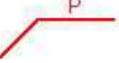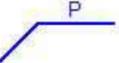	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC


Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

APPARTEMENT 1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NJ000336

Légende

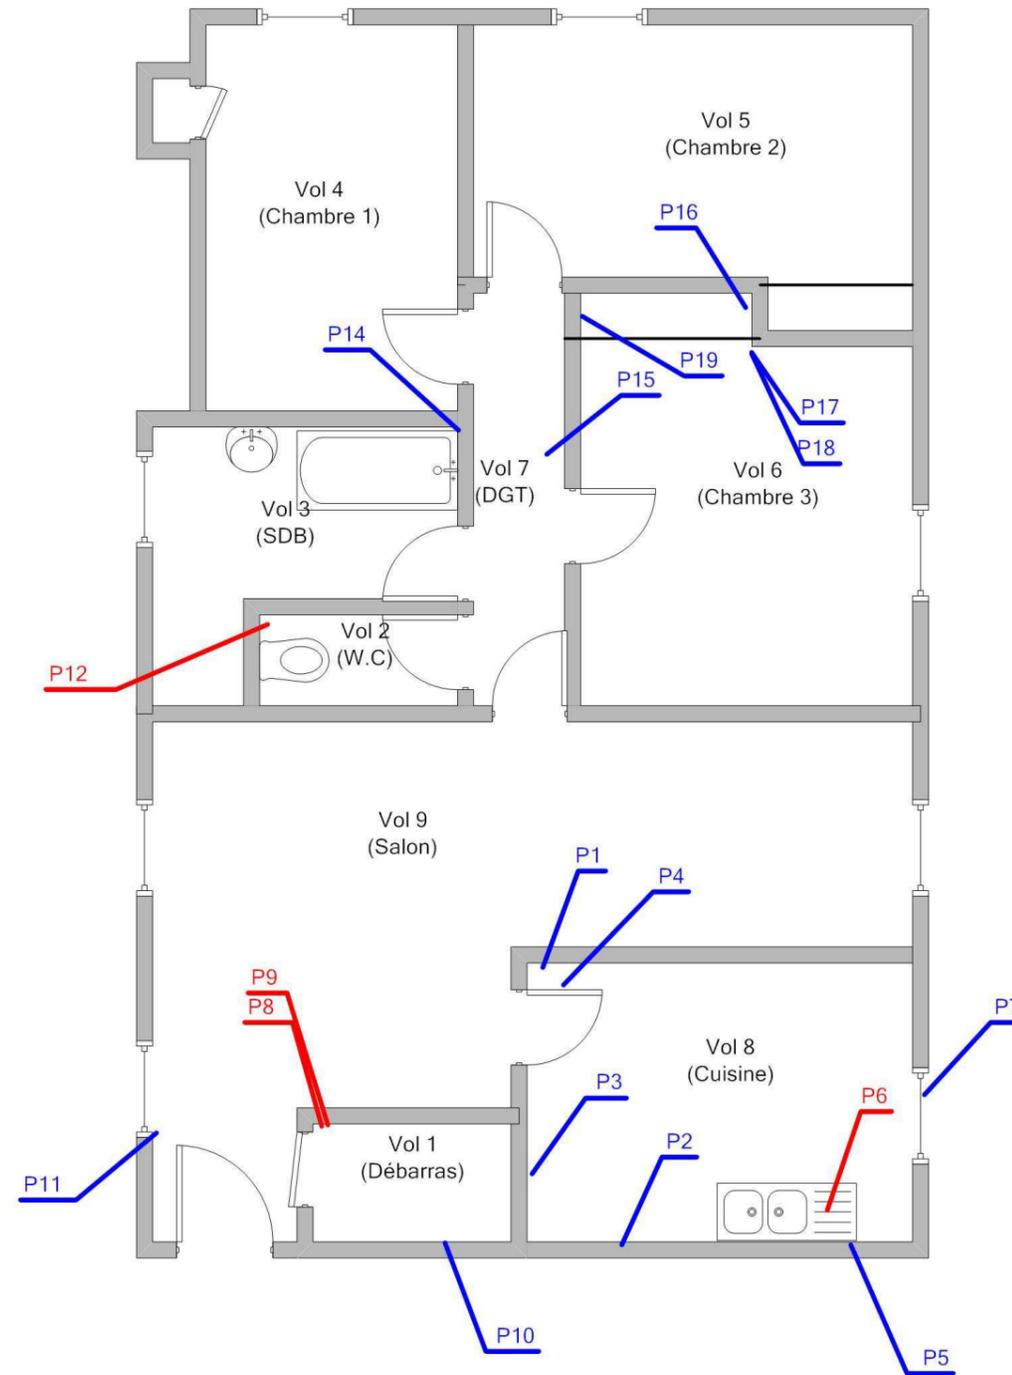

Adresse du bien
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

APPARTEMENT 1 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002NJ000336

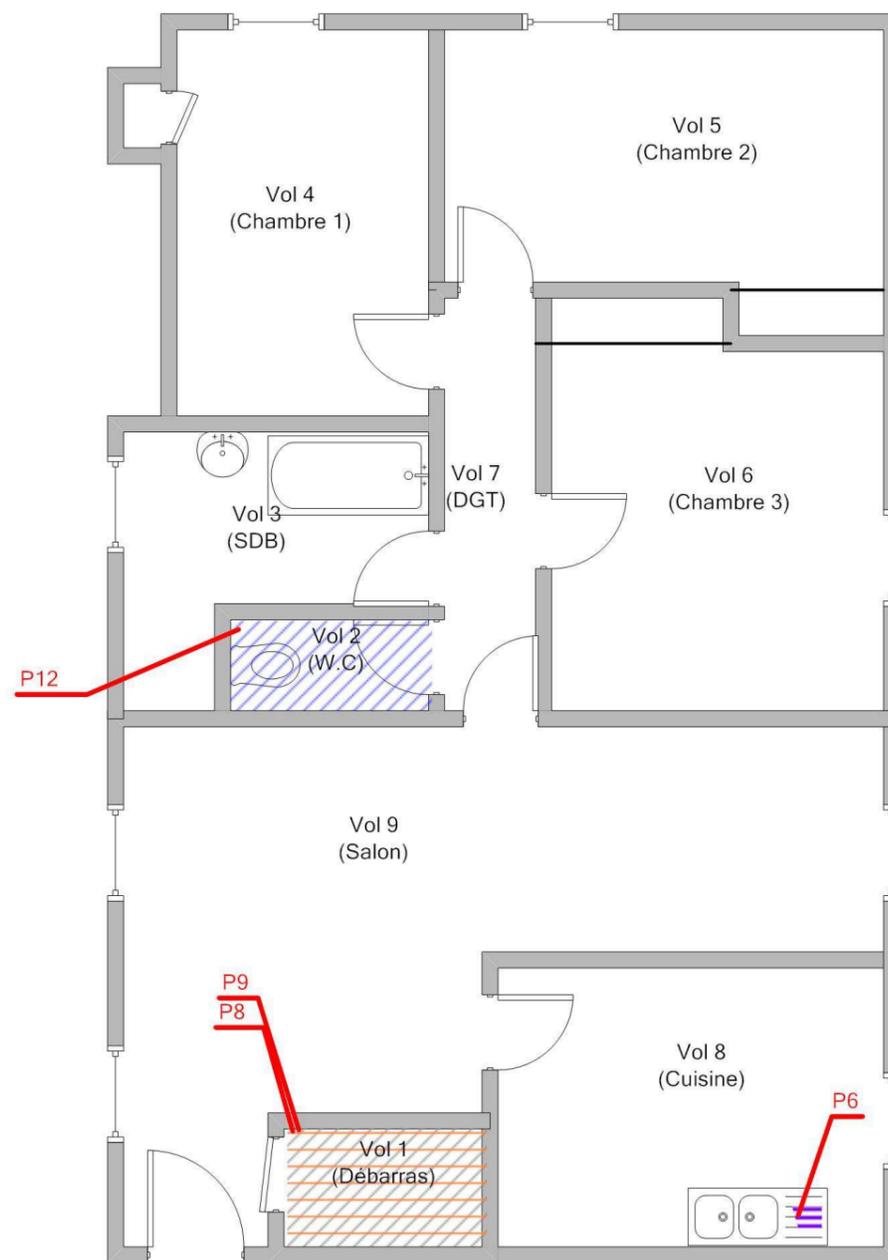

Légende

	P12 : Dalles plastiques bleues avec colle noire
	P6 : Tampon bitumineux (évier)
	P9 : Chappe maigre (base ciment)



Adresse du bien
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER


Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphane

APPARTEMENT 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002NJ000336

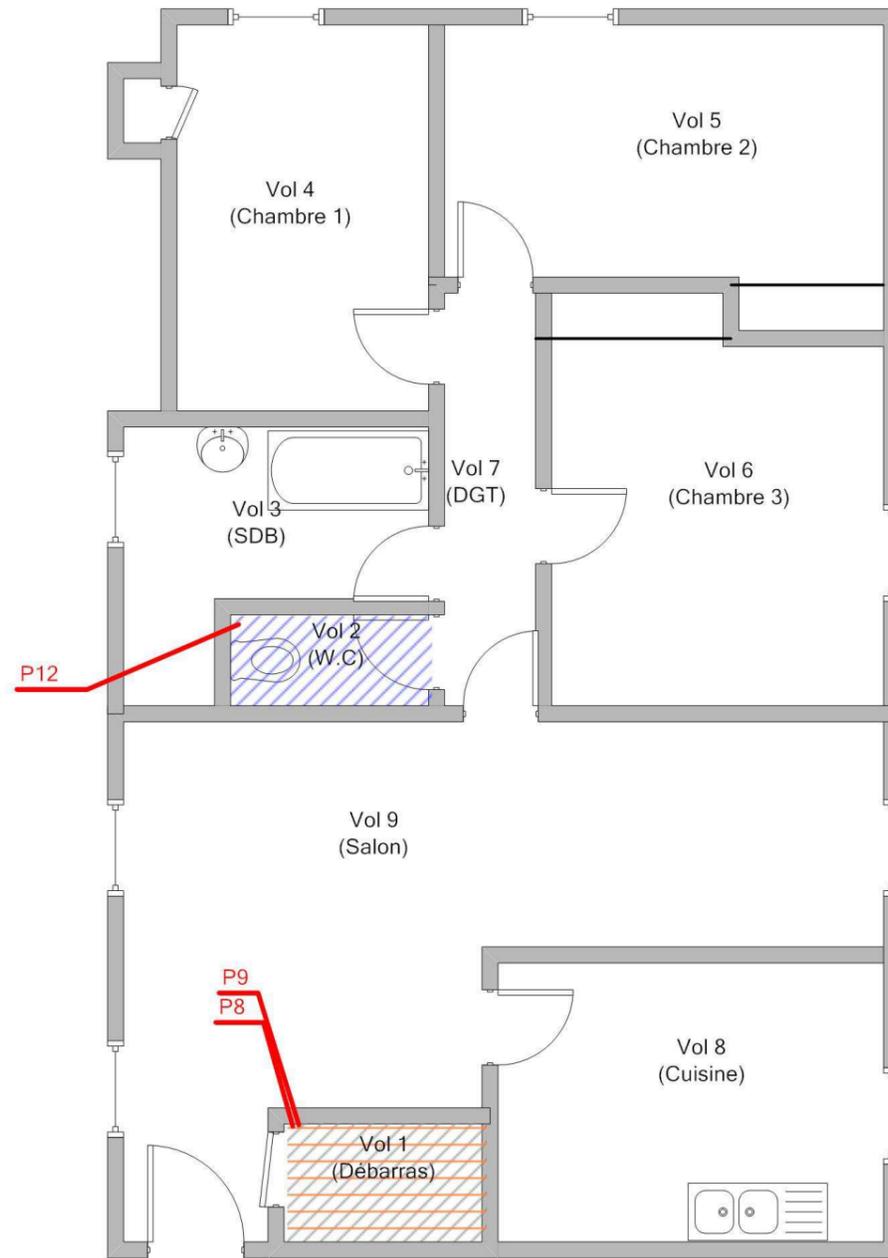

Légende

	P8 : Dalles plastiques beiges avec colle noire
	P12 : Dalles plastiques bleues avec colle noire
	P9 : Chappe maigre (base ciment)



Adresse du bien
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC

Date intervention
05/07/2017


Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphane

APPARTEMENT 1 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002NJ000336

Légende

 P6 : Tampon bitumineux (évier)

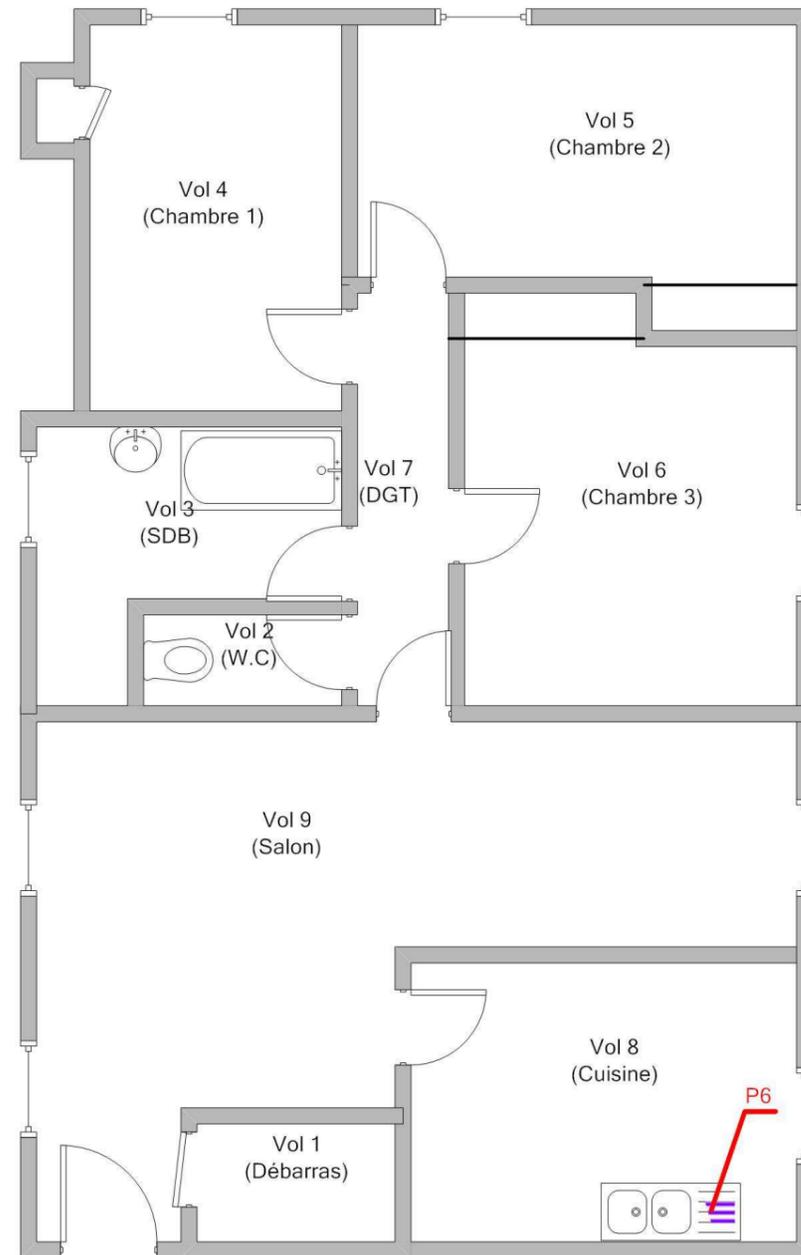

Adresse du bien
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC

Date intervention
05/07/2017

Technicien intervenant
FOUILLAND Stéphan

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NJ000336 n°1 - 4 (P1)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°1 - 2 (P1)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°2 - 2 (P2)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°2 - 4 (P2)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°3 - 2 (P3)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°3 - 4 (P3)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°4 - 2 (P4)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°5 - 4 (P5)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°5 - 2 (P5)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°6 - 2 (P6)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement positif
002NJ000336 n°7 - 4 (P7)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°7 - 2 (P7)	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°8 - 2 (P8)	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement positif
002NJ000336 n°8 - 4 (P8)	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement positif
002NJ000336 n°9 - 4 (P9)	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement positif
002NJ000336 n°9 - 2 (P9)	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement positif
002NJ000336 n°10 - 4 (P10)	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°10 - 2 (P10)	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°11 - 2 (P11)	Appartement 1 - Vol 9 (Salon)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°11 - 4 (P11)	Appartement 1 - Vol 9 (Salon)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°12 - 4 (P12)	Appartement 1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement positif
002NJ000336 n°12 - 2 (P12)	Appartement 1 - Vol 2 (W.C)	Prélevement positif
002NJ000336 n°14 - 4 (P14)	Appartement 1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°14 - 2 (P14)	Appartement 1 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°15 - 2 (P15)	Appartement 1 - Vol 7 (DGT)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°16 - 4 (P16)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°16 - 2 (P16)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°17 - 2 (P17)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°17 - 4 (P17)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°18 - 4 (P18)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°18 - 2 (P18)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002NJ000336 n°19 - 2 (P19)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002NJ000336 n°19 - 4 (P19)	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	Prélevement négatif
	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	I1
	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	I2
	Appartement 1 - Vol 2 (W.C)	I3



002NJ000336 n°1 - 4 (P1)



002NJ000336 n°1 - 2 (P1)



002NJ000336 n°2 - 2 (P2)




002NJ000336 n°2 - 4 (P2)



002NJ000336 n°3 - 2 (P3)



002NJ000336 n°3 - 4 (P3)

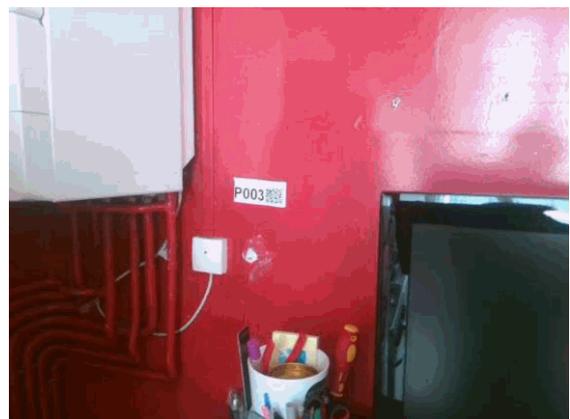

002NJ000336 n°4 - 2 (P4)



002NJ000336 n°5 - 4 (P5)



002NJ000336 n°5 - 2 (P5)



002NJ000336 n°6 - 2 (P6)



002NJ000336 n°7 - 4 (P7)



002NJ000336 n°7 - 2 (P7)



002NJ000336 n°8 - 2 (P8)



002NJ000336 n°8 - 4 (P8)



002NJ000336 n°9 - 4 (P9)



002NJ000336 n°9 - 2 (P9)



002NJ000336 n°10 - 4 (P10)



002NJ000336 n°10 - 2 (P10)



002NJ000336 n°11 - 2 (P11)



002NJ000336 n°11 - 4 (P11)



002NJ000336 n°12 - 4 (P12)



002NJ000336 n°12 - 2 (P12)



002NJ000336 n°14 - 4 (P14)



002NJ000336 n°14 - 2 (P14)



002NJ000336 n°15 - 2 (P15)



002NJ000336 n°16 - 4 (P16)



002NJ000336 n°16 - 2 (P16)



002NJ000336 n°17 - 2 (P17)



002NJ000336 n°17 - 4 (P17)



002NJ000336 n°18 - 4 (P18)




002NJ000336 n°18 - 2 (P18)



002NJ000336 n°19 - 2 (P19)



002NJ000336 n°19 - 4 (P19)

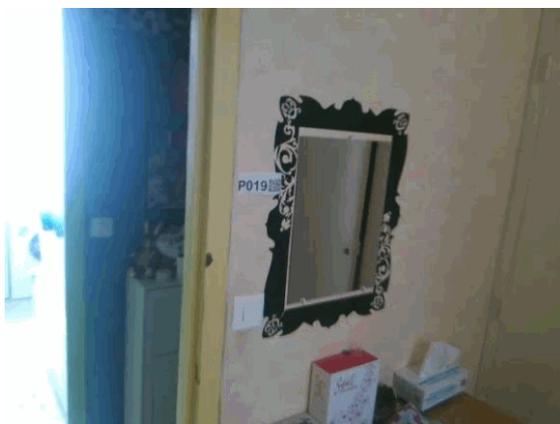

I1 - 2



I2 - 2



I3 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + ragréage gris - -	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Porteur -	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Doublages et cloisons -	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + peinture + carrelage - -	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	
P6	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact beige + peintures multiples - -	Appartement 1 - Vol 8 (Cuisine)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante beige + peinture + colle bitumineuse noire en faible quantité - -	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) - -	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Porteur -	Appartement 1 - Vol 1 (Débarras)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert + peintures multiples + colle polymère jaune + ragréage rose - -	Appartement 1 - Vol 9 (Salon)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante bleue + colle bitumineuse noire + ragréage gris - -	Appartement 1 - Vol 2 (W.C)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peintures multiples + carrelage - -	Appartement 1 - Vol 3 (SDB)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige + peinture blanche - -	Appartement 1 - Vol 7 (DGT)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - -	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Cloisons et doublages -	Appartement 1 - Vol 6 (Chambre 3)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tel : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68398 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-68398 Réf. Commande Client : 002NJ000336
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-11726		
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche / Ragréage gris		
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche + ragréage gris	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT041707-11727		
		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68398 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041707-11728 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 8 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041707-11729 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	2	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041707-11730 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage
▶ Colle grise + couche plâtreuse blanche + peinture + carrelage	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336006 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 8 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041707-11731 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	3	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 8 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT041707-11732 Description ITGA : Matériau compact beige / Peintures multiples
▶ Matériau compact beige + peintures multiples	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68398 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 1 (Débarras)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11733</p> <p>Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Peinture / Colle bitumineuse noire en faible quantité</p>				
▶ Dalle dure cassante beige + peinture + colle bitumineuse noire en faible quantité	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (Débarras)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11734</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris</p>				
▶ Colle polymère jaune en faible quantité + colle bitumineuse noire + ragréage gris	META	3	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Débarras)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11735</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 9 (Salon)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11736</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple vert / Peintures multiples / Colle polymère jaune / Ragrée rose</p>				
▶ Revêtement souple vert + peintures multiples + colle polymère jaune + ragréage rose	META	2	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11737</p> <p>Description ITGA : Dalle dure cassante bleue / Colle bitumineuse noire / Ragrée gris</p>				
▶ Dalle dure cassante bleue + colle bitumineuse noire + ragréage gris	META	1	24/07/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68398 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11738</p> <p>Description ITGA : Colle blanche / Peintures multiples / Carrelage</p>				
▶ Colle blanche + peintures multiples + carrelage	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336015 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 7 (DGT)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11739</p> <p>Description ITGA : Matériau fibreux beige / Peinture blanche</p>				
▶ Matériau fibreux beige + peinture blanche	META	2	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 6 (Chambre 3)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11740</p> <p>Description ITGA : Moquette bleue / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META	2	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 6 (Chambre 3)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11741</p> <p>Description ITGA : Matériau compact gris</p>				
▶ Matériau compact gris	META	2	24/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000336018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 6 (Chambre 3)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT041707-11742</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	22/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68398 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00230000010000100001_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 1 de type 4 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000336019 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Chambre 3)				
		Réf échantillon ITGA :	IT041707-11743	
		Description ITGA :	Enduit plâtreux blanc / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.