

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00230000010000100005_
Date du repérage :	12/09/2016
Désignation :	Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00230000010000100005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : GARDENAT Ludovic Accompagnateur : néant (néant) Date de repérage : 12/09/2016		Nom : MORA Denis Date du rapport : 23/09/2016 A Riorges, le 23/09/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement) LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine) LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB) LOGEMENT 5 - Vol 7 (Chambre 2) LOGEMENT 5 - Vol 9 (Couloir)	LOGEMENT 5 - Vol 2 (W.C) LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon) LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1) LOGEMENT 5 - Vol 8 (Chambre 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LOGEMENT 5	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour / Salon) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Couloir)	
Plafond et faux-plafonds	LOGEMENT 5	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour / Salon) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Couloir)	
Revêtement de sol	LOGEMENT 5	Vol 1 (Dégagement) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Séjour / Salon) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Couloir)	
Revêtement de mur	LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour / Salon)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Couloir)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Dégagement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 3)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Séjour / Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Couloir)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (W.C)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Séjour / Salon)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 5 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur



Vol 6 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
Vol 8 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf. prél.
Vol 5 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	P4
Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6 Phase 1
Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6 Phase 1
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6 Phase 1
Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7
Vol 3 (Cuisine)	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux	P23

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)
- Les matériaux compris entre le mur extérieur et le doublage des pièces
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif.
- Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.
- Les plafonds dans les plénums, inaccessibles sans dépose du faux plafond.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels récentes. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols récents mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sol.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement	noir	002OY000 148 n°4 - 1 - 002OY000 148 n°4 - 2	P4	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1 - I3 - 2 - I3 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1 - I3 - 2 - I3 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1 - I3 - 2 - I3 - 3				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LOGEMENT 5	Vol 4 (Séjour / Salon)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 5	Vol 8 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les joints de radiateur
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P23	Réalisation d'un prélèvement	reste de colle des tampons	002OY000 148 n°23 - 1 - 002OY000 148 n°23 - 2	P23	Matériau mou noir avec poussières	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	reste de colle des tampons	002OY000 148 n°23 - 1 - 002OY000 148 n°23 - 2	P23	Matériau mou noir avec poussières	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 4 (Séjour / Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces sèches	002OY000 148 n°1 - 1 - 002OY000 148 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Couloir) - Vol 1 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	cloisons pièces sèches	002OY000 148 n°1 - 1 - 002OY000 148 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P12	Réalisation d'un prélèvement	beiges extérieurs	002OY000 148 n°12 - 1 - 002OY000 148 n°12 - 2	P12	Matériau compact gris avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 4 (Séjour / Salon) - Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S35 - S36 - S37 - S38 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	beiges extérieurs	002OY000 148 n°12 - 1 - 002OY000 148 n°12 - 2	P12	Matériau compact gris avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	joints d'étanchéités noirs	P13	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 148 n°13 - 1 - 002OY000 148 n°13 - 2	P13	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 4 (Séjour / Salon) - Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	joints d'étanchéités noirs	S41 - S42 - S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002OY000 148 n°13 - 1 - 002OY000 148 n°13 - 2	P13	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 1 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	briques de platre	002OY000 148 n°15 - 1 - 002OY000 148 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	briques de platre	002OY000 148 n°15 - 1 - 002OY000 148 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 1 (Dégagement)	Porte d'entrée	mousse isolante + joints balais gris	P21	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 148 n°21 - 1 - 002OY000 148 n°21 - 2	P21	Matériau souple gris avec poussières + mousse grise + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement	cloisons pièces humides	002OY000 148 n°22 - 1 - 002OY000 148 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc + matériau marron en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB) - Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S52 - S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	cloisons pièces humides	002OY000 148 n°22 - 1 - 002OY000 148 n°22 - 2	P22	Enduit plâtreux blanc + matériau marron en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P10	Réalisation d'un prélèvement	dalles carrées blanches et hachurées	002OY000 148 n°10 - 1 - 002OY000 148 n°10 - 2	P10	Matériau fibreux beige + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Couloir) - Vol 4 (Séjour / Salon) - Vol 1 (Dépagement) - Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S19 - S20 - S21 - S22 - S23 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	dalles carrées blanches et hachurées	002OY000 148 n°10 - 1 - 002OY000 148 n°10 - 2	P10	Matériau fibreux beige + peinture blanche	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 148 n°11 - 1 - 002OY000 148 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 1 (Dépagement) - Vol 9 (Couloir) - Vol 5 (SDB) - Vol 4 (Séjour / Salon) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002OY000 148 n°11 - 1 - 002OY000 148 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 1 (Dépagement)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	P14	Réalisation d'un prélèvement	placards	002OY000 148 n°14 - 1 - 002OY000 148 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S46 - S47	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	placards	002OY000 148 n°14 - 1 - 002OY000 148 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 148 n°16 - 1 - 002OY000 148 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 8 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002OY000 148 n°16 - 1 - 002OY000 148 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	gris métalliques		S51 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	gris métalliques		S51 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Faux plafonds	Panneaux et plaques	S51	gris métalliques		S51 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement	faïences blanches + colle beiges	002OY000 148 n°3 - 1 - 002OY000 148 n°3 - 2	P3	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	faïences blanches + colle beiges	002OY000 148 n°3 - 1 - 002OY000 148 n°3 - 2	P3	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	(plinthe)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 148 n°17 - 1 - 002OY000 148 n°17 - 2	P17	Revêtement cassant blanc + colle polymère incolore non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Réalisation d'un prélèvement	anciennes faïences blanches	002OY000 148 n°18 - 1 - 002OY000 148 n°18 - 2	P18	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	anciennes faïences blanches	002OY000 148 n°18 - 1 - 002OY000 148 n°18 - 2	P18	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P19	Réalisation d'un prélèvement	nouvelle faïence bleu avec motifs	002OY000 148 n°19 - 1 - 002OY000 148 n°19 - 2	P19	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	nouvelle faïence bleu avec motifs	002OY000 148 n°19 - 1 - 002OY000 148 n°19 - 2	P19	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	plinthe	P20	Réalisation d'un prélèvement	plastique beige + colle jaune	002OY000 148 n°20 - 1 - 002OY000 148 n°20 - 2	P20 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	plinthe	S50 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	plastique beige + colle jaune	002OY000 148 n°20 - 1 - 002OY000 148 n°20 - 2	P20 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	plinthe	P20	Réalisation d'un prélèvement	plastique beige + colle jaune	002OY000 148 n°20 - 1 - 002OY000 148 n°20 - 2	P20 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	plinthe	S50 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	plastique beige + colle jaune	002OY000 148 n°20 - 1 - 002OY000 148 n°20 - 2	P20 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 4 (Séjour / Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement	linoléum beige/jaune d'origine + colle jaune	002OY000 148 n°2 - 1 - 002OY000 148 n°2 - 2	P2	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc + ragréage rose en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces humides	002OY000 148 n°5 - 1 - 002OY000 148 n°5 - 2	P5	Ragréage gris + peinture non séparable + sous couche de ragréage grise hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	gris d'origine pièces humides	002OY000 148 n°5 - 1 - 002OY000 148 n°5 - 2	P5	Ragréage gris + peinture non séparable + sous couche de ragréage grise hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6	Réalisation d'un prélèvement	noire d'origine au dessus du ragréage d'origine	002OY000 148 n°6 - 1 - 002OY000 148 n°6 - 2	P6 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S8 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	noire d'origine au dessus du ragréage d'origine	002OY000 148 n°6 - 1 - 002OY000 148 n°6 - 2	P6 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S9 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	noire d'origine au dessus du ragréage d'origine	002OY000 148 n°6 - 1 - 002OY000 148 n°6 - 2	P6 Phase 1	Colle bitumineuse noire	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P6	Réalisation d'un prélèvement	noire d'origine au dessus du ragréage d'origine	002OY000 148 n°6 - 1 - 002OY000 148 n°6 - 2	P6 Phase 2	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S8 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	noire d'origine au dessus du ragréage d'origine	002OY000 148 n°6 - 1 - 002OY000 148 n°6 - 2	P6 Phase 2	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S9 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	noire d'origine au dessus du ragréage d'origine	002OY000 148 n°6 - 1 - 002OY000 148 n°6 - 2	P6 Phase 2	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P7	Réalisation d'un prélèvement	rigides bleu	002OY000 148 n°7 - 1 - 002OY000 148 n°7 - 2	P7	Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Positif	Présence sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine pièces sèches	002OY000 148 n°8 - 1 - 002OY000 148 n°8 - 2	P8	Ragréage gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Couloir) - Vol 1 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour / Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	gris d'origine pièces sèches	002OY000 148 n°8 - 1 - 002OY000 148 n°8 - 2	P8	Ragréage gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P9	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune d'origine sur ragréage d'origine	002OY000 148 n°9 - 1 - 002OY000 148 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 1 (Dépassement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	colle jaune d'origine sur ragréage d'origine	002OY000 148 n°9 - 1 - 002OY000 148 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 4 (Séjour / Salon)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 9 (Couloir)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 1 (Dépagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	non d'origines		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 4 (Séjour / Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 9 (Couloir)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LOGEMENT 5	Vol 1 (Dépagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LOGEMENT 5	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	revêtements de sols non d'origine + colle jaune		I2 - 1 - I2 - 2 - I2 - 3 - I2 - 4 - I2 - 5 - I2 - 6 - I2 - 7 - I2 - 8 - I2 - 9				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	LOGEMENT 5	LOGEMENT 5 - Plan de repérage - Actions menées
	LOGEMENT 5	LOGEMENT 5 - Plan de prélèvements
	LOGEMENT 5	LOGEMENT 5 - MPCA Revêtement de sol
	LOGEMENT 5	LOGEMENT 5 - MPCA Equipements divers et accessoires

LOGEMENT 5 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000148

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

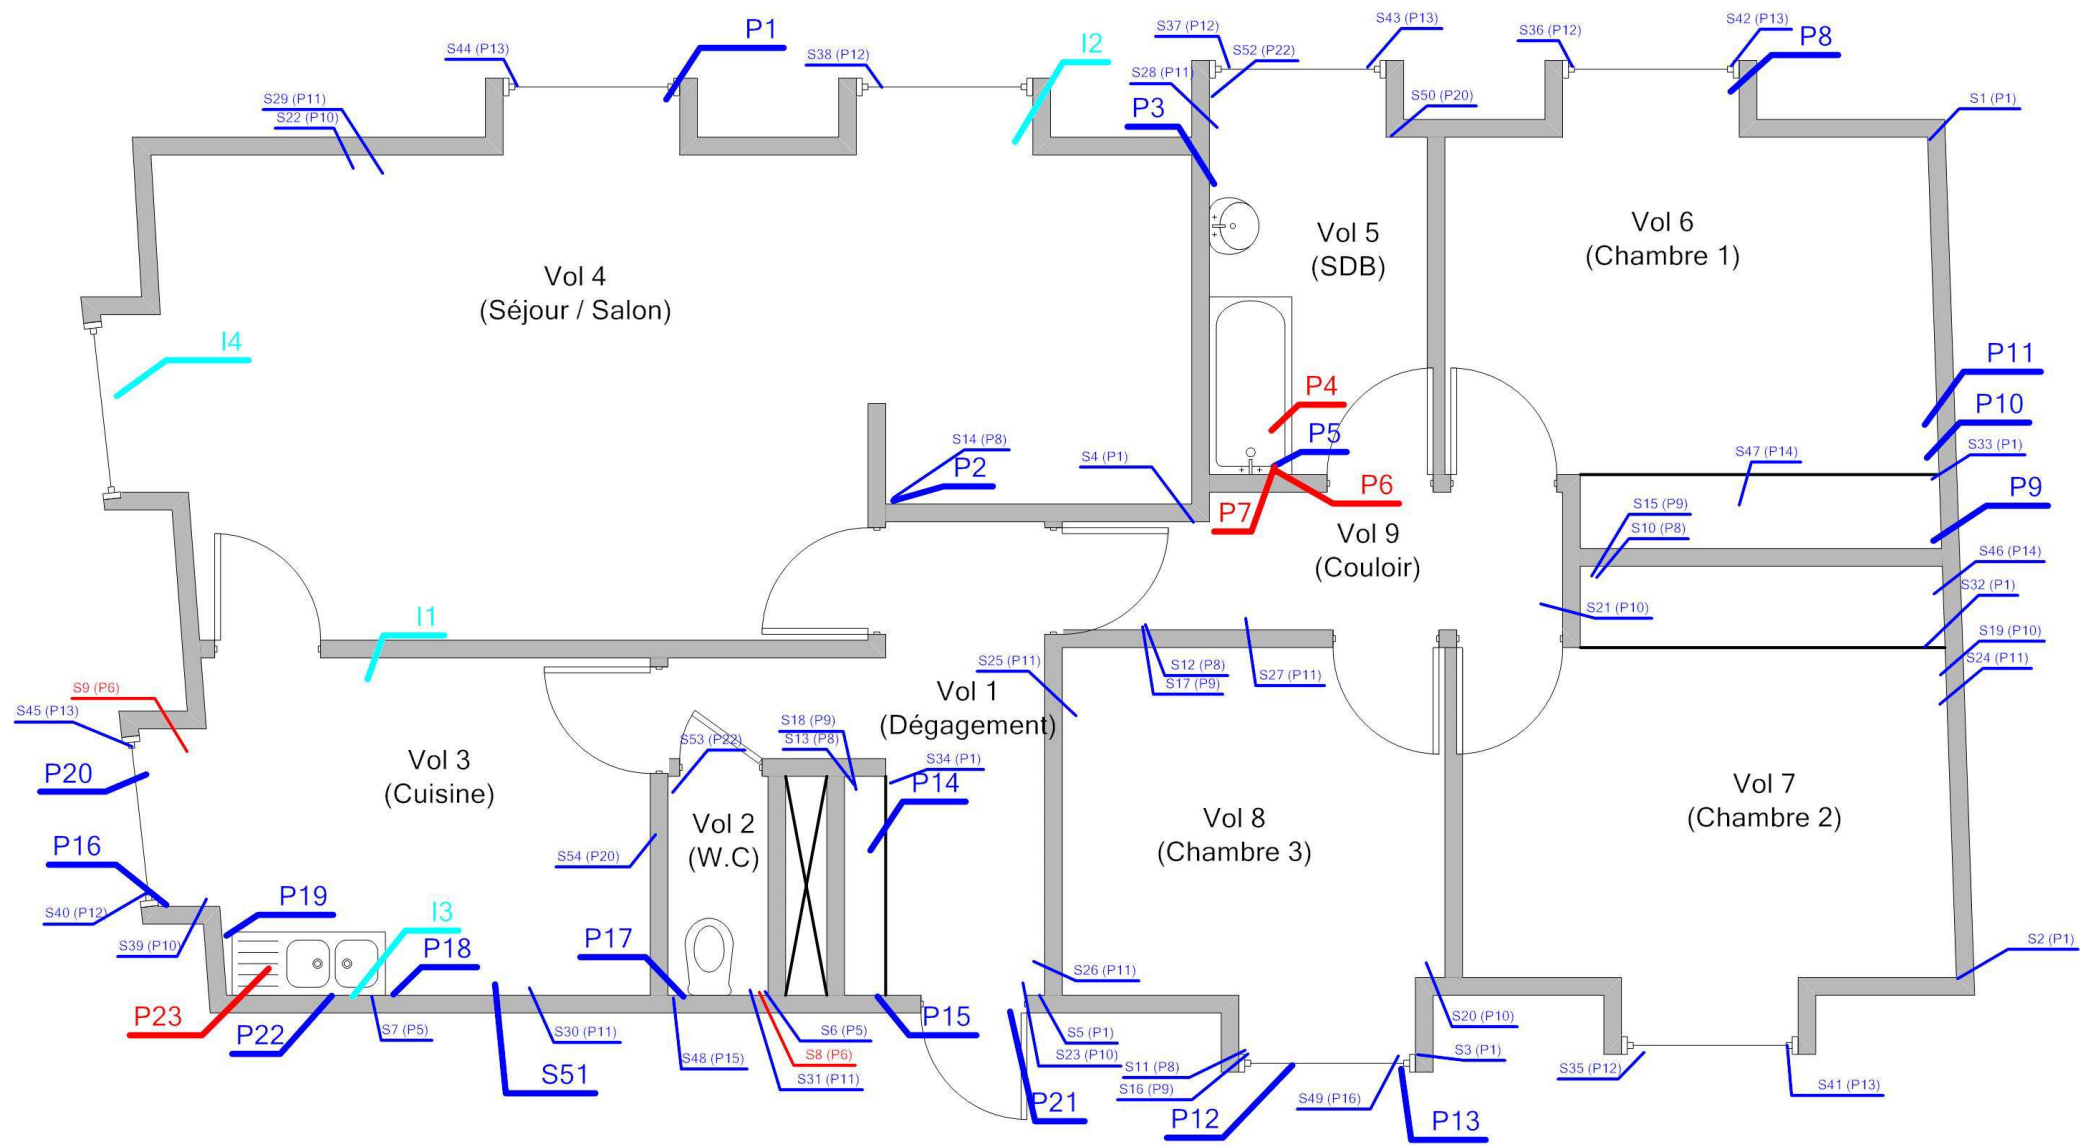



Adresse du bien
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage

Date intervention
12/09/2016

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

LOGEMENT 5 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000148
				Légende
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage	12/09/2016	GARDENAT Ludovic	

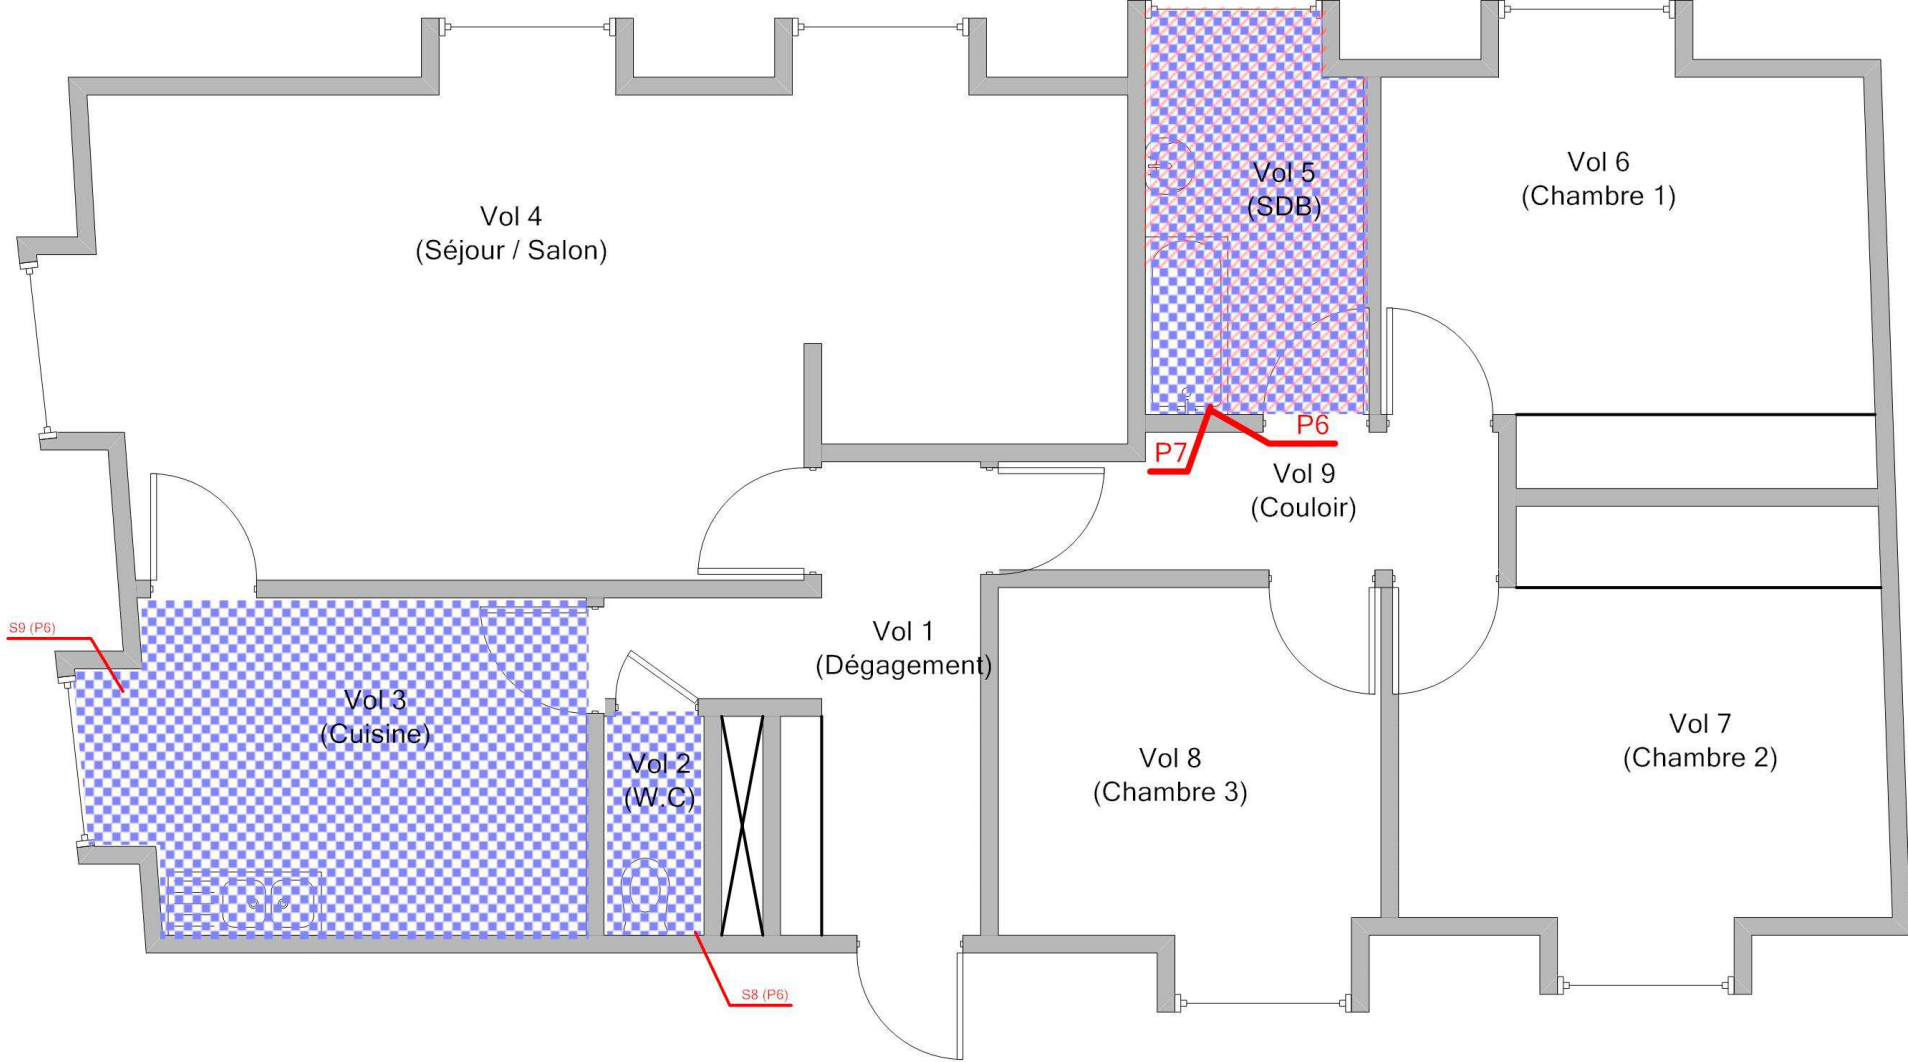
LOGEMENT 5 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL				Référence: 002OY000148
				Légende
				 P7 : Dalles plastiques (bleu)
				 P6 : Colle bitumineuse noire
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	GARDENAT Ludovic
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER		Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage	12/09/2016	

LOGEMENT 5 - MPCA EQUIPEMENTS DIVERS ET ACCESSOIRES

Référence:
002OY000148

Légende

	P4 : Tampon bitumineux baignoire
	P23 : Tampon bitumineux évier

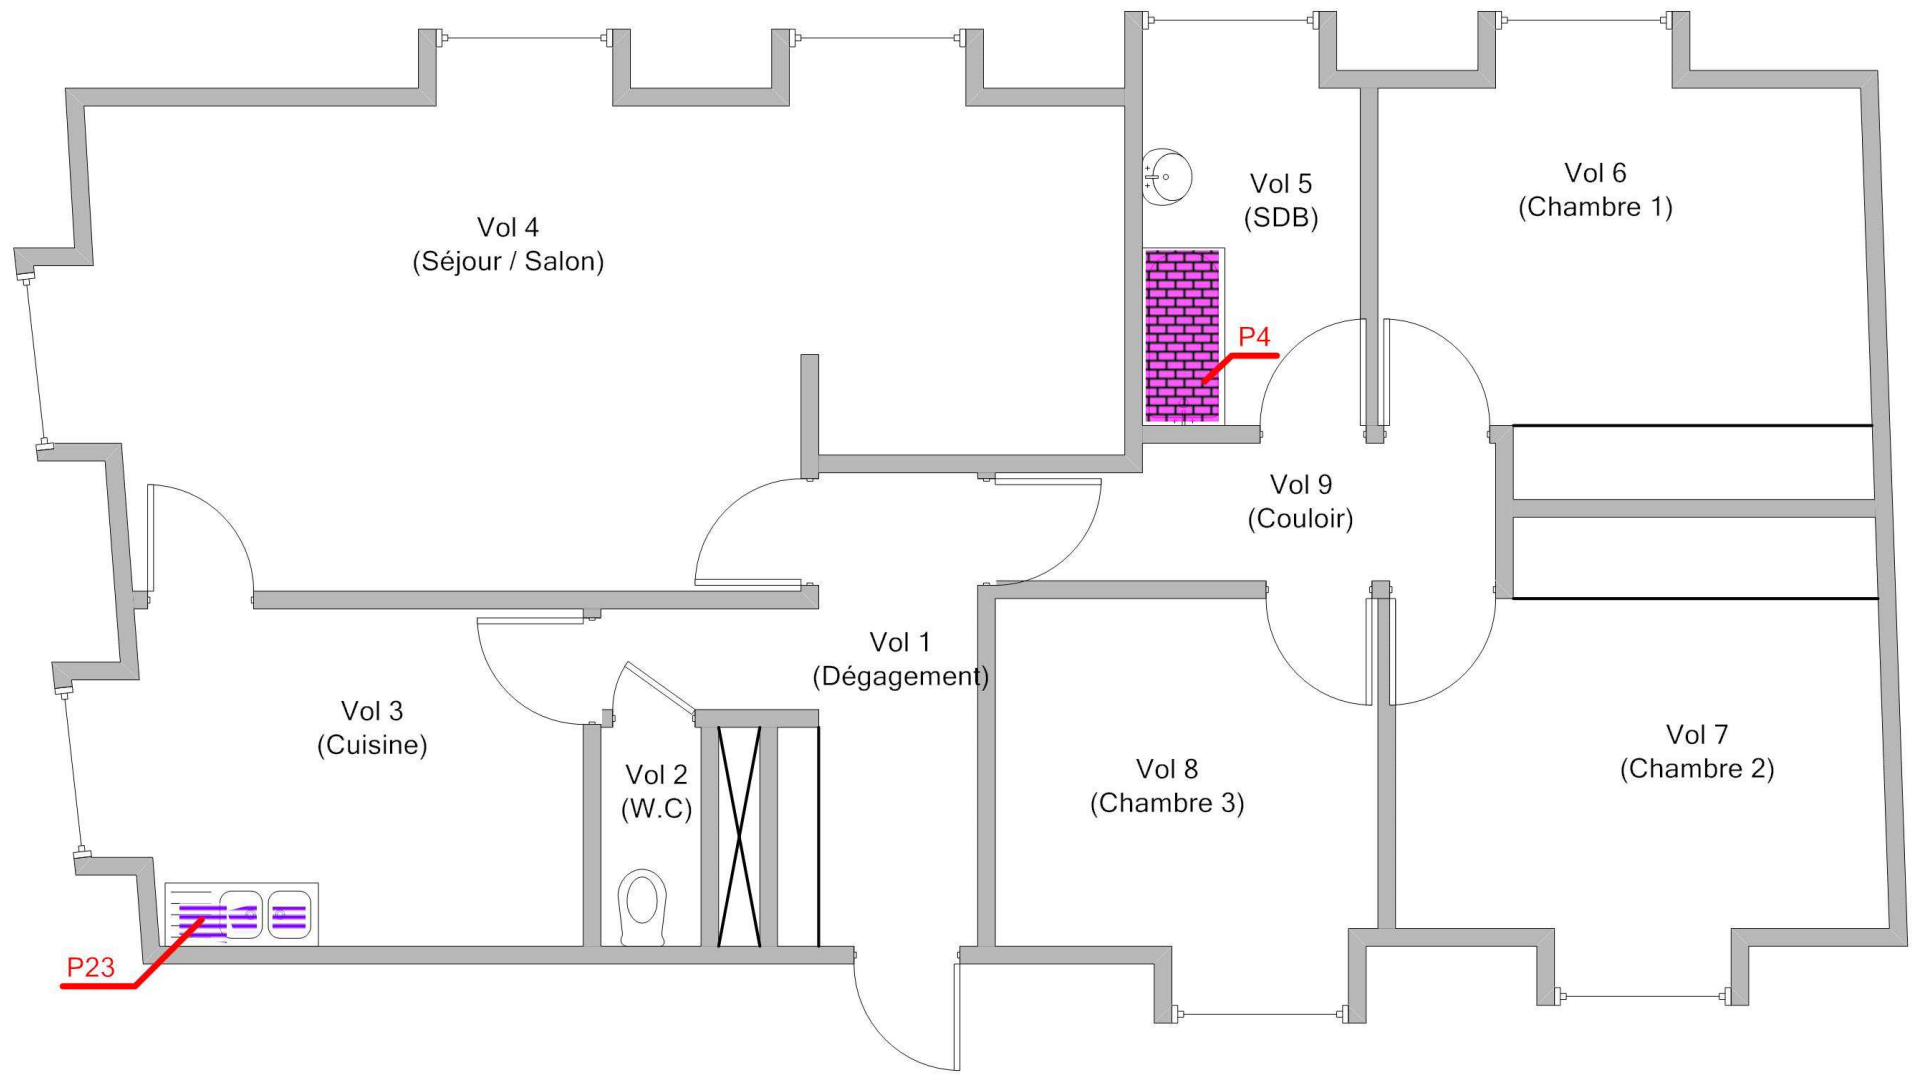

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX 53200 CHATEAU GONTIER	Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage	12/09/2016	GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000148 n°1 - 1 (P1)	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	Prélevement négatif
002OY000148 n°1 - 2 (P1)	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	Prélevement négatif
002OY000148 n°2 - 1 (P2)	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	Prélevement négatif
002OY000148 n°2 - 2 (P2)	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	Prélevement négatif
002OY000148 n°3 - 1 (P3)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000148 n°3 - 2 (P3)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000148 n°4 - 1 (P4)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002OY000148 n°4 - 2 (P4)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002OY000148 n°5 - 1 (P5)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000148 n°5 - 2 (P5)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002OY000148 n°6 - 1 (P6)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002OY000148 n°6 - 2 (P6)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002OY000148 n°7 - 2 (P7)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002OY000148 n°7 - 1 (P7)	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	Prélevement positif
002OY000148 n°8 - 2 (P8)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°8 - 1 (P8)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°9 - 1 (P9)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°9 - 2 (P9)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°10 - 1 (P10)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°10 - 2 (P10)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°11 - 1 (P11)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°11 - 2 (P11)	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002OY000148 n°12 - 1 (P12)	LOGEMENT 5 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002OY000148 n°12 - 2 (P12)	LOGEMENT 5 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002OY000148 n°13 - 1 (P13)	LOGEMENT 5 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002OY000148 n°13 - 2 (P13)	LOGEMENT 5 - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002OY000148 n°14 - 1 (P14)	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000148 n°14 - 2 (P14)	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000148 n°15 - 1 (P15)	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000148 n°15 - 2 (P15)	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000148 n°16 - 2 (P16)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000148 n°16 - 1 (P16)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°17 - 1 (P17)	LOGEMENT 5 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000148 n°17 - 2 (P17)	LOGEMENT 5 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002OY000148 n°18 - 1 (P18)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°18 - 2 (P18)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°19 - 1 (P19)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°19 - 2 (P19)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°20 - 1 (P20)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°20 - 2 (P20)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°21 - 2 (P21)	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000148 n°21 - 1 (P21)	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	Prélevement négatif
002OY000148 n°22 - 2 (P22)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°22 - 1 (P22)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002OY000148 n°23 - 1 (P23)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
002OY000148 n°23 - 2 (P23)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement positif
	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I2
	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	I4
S51 - 1 (A51)	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	Absence : pas d'amiante par nature

002OY000148 n°1 - 1 (P1)



002OY000148 n°1 - 2 (P1)



002OY000148 n°2 - 1 (P2)



002OY000148 n°2 - 2 (P2)



002OY000148 n°3 - 1 (P3)



002OY000148 n°3 - 2 (P3)



002OY000148 n°4 - 1 (P4)



002OY000148 n°4 - 2 (P4)



002OY000148 n°5 - 1 (P5)



002OY000148 n°5 - 2 (P5)



002OY000148 n°6 - 1 (P6)



002OY000148 n°6 - 2 (P6)



002OY000148 n°7 - 2 (P7)



002OY000148 n°7 - 1 (P7)



002OY000148 n°8 - 2 (P8)



002OY000148 n°8 - 1 (P8)



002OY000148 n°9 - 1 (P9)



002OY000148 n°9 - 2 (P9)




002OY000148 n°10 - 1 (P10)



002OY000148 n°10 - 2 (P10)



002OY000148 n°11 - 1 (P11)

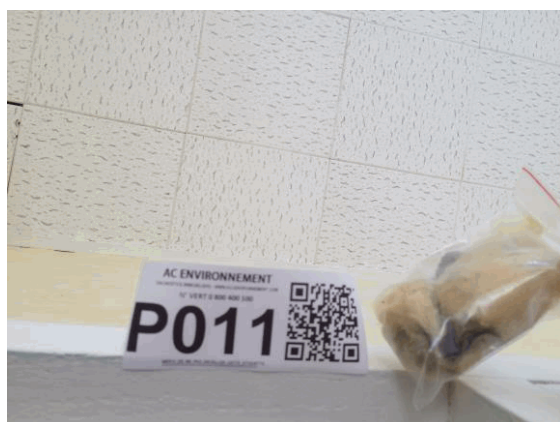

002OY000148 n°11 - 2 (P11)



002OY000148 n°12 - 1 (P12)



002OY000148 n°12 - 2 (P12)



002OY000148 n°13 - 1 (P13)



002OY000148 n°13 - 2 (P13)



002OY000148 n°14 - 1 (P14)



002OY000148 n°14 - 2 (P14)



002OY000148 n°15 - 1 (P15)




002OY000148 n°15 - 2 (P15)



002OY000148 n°16 - 2 (P16)



002OY000148 n°16 - 1 (P16)

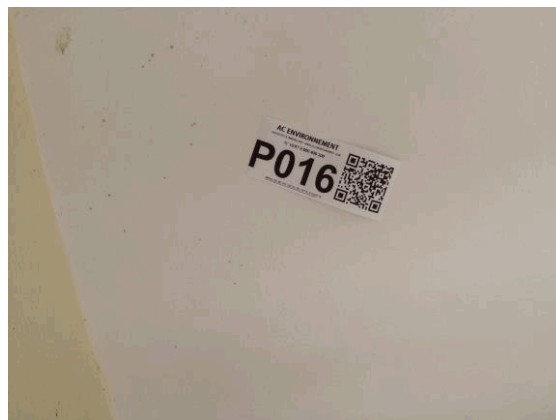

002OY000148 n°17 - 1 (P17)



002OY000148 n°17 - 2 (P17)



002OY000148 n°18 - 1 (P18)



002OY000148 n°18 - 2 (P18)



002OY000148 n°19 - 1 (P19)



002OY000148 n°19 - 2 (P19)



002OY000148 n°20 - 1 (P20)



002OY000148 n°20 - 2 (P20)



002OY000148 n°21 - 2 (P21)



002OY000148 n°21 - 1 (P21)



002OY000148 n°22 - 2 (P22)



002OY000148 n°22 - 1 (P22)



002OY000148 n°23 - 1 (P23)



002OY000148 n°23 - 2 (P23)



I1 - 1




I2 - 4



I2 - 3




I2 - 1

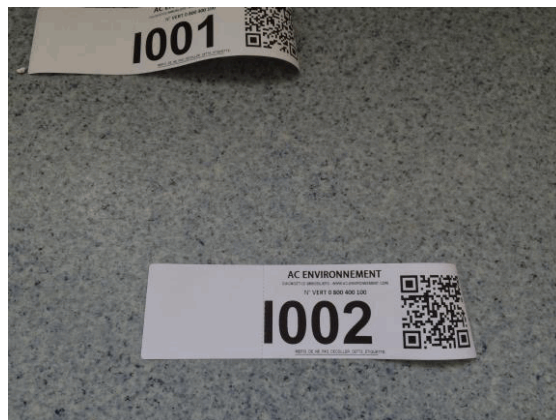

I2 - 9



I2 - 8

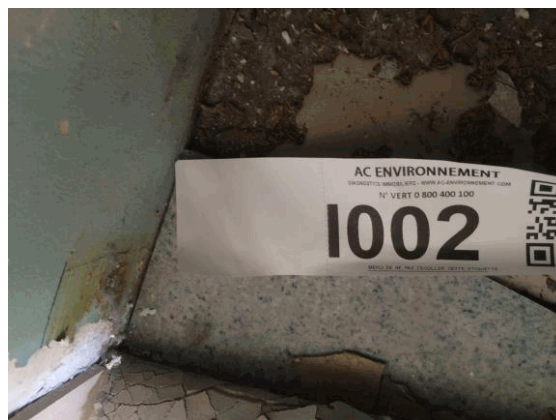

I2 - 7



I2 - 5



I2 - 2



I2 - 6




I3 - 1



I3 - 2



I3 - 3

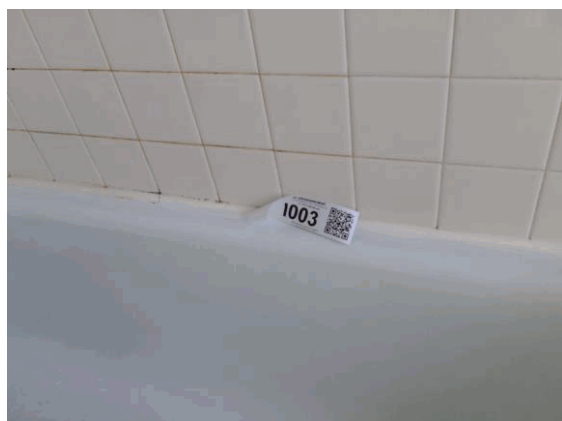

I4 - 1



S51 - 1 (A51)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable - cloisons pièces sèches -	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc + ragréage rose en faible quantité non séparable - linoléum beige/jaune d'origine + colle jaune -	LOGEMENT 5 - Vol 4 (Séjour / Salon)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peintures multiples non séparable - faïences blanches + colle beiges -	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	
P4	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières - noir -	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + peinture non séparable + sous couche de ragréage grise hétérogène non séparable - gris d'origine pièces humides -	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle bitumineuse noire - noire d'origine au dessus du ragréage d'origine -	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - noire d'origine au dessus du ragréage d'origine -	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable - rigides bleue -	LOGEMENT 5 - Vol 5 (SDB)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris hétérogène + peinture - gris d'origine pièces sèches -	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable - colle jaune d'origine sur ragréage d'origine -	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	

P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux beige + peinture blanche - dalles carrées blanches et hachurées -	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable + peinture non séparable - -	LOGEMENT 5 - Vol 6 (Chambre 1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau compact gris avec poussières + peinture non séparable - beiges extérieurs -	LOGEMENT 5 - Vol 8 (Chambre 3)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable - -	LOGEMENT 5 - Vol 8 (Chambre 3)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - placards -	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - briques de plâtre -	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - -	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement cassant blanc + colle polymère incolore non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	LOGEMENT 5 - Vol 2 (W.C)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable - anciennes faïences blanches -	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	
P19	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - nouvelle faïence bleu avec motifs -	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	
P20 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple beige - plastique beige + colle jaune -	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	
P20 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune avec poussières + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable - plastique beige + colle jaune -	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple gris avec poussières + mousse grise + peinture non séparable - -	LOGEMENT 5 - Vol 1 (Dégagement)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + matériau marron en vrac non séparable - cloisons pièces humides -	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	
P23	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau mou noir avec poussières - reste de colle des tampons -	LOGEMENT 5 - Vol 3 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37192 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37192
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (Séjour / Salon)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau marron en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37193 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37193
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000148002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Séjour / Salon)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage blanc / Ragréage rose en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc + ragréage rose en faible quantité non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37194 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37194
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Peintures multiples / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + peintures multiples non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37195 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37195
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000148004 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir avec couche cartonnée et poussières	META le 23/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37196 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37196
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Ragréage gris / Peinture / Sous couche de ragréage grise hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris + peinture non séparable + sous couche de ragréage grise hétérogène non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37197 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37197
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Colle bitumineuse noire / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou ménanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle bitumineuse noire	MOLP le 22/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37198 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37198
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000148007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Dalle dure cassante bleue / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Dalle dure cassante bleue + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META le 23/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37199 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37199
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Ragréage gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris hétérogène + peinture	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37200 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37200
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000148009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37201 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37201
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux beige + peinture blanche	MOLP le 22/09/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37202 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37202
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148011 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Isolant de faux-plafond / Vol 6 (Chambre 1)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37203 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37203
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 8 (Chambre 3)
Description ITGA	Matériau compact gris avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris avec poussières + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37204 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37204
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints d'étanchéités noirs / Vol 8 (Chambre 3)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37205 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37205
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000148014 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Panneaux et plaques / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37206 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37206
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002OY000148015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37207 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37207
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148016 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37208 EN DATE DU 23/09/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37208
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / (plinthe) / Vol 2 (W.C)
Description ITGA	Revêtement cassant blanc / Colle polymère incolore / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement cassant blanc + colle polymère incolore non séparable + matériau blanc en faible quantité non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37209 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37209
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige en vrac + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37210 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37210
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148019 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37211 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37211
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148020 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / plinthe / Vol 3 (Cuisine)

Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Matériau marron en vrac / Peinture
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune avec poussières + matériau marron en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37212 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37212
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148021 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / mousse isolante + joints balais gris / Vol 1 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple gris avec poussières / Mousse grise / Peinture / Bois

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple gris avec poussières + mousse grise + peinture non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1
Bois	Non analysé			

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37213 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37213
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148022 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Matériau marron en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + matériau marron en vrac non séparable	META le 23/09/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071609-37214 EN DATE DU 23/09/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-94676
Echantillon ITGA : IT071609-37214
Reçu au laboratoire le : 20/09/2016

Réf. Client :

Commande	002OY000148
Dossier client	_00230000010000100005_ 34 RUE CHEVREUL - HOTEL LA MOTHEUX - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 5 de type 5 situé au 01 er étage
Echantillon	002OY000148023 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau mou noir avec poussières (i)

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou noir avec poussières	META le 23/09/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	4

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour analyse

Validé par : Gwénolé HELIAS - Analyste