

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RUE DU MOULIN
CP - Ville :	53410 ST PIERRE LA COUR
Référence client :	_0025500001_
Date du repérage :	20/07/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0025500001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David L.GARDENAT (0 800 400 100) 20/07/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/08/2016 A Riorges, le 02/08/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Sous-sol - Vol 1 (vide sanitaire) Sous-sol - Vol 4 (accès caves) Sous-sol - Vol 6 (local vélo) Sous-sol - Vol 8 (accès caves) Sous-sol - Vol 11 (local sous escalier) PC Cage 1 - Vol 13 (PC R+1) PC Cage 3 - Vol 15 (PC R+1) Combles - Vol 18 (combles cage 3) Plan masse - Vol 20 (plan masse) Façade avant cage 3 - Vol 22 (Façade avant cage 3) Façade arrière - Vol 24 (Façade arrière)	Sous-sol - Vol 2 (dégagement) Sous-sol - Vol 5 (local poubelle) Sous-sol - Vol 7 (dégagement) Sous-sol - Vol 10 (local fioul) PC Cage 1 - Vol 12 (PC RDC) PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC) PC Cage 3 - Vol 16 (PC R+2) Toiture - Vol 19 (Toiture) Façade avant cage 1 - Vol 21 (façade avant cage 1) Pignon droit - Vol 23 (Pignon droit) Pignon gauche - Vol 25 (Pignon gauche)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE - N° 2 814 442 04 OP N°255
- Techniciens Horizon Contrôle et Formation - 20/09/2004

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire) - Vol 4 (accès caves) - Vol 5 (local poubelle) - Vol 6 (local vélo) - Vol 8 (accès caves) - Vol 10 (local fioul) - Vol 11 (local sous escalier)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire) - Vol 2 (dégagement) - Vol 4 (accès caves) - Vol 5 (local poubelle) - Vol 6 (local vélo) - Vol 7 (dégagement) - Vol 8 (accès caves) - Vol 10 (local fioul) - Vol 11 (local sous escalier)	
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire) - Vol 2 (dégagement) - Vol 4 (accès caves) - Vol 5 (local poubelle) - Vol 6 (local vélo) - Vol 7 (dégagement) - Vol 8 (accès caves) - Vol 10 (local fioul) - Vol 11 (local sous escalier)	

Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 2 (dégagement) - Vol 4 (accès caves) - Vol 5 (local poubelle) - Vol 6 (local vélo) - Vol 7 (dégagement) - Vol 8 (accès caves) - Vol 10 (local fioul) - Vol 11 (local sous escalier)	
Façades	Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	
Plafond et faux-plafonds	PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	
Revêtement de sol	PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	
Plafond et faux-plafonds	PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	
Revêtement de sol	PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 18 (combles cage 3)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 19 (Toiture)	
Revêtement de sol	Plan masse	Vol 20 (plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 20 (plan masse)	
Façades	Façade avant cage 1	Vol 21 (façade avant cage 1)	
Façades	Façade avant cage 3	Vol 22 (Façade avant cage 3)	
Toiture et étanchéité	Façade avant cage 3	Vol 22 (Façade avant cage 3)	
Façades	Pignon droit	Vol 23 (Pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 24 (Façade arrière)	
Façades	Pignon gauche	Vol 25 (Pignon gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (local fioul)	joint	Aucun prélèvement réalisé pour ne pas nuire au fonctionnement de la cuve
Vol 8 (accès caves)	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Vol 4 (accès caves)	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Vol 6 (local vélo)	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Vol 5 (local poubelle)	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Vol 1 (vide sanitaire)	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Vol 15 (PC R+1)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 16 (PC R+2)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 13 (PC R+1)	PVC double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 16 (PC R+2)	velux	innaccessible sans échafaudage
Vol 13 (PC R+1)	velux	innaccessible sans échafaudage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (local fioul)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1
Vol 10 (local fioul)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2
Vol 19 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	S78
Vol 1 (vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S86

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents sous la laine de verre + ouatte de cellulose dans les combles.

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Combles - Vol 17 (combles cage 1)	Inaccessible sans sondage destructif	Enduit + peinture sur trappe / risque de dégradation importante du plafond
Combles - Combles	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous laine de verre + ouatte cellulose
Sous-sol - Vol 3 (local sous escalier)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs d'accès
Sous-sol - Vol 9 (chaufferie)	Moyen investigation non mis a disposition	Pas de clefs d'accès

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Conduits, canalisations et équipements

- Equipements divers et accessoires

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (local fioul)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous-sol	Vol 10 (local fioul)	Conduit eau	Conduit en fibres-ciment	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1		S1 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous-sol	Vol 10 (local fioul)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S2	Réalisation d'un sondage	Réservation dans mur	S2 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Conduit eau	Calorifugeage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Bande platreuse + laine	002HD0010 59 n°6 - 1 - 002HD0010 59 n°6 - 2	P6	Matériau fibreux jaune + carton non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + couche souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (accès caves) - Vol 10 (local fioul) - Vol 4 (accès caves)	Conduit eau	Calorifugeage	P6 - S6 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Bande platreuse + laine	002HD0010 59 n°6 - 1 - 002HD0010 59 n°6 - 2	P6	Matériau fibreux jaune + carton non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + couche souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (accès caves)	Conduit eau	Calorifugeage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Tresse + carton + laine jaune	002HD0010 59 n°11 - 1 - - 002HD0010 59 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux orange avec poussières + carton + toile fibreuse beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 11 (local sous escalier) - Vol 6 (local vélo) - Vol 5 (local poubelle) - Vol 1 (vide sanitaire)	Conduit eau	Calorifugeage	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Tresse + carton + laine jaune	002HD0010 59 n°11 - 1 - - 002HD0010 59 n°11 - 2	P11	Matériau fibreux orange avec poussières + carton + toile fibreuse beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S86	Réalisation d'un sondage	Conduit ventilation dans mur	S86 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (local fioul)	Cuve fioul	joint	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé pour ne pas nuire au fonctionnement de la cuve

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P5	Réalisation d'un prélèvement	joint souple blanc (porte service blanche)	002HD0010 59 n°5 - 1 - 002HD0010 59 n°5 - 2	P5	Matériau souple blanc + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 1	Vol 21 (façade avant cage 1)	Murs	Enduits projetés	P31	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture beige (enduit principal)	002HD0010 59 n°31 - 1 - - 002HD0010 59 n°31 - 2	P31	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 3	Vol 22 (Façade avant cage 3)	Murs	Enduits projetés	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	gris + peinture beige (enduit principal)	002HD0010 59 n°31 - 1 - - 002HD0010 59 n°31 - 2	P31	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon droit	Vol 23 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	gris + peinture beige (enduit principal)	002HD0010 59 n°31 - 1 - 002HD0010 59 n°31 - 2	P31	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 24 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	gris + peinture beige (enduit principal)	002HD0010 59 n°31 - 1 - 002HD0010 59 n°31 - 2	P31	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 25 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	gris + peinture beige (enduit principal)	002HD0010 59 n°31 - 1 - 002HD0010 59 n°31 - 2	P31	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 1	Vol 21 (façade avant cage 1)	Murs	Enduits projetés	P32	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture rosatre (enduit soubassement)	002HD0010 59 n°32 - 1	P32	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 1	Vol 21 (façade avant cage 1)	Murs	Enduits projetés	P32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture rosatre (enduit soubassement)	002HD0010 59 n°32 - 1	P32	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant cage 3	Vol 22 (Façade avant cage 3)	Murs	Enduits projetés	S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture rosatre (enduit soubassement)	002HD0010 59 n°32 - 1	P32	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 23 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture rosatre (enduit soubassement)	002HD0010 59 n°32 - 1	P32	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 24 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris + peinture rosatre (enduit soubassement)	002HD0010 59 n°32 - 1	P32	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0010 59 n°1 - 1 - 002HD0010 59 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (accès caves) - Vol 10 (local fioul) - Vol 11 (local sous escalier) - Vol 4 (accès caves) - Vol 5 (local poubelle) - Vol 6 (local vélo) - Vol 1 (vide sanitaire)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P1 - S4 - S13 - S14 - S18 - S19 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0010 59 n°1 - 1 - 002HD0010 59 n°1 - 2	P1	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Linteau et jambage de porte	002HD0010 59 n°4 - 1 - 002HD0010 59 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (accès caves) - Vol 4 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S3 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Linteau et jambage de porte	002HD0010 59 n°4 - 1 - 002HD0010 59 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Enduit projeté gratté en soubassement	002HD0010 59 n°8 - 1 - 002HD0010 59 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 5 (local poubelle) - Vol 6 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Enduit projeté gratté en soubassement	002HD0010 59 n°8 - 1 - 002HD0010 59 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement	Enduit béton banché brut	002HD0010 59 n°12 - 1 - 002HD0010 59 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (local fioul)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Enduit béton banché brut	002HD0010 59 n°12 - 1 - 002HD0010 59 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (accès caves)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P13	Réalisation d'un prélèvement	beige (sur béton banché)	002HD0010 59 n°13 - 1 - 002HD0010 59 n°13 - 2	P13	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire)	Murs et cloisons	joint scellement pierre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 59 n°15 - 1 - 002HD0010 59 n°15 - 2	P15	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire)	Murs et cloisons	joint scellement pierre	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0010 59 n°15 - 1 - 002HD0010 59 n°15 - 2	P15	Matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Murs gaines techniques	002HD0010 59 n°16 - 1 - 002HD0010 59 n°16 - 2	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Murs gaines techniques	002HD0010 59 n°16 - 1 - 002HD0010 59 n°16 - 2	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S57 - S75 - S76	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Murs gaines techniques	002HD0010 59 n°16 - 1 - 002HD0010 59 n°16 - 2	P16	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P20	Réalisation d'un prélèvement	Présent sur porteur cage escalier (sous peinture gouttelée)	002HD0010 59 n°20 - 1 - 002HD0010 59 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement) - Vol 2 (dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P20 - S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Présent sur porteur cage escalier (sous peinture gouttelée)	002HD0010 59 n°20 - 1 - 002HD0010 59 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S36 - S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Présent sur porteur cage escalier (sous peinture gouttelée)	002HD0010 59 n°20 - 1 - 002HD0010 59 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Présent sur porteur cage escalier (sous peinture gouttelée)	002HD0010 59 n°20 - 1 - 002HD0010 59 n°20 - 2	P20	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P21	Réalisation d'un prélèvement	Gouttelée blanche / gouttelé grise	002HD0010 59 n°21 - 1 - 002HD0010 59 n°21 - 2	P21	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement) - Vol 2 (dégagement)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	P21 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gouttelée blanche / gouttelé grise	002HD0010 59 n°21 - 1 - 002HD0010 59 n°21 - 2	P21	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S44 - S45 - P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gouttelée blanche / gouttelé grise	002HD0010 59 n°21 - 1 - 002HD0010 59 n°21 - 2	P21	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	Murs et cloisons	Peinture décoratives	S46 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Gouttelée blanche / gouttelé grise	002HD001059 n°21 - 1 - 002HD001059 n°21 - 2	P21	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement	mur fond gaines électriques	002HD001059 n°23 - 1 - 002HD001059 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S63 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	mur fond gaines électriques	002HD001059 n°23 - 1 - 002HD001059 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC)	Murs et cloisons	limon escalier (enduit + peinture grise)	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HD001059 n°24 - 1 - 002HD001059 n°24 - 2	P24	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	Murs et cloisons	limon escalier (enduit + peinture grise)	S59 - S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD001059 n°24 - 1 - 002HD001059 n°24 - 2	P24	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	Murs et cloisons	limon escalier (enduit + peinture grise)	S61 - S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD001059 n°24 - 1 - 002HD001059 n°24 - 2	P24	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 15 (PC R+1)	Menuiseries	PVC double vitrage	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 3	Vol 16 (PC R+2)	Menuiseries	PVC double vitrage	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
PC Cage 1	Vol 13 (PC R+1)	Menuiseries	PVC double vitrage	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéités de la porte d'entrée	P26	Réalisation d'un prélèvement		002HD001059 n°26 - 1 - 002HD001059 n°26 - 2	P26	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéités de la porte d'entrée	S66	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002HD001059 n°26 - 1 - 002HD001059 n°26 - 2	P26	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P27	Réalisation d'un prélèvement	semi dur grise	002HD001059 n°27 - 1 - 002HD001059 n°27 - 2	P27	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	semi dur grise	002HD001059 n°27 - 1 - 002HD001059 n°27 - 2	P27	Matériau souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 16 (PC R+2)	Menuiseries	velux	I4			I4 - 1				innaccessible sans échafaudage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 1	Vol 13 (PC R+1)	Menuiseries	velux	I4			I4 - 1				innaccessible sans échafaudage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Faux plafonds	colle jaune entre panneaux fibralith collés + matériaux poudreux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001059 n°3 - 1 - 002HD001059 n°3 - 2	P3	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 4 (accès caves) - Vol 6 (local vélo) - Vol 5 (local poubelle) - Vol 1 (vide sanitaire)	Faux plafonds	colle jaune entre panneaux fibralith collés + matériaux poudreux	S22 - S23 - S24 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD001059 n°3 - 1 - 002HD001059 n°3 - 2	P3	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (local fioul)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond local fioul	002HD001059 n°7 - 1 - 002HD001059 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Faux plafonds	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	I2			I2 - 1				Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 4 (accès caves)	Faux plafonds	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	I2			I2 - 1				Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Sous-sol	Vol 6 (local vélo)	Faux plafonds	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	I2			I2 - 1				Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 5 (local poubelle)	Faux plafonds	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	I2			I2 - 1				Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Sous-sol	Vol 1 (vide sanitaire)	Faux plafonds	colle entre panneaux fibralith et structure porteuse	I2			I2 - 1				Impossible d'accéder et de voir les matériaux présent entre les panneaux de fibralith et la maçonnerie sans destruction importante des panneaux
Sous-sol	Vol 11 (local sous escalier)	Plafonds	Sous face escalier brut	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 59 n°10 - 1 - 002HD0010 59 n°10 - 2	P10	Matériau compact beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 6 (local vélo)	Plafonds	Enduit plâtreux (rebouchage autour du calorifugeage dans le plafond)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 59 n°14 - 1 - 002HD0010 59 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 5 (local poubelle) - Vol 4 (accès caves) - Vol 8 (accès caves)	Plafonds	Enduit plâtreux (rebouchage autour du calorifugeage dans le plafond)	S11 - S12 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0010 59 n°14 - 1 - 002HD0010 59 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Plafonds	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement	Plafond brut gainex techniques	002HD0010 59 n°18 - 1 - 002HD0010 59 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement) - Vol 2 (dégagement)	Plafonds	Enduit ciment	P18 - S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Plafond brut gainex techniques	002HD0010 59 n°18 - 1 - 002HD0010 59 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment	S68	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Plafond brut gainex techniques	002HD0010 59 n°18 - 1 - 002HD0010 59 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S55 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Plafond brut gainex techniques	002HD0010 59 n°18 - 1 - 002HD0010 59 n°18 - 2	P18	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Plafonds	Enduit ciment + fine couche d'enduit plâtre + peinture blanche	P22	Réalisation d'un prélèvement	Plafond rampant + droit	002HD0010 59 n°22 - 1 - 002HD0010 59 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (dégagement)	Plafonds	Enduit ciment + fine couche d'enduit plâtre + peinture blanche	S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond rampant + droit	002HD0010 59 n°22 - 1 - 002HD0010 59 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC)	Plafonds	Enduit ciment + fine couche d'enduit platre + peinture blanche	S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond rampant + droit	002HD0010 59 n°22 - 1 - 002HD0010 59 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment + fine couche d'enduit platre + peinture blanche	S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Plafond rampant + droit	002HD0010 59 n°22 - 1 - 002HD0010 59 n°22 - 2	P22	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 16 (PC R+2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P25	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dernier étage	002HD0010 59 n°25 - 1 - 002HD0010 59 n°25 - 2	P25	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 13 (PC R+1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Plafond dernier étage	002HD0010 59 n°25 - 1 - 002HD0010 59 n°25 - 2	P25	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 8 (accès caves)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Grise lissé	002HD0010 59 n°2 - 1 - 002HD0010 59 n°2 - 2	P2	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 10 (local fioul) - Vol 11 (local sous escalier) - Vol 4 (accès caves) - Vol 6 (local vélo) - Vol 5 (local poubelle)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S5 - S15 - S16 - S17 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Grise lissé	002HD0010 59 n°2 - 1 - 002HD0010 59 n°2 - 2	P2	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous-sol	Vol 10 (local fioul)	Revêtement de sol	Enduit rebouchage autour cobduit métallique rouge au sol	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 59 n°9 - 1 - 002HD0010 59 n°9 - 2	P9	Enduit compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Revêtement de sol	Chappe maigre supplémentaire gaines techniques	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 59 n°17 - 1 - 002HD0010 59 n°17 - 2	P17	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement) - Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Chappe maigre supplémentaire gaines techniques	P17 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0010 59 n°17 - 1 - 002HD0010 59 n°17 - 2	P17	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre supplémentaire gaines techniques	S70 - S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0010 59 n°17 - 1 - 002HD0010 59 n°17 - 2	P17	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre supplémentaire gaines techniques	S56 - S72 - S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0010 59 n°17 - 1 - 002HD0010 59 n°17 - 2	P17	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 7 (dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P19	Réalisation d'un prélèvement	grise (mosaïque 5 X 5 rouges et jaunes)	002HD0010 59 n°19 - 1 - 002HD0010 59 n°19 - 2	P19	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous-sol	Vol 2 (dégagement)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	grise (mosaïque 5 X 5 rouges et jaunes)	002HD0010 59 n°19 - 1 - 002HD0010 59 n°19 - 2	P19	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC Cage 1	Vol 12 (PC RDC) - Vol 13 (PC R+1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S38 - S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	grise (mosaïque 5 X 5 rouges et jaunes)	002HD0010 59 n°19 - 1 - 002HD0010 59 n°19 - 2	P19	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC Cage 3	Vol 14 (PC RDC) - Vol 15 (PC R+1) - Vol 16 (PC R+2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S40 - S41 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	grise (mosaïque 5 X 5 rouges et jaunes)	002HD0010 59 n°19 - 1 - 002HD0010 59 n°19 - 2	P19	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 20 (plan masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P29	Réalisation d'un prélèvement	Avec motif	002HD0010 59 n°29 - 1 - 002HD0010 59 n°29 - 2	P29	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 20 (plan masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Avec motif	002HD0010 59 n°29 - 1 - 002HD0010 59 n°29 - 2	P29	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles	Vol 18 (combles cage 3)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P33	Réalisation d'un prélèvement	Laine + pare vapeur + ouatte cellulose	002HD0010 59 n°33 - 1	P33 Phase 1	Matériau fibreux jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 18 (combles cage 3)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P33	Réalisation d'un prélèvement	Laine + pare vapeur + ouatte cellulose	002HD0010 59 n°33 - 1	P33 Phase 2	Matériau fibreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 18 (combles cage 3)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P33	Réalisation d'un prélèvement	Laine + pare vapeur + ouatte cellulose	002HD0010 59 n°33 - 1	P33 Phase 3	Papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture	Vol 19 (Toiture)	Ardoises	Ardoises composites	S78	Réalisation d'un sondage	en couverture et en bardage	S78 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Toiture	Vol 19 (Toiture)	Ardoises	Ardoises composites	S78	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S78	en couverture et en bardage	S78 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade avant cage 3	Vol 22 (Façade avant cage 3)	Ardoises	Ardoises composites	S78	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S78	en couverture et en bardage	S78 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 20 (plan masse)	bordures	joints d'assemblage	P28	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 59 n°28 - 1 - 002HD0010 59 n°28 - 2	P28	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 20 (plan masse)	bordures	joints d'assemblage	P28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28		002HD0010 59 n°28 - 1 - 002HD0010 59 n°28 - 2	P28	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse	Vol 20 (plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P30	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 59 n°30 - 1 - 002HD0010 59 n°30 - 2	P30	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse



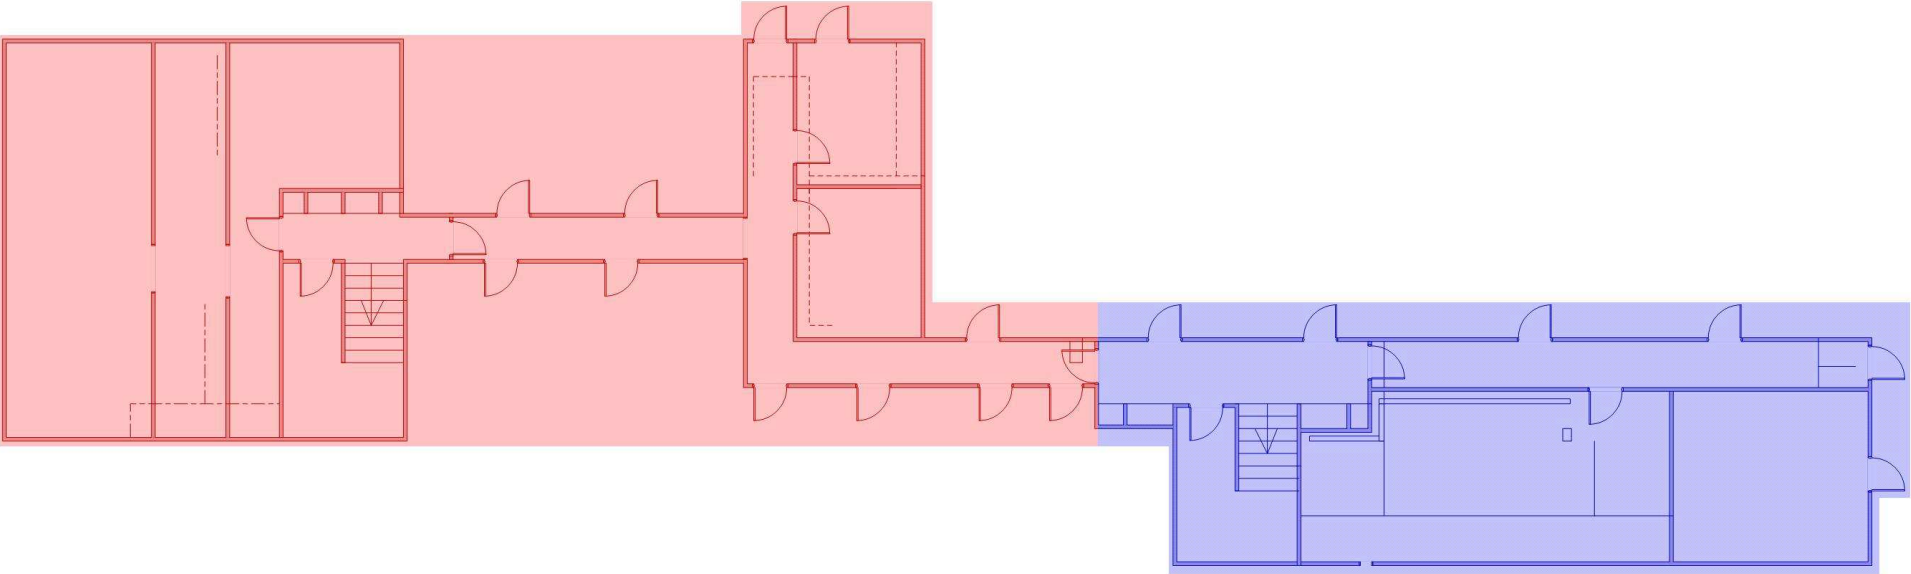
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

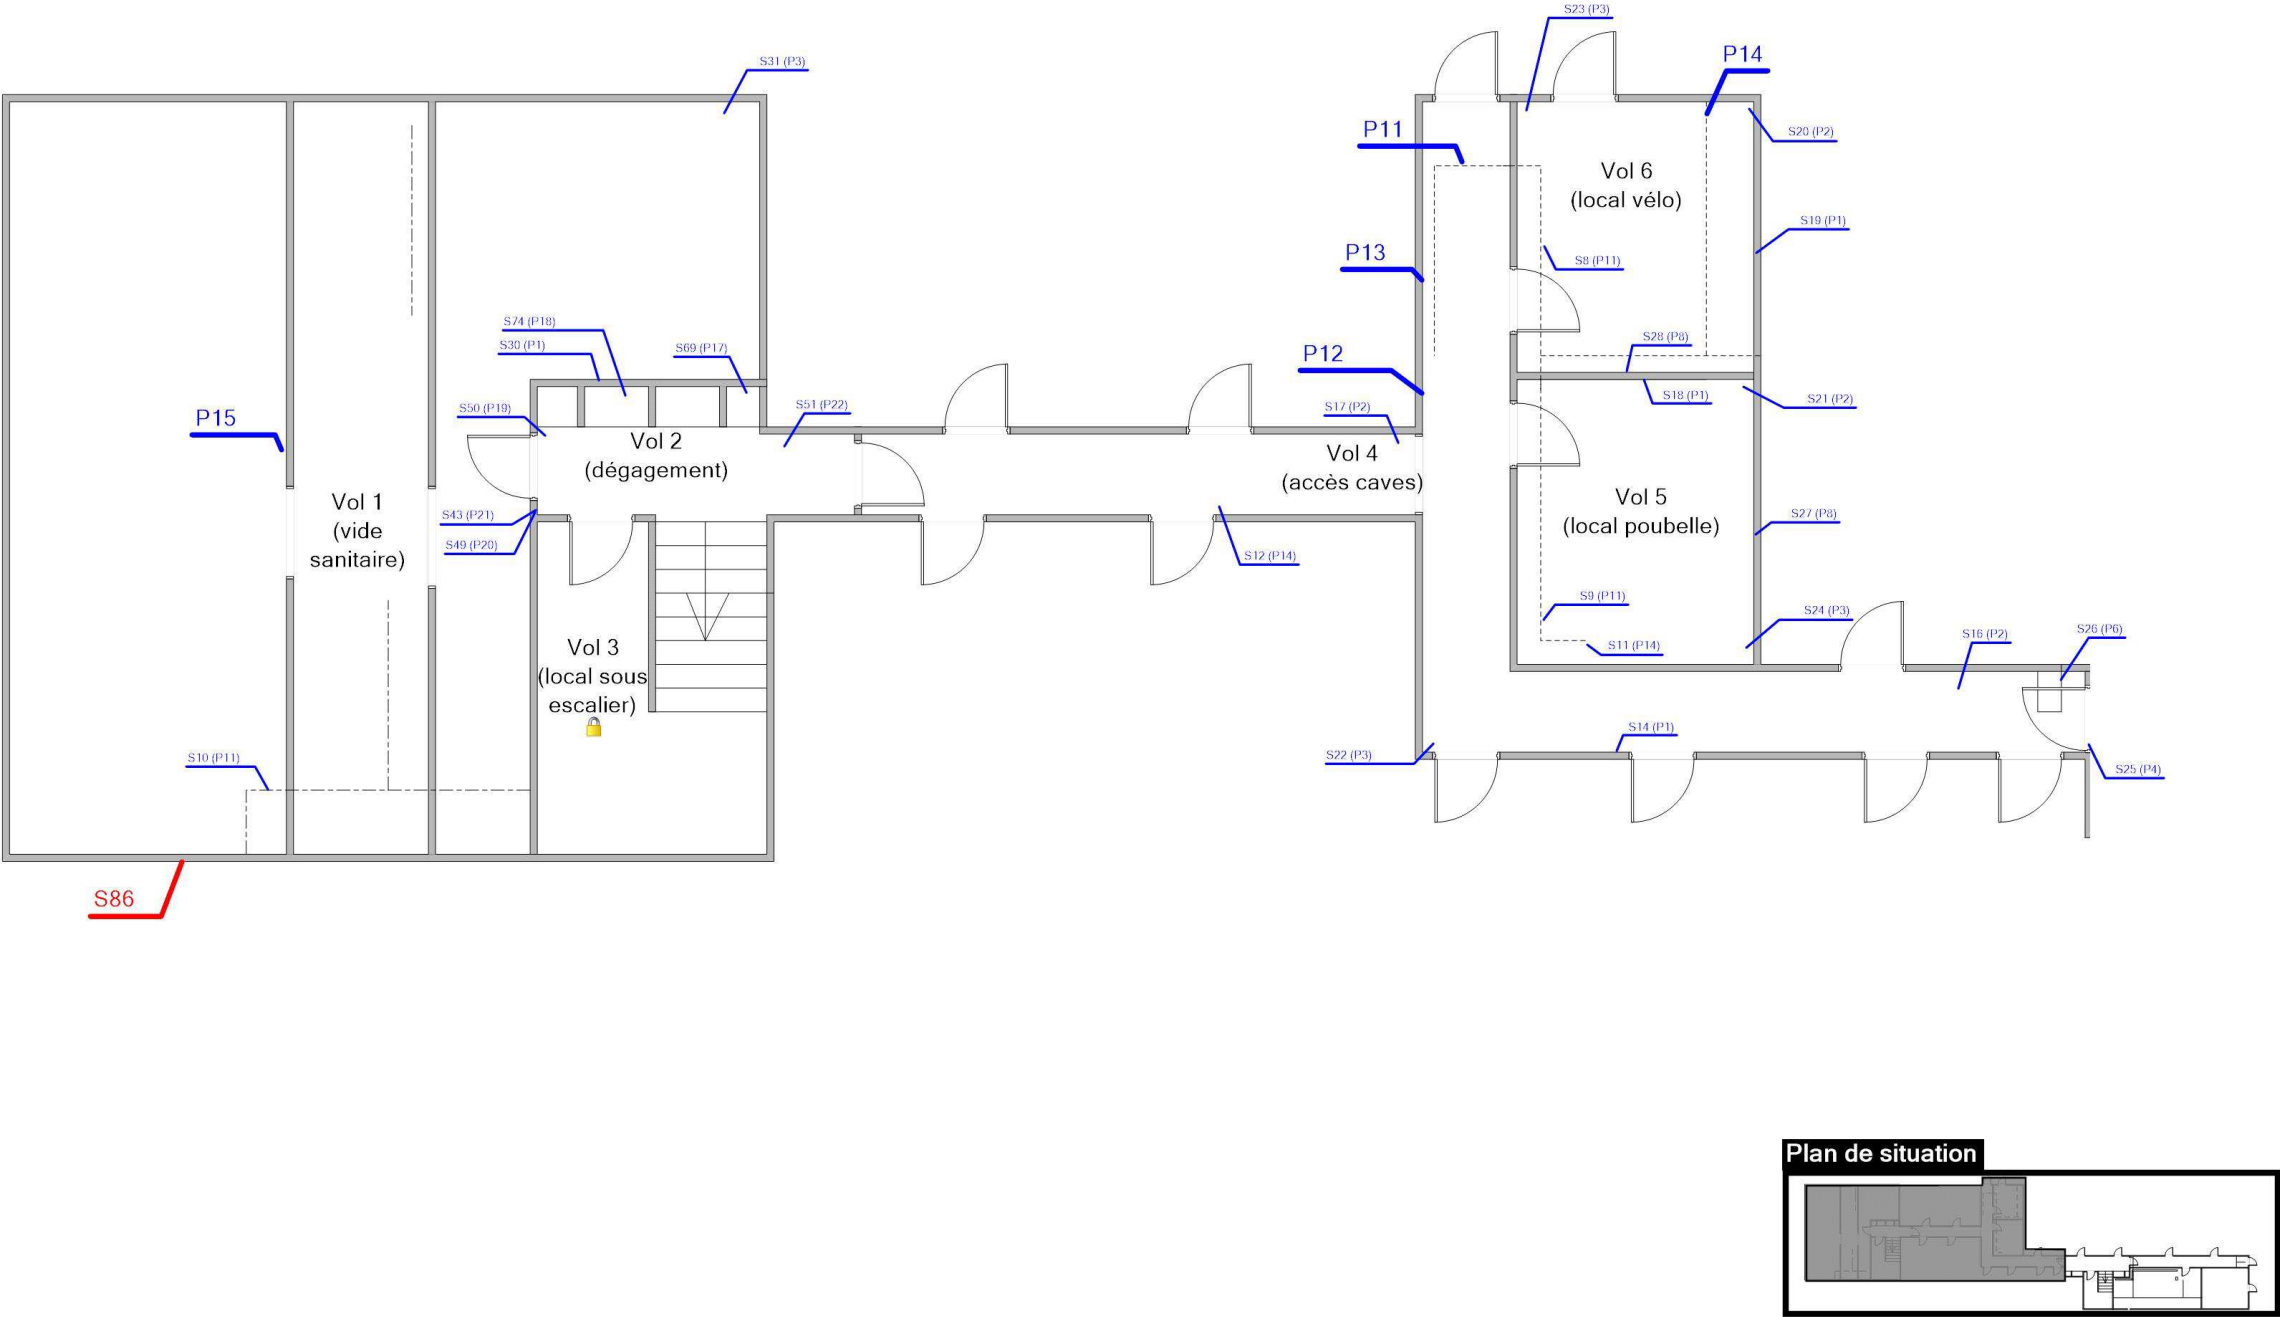


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 20 (plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002HD001059 n°30 - 1 - 002HD001059 n°30 - 2	P30	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse

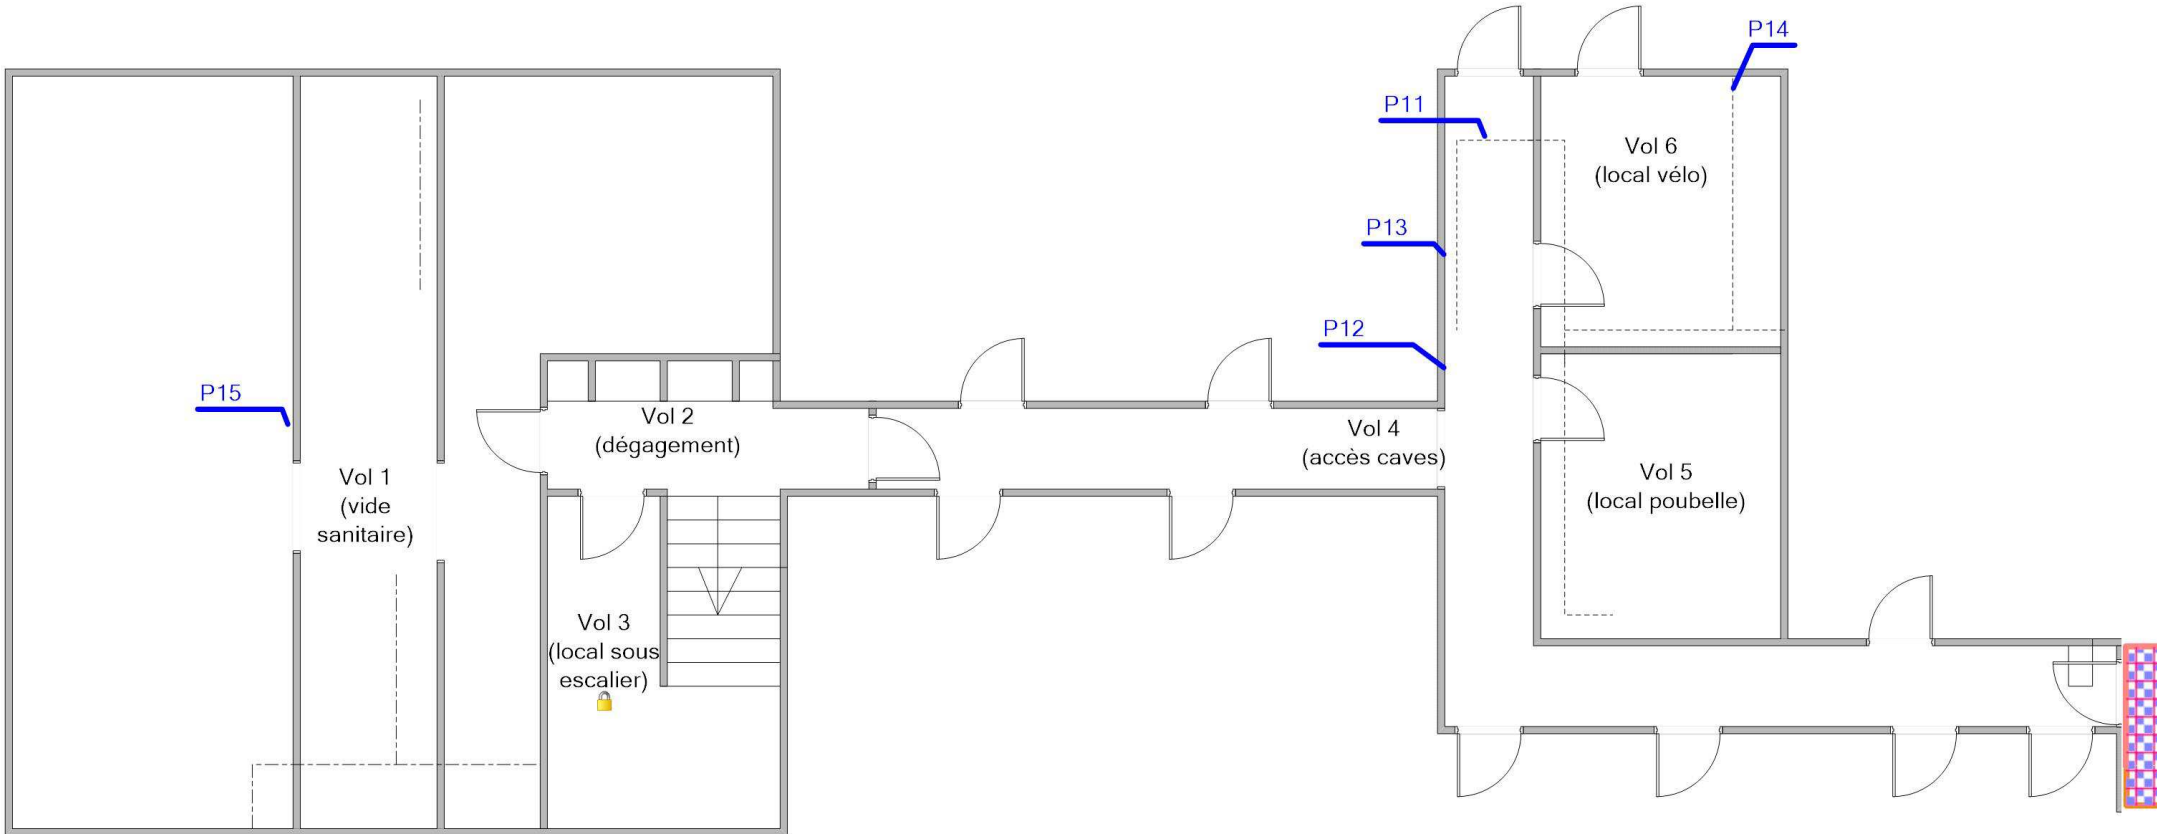
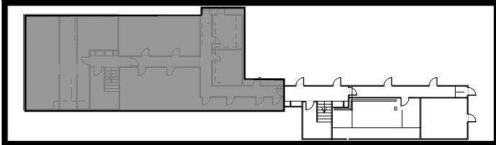


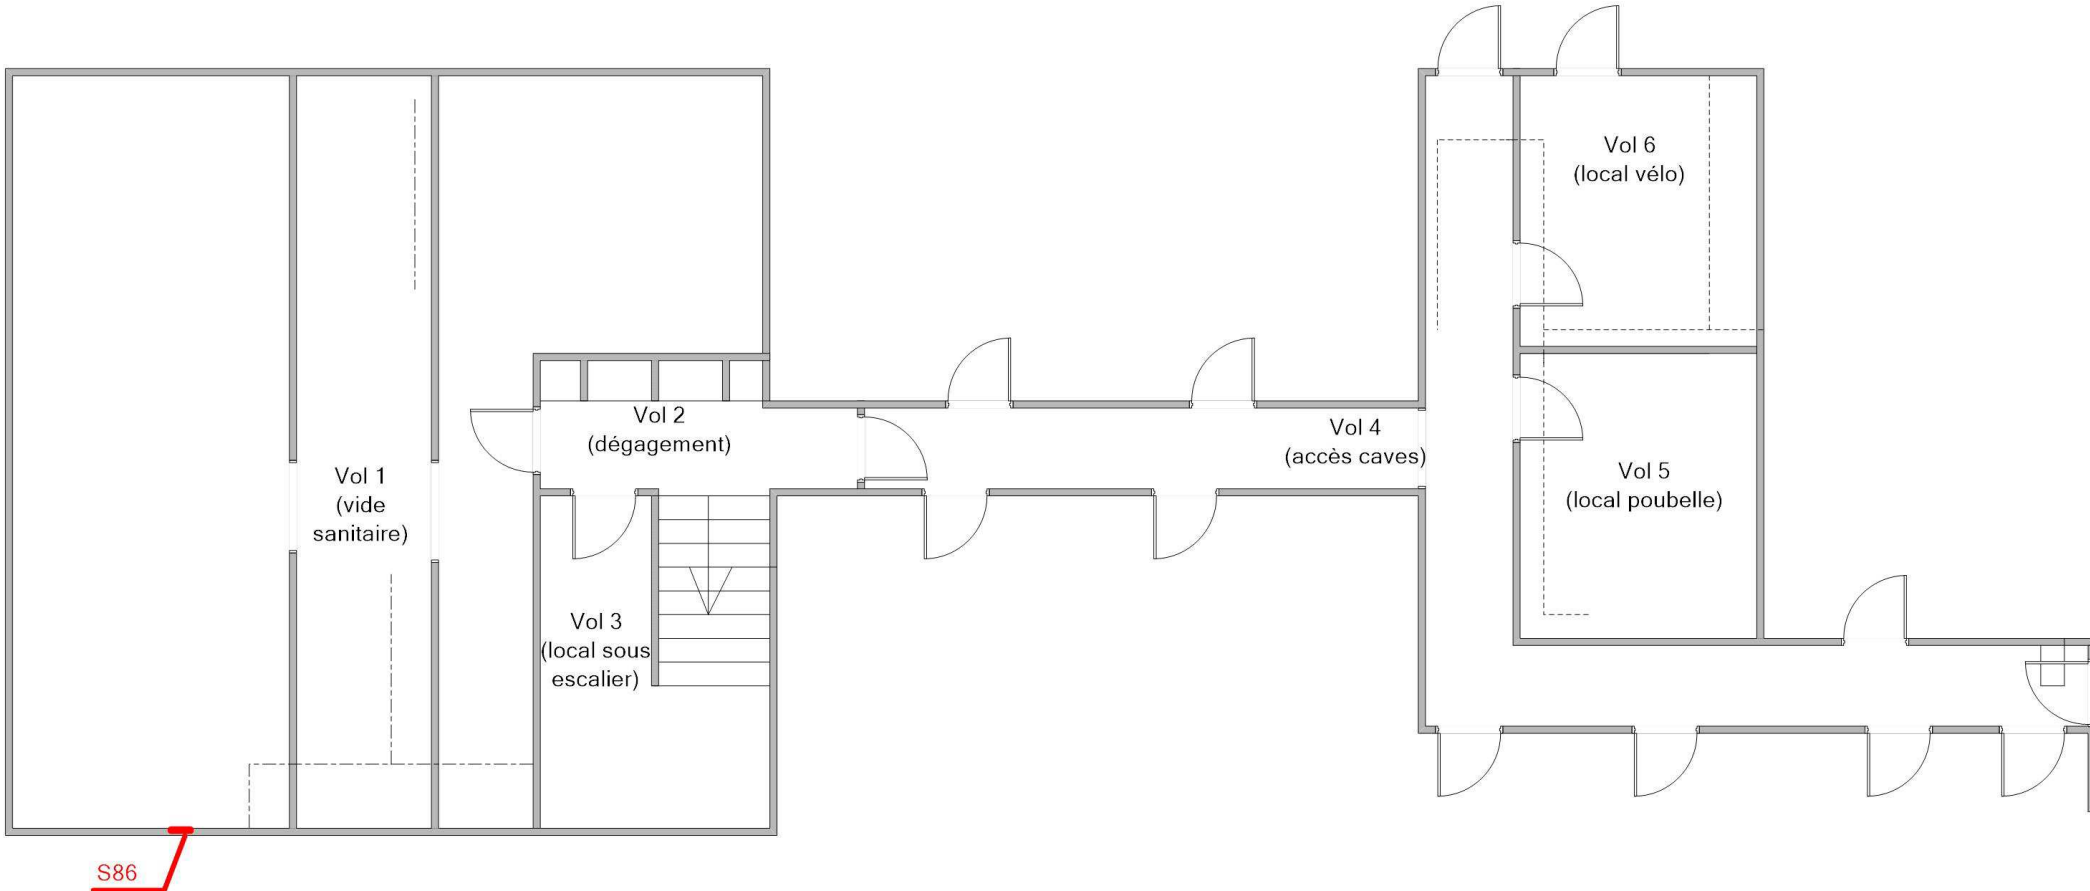
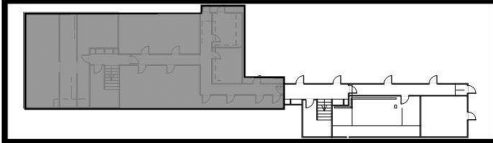

ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Cave cage 1 - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Cave cage 1 / Plan de prélèvements
	Sous-sol	Sous-sol - Cave cage 1 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Sous-sol	Sous-sol - Cave cage 3 - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Cave cage 3 / Plan de prélèvements
	Sous-sol	Sous-sol - Cave cage 3 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC Cage 1	PC Cage 1 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 1	PC Cage 1 - Plan de prélèvements
	PC Cage 3	PC Cage 3 - Plan de repérage - Actions menées
	PC Cage 3	PC Cage 3 - Plan de prélèvements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 1	Façade avant cage 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 3	Façade avant cage 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant cage 3	Façade avant cage 3 - MPCA Toiture et étanchéité
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées

SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059
				Légende
				Cave cage 1
				Cave cage 3
AC Environnement Diagnostics Immobiliers	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David

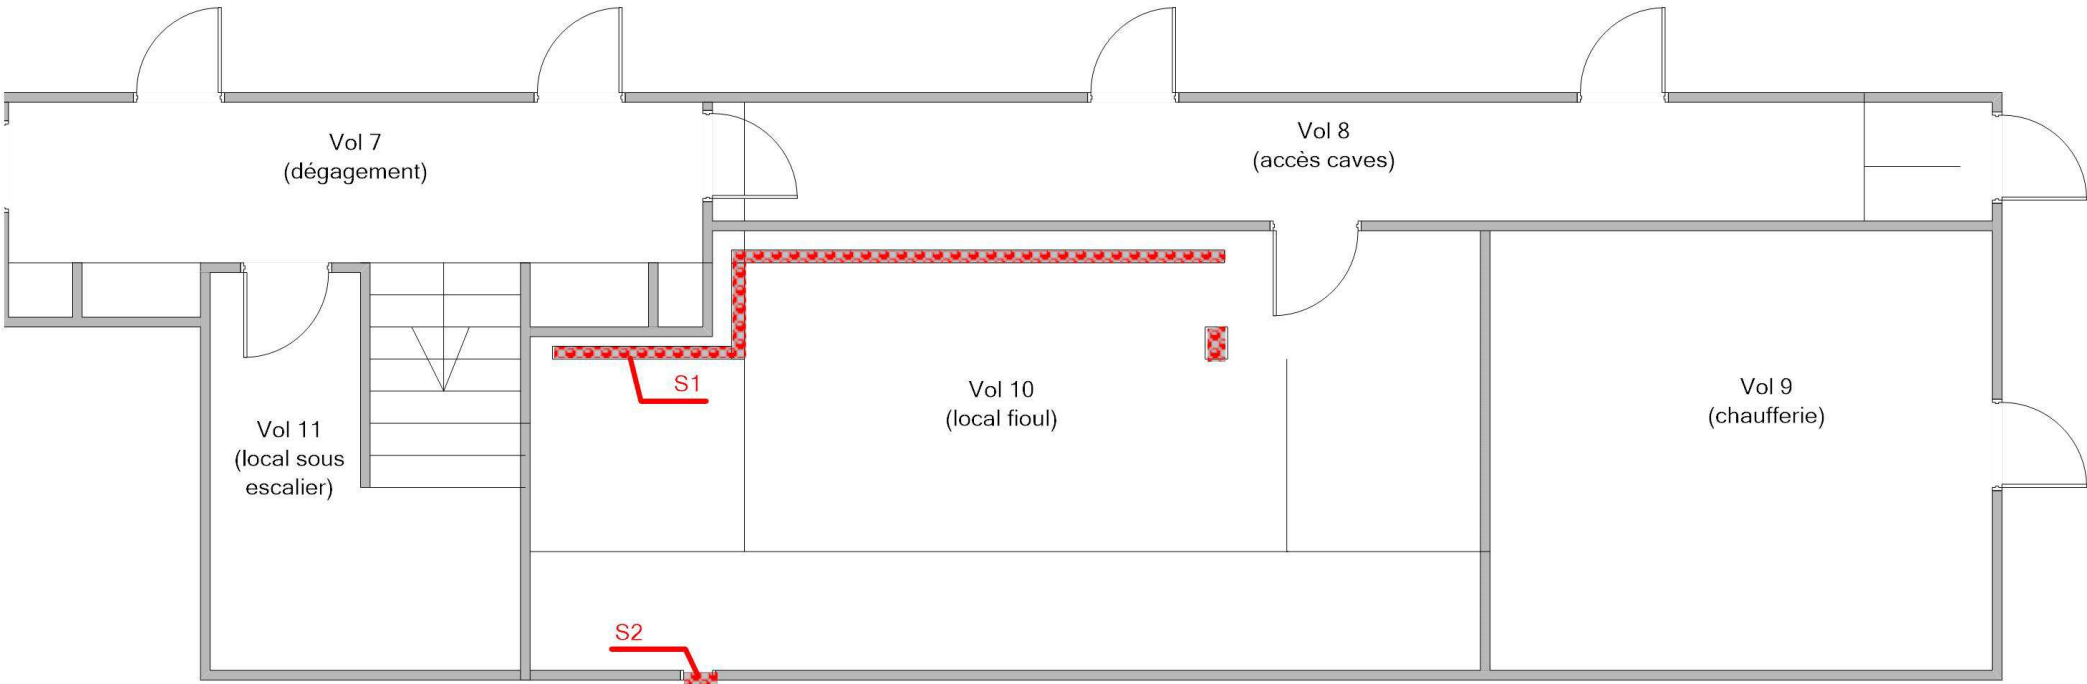
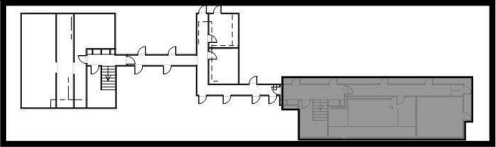
SOUS-SOL - CAVE CAGE 1 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement
				 S Localisation dun sondage négatif
				 S Localisation dun sondage positif
				 Volume non visité
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David

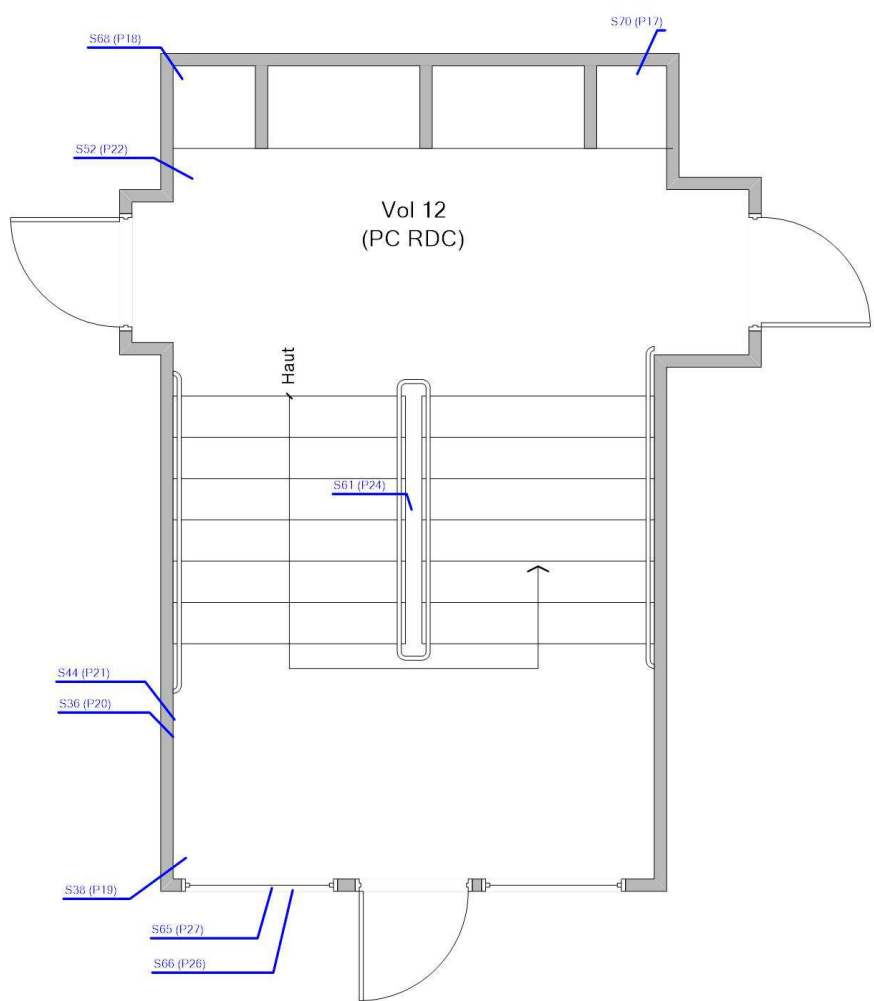
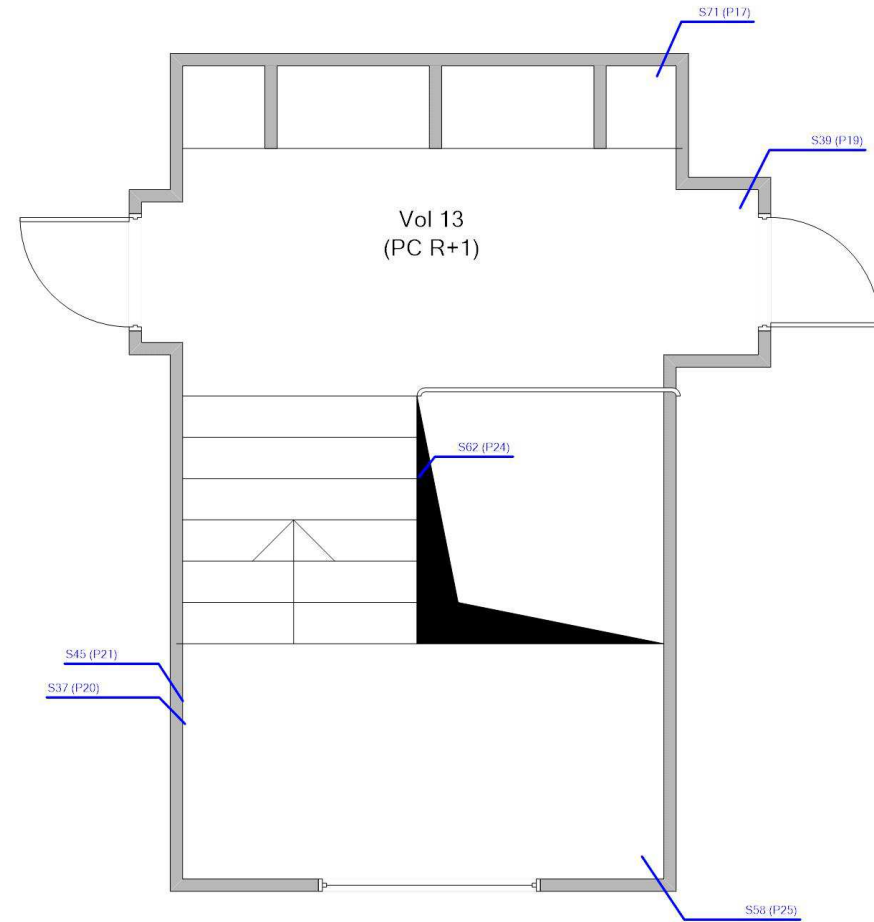

SOUS-SOL - CAVE CAGE 1 / PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001059	
 Plan de situation 				Légende	
					Volume non visité

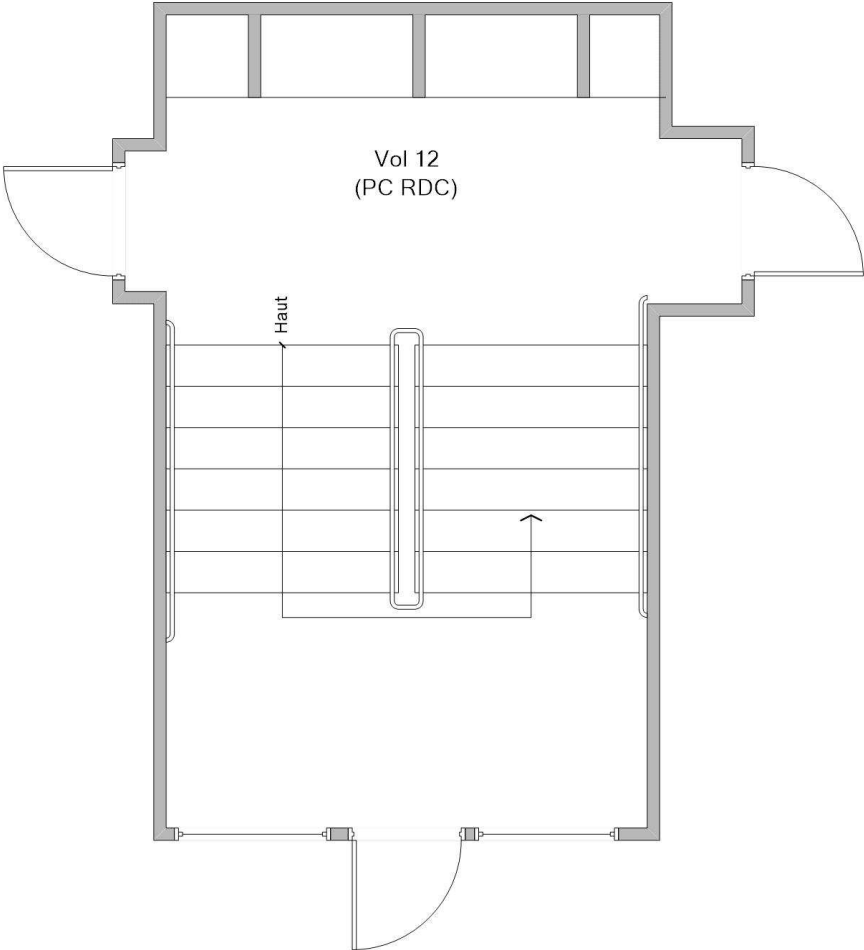
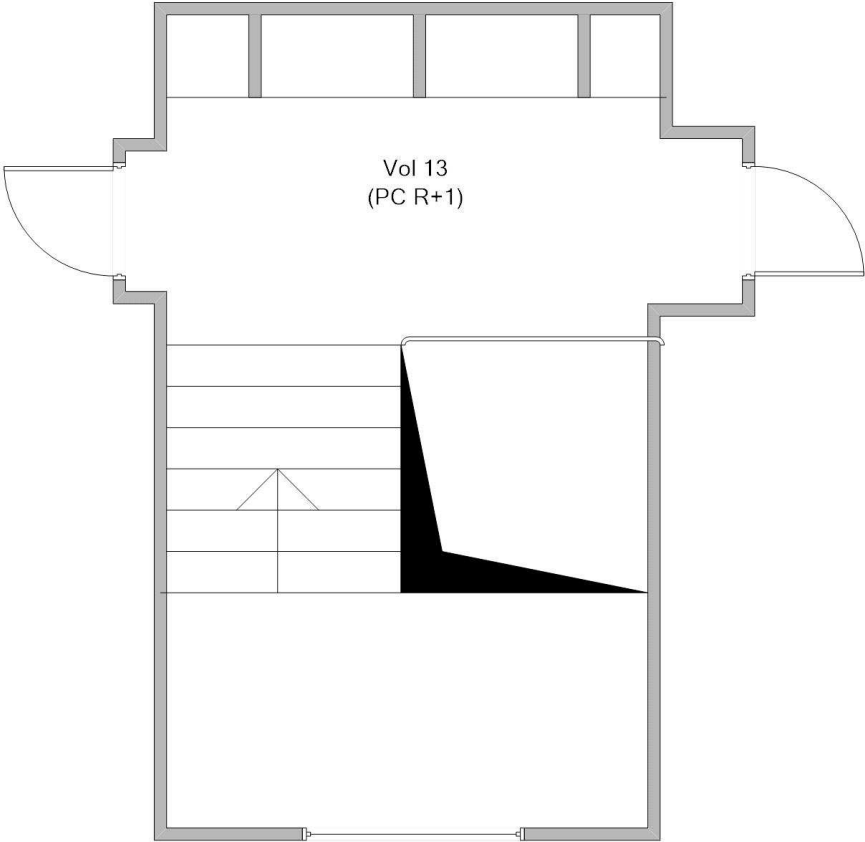
SOUS-SOL - CAVE CAGE 1 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002HD001059	
 Plan de situation 				Légende	
					S86: Conduit en fibres-ciment
</					

SOUS-SOL - CAVE CAGE 3 - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059
Vol 7 (dégagement) Vol 8 (accès caves) Vol 9 (chaufferie) Vol 10 (local fioul) Vol 11 (local sous escalier) P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22 S1, S2, S3 (P4), S4 (P1), S5 (P2), S6 (P6), S7 (P11), S13 (P1), S15 (P2), S20 (P12), S32 (P14) I1, I2 Plan de situation				Légende
				Localisation dun prélèvement
				Localisation dune impossibilité technique
				Localisation dun sondage négatif
				Localisation dun sondage positif
				Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David

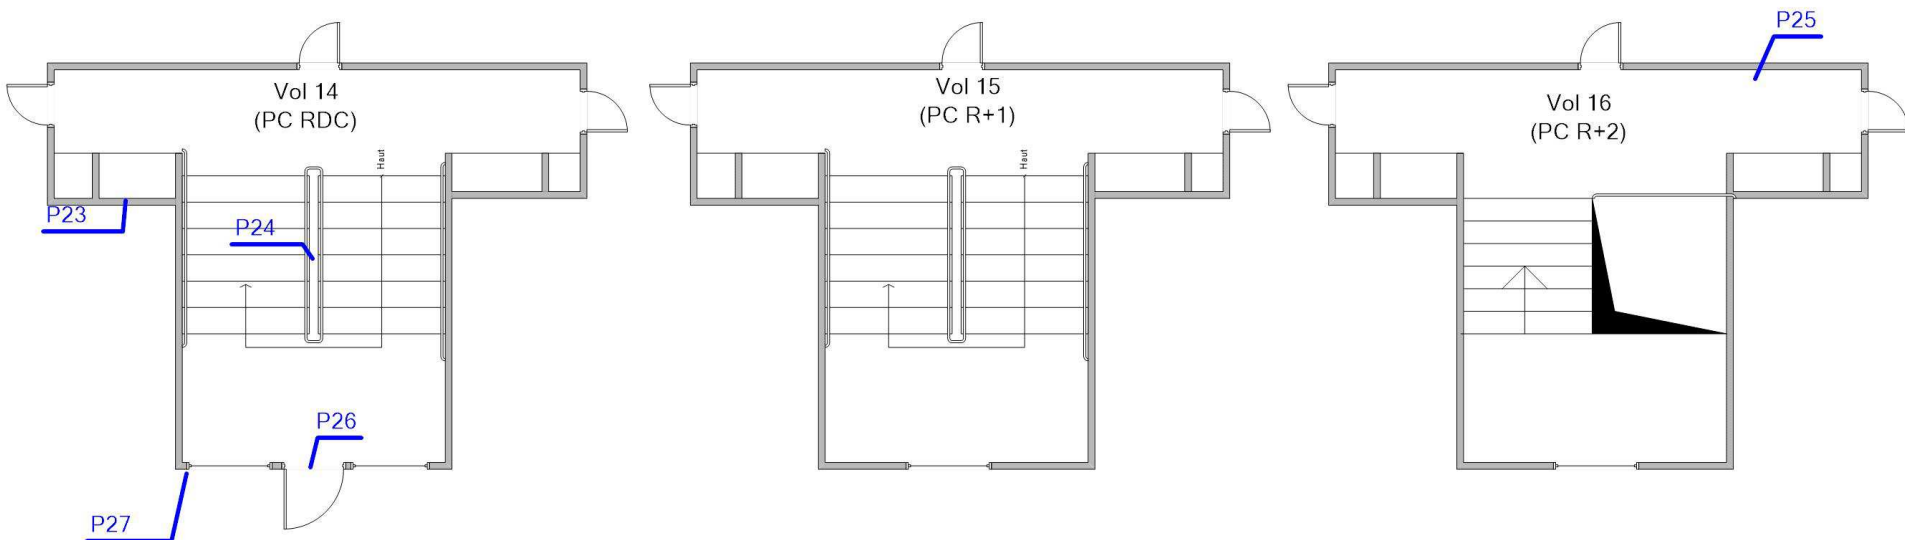
SOUS-SOL - CAVE CAGE 3 / PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001059	
Plan de situation				Légende	
					Volume non visité
				Technicien intervenant	
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David	
RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016		

SOUS-SOL - CAVE CAGE 3 - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS				Référence: 002HD001059
 Vol 7 (dégagement) Vol 8 (accès caves) Vol 11 (local sous escalier) Vol 10 (local fioul) Vol 9 (chaufferie) S1 S2 Plan de situation 				Légende
				 S2: Conduit en fibres-ciment
				 S1: Conduit en fibres-ciment
				Technicien intervenant
Adresse du bien RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR		Désignation Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	Date intervention 20/07/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059	
 				Légende	
					Localisation d'un sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David	

PC CAGE 1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001059
Vol 12 (PC RDC)  Vol 13 (PC R+1) 				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David

PC CAGE 3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif

PC CAGE 3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001059
				Légende
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David

COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059	
Vol 17 (combles cage 1)  Vol 18 (combles cage 3) 	Légende				
		Localisation dun prélèvement			
		Volume non visité			

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059					
Vol 19 (Toiture) S78				Légende					
					Localisation dun sondage positif				
		Adresse du bien		Désignation		Date intervention		Technicien intervenant	
		RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages		20/07/2016		JOUSSELIN David	

TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ

Référence:
002HD001059

Légende



Adresse du bien
RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages


Date intervention
20/07/2016

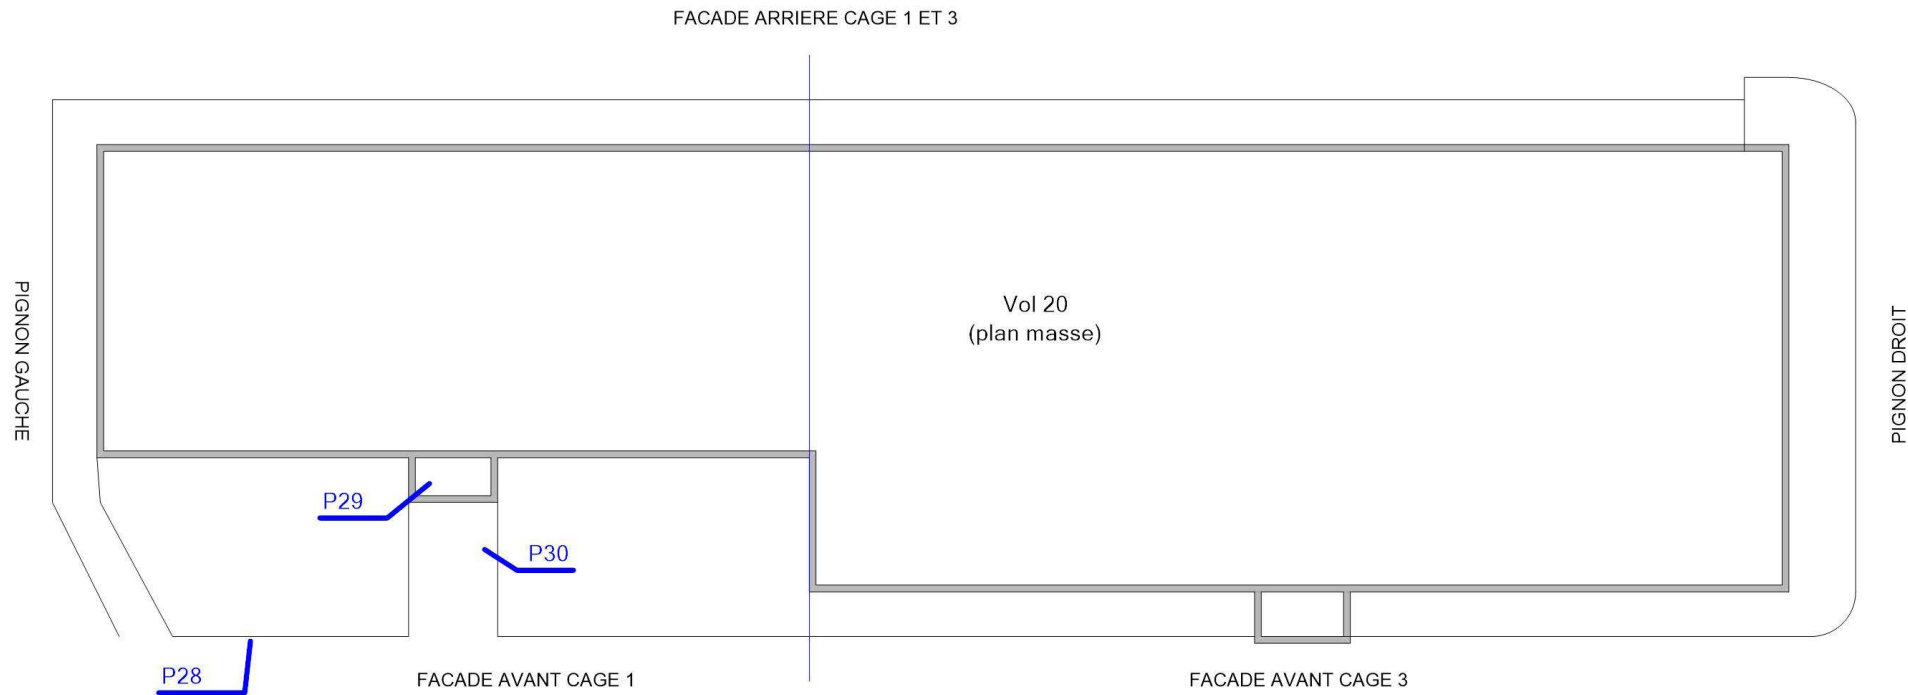
Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001059

Légende

	Localisation dun prélèvement
---	---------------------------------



Adresse du bien
RUE DU MOULIN
53410 ST PIERRE LA COUR

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention
20/07/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	Localisation d'un prélèvement
---	----------------------------------



Adresse du bien

RUE DU MOULIN
53410 ST PIERRE LA COUR

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

20/07/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



S79 (P32)

S82 (P31)



Adresse du bien

RUE DU MOULIN
53410 ST PIERRE LA COUR

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

20/07/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

Légende



S78: Ardoises
composites



Adresse du bien

RUE DU MOULIN
53410 ST PIERRE LA COUR

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

20/07/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059
Vol 23 (Pignon droit) S83 (P31) S80 (P32)				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001059
Vol 24 (Façade arrière) S84 (P31) S81 (P32)				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RUE DU MOULIN 53410 ST PIERRE LA COUR	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	20/07/2016	JOUSSELIN David

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



S85 (P31)



Adresse du bien

RUE DU MOULIN
53410 ST PIERRE LA COUR

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

20/07/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001059 n°33 - 1 (P33)	Combles - Vol 18 (combles cage 3)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001059 n°31 - 2 (P31)	Façade avant cage 1 - Vol 21 (façade avant cage 1)	Prélevement négatif
002HD001059 n°31 - 1 (P31)	Façade avant cage 1 - Vol 21 (façade avant cage 1)	Prélevement négatif
002HD001059 n°32 - 1 (P32)	Façade avant cage 1 - Vol 21 (façade avant cage 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001059 n°23 - 1 (P23)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001059 n°23 - 2 (P23)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001059 n°24 - 1 (P24)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001059 n°24 - 2 (P24)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001059 n°25 - 2 (P25)	PC Cage 3 - Vol 16 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001059 n°25 - 1 (P25)	PC Cage 3 - Vol 16 (PC R+2)	Prélevement négatif
002HD001059 n°26 - 1 (P26)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001059 n°26 - 2 (P26)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001059 n°27 - 2 (P27)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
002HD001059 n°27 - 1 (P27)	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	Prélevement négatif
	PC Cage 3 - Vol 15 (PC R+1)	I3
	PC Cage 3 - Vol 16 (PC R+2)	I4

Référence	Localisation	Action
002HD001059 n°28 - 2 (P28)	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001059 n°28 - 1 (P28)	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001059 n°29 - 1 (P29)	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001059 n°29 - 2 (P29)	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001059 n°30 - 1 (P30)	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	Prélevement négatif
002HD001059 n°30 - 2 (P30)	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001059 n°1 - 1 (P1)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°1 - 2 (P1)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001059 n°2 - 1 (P2)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°2 - 2 (P2)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°3 - 1 (P3)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°3 - 2 (P3)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°4 - 1 (P4)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°4 - 2 (P4)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°5 - 2 (P5)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°5 - 1 (P5)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°6 - 1 (P6)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°6 - 2 (P6)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°7 - 1 (P7)	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	Prélevement négatif
002HD001059 n°7 - 2 (P7)	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	Prélevement négatif
002HD001059 n°8 - 2 (P8)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°8 - 1 (P8)	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°9 - 2 (P9)	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	Prélevement négatif
002HD001059 n°9 - 1 (P9)	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	Prélevement négatif
002HD001059 n°10 - 2 (P10)	Sous-sol - Vol 11 (local sous escalier)	Prélevement négatif
002HD001059 n°10 - 1 (P10)	Sous-sol - Vol 11 (local sous escalier)	Prélevement négatif
002HD001059 n°11 - 1 (P11)	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°11 - 2 (P11)	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°12 - 2 (P12)	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°12 - 1 (P12)	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°13 - 1 (P13)	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°13 - 2 (P13)	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	Prélevement négatif
002HD001059 n°14 - 1 (P14)	Sous-sol - Vol 6 (local vélo)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001059 n°14 - 2 (P14)	Sous-sol - Vol 6 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001059 n°15 - 2 (P15)	Sous-sol - Vol 1 (vide sanitaire)	Prélevement négatif
002HD001059 n°15 - 1 (P15)	Sous-sol - Vol 1 (vide sanitaire)	Prélevement négatif
002HD001059 n°16 - 2 (P16)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°16 - 1 (P16)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°17 - 1 (P17)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°17 - 2 (P17)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°18 - 2 (P18)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°18 - 1 (P18)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°19 - 1 (P19)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°19 - 2 (P19)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°20 - 1 (P20)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°20 - 2 (P20)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°21 - 2 (P21)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°21 - 1 (P21)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°22 - 2 (P22)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
002HD001059 n°22 - 1 (P22)	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	Prélevement négatif
	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	I1
	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	I2
S1 - 1 (A1)	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S2 - 1 (A2)	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S86 - 1 (A86)	Sous-sol - Vol 1 (vide sanitaire)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S78 - 1 (A78)	Toiture - Vol 19 (Toiture)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

002HD001059 n°1 - 1 (P1)



002HD001059 n°1 - 2 (P1)



002HD001059 n°2 - 1 (P2)



002HD001059 n°2 - 2 (P2)



002HD001059 n°3 - 1 (P3)



002HD001059 n°3 - 2 (P3)



002HD001059 n°4 - 1 (P4)



002HD001059 n°4 - 2 (P4)



002HD001059 n°5 - 2 (P5)



002HD001059 n°5 - 1 (P5)



002HD001059 n°6 - 1 (P6)



002HD001059 n°6 - 2 (P6)



002HD001059 n°7 - 1 (P7)



002HD001059 n°7 - 2 (P7)



002HD001059 n°8 - 2 (P8)



002HD001059 n°8 - 1 (P8)



002HD001059 n°9 - 2 (P9)



002HD001059 n°9 - 1 (P9)



002HD001059 n°10 - 2 (P10)



002HD001059 n°10 - 1 (P10)



002HD001059 n°11 - 1 (P11)



002HD001059 n°11 - 2 (P11)



002HD001059 n°12 - 2 (P12)



002HD001059 n°12 - 1 (P12)



002HD001059 n°13 - 1 (P13)



002HD001059 n°13 - 2 (P13)



002HD001059 n°14 - 1 (P14)



002HD001059 n°14 - 2 (P14)



002HD001059 n°15 - 2 (P15)



002HD001059 n°15 - 1 (P15)



002HD001059 n°16 - 2 (P16)



002HD001059 n°16 - 1 (P16)



002HD001059 n°17 - 1 (P17)



002HD001059 n°17 - 2 (P17)



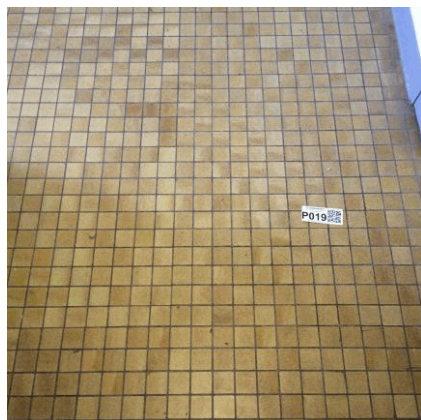
002HD001059 n°18 - 2 (P18)



002HD001059 n°18 - 1 (P18)



002HD001059 n°19 - 1 (P19)



002HD001059 n°19 - 2 (P19)



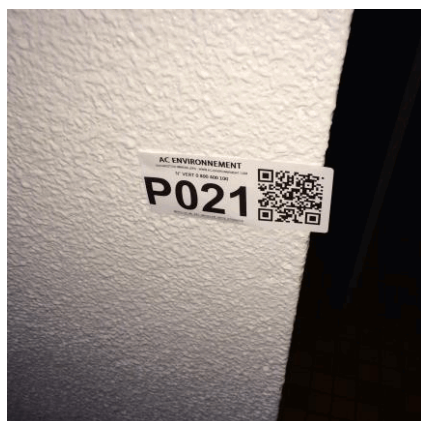
002HD001059 n°20 - 1 (P20)



002HD001059 n°20 - 2 (P20)



002HD001059 n°21 - 2 (P21)



002HD001059 n°21 - 1 (P21)



002HD001059 n°22 - 2 (P22)



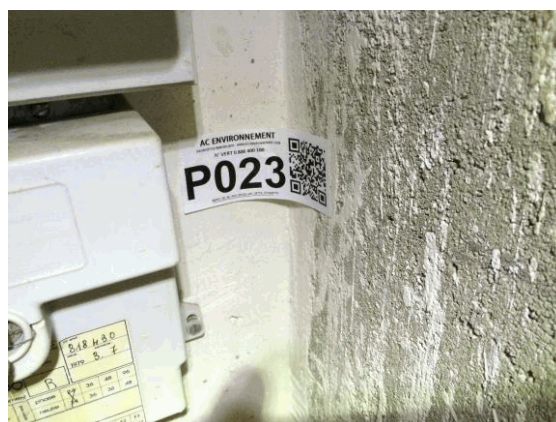
002HD001059 n°22 - 1 (P22)



002HD001059 n°23 - 1 (P23)



002HD001059 n°23 - 2 (P23)



002HD001059 n°24 - 1 (P24)



002HD001059 n°24 - 2 (P24)



002HD001059 n°25 - 2 (P25)



002HD001059 n°25 - 1 (P25)



002HD001059 n°26 - 1 (P26)



002HD001059 n°26 - 2 (P26)



002HD001059 n°27 - 2 (P27)



002HD001059 n°27 - 1 (P27)



002HD001059 n°28 - 2 (P28)



002HD001059 n°28 - 1 (P28)



002HD001059 n°29 - 1 (P29)



002HD001059 n°29 - 2 (P29)



002HD001059 n°30 - 1 (P30)



002HD001059 n°30 - 2 (P30)



002HD001059 n°31 - 2 (P31)



002HD001059 n°31 - 1 (P31)



002HD001059 n°32 - 1 (P32)



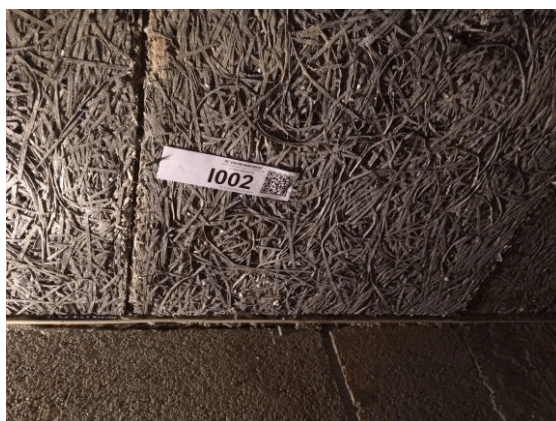
002HD001059 n°33 - 1 (P33)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



S1 - 1 (A1)



S2 - 1 (A2)



S78 - 1 (A78)



S86 - 1 (A86)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Joint d'assemblage des parpaings -	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Grise lissé -	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Bois en lamelles avec liant - -	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris + peinture non séparable - Linteau et jambage de porte -	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	
P5	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable - joint souple blanc (porte service blanche) -	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	
P6	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux jaune + carton non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + couche souple incolore - Bande platreuse + laine -	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond local fioul -	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable - Enduit projeté gratté en soubassement -	Sous-sol - Vol 8 (accès caves)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris + peinture non séparable - -	Sous-sol - Vol 10 (local fioul)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau compact beige + peinture non séparable - -	Sous-sol - Vol 11 (local sous escalier)	
P11	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau fibreux orange avec poussières + carton + toile fibreuse beige - Tresse + carton + laine jaune -	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Enduit béton banché brut -	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - beige (sur béton banché) -	Sous-sol - Vol 4 (accès caves)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + bois en lamelles avec liant - -	Sous-sol - Vol 6 (local vélo)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact beige - -	Sous-sol - Vol 1 (vide sanitaire)	

P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Murs gaines techniques -	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Plafond brut gaines techniques -	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène - grise (mosaïque 5 X 5 rouges et jaunes) -	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - Présent sur porteur cage escalier (sous peinture gouttelée) -	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris + peinture non séparable - Gouttelée blanche / gouttelé grise -	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	
P22	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + peinture non séparable - Plafond rampant + droit -	Sous-sol - Vol 7 (dégagement)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - mur fond gaines électriques -	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	
P24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	
P25	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond dernier étage -	PC Cage 3 - Vol 16 (PC R+2)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris - semi dur grise -	PC Cage 3 - Vol 14 (PC RDC)	
P28	Voies et réseaux divers	bordures	Matériau compact gris hétérogène - -	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Avec motif -	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	
P30	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux - -	Plan masse - Vol 20 (plan masse)	
P31	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture non séparable - gris + peinture beige (enduit principal) -	Façade avant cage 1 - Vol 21 (façade avant cage 1)	
P32	Façades	Murs	Enduit compact gris + peinture non séparable - gris + peinture rosâtre (enduit soubassement) -	Façade avant cage 1 - Vol 21 (façade avant cage 1)	
P33 Phase 1	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières - Laine + pare vapeur + ouatte cellulose -	Combles - Vol 18 (combles cage 3)	
P33 Phase 2	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux blanc avec poussières - Laine + pare vapeur + ouatte cellulose -	Combles - Vol 18 (combles cage 3)	
P33 Phase 3	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Papier bitumé - Laine + pare vapeur + ouatte cellulose -	Combles - Vol 18 (combles cage 3)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7852 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7852
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_4e1f963d-dc39-48a6-8ee6-782fa1fc11
29

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7853 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7853
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_cb8bacb0-5169-4bc0-a8f8-e8e15d11b5
25

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 8 (accès caves)
Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7854 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7854
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_8437f426-b351-4e47-8c00-9aaab140e094

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059003 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / colle jaune entre panneaux fibralith collés + matériaux poudreux / Vol 8 (accès caves)
Description ITGA	Bois en lamelles avec liant

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Bois en lamelles avec liant	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7855 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7855
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_b7266ba3-cb9b-4e67-8f18-320f6bfbb1
88

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (accès caves)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7856 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7856
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_781ba478-c412-49f2-8ecb-7c76a7d37a
61

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059005 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 8 (accès caves)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Peinture / Toile fibreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple blanc + peinture non séparable + toile fibreuse blanche non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7857 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7857
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_9689d14b-6ca8-4ebf-98c5-c9cfc36d7fb
6

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059006 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 8 (accès caves)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Carton / Toile blanche plâtrée / Couche souple incolore

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune + carton non séparable + toile blanche plâtrée non séparable + couche souple incolore	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7858 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7858
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_5480b29c-2fff-4b26-86aa-29de60ee12a
1

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (local fioul)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7859 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7859
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_4b80ca94-be19-49d5-90e8-89f55d4e10b0

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (accès caves)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7860 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7860
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_dee84b3b-382f-41de-a2fa-f98c349ef1c
c

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Enduit rebouchage autour cobduit métallique rouge au sol / Vol 10 (local fioul)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7861 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7861
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_ce0e78f4-a19d-4c3c-b2f1-3b52b1a4ca5
a

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Sous face escalier brut / Vol 11 (local sous escalier)
Description ITGA	Matériau compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact beige + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7862 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7862
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_dd51d3dd-9569-41be-b627-75f702343
b28

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059011 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit eau / Calorifugeage / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Matériau fibreux orange avec poussières / Carton / Toile fibreuse beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux orange avec poussières + carton + toile fibreuse beige	MOLP le 01/08/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7863 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7863
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_Obf360b3-1e37-4b4e-abcc-a3db9b0d93
b1

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7864 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7864
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_1675ec39-69ad-4221-bda3-40941e7b3
292

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 4 (accès caves)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7865 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7865
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_2b62ff5a-2fbd-471f-90a6-1936e9d8d9
4a

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059014 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtreux (rebouchage autour du calorifugeage dans le plafond) / Vol 6 (local vélo)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Bois en lamelles avec liant

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + bois en lamelles avec liant	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7866 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7866
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_d574e9a7-5874-4cad-90ef-82e45a840c
76

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / joint scellement pierre / Vol 1 (vide sanitaire)
Description ITGA	Matériau compact beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact beige	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7867 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7867
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_66b720c2-c104-4df5-9f5b-56df341d2d
b1

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (dégagement)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7868 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7868
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_09b3daa0-19e8-40d2-8cb6-711237a33
56f

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre supplémentaire gaines techniques / Vol 7 (dégagement)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7869 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7869
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_7376ee13-a630-4181-83ef-f3b590acc2
35

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 7 (dégagement)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7870 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7870
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_2cd97a90-46a4-4459-90a5-f79f00934d
Oe

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 7 (dégagement)
Description ITGA	Colle grise hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle grise hétérogène	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7871 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7871
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_ce09e629-14ff-4678-8d3a-45c24c0ad2
23

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 7 (dégagement)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7872 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7872
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_46aa88d4-8953-4f62-bb8d-530badd1ff
9f

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture décoratives / Vol 7 (dégagement)
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7873 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7873
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_deb54da1-277b-42e7-a9ad-c7d29db42b
9d

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059022 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment + fine couche d'enduit plâtre + peinture blanche / Vol 7 (dégagement)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7874 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7874
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_4216cc2b-ae52-4dbd-8229-13cb3021d0
b6

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 14 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7875 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7875
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_e665b901-1bcb-4c4c-9c3e-627db72258
f5

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059024 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / limon escalier (enduit + peinture grise) / Vol 14 (PC RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7876 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7876
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_2bd413cf-dd56-4a13-82e8-a801cc0b18
11

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059025 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 16 (PC R+2)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7877 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7877
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_21cd3da9-7edb-41df-b34a-4cb4bbca1f4
5

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059026 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéités de la porte d'entrée / Vol 14 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7878 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7878
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_b0d7576b-52aa-45da-be91-a663abe688
45

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059027 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 14 (PC RDC)
Description ITGA	Matériau souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7879 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7879
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_410fda0d-c5d5-444d-9327-6827b00e3
d98

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059028 / Voies et réseaux divers / bordures / joints d'assemblage / Vol 20 (plan masse)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7880 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7880
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_f3798c5f-01da-4067-9a15-d49ff82c5e2
6

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 20 (plan masse)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7881 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7881
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_69562696-c44b-41ce-b6fd-e2ff2c476e
27

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059030 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 20 (plan masse)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Agrégats d'enrobés bitumineux	META le 01/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7882 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7882
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_56b0befe-df8b-4ea6-bdbf-25e0e1b926c
a

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059031 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 21 (façade avant cage 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7883 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7883
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_c47512be-e76c-4f3e-90f5-038acdfcfc3
9

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059032 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 21 (façade avant cage 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT151607-7884 EN DATE DU 02/08/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-79103
Echantillon ITGA : IT151607-7884
Reçu au laboratoire le : 28/07/2016
MesureAmianteAT_06c14050-5e96-4ed3-b7e3-6bd569a05
465

Réf. Client :

Commande	002HD001059
Dossier client	_0025500001_ RUE DU MOULIN - 53410 ST PIERRE LA COUR Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001059033 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 18 (combles cage 3)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé / Matériau fibreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux jaune avec poussières	MOLP le 01/08/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2
Papier bitumé	META le 02/08/2016	Amiante non détecté	---	2
Matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP le 01/08/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Guaylord LEJOSNE - Responsable Laboratoire