

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00256000050000100075_
Date du repérage :	12/07/2017
Désignation :	Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00256000050000100075_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	LAURENT Benjamin	Date du rapport :	02/08/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0800400100)		A Riorges, le 02/08/2017
Date de repérage :	12/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3473 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	16/06/2015		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement 75 - Vol 1 (Entrée) Logement 75 - Vol 3 (Cuisine) Logement 75 - Vol 5 (SDB) Logement 75 - Vol 7 (Chambre 1) Logement 75 - Vol 9 (Chambre 3) Logement 75 - Vol 11 (Loggia)	Logement 75 - Vol 2 (Séjour) Logement 75 - Vol 4 (W.C) Logement 75 - Vol 6 (Distribution) Logement 75 - Vol 8 (Chambre 2) Logement 75 - Vol 10 (Débarras)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 75	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débarras) - Vol 11 (Loggia)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 75	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débarras) - Vol 11 (Loggia)	
Revêtement de sol	Logement 75	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débarras) - Vol 11 (Loggia)	
Revêtement de mur	Logement 75	Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Distribution)	



Equipements divers et accessoires	Logement 75	Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1)	
-----------------------------------	-------------	--	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Séjour)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (Chambre 3)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 8 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Colles de revêtement de sol pièce humide	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 11 (Loggia)	Colles de revêtement de sol pièce humide	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Vol 5 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 11 (Loggia)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P6
Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P6
Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P6
Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P6
Vol 6 (Distribution)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P16
Vol 7 (Chambre 1)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P16



Q Réerves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- L'ensemble des tampons bitumineux derrière les portes de placards est à considérer comme amiantés.
- Les tampons bitumineux de baignoires d'origines prélevés sont revenus amiantés.
- Des dalles de sols et de la colle bitumineuse noire ont été repérées dans un seul logement (au RDC) sur les 12 visités. Au regard des différentes couches de sols et dans le cas de travaux sur ceux-ci, un repérage complémentaire pourra être menés suite à la dépose des sols qui ne sont pas d'origine.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Logement 75 - Vol 12 (Tablier baignoire)	Inaccessible sans sondage destructif	Non démontable

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°16 - 1 - 002EM0013 06 n°16 - 2	P16	Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Logement 75	Vol 7 (Chambre 1)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S1 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002EM0013 06 n°16 - 1 - 002EM0013 06 n°16 - 2	P16	Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	Positif	Présence sur analyse
Logement 75	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 1 - I4 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 75	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 75	Vol 9 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 8 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 75	Vol 7 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 75	Vol 5 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1 - I5 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre mur porteur pièce humide	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EM001306 n°2 - 1 - 002EM001306 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 11 (Loggia) - Vol 4 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre mur porteur pièce humide	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002EM001306 n°2 - 1 - 002EM001306 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloison brique	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°3 - 1 - 002EM0013 06 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 11 (Loggia) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre cloison brique	S32 - S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002EM0013 06 n°3 - 1 - 002EM0013 06 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°4 - 1 - 002EM0013 06 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 3 (Cuisine) - Vol 11 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P4 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002EM0013 06 n°4 - 1 - 002EM0013 06 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°11 - 1 - - 002EM0013 06 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002EM0013 06 n°11 - 1 - - 002EM0013 06 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison brique pièce sèche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°12 - 1 - - 002EM0013 06 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 6 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 10 (Débarras) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre Cloison brique pièce sèche	P12 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002EM0013 06 n°12 - 1 - 002EM0013 06 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Murs et cloisons	Enduit plâtre mur porteur	P14	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°14 - 1 - 002EM0013 06 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 10 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre mur porteur	S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002EM0013 06 n°14 - 1 - 002EM0013 06 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 75	Vol 9 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 75	Vol 8 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 75	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte palière	S23							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00133 1

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 11 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre pièce humide	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EM001306 n°5 - 1 - 002EM001306 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre pièce humide	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre pièce humide	S36 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM001306 n°5 - 1 - 002EM001306 n°5 - 2	P5	Enduit plâtre pièce humide	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Plafonds	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002EM0013 06 n°15 - 1 - 002EM0013 06 n°15 - 2	P15	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre	S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	pièces sèches	002EM0013 06 n°15 - 1 - 002EM0013 06 n°15 - 2	P15	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°1 - 1 - 002EM0013 06 n°1 - 2	P1	Colle beige + couche plâtrée blanche avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°13 - 1 - 002EM0013 06 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002EM0013 06 n°13 - 1 - 002EM0013 06 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°17 - 1 - 002EM0013 06 n°17 - 2	P17	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002EM0013 06 n°17 - 1 - 002EM0013 06 n°17 - 2	P17	Colle beige + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 11 (Loggia)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°6 - 2 - 002EM0013 06 n°6 - 3	P6	Ragréage pièce humide	Positif	Présence sur analyse
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S39 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM0013 06 n°6 - 2 - 002EM0013 06 n°6 - 3	P6	Ragréage pièce humide	Positif	Présence sur analyse
Logement 75	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S40 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM0013 06 n°6 - 2 - 002EM0013 06 n°6 - 3	P6	Ragréage pièce humide	Positif	Présence sur analyse
Logement 75	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S41 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM0013 06 n°6 - 2 - 002EM0013 06 n°6 - 3	P6	Ragréage pièce humide	Positif	Présence sur analyse
Logement 75	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°7 - 1 - 002EM0013 06 n°7 - 2	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°8 - 1 - 002EM0013 06 n°8 - 2 - 002EM0013 06 n°8 - 3 - 002EM0013 06 n°8 - 4	P8	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 2 (Séjour) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S24 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002EM0013 06 n°8 - 1 - 002EM0013 06 n°8 - 2 - 002EM0013 06 n°8 - 3 - 002EM0013 06 n°8 - 4	P8	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°9 - 1 - 002EM0013 06 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 6 (Distribution)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°10 - 1 - - 002EM0013 06 n°10 - 2	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 9 (Chambre 3) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002EM0013 06 n°10 - 1 - - 002EM0013 06 n°10 - 2	P10	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 75	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	P18	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 06 n°18 - 1 - - 002EM0013 06 n°18 - 2	P18	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 75	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 75	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	I3			I3 - 1 - I3 - 2				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines
Logement 75	Vol 11 (Loggia)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	I3			I3 - 1 - I3 - 2				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Logement 75	Logement 75 - Plan de repérage - Actions menées
	Logement 75	Logement 75 - Plan de prélèvements
	Logement 75	Logement 75 - MPCA Toutes catégories confondues
	Logement 75	Logement 75 - MPCA Revêtement de sol
	Logement 75	Logement 75 - MPCA Equipements divers et accessoires




LOGEMENT 75 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002EM001306

Légende



Volume non visité

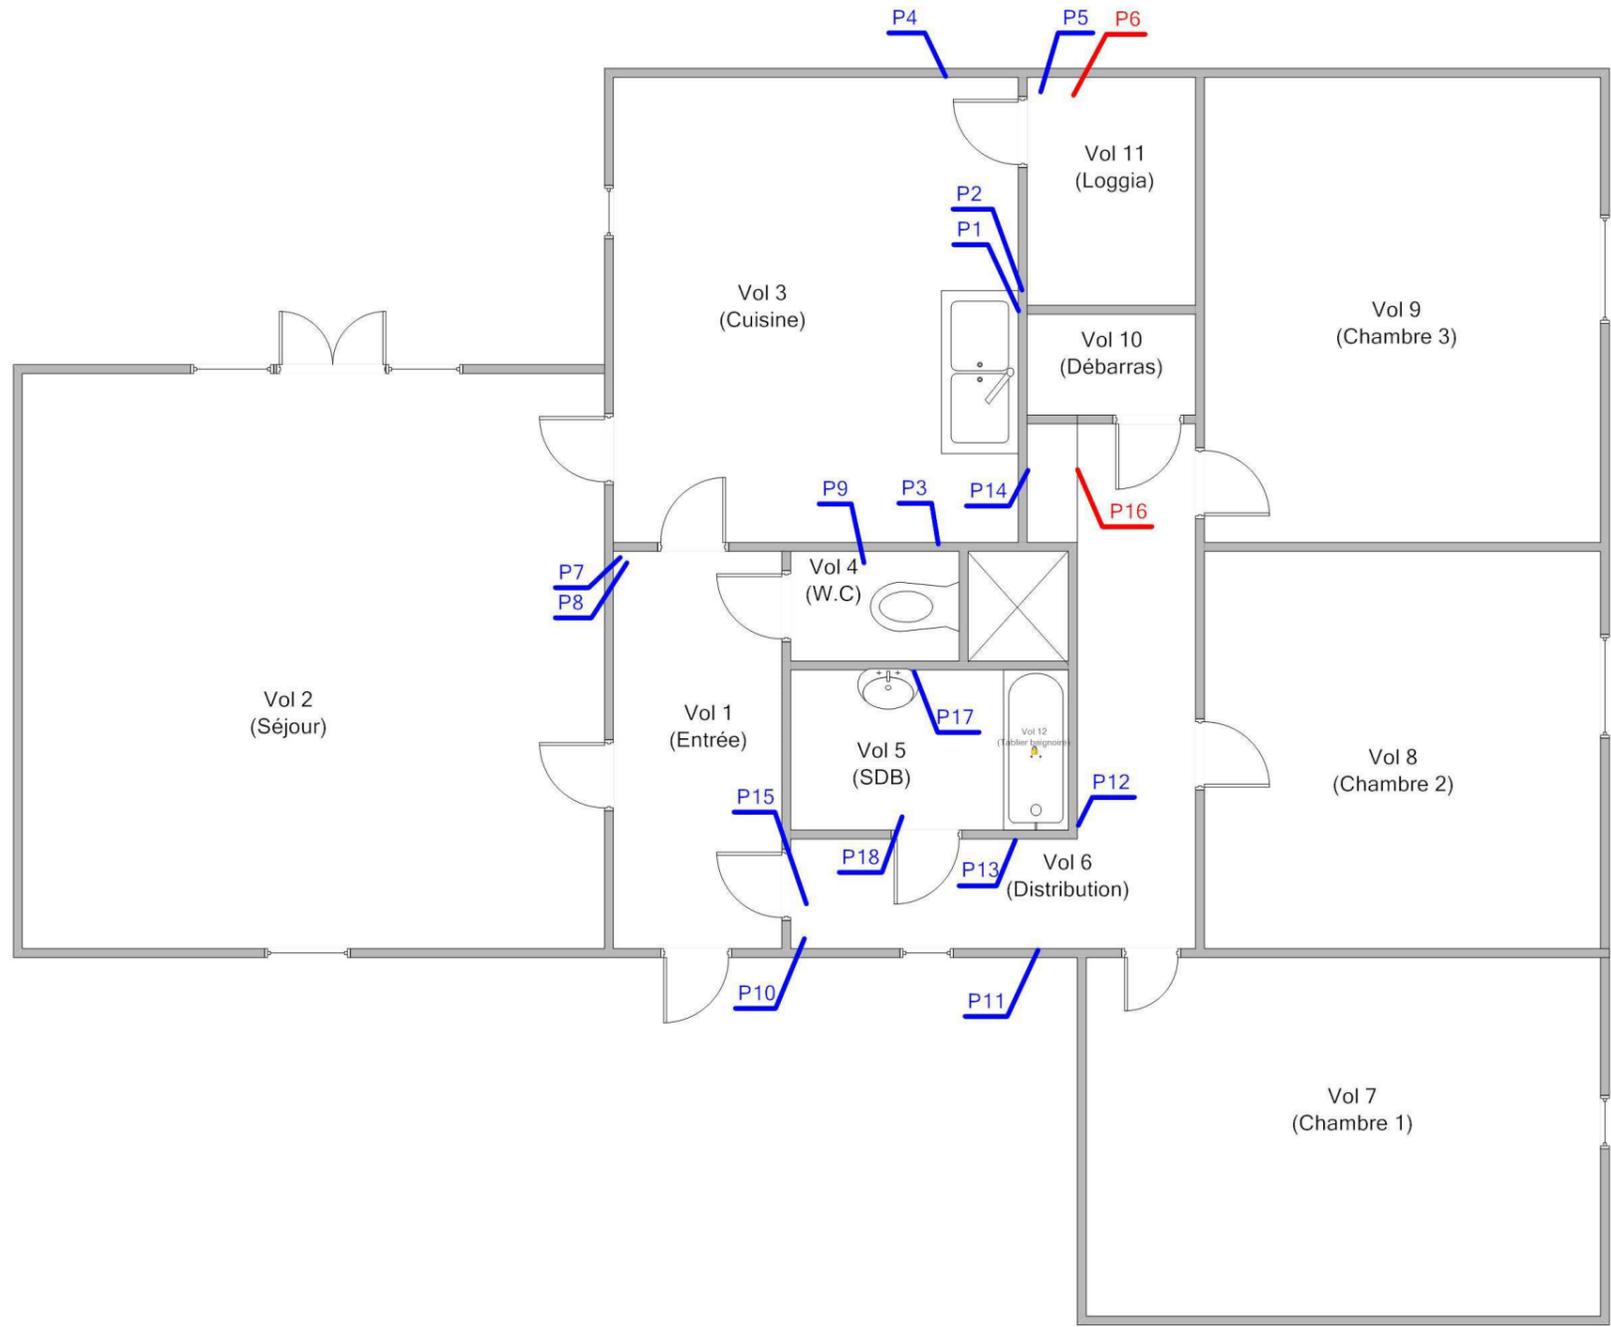

Adresse du bien
57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN


Désignation
Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC

Date intervention
12/07/2017

Technicien intervenant
LAURENT Benjamin

LOGEMENT 75 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EM001306

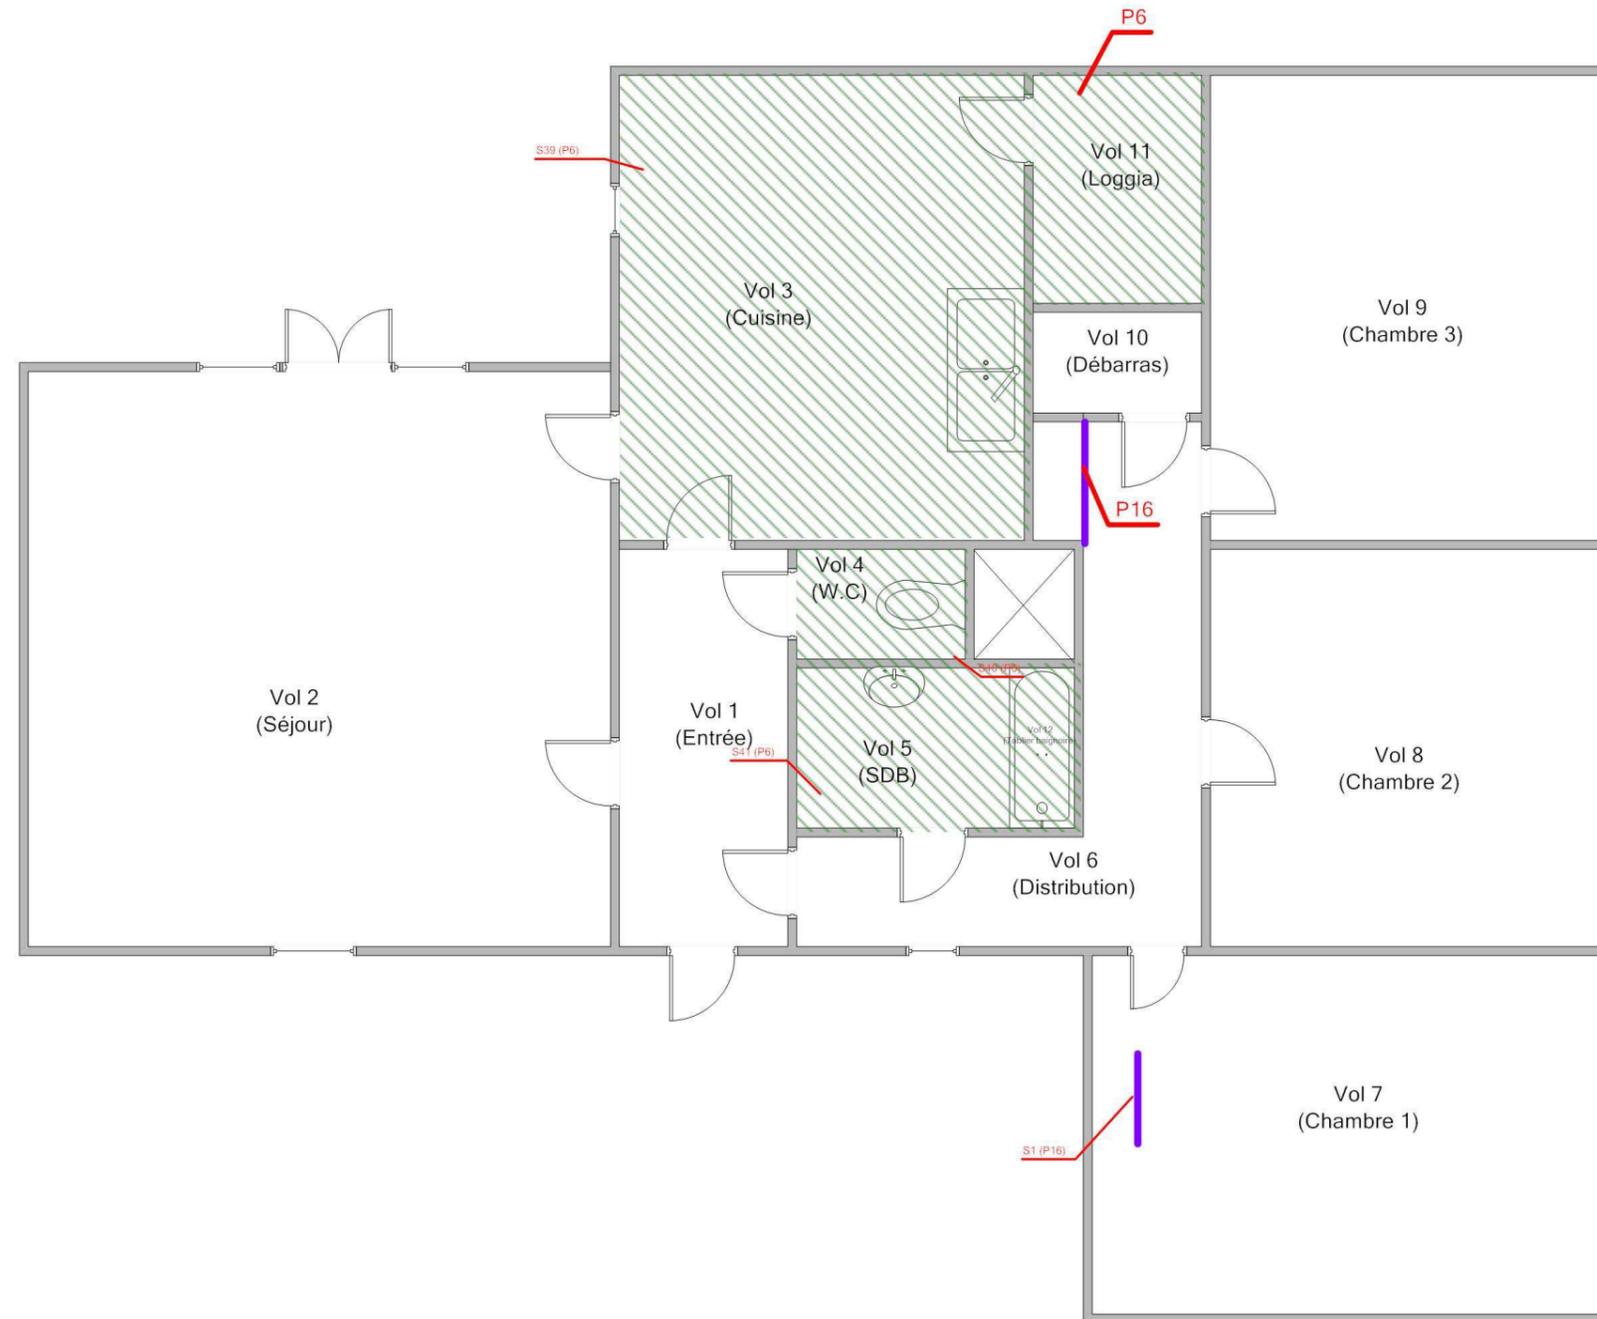

Légende

	P6 : ragréage gris + ragréage blanc inséparable (pièces humides)
	P16 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type K7)



Adresse du bien
57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC

Date intervention
12/07/2017

Technicien intervenant
LAURENT Benjamin

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EM001306 n°1 - 1 (P1)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°1 - 2 (P1)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°2 - 1 (P2)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°2 - 2 (P2)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°3 - 1 (P3)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°3 - 2 (P3)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°4 - 1 (P4)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°4 - 2 (P4)	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001306 n°5 - 1 (P5)	Logement 75 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002EM001306 n°5 - 2 (P5)	Logement 75 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement négatif
002EM001306 n°6 - 2 (P6)	Logement 75 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement positif
002EM001306 n°6 - 3 (P6)	Logement 75 - Vol 11 (Loggia)	Prélevement positif
002EM001306 n°7 - 1 (P7)	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001306 n°7 - 2 (P7)	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001306 n°8 - 1 (P8)	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001306 n°8 - 2 (P8)	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001306 n°8 - 3 (P8)	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001306 n°8 - 4 (P8)	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001306 n°9 - 1 (P9)	Logement 75 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002EM001306 n°9 - 2 (P9)	Logement 75 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002EM001306 n°10 - 1 (P10)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°10 - 2 (P10)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°11 - 1 (P11)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°11 - 2 (P11)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°12 - 1 (P12)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°12 - 2 (P12)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°13 - 1 (P13)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°13 - 2 (P13)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°14 - 1 (P14)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°14 - 2 (P14)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°15 - 1 (P15)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002EM001306 n°15 - 2 (P15)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement négatif
002EM001306 n°16 - 1 (P16)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement positif
002EM001306 n°16 - 2 (P16)	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	Prélevement positif
002EM001306 n°17 - 1 (P17)	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001306 n°17 - 2 (P17)	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001306 n°18 - 1 (P18)	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001306 n°18 - 2 (P18)	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
	Logement 75 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Logement 75 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Logement 75 - Vol 2 (Séjour)	I2
	Logement 75 - Vol 2 (Séjour)	I2
	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	I4
	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	I4
	Logement 75 - Vol 2 (Séjour)	I5
	Logement 75 - Vol 2 (Séjour)	I5

002EM001306 n°1 - 1 (P1)



002EM001306 n°1 - 2 (P1)



002EM001306 n°2 - 1 (P2)



002EM001306 n°2 - 2 (P2)



002EM001306 n°3 - 1 (P3)



002EM001306 n°3 - 2 (P3)



002EM001306 n°4 - 1 (P4)



002EM001306 n°4 - 2 (P4)



002EM001306 n°5 - 1 (P5)



002EM001306 n°5 - 2 (P5)



002EM001306 n°6 - 2 (P6)



002EM001306 n°6 - 3 (P6)



002EM001306 n°7 - 1 (P7)



002EM001306 n°7 - 2 (P7)



002EM001306 n°8 - 1 (P8)



002EM001306 n°8 - 2 (P8)



002EM001306 n°8 - 3 (P8)



002EM001306 n°8 - 4 (P8)



002EM001306 n°9 - 1 (P9)



002EM001306 n°9 - 2 (P9)



002EM001306 n°10 - 1 (P10)



002EM001306 n°10 - 2 (P10)



002EM001306 n°11 - 1 (P11)



002EM001306 n°11 - 2 (P11)



002EM001306 n°12 - 1 (P12)



002EM001306 n°12 - 2 (P12)



002EM001306 n°13 - 1 (P13)



002EM001306 n°13 - 2 (P13)



002EM001306 n°14 - 1 (P14)



002EM001306 n°14 - 2 (P14)



002EM001306 n°15 - 1 (P15)



002EM001306 n°15 - 2 (P15)



002EM001306 n°16 - 1 (P16)



002EM001306 n°16 - 2 (P16)



002EM001306 n°17 - 1 (P17)



002EM001306 n°17 - 2 (P17)



002EM001306 n°18 - 1 (P18)



I1 - 1

002EM001306 n°18 - 2 (P18)



I1 - 2



I2 - 1



I2 - 2



13 - 1



13 - 2



14 - 1



14 - 2



15 - 1



15 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec poussières - -	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture - -	Logement 75 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre pièce humide - -	Logement 75 - Vol 11 (Loggia)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide - -	Logement 75 - Vol 11 (Loggia)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières - -	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris - -	Logement 75 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage rose - -	Logement 75 - Vol 4 (W.C)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - -	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint - -	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture - -	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre - pièces sèches -	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	
P16	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse - -	Logement 75 - Vol 6 (Distribution)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples - -	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage rose + peinture - -	Logement 75 - Vol 5 (SDB)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51352 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51352
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_0025600050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage		Non analysé		
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec poussières	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51353 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51353
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre mur porteur pièce humide / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51354 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51354
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre cloison brique / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51355 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51355
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce humide / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

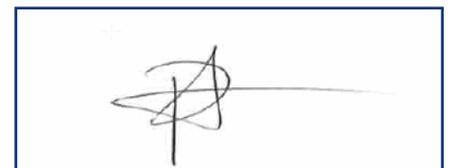



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51356 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51356
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièce humide / Vol 11 (Loggia)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51357 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51357
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege pièce humide / Vol 11 (Loggia)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec poussières / Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec poussières + ragréege gris + sous couche de ragréege blanche	META le 01/08/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51358 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51358
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol pièce sèche / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

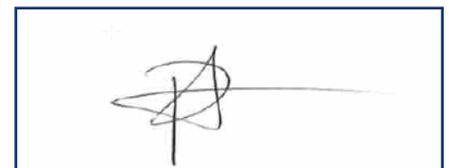



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51359 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51359
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièce sèche / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51360 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51360
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_0025600050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol pièce humide / Vol 4 (W.C)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage rose	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51361 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51361
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol pièce sèche / Vol 6 (Distribution)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

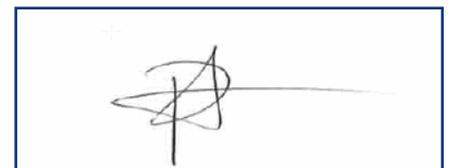

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51362 EN DATE DU 01/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51362
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_0025600050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce sèche / Vol 6 (Distribution)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

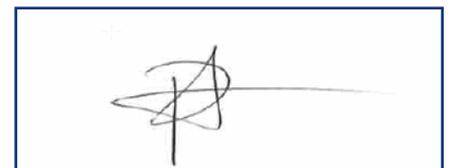

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51363 EN DATE DU 01/08/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51363
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre Cloison brique pièce sèche / Vol 6 (Distribution)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

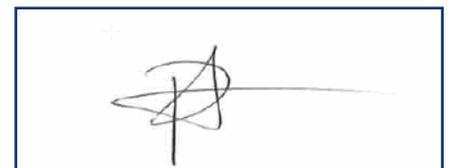



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51364 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51364
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique / Vol 6 (Distribution)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée + peinture	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51365 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51365
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_0025600050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre mur porteur / Vol 6 (Distribution)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

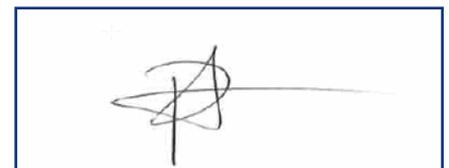



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51366 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51366
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (Distribution)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51367 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51367
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306016 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 6 (Distribution)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec couche fibreuse	META le 01/08/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51368 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51368
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage		Non analysé		
▶ Colle beige + peintures multiples	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

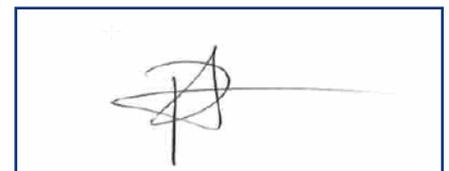



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-51369 EN DATE DU 01/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-73038
Echantillon ITGA : IT071707-51369
Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001306
Dossier client	_00256000050000100075_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 75 de type 4 situé au RDC
Echantillon	002EM001306018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol pièce humide / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage rose + peinture	META le 01/08/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire