

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00256000050000100079_
Date du repérage :	20/07/2017
Désignation :	Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00256000050000100079_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : ROTUNNO Laurent Accompagnateur : H.MERCIER (0800400100) Date de repérage : 20/07/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/08/2017 A Riorges, le 02/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement n°79 - Vol 1 (Entrée) Logement n°79 - Vol 4 (Cuisine) Logement n°79 - Vol 6 (Chambre 1) Logement n°79 - Vol 8 (W.C) Logement n°79 - Vol 10 (Dégagement)	Logement n°79 - Vol 2 (Séjour) Logement n°79 - Vol 5 (Loggia) Logement n°79 - Vol 7 (Débaras) Logement n°79 - Vol 9 (SDB) Logement n°79 - Vol 11 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°79	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Débaras) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°79	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Débaras) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Logement n°79	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Débaras) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Chambre 2)	

Revêtement de mur	Logement n°79	Vol 6 (Chambre 1) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°79	Vol 10 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour)	Lino récent imitation parquet	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Colles de carrelage	Carrelage refait il y a moins de 2 ans par la locataire (refus locataire)
Vol 9 (SDB)	Colle de carrelage (faïence)	Refus de prélèvement par la locataire
Vol 2 (Séjour)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 1 (Entrée)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 11 (Chambre 2)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 6 (Chambre 1)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 9 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 10 (Dégagement)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S31

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- L'ensemble des tampons bitumineux derrière les portes de placards est à considérer comme amiantés.
- Les tampons bitumineux de baignoires d'origines prélevés sont revenus amiantés.
- Des dalles de sols et de la colle bitumineuse noire ont été repérées dans un seul logement (au RDC) sur les 12 visités. Au regard des différentes couches de sols et dans le cas de travaux sur ceux-ci, un repérage complémentaire pourra être menés suite à la dépose des sols qui ne sont pas d'origine.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 9 (SDB) - Logement n°79	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous de baignoire
Logement n°79 - Vol 3 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs		I5			I5 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n° 79	Vol 4 (Cuisine)	Radiateurs		I5			I5 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n° 79	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs		I5			I5 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n° 79	Vol 11 (Chambre 2)	Radiateurs		I5			I5 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n° 79	Vol 6 (Chambre 1)	Radiateurs		I5			I5 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n° 79	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I6			I6 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n° 79	Vol 9 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I6			I6 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 10 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S31	Réalisation d'un sondage						Présence sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC ENVIRONNEMENT NT n° 002LA002530

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 10 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA002531 n°3 - 2 - 002LA002531 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 11 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA002531 n°3 - 2 - 002LA002531 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA002531 n°5 - 2 - 002LA002531 n°5 - 4	P5	Matériau plâtreux blanc + carton + peinture + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA002531 n°5 - 2 - 002LA002531 n°5 - 4	P5	Matériau plâtreux blanc + carton + peinture + papier + matériau plâtreux beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (mur porteur pièce humide)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA002531 n°6 - 2 - 002LA002531 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 4 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (mur porteur pièce humide)	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 31 n°6 - 2 - 002LA0025 31 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce sèche)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 31 n°8 - 2 - 002LA0025 31 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 1 (Entrée) - Vol 10 (Dépagement) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 7 (Déparras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce sèche)	P8 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LA0025 31 n°8 - 2 - 002LA0025 31 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 8 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce humide)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 31 n°9 - 2 - 002LA0025 31 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc + papier + peinture + toile fibreuse blanche + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce humide)	P9 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LA0025 31 n°9 - 2 - 002LA0025 31 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc + papier + peinture + toile fibreuse blanche + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 7 (Déparras)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 31 n°4 - 2 - 002LA0025 31 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 10 (Dépagement) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche)	S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA0025 31 n°4 - 2 - 002LA0025 31 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 5 (Loggia)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce humide)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 31 n°7 - 2 - 002LA0025 31 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 4 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 9 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce humide)	S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LA0025 31 n°7 - 2 - 002LA0025 31 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 9 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	I3			I3 - 2				Refus de prélèvement par la locataire
Logement n° 79	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle jaune de plinthe pvc noir	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 31 n°2 - 2 - 002LA0025 31 n°2 - 4	P2	Colle jaune de plinthe pvc noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 10 (Dégagement) - Vol 11 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de mur	Colle jaune de plinthe pvc noir	P2 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 31 n°2 - 2 - 002LA0025 31 n°2 - 4	P2	Colle jaune de plinthe pvc noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino récent imitation parquet	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino gris avec rayures +colle jaune (pièce humide)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 5 (Loggia)	Revêtement de sol	Lino gris avec rayures +colle jaune (pièce humide)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino beige moucheté+colle jaune	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA002531 n°1 - 2 - 002LA002531 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 11 (Chambre 2) - Vol 10 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino beige moucheté+colle jaune	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA002531 n°1 - 2 - 002LA002531 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n° 79	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	I2			I2 - 2				Carrelage refait il y a moins de 2 ans par la locataire (refus locataire)



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 11 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gis (pièce sèche)	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 6 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gis (pièce sèche)	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 7 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage gis (pièce sèche)	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 10 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gis (pièce sèche)	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LA002530



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gis (pièce sèche)	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gis (pièce sèche)	S29							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002LA002530
Logement n° 79	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002LA002530



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n° 79	Vol 9 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S30							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002LA002530




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°79		Logement n°79 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement n°79		Logement n°79 - MPCA Toutes catégories confondues
 Logement n°79		Logement n°79 - Plan de prélèvements

LOGEMENT N°79 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA002531

Légende

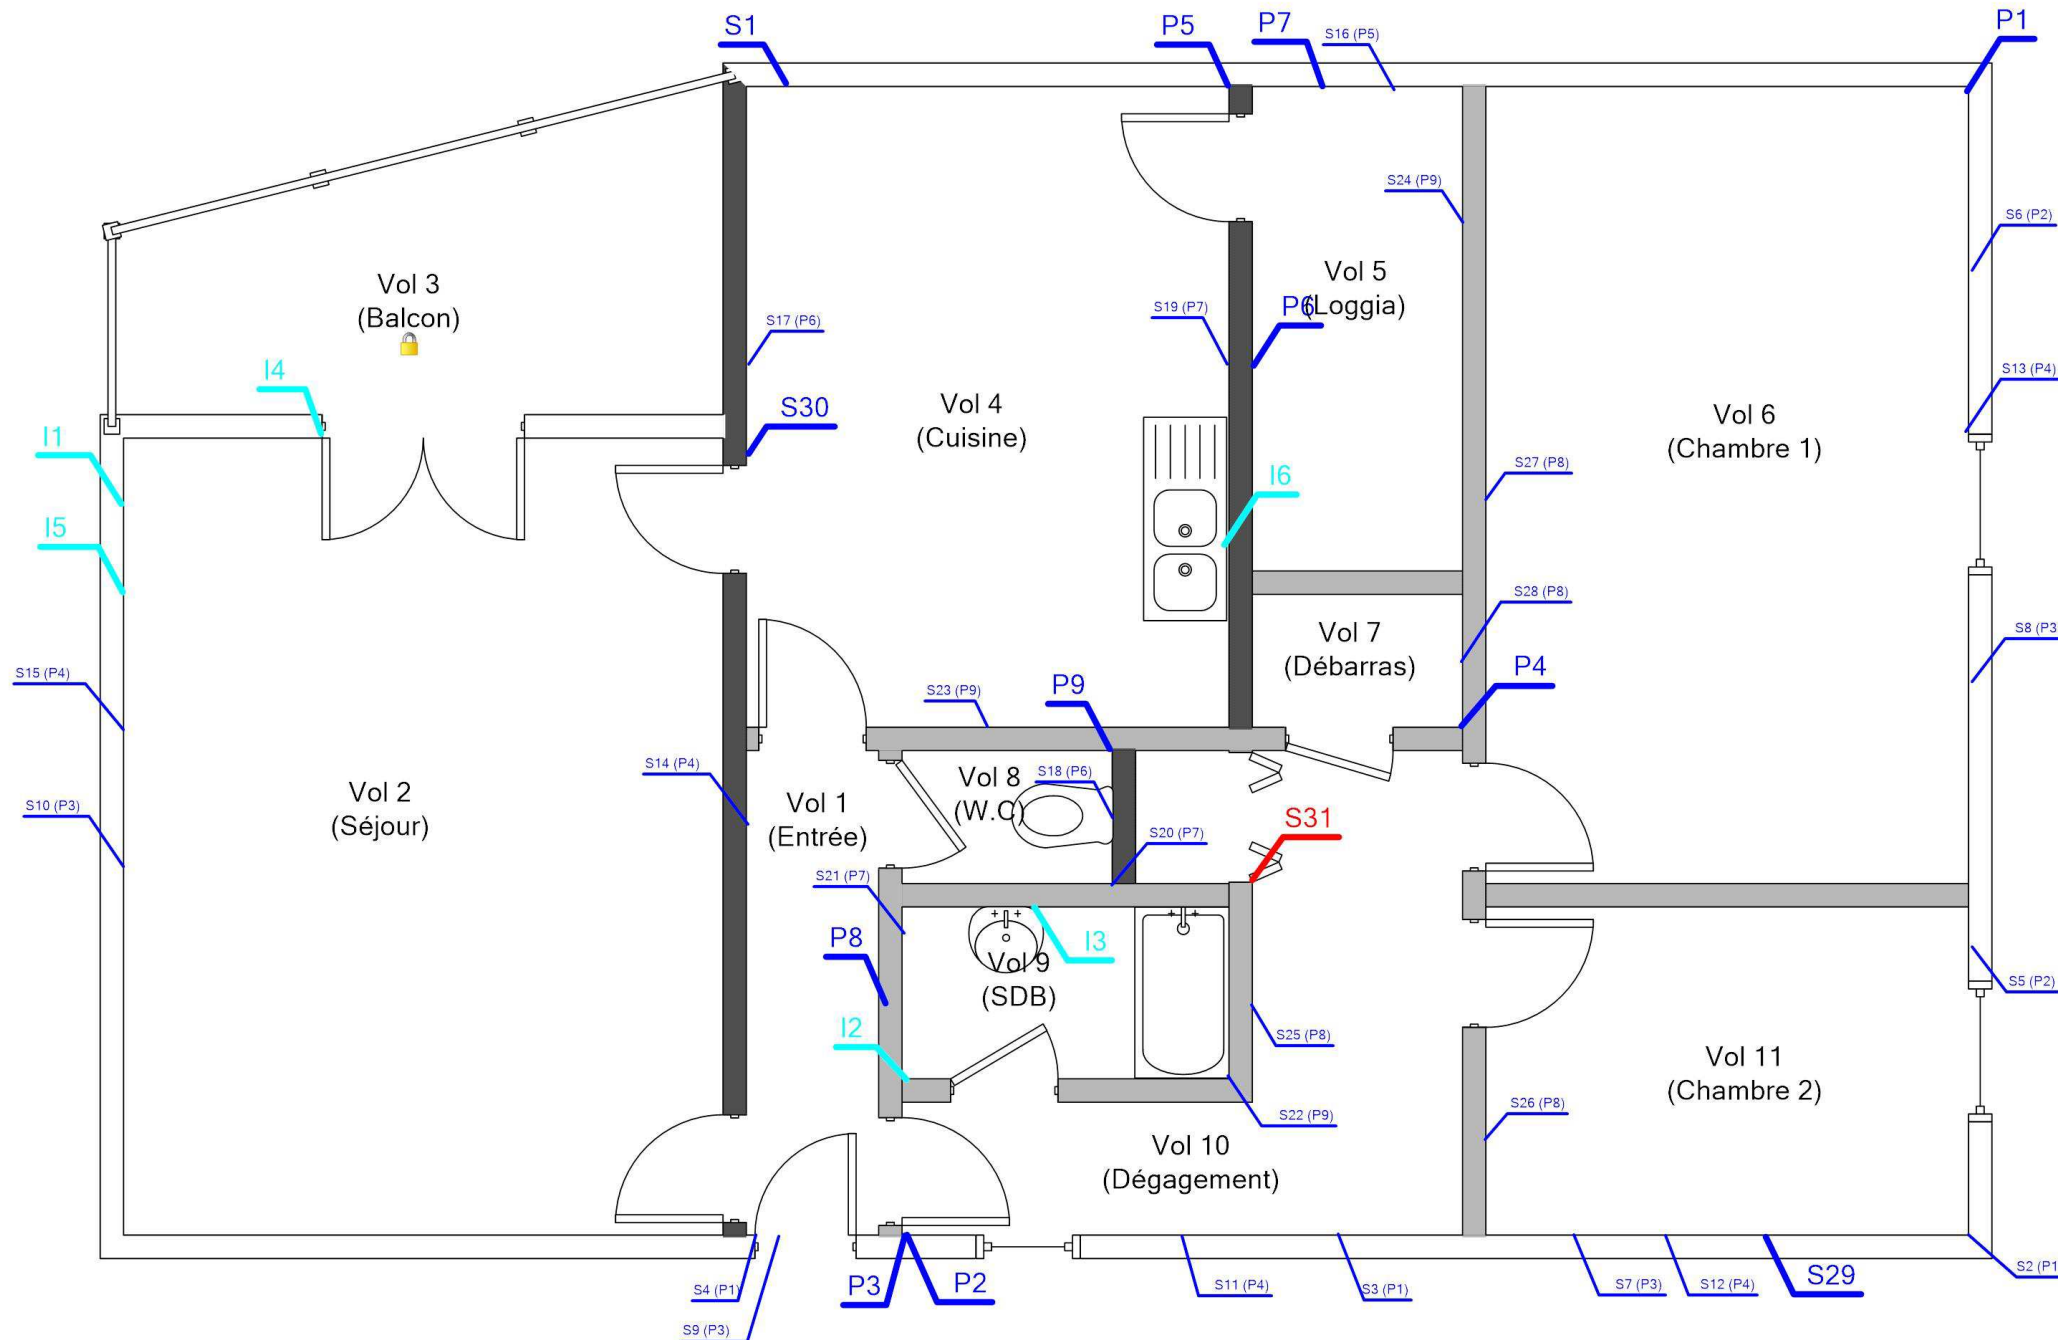

P

Localisation du
prélèvement

A graph of a piecewise linear function on a coordinate plane. The function consists of two segments: a line segment with a positive slope starting from the origin, and a horizontal line segment that continues to the right. The horizontal segment is labeled with a value on the x-axis.

Localisation d'une impossibilité technique

A graph with a vertical axis labeled S and a horizontal axis labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation d'un sondage négatif

Localisation dun sondage positif



Volume non visité



Adresse du bien

57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention


	20/07/2017
--	------------

Techniciens intervenant

ROTUNNO Laurent

Légende

S31: Tampon
bitumineux derrière
porte de placard (type
V7)

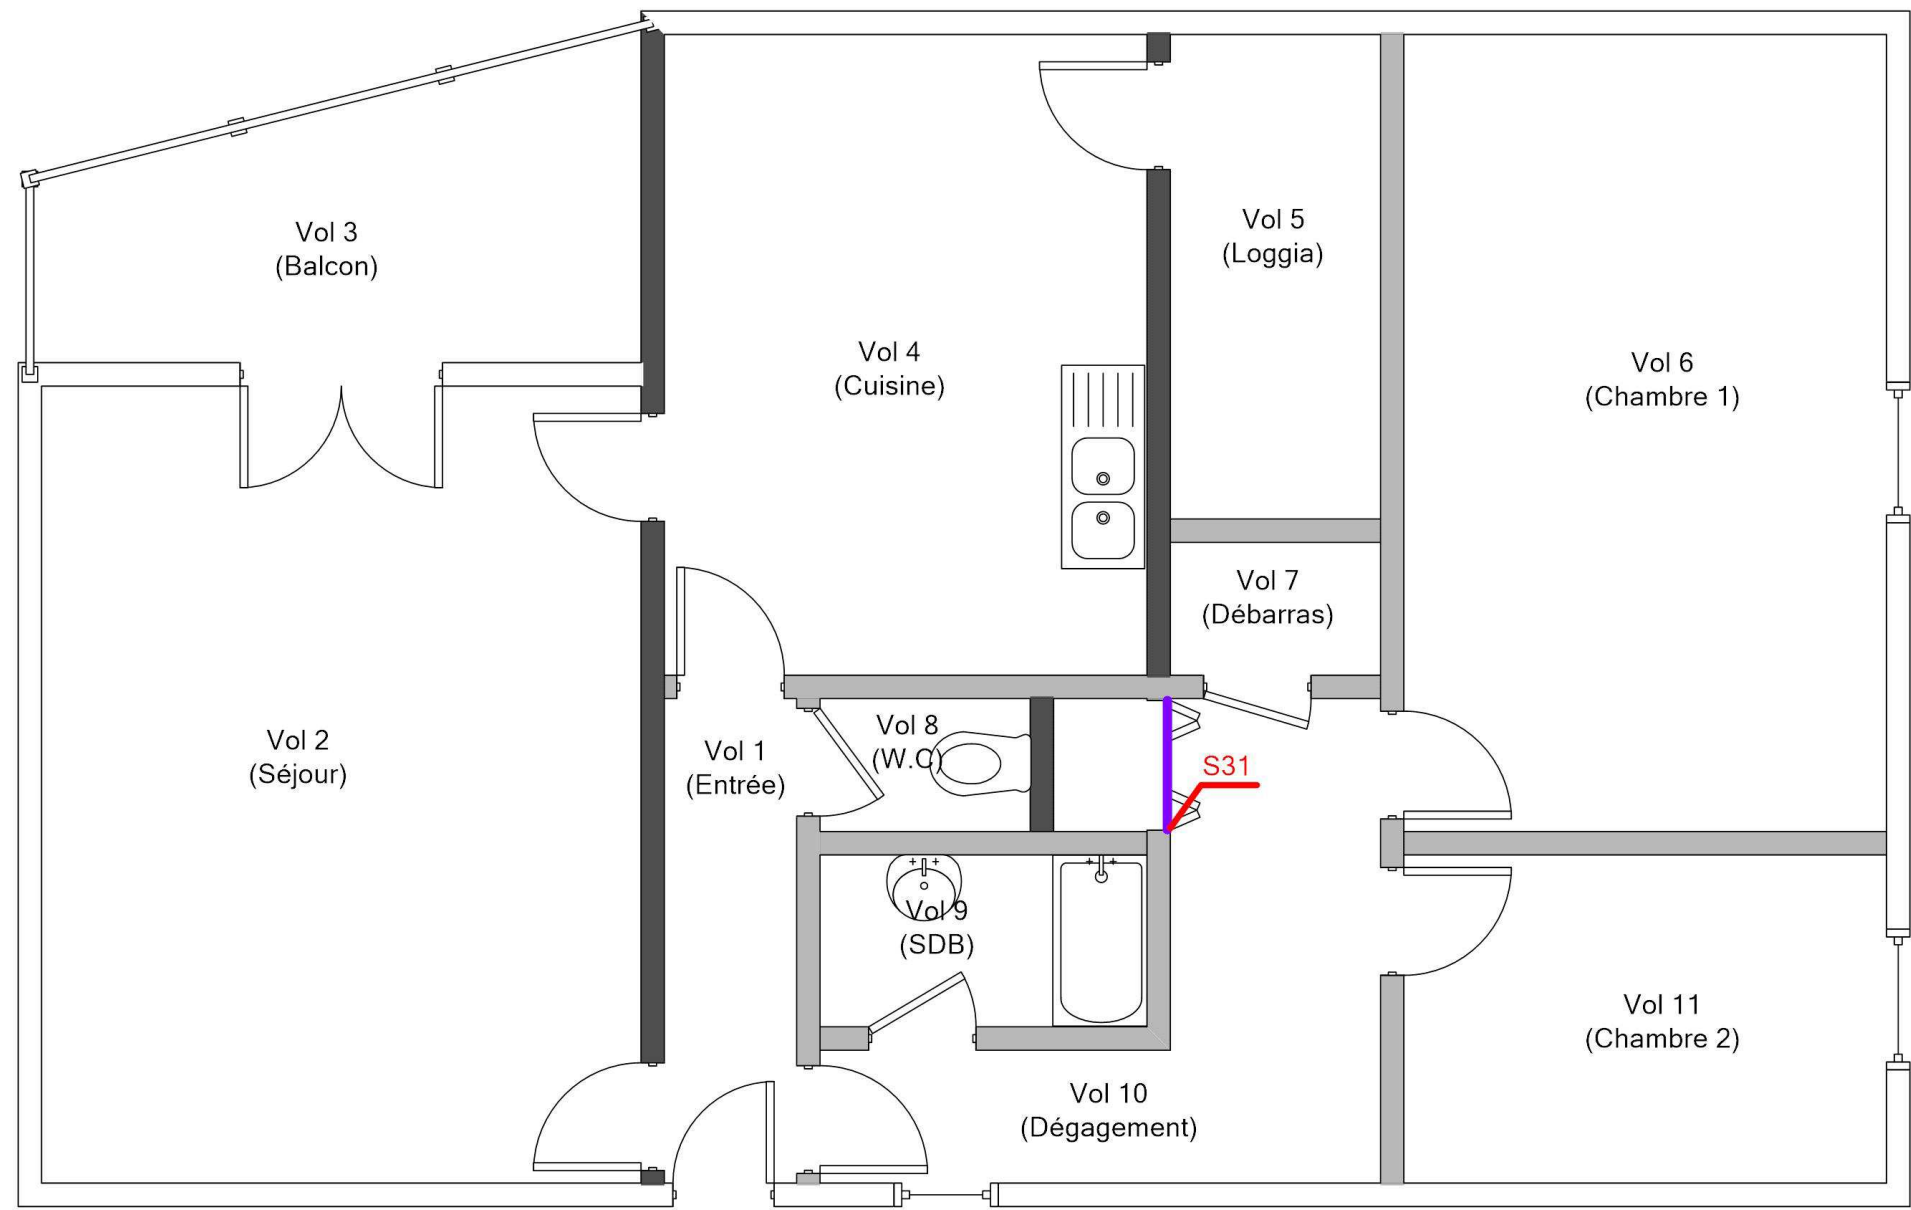

Adresse du bien

57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

20/07/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent


LOGEMENT N°79 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Légende

	Volume non visité
---	-------------------



--	--

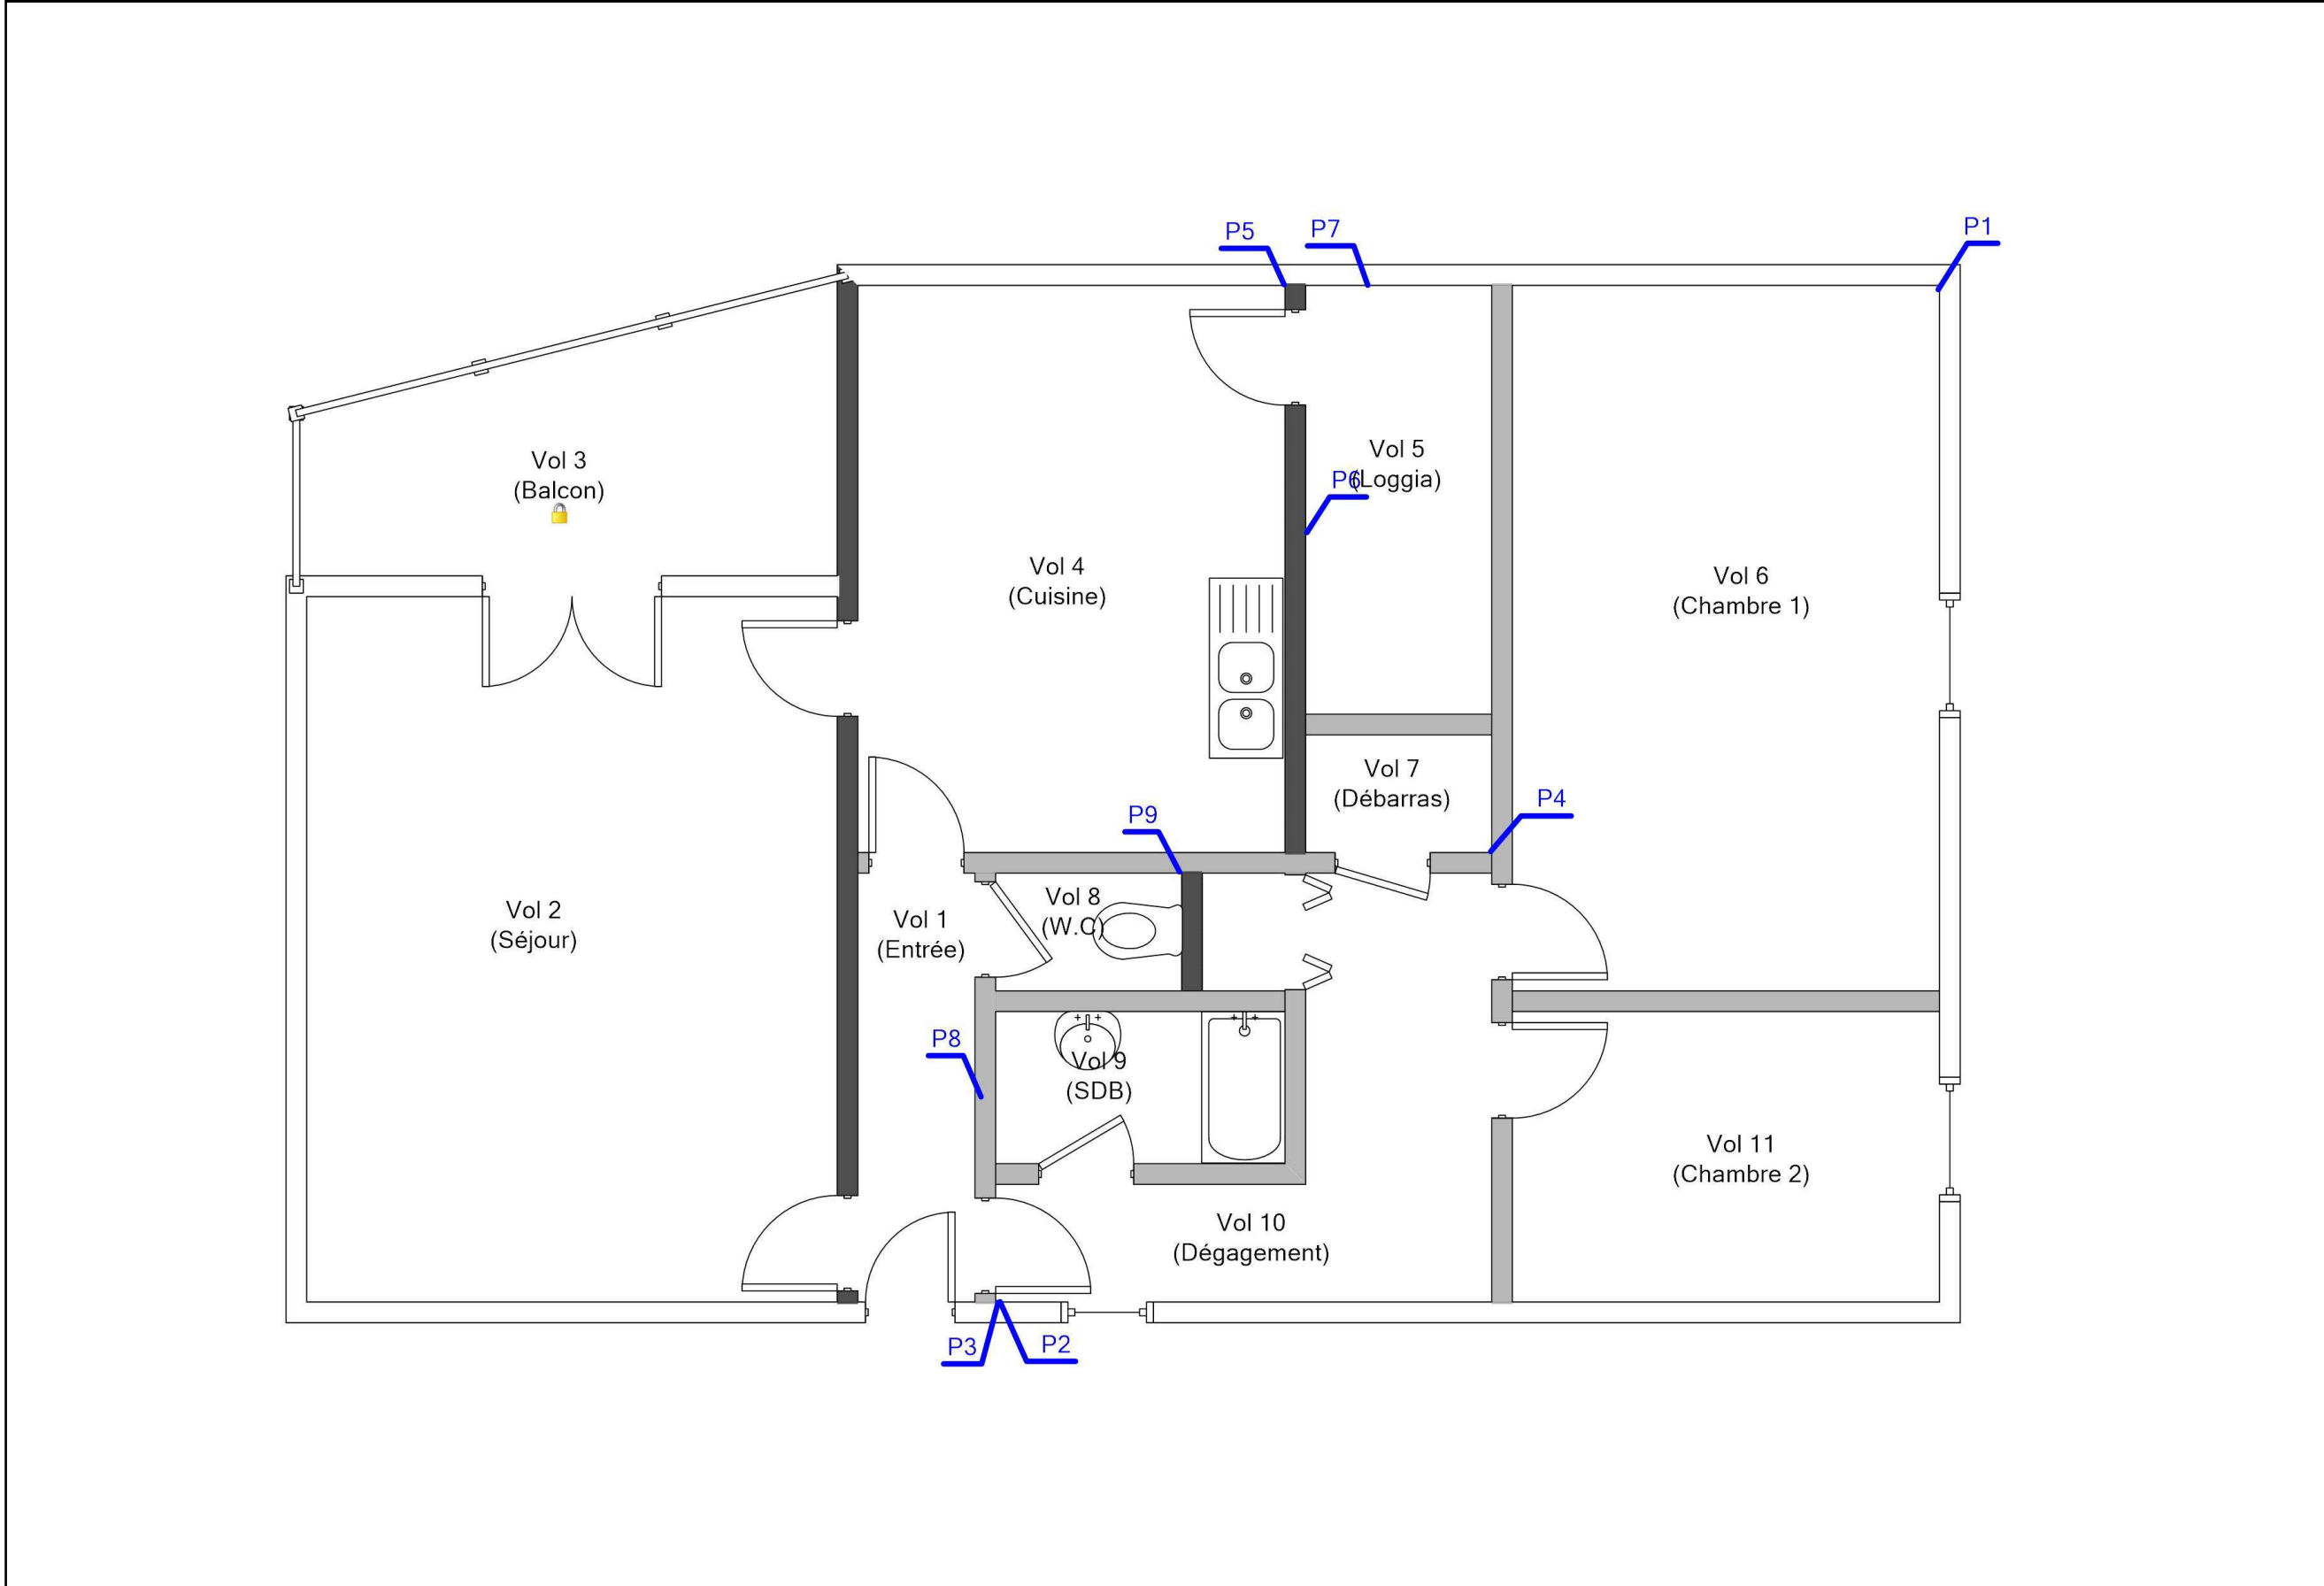

Adresse du bien
57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention
20/07/2017

Techniciens intervenant
ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002531 n°1 - 2 (P1)	Logement n°79 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LA002531 n°1 - 4 (P1)	Logement n°79 - Vol 6 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LA002531 n°2 - 2 (P2)	Logement n°79 - Vol 10 (Dégarage)	Prélevement négatif
002LA002531 n°2 - 4 (P2)	Logement n°79 - Vol 10 (Dégarage)	Prélevement négatif
002LA002531 n°3 - 4 (P3)	Logement n°79 - Vol 10 (Dégarage)	Prélevement négatif
002LA002531 n°3 - 2 (P3)	Logement n°79 - Vol 10 (Dégarage)	Prélevement négatif
002LA002531 n°4 - 2 (P4)	Logement n°79 - Vol 7 (Débaras)	Prélevement négatif
002LA002531 n°4 - 4 (P4)	Logement n°79 - Vol 7 (Débaras)	Prélevement négatif
002LA002531 n°5 - 4 (P5)	Logement n°79 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002531 n°5 - 2 (P5)	Logement n°79 - Vol 4 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002531 n°6 - 4 (P6)	Logement n°79 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002LA002531 n°6 - 2 (P6)	Logement n°79 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002LA002531 n°7 - 2 (P7)	Logement n°79 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002LA002531 n°7 - 4 (P7)	Logement n°79 - Vol 5 (Loggia)	Prélevement négatif
002LA002531 n°8 - 4 (P8)	Logement n°79 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002531 n°8 - 2 (P8)	Logement n°79 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002531 n°9 - 4 (P9)	Logement n°79 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002531 n°9 - 2 (P9)	Logement n°79 - Vol 8 (W.C)	Prélevement négatif
	Logement n°79 - Vol 2 (Séjour)	I1
	Logement n°79 - Vol 9 (SDB)	I2
	Logement n°79 - Vol 9 (SDB)	I3
	Logement n°79 - Vol 2 (Séjour)	I4
	Logement n°79 - Vol 2 (Séjour)	I5
	Logement n°79 - Vol 4 (Cuisine)	I6

002LA002531 n°1 - 2 (P1)



002LA002531 n°1 - 4 (P1)



002LA002531 n°2 - 2 (P2)



002LA002531 n°2 - 4 (P2)



002LA002531 n°3 - 4 (P3)



002LA002531 n°3 - 2 (P3)



002LA002531 n°4 - 2 (P4)



002LA002531 n°4 - 4 (P4)



002LA002531 n°5 - 4 (P5)



002LA002531 n°5 - 2 (P5)



002LA002531 n°6 - 4 (P6)



002LA002531 n°6 - 2 (P6)



002LA002531 n°7 - 2 (P7)



002LA002531 n°7 - 4 (P7)




002LA002531 n°8 - 4 (P8)



002LA002531 n°8 - 2 (P8)



002LA002531 n°9 - 4 (P9)

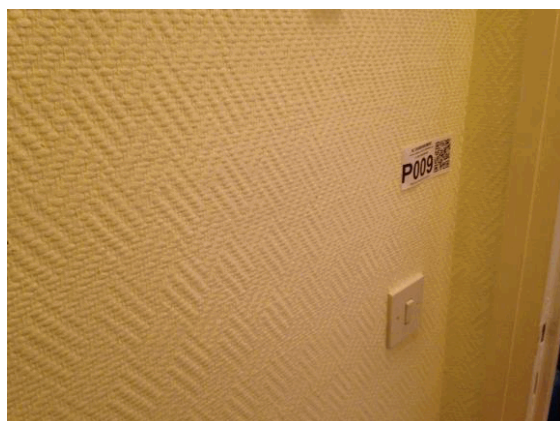

002LA002531 n°9 - 2 (P9)



I1 - 2



I2 - 2



I3 - 2



I4 - 2



I5 - 2



I6 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture - -	Logement n°79 - Vol 6 (Chambre 1)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle jaune de plinthe pvc noir - -	Logement n°79 - Vol 10 (Dégagement)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton + peinture - -	Logement n°79 - Vol 10 (Dégagement)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc - -	Logement n°79 - Vol 7 (Débaras)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + carton + peinture + papier + matériau plâtreux beige - -	Logement n°79 - Vol 4 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement n°79 - Vol 5 (Loggia)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac - -	Logement n°79 - Vol 5 (Loggia)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Logement n°79 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + papier + peinture + toile fibreuse blanche + papier peint - -	Logement n°79 - Vol 8 (W.C)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73059 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73059 Réf. Commande Client : 002LA002531
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-50939		
Réf échantillon client : 002LA002531001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige moucheté+colle jaune / Vol 6 (Chambre 1)		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Peinture		
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73059 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe pvc noir)+colle jaune / Vol 10 (Dégagement)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-50940 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Matériau souple noir / Peinture en faible quantité				
► Colle polymère jaune avec couche en mousse + matériau souple noir + peinture en faible quantité	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 10 (Dégagement)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-50941 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc + carton + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièce sèche) / Vol 7 (Débaras)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-50942 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc				
► Enduit plâtreux blanc	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 4 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-50943 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Carton / Peinture / Papier / Matériau plâtreux beige				
► Matériau plâtreux blanc + carton + peinture + papier + matériau plâtreux beige	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73059 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (mur porteur pièce humide) / Vol 5 (Loggia) Réf échantillon ITGA : IT071707-50944 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièce humide) / Vol 5 (Loggia) Réf échantillon ITGA : IT071707-50945 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac				
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur brique (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-50946 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100079_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 79 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002531009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur brique (pièce humide) / Vol 8 (W.C) Réf échantillon ITGA : IT071707-50947 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Peinture / Toile fibreuse blanche / Papier peint				
► Enduit plâtreux blanc + papier + peinture + toile fibreuse blanche + papier peint	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.