

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00256000050000100083_
Date du repérage :	20/07/2017
Désignation :	Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00256000050000100083_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : ROTUNNO Laurent Accompagnateur : H.MERCIER (0800400100) Date de repérage : 20/07/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/08/2017 A Riorges, le 02/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
logement n°83 - Vol 1 (Entrée) logement n°83 - Vol 4 (Cuisine) logement n°83 - Vol 6 (Débaras) logement n°83 - Vol 8 (Chambre 2) logement n°83 - Vol 10 (W.c)	logement n°83 - Vol 2 (Séjour) logement n°83 - Vol 5 (Loggia) logement n°83 - Vol 7 (Chambre 1) logement n°83 - Vol 9 (Dégagement) logement n°83 - Vol 11 (SDB)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	logement n°83	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 5 (Loggia) - Vol 6 (Débarras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (W.c) - Vol 11 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	logement n°83	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (Débarras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (W.c) - Vol 11 (SDB)	
Revêtement de sol	logement n°83	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 4 (Cuisine) - Vol 6 (Débarras) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (W.c) - Vol 11 (SDB)	
Revêtement de mur	logement n°83	Vol 4 (Cuisine) - Vol 11 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	logement n°83	Vol 9 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Entrée)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 11 (SDB)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 4 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 9 (Dégagement)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P13

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

Bilan cartographique du bâtiment :

- L'ensemble des tampons bitumineux derrière les portes de placards est à considérer comme amiantés.
- Les tampons bitumineux de baignoires d'origines prélevés sont revenus amiantés.
- Des dalles de sols et de la colle bitumineuse noire ont été repérées dans un seul logement (au RDC) sur les 12 visités. Au regard des différentes couches de sols et dans le cas de travaux sur ceux-ci, un repérage complémentaire pourra être menés suite à la dépose des sols qui ne sont pas d'origine.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 11 (SDB) - logement n°83	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous de baignoire
logement n°83 - Vol 3 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 9 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°13 - 2 - 002LA0025 30 n°13 - 4	P13	Tampon bitumineux noir	Positif	Présence sur analyse
logement n°83	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
logement n°83	Vol 11 (SDB)	Radiateurs		I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
logement n°83	Vol 4 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°1 - 2 - 002LA0025 30 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 10 (W.c) - Vol 4 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA0025 30 n°1 - 2 - 002LA0025 30 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 11 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce humide)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°6 - 2 - 002LA0025 30 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 11 (SDB) - Vol 10 (W.c) - Vol 5 (Loggia)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce humide)	P6 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 30 n°6 - 2 - 002LA0025 30 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 6 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce sèche)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°14 - 2 - 002LA0025 30 n°14 - 4	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 6 (Débarras) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur brique (pièce sèche)	P14 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LA0025 30 n°14 - 2 - 002LA0025 30 n°14 - 4	P14	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 9 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°16 - 2 - 002LA0025 30 n°16 - 4	P16	Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002LA0025 30 n°16 - 2 - 002LA0025 30 n°16 - 4	P16	Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (mur porteur pièce sèche)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°17 - 2 - 002LA0025 30 n°17 - 4	P17	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 10 (W.c) - Vol 6 (Débaras) - Vol 2 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (mur porteur pièce sèche)	S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LA0025 30 n°17 - 2 - 002LA0025 30 n°17 - 4	P17	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 11 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre(piècehumide)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°8 - 2 - 002LA0025 30 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 10 (W.c) - Vol 4 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre(piècehumide)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LA0025 30 n°8 - 2 - 002LA0025 30 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 6 (Débaras)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°15 - 2 - 002LA0025 30 n°15 - 4	P15	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche)	S22 - S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002LA0025 30 n°15 - 2 - 002LA0025 30 n°15 - 4	P15	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°2 - 2 - 002LA0025 30 n°2 - 4	P2	Colle beige + peintures multiples + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 11 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°7 - 2 - 002LA0025 30 n°7 - 4	P7	Colle beige + couche plâtrée blanche + peintures multiples + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 10 (W.c)	Revêtement de sol	Lino gris avec rayures +colle jaune	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°3 - 2 - 002LA0025 30 n°3 - 4	P3	Revêtement souple avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino gris avec rayures +colle jaune	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA0025 30 n°3 - 2 - 002LA0025 30 n°3 - 4	P3	Revêtement souple avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 11 (SDB)	Revêtement de sol	Moquettes verte avec sous-couche + colle jaune(pièce humide)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°4 - 2 - 002LA0025 30 n°4 - 4	P4	Moquette verte avec couche en mousse + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 11 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°5 - 2 - 002LA0025 30 n°5 - 4	P5	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + peinture + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 10 (W.c) - Vol 4 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA0025 30 n°5 - 2 - 002LA0025 30 n°5 - 4	P5	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + peinture + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquettes marron avec sous-couche (pièce sèche) + colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°9 - 2 - 002LA0025 30 n°9 - 4	P9	Moquette grise + colle polymère jaune avec couche cartonnée + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques grise avec sous-couche+colle jaune (pièce sèche)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°10 - 2 - 002LA0025 30 n°10 - 4	P10	Moquette bleue + colle polymère jaune + matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino gris avec rayures+colle jaune (pièce sèche)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°11 - 2 - 002LA0025 30 n°11 - 4	P11	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino gris avec rayures+colle jaune (pièce sèche)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LA0025 30 n°11 - 2 - 002LA0025 30 n°11 - 4	P11	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
logement n°83	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 30 n°12 - 2 - 002LA0025 30 n°12 - 4	P12	Colle polymère jaune avec couche en mousse + peinture + ragréage gris + matériau gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
logement n°83	Vol 6 (Débaras) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gis (pièce sèche)	S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LA002530 n°12 - 2 - 002LA002530 n°12 - 4	P12	Colle polymère jaune avec couche en mousse + peinture + ragréage gris + matériau gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

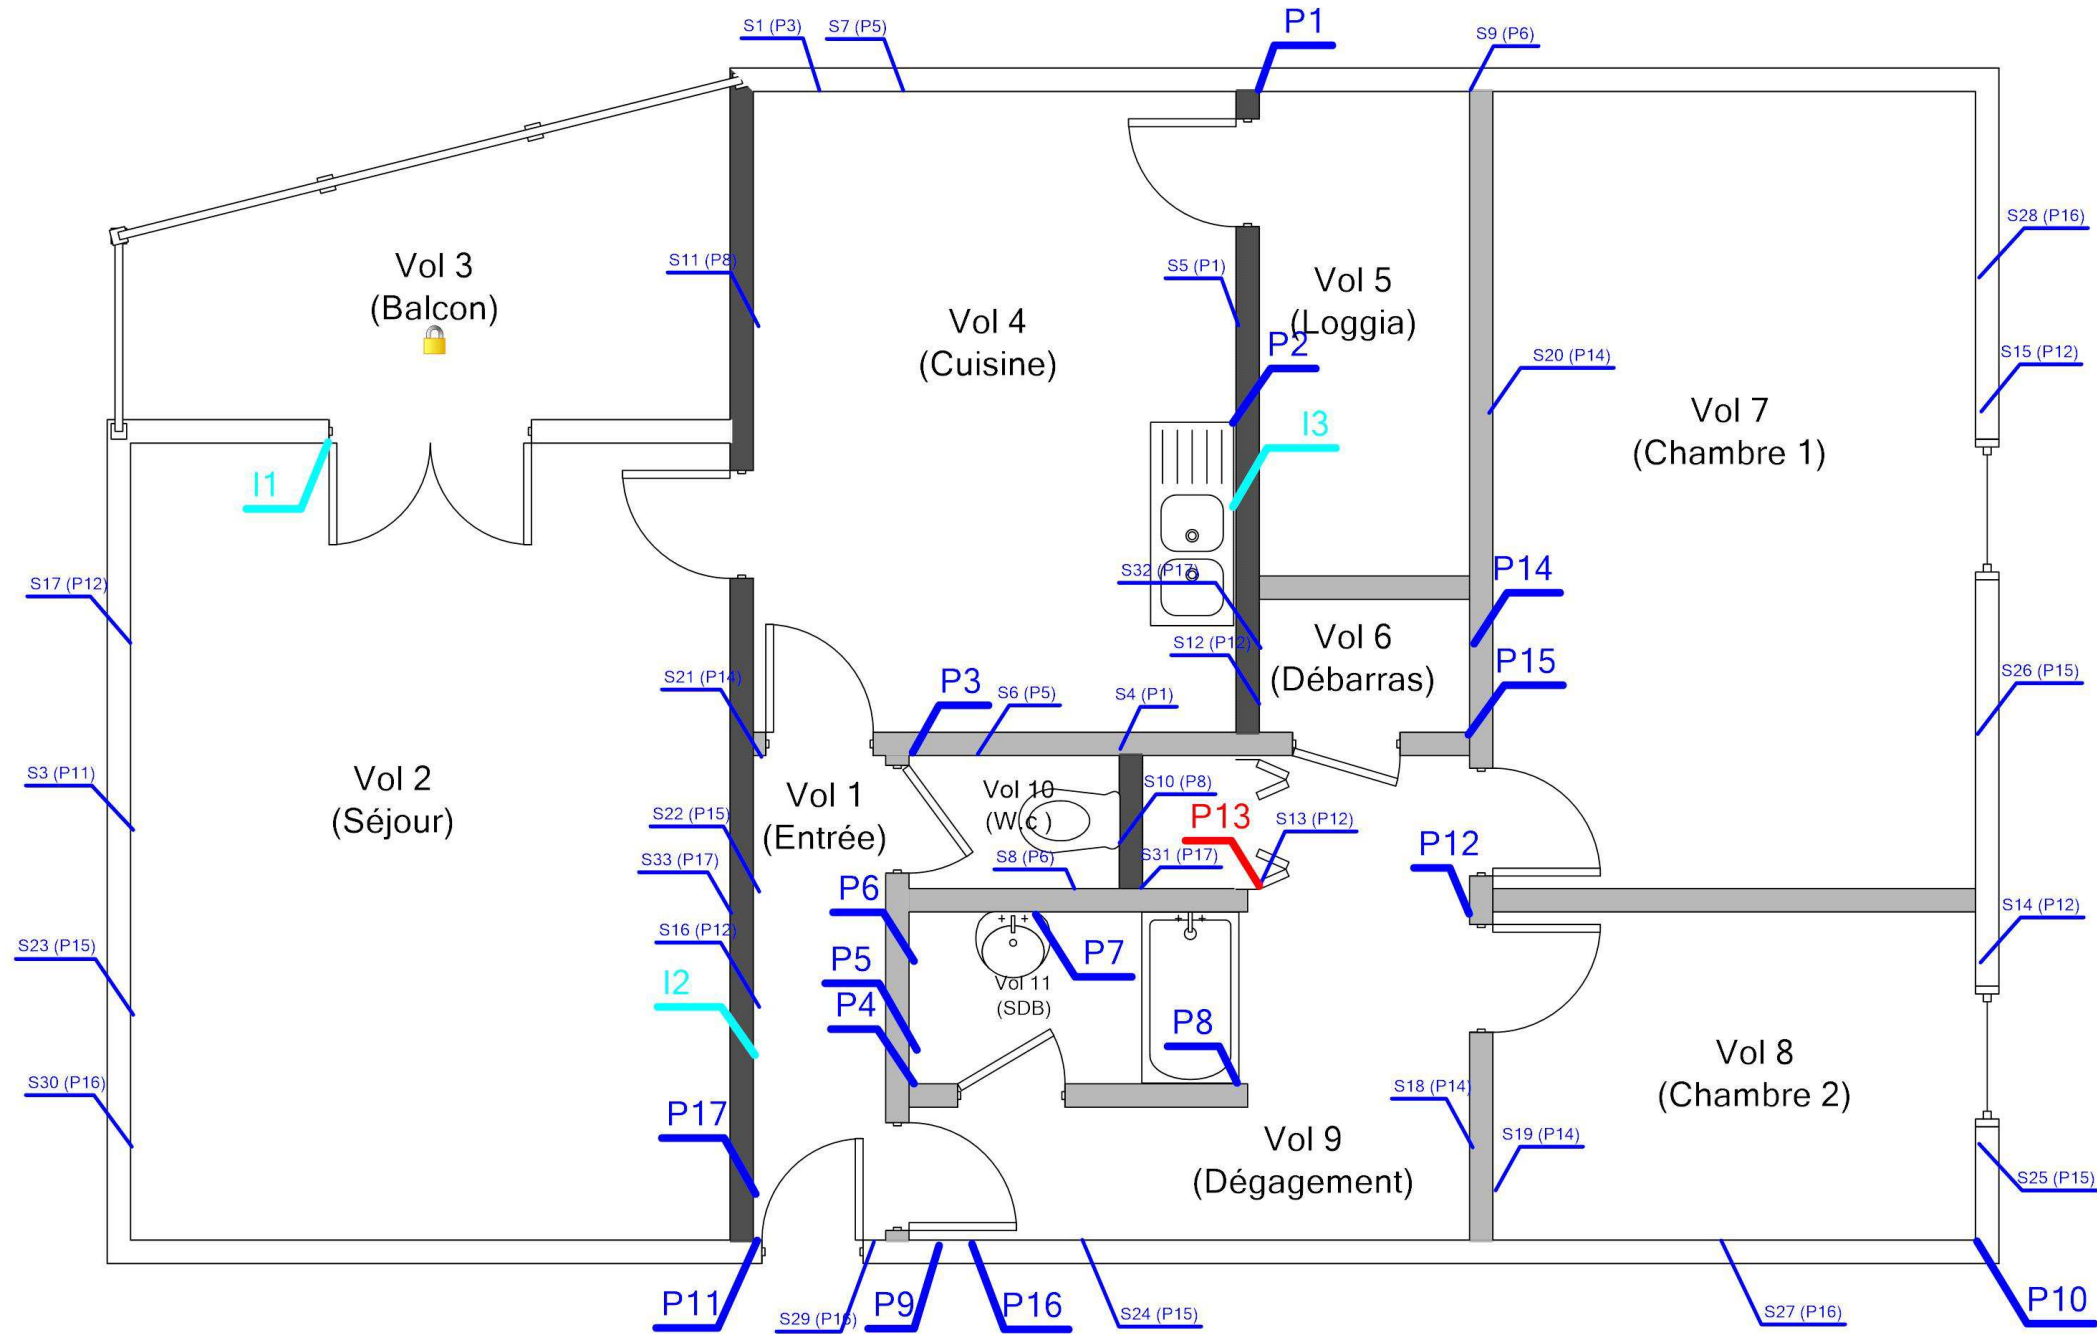
Ref.	Plans	Titre du plan
 logement n°83		logement n°83 - Plan de repérage - Actions menées
 logement n°83		logement n°83 - Plan de prélèvements
 logement n°83		logement n°83 - MPCA Toutes catégories confondues



LOGEMENT N°83 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA002530

Légende

[illegible]

Adresse du bien

57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

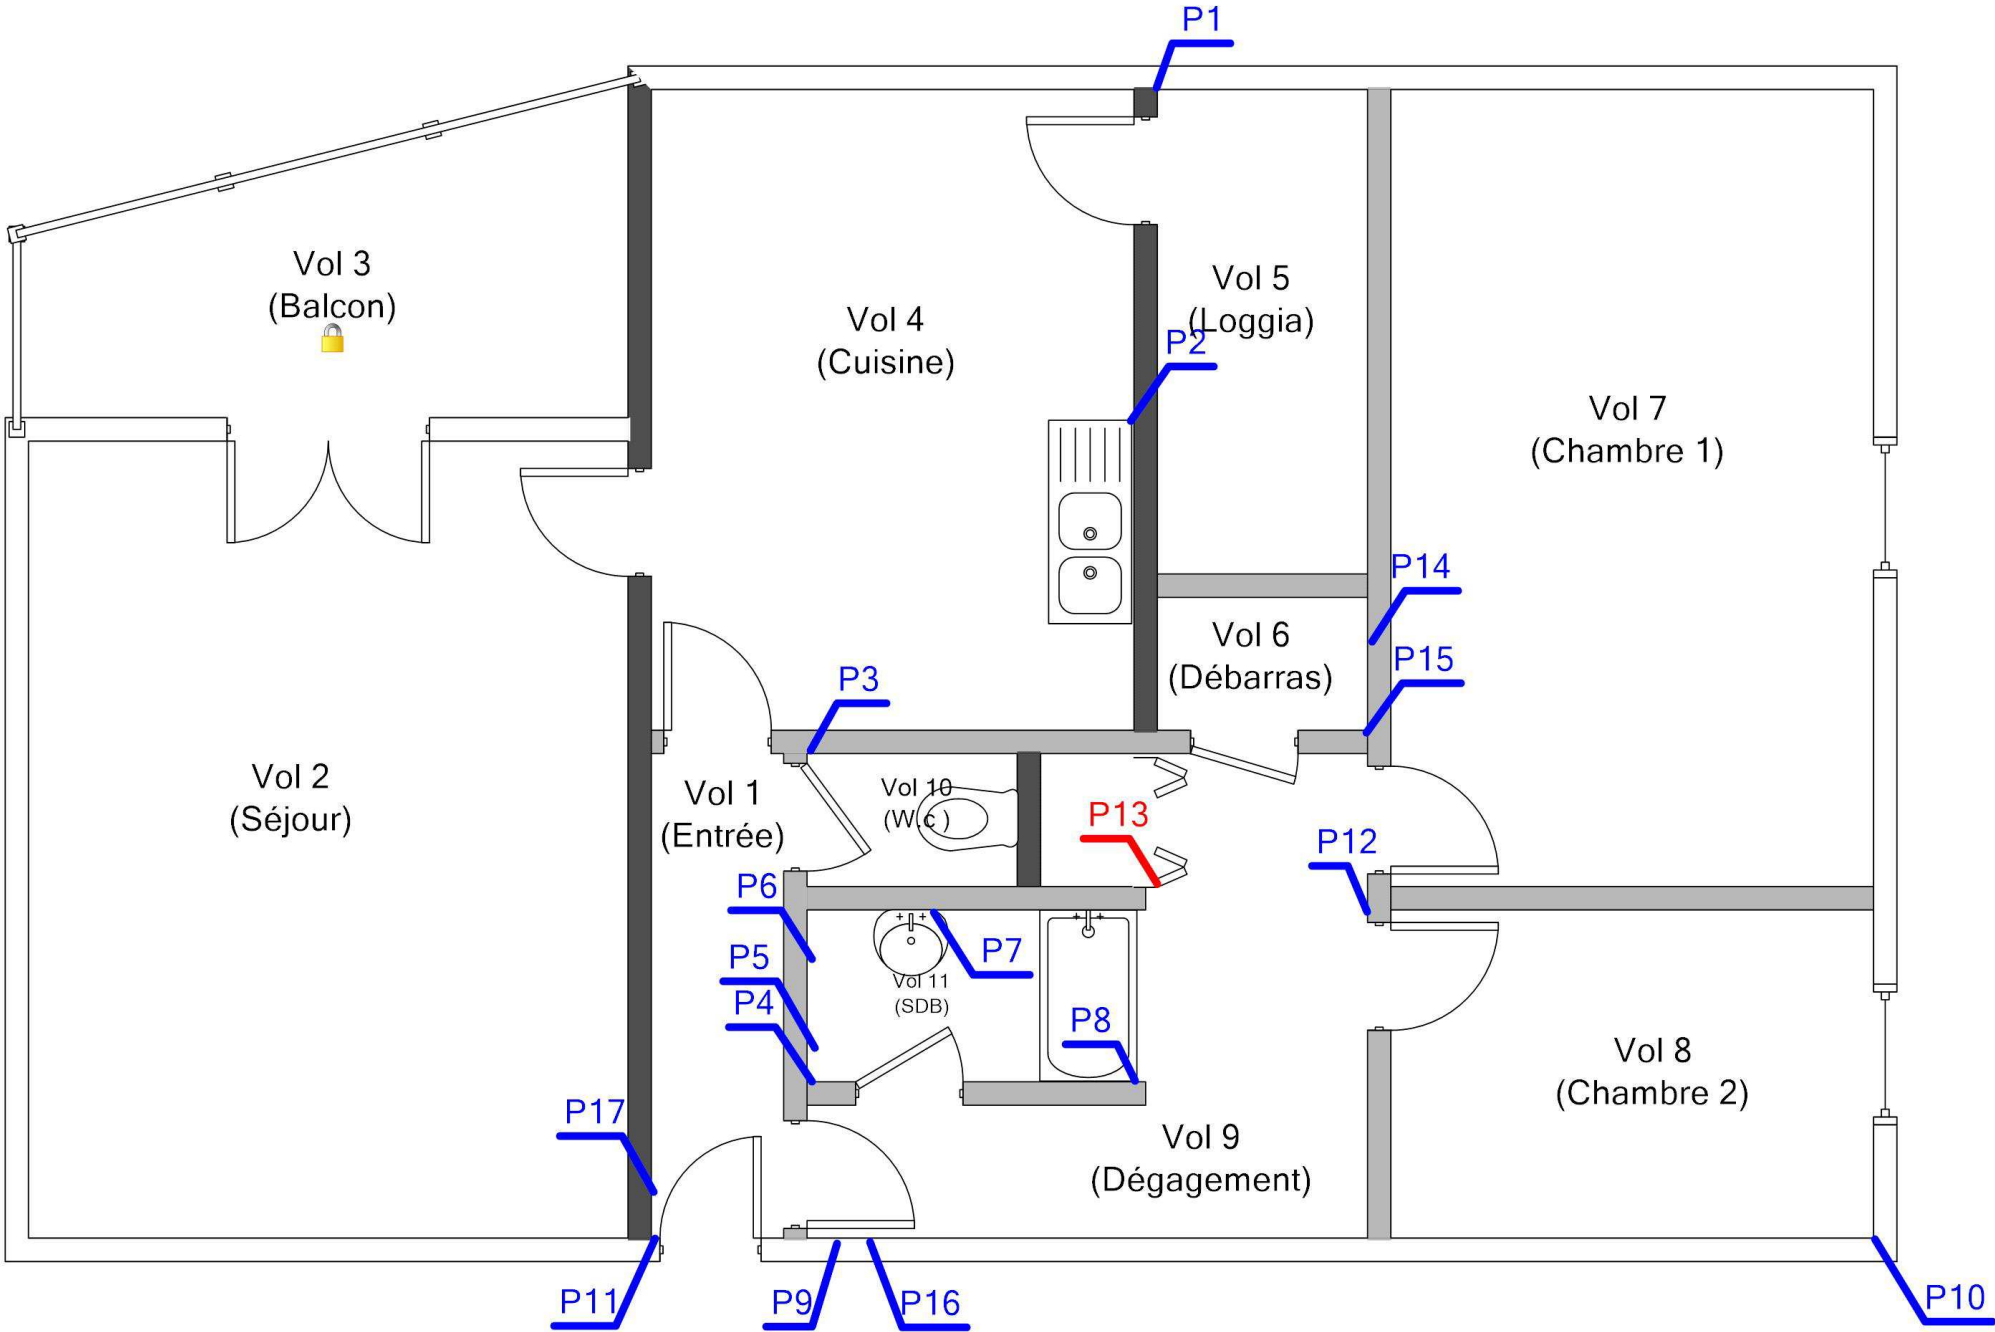
Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

20/07/2017

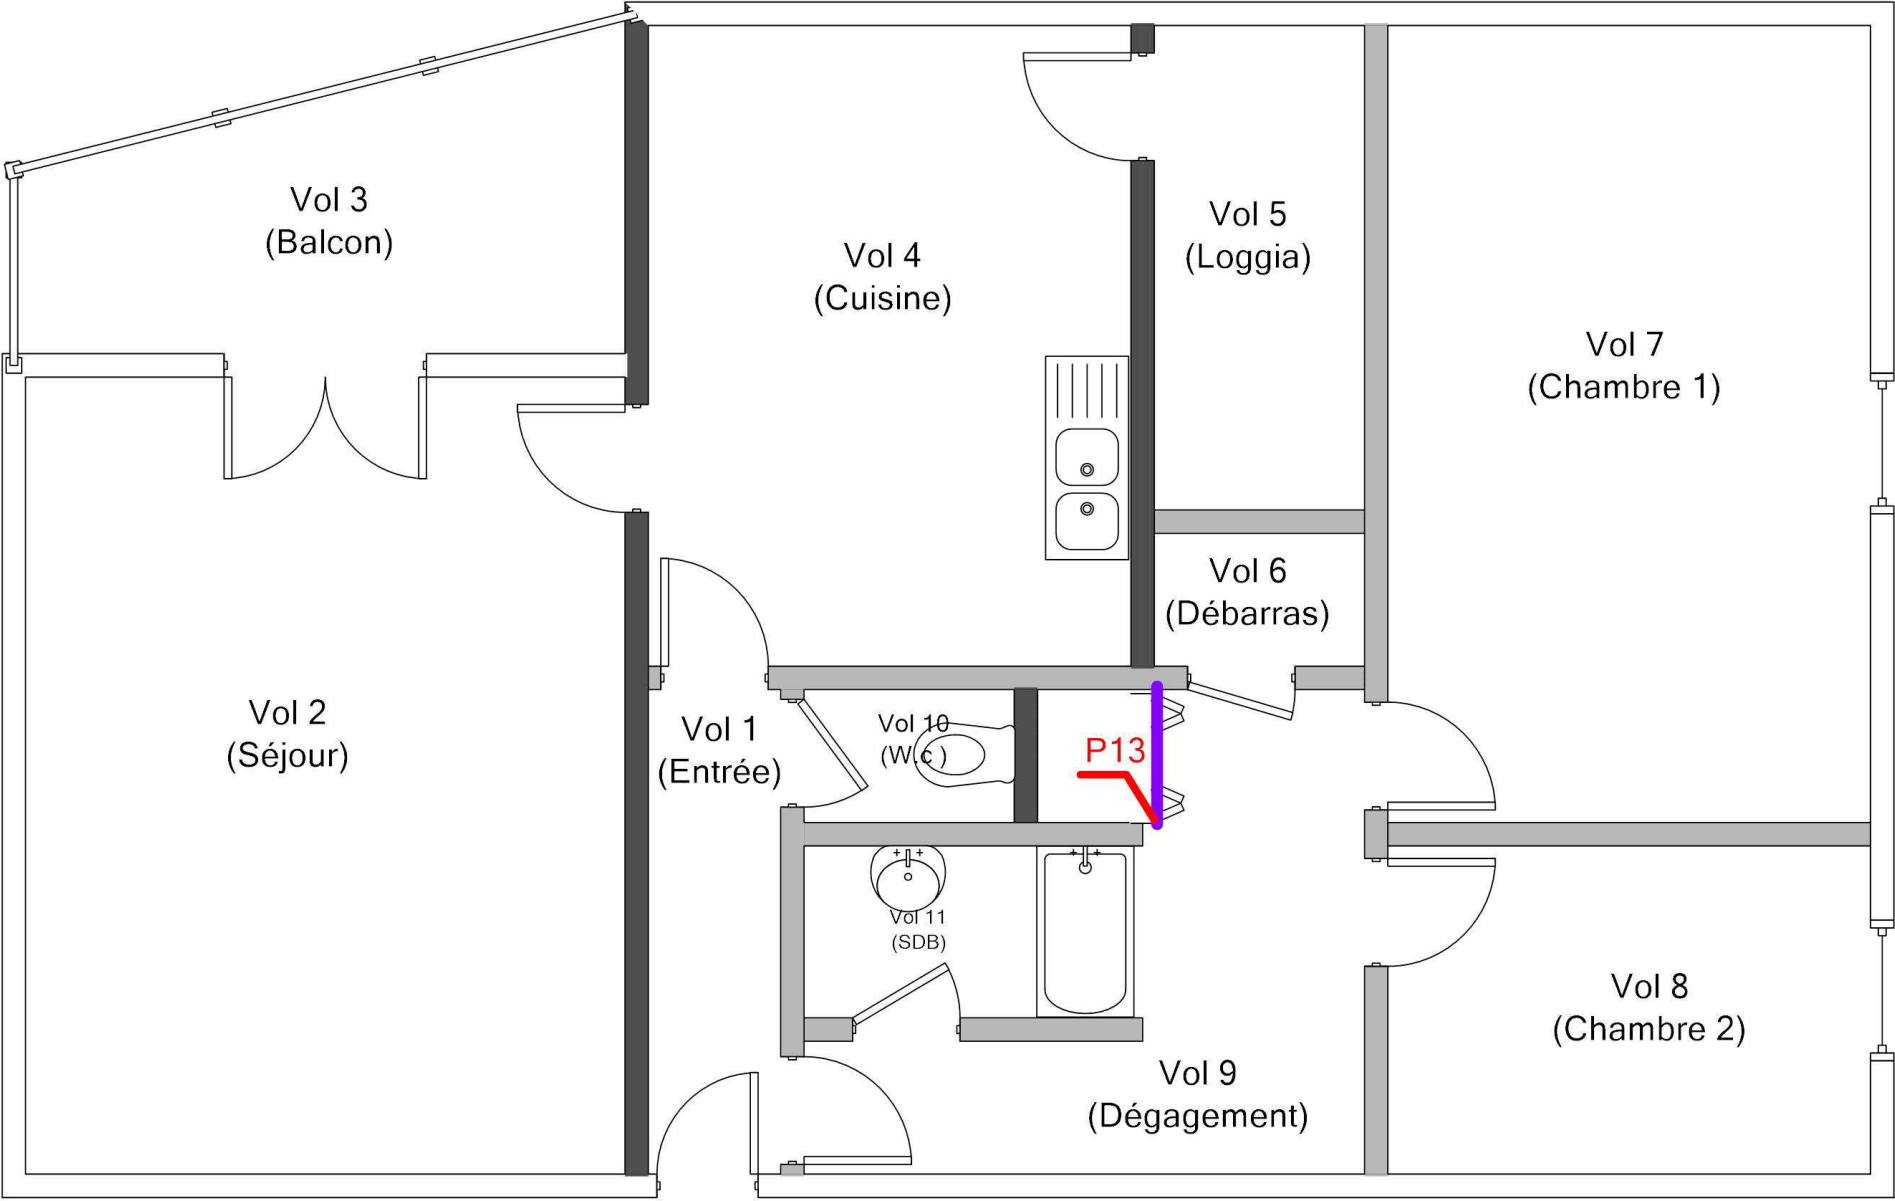
Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent

LOGEMENT N°83 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002LA002530
				Légende
				 Volume non visité
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	ROTUNNO Laurent
57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 er étage	20/07/2017	

Légende

 P13 : Tampon
bitumineux derrière
porte de placard (type
V7)



Adresse du bien

57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

20/07/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002530 n°13 - 4 (P13)	logement n°83 - Vol 9 (Dépassement)	Prélèvement positif
002LA002530 n°13 - 2 (P13)	logement n°83 - Vol 9 (Dépassement)	Prélèvement positif
002LA002530 n°11 - 4 (P11)	logement n°83 - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°11 - 2 (P11)	logement n°83 - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°9 - 4 (P9)	logement n°83 - Vol 9 (Dépassement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°9 - 2 (P9)	logement n°83 - Vol 9 (Dépassement)	Prélèvement négatif
	logement n°83 - Vol 2 (Séjour)	I1
002LA002530 n°15 - 2 (P15)	logement n°83 - Vol 6 (Dépassement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°7 - 4 (P7)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°6 - 2 (P6)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°5 - 4 (P5)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°5 - 2 (P5)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°4 - 4 (P4)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°17 - 2 (P17)	logement n°83 - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°15 - 4 (P15)	logement n°83 - Vol 6 (Dépassement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°7 - 2 (P7)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°6 - 4 (P6)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
	logement n°83 - Vol 1 (Entrée)	I2
002LA002530 n°17 - 4 (P17)	logement n°83 - Vol 1 (Entrée)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°14 - 4 (P14)	logement n°83 - Vol 6 (Dépassement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°12 - 2 (P12)	logement n°83 - Vol 9 (Dépassement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°10 - 4 (P10)	logement n°83 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°10 - 2 (P10)	logement n°83 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°16 - 2 (P16)	logement n°83 - Vol 9 (Dépassement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°8 - 4 (P8)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°14 - 2 (P14)	logement n°83 - Vol 6 (Dépassement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°1 - 2 (P1)	logement n°83 - Vol 5 (Loggia)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°4 - 2 (P4)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°2 - 2 (P2)	logement n°83 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°3 - 2 (P3)	logement n°83 - Vol 10 (W.c.)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°8 - 2 (P8)	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	Prélèvement négatif

Référence	Localisation	Action
002LA002530 n°16 - 4 (P16)	logement n°83 - Vol 9 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°1 - 4 (P1)	logement n°83 - Vol 5 (Loggia)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°3 - 4 (P3)	logement n°83 - Vol 10 (W.c)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°12 - 4 (P12)	logement n°83 - Vol 9 (Dégagement)	Prélèvement négatif
002LA002530 n°2 - 4 (P2)	logement n°83 - Vol 4 (Cuisine)	Prélèvement négatif
	logement n°83 - Vol 4 (Cuisine)	I3

002LA002530 n°13 - 4 (P13)



002LA002530 n°13 - 2 (P13)



002LA002530 n°11 - 4 (P11)



002LA002530 n°11 - 2 (P11)



002LA002530 n°9 - 4 (P9)



002LA002530 n°9 - 2 (P9)



I1 - 2



002LA002530 n°15 - 2 (P15)



002LA002530 n°7 - 4 (P7)



002LA002530 n°6 - 2 (P6)



002LA002530 n°5 - 4 (P5)



002LA002530 n°5 - 2 (P5)



002LA002530 n°4 - 4 (P4)



002LA002530 n°17 - 2 (P17)



002LA002530 n°15 - 4 (P15)



002LA002530 n°7 - 2 (P7)



002LA002530 n°6 - 4 (P6)



12 - 2



002LA002530 n°17 - 4 (P17)



002LA002530 n°14 - 4 (P14)



002LA002530 n°12 - 2 (P12)



002LA002530 n°10 - 4 (P10)



002LA002530 n°10 - 2 (P10)



002LA002530 n°16 - 2 (P16)



002LA002530 n°8 - 4 (P8)



002LA002530 n°14 - 2 (P14)



002LA002530 n°1 - 2 (P1)



002LA002530 n°4 - 2 (P4)



002LA002530 n°2 - 2 (P2)



002LA002530 n°3 - 2 (P3)



002LA002530 n°8 - 2 (P8)



002LA002530 n°16 - 4 (P16)



002LA002530 n°1 - 4 (P1)



002LA002530 n°3 - 4 (P3)



002LA002530 n°12 - 4 (P12)



002LA002530 n°2 - 4 (P2)



I3 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité - -	logement n°83 - Vol 5 (Loggia)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples + joint cassant blanc - -	logement n°83 - Vol 4 (Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + peintures multiples - -	logement n°83 - Vol 10 (W.c)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette verte avec couche en mousse + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture + matériau gris - -	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + peinture + sous couche de ragréage blanche - -	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples - -	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + matériau souple blanc - -	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	logement n°83 - Vol 11 (SDB)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette grise + colle polymère jaune avec couche cartonnée + peintures multiples - -	logement n°83 - Vol 9 (Dégagement)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue + colle polymère jaune + matériau bitumineux noir - -	logement n°83 - Vol 8 (Chambre 2)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples - -	logement n°83 - Vol 1 (Entrée)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + peinture + ragréage gris + matériau gris en faible quantité - -	logement n°83 - Vol 9 (Dégagement)	
P13	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux noir - -	logement n°83 - Vol 9 (Dégagement)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	logement n°83 - Vol 6 (Débaras)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité - -	logement n°83 - Vol 6 (Débaras)	

P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint + peinture - -	logement n°83 - Vol 9 (Dégagement)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier en faible quantité - -	logement n°83 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73052 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73052 Réf. Commande Client : 002LA002530
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LA002530001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 5 (Loggia)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51285		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec poussières / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité
► Enduit plâtreux blanc avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73052 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 4 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-51286 Description ITGA : Colle beige / Peintures multiples / Carrelage / Joint cassant blanc				
► Colle beige + peintures multiples + joint cassant blanc	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec rayures +colle jaune / Vol 10 (W.c)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-51287 Description ITGA : Revêtement souple avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peintures multiples				
► Revêtement souple avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + peintures multiples	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes verte avec sous-couche + colle jaune(pièce humide) / Vol 11 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-51288 Description ITGA : Moquette verte avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Peinture / Matériau gris				
► Moquette verte avec couche en mousse + colle polymère jaune + ragréage gris + peinture + matériau gris	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris (pièce humide) / Vol 11 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-51289 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Peinture / Sous couche de ragréage blanche				
► Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + peinture + sous couche de ragréage blanche	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73052 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur brique (pièce humide) / Vol 11 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-51290 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples				
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 11 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-51291 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peintures multiples / Carrelage / Matériau souple blanc				
► Colle beige + couche plâtreuse blanche + peintures multiples + matériau souple blanc	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre(piècehumide) / Vol 11 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-51292 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes marron avec sous-couche (pièce sèche)+colle jaune / Vol 9 (Dégagement) Réf échantillon ITGA : IT071707-51293 Description ITGA : Moquette grise / Colle polymère jaune avec couche cartonnée / Peintures multiples				
► Moquette grise + colle polymère jaune avec couche cartonnée + peintures multiples	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73052 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques grise avec sous-couche+colle jaune (pièce sèche) / Vol 8 (Chambre 2) Réf échantillon ITGA : IT071707-51294 Description ITGA : Moquette bleue / Colle polymère jaune / Matériau bitumineux noir				
► Moquette bleue + colle polymère jaune + matériau bitumineux noir	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris avec rayures+colle jaune (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-51295 Description ITGA : Revêtement souple gris avec couche fibreuse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Matériau souple incolore avec poussières / Peintures multiples				
► Revêtement souple gris avec couche fibreuse + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + matériau souple incolore avec poussières + peintures multiples	META	1	31/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris (pièce sèche) / Vol 9 (Dégagement) Réf échantillon ITGA : IT071707-51296 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Peinture / Ragréage gris / Matériau gris en faible quantité				
► Colle polymère jaune avec couche en mousse + peinture + ragréage gris + matériau gris en faible quantité	META	1	01/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530013 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 9 (Dégagement) Réf échantillon ITGA : IT071707-51297 Description ITGA : Tampon bitumineux noir				
► Tampon bitumineux noir	META	1	01/08/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73052 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur brique (pièce sèche) / Vol 6 (Débaras)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51298 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièce sèche) / Vol 6 (Débaras)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51299 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité		
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 9 (Dégagement)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51300 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Papier peint / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc + carton + papier peint + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00256000050000100083_ 57 PLACE ST EXUPERY - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 83 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002530017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (mur porteur pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51301 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples / Papier en faible quantité		
► Enduit plâtreux blanc + peintures multiples + papier en faible quantité	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.