

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	GRD BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0025600007_
Date du repérage :	12/01/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0025600007_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ROTUNNO Laurent H.MERCIER (0 800 400 100) 12/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 20/01/2017 A Riorges, le 20/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
RDC - Vol 1 (RDC) RDC - Vol 3 (Local vo 1) R+1 - Vol 5 (R+1) R+2 - Vol 8 (Gaine technique 3) Comble - Vol 11 (Comble) Façade avant - Vol 13 (Façade avant) RDC - Vol 15 (Sas 2) Pignon droit - Vol 17 (Pignon droit) Pignon gauche - Vol 19 (Pignon gauche)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1) RDC - Vol 4 (Local à velo) R+1 - Vol 6 (Gaine technique 2) R+2 - Vol 10 (R+ 2) Toiture - Vol 12 (Toiture) RDC - Vol 14 (Sas 1) Plan de masse - Vol 16 (Plan de masse) Façade arrière - Vol 18 (Façade arrière)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (Gaine technique 1)	
Façades	RDC	Vol 1 (RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (Gaine technique 1) - Vol 3 (Local vo 1) - Vol 4 (Local à velo)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (Gaine technique 1) - Vol 4 (Local à velo) - Vol 14 (Sas 1) - Vol 15 (Sas 2)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 1 (RDC)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (RDC) - Vol 2 (Gaine technique 1) - Vol 3 (Local vo 1) - Vol 4 (Local à velo)	
Conduits, canalisations et équipements	R+1	Vol 5 (R+1)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1	Vol 5 (R+1) - Vol 6 (Gaine technique 2)	
Plafond et faux-plafonds	R+1	Vol 5 (R+1)	
Revêtement de mur	R+1	Vol 5 (R+1)	
Revêtement de sol	R+1	Vol 5 (R+1) - Vol 6 (Gaine technique 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+2	Vol 8 (Gaine technique 3) - Vol 10 (R+ 2)	
Revêtement de sol	R+2	Vol 8 (Gaine technique 3) - Vol 10 (R+ 2)	



Conduits, canalisations et équipements	R+2	Vol 10 (R+ 2)	
Plafond et faux-plafonds	R+2	Vol 10 (R+ 2)	
Revêtement de mur	R+2	Vol 10 (R+ 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Comble	Vol 11 (Comble)	
Façades	Comble	Vol 11 (Comble)	
Parois verticales intérieures et enduits	Comble	Vol 11 (Comble)	
Revêtement de sol	Comble	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Comble	Vol 11 (Comble)	
Façades	Façade avant	Vol 13 (Façade avant)	
Voies et réseaux divers	Façade avant	Vol 13 (Façade avant)	
Revêtement de sol	Plan de masse	Vol 16 (Plan de masse)	
Façades	Pignon droit	Vol 17 (Pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	
Façades	Pignon gauche	Vol 19 (Pignon gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Local à velo)	Fenêtres en pvc	Aucun prélèvement effectué à la demande du client
Vol 1 (RDC)	Fenêtres en pvc	Aucun prélèvement effectué à la demande du client
Vol 10 (R+ 2)	Fenêtres en pvc	Aucun prélèvement effectué à la demande du client
Vol 5 (R+1)	Fenêtres en pvc	Aucun prélèvement effectué à la demande du client
Vol 12 (Toiture)	Complexe d'étanchéité	Besoin d'un étancheur

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (RDC)	Façades	Menuiseries	Mastic vitrier	P5
Vol 11 (Comble)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S20
Vol 13 (Façade avant)	Façades	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S23

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents sous la laine de verre dans les combles (impossible à voir sans retirer la laine de verre)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Comble - Vol 21 (combles innaccessibles)	Risque sanitaire ou physique avéré	Hauteur combles insuffisante
R+1 - Vol 7 (Local vo 2)	Moyen investigation non mis a disposition	Local condamné
Vide sanitaire - Vide sanitaire	Risque sanitaire ou physique avéré	Ensemble du volume Hauteur du vide sanitaire
R+2 - Vol 9 (Local vo 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Local condamné
Comble - Vol 20 (combles innaccessibles)	Risque sanitaire ou physique avéré	Hauteur combles insuffisante

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Conduit fluide non identifié	Conduit en pvc	S2			S2 - 1 - S2 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 10 (R+ 2)	Conduit fluide non identifié	Conduit en pvc	S2			S2 - 1 - S2 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+1	Vol 5 (R+1)	Conduit fluide non identifié	Conduit en pvc	S2			S2 - 1 - S2 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Comble	Vol 11 (Comble)	Conduit fluide non identifié	Conduit métallique	S22			S22 - 1 - S22 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier intérieur et extérieur	002LA0016 94 n°5 - 1 - 002LA0016 94 n°5 - 2	P5	Matériau mou gris + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Mastic vitrier intérieur et extérieur	002LA0016 94 n°5 - 1 - 002LA0016 94 n°5 - 2	P5	Matériau mou gris + peintures multiples non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC	Vol 4 (Local à velo)	Menuiseries	Fenêtres en pvc	I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement effectué à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Menuiseries	Fenêtres en pvc	I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement effectué à la demande du client
R+2	Vol 10 (R+ 2)	Menuiseries	Fenêtres en pvc	I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement effectué à la demande du client
R+1	Vol 5 (R+1)	Menuiseries	Fenêtres en pvc	I1			I1 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement effectué à la demande du client
Comble	Vol 11 (Comble)	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S20	Réalisation d'un sondage		S20 - 1 - S20 - 2				Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD00914 P : 22
Comble	Vol 11 (Comble)	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S20	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S20		S20 - 1 - S20 - 2				Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD00914 P : 22
Façade avant	Vol 13 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P24	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°24 - 1 - 002LA0016 94 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon droit	Vol 17 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002LA0016 94 n°24 - 1 - 002LA0016 94 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002LA0016 94 n°24 - 1 - 002LA0016 94 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon gauche	Vol 19 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002LA0016 94 n°24 - 1 - 002LA0016 94 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 13 (Façade avant)	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S23	Réalisation d'un sondage		S23 - 1 - S23 - 2				Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22
Pignon droit	Vol 17 (Pignon droit)	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23		S23 - 1 - S23 - 2				Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22
Façade arrière	Vol 18 (Façade arrière)	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23		S23 - 1 - S23 - 2				Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 19 (Pignon gauche)	Bardages	Ardoises en fibres-ciment	S23	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S23		S23 - 1 - S23 - 2				Présence sur document Se référé au diag suivant : 002HD000914 P:22

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 1	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 1	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 10 (R+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 1	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 1	Enduit compact beige hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 10 (R+ 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Mur porteur	002LA0016 94 n°2 - 1 - 002LA0016 94 n°2 - 2	P2 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Bacs à fleurs	002LA0016 94 n°3 - 1 - 002LA0016 94 n°3 - 2	P3 Phase 1	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Bacs à fleurs	002LA0016 94 n°3 - 1 - 002LA0016 94 n°3 - 2	P3 Phase 1	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Bacs à fleurs	002LA0016 94 n°3 - 1 - 002LA0016 94 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Bacs à fleurs	002LA0016 94 n°3 - 1 - 002LA0016 94 n°3 - 2	P3 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local à velo)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P7	Réalisation d'un prélèvement	Parpaings	002LA0016 94 n°7 - 1 - 002LA0016 94 n°7 - 2	P7	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local à velo) - Vol 2 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P7 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Parpaings	002LA0016 94 n°7 - 1 - 002LA0016 94 n°7 - 2	P7	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Local à velo)	Menuiseries	Enduit de rebouchage	P8	Réalisation d'un prélèvement	Autour de la porte	002LA0016 94 n°8 - 1 - 002LA0016 94 n°8 - 2 - 002LA0016 94 n°8 - 3	P8	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°10 - 1 - - 002LA0016 94 n°10 - 2	P10 Phase 1	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LA0016 94 n°10 - 1 - - 002LA0016 94 n°10 - 2	P10 Phase 1	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°10 - 1 - - 002LA0016 94 n°10 - 2	P10 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduits ciment	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LA0016 94 n°10 - 1 - - 002LA0016 94 n°10 - 2	P10 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur	002LA0016 94 n°11 - 1 - - 002LA0016 94 n°11 - 2	P11 Phase 1	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Mur porteur	002LA0016 94 n°11 - 1 - 002LA0016 94 n°11 - 2	P11 Phase 1	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur	002LA0016 94 n°11 - 1 - 002LA0016 94 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Mur porteur	002LA0016 94 n°11 - 1 - 002LA0016 94 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Gaines et coffre verticaux	Enduits lissés	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gaine vide ordure	002LA0016 94 n°12 - 1 - 002LA0016 94 n°12 - 2	P12 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1)	Gaines et coffre verticaux	Enduits lissés	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gaine vide ordure	002LA0016 94 n°12 - 1 - 002LA0016 94 n°12 - 2	P12 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Gaine technique 1)	Menuiseries	Panneaux bois	S14			S14 - 1 - S14 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
R+2	Vol 8 (Gaine technique 3)	Menuiseries	Panneaux bois	S14			S14 - 1 - S14 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 6 (Gaine technique 2)	Menuiseries	Panneaux bois	S14			S14 - 1 - S14 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 2 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°13 - 1 - 002LA0016 94 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P13 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LA0016 94 n°13 - 1 - 002LA0016 94 n°13 - 2	P13	Enduit plâtreux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P14	Réalisation d'un prélèvement	Briques	002LA0016 94 n°14 - 1 - 002LA0016 94 n°14 - 2	P14	Matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Briques	002LA0016 94 n°14 - 1 - 002LA0016 94 n°14 - 2	P14	Matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 2 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur	002LA0016 94 n°15 - 1 - 002LA0016 94 n°15 - 2	P15	Enduit compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P21	Réalisation d'un prélèvement	Parpaings	002LA0016 94 n°21 - 1 - 002LA0016 94 n°21 - 2	P21	Matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Comble	Vol 11 (Comble)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Parpaings	002LA0016 94 n°21 - 1 - 002LA0016 94 n°21 - 2	P21	Matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 15 (Sas 2)	Plafonds	Lattes en bois	S1			S1 - 1 - S1 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 14 (Sas 1)	Plafonds	Lattes en bois	S1			S1 - 1 - S1 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Lattes en bois	S1			S1 - 1 - S1 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
RDC	Vol 1 (RDC)	Sous-face de balcons	Enduit ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Balcons préfabriqués	002LA0016 94 n°4 - 1 - 002LA0016 94 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Sous-face de balcons	Enduit ciment	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Balcons préfabriqués	002LA0016 94 n°4 - 1 - 002LA0016 94 n°4 - 2	P4	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 4 (Local à vélo)	Plafonds	Panneaux vissés	P9	Réalisation d'un prélèvement	Fibralite	002LA0016 94 n°9 - 1	P9	Bois en lamelles avec liant	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 2 (Gaine technique 1)	Plafonds	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°16 - 1 - 002LA0016 94 n°16 - 2	P16	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Sous-face escalier	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°17 - 1 - 002LA0016 94 n°17 - 2	P17 Phase 1	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Sous-face escalier	Enduit plâtre	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LA0016 94 n°17 - 1 - 002LA0016 94 n°17 - 2	P17 Phase 1	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 10 (R+ 2)	Sous-face escalier	Enduit plâtre	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LA0016 94 n°17 - 1 - 002LA0016 94 n°17 - 2	P17 Phase 1	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (R+1)	Sous-face escalier	Enduit plâtre	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LA0016 94 n°17 - 1 - 002LA0016 94 n°17 - 2	P17 Phase 1	Enduit compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Sous-face escalier	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°17 - 1 - 002LA0016 94 n°17 - 2	P17 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Sous-face escalier	Enduit plâtre	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LA0016 94 n°17 - 1 - 002LA0016 94 n°17 - 2	P17 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+2	Vol 10 (R+ 2)	Sous-fa�ce escalier	Enduit ��tre	S19	Sondage et extension de la zone homog�ne du pr�l�vement P17		002LA0016 94 n�17 - 1 - 002LA0016 94 n�17 - 2	P17 Phase 2	Peintures multiples	N�gatif	N�gatif sur analyse
R+1	Vol 5 (R+1)	Sous-fa�ce escalier	Enduit ��tre	S18	Sondage et extension de la zone homog�ne du pr�l�vement P17		002LA0016 94 n�17 - 1 - 002LA0016 94 n�17 - 2	P17 Phase 2	Peintures multiples	N�gatif	N�gatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Plafonds	Enduit ��tre	P18	R�alisation d'un pr�l�vement	Blanc	002LA0016 94 n�18 - 1 - 002LA0016 94 n�18 - 2	P18	Enduit compact blanc avec poussi�res + peintures multiples non s�parable	N�gatif	N�gatif sur analyse

Grille de r sultats du rep rage des MPCA pour la cat gorie : Rev tement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				R�f action	Observation	Pr�cision loc.	Ref photo	Ref Pr�l.	Descriptif	R�sultat	
RDC	Vol 1 (RDC)	Rev�tement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1	R�alisation d'un pr�l�vement	Grise	002LA0016 94 n�1 - 1 - 002LA0016 94 n�1 - 2	P1	Colle blanche + mat�riau beige en faible quantit� non s�parable	N�gatif	N�gatif sur analyse
RDC	Vol 1 (RDC)	Rev�tement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P1	Sondage et extension de la zone homog�ne du pr�l�vement P1	Grise	002LA0016 94 n�1 - 1 - 002LA0016 94 n�1 - 2	P1	Colle blanche + mat�riau beige en faible quantit� non s�parable	N�gatif	N�gatif sur analyse
R+2	Vol 10 (R+ 2)	Rev�tement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S4	Sondage et extension de la zone homog�ne du pr�l�vement P1	Grise	002LA0016 94 n�1 - 1 - 002LA0016 94 n�1 - 2	P1	Colle blanche + mat�riau beige en faible quantit� non s�parable	N�gatif	N�gatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 5 (R+1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Grise	002LA0016 94 n°1 - 1 - 002LA0016 94 n°1 - 2	P1	Colle blanche + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC	Vol 4 (Local à velo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°6 - 1 - 002LA0016 94 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC	Vol 3 (Local vo 1) - Vol 2 (Gaine technique 1) - Vol 1 (RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S7 - S8 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0016 94 n°6 - 1 - 002LA0016 94 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+2	Vol 8 (Gaine technique 3) - Vol 10 (R+ 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S10 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0016 94 n°6 - 1 - 002LA0016 94 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 6 (Gaine technique 2) - Vol 5 (R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S9 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0016 94 n°6 - 1 - 002LA0016 94 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (R+1)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P19	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°19 - 1 - - 002LA0016 94 n°19 - 2	P19 Phase 1	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (R+1)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002LA0016 94 n°19 - 1 - - 002LA0016 94 n°19 - 2	P19 Phase 1	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1	Vol 5 (R+1)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P19	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°19 - 1 - 002LA0016 94 n°19 - 2	P19 Phase 2	Matériau cartonné avec poussières + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1	Vol 5 (R+1)	Revêtement de sol	Joint de dilatation	P19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002LA0016 94 n°19 - 1 - 002LA0016 94 n°19 - 2	P19 Phase 2	Matériau cartonné avec poussières + matériau blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 11 (Comble)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P20	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°20 - 1 - 002LA0016 94 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 11 (Comble)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002LA0016 94 n°20 - 1 - 002LA0016 94 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse	Vol 16 (Plan de masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°23 - 1 - 002LA0016 94 n°23 - 2	P23	Matériau compact gris hétérogène + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse	Vol 16 (Plan de masse)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002LA0016 94 n°23 - 1 - 002LA0016 94 n°23 - 2	P23	Matériau compact gris hétérogène + colle bitumineuse noire non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Comble	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P22	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°22 - 1 - 002LA0016 94 n°22 - 2	P22	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche bitumineuse non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002LA0016 94 n°22 - 1 - 002LA0016 94 n°22 - 2	P22	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche bitumineuse non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 11 (Comble)	Eléments ponctuels	Bacs aciers	S21			S21 - 1 - S21 - 2 - S21 - 3				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture	Vol 12 (Toiture)	Revêtement bitumeux d'étanchéité	Complexe d'étanchéité	I2							Besoin d'un étancheur

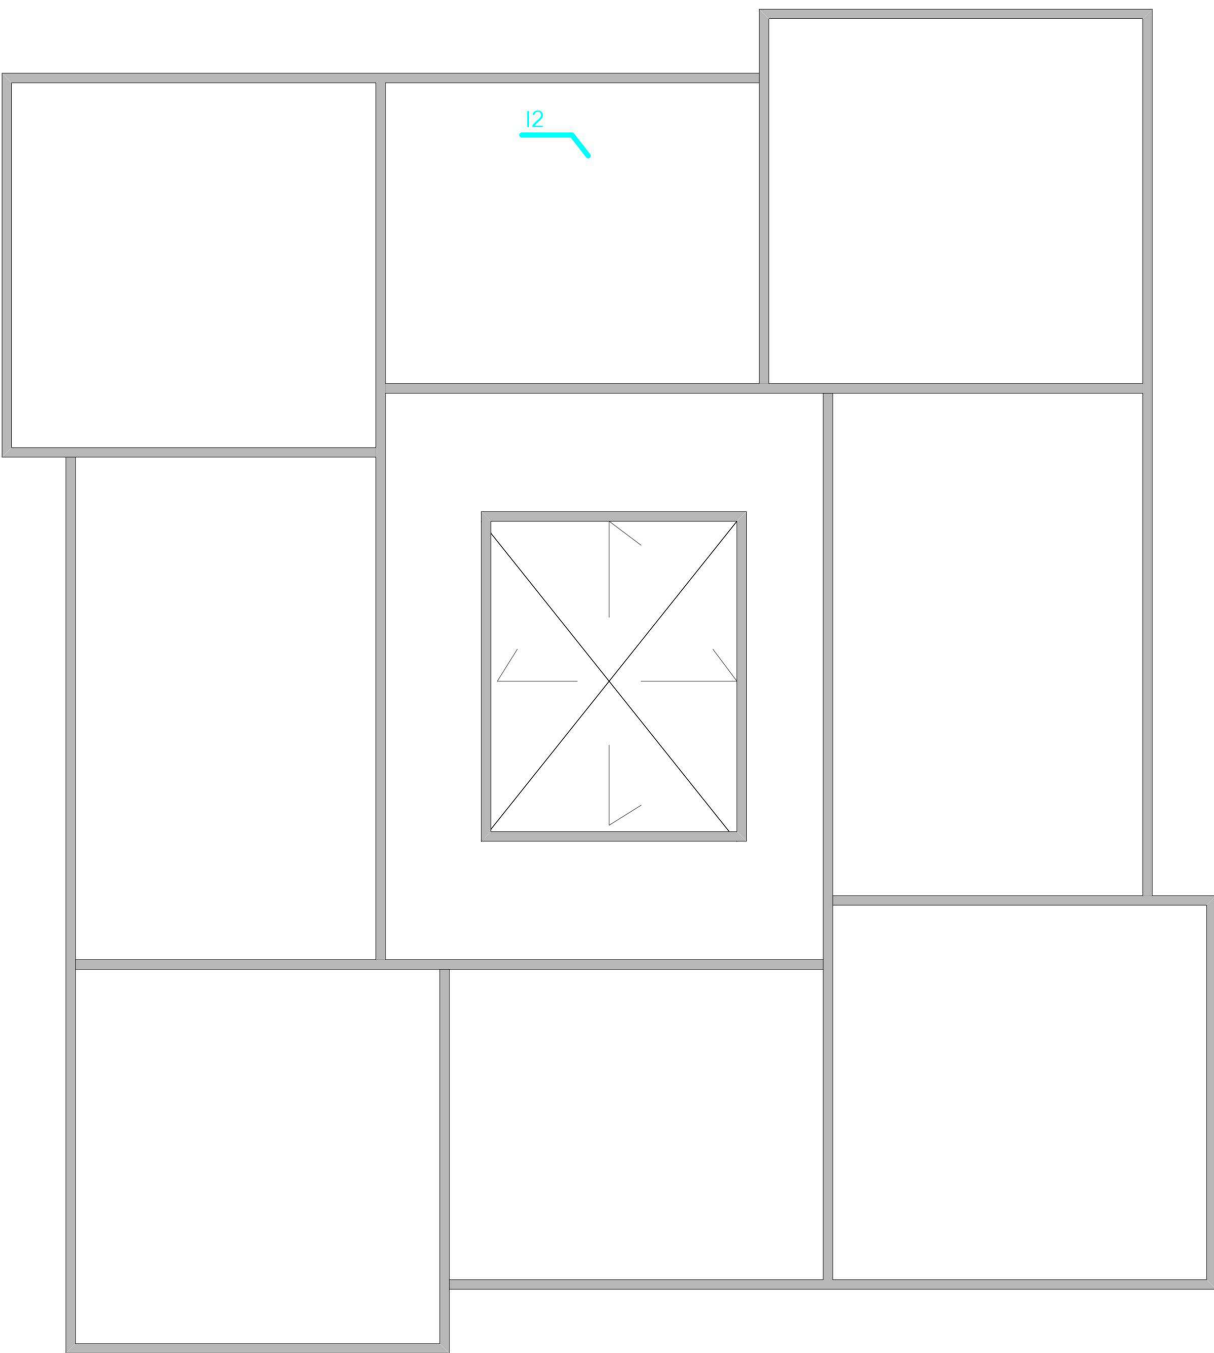
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

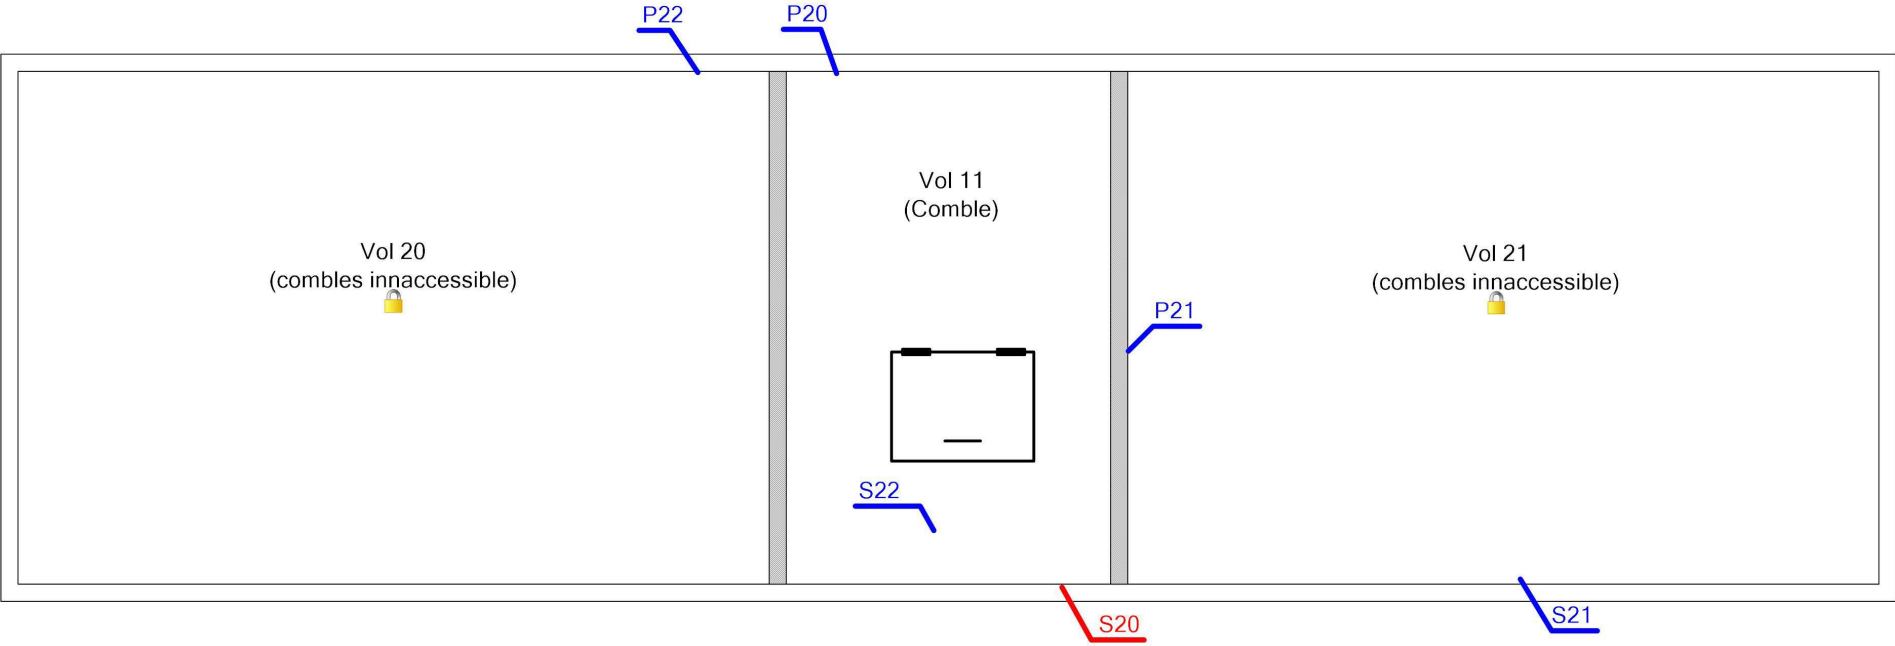


Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 13 (Façade avant)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P25	Réalisation d'un prélèvement		002LA0016 94 n°25 - 1 - 002LA0016 94 n°25 - 2	P25	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse

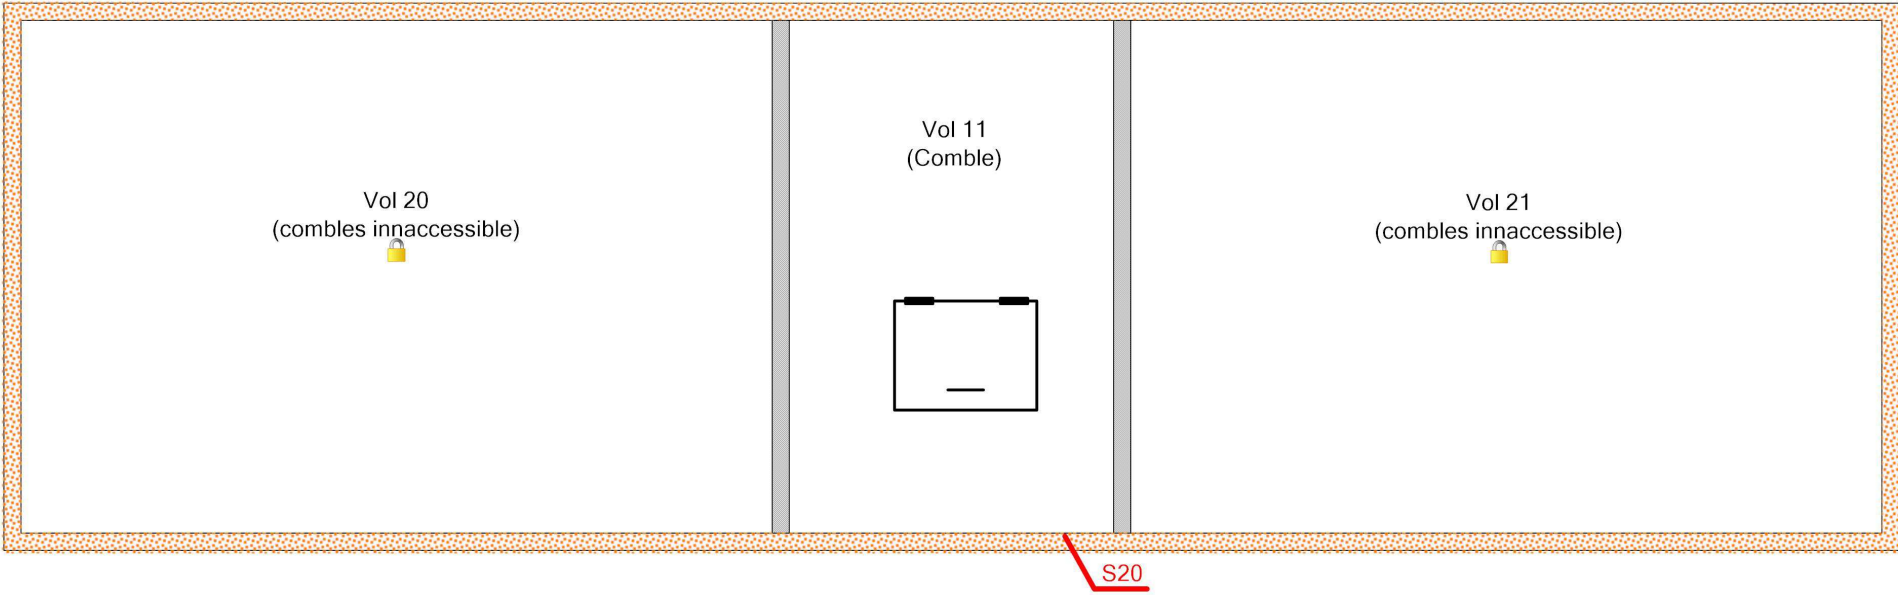



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Comble	Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Comble	Comble - MPCA Façades
	R+2	R+2 - Plan de repérage - Actions menées
	R+1	R+1 - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC	RDC - MPCA Façades
	RDC	RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Plan de masse	Plan de masse - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - MPCA Façades
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - MPCA Façades
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - MPCA Façades
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - MPCA Façades

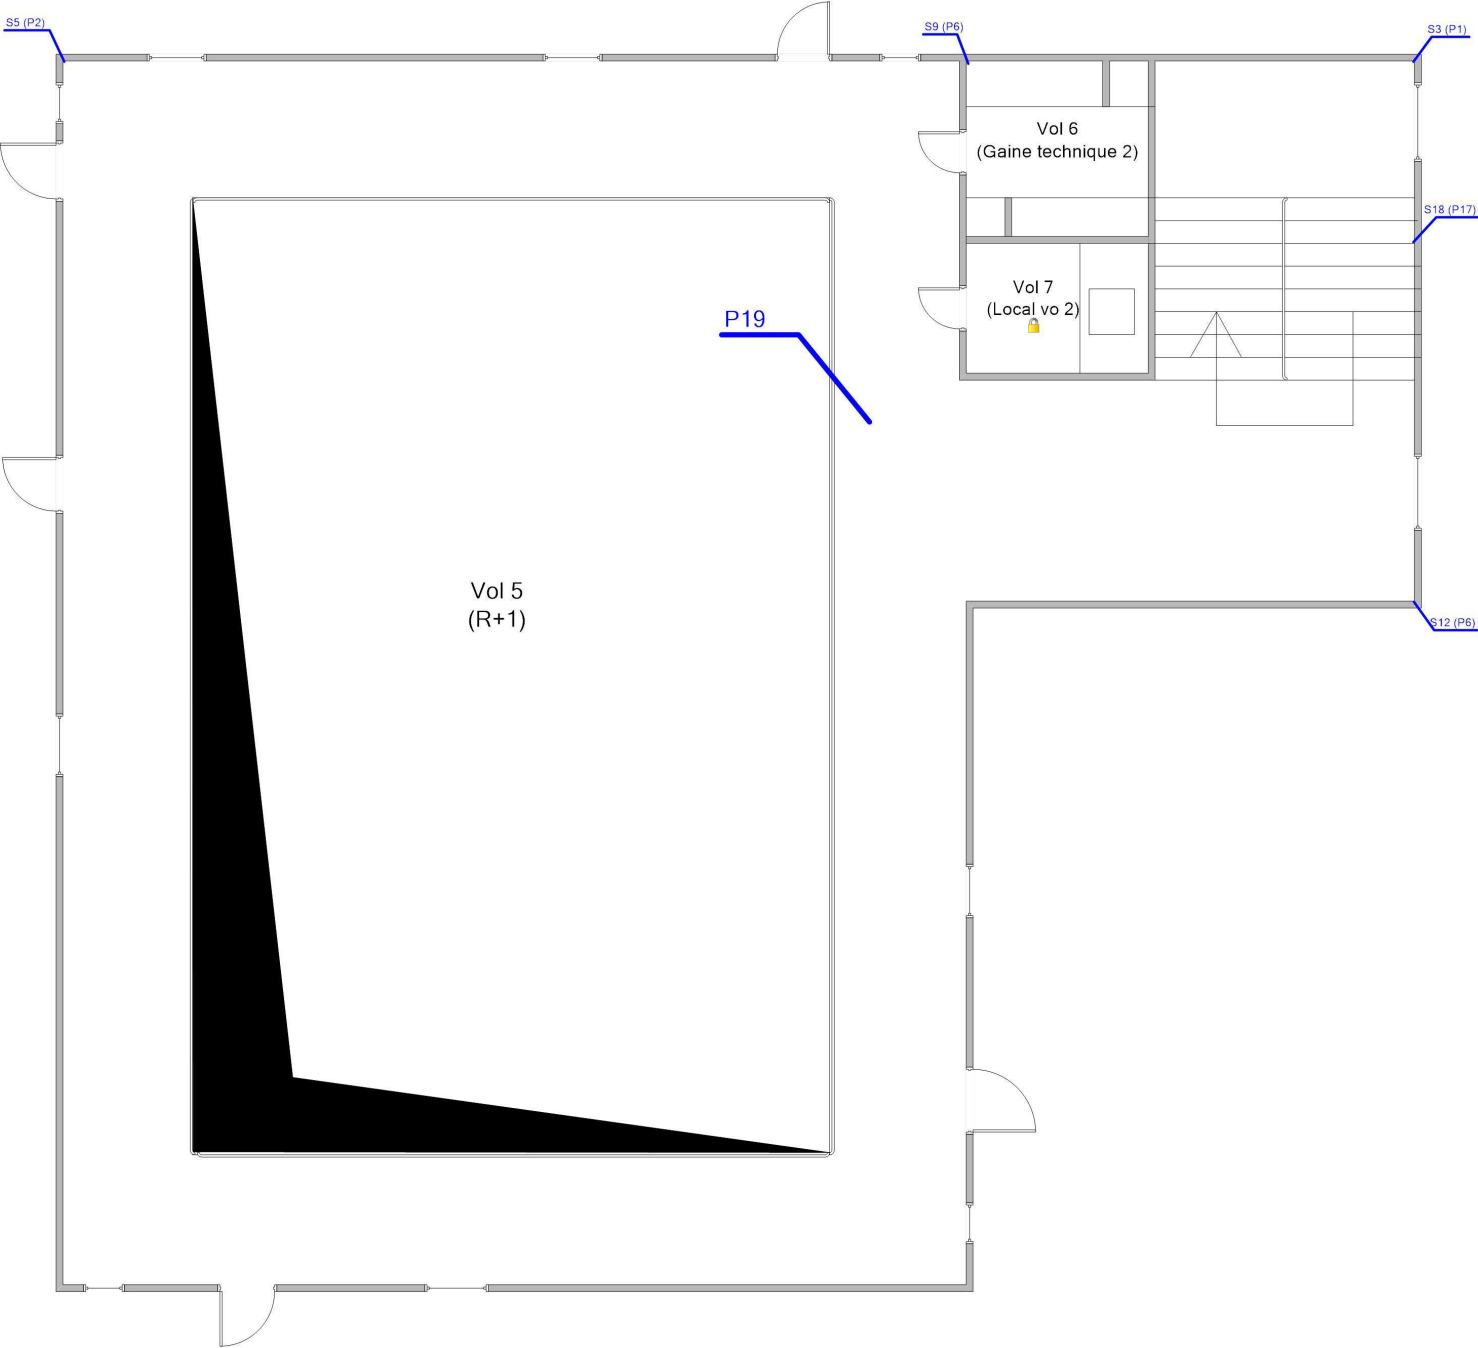


TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LA001694
Vol 12 (Toiture) 				Légende
				 Localisation d'une impossibilité technique
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	ROTUNNO Laurent

COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LA001694
				Légende
				 Localisation d'un prélèvement
				 Localisation d'un sondage négatif
				 Localisation d'un sondage positif
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	ROTUNNO Laurent

COMBLE - MPCA FAÇADES				Référence: 002LA001694
				Légende
				 S20: Ardoises en fibres-ciment
				 Volume non visité
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	ROTUNNO Laurent



R+2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LA001694
				Légende
				 Localisation d'un sondage négatif
				 Volume non visité
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
 GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	ROTUNNO Laurent	

R+1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LA001694
				Légende
				 P Localisation dun prélèvement
				 S Localisation dun sondage négatif
				 Volume non visité
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	ROTUNNO Laurent
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	

RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
---	--

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

	Localisation dun sondage positif
---	----------------------------------

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

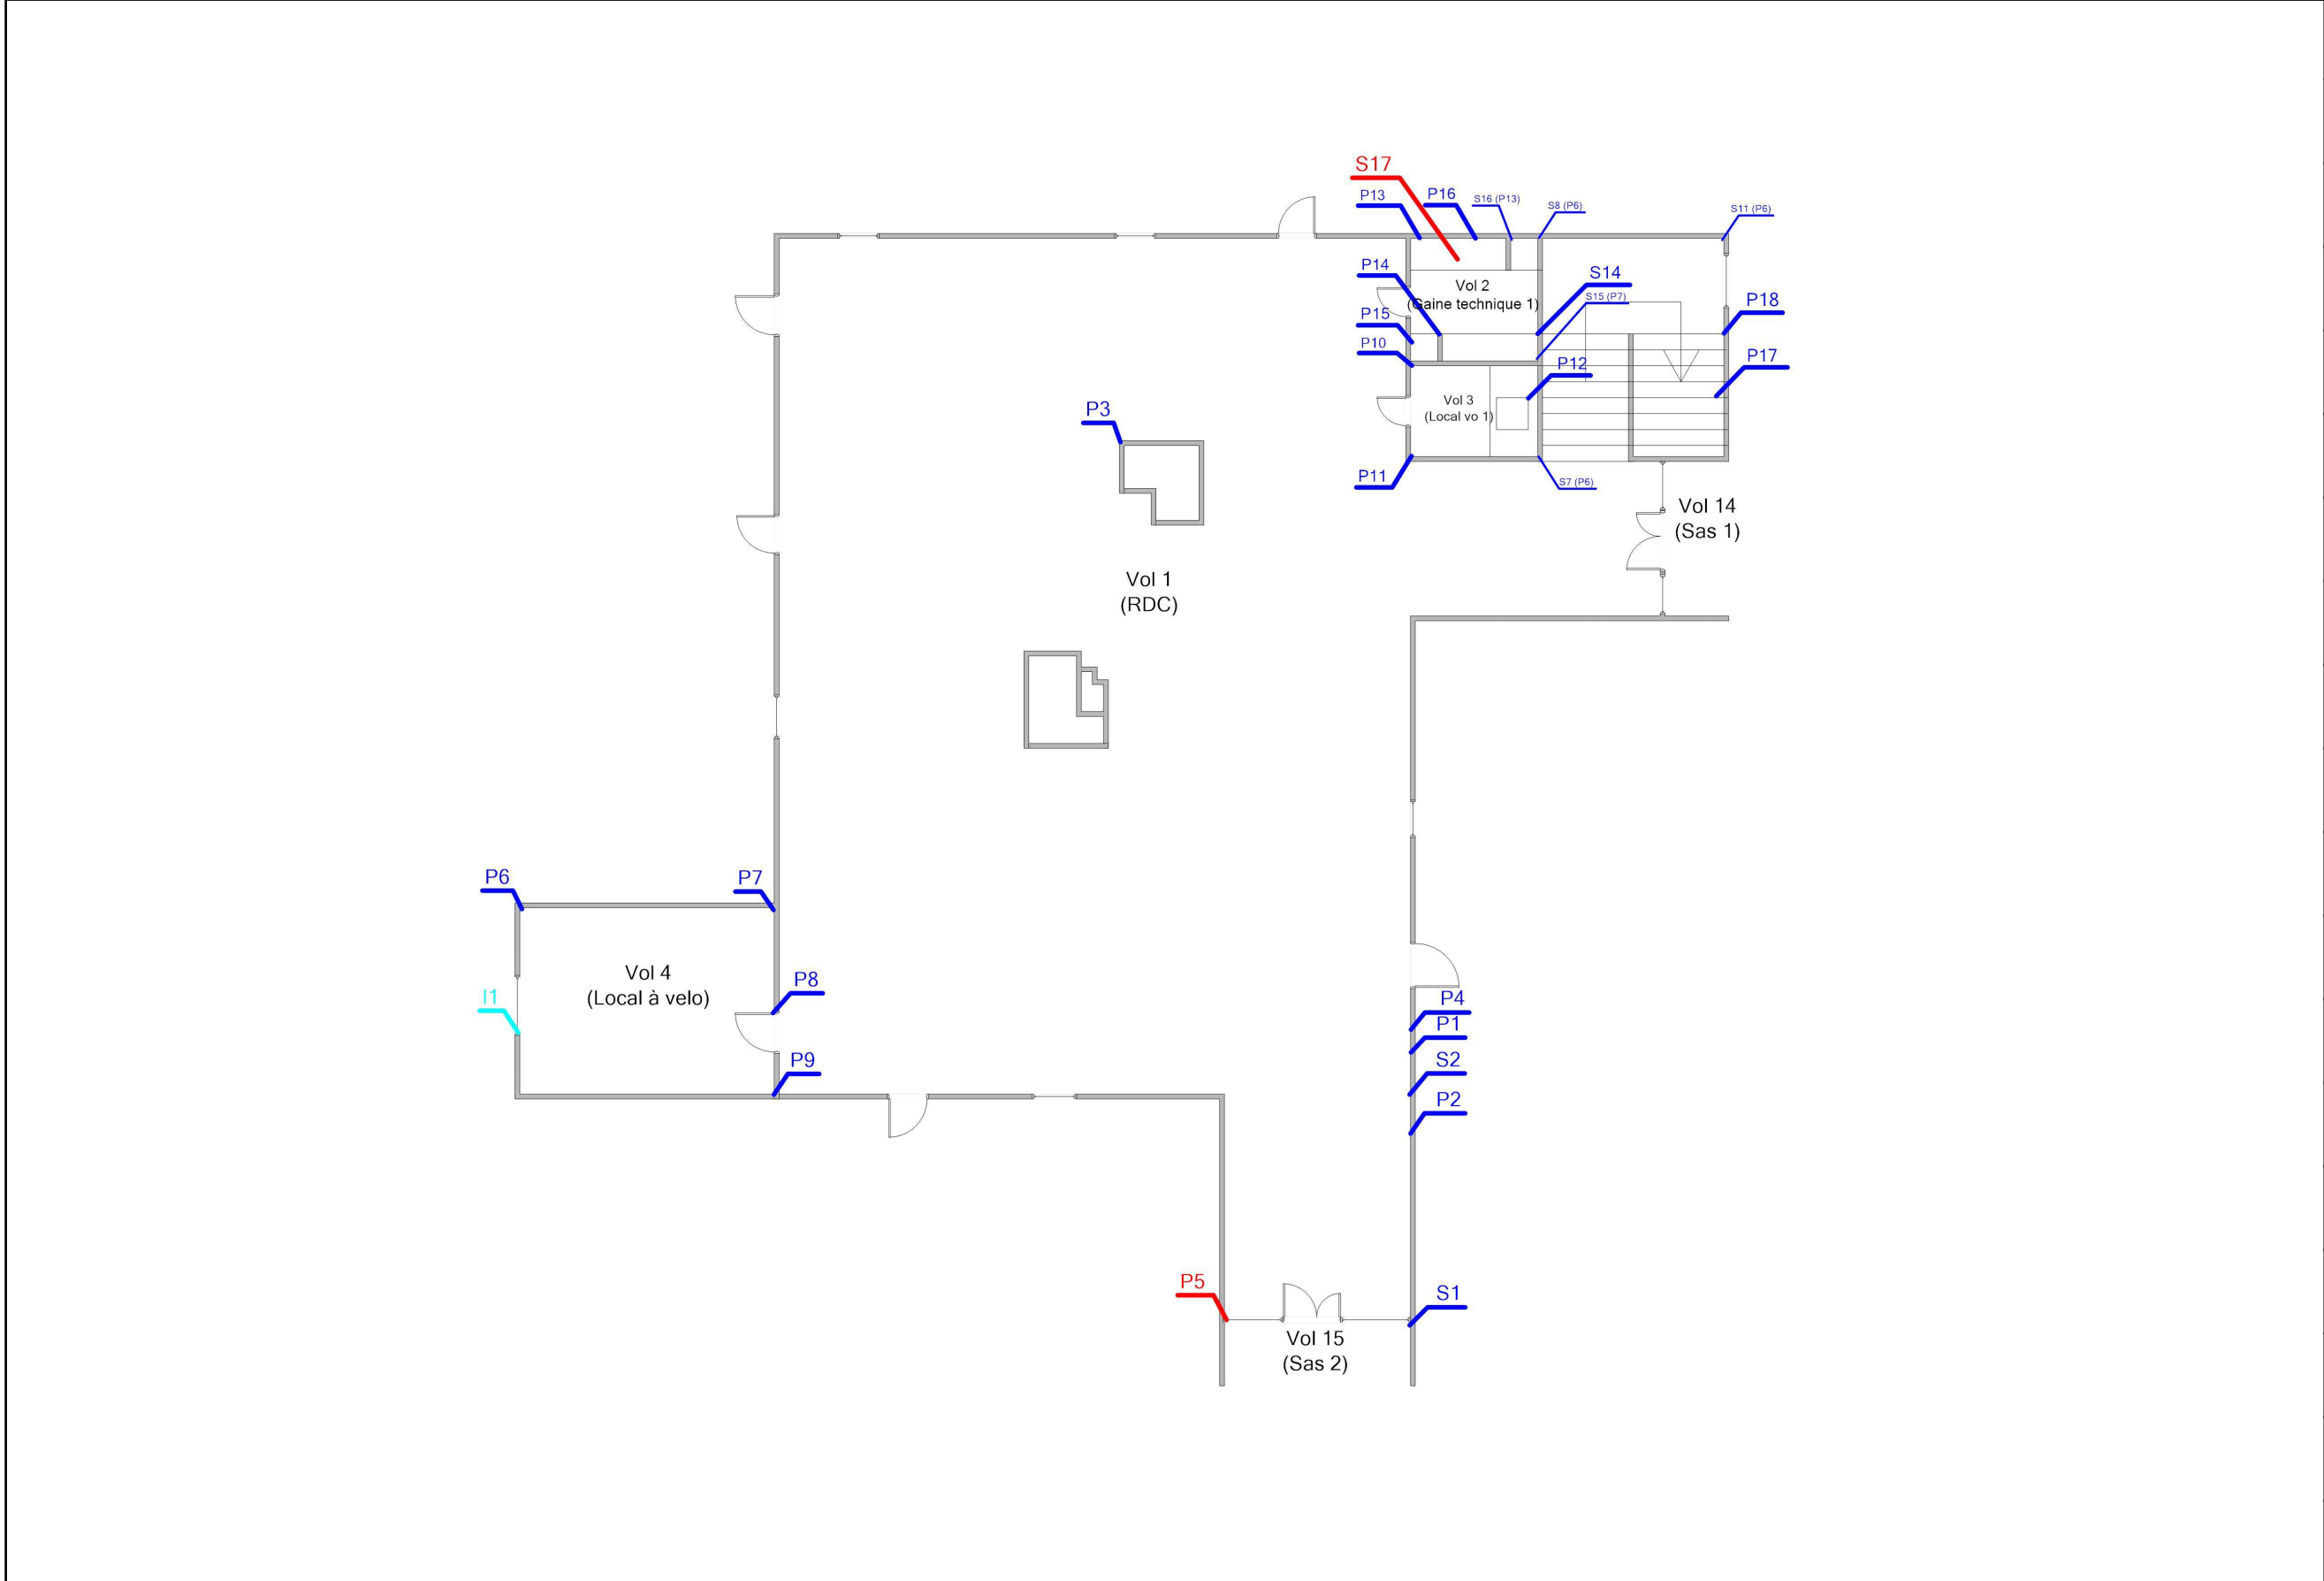
--	--

--	--

--	--

--	--

Techniciens intervenant
ROTUNNO Laurent



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
12/01/2017

Techniciens intervenant
ROTUNNO Laurent

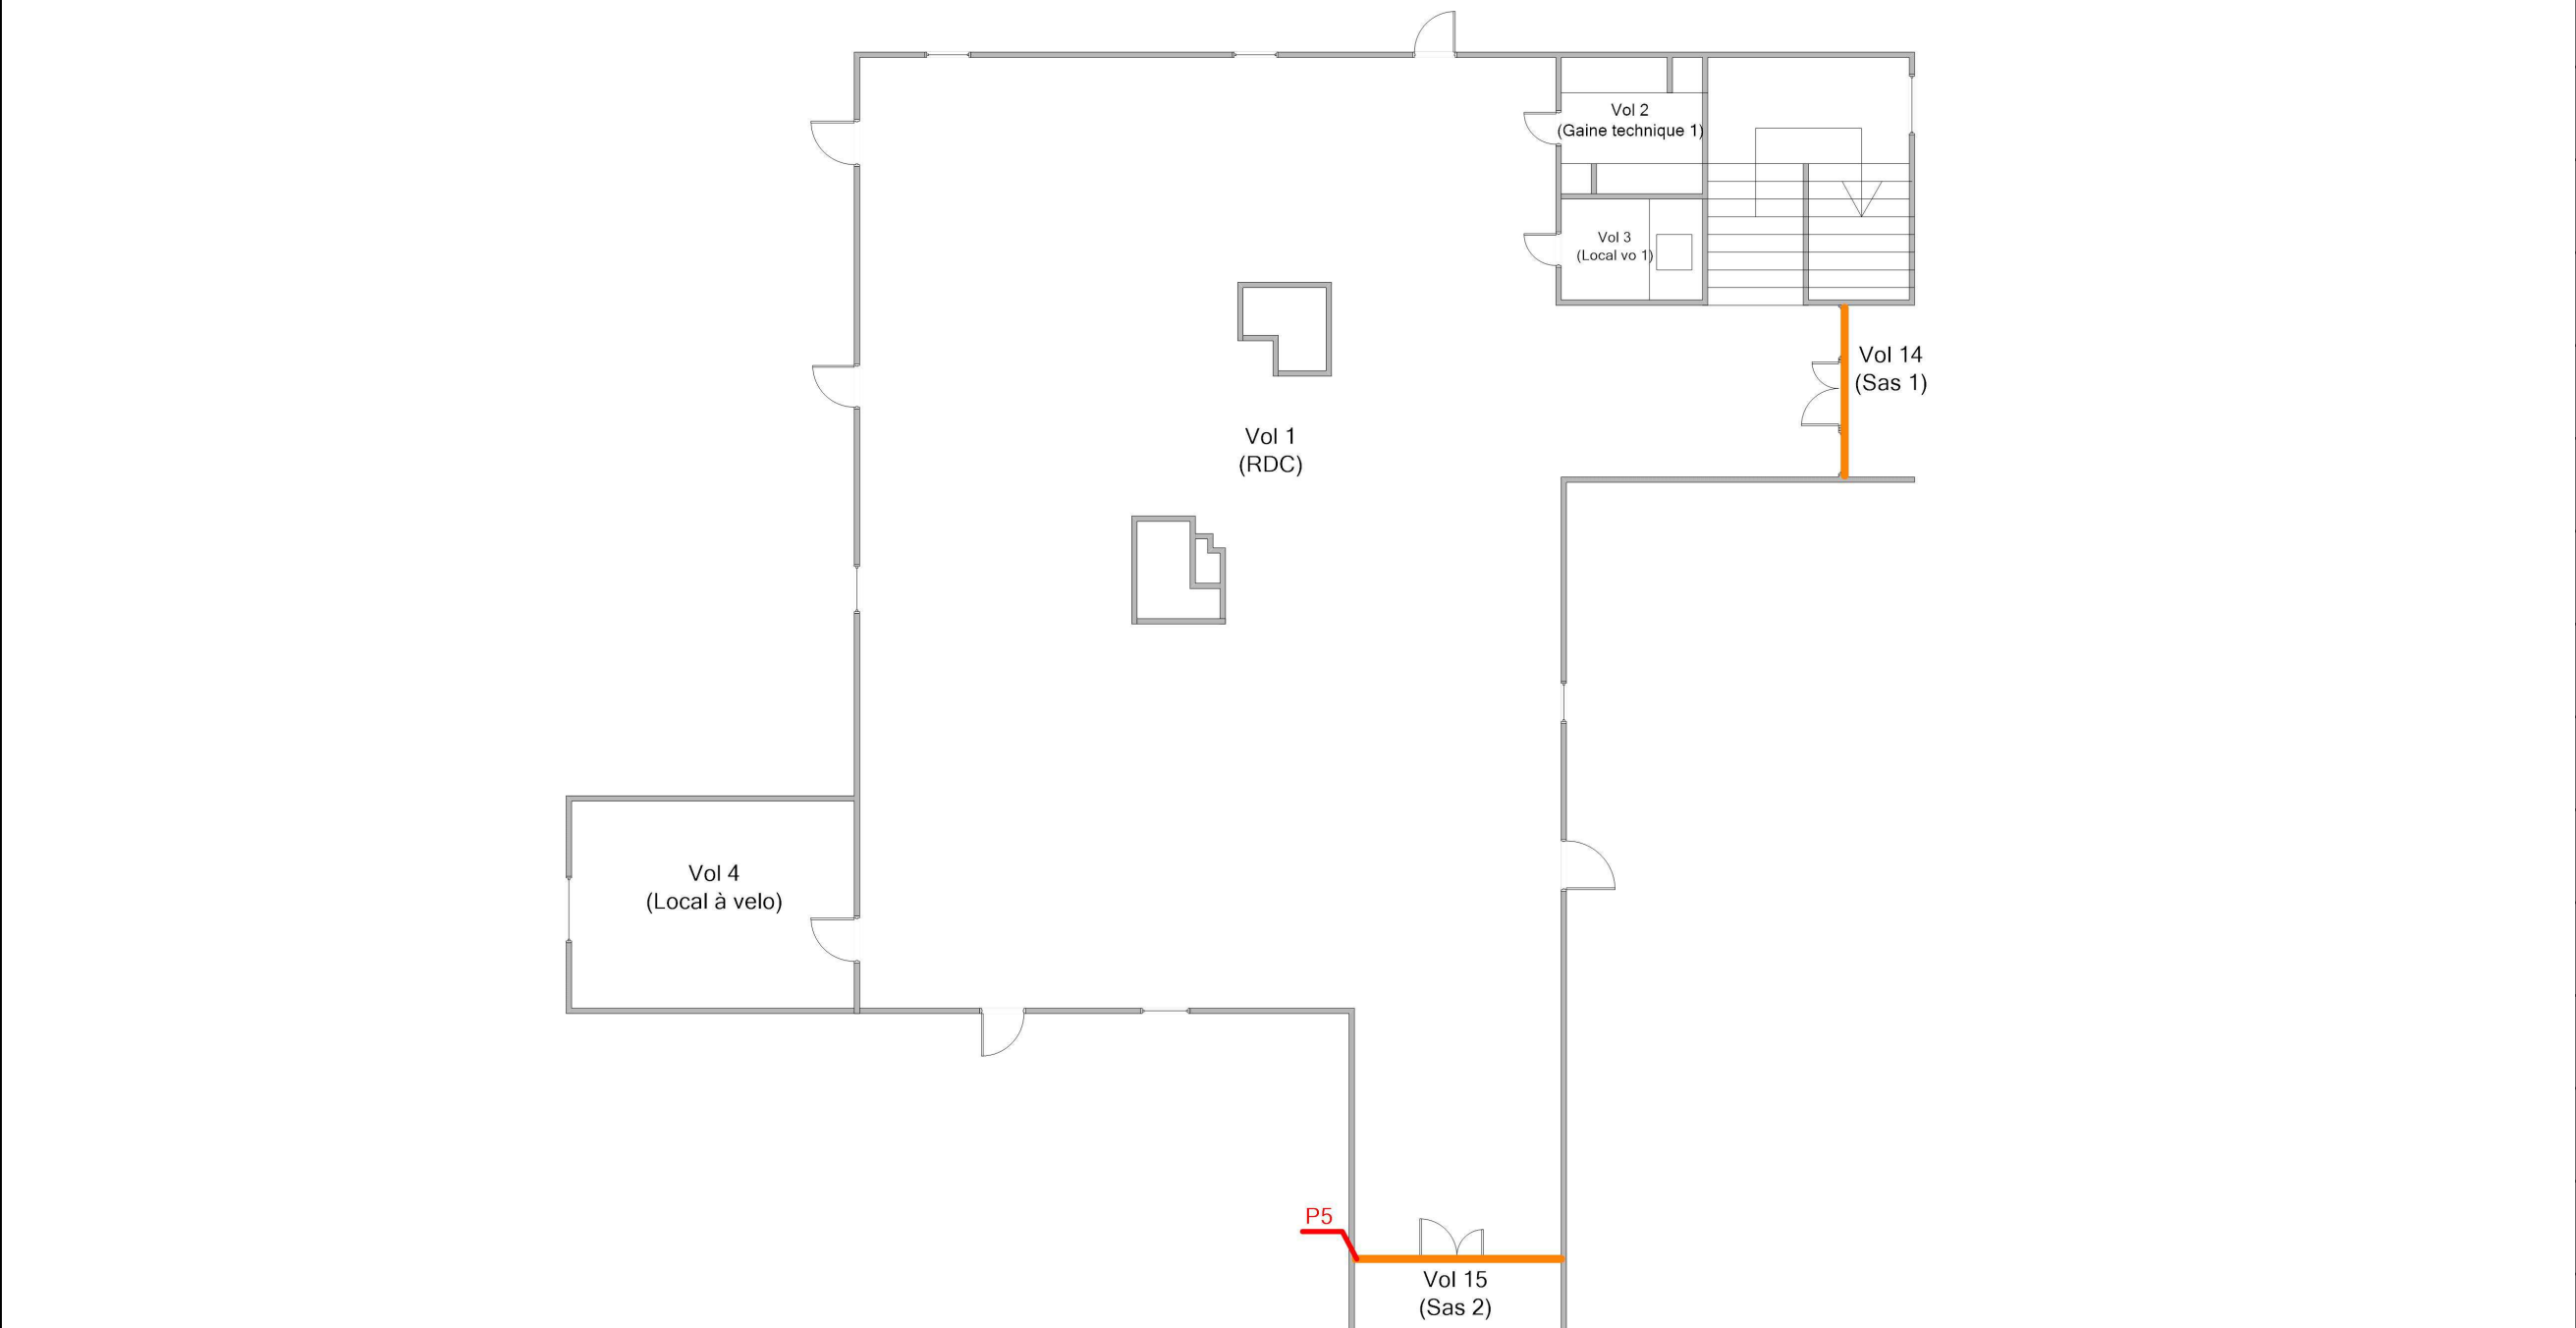
RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002LA001694
				Légende
				 P5 : Mastic vitrier
				 S17: Conduit en fibres-ciment
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	ROTUNNO Laurent
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	

RDC - MPCA FAÇADES

Référence:
002LA001694

Légende

	P5 : Mastic vitrier
---	---------------------



Adresse du bien

Désignation

Date intervention
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

Techniciens intervenant

GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

12/01/2017

ROTUNNO Laurent

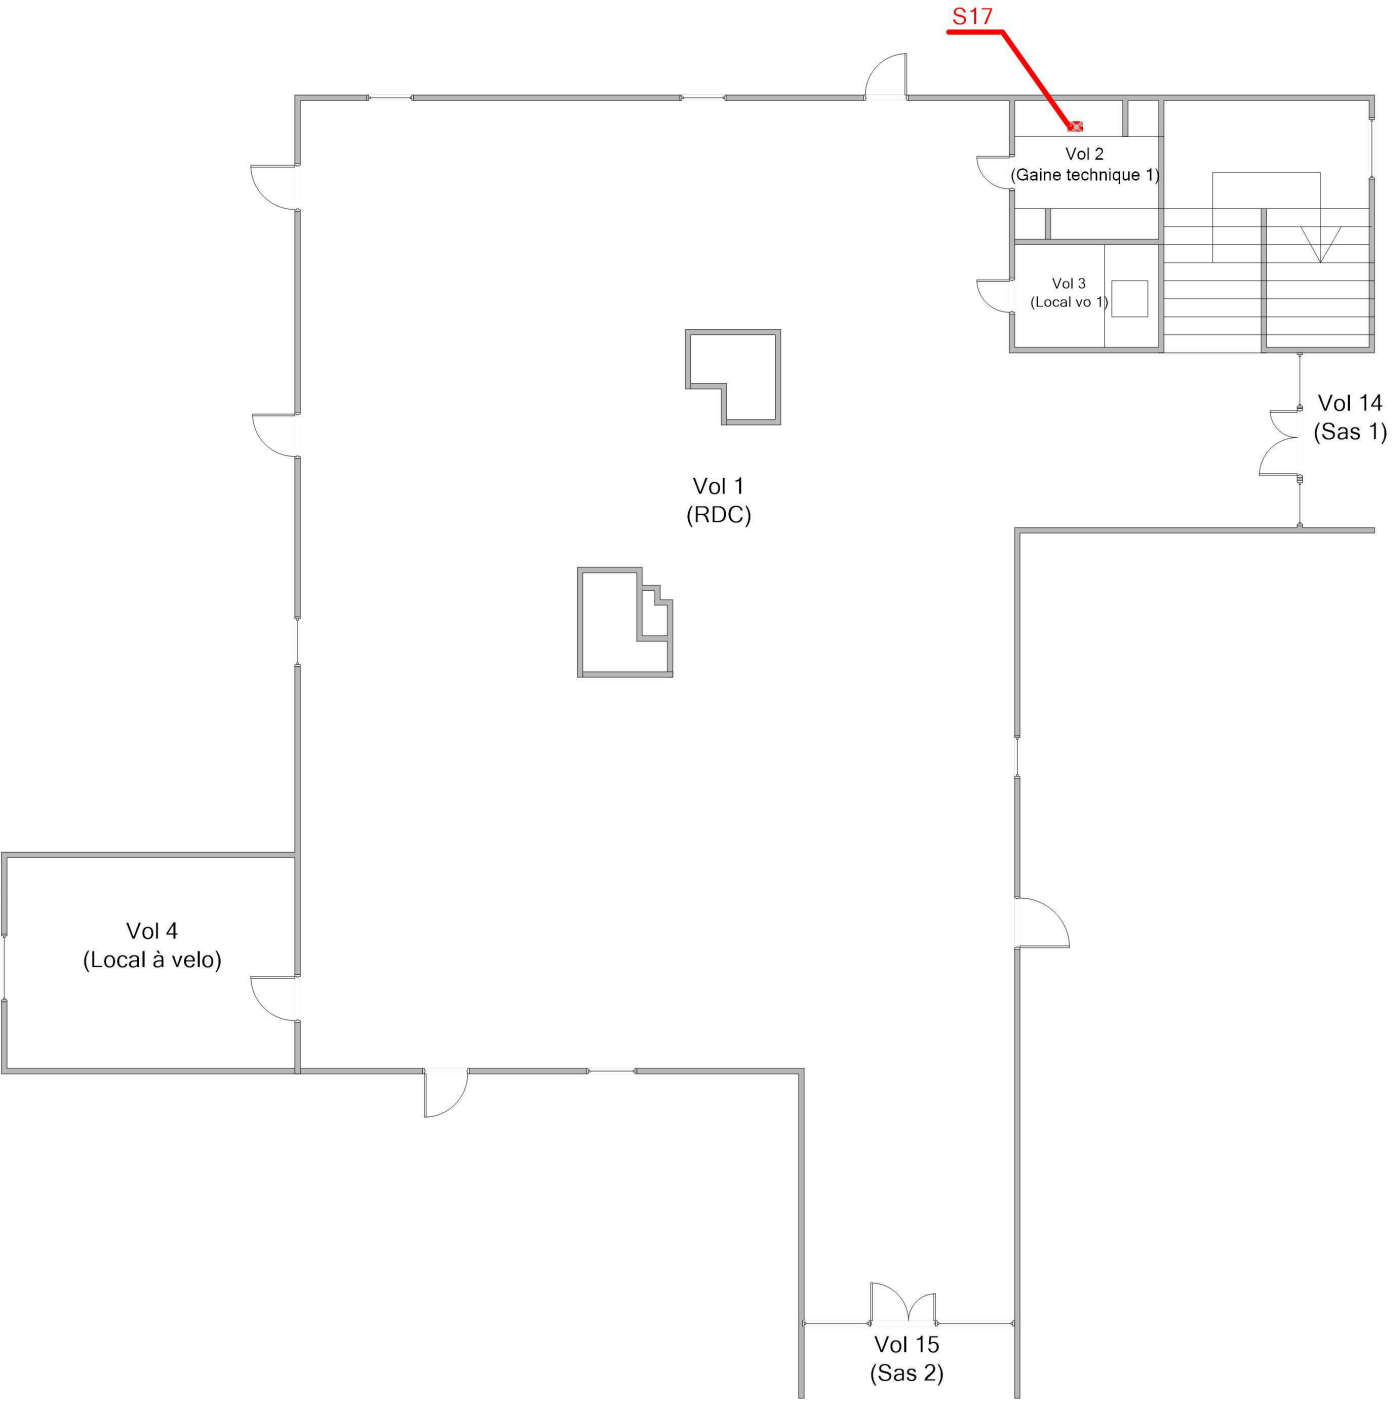
RDC - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002LA001694

Légende



S17: Conduit en fibres-
ciment



Adresse du bien
GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
12/01/2017

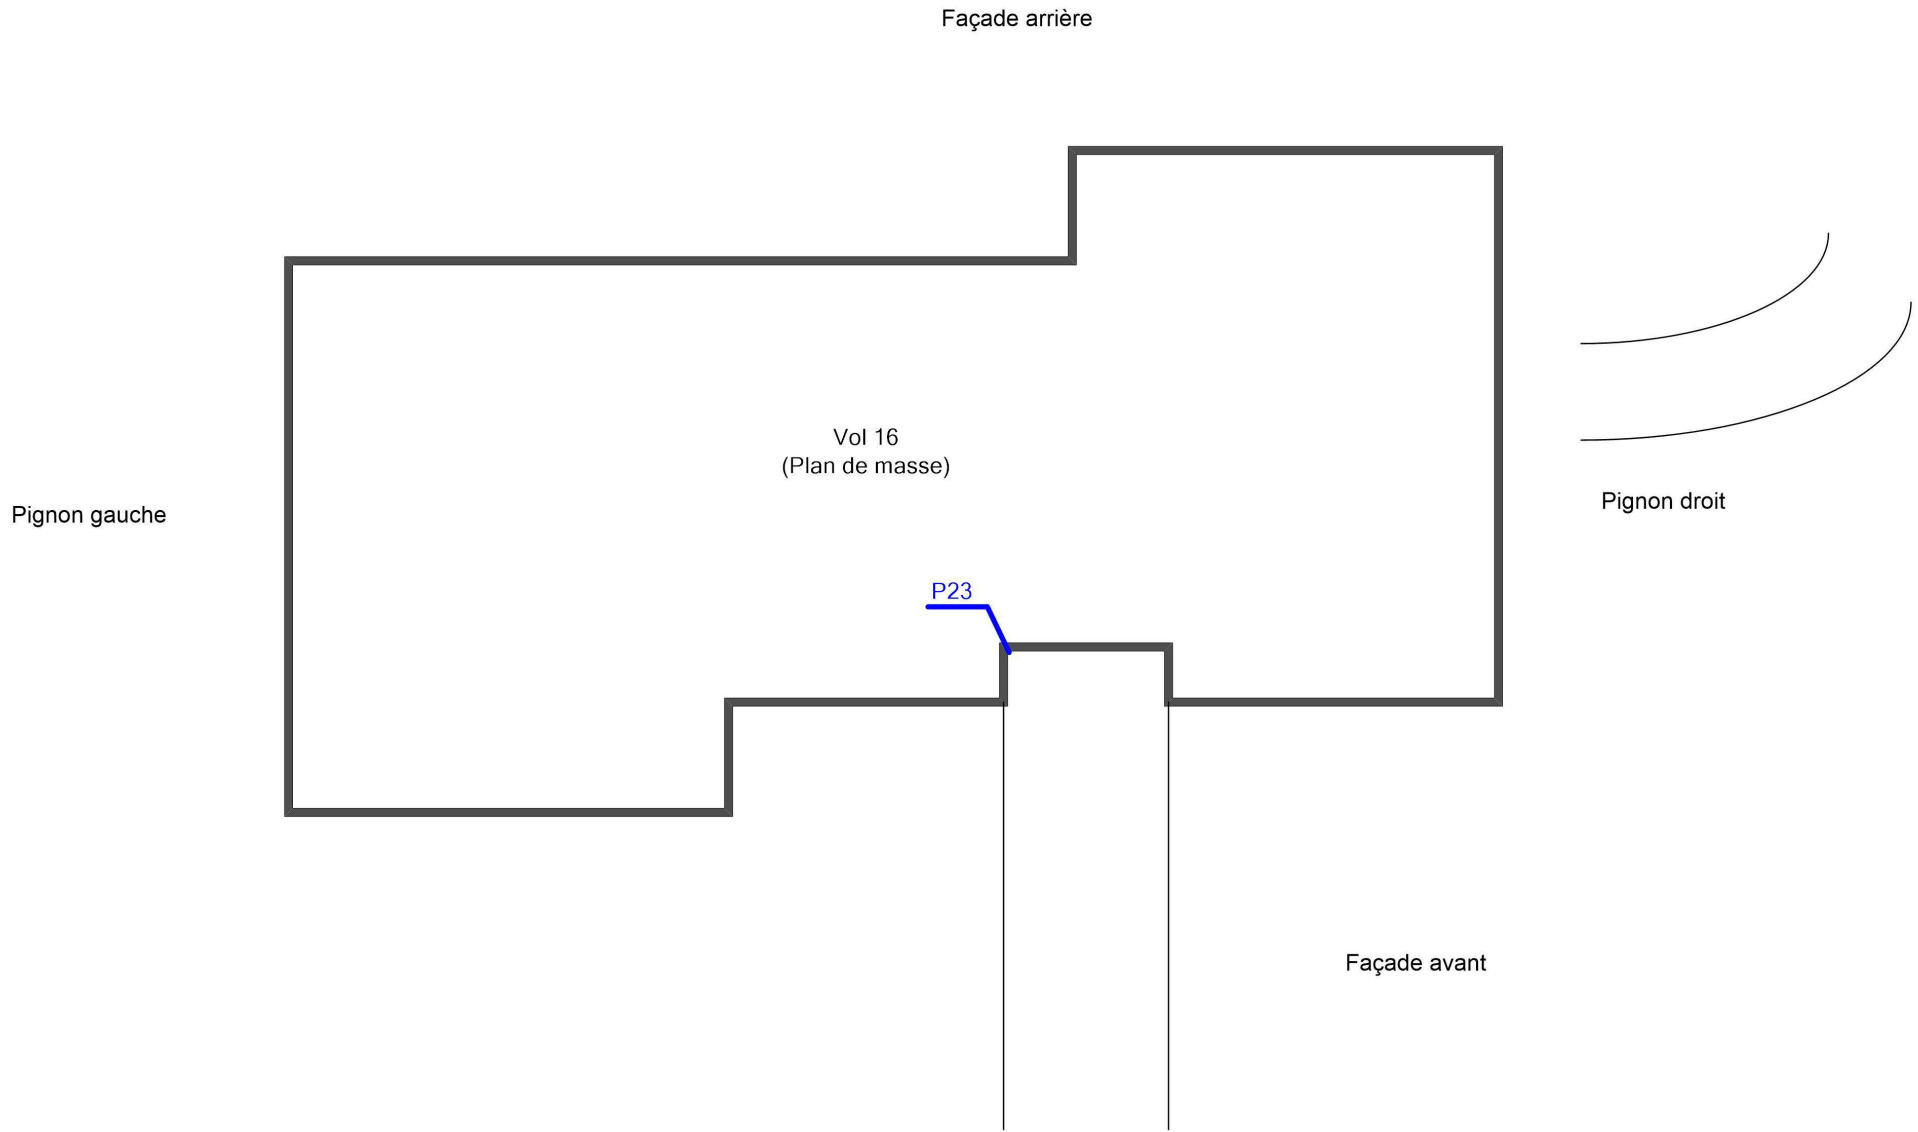
Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

PLAN DE MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA001694

Légende

 P Localisation d'un
prélèvement



Adresse du bien

GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

12/01/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002LA001694

Vol 13
(Façade avant)



Légende

 P Localisation d'un prélèvement

 S Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien

GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

12/01/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent

FAÇADE AVANT - MPCA FAÇADES

Référence:
002LA001694

A photograph of a two-story residential building with a light-colored facade and a dark roof. A silver car is parked in the foreground on the left. A red line points to a small window on the roof, labeled 'S23'. The building has several windows and a balcony on the second floor. The roof is dark and appears to be made of tiles or shingles. The sky is overcast and grey. There are bare trees in the background. A yellow curb is visible in the foreground on the right.

Légende



S23: Ardoises en fibres-ciment

[illegible]

Adresse du bien
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
12/01/2017


Techniciens intervenant
ROTUNNO Laurent

ROTUNNO Laurent

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LA001694
Vol 17 (Pignon droit) 				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	ROTUNNO Laurent
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	

PIGNON DROIT - MPCA FAÇADES				Référence: 002LA001694
Vol 17 (Pigon droit) 				Légende
				 S23: Ardoises en fibres-ciment
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	ROTUNNO Laurent

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LA001694	
Vol 18 (Façade arrière) 				Légende	
				S	Localisation d'un sondage négatif
AC Environnement Diagnostics Immobiliers Adresse du bien GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages Désignation 12/01/2017 Date intervention ROTUNNO Laurent Technicien intervenant					

FAÇADE ARRIÈRE - MPCA FAÇADES				Référence: 002LA001694	
Vol 18 (Façade arrière) 	Légende				
		S23: Ardoises en fibres-ciment			
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
	GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	ROTUNNO Laurent	

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

GRD BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation


Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

12/01/2017

Technicien intervenant

ROTUNNO Laurent

PIGNON GAUCHE - MPCA FAÇADES				Référence: 002LA001694
Vol 19 (Pignon gauche) 				Légende
				 S23: Ardoises en fibres-ciment
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	
GRD BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	12/01/2017	ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA001694 n°20 - 2 (P20)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LA001694 n°20 - 1 (P20)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LA001694 n°21 - 2 (P21)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LA001694 n°21 - 1 (P21)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LA001694 n°22 - 1 (P22)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002LA001694 n°22 - 2 (P22)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
S20 - 1 (A20)	Comble - Vol 11 (Comble)	Présence sur présentation de documents
S20 - 2 (A20)	Comble - Vol 11 (Comble)	Présence sur présentation de documents
S21 - 1 (A21)	Comble - Vol 11 (Comble)	Absence : pas d'amiante par nature
S21 - 2 (A21)	Comble - Vol 11 (Comble)	Absence : pas d'amiante par nature
S21 - 3 (A21)	Comble - Vol 11 (Comble)	Absence : pas d'amiante par nature
S22 - 1 (A22)	Comble - Vol 11 (Comble)	Absence : pas d'amiante par nature
S22 - 2 (A22)	Comble - Vol 11 (Comble)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002LA001694 n°24 - 2 (P24)	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	Prélevement négatif
002LA001694 n°24 - 1 (P24)	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	Prélevement négatif
002LA001694 n°25 - 2 (P25)	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	Prélevement négatif
002LA001694 n°25 - 1 (P25)	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	Prélevement négatif
S23 - 1 (A23)	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	Présence sur présentation de documents
S23 - 2 (A23)	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	Présence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002LA001694 n°23 - 2 (P23)	Plan de masse - Vol 16 (Plan de masse)	Prélevement négatif
002LA001694 n°23 - 1 (P23)	Plan de masse - Vol 16 (Plan de masse)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LA001694 n°19 - 2 (P19)	R+1 - Vol 5 (R+1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°19 - 1 (P19)	R+1 - Vol 5 (R+1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LA001694 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LA001694 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement positif
002LA001694 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement positif
002LA001694 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°8 - 3 (P8)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 4 (Local à velo)	Prélevement négatif
002LA001694 n°10 - 1 (P10)	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°10 - 2 (P10)	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°12 - 2 (P12)	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°14 - 2 (P14)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LA001694 n°17 - 2 (P17)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°18 - 1 (P18)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
002LA001694 n°18 - 2 (P18)	RDC - Vol 1 (RDC)	Prélevement négatif
	RDC - Vol 4 (Local à velo)	I1
	RDC - Vol 4 (Local à velo)	I1

Référence	Localisation	Action
S1 - 2 (A1)	RDC - Vol 15 (Sas 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S1 - 1 (A1)	RDC - Vol 15 (Sas 2)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 2 (A2)	RDC - Vol 1 (RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 1 (A2)	RDC - Vol 1 (RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
S14 - 1 (A14)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S14 - 2 (A14)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S17 - 2 (A17)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	
S17 - 1 (A17)	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	

002LA001694 n°1 - 1 (P1)



002LA001694 n°1 - 2 (P1)



002LA001694 n°2 - 1 (P2)



002LA001694 n°2 - 2 (P2)



002LA001694 n°3 - 1 (P3)



002LA001694 n°3 - 2 (P3)



002LA001694 n°4 - 2 (P4)



002LA001694 n°4 - 1 (P4)



002LA001694 n°5 - 2 (P5)



002LA001694 n°5 - 1 (P5)



002LA001694 n°6 - 2 (P6)



002LA001694 n°6 - 1 (P6)



002LA001694 n°7 - 2 (P7)



002LA001694 n°7 - 1 (P7)



002LA001694 n°8 - 2 (P8)



002LA001694 n°8 - 3 (P8)



002LA001694 n°8 - 1 (P8)



002LA001694 n°9 - 1 (P9)



002LA001694 n°10 - 1 (P10)



002LA001694 n°10 - 2 (P10)



002LA001694 n°11 - 1 (P11)



002LA001694 n°11 - 2 (P11)



002LA001694 n°12 - 2 (P12)



002LA001694 n°12 - 1 (P12)



002LA001694 n°13 - 2 (P13)



002LA001694 n°13 - 1 (P13)



002LA001694 n°14 - 1 (P14)



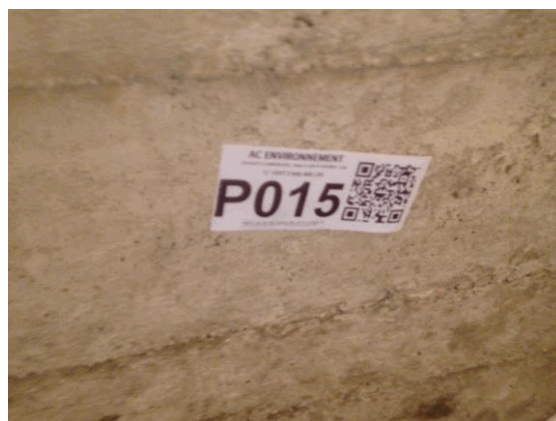
002LA001694 n°14 - 2 (P14)



002LA001694 n°15 - 2 (P15)



002LA001694 n°15 - 1 (P15)



002LA001694 n°16 - 1 (P16)



002LA001694 n°16 - 2 (P16)



002LA001694 n°17 - 2 (P17)



002LA001694 n°17 - 1 (P17)



002LA001694 n°18 - 1 (P18)



002LA001694 n°18 - 2 (P18)



002LA001694 n°19 - 2 (P19)



002LA001694 n°19 - 1 (P19)



002LA001694 n°20 - 2 (P20)



002LA001694 n°20 - 1 (P20)



002LA001694 n°21 - 2 (P21)



002LA001694 n°21 - 1 (P21)



002LA001694 n°22 - 1 (P22)



002LA001694 n°22 - 2 (P22)



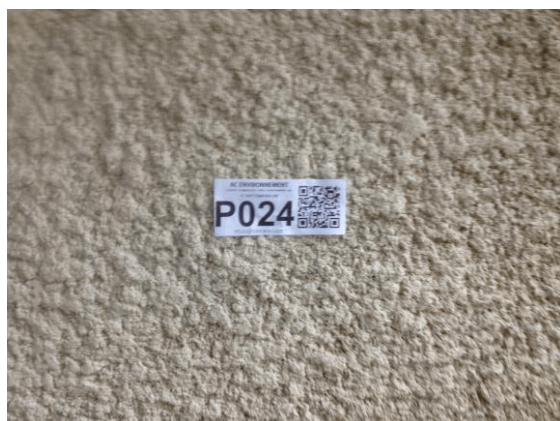
002LA001694 n°23 - 2 (P23)



002LA001694 n°23 - 1 (P23)



002LA001694 n°24 - 2 (P24)



002LA001694 n°24 - 1 (P24)



002LA001694 n°25 - 2 (P25)



002LA001694 n°25 - 1 (P25)



I1 - 1



I1 - 2



S1 - 2 (A1)



S1 - 1 (A1)



S2 - 2 (A2)



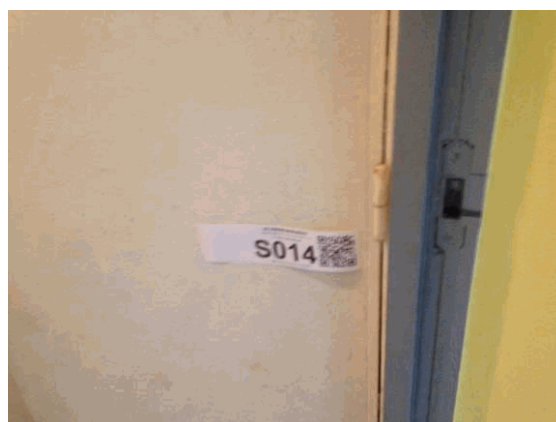
S2 - 1 (A2)



S14 - 1 (A14)



S14 - 2 (A14)



S17 - 2 (A17)



S17 - 1 (A17)



S20 - 1 (A20)



S20 - 2 (A20)



S21 - 1 (A21)



S21 - 2 (A21)



S21 - 3 (A21)



S22 - 1 (A22)



S22 - 2 (A22)



S23 - 1 (A23)



S23 - 2 (A23)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + matériau beige en faible quantité non séparable - Grise -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P2 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact beige hétérogène - Mur porteur -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P2 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture - Mur porteur -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P3 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable - Bacs à fleurs -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P3 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - Bacs à fleurs -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Sous-face de balcons	Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peintures multiples non séparable - Balcons préfabriqués -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P5	Façades	Menuiseries	Matériau mou gris + peintures multiples non séparable - Mastic vitrier intérieur et extérieur -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	RDC - Vol 4 (Local à velo)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - Parpaings -	RDC - Vol 4 (Local à velo)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Enduit compact gris hétérogène - Autour de la porte -	RDC - Vol 4 (Local à velo)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Bois en lamelles avec liant - Fibrilite -	RDC - Vol 4 (Local à velo)	
P10 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit compact beige - -	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	
P10 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture - -	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	
P11 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable - Mur porteur -	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	
P11 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - Mur porteur -	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	
P12 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduit compact gris hétérogène - Gaine vide ordure -	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	
P12 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Peintures multiples - Gaine vide ordure -	RDC - Vol 3 (Local vo 1)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc - -	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact blanc - Briques -	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact beige hétérogène + matériau gris non séparable - Mur porteur -	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène - -	RDC - Vol 2 (Gaine technique 1)	
P17 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Sous-face escalier	Enduit compact blanc - -	RDC - Vol 1 (RDC)	

P17 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Sous-face escalier	Peintures multiples - -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact blanc avec poussières + peintures multiples non séparable - Blanc -	RDC - Vol 1 (RDC)	
P19 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple blanc - -	R+1 - Vol 5 (R+1)	
P19 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau cartonné avec poussières + matériau blanc en faible quantité non séparable - -	R+1 - Vol 5 (R+1)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Comble - Vol 11 (Comble)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable - Parpaings -	Comble - Vol 11 (Comble)	
P22	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche bitumineuse non séparable - -	Comble - Vol 11 (Comble)	
P23	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + colle bitumineuse noire non séparable - -	Plan de masse - Vol 16 (Plan de masse)	
P24	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable - -	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	
P25	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 - -	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24879 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24879
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Colle blanche / Matériau beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle blanche + matériau beige en faible quantité non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24880 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24880
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact beige hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peinture	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24881 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24881
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit blanc en faible quantité / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24882 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24882
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694004 / Plafond et faux-plafonds / Sous-face de balcons / Enduit ciment / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène avec poussières / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène avec poussières + peintures multiples non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24883 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24883
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694005 / Façades / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Matériau mou gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou gris + peintures multiples non séparable	META le 19/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24884 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24884
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 4 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24885 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24885
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 4 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24886 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24886
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Enduit de rebouchage / Vol 4 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24887 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24887
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Panneaux vissés / Vol 4 (Local à velo)
Description ITGA	Bois en lamelles avec liant

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Bois en lamelles avec liant	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24888 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24888
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Enduits ciment / Vol 3 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peinture	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24889 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24889
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit blanc en faible quantité / Peinture / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit blanc en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24890 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24890
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694012 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits lissés / Vol 3 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peintures multiples	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24891 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24891
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694013 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Gaine technique 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24892 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24892
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 2 (Gaine technique 1)
Description ITGA	Matériau compact blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact blanc	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24893 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24893
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (Gaine technique 1)
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24894 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24894
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694016 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 2 (Gaine technique 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24895 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24895
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694017 / Plafond et faux-plafonds / Sous-face escalier / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit compact blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact blanc	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peintures multiples	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24896 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24896
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (RDC)
Description ITGA	Enduit compact blanc avec poussières / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact blanc avec poussières + peintures multiples non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24897 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24897
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Joint de dilatation / Vol 5 (R+1)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Matériau cartonné avec poussières / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Matériau cartonné avec poussières + matériau blanc en faible quantité non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24898 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24898
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24899 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24899
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau compact beige hétérogène / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact beige hétérogène + matériau gris non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24900 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24900
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694022 / Toiture et étanchéité / Elément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau cartonné avec couche bitumineuse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau cartonné avec couche bitumineuse non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24901 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24901
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694023 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 16 (Plan de masse)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Colle bitumineuse noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + colle bitumineuse noire non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24902 EN DATE DU 19/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24902
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694024 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 13 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Mousse végétale

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + mousse végétale non séparable	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-24903 EN DATE DU 19/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Laurent ROTUNNO
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4706
Echantillon ITGA : IT071701-24903
Reçu au laboratoire le : 18/01/2017

Réf. Client :

Commande	002LA001694
Dossier client	_0025600007_ GRD BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002LA001694025 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche et sous-couche / Vol 13 (Façade avant)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste