

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LE GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0025700009_
Date du repérage :	28/11/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LE GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0025700009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (Néant) 28/11/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/12/2016 A Riorges, le 02/12/2016	 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1) PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1) PC RDC - Vol 5 (Dégagement 2) PC RDC - Vol 7 (accès lgt 2) PC ETAGES - Vol 9 (PC R+1) PC ETAGES - Vol 11 (PC R+1) PC ETAGES - Vol 13 (VO.1) PC ETAGES - Vol 15 (VO.3) Combles - Vol 17 (combles gauche) Toiture - Vol 19 (toiture) PC RDC - Vol 21 (SAS ext) Façade avant - Vol 23 (façade avant droite) Pignons - Vol 25 (pignon gauche) Façade arrière - Vol 27 (façade arrière gauche)	PC RDC - Vol 2 (local poubelle 1) PC RDC - Vol 4 (local commun) PC RDC - Vol 6 (local ménage) PC RDC - Vol 8 (local vélo) PC ETAGES - Vol 10 (PC R+2) PC ETAGES - Vol 12 (PC R+2) PC ETAGES - Vol 14 (VO.2) PC ETAGES - Vol 16 (VO.4) Combles - Vol 18 (combles droite) Plan masse - Vol 20 (Plan masse) Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche) Pignons - Vol 24 (pignon droit) Façade arrière - Vol 26 (façade arrière droite)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 6 (local ménage) - Vol 7 (accès lgt 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (local commun) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (local ménage) - Vol 7 (accès lgt 2) - Vol 8 (local vélo) - Vol 21 (SAS ext)	
Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (local commun) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (local ménage) - Vol 7 (accès lgt 2) - Vol 8 (local vélo) - Vol 21 (SAS ext)	

Revêtement de sol	PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 4 (local commun) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 6 (local ménage) - Vol 7 (accès lgt 2) - Vol 8 (local vélo) - Vol 21 (SAS ext)	
Revêtement de mur	PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 21 (SAS ext)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC ETAGES	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2) - Vol 13 (VO.1) - Vol 14 (VO.2) - Vol 15 (VO.3) - Vol 16 (VO.4)	
Plafond et faux-plafonds	PC ETAGES	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2) - Vol 13 (VO.1) - Vol 14 (VO.2) - Vol 15 (VO.3) - Vol 16 (VO.4)	
Revêtement de sol	PC ETAGES	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2) - Vol 13 (VO.1) - Vol 14 (VO.2) - Vol 15 (VO.3) - Vol 16 (VO.4)	
Conduits, canalisations et équipements	PC ETAGES	Vol 10 (PC R+2) - Vol 12 (PC R+2)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles	Vol 17 (combles gauche) - Vol 18 (combles droite)	
Toiture et étanchéité	Combles	Vol 17 (combles gauche) - Vol 18 (combles droite)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 19 (toiture)	
Conduits, canalisations et équipements	Plan masse	Vol 20 (Plan masse)	
Voies et réseaux divers	Plan masse	Vol 20 (Plan masse)	
Conduits, canalisations et équipements	Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche) - Vol 23 (façade avant droite)	
Façades	Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche) - Vol 23 (façade avant droite)	
Façades	Pignons	Vol 24 (pignon droit) - Vol 25 (pignon gauche)	
Façades	Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite) - Vol 27 (façade arrière gauche)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Sans Objet

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Sans Objet

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Dégagement 1)	Bois	impossible de voir les matériaux présents dans le plénum sans destruction du plafond bois
Vol 5 (Dégagement 2)	Bois	impossible de voir les matériaux présents dans le plénum sans destruction du plafond bois
Vol 8 (local vélo)	PVC Double vitrage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 19 (toiture)	matériaux présent en toiture	Accès impossible en toiture. Impossible de repérer les matériaux présent en toiture.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 19 (toiture)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	S8
Vol 3 (Dégagement 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	S9
Vol 1 (accès lgt 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S87
Vol 7 (accès lgt 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S88
Vol 10 (PC R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S89
Vol 12 (PC R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S90
Vol 20 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S119
Vol 20 (Plan masse)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S120
Vol 17 (combles gauche)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S121
Vol 18 (combles droite)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S122

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Des réserves sont émises sur les matériaux présents dans les combles. Il est impossible de réaliser un diagnostic exhaustif et de se déplacer dans tout le comble. Présence de plancher béton et placo-plâtre sous laine de verre + ouate de cellulose. Risque de chute à travers le plancher. Commentaire n°2 : Présence de conduit en amiante ciment en façade pour ventilation du vide sanitaire. Impossible d'être exhaustif et de localiser l'ensemble des conduits. Certains volumes autour du bâtiment sont privatifs. Présence de végétation et jardinières autour du bâtiment. Commentaire n°3 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage ardoise présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Commentaire n°4 : Les joints et mastic des menuiseries des logements n'ont pas été pris en compte dans ce diagnostic. Impossible de voir les matériaux à partir d'une certaine hauteur. Il est nécessaire de rentrer chez les locataires pour ce type de diagnostic.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Rapport provisoire

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion	
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif		Résultat
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Vide ordure	Conduit rond à l'intérieur du coffre en béton	S45			002HD0011 90 n°9 - 1 - S45 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094 2
PC RDC	Vol 2 (local poubelle 1)	Vide ordure	Conduit rond à l'intérieur du coffre en béton	S45			002HD0011 90 n°9 - 1 - S45 - 2				Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094 2
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S87	Réalisation d'un sondage		S87 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC RDC	Vol 7 (accès lgt 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S88	Réalisation d'un sondage		S88 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGES	Vol 10 (PC R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S89	Réalisation d'un sondage		S89 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 12 (PC R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S90	Réalisation d'un sondage		S90 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 20 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S119	Réalisation d'un sondage		S119 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade avant	Vol 23 (façade avant droite)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S119	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S119		S119 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan masse	Vol 20 (Plan masse)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S120	Réalisation d'un sondage		S120 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S120	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S120		S120 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 17 (combles gauche)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S121	Réalisation d'un sondage		S121 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Combles	Vol 18 (combles droite)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S122	Réalisation d'un sondage						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche)	Revetement de mur	colle de faïence grise	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°20 - 1 - 002HD0011 90 n°20 - 3 - 002HD0011 90 n°20 - 2 - 002HD0011 90 n°20 - 4	P20	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche) - Vol 23 (façade avant droite)	Revetement de mur	colle de faïence grise	P20 - S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD0011 90 n°20 - 1 - 002HD0011 90 n°20 - 3 - 002HD0011 90 n°20 - 2 - 002HD0011 90 n°20 - 4	P20	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Pignons	Vol 24 (pignon droit) - Vol 25 (pignon gauche)	Revetement de mur	colle de faïence grise	S95 - S96	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD0011 90 n°20 - 1 - 002HD0011 90 n°20 - 3 - 002HD0011 90 n°20 - 2 - 002HD0011 90 n°20 - 4	P20	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite) - Vol 27 (façade arrière gauche)	Revetement de mur	colle de faïence grise	S97 - S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD0011 90 n°20 - 1 - 002HD0011 90 n°20 - 3 - 002HD0011 90 n°20 - 2 - 002HD0011 90 n°20 - 4	P20	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche)	Revetement de mur	colle de faïence rouge	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°21 - 1 - 002HD0011 90 n°21 - 3 - 002HD0011 90 n°21 - 2 - 002HD0011 90 n°21 - 4	P21	Colle grise en vrac + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche) - Vol 23 (façade avant droite)	Revetement de mur	colle de faïence rouge	P21 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD0011 90 n°21 - 1 - 002HD0011 90 n°21 - 3 - 002HD0011 90 n°21 - 2 - 002HD0011 90 n°21 - 4	P21	Colle grise en vrac + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignons	Vol 24 (pignon droit) - Vol 25 (pignon gauche)	Revetement de mur	colle de faïence rouge	S100 - S101	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD0011 90 n°21 - 1 - 002HD0011 90 n°21 - 3 - 002HD0011 90 n°21 - 2 - 002HD0011 90 n°21 - 4	P21	Colle grise en vrac + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite) - Vol 27 (façade arrière gauche)	Revetement de mur	colle de faïence rouge	S102 - S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD0011 90 n°21 - 1 - 002HD0011 90 n°21 - 3 - 002HD0011 90 n°21 - 2 - 002HD0011 90 n°21 - 4	P21	Colle grise en vrac + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite)	Murs	Enduits projetés	P22	Réalisation d'un prélèvement	beige gratté (enduit principal)	002HD0011 90 n°22 - 1 - 002HD0011 90 n°22 - 3 - 002HD0011 90 n°22 - 2 - 002HD0011 90 n°22 - 4	P22	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite) - Vol 27 (façade arrière gauche)	Murs	Enduits projetés	P22 - S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	beige gratté (enduit principal)	002HD0011 90 n°22 - 1 - 002HD0011 90 n°22 - 3 - 002HD0011 90 n°22 - 2 - 002HD0011 90 n°22 - 4	P22	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche) - Vol 23 (façade avant droite)	Murs	Enduits projetés	S105 - S106	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	beige gratté (enduit principal)	002HD0011 90 n°22 - 1 - 002HD0011 90 n°22 - 3 - 002HD0011 90 n°22 - 2 - 002HD0011 90 n°22 - 4	P22	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Pignons	Vol 24 (pignon droit) - Vol 25 (pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S107 - S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	beige gratté (enduit principal)	002HD0011 90 n°22 - 1 - 002HD0011 90 n°22 - 3 - 002HD0011 90 n°22 - 2 - 002HD0011 90 n°22 - 4	P22	Enduit compact beige hétérogène avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°23 - 1 - 002HD0011 90 n°23 - 2 - 002HD0011 90 n°23 - 3 - 002HD0011 90 n°23 - 5 - 002HD0011 90 n°23 - 4 - 002HD0011 90 n°23 - 6	P23 Phase 1	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche) - Vol 23 (façade avant droite)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	P23 - S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0011 90 n°23 - 1 - 002HD0011 90 n°23 - 2 - 002HD0011 90 n°23 - 3 - 002HD0011 90 n°23 - 5 - 002HD0011 90 n°23 - 4 - 002HD0011 90 n°23 - 6	P23 Phase 1	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignons	Vol 24 (pignon droit) - Vol 25 (pignon gauche)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	S110 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0011	P23 Phase 1	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
							90 n°23 - 1				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 2				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 3				
-											
002HD0011											
90 n°23 - 5											
-											
002HD0011											
90 n°23 - 4											
-											
002HD0011											
90 n°23 - 6											
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite) - Vol 27 (façade arrière gauche)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	S112 - S113	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0011	P23 Phase 1	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
							90 n°23 - 1				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 2				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 3				
-											
002HD0011											
90 n°23 - 5											
-											
002HD0011											
90 n°23 - 4											
-											
002HD0011											
90 n°23 - 6											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°23 - 1 - 002HD0011 90 n°23 - 2 - 002HD0011 90 n°23 - 3 - 002HD0011 90 n°23 - 5 - 002HD0011 90 n°23 - 4 - 002HD0011 90 n°23 - 6	P23 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche) - Vol 23 (façade avant droite)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	P23 - S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0011 90 n°23 - 1 - 002HD0011 90 n°23 - 2 - 002HD0011 90 n°23 - 3 - 002HD0011 90 n°23 - 5 - 002HD0011 90 n°23 - 4 - 002HD0011 90 n°23 - 6	P23 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignons	Vol 24 (pignon droit) - Vol 25 (pignon gauche)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	S110 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD0011	P23 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
							90 n°23 - 1				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 2				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 3				
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite) - Vol 27 (façade arrière gauche)	Murs	élément préfabriqué (enduit ciment)	S112 - S113	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		-	P23 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
							002HD0011				
							90 n°23 - 1				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 2				
							-				
							002HD0011				
90 n°23 - 3											
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 4				
							-				
							002HD0011				
							90 n°23 - 5				
							-				
							002HD0011				
90 n°23 - 6											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite)	Bardages	Ardoises naturelles	S114			S114 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Façade arrière	Vol 27 (façade arrière gauche)	Bardages	Ardoises naturelles	S114			S114 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche)	Bardages	Ardoises naturelles	S114			S114 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Façade avant	Vol 23 (façade avant droite)	Bardages	Ardoises naturelles	S114			S114 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Pignons	Vol 24 (pignon droit)	Bardages	Ardoises naturelles	S114			S114 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Pignons	Vol 25 (pignon gauche)	Bardages	Ardoises naturelles	S114			S114 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Façade avant	Vol 23 (façade avant droite)	joint dilatation	Matériaux semi-dur beige	P24	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°24 - 1 - 002HD0011 90 n°24 - 2 - 002HD0011 90 n°24 - 3	P24	Matériau souple gris + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 22 (façade avant gauche)	joint dilatation	Matériaux semi-dur beige	S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD0011	P24	Matériau souple gris + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
							90 n°24 - 1				
							-				
							002HD0011				
							90 n°24 - 2				
							-				
							002HD0011				
							90 n°24 - 3				
Façade arrière	Vol 26 (façade arrière droite) - Vol 27 (façade arrière gauche)	joint dilatation	Matériaux semi-dur beige	S116 - S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24		002HD0011	P24	Matériau souple gris + peinture avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
							90 n°24 - 1				
							-				
							002HD0011				
							90 n°24 - 2				
							-				
							002HD0011				
							90 n°24 - 3				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité et mastic vitrier de la menuiserie	S2			002HD0011 90 n°1 - 1 - 002HD0011 90 n°1 - 2 - S2 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 1 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094 2



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (Dégagement 2)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité et mastic vitrier de la menuiserie	S2			002HD0011 90 n°1 - 1 - 002HD0011 90 n°1 - 2 - S2 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 1 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094 2
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Enduit platre sur porteur	002HD0011 90 n°1 - 1 - 002HD0011 90 n°1 - 3 - 002HD0011 90 n°1 - 2 - 002HD0011 90 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 7 (accès lgt 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1 - S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Enduit platre sur porteur	002HD0011 90 n°1 - 1 - 002HD0011 90 n°1 - 3 - 002HD0011 90 n°1 - 2 - 002HD0011 90 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S9	Réalisation d'un sondage	Rouge coulant sur menuiserie bois	002HD0011 90 n°3 - 1 - 002HD0011 90 n°3 - 2 - S9 - 3				Présence sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094 2



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (Dégagement 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S9	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S9	Rouge coulant sur menuiserie bois	002HD0011 90 n°3 - 1 - 002HD0011 90 n°3 - 2 - S9 - 3				Présence sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094 2
PC RDC	Vol 8 (local vélo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0011 90 n°5 - 1 - 002HD0011 90 n°5 - 2 - 002HD0011 90 n°5 - 3 - 002HD0011 90 n°5 - 4	P5	Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 6 (local ménage)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Joint d'assemblage des parpaings	002HD0011 90 n°5 - 1 - 002HD0011 90 n°5 - 2 - 002HD0011 90 n°5 - 3 - 002HD0011 90 n°5 - 4	P5	Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (local vélo)	Menuiseries	PVC Double vitrage	I2			I2 - 2 - 002HD0011 90 n°6 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton brut	002HD0011 90 n°6 - 1 - 002HD0011 90 n°6 - 2 - 002HD0011 90 n°6 - 3 - 002HD0011 90 n°6 - 4	P6 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (local ménage) - Vol 8 (local vélo) - Vol 2 (local poubelle 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Enduit débulage béton brut	002HD0011 90 n°6 - 1 - 002HD0011 90 n°6 - 2 - 002HD0011 90 n°6 - 3 - 002HD0011 90 n°6 - 4	P6 Phase 1	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton brut	002HD0011 90 n°6 - 1 - 002HD0011 90 n°6 - 2 - 002HD0011 90 n°6 - 3 - 002HD0011 90 n°6 - 4	P6 Phase 2	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (local ménage) - Vol 8 (local vélo) - Vol 2 (local poubelle 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Enduit débulage béton brut	002HD0011 90 n°6 - 1 - 002HD0011 90 n°6 - 2 - 002HD0011 90 n°6 - 3 - 002HD0011 90 n°6 - 4	P6 Phase 2	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de platre gaines techniques	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°8 - 1 - 002HD0011 90 n°8 - 3 - 002HD0011 90 n°8 - 2 - 002HD0011 90 n°8 - 4	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 7 (accès lgt 2) - Vol 6 (local ménage)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de platre gaines techniques	P8 - S31 - S32 - S33 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 90 n°8 - 1 - 002HD0011 90 n°8 - 3 - 002HD0011 90 n°8 - 2 - 002HD0011 90 n°8 - 4	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 9 (PC R+1) - Vol 13 (VO.1) - Vol 14 (VO.2) - Vol 10 (PC R+2) - Vol 12 (PC R+2) - Vol 16 (VO.4) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 15 (VO.3)	Murs et cloisons	Joint assemblage des carreaux de platre gaines techniques	S36 - S37 - S38 - S39 - S40 - S41 - S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0011 90 n°8 - 1 - 002HD0011 90 n°8 - 3 - 002HD0011 90 n°8 - 2 - 002HD0011 90 n°8 - 4	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 2 (local poubelle 1)	Gaines et coffre verticaux	coffe conduit vide ordure	S44			002HD0011 90 n°9 - 1 - 002HD0011 90 n°9 - 2 - S44 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094

2



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Gaines et coffre verticaux	coffe conduit vide ordure	S44			002HD0011 90 n°9 - 1 - 002HD0011 90 n°9 - 2 - S44 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000942
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Doublage placoplatre	002HD0011 90 n°9 - 1 - 002HD0011 90 n°9 - 3 - 002HD0011 90 n°9 - 2 - 002HD0011 90 n°9 - 4	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + papier non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 7 (accès lgt 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Doublage placoplatre	002HD0011 90 n°9 - 1 - 002HD0011 90 n°9 - 3 - 002HD0011 90 n°9 - 2 - 002HD0011 90 n°9 - 4	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + papier non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 10 (PC R+2) - Vol 14 (VO.2) - Vol 16 (VO.4) - Vol 12 (PC R+2) - Vol 13 (VO.1) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 15 (VO.3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S47 - S48 - S49 - S50 - S51 - S52 - S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Doublage placoplatre	002HD0011 90 n°9 - 1 - 002HD0011 90 n°9 - 3 - 002HD0011 90 n°9 - 2 - 002HD0011 90 n°9 - 4	P9	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + papier non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 14 (VO.2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	Porteur vide ordure	002HD0011 90 n°14 - 1 - 002HD0011 90 n°14 - 2 - 002HD0011 90 n°14 - 3 - 002HD0011 90 n°14 - 4	P14	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 13 (VO.1) - Vol 15 (VO.3) - Vol 16 (VO.4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S75 - S76 - S77	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Porteur vide ordure	002HD0011 90 n°14 - 1 - 002HD0011 90 n°14 - 2 - 002HD0011 90 n°14 - 3 - 002HD0011 90 n°14 - 4	P14	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 4 (local commun)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°15 - 1 - 002HD0011 90 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 21 (SAS ext)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité souple noir	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°16 - 1 - 002HD0011 90 n°16 - 2	P16	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 6 (local ménage)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (enduit ciment)	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0011 90 n°17 - 1 - 002HD0011 90 n°17 - 2	P17	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Bois	S1			002HD0011 90 n°1 - 1 - S1 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC RDC	Vol 5 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Bois	S1			002HD0011 90 n°1 - 1 - S1 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC RDC	Vol 21 (SAS ext)	Faux plafonds	Bois	S1			002HD0011 90 n°1 - 1 - S1 - 2				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Faux plafonds	Bois	I1			I1 - 2 - 002HD0011 90 n°1 - 1				impossible de voir les matériaux présents dans le plénum sans destruction du plafond bois



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (Dégagement 2)	Faux plafonds	Bois	I1			I1 - 2 - 002HD0011 90 n°1 - 1				impossible de voir les matériaux présents dans le plénum sans destruction du plafond bois
PC RDC	Vol 8 (local vélo)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplatre	002HD0011 90 n°7 - 1 - 002HD0011 90 n°7 - 3 - 002HD0011 90 n°7 - 2 - 002HD0011 90 n°7 - 4	P7	Joints panneau / plaques	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 7 (accès lgt 2) - Vol 6 (local ménage) - Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 4 (local commun)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S27 - S28 - S29 - S30 - S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond placoplatre	002HD0011 90 n°7 - 1 - 002HD0011 90 n°7 - 3 - 002HD0011 90 n°7 - 2 - 002HD0011 90 n°7 - 4	P7	Joints panneau / plaques	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1)	Plafonds	Sous face escalier + plafond droit	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur avec enduit gouttelé blanc	002HD0011 90 n°10 - 1 - - 002HD0011 90 n°10 - 3 - - 002HD0011 90 n°10 - 2 - - 002HD0011 90 n°10 - 4	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 7 (accès lgt 2)	Plafonds	Sous face escalier + plafond droit	S55	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond dur avec enduit goutté blanc	002HD0011 90 n°10 - 1 - 002HD0011 90 n°10 - 3 - 002HD0011 90 n°10 - 2 - 002HD0011 90 n°10 - 4	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2) - Vol 14 (VO.2) - Vol 16 (VO.4) - Vol 13 (VO.1) - Vol 15 (VO.3)	Plafonds	Sous face escalier + plafond droit	S56 - S57 - S58 - S59 - S83 - S84 - S85 - S86	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond dur avec enduit goutté blanc	002HD0011 90 n°10 - 1 - 002HD0011 90 n°10 - 3 - 002HD0011 90 n°10 - 2 - 002HD0011 90 n°10 - 4	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 14 (VO.2)	Plafonds	Enduit ciment	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur vide orure	002HD0011 90 n°13 - 1 - 002HD0011 90 n°13 - 3 - 002HD0011 90 n°13 - 2 - 002HD0011 90 n°13 - 4	P13	Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGES	Vol 16 (VO.4) - Vol 15 (VO.3) - Vol 13 (VO.1)	Plafonds	Enduit ciment	S70 - S71 - S72	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond dur vide ordure	002HD0011 90 n°13 - 1	P13	Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0011 90 n°13 - 3				
							-				
							002HD0011 90 n°13 - 2				
							-				
							002HD0011 90 n°13 - 4				
PC RDC	Vol 2 (local poubelle 1) - Vol 6 (local ménage)	Plafonds	Enduit ciment	S73 - S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond dur vide ordure	002HD0011 90 n°13 - 1	P13	Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0011 90 n°13 - 3				
							-				
							002HD0011 90 n°13 - 2				
							-				
							002HD0011 90 n°13 - 4				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P18	Réalisation d'un prélèvement	Jaune (plinthes grises)	002HD0011 90 n°18 - 1 - 002HD0011 90 n°18 - 2 - 002HD0011 90 n°18 - 3 - 002HD0011 90 n°18 - 4	P18	Matériau souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1) - Vol 21 (SAS ext) - Vol 5 (Dégagement 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique	P18 - S91 - S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Jaune (plinthes grises)	002HD0011 90 n°18 - 1 - 002HD0011 90 n°18 - 2 - 002HD0011 90 n°18 - 3 - 002HD0011 90 n°18 - 4	P18	Matériau souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P2	Réalisation d'un prélèvement	Lino antidérapant gris + colle jaune	002HD0011 90 n°2 - 1 - 002HD0011 90 n°2 - 2 - 002HD0011 90 n°2 - 3 - 002HD0011 90 n°2 - 4	P2	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 21 (SAS ext)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Lino antidérapant gris + colle jaune	002HD0011 90 n°2 - 1 - 002HD0011 90 n°2 - 2 - 002HD0011 90 n°2 - 3 - 002HD0011 90 n°2 - 4	P2	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 8 (local vélo)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P3	Réalisation d'un prélevement	Grise lissé	002HD0011 90 n°3 - 1 - 002HD0011 90 n°3 - 2 - 002HD0011 90 n°3 - 3 - 002HD0011 90 n°3 - 4	P3	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 6 (local ménage) - Vol 4 (local commun) - Vol 2 (local poubelle 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Grise lissé	002HD0011 90 n°3 - 1 - 002HD0011 90 n°3 - 2 - 002HD0011 90 n°3 - 3 - 002HD0011 90 n°3 - 4	P3	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 14 (VO.2) - Vol 13 (VO.1) - Vol 15 (VO.3) - Vol 16 (VO.4)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Grise lissé	002HD0011 90 n°3 - 1 - 002HD0011 90 n°3 - 2 - 002HD0011 90 n°3 - 3 - 002HD0011 90 n°3 - 4	P3	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 3 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P4	Réalisation d'un prélèvement	Gris sous lino	002HD0011 90 n°4 - 1 - 002HD0011 90 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 5 (Dégagement 2) - Vol 4 (local commun) - Vol 7 (accès lgt 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Gris sous lino	002HD0011 90 n°4 - 1 - 002HD0011 90 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Gris sous lino	002HD0011 90 n°4 - 1 - 002HD0011 90 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	Lino beige + colle jaune	002HD0011 90 n°11 - 1 - - 002HD0011 90 n°11 - 2 - 002HD0011 90 n°11 - 3 - 002HD0011 90 n°11 - 4	P11	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 7 (accès lgt 2) - Vol 4 (local commun)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S60 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Lino beige + colle jaune	002HD0011 90 n°11 - 1 - 002HD0011 90 n°11 - 2 - 002HD0011 90 n°11 - 3 - 002HD0011 90 n°11 - 4	P11	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 9 (PC R+1) - Vol 10 (PC R+2) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S61 - S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Lino beige + colle jaune	002HD0011 90 n°11 - 1 - 002HD0011 90 n°11 - 2 - 002HD0011 90 n°11 - 3 - 002HD0011 90 n°11 - 4	P11	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P12	Réalisation d'un prélevement	Supplémentaire dans gaine technique	002HD0011 90 n°12 - 1 - 002HD0011 90 n°12 - 2 - 002HD0011 90 n°12 - 3 - 002HD0011 90 n°12 - 4	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 1 (accès lgt 1) - Vol 7 (accès lgt 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P12 - S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Supplémentaire dans gaine technique	002HD0011 90 n°12 - 1 - 002HD0011 90 n°12 - 2 - 002HD0011 90 n°12 - 3 - 002HD0011 90 n°12 - 4	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGES	Vol 10 (PC R+2) - Vol 9 (PC R+1) - Vol 11 (PC R+1) - Vol 12 (PC R+2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S66 - S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Supplémentaire dans gaine technique	002HD0011 90 n°12 - 1 - 002HD0011 90 n°12 - 2 - 002HD0011 90 n°12 - 3 - 002HD0011 90 n°12 - 4	P12	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Toiture	Vol 19 (toiture)	Ardoises	Ardoises composites	S8	Réalisation d'un sondage		S8 - 1				Présence sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD000942
Combles	Vol 17 (combles gauche)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P19	Réalisation d'un prélèvement	Laine jaune + ouatte de dellulose blanche	002HD001190 n°19 - 1	P19	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau fibreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Combles	Vol 17 (combles gauche) - Vol 18 (combles droite)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P19 - S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Laine jaune + ouatte de dellulose blanche	002HD001190 n°19 - 1	P19	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau fibreux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 19 (toiture)	Eléments ponctuels	matériaux présent en toiture	I3			I3 - 1				Accès impossible en toiture. Impossible de repérer les matériaux présent en toiture.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers




				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse	Vol 20 (Plan masse)	Revêtement routier	Bitume couche supérieur	S118			002HD0011 90 n°25 - 1 - 002HD0011 90 n°25 - 2 - S118 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 31 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00094 2





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - Plan de prélèvements
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC	PC RDC - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC RDC	PC RDC - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC ETAGES	PC ETAGES - Plan de repérage - Actions menées
	PC ETAGES	PC ETAGES - Plan de prélèvements
	PC ETAGES	PC ETAGES - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Combles	Combles - Plan de repérage - Actions menées
	Combles	Combles - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toiture et étanchéité
	Plan masse	Plan masse - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse	Plan masse - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Pignons	Pignons - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées

Rapport provisoire

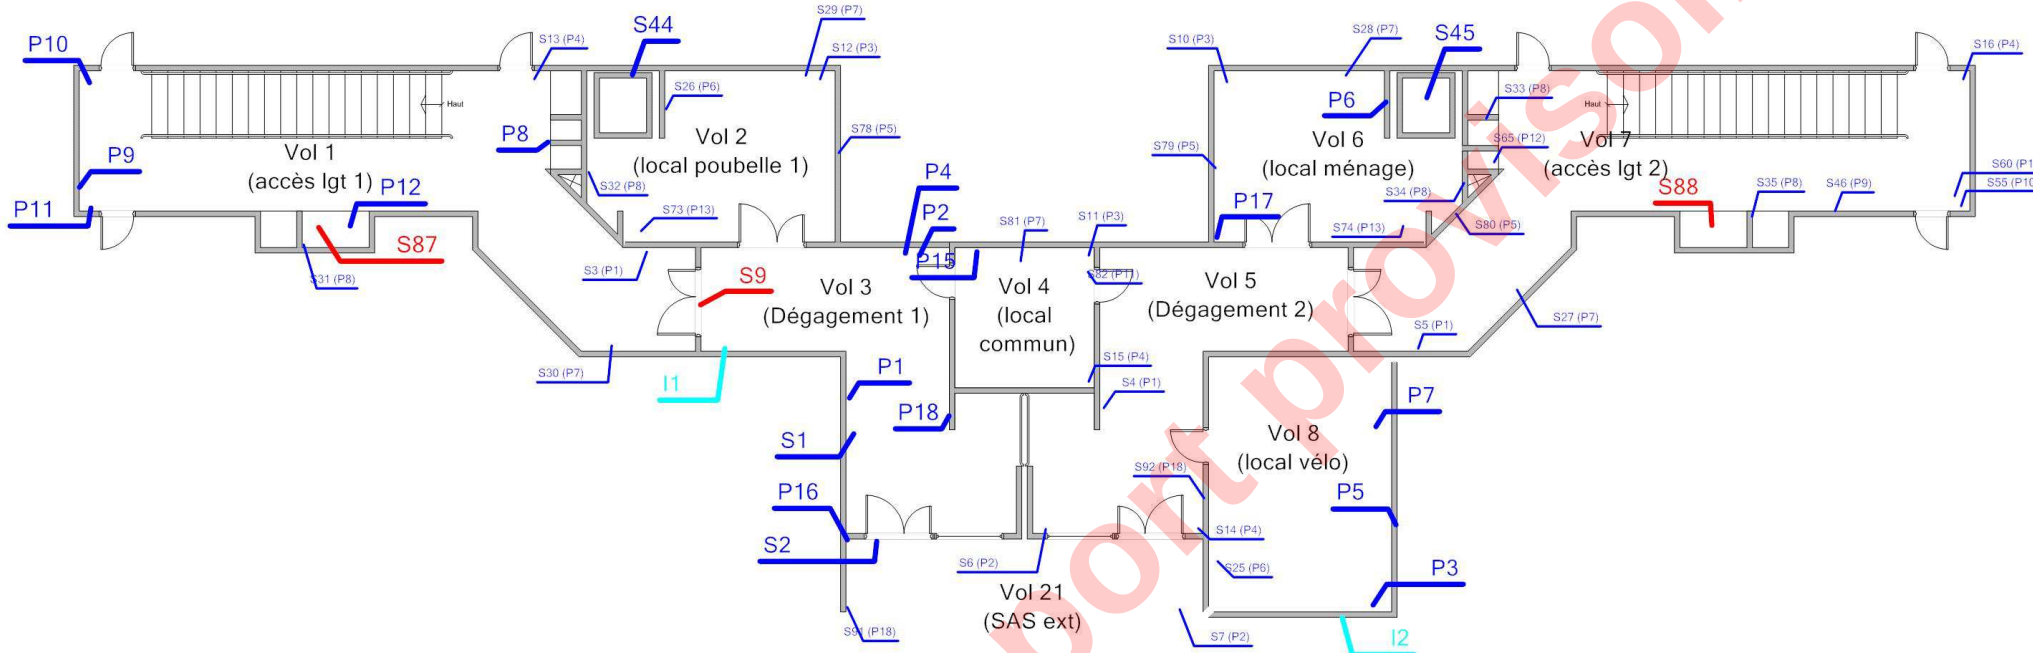PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001190	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	28/11/2016	JOUSSELIN David

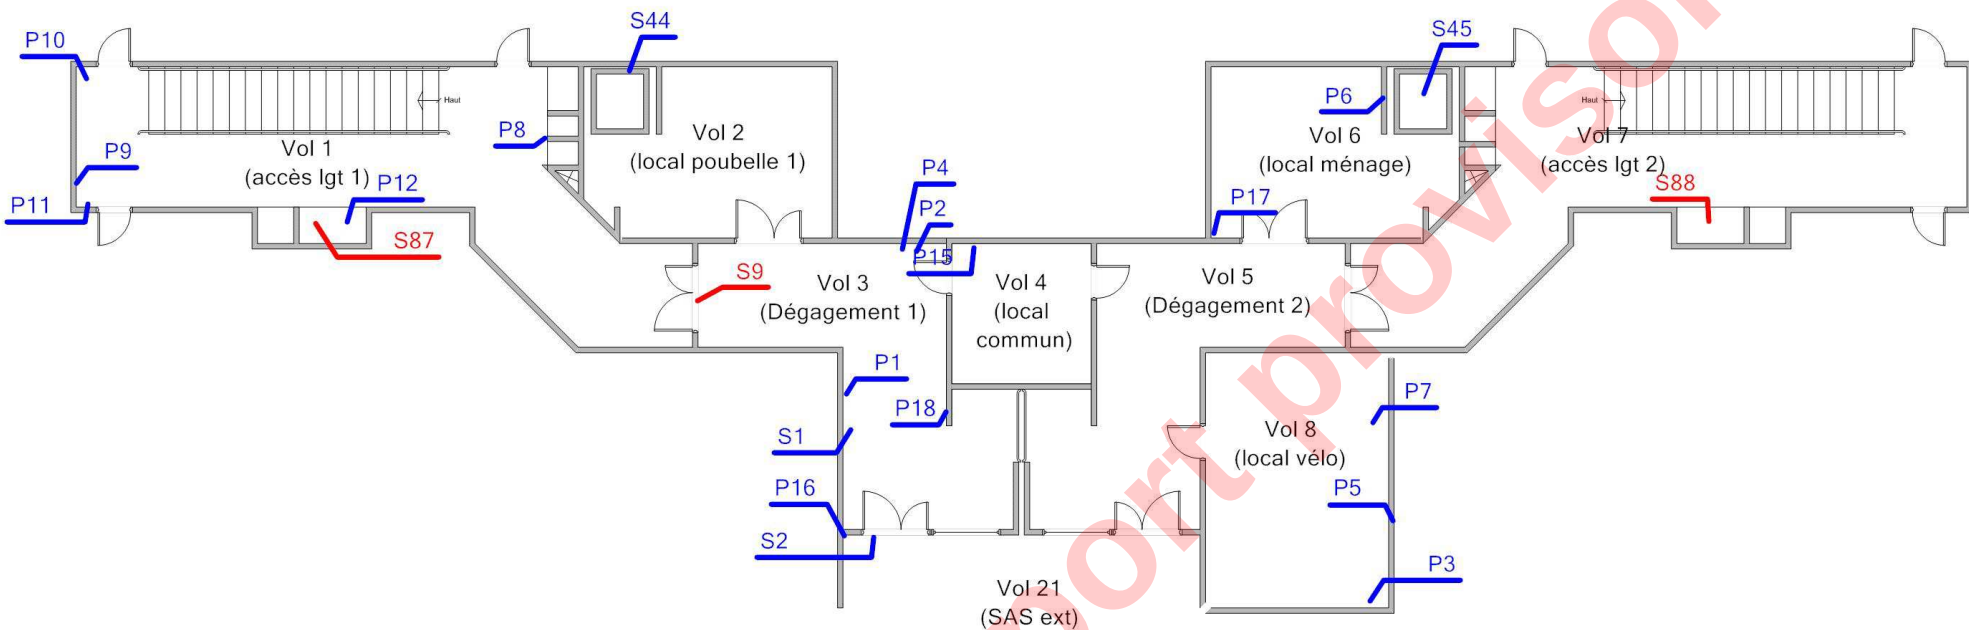PC RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001190
				Légende
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	JOUSSELIN David
LE GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	28/11/2016	

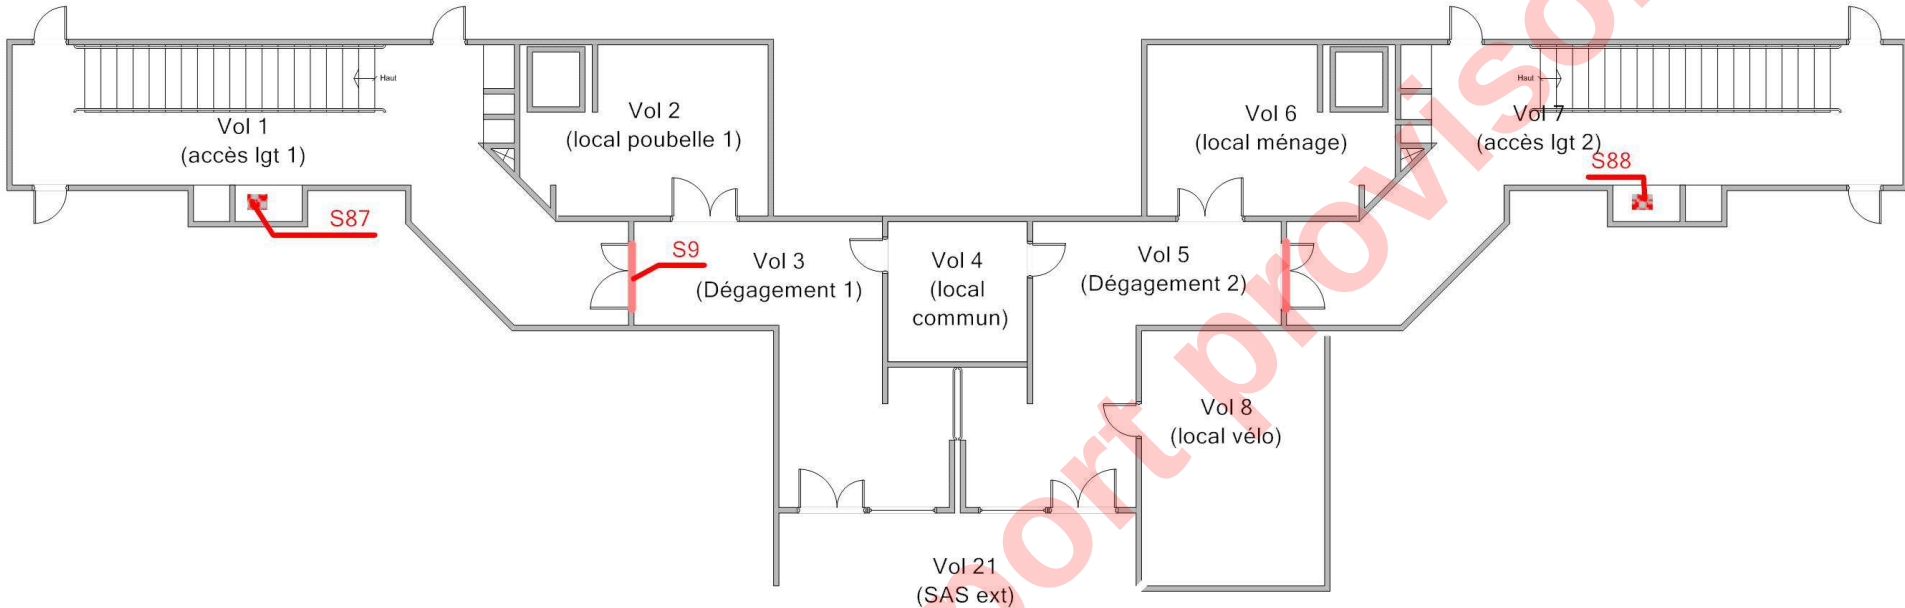
PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002HD001190
				Légende
				 S88: Conduit en fibres-ciment
				 S9: Mastic vitrier
				 S87: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	28/11/2016	JOUSSELIN David

PC RDC - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001190

Légende


 S9: Mastic vitrier

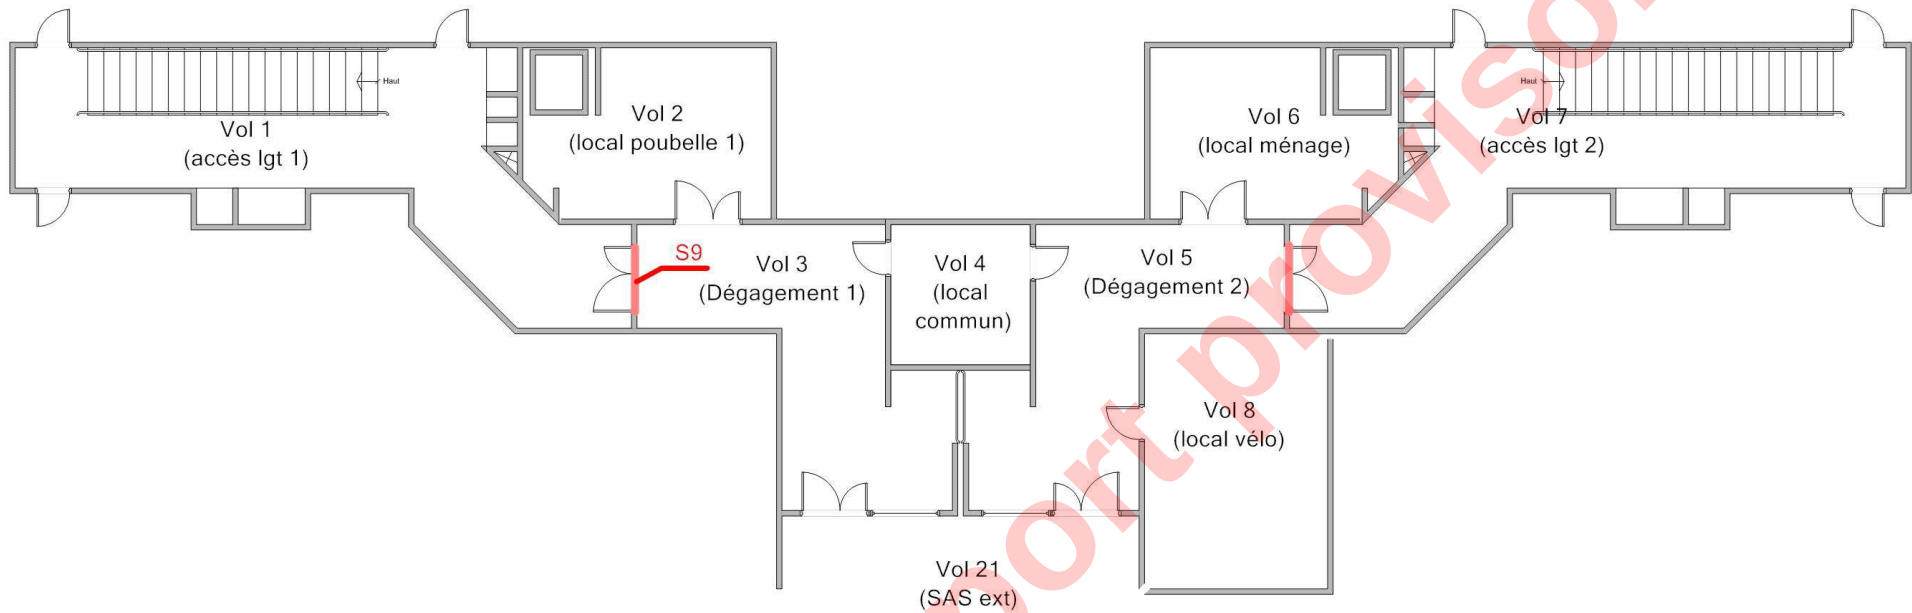

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	28/11/2016	JOUSSELIN David

Légende

	S88: Conduit en fibres-ciment
	S87: Conduit en fibres-ciment

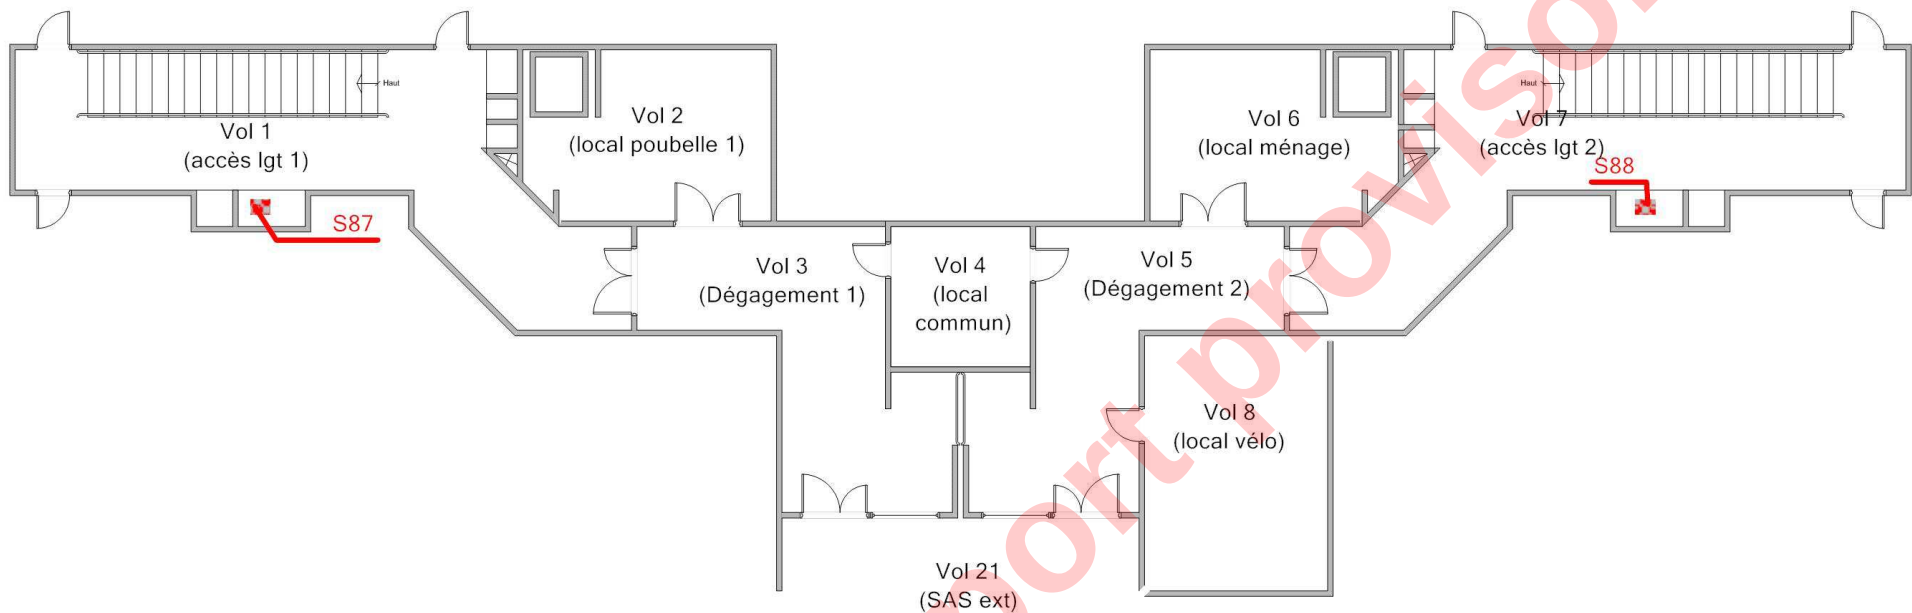

Adresse du bien
LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention
28/11/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001190

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

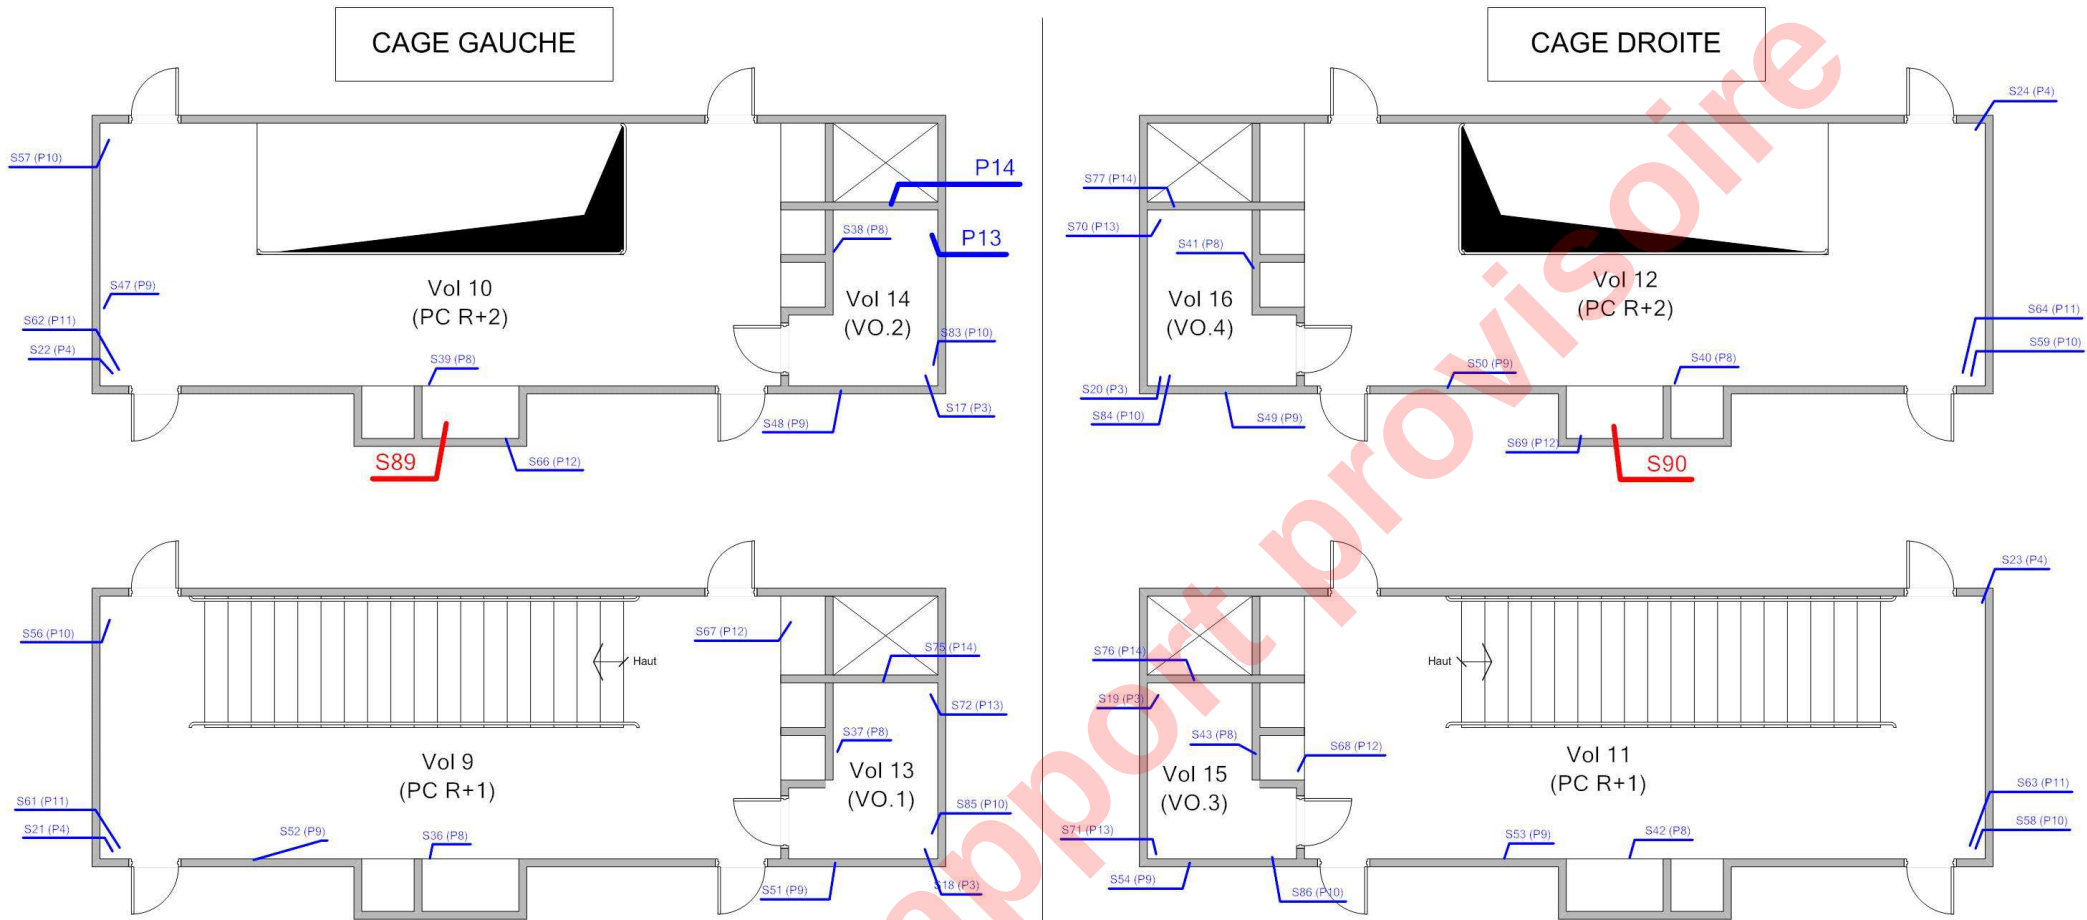

Adresse du bien
LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages


Date intervention
28/11/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001190

Légende

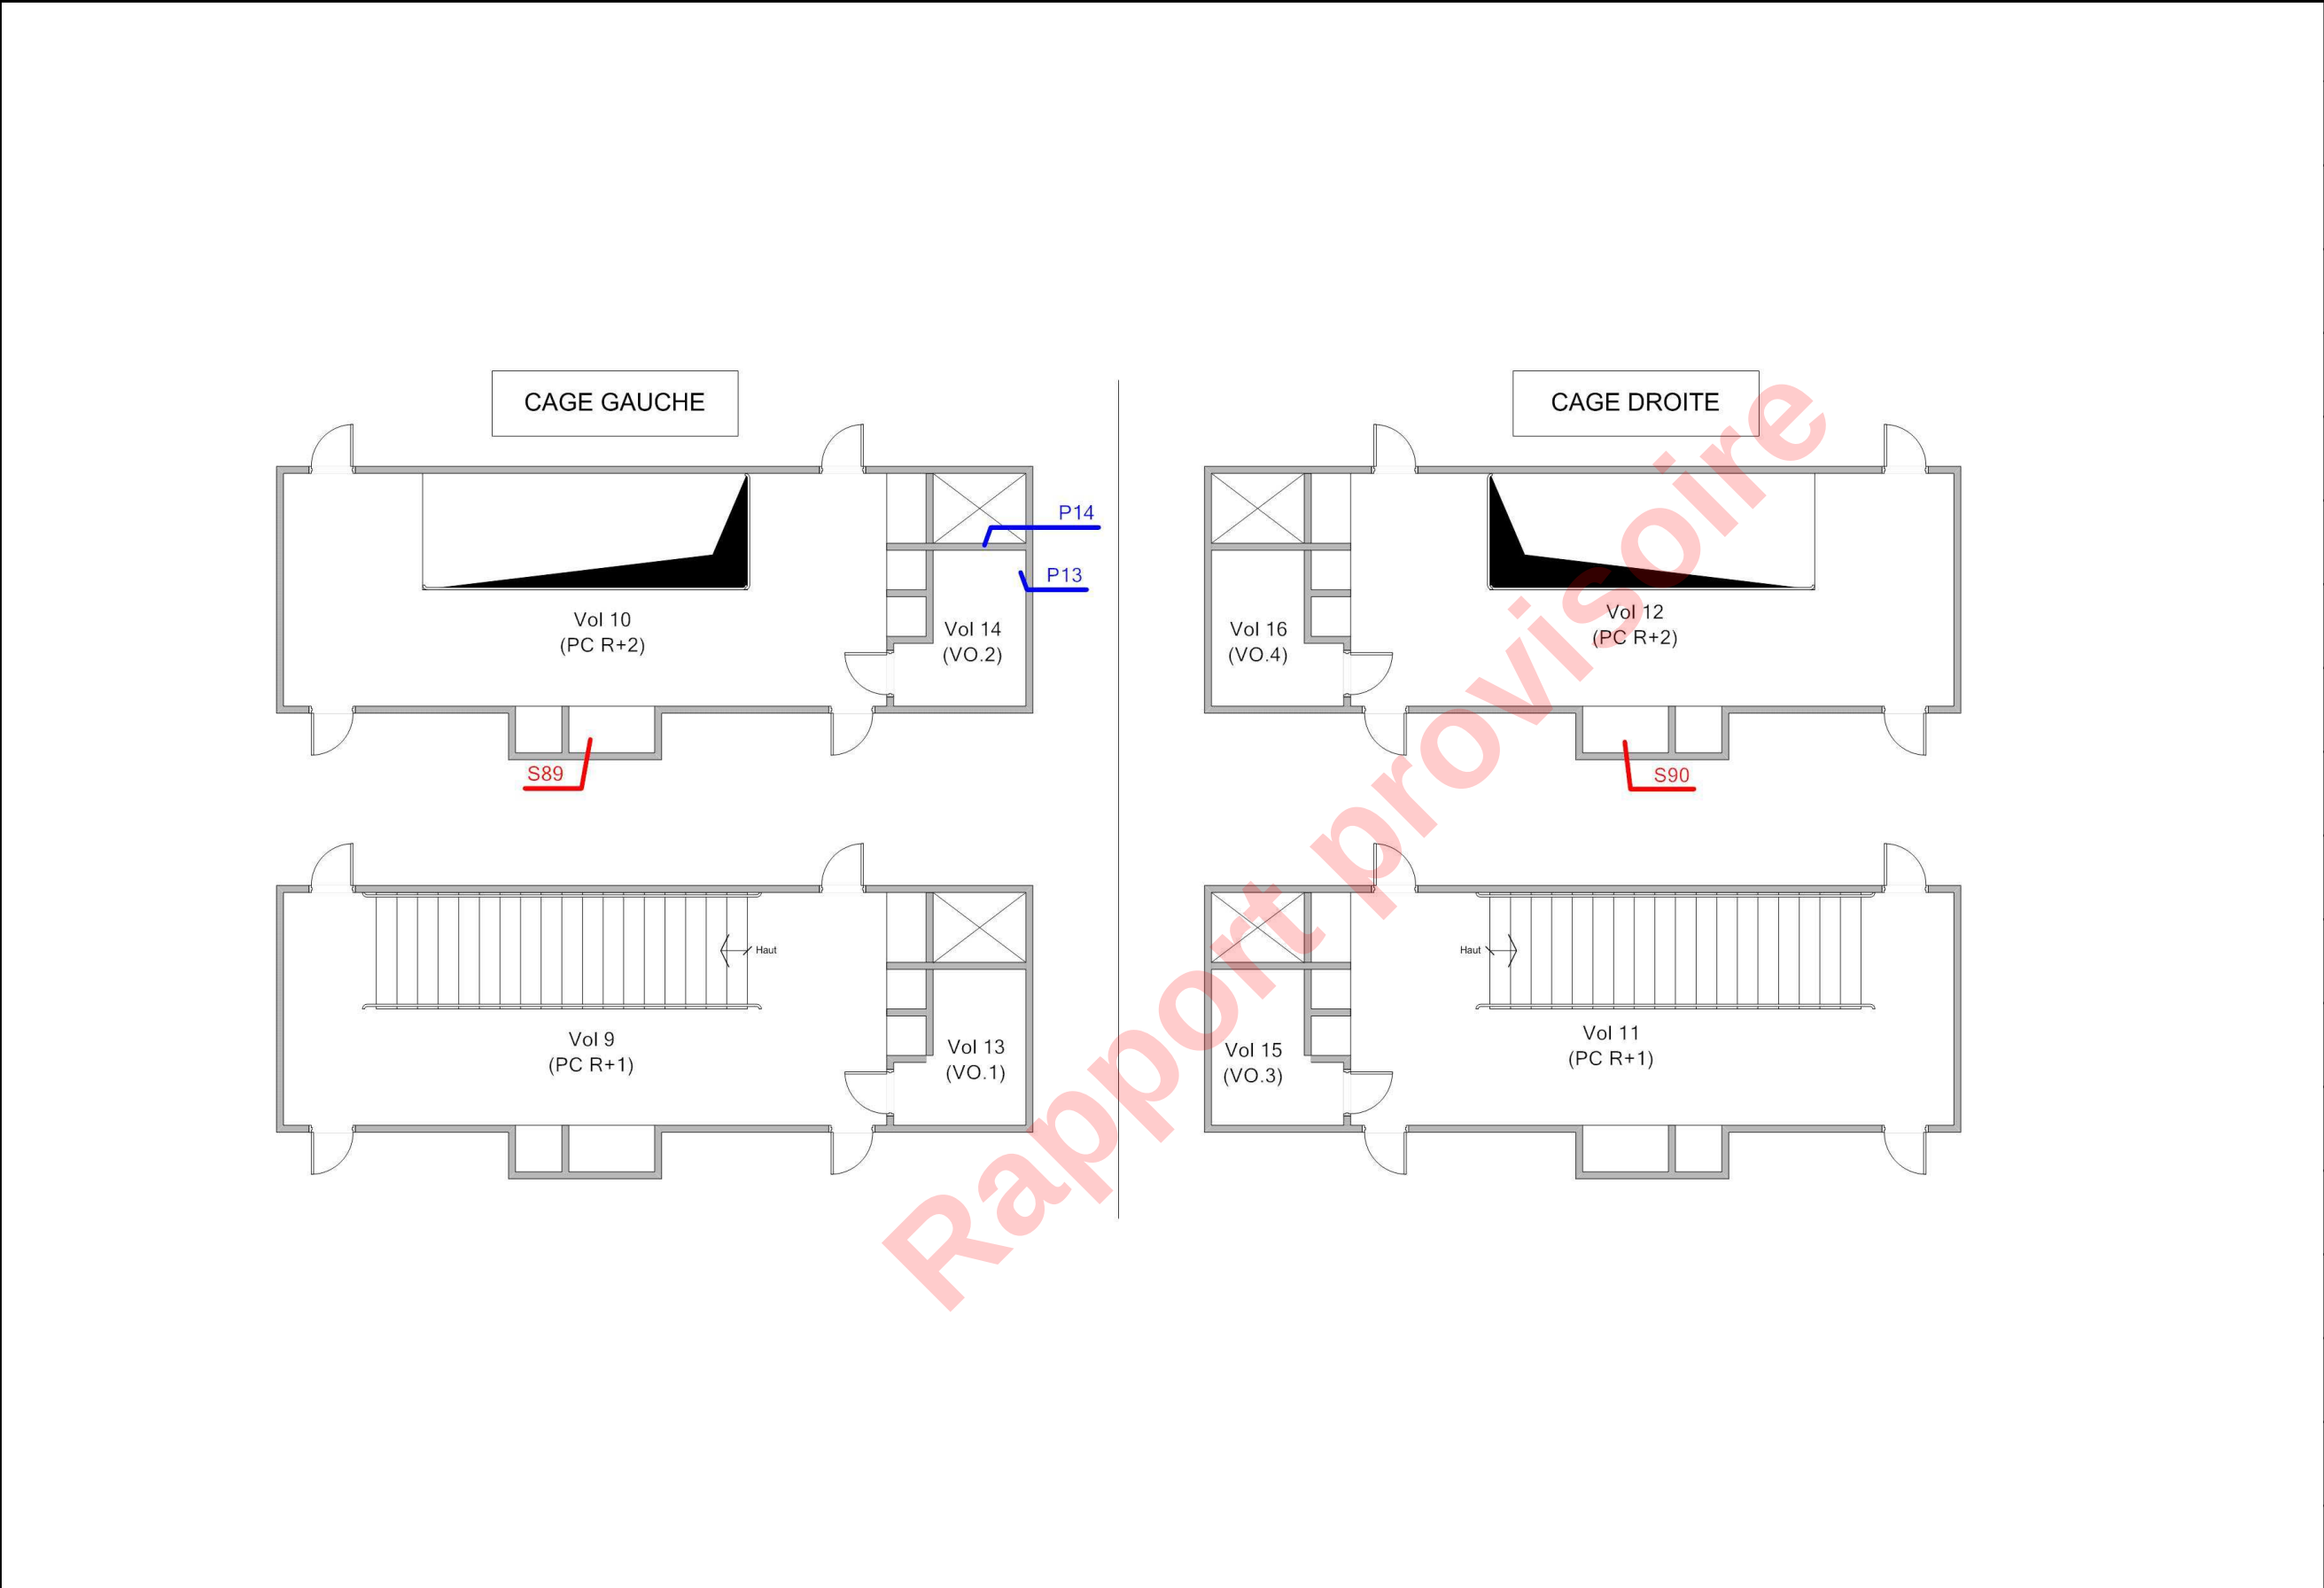

Adresse du bien
LE GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN



Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention
28/11/2016

Techniciens intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	S89: Conduit en fibres-ciment
	S90: Conduit en fibres-ciment

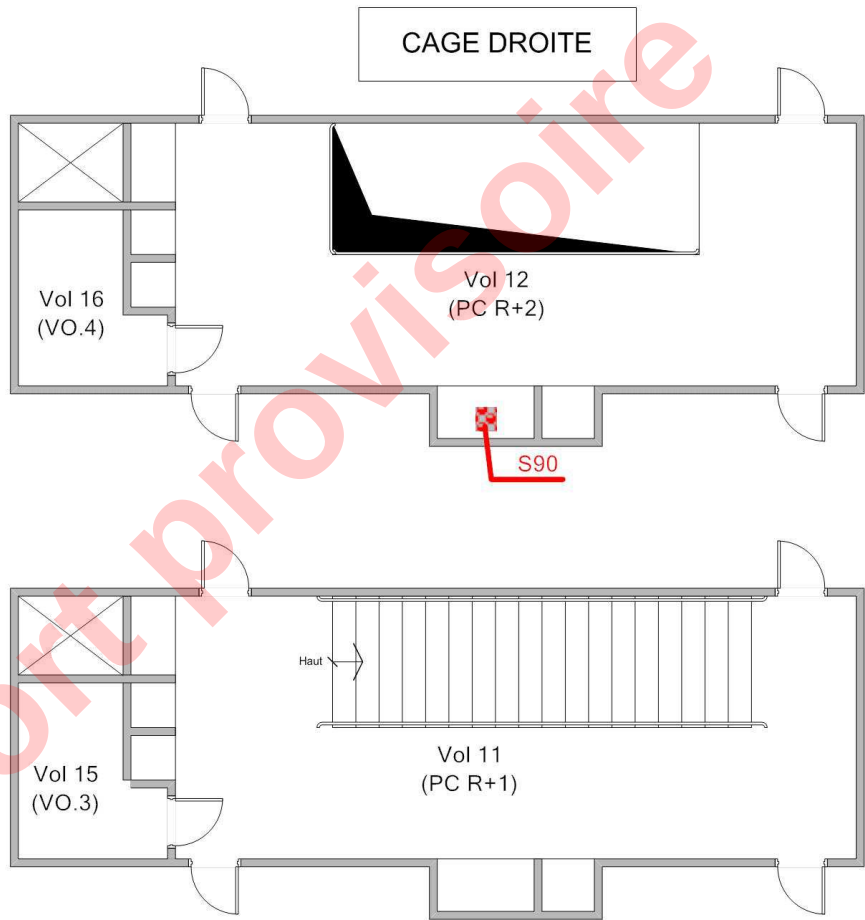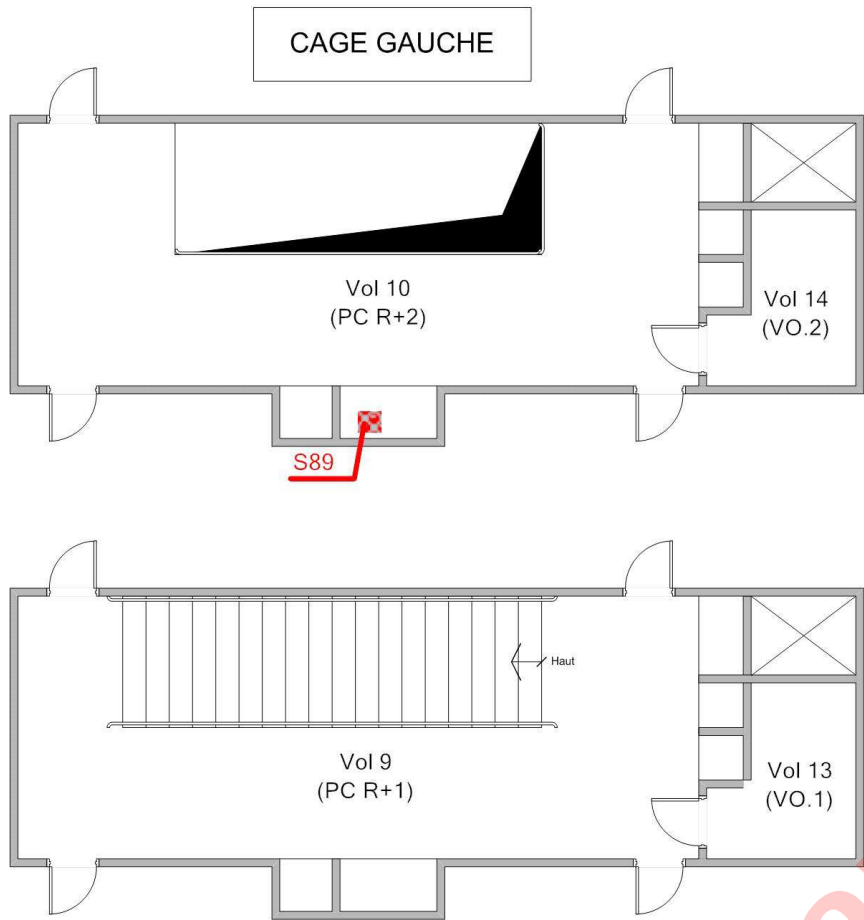

Adresse du bien
LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages


Date intervention
28/11/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


COMBLES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001190

Légende




Localisation du
prélèvement



Localisation dun sondage négatif



Localisation dun sondage positif

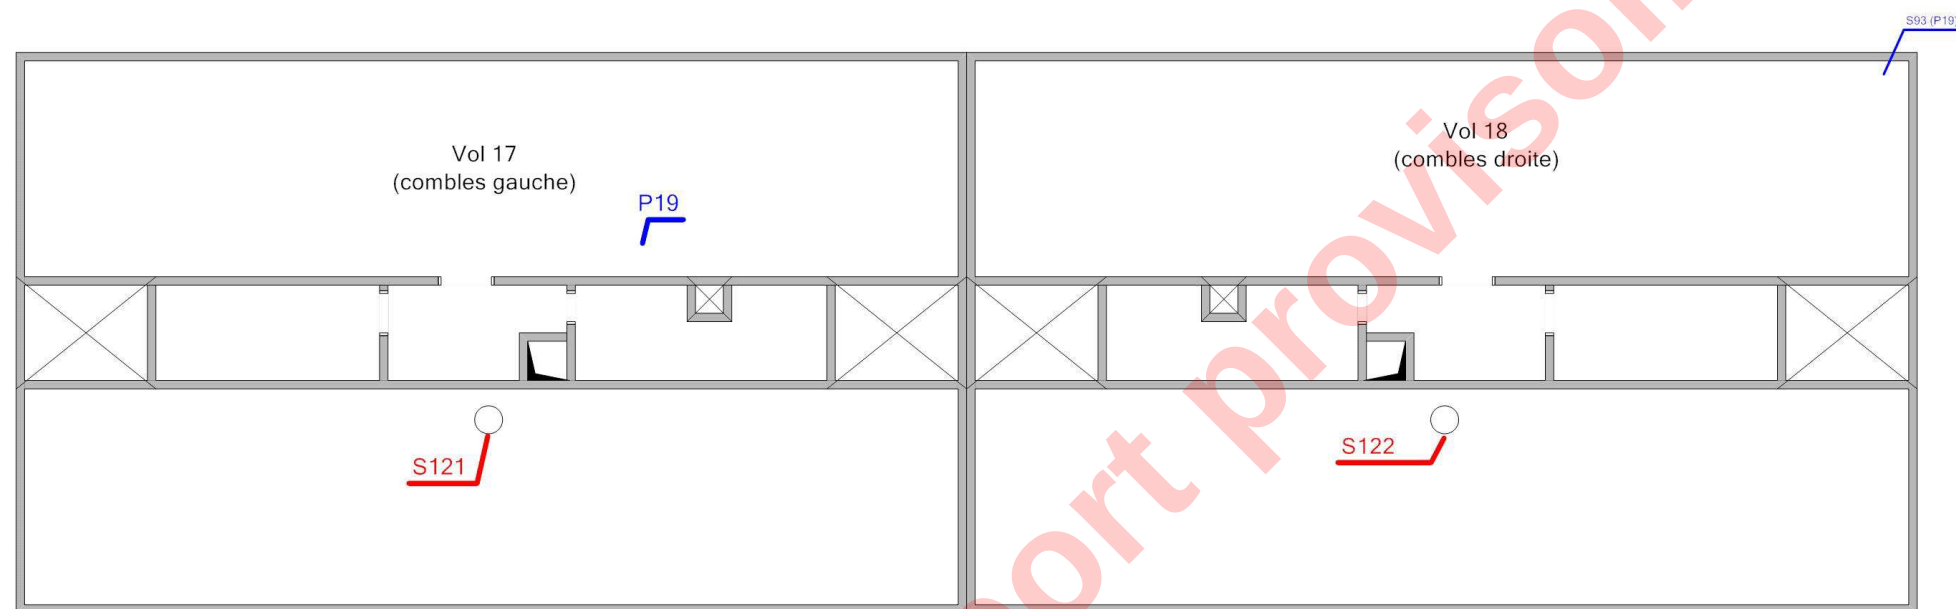

Adresse du bien

LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

	28/11/2016
--	------------

Technicien intervenant


JOUSSELIN David

COMBLES - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001190

Légende

	S121: Conduit en fibres-ciment
	S122: Conduit en fibres-ciment

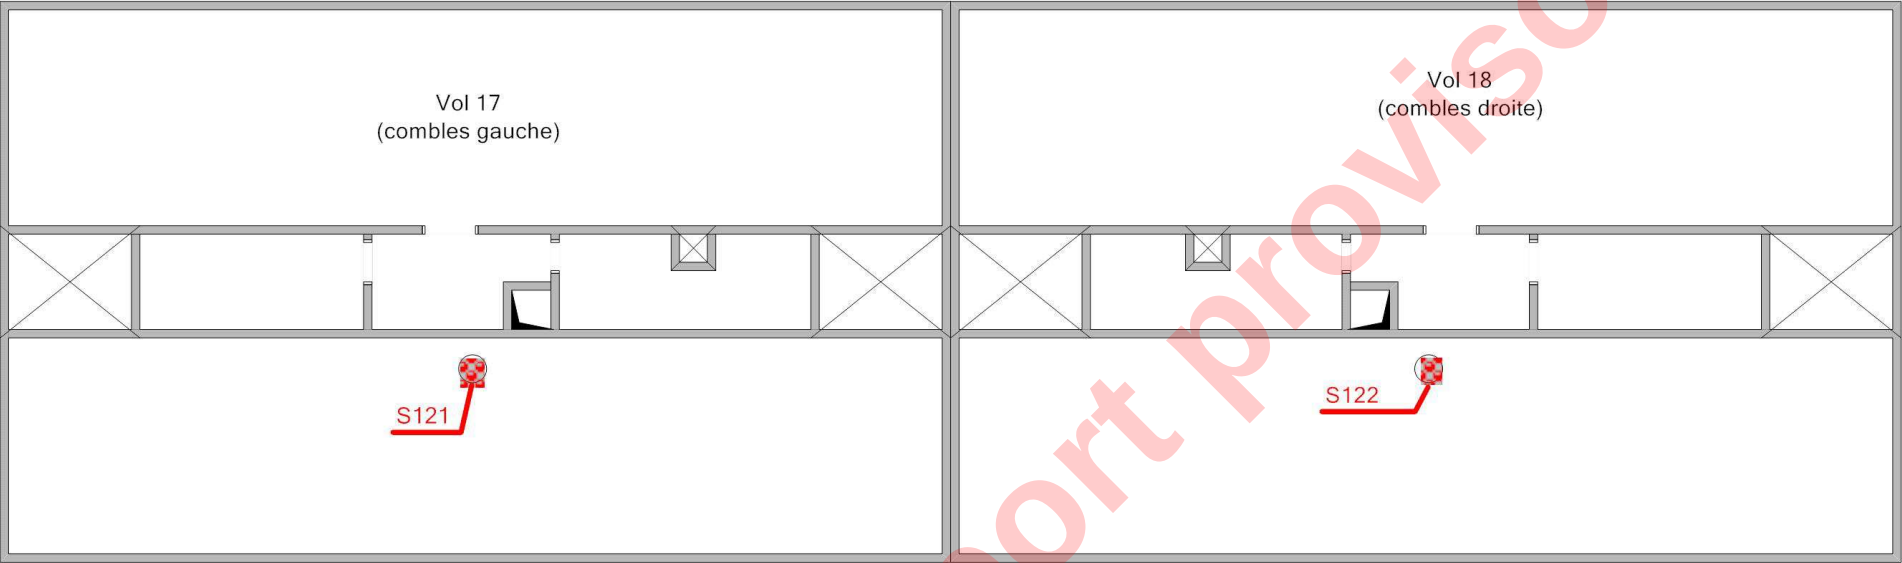

Adresse du bien
LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention
28/11/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002HD001190

Légende

Localisation d'une impossibilité technique
--

A graph with a vertical axis labeled S and a horizontal axis labeled t . The curve starts at the origin, increases linearly with a constant positive slope, and then becomes a horizontal line.

Localisation dun sondage positif

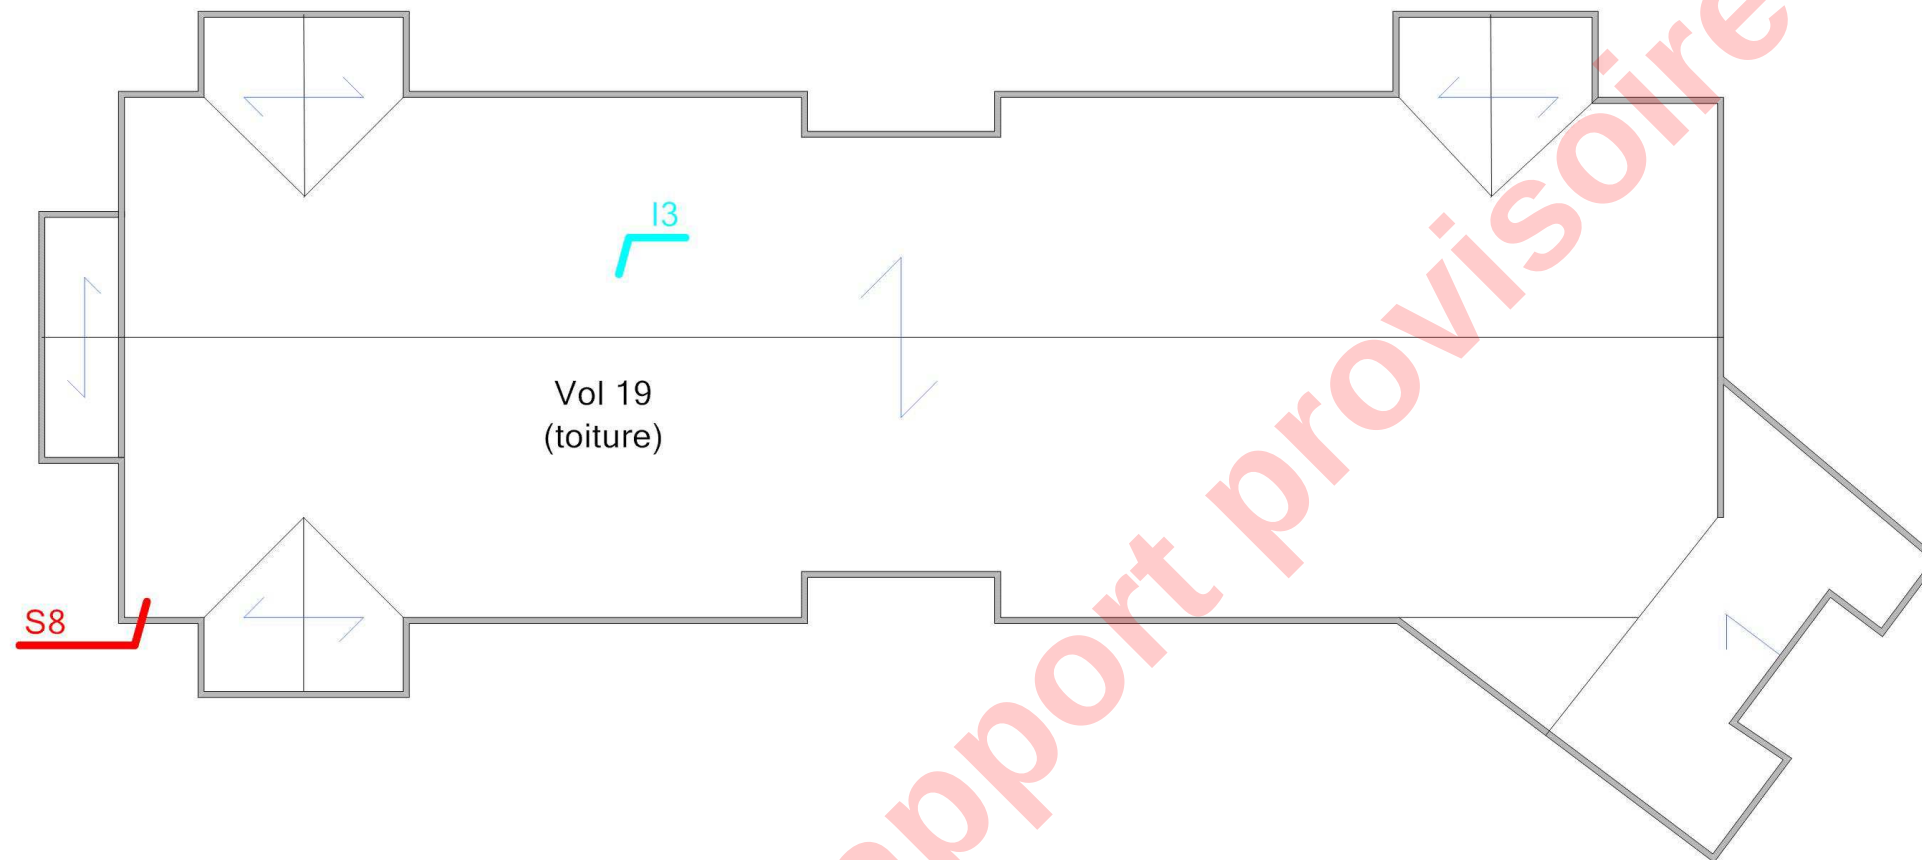

Adresse du bien

LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation


Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
--

Date intervention

	28/11/2016
--	------------

Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

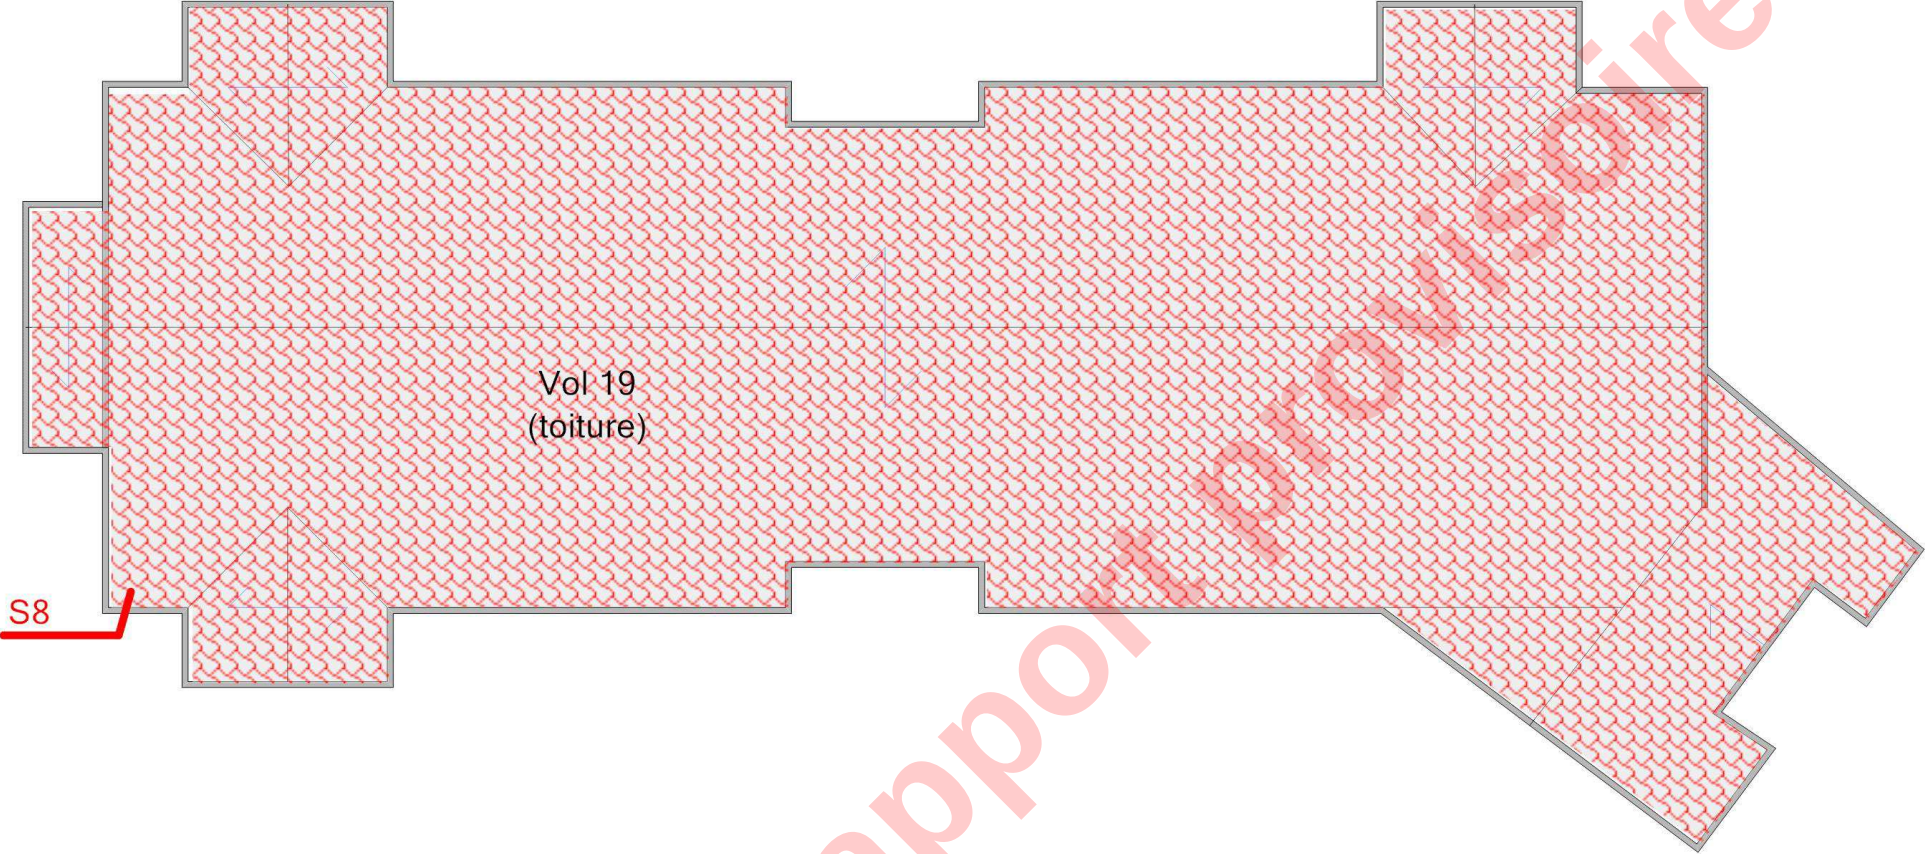
TOITURE - MPCA TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ				Référence: 002HD001190
				Légende
				 S8: Ardoises composites
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LE GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages	28/11/2016	JOUSSELIN David



PLAN MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001190


Légende



Localisation dun
sondage négatif



Localisation dun
sondage positif

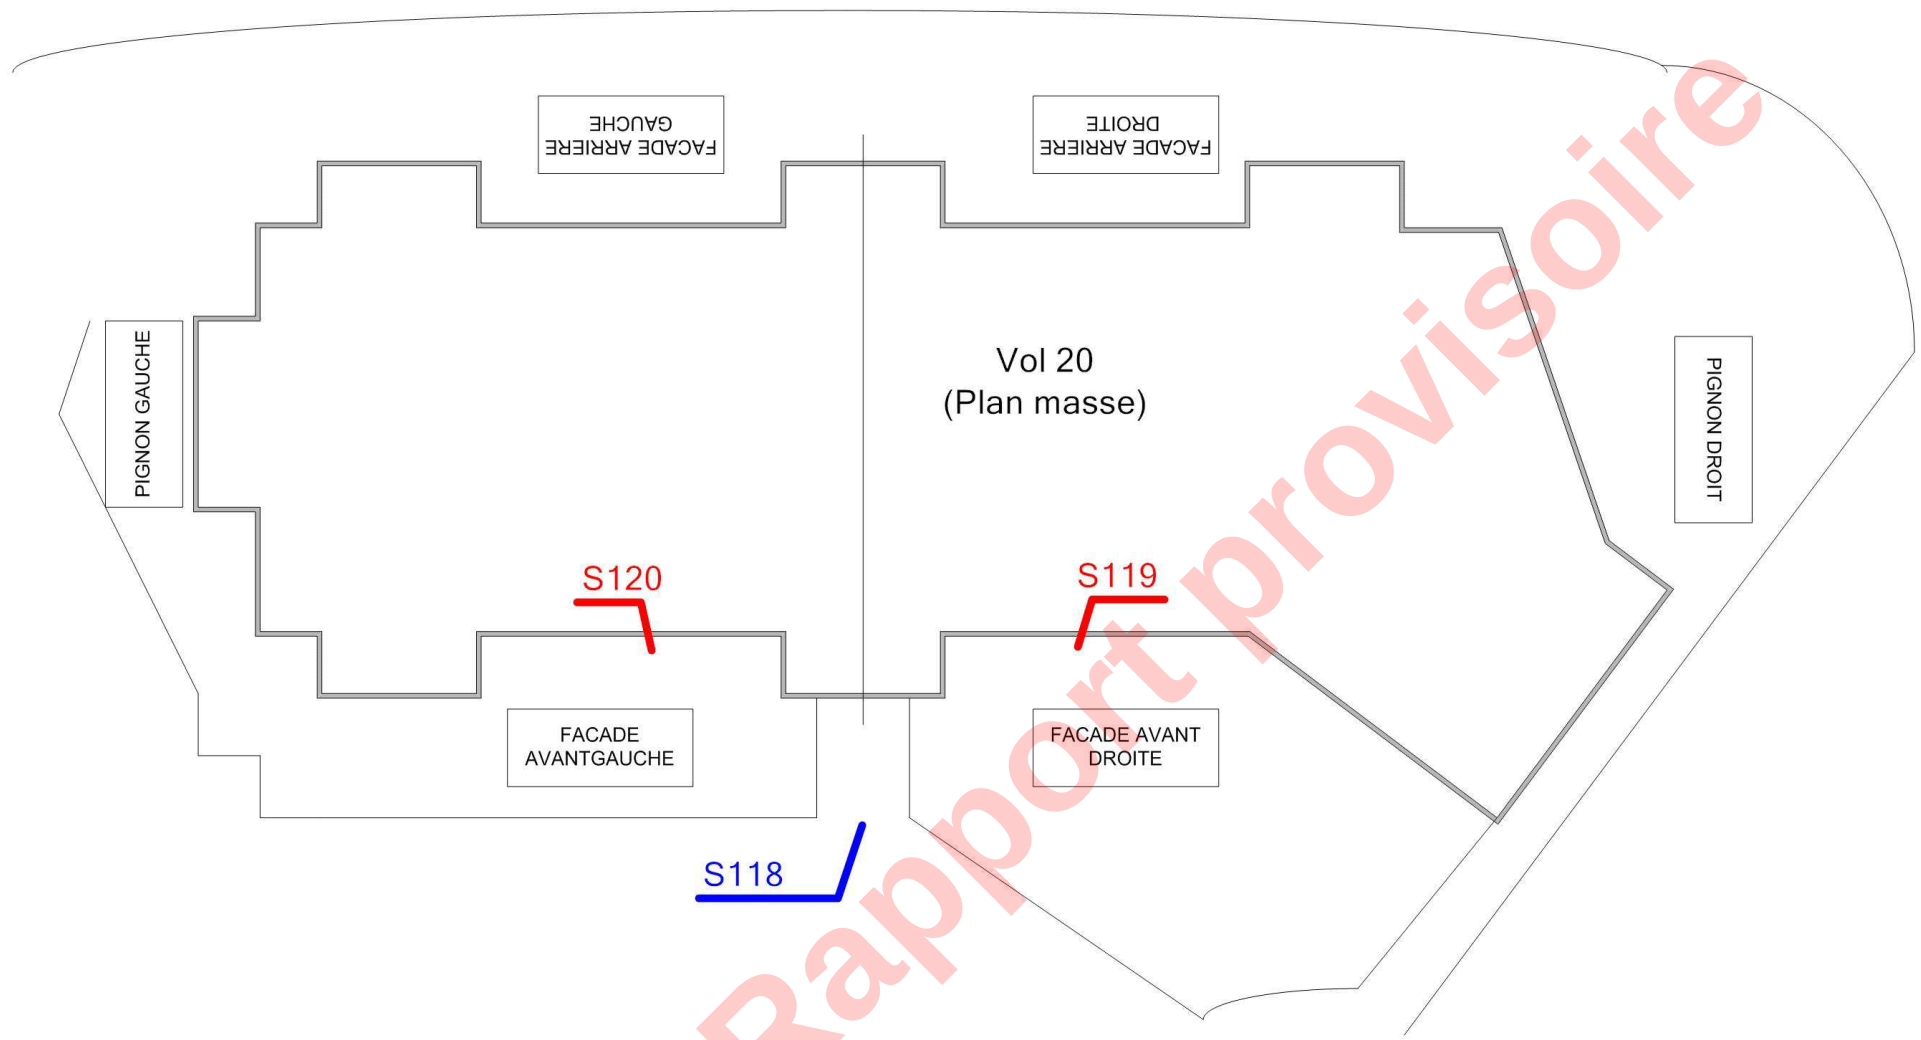

Adresse du bien

LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

28/11/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PLAN MASSE - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002HD001190


Légende



S119: Conduit en
fibres-ciment



S120: Conduit en
fibres-ciment

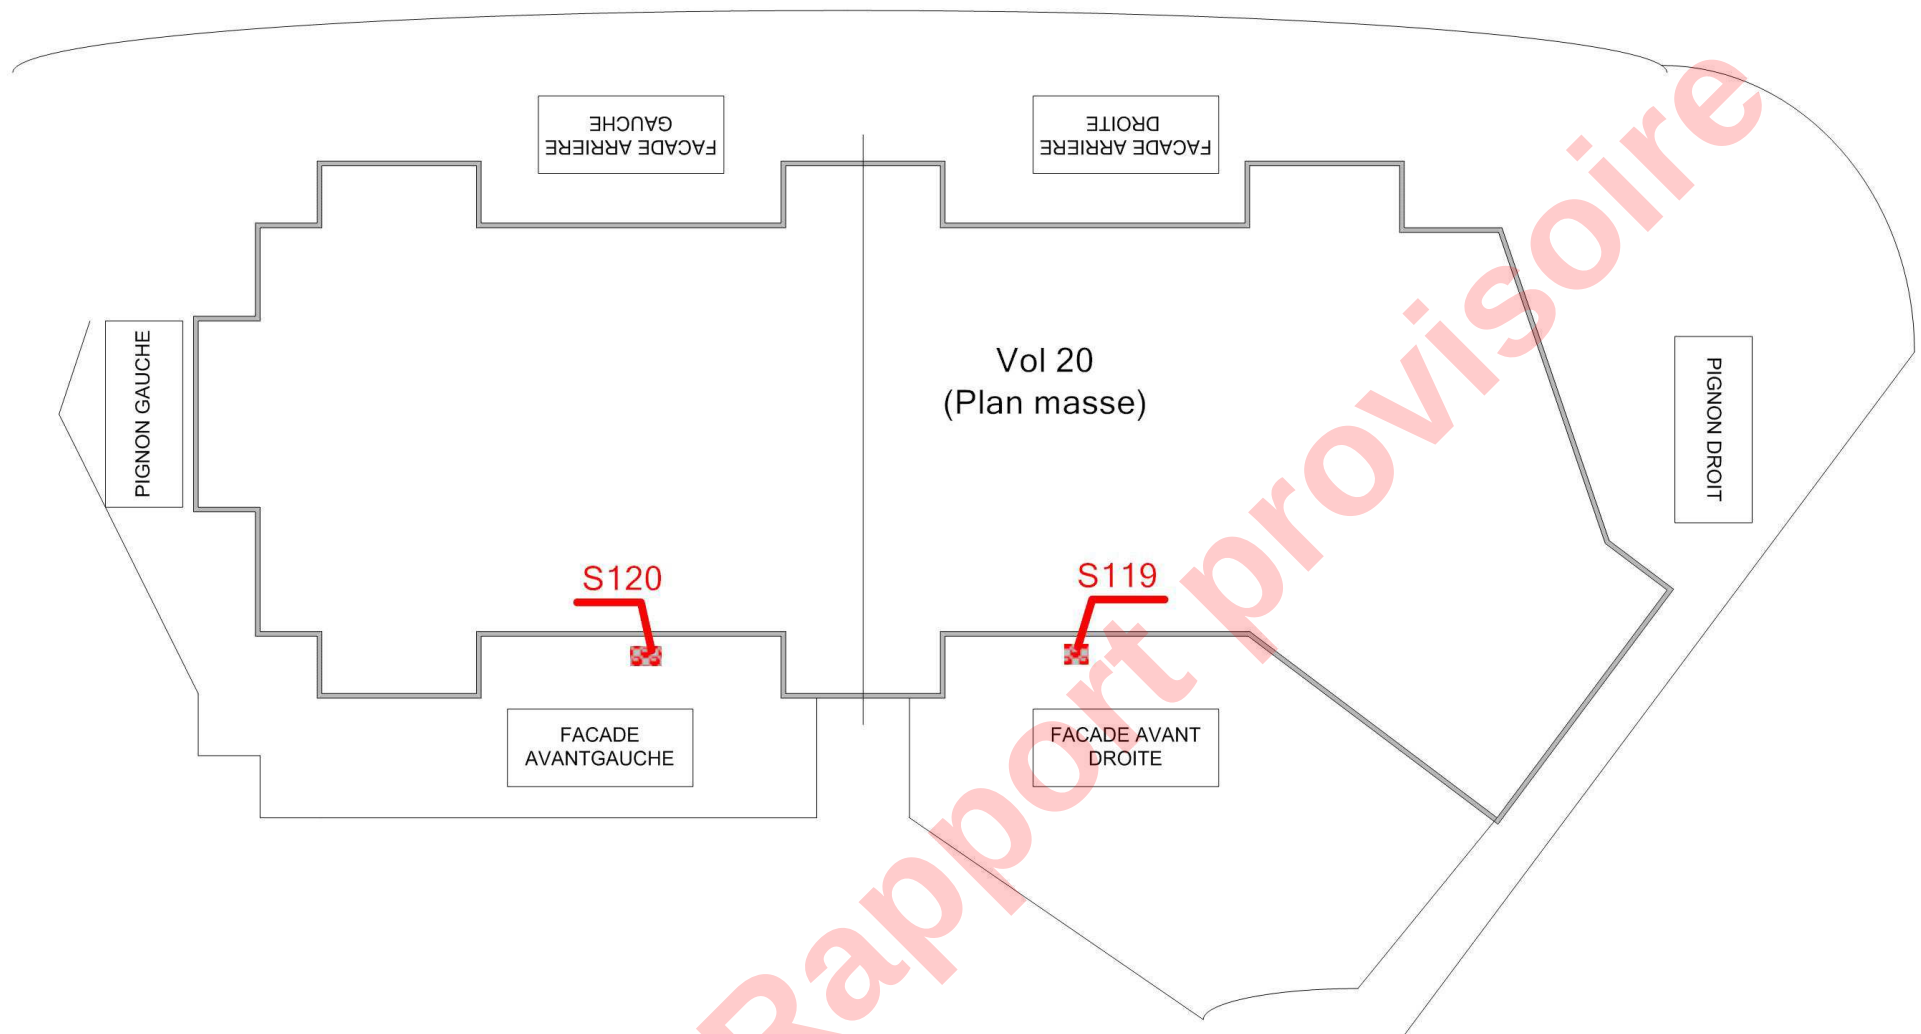

Adresse du bien
LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages


Date intervention
28/11/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001190

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention
28/11/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	S119: Conduit en fibres-ciment
	S120: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien

LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation




Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

28/11/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

PIGNONS - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002HD001190																													
Vol 24 (pignon droit)  Vol 25 (pignon gauche)  <table><tr><th colspan="2">Légende</th></tr><tr><td></td><td>Localisation dun sondage négatif</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Légende			Localisation dun sondage négatif																													
	Légende																																
		Localisation dun sondage négatif																															

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001190

Légende

P

Localisation du
prélèvement

S

Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LE GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages

Date intervention

	28/11/2016
--	------------

Techniciens intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°19 - 1 (P19)	Combles - Vol 17	Prélevement négatif
S121 - 1 (A121)	(combles gauche) Combles - Vol 17 (combles gauche)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°22 - 2 (P22)	Façade arrière - Vol 26 (façade arrière droite)	Prélevement négatif
002HD001190 n°22 - 3 (P22)	Façade arrière - Vol 26 (façade arrière droite)	Prélevement négatif
002HD001190 n°22 - 4 (P22)	Façade arrière - Vol 26 (façade arrière droite)	Prélevement négatif
002HD001190 n°22 - 1 (P22)	Façade arrière - Vol 26 (façade arrière droite)	Prélevement négatif
S114 - 1 (A114)	Façade arrière - Vol 26 (façade arrière droite)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°20 - 1 (P20)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°20 - 2 (P20)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°20 - 4 (P20)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°20 - 3 (P20)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°21 - 2 (P21)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°21 - 1 (P21)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°21 - 3 (P21)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°21 - 4 (P21)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°23 - 2 (P23)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°23 - 1 (P23)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°23 - 4 (P23)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°23 - 5 (P23)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°23 - 6 (P23)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°23 - 3 (P23)	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	Prélevement négatif
002HD001190 n°24 - 1 (P24)	Façade avant - Vol 23 (façade avant droite)	Prélevement négatif
002HD001190 n°24 - 2 (P24)	Façade avant - Vol 23 (façade avant droite)	Prélevement négatif
002HD001190 n°24 - 3 (P24)	Façade avant - Vol 23 (façade avant droite)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°13 - 1 (P13)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif
002HD001190 n°13 - 2 (P13)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°13 - 3 (P13)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif
002HD001190 n°13 - 4 (P13)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif
002HD001190 n°14 - 3 (P14)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif
002HD001190 n°14 - 2 (P14)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif
002HD001190 n°14 - 1 (P14)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif
002HD001190 n°14 - 4 (P14)	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	Prélevement négatif
S89 - 1 (A89)	PC ETAGES - Vol 10	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S90 - 1 (A90)	(PC R+2) PC ETAGES - Vol 12 (PC R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°1 - 1 (P1)	PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°1 - 2 (P1)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°1 - 4 (P1)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°1 - 3 (P1)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°2 - 4 (P2)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°2 - 3 (P2)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°2 - 1 (P2)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°2 - 2 (P2)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°3 - 3 (P3)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 8	Prélevement négatif
002HD001190 n°3 - 4 (P3)	(local vélo) PC RDC - Vol 8	Prélevement négatif
002HD001190 n°3 - 2 (P3)	(local vélo) PC RDC - Vol 8	Prélevement négatif
002HD001190 n°3 - 1 (P3)	(local vélo) PC RDC - Vol 8	Prélevement négatif
002HD001190 n°4 - 1 (P4)	(local vélo) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°4 - 2 (P4)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 3	Prélevement négatif
002HD001190 n°5 - 4 (P5)	(Dégagement 1) PC RDC - Vol 8	Prélevement négatif
002HD001190 n°5 - 3 (P5)	(local vélo) PC RDC - Vol 8	Prélevement négatif
	(local vélo)	

Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°5 - 1 (P5)	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001190 n°5 - 2 (P5)	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001190 n°6 - 2 (P6)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD001190 n°6 - 1 (P6)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD001190 n°6 - 3 (P6)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD001190 n°6 - 4 (P6)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD001190 n°7 - 4 (P7)	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001190 n°7 - 3 (P7)	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001190 n°7 - 1 (P7)	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001190 n°7 - 2 (P7)	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	Prélevement négatif
002HD001190 n°8 - 2 (P8)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°8 - 1 (P8)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°8 - 3 (P8)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°8 - 4 (P8)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°9 - 1 (P9)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°9 - 4 (P9)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°9 - 3 (P9)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°9 - 2 (P9)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°10 - 1 (P10)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°10 - 3 (P10)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°10 - 4 (P10)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°10 - 2 (P10)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°11 - 4 (P11)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°11 - 3 (P11)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°12 - 3 (P12)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°12 - 4 (P12)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Vol 4 (local commun)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001190 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Vol 4 (local commun)	Prélevement négatif
002HD001190 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 21 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001190 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Vol 21 (SAS ext)	Prélevement négatif
002HD001190 n°17 - 2 (P17)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD001190 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Prélevement négatif
002HD001190 n°18 - 2 (P18)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°18 - 1 (P18)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°18 - 3 (P18)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001190 n°18 - 4 (P18)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	I1
	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	I1
	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	I2
	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	I2
S1 - 2 (A1)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Absence : pas d'amiante par nature
002HD001190 n°1 - 1 (A1)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Absence : pas d'amiante par nature
S2 - 3 (A2)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Absence sur présentation de documents
002HD001190 n°1 - 1 (A2)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Absence sur présentation de documents
002HD001190 n°1 - 2 (A2)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Absence sur présentation de documents
002HD001190 n°3 - 2 (A9)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Présence sur présentation de documents
002HD001190 n°3 - 1 (A9)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Présence sur présentation de documents
S9 - 3 (A9)	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	Présence sur présentation de documents
002HD001190 n°9 - 1 (A44)	PC RDC - Vol 2 (local poubelle 1)	Absence sur présentation de documents
002HD001190 n°9 - 2 (A44)	PC RDC - Vol 2 (local poubelle 1)	Absence sur présentation de documents
S44 - 3 (A44)	PC RDC - Vol 2 (local poubelle 1)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
S45 - 2 (A45)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Absence sur présentation de documents
002HD001190 n°9 - 1 (A45)	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	Absence sur présentation de documents
S87 - 1 (A87)	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S88 - 1 (A88)	PC RDC - Vol 7 (accès lgt 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S118 - 3 (A118)	Plan masse - Vol 20 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents
002HD001190 n°25 - 1 (A118)	Plan masse - Vol 20 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents
002HD001190 n°25 - 2 (A118)	Plan masse - Vol 20 (Plan masse)	Absence sur présentation de documents
S119 - 1 (A119)	Plan masse - Vol 20 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S120 - 1 (A120)	Plan masse - Vol 20 (Plan masse)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
	Toiture - Vol 19 (toiture)	I3
S8 - 1 (A8)	Toiture - Vol 19 (toiture)	Présence sur présentation de documents

Rapport provisoire

002HD001190 n°1 - 1 (P1)



002HD001190 n°1 - 2 (P1)



002HD001190 n°1 - 4 (P1)



002HD001190 n°1 - 3 (P1)



002HD001190 n°2 - 4 (P2)



002HD001190 n°2 - 3 (P2)



002HD001190 n°2 - 1 (P2)




002HD001190 n°2 - 2 (P2)




002HD001190 n°3 - 3 (P3)



002HD001190 n°3 - 4 (P3)

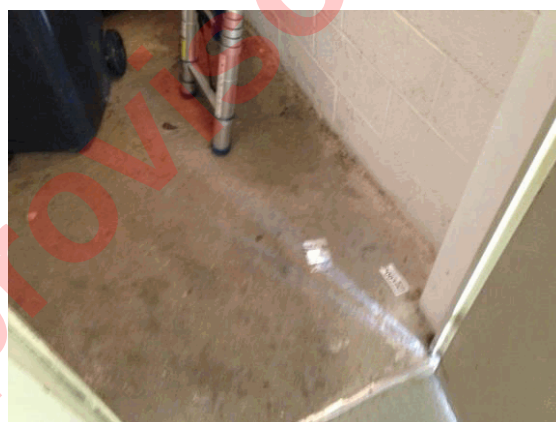

002HD001190 n°3 - 2 (P3)

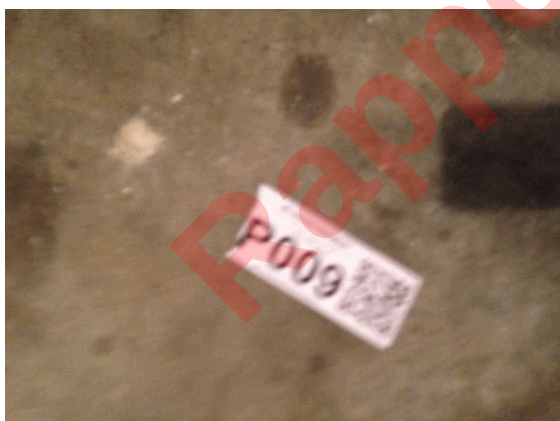

002HD001190 n°3 - 1 (P3)




002HD001190 n°4 - 1 (P4)



002HD001190 n°4 - 2 (P4)



002HD001190 n°5 - 4 (P5)

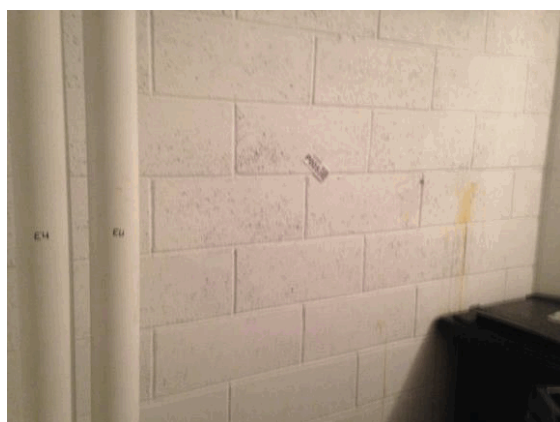

002HD001190 n°5 - 3 (P5)



002HD001190 n°5 - 1 (P5)



002HD001190 n°5 - 2 (P5)



002HD001190 n°6 - 2 (P6)



002HD001190 n°6 - 1 (P6)



002HD001190 n°6 - 3 (P6)



002HD001190 n°6 - 4 (P6)



002HD001190 n°7 - 4 (P7)



002HD001190 n°7 - 3 (P7)



002HD001190 n°7 - 1 (P7)



002HD001190 n°7 - 2 (P7)



002HD001190 n°8 - 2 (P8)



002HD001190 n°8 - 1 (P8)




002HD001190 n°8 - 3 (P8)



002HD001190 n°8 - 4 (P8)




002HD001190 n°9 - 1 (P9)

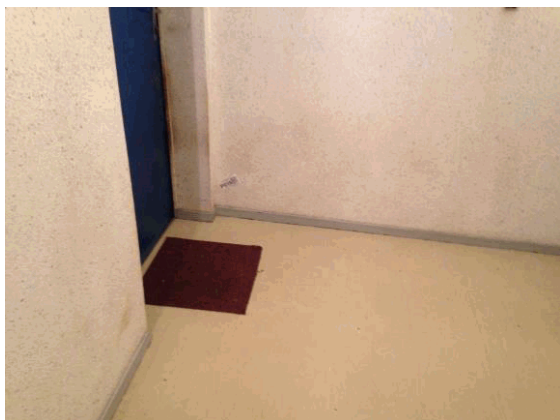

002HD001190 n°9 - 4 (P9)



002HD001190 n°9 - 3 (P9)

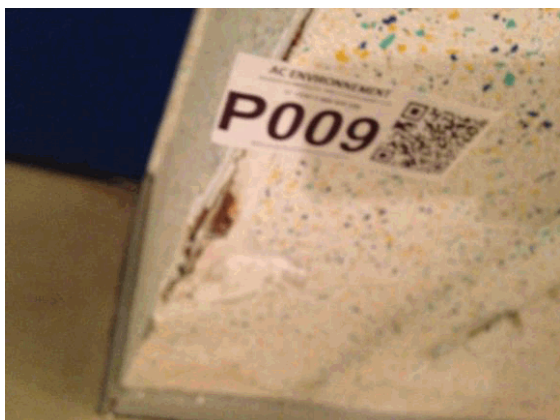

002HD001190 n°9 - 2 (P9)



002HD001190 n°10 - 1 (P10)



002HD001190 n°10 - 3 (P10)



002HD001190 n°10 - 4 (P10)



002HD001190 n°10 - 2 (P10)



002HD001190 n°11 - 2 (P11)



002HD001190 n°11 - 4 (P11)



002HD001190 n°11 - 3 (P11)



002HD001190 n°11 - 1 (P11)



002HD001190 n°12 - 2 (P12)



002HD001190 n°12 - 1 (P12)




002HD001190 n°12 - 3 (P12)



002HD001190 n°12 - 4 (P12)



002HD001190 n°13 - 1 (P13)

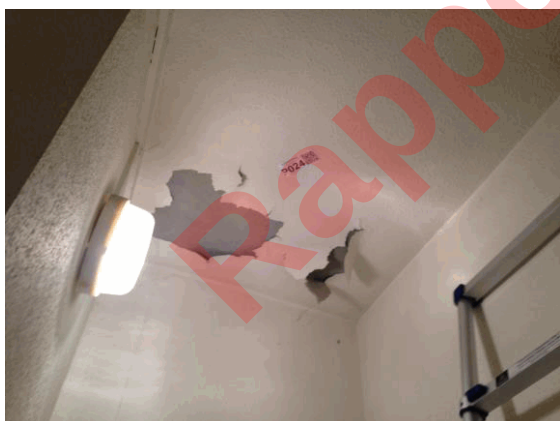

002HD001190 n°13 - 2 (P13)



002HD001190 n°13 - 3 (P13)



002HD001190 n°13 - 4 (P13)



002HD001190 n°14 - 3 (P14)



002HD001190 n°14 - 2 (P14)



002HD001190 n°14 - 1 (P14)



002HD001190 n°14 - 4 (P14)



002HD001190 n°15 - 1 (P15)



002HD001190 n°15 - 2 (P15)



002HD001190 n°16 - 1 (P16)



002HD001190 n°16 - 2 (P16)



002HD001190 n°17 - 2 (P17)



002HD001190 n°17 - 1 (P17)



002HD001190 n°18 - 2 (P18)



002HD001190 n°18 - 1 (P18)



002HD001190 n°18 - 3 (P18)



002HD001190 n°18 - 4 (P18)



002HD001190 n°19 - 1 (P19)



002HD001190 n°20 - 1 (P20)



002HD001190 n°20 - 2 (P20)



002HD001190 n°20 - 4 (P20)



002HD001190 n°20 - 3 (P20)



002HD001190 n°21 - 2 (P21)



002HD001190 n°21 - 1 (P21)



002HD001190 n°21 - 3 (P21)



002HD001190 n°21 - 4 (P21)



002HD001190 n°22 - 2 (P22)



002HD001190 n°22 - 3 (P22)



002HD001190 n°22 - 4 (P22)



002HD001190 n°22 - 1 (P22)



002HD001190 n°23 - 2 (P23)



002HD001190 n°23 - 1 (P23)



002HD001190 n°23 - 4 (P23)



002HD001190 n°23 - 5 (P23)



002HD001190 n°23 - 6 (P23)



002HD001190 n°23 - 3 (P23)



002HD001190 n°24 - 1 (P24)



002HD001190 n°24 - 2 (P24)



002HD001190 n°24 - 3 (P24)



002HD001190 n°1 - 1



I1 - 2



002HD001190 n°6 - 1



I2 - 2



I3 - 1



S1 - 2 (A1)



002HD001190 n°1 - 1 (A1)



S2 - 3 (A2)



002HD001190 n°1 - 1 (A2)



002HD001190 n°1 - 2 (A2)



S8 - 1 (A8)



002HD001190 n°3 - 2 (A9)




002HD001190 n°3 - 1 (A9)



S9 - 3 (A9)



002HD001190 n°9 - 1 (A44)

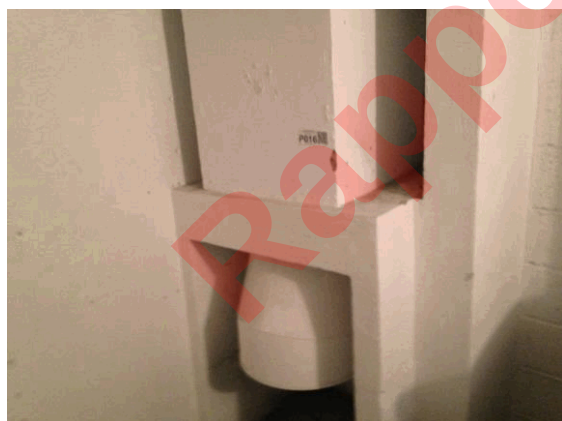


002HD001190 n°9 - 2 (A44)



S44 - 3 (A44)



S45 - 2 (A45)

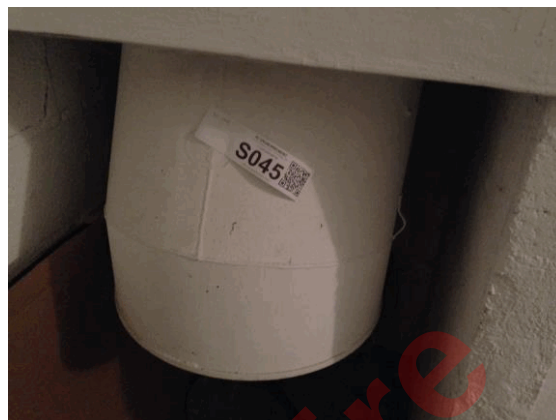

002HD001190 n°9 - 1 (A45)



S87 - 1 (A87)



S88 - 1 (A88)



S89 - 1 (A89)



S90 - 1 (A90)



S114 - 1 (A114)



S118 - 3 (A118)



002HD001190 n°25 - 1 (A118)



002HD001190 n°25 - 2 (A118)



S119 - 1 (A119)



S120 - 1 (A120)



S121 - 1 (A121)



Rapport provisoire

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Enduit plâtre sur porteur -	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - Lino antidérapant gris + colle jaune -	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - Grise lissé -	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - Gris sous lino -	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - Joint d'assemblage des parpaings -	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	
P6 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture - Enduit débulage béton brut -	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	
P6 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - Enduit débulage béton brut -	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques - Plafond placoplatre -	PC RDC - Vol 8 (local vélo)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac - -	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + papier non séparable + peinture en vrac non séparable - Doublage placoplatre -	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - Plafond dur avec enduit gouttelé blanc -	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	

P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable - Lino beige + colle jaune -	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit gris en vrac hétérogène - Supplémentaire dans gaine technique -	PC RDC - Vol 1 (accès lgt 1)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - Plafond dur vide ordure -	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en vrac non séparable - Porteur vide ordure -	PC ETAGES - Vol 14 (VO.2)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable - -	PC RDC - Vol 4 (local commun)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	PC RDC - Vol 21 (SAS ext)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable - -	PC RDC - Vol 6 (local ménage)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Jaune (plinthes grises) -	PC RDC - Vol 3 (Dégagement 1)	
P19	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau fibreux blanc avec poussières - Laine jaune + ouatte de dellulose blanche -	Combles - Vol 17 (combles gauche)	
P20	Façades	Revetement de mur	Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable - -	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	
P21	Façades	Revetement de mur	Colle grise en vrac + carrelage - -	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	
P22	Façades	Murs	Enduit compact beige hétérogène avec poussières - beige gratté (enduit principal) -	Façade arrière - Vol 26 (façade arrière droite)	
P23 Phase 1	Façades	Murs	Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	
P23 Phase 2	Façades	Murs	Peinture - -	Façade avant - Vol 22 (façade avant gauche)	
P24	Façades	joint dilatation	Matériau souple gris + peinture avec poussières - -	Façade avant - Vol 23 (façade avant droite)	

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52878 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52878
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Dégagement 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

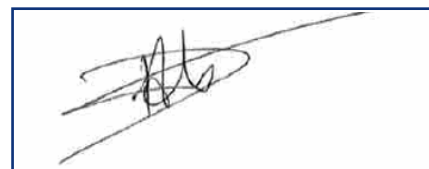

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52879 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52879
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Dégagement 1)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

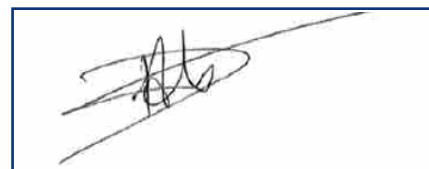

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52880 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52880
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 8 (local vélo)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

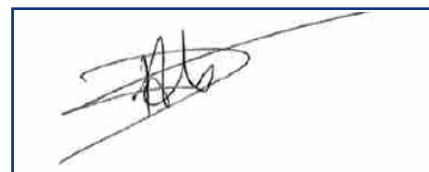

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52881 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52881
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 3 (Dégagement 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréege gris + sous couche de ragréege blanche en faible quantité non séparable	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

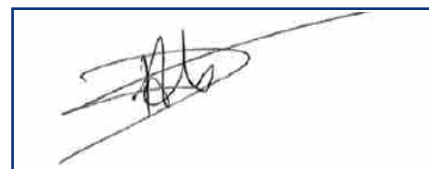

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52882 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52882
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 8 (local vélo)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

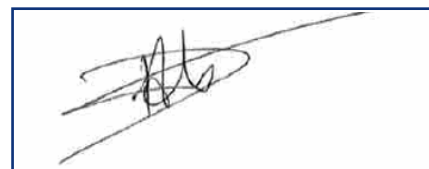

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52883 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52883
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (local ménage)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	2
► Peinture	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

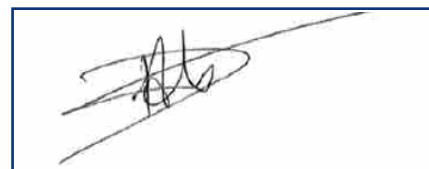

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52884 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52884
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 8 (local vélo)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + papier non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

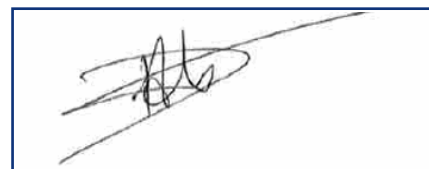

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52885 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52885
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint assemblage des carreaux de plâtre gaines techniques / Vol 1 (accès lgt 1)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

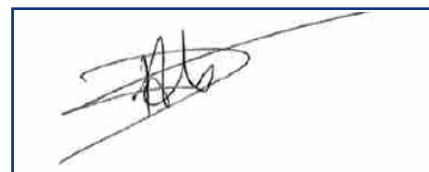

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52886 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52886
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (accès lgt 1)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau marron en faible quantité / Papier / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau marron en faible quantité non séparable + papier non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

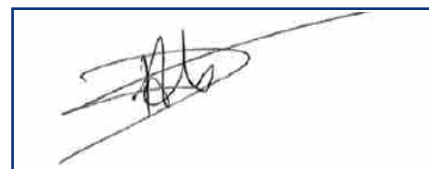

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52887 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52887
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Sous face escalier + plafond droit / Vol 1 (accès lgt 1)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

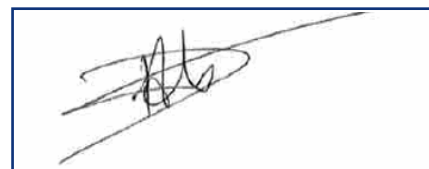

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52888 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52888
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (accès lgt 1)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

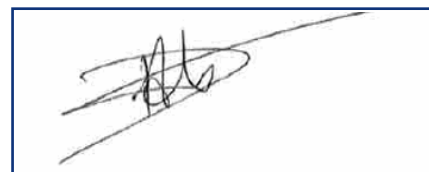

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52889 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52889
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 1 (accès lgt 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

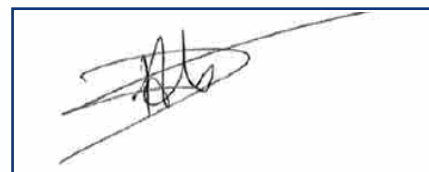

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52890 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52890
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 14 (VO.2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

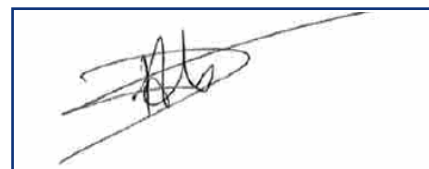

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52891 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52891
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 14 (VO.2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

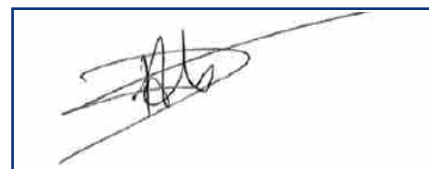

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52892 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52892
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 4 (local commun)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture en vrac non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

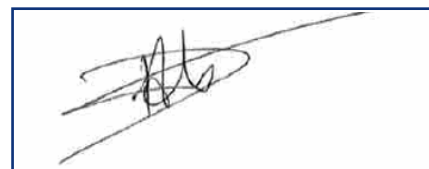

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52893 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52893
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité souple noir / Vol 21 (SAS ext)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

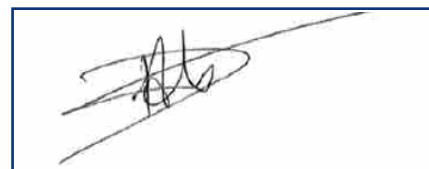

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52894 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52894
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190017 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (enduit ciment) / Vol 6 (local ménage)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Matériau plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac non séparable + matériau plâtreux blanc en vrac non séparable	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

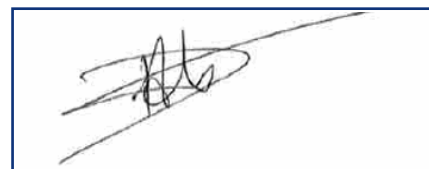

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52895 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52895
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique / Vol 3 (Dégagement 1)
Description ITGA	Matériau souple gris / Colle polymère jaune avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple gris + colle polymère jaune avec poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

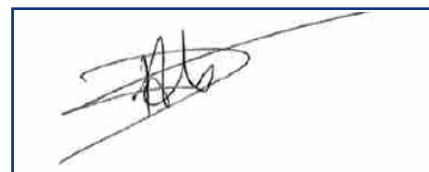

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52896 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52896
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190019 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 17 (combles gauche)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Matériau fibreux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau fibreux blanc avec poussières	MOLP le 01/12/2016	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

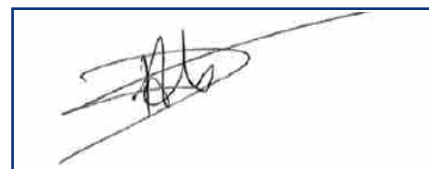

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52897 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52897
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190020 / Façades / Revêtement de mur / colle de faïence grise / Vol 22 (façade avant gauche)
Description ITGA	Colle beige / Matériau gris en faible quantité hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + matériau gris en faible quantité hétérogène non séparable	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

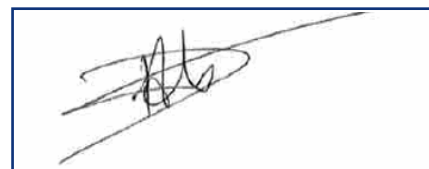

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52898 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52898
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190021 / Façades / Revêtement de mur / colle de faïence rouge / Vol 22 (façade avant gauche)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise en vrac + carrelage	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

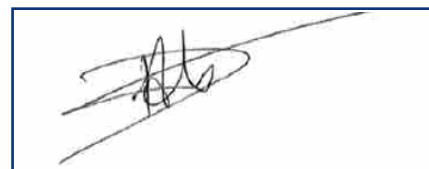

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52899 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52899
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190022 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 26 (façade arrière droite)
Description ITGA	Enduit compact beige hétérogène avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige hétérogène avec poussières	META le 02/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

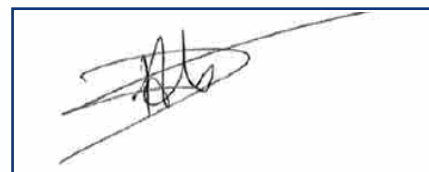

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52900 EN DATE DU 02/12/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52900
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190023 / Façades / Murs / élément préfabriqué (enduit ciment) / Vol 22 (façade avant gauche)
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1
► Peinture	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste

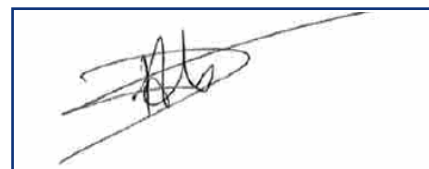



Parc d'affaires Espace Performances Bât K
35760 SAINT-GREGOIRE
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.23.22.52.27
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5970
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT141611-52901 EN DATE DU 02/12/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-117951
Echantillon ITGA : IT141611-52901
Reçu au laboratoire le : 30/11/2016

Réf. Client :

Commande	002HD001190
Dossier client	_0025700009_ LE GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 2 étages
Echantillon	002HD001190024 / Façades / joint dilatation / Matériaux semi-dur beige / Vol 23 (façade avant droite)
Description ITGA	Matériau souple gris / Peinture avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple gris + peinture avec poussières	META le 01/12/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Delphine HAREL - Analyste