

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00257000100000100164_
Date du repérage :	18/07/2017
Désignation :	Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00257000100000100164_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : ROTUNNO Laurent Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100) Date de repérage : 18/07/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/08/2017 A Riorges, le 03/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement n°164 - Vol 1 (Entrée) Logement n°164 - Vol 3 (SDB) Logement n°164 - Vol 5 (Chambre 1) Logement n°164 - Vol 7 (Séjour) Logement n°164 - Vol 9 (Cellier)	Logement n°164 - Vol 2 (W.C) Logement n°164 - Vol 4 (Dégagement) Logement n°164 - Vol 6 (Chambre 2) Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°164	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Cellier)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°164	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Cellier)	
Revêtement de sol	Logement n°164	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Cellier)	
Revêtement de mur	Logement n°164	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 8 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Séjour)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)		Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 8 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - Logement n°164	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous de baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à lademande du client
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à lademande du client
Logement n°164	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à lademande du client
Logement n°164	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à lademande du client
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°164	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux évier	S23							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LA002511

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°164	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°164	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Menuiseries		I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à effectuer à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002511
Logement n°164	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA002516 n°3 - 2 - 002LA002516 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA002516 n°3 - 2 - 002LA002516 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA002516 n°7 - 2 - 002LA002516 n°7 - 4	P7	Enduit blanc + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine) - Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	P7 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LA002516 n°7 - 2 - 002LA002516 n°7 - 4	P7	Enduit blanc + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce sèche)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA002516 n°8 - 2 - 002LA002516 n°8 - 4	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce sèche)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LA002516 n°8 - 2 - 002LA002516 n°8 - 4	P8	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 9 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA002516 n°9 - 2 - 002LA002516 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 9 (Cellier) - Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LA002516 n°9 - 2 - 002LA002516 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce humide)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA002516 n°4 - 2 - 002LA002516 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 2 (W.C) - Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce humide)	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA002516 n°4 - 2 - 002LA002516 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 9 (Cellier)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche plaque de platre)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA002516 n°10 - 2 - 002LA002516 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche plaque de platre)	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LA002516 n°10 - 2 - 002LA002516 n°10 - 4	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 16 n°2 - 2 - 002LA0025 16 n°2 - 4	P2	Colle beige + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 16 n°2 - 2 - 002LA0025 16 n°2 - 4	P2	Colle beige + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 16 n°5 - 2 - 002LA0025 16 n°5 - 4	P5	Colle blanche + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA0025 16 n°5 - 2 - 002LA0025 16 n°5 - 4	P5	Colle blanche + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence wc)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 16 n°6 - 2 - 002LA0025 16 n°6 - 4	P6	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 2 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence wc)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 16 n°6 - 2 - 002LA0025 16 n°6 - 4	P6	Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002514
Logement n°164	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002514
Logement n°164	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures+colle jaune (pièce sèche)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LA002514
Logement n°164	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino rose tacheté+colle jaune (pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA002516 n°1 - 2 - 002LA002516 n°1 - 4	P1	Revêtement souple rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°164	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino rose tacheté+colle jaune (pièce sèche)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA002516 n°1 - 2 - 002LA002516 n°1 - 4	P1	Revêtement souple rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquette marron avec sous couche +colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°164	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune (sdb)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002513
Logement n°164	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune (sdb)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002513
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune (sdb)	S20							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002513



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°164	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°164	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°164	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°164	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	ragréage gris (pièce sèche)	S21							Négatif sur document cf. prélèvement n°13 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°164	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511
Logement n°164	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°164	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S22							Négatif sur document cf. prélèvement n°3 du dossier AC Environnement n° 002LA002511



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°164		Logement n°164 - Plan de repérage - Actions menées

LOGEMENT N°164 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002LA002516

Légende

	Localisation d'un prélèvement
---	-------------------------------

	Localisation d'une impossibilité technique
---	--

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------

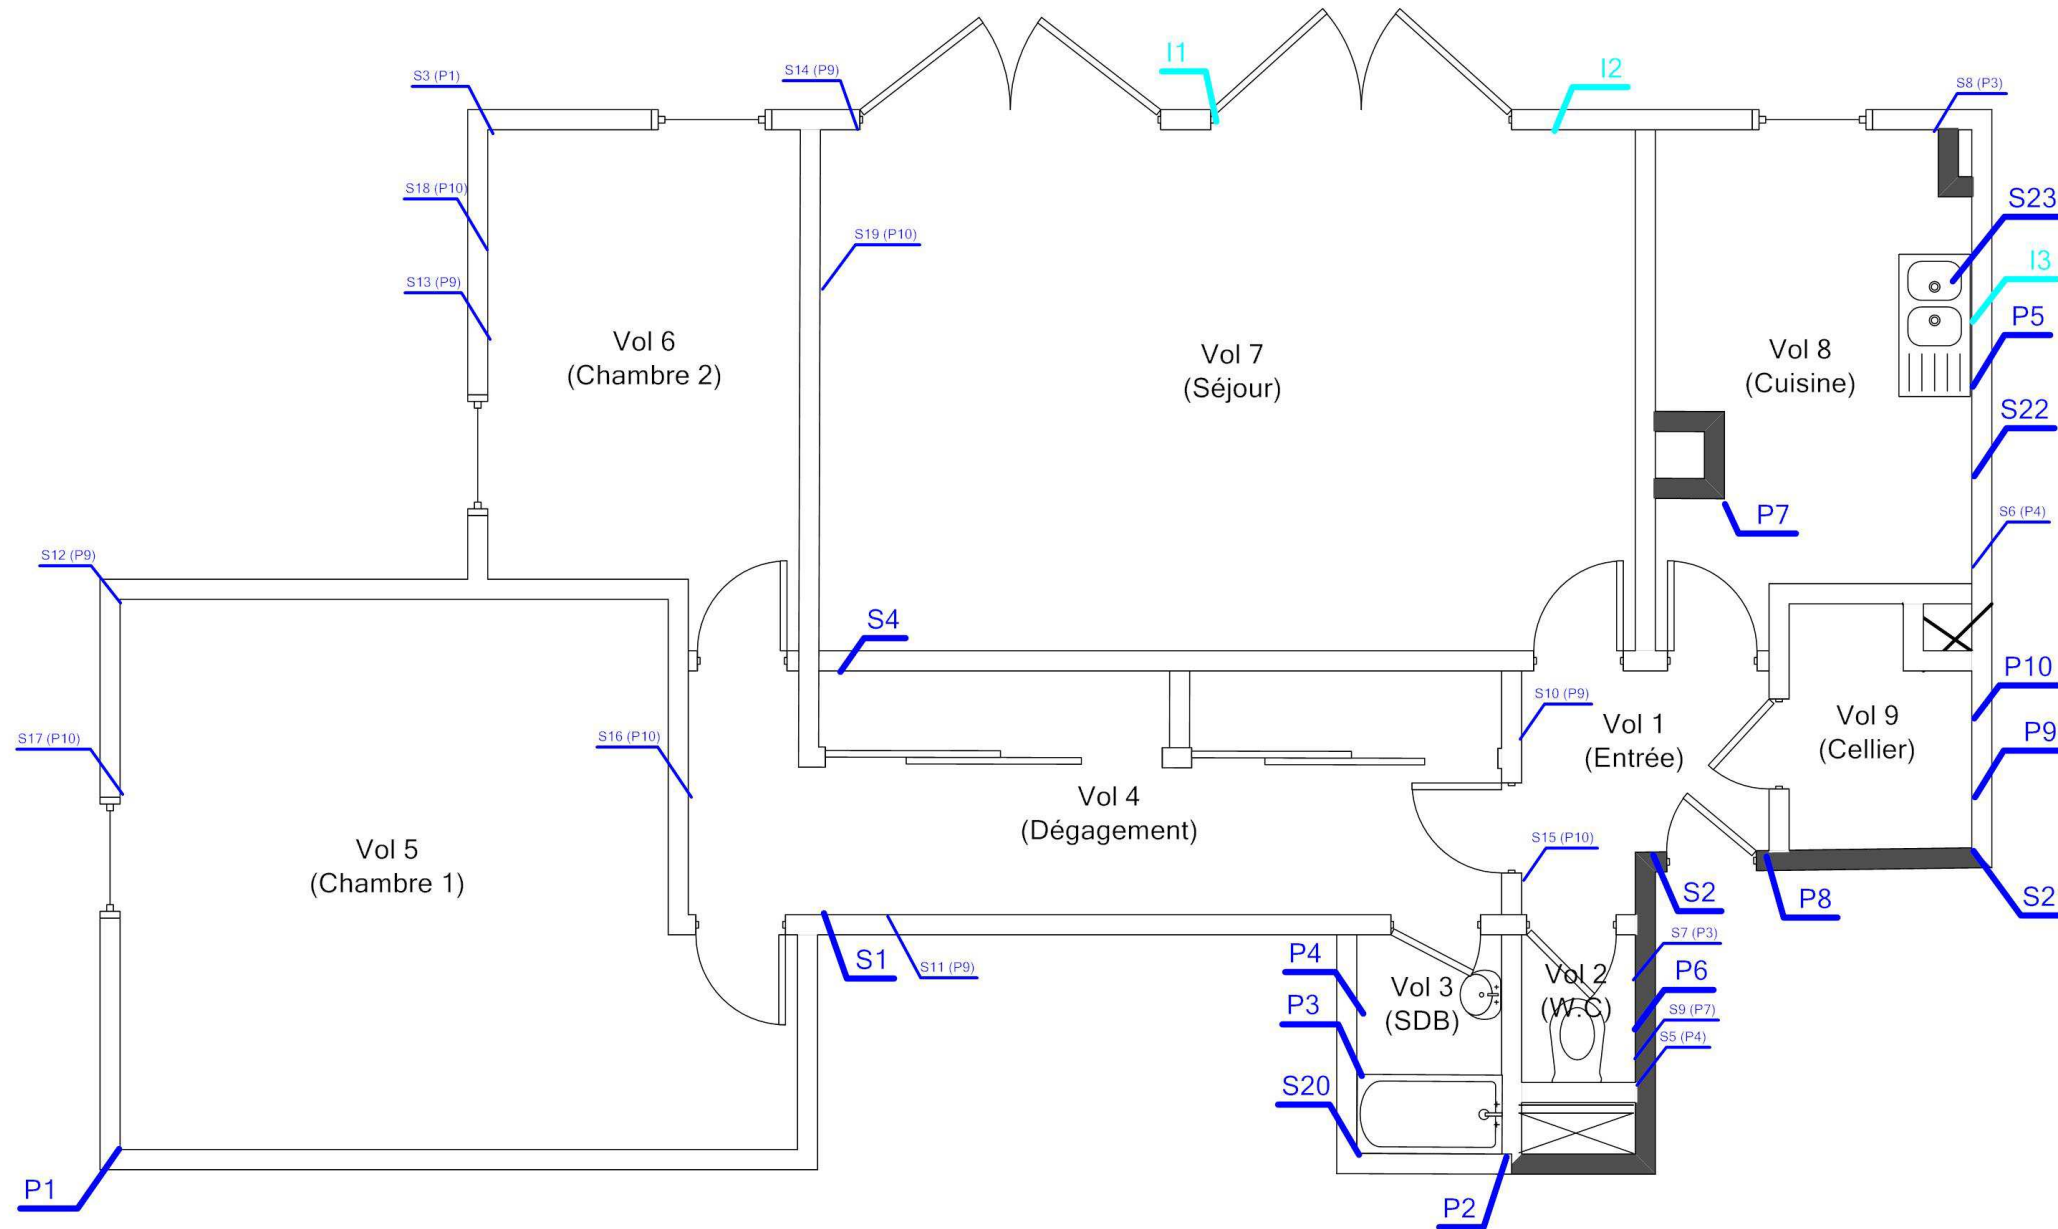

Adresse du bien

8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

18/07/2017

Techniciens intervenant

ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Logement n°164 - Vol 7 (Séjour)	I1
002LA002516 n°10 - 2 (P10)	Logement n°164 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement
002LA002516 n°8 - 4 (P8)	Logement n°164 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002LA002516 n°8 - 2 (P8)	Logement n°164 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement
002LA002516 n°6 - 4 (P6)	Logement n°164 - Vol 2 (W.C)	Prélevement
002LA002516 n°6 - 2 (P6)	Logement n°164 - Vol 2 (W.C)	Prélevement
002LA002516 n°1 - 2 (P1)	Logement n°164 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement
	Logement n°164 - Vol 7 (Séjour)	I2
002LA002516 n°10 - 4 (P10)	Logement n°164 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement
002LA002516 n°2 - 4 (P2)	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002LA002516 n°3 - 2 (P3)	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002LA002516 n°3 - 4 (P3)	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002LA002516 n°4 - 2 (P4)	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002LA002516 n°4 - 4 (P4)	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002LA002516 n°5 - 2 (P5)	Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement
002LA002516 n°5 - 4 (P5)	Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement
002LA002516 n°7 - 2 (P7)	Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement
002LA002516 n°7 - 4 (P7)	Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement
002LA002516 n°9 - 2 (P9)	Logement n°164 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement
002LA002516 n°9 - 4 (P9)	Logement n°164 - Vol 9 (Cellier)	Prélevement
002LA002516 n°2 - 2 (P2)	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002LA002516 n°1 - 4 (P1)	Logement n°164 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement
	Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)	I3

I1 - 2



002LA002516 n°10 - 2 (P10)



002LA002516 n°8 - 4 (P8)



002LA002516 n°8 - 2 (P8)



002LA002516 n°6 - 4 (P6)



002LA002516 n°6 - 2 (P6)



002LA002516 n°1 - 2 (P1)



I2 - 2



002LA002516 n°10 - 4 (P10)




002LA002516 n°2 - 4 (P2)



002LA002516 n°3 - 2 (P3)



002LA002516 n°3 - 4 (P3)

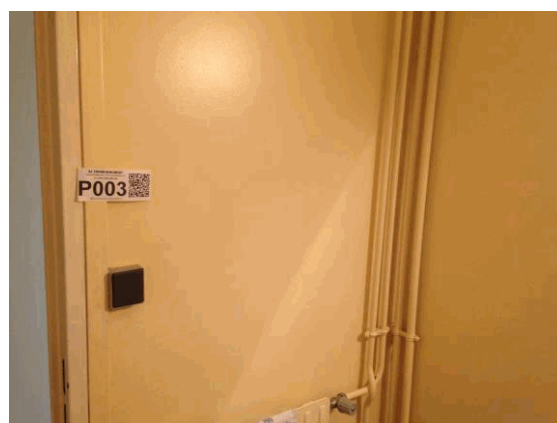

002LA002516 n°4 - 2 (P4)



002LA002516 n°4 - 4 (P4)



002LA002516 n°5 - 2 (P5)



002LA002516 n°5 - 4 (P5)



002LA002516 n°7 - 2 (P7)



002LA002516 n°7 - 4 (P7)



002LA002516 n°9 - 2 (P9)



002LA002516 n°9 - 4 (P9)



002LA002516 n°2 - 2 (P2)



002LA002516 n°1 - 4 (P1)



I3 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable - -	Logement n°164 - Vol 5 (Chambre 1)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peintures multiples non séparable - -	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement n°164 - Vol 3 (SDB)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + papier non séparable - -	Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable - -	Logement n°164 - Vol 2 (W.C)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Logement n°164 - Vol 8 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - -	Logement n°164 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - -	Logement n°164 - Vol 9 (Cellier)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable - -	Logement n°164 - Vol 9 (Cellier)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73636 EN DATE DU 03/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73636 Réf. Commande Client : 002LA002516
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 er étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-55182		
Réf échantillon client : 002LA002516001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino rose tacheté+colle jaune (pièce sèche) / Vol 5 (Chambre 1)		Description ITGA : Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche de ragréage beige en faible quantité		
► Revêtement souple rose + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage beige en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73636 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002516002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB) / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55183 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Peintures multiples				
► Colle beige + peintures multiples non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002516003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55184 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton				
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002516004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièce humide) / Vol 3 (SDB)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55185 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 ^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002516005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 8 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55186 Description ITGA : Colle blanche / Carrelage / Papier				
► Colle blanche + papier non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73636 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LA002516006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence wc) / Vol 2 (W.C) Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage / Peinture / Papier en faible quantité / Matériau souple blanc en faible quantité				
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable + matériau souple blanc en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LA002516007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 8 (Cuisine) Description ITGA : Enduit blanc / Peinture / Matériau compact gris hétérogène				
► Enduit blanc + peinture non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LA002516008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée) Description ITGA : Enduit compact gris hétérogène / Peinture				
► Enduit compact gris hétérogène + peinture	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002LA002516009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 9 (Cellier) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier / Carton				
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73636 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000100164_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 164 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002LA002516010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièce sèche plaque de plâtre) / Vol 9 (Cellier) Réf échantillon ITGA : IT071707-55191 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton				
► Enduit plâtreux blanc + peinture + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -