

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00257000100000200173_
Date du repérage :	17/07/2017
Désignation :	Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00257000100000200173_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	ROTUNNO Laurent	Date du rapport :	03/08/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)		A Riorges, le 03/08/2017
Date de repérage :	17/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI2586 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	07/11/2014		
			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement n°173 - Vol 1 (Entrée) Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE) Logement n°173 - Vol 5 (Chambre 1) Logement n°173 - Vol 7 (Séjour) Logement n°173 - Vol 9 (Cellier)	Logement n°173 - Vol 2 (Dégagement) Logement n°173 - Vol 4 (Débaras) Logement n°173 - Vol 6 (Chambre 2) Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°173	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (WC/SDE) - Vol 4 (Débarras) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Cellier)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°173	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (WC/SDE) - Vol 4 (Débarras) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Logement n°173	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (WC/SDE) - Vol 4 (Débarras) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Cuisine) - Vol 9 (Cellier)	
Revêtement de mur	Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE) - Vol 8 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Absence de tampon bitumineux sous l'évier. Commentaire n°2 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 4 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°3 - 2 - 002LA0025 12 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 4 (Débarras) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Cellier) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P3 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA0025 12 n°3 - 2 - 002LA0025 12 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur pièce sèche)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°7 - 2 - 002LA0025 12 n°7 - 4	P7	Enduit gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur pièce sèche)	P7 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LA0025 12 n°7 - 2 - 002LA0025 12 n°7 - 4	P7	Enduit gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°9 - 2 - 002LA0025 12 n°9 - 4	P9	Enduit blanc non séparable + papier peint non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LA0025 12 n°9 - 2 - 002LA0025 12 n°9 - 4	P9	Enduit blanc non séparable + papier peint non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°12 - 2 - - 002LA0025 12 n°12 - 4	P12	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE) - Vol 8 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P12 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LA0025 12 n°12 - 2 - 002LA0025 12 n°12 - 4	P12	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité (porte d'entrée)	S25							Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002511

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 4 (Débarras)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de platre pièce sèche)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°4 - 2 - 002LA0025 12 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de platre pièce sèche)	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA0025 12 n°4 - 2 - 002LA0025 12 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de patre pièce humide)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°14 - 2 - 002LA0025 12 n°14 - 4	P14	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 8 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (plaque de patre pièce humide)	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LA0025 12 n°14 - 2	P14	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							-				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sde)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°13 - 2	P13	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sde)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LA0025 12 n°13 - 2	P13	Colle beige + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
Logement n°173	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°15 - 2	P15	Colle beige + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							-				

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 4 (Débarras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avecrayures+collej aune (pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°1 - 2	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
							-				



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 2 (Dégagement) - Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avecrayures+collej aune (pièce sèche)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA0025 12 n°1 - 2 - 002LA0025 12 n°1 - 4	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 4 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage gris(pièce sèche)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°2 - 2 - 002LA0025 12 n°2 - 4	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Cellier) - Vol 7 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris(pièce sèche)	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 12 n°2 - 2 - 002LA0025 12 n°2 - 4	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino jaune+collejaune	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°5 - 2 - 002LA0025 12 n°5 - 4	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino bleu,vert+colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°6 - 2 - 002LA0025 12 n°6 - 4	P6	Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino bleu,vert+colle jaune	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LA0025 12 n°6 - 2 - 002LA0025 12 n°6 - 4	P6	Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino jaune + colle jaune (pièce humide)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°8 - 2 - 002LA0025 12 n°8 - 4	P8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE)	Revêtement de sol	Lino bleu,vert tacheté+colle jaune (sde)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°10 - 2 - 002LA0025 12 n°10 - 4	P10	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 3 (WC/SDE)	Revêtement de sol	Ragréage (pièce humide)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 12 n°11 - 2 - 002LA0025 12 n°11 - 4	P11	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°173	Vol 8 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage (pièce humide)	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LA0025 12 n°11 - 2 - 002LA0025 12 n°11 - 4	P11	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[REDACTED]	Logement n°173	Logement n°173 - Plan de repérage - Actions menées




LOGEMENT N°173 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA002512

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

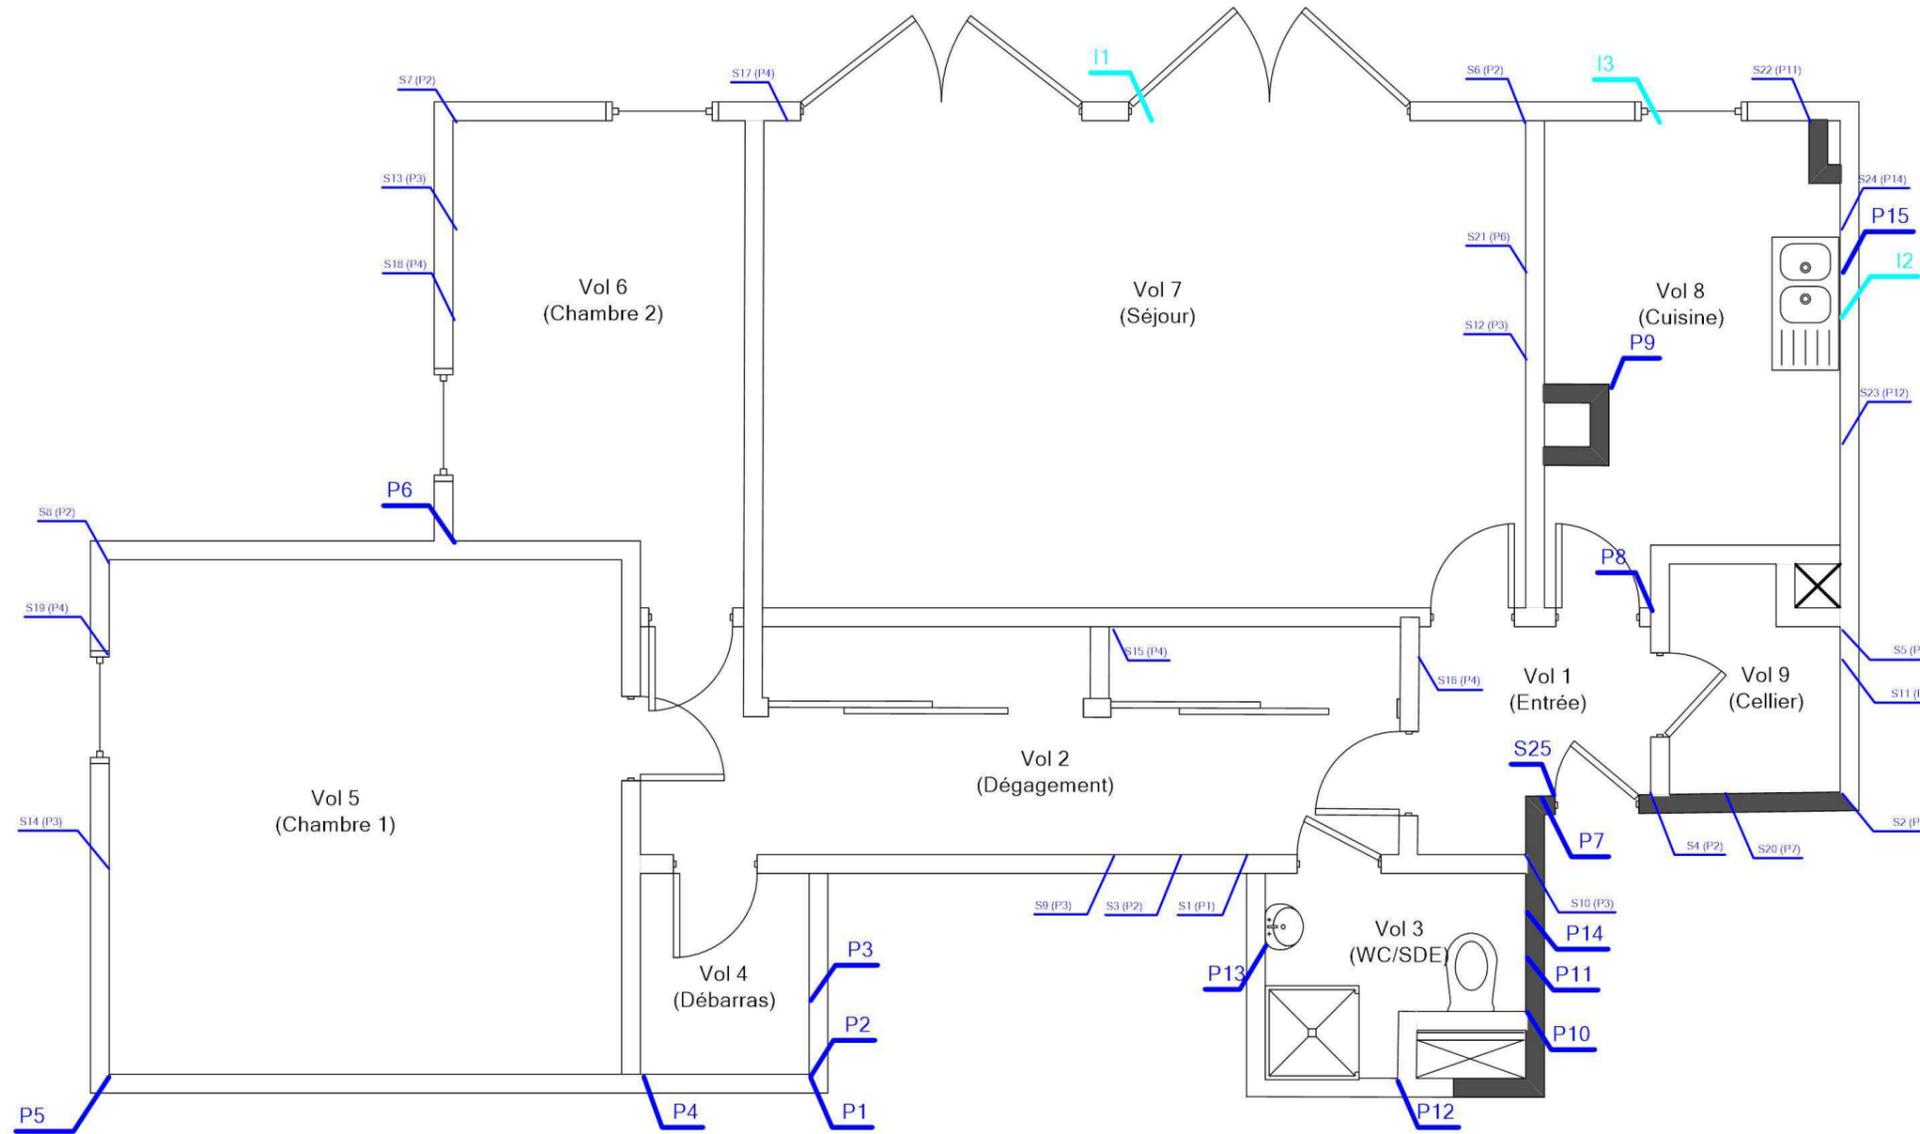

Adresse du bien
8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC

Date intervention
17/07/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002512 n°1 - 2 (P1)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°1 - 4 (P1)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°2 - 4 (P2)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°2 - 2 (P2)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°3 - 2 (P3)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°3 - 4 (P3)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°4 - 4 (P4)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°4 - 2 (P4)	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002512 n°5 - 4 (P5)	Logement n°173 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LA002512 n°5 - 2 (P5)	Logement n°173 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LA002512 n°6 - 2 (P6)	Logement n°173 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002512 n°6 - 4 (P6)	Logement n°173 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002512 n°7 - 4 (P7)	Logement n°173 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002512 n°7 - 2 (P7)	Logement n°173 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002512 n°8 - 4 (P8)	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002512 n°8 - 2 (P8)	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002512 n°9 - 2 (P9)	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002512 n°9 - 4 (P9)	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002512 n°10 - 4 (P10)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°10 - 2 (P10)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°11 - 2 (P11)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°11 - 4 (P11)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°12 - 2 (P12)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°12 - 4 (P12)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°13 - 4 (P13)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°13 - 2 (P13)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°14 - 2 (P14)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°14 - 4 (P14)	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	Prélevement négatif
002LA002512 n°15 - 4 (P15)	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002512 n°15 - 2 (P15)	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement n°173 - Vol 7 (Séjour)	I1



Référence	Localisation	Action
	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	I2
	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	I3



002LA002512 n°1 - 2 (P1)



002LA002512 n°1 - 4 (P1)



002LA002512 n°2 - 4 (P2)



002LA002512 n°2 - 2 (P2)



002LA002512 n°3 - 2 (P3)



002LA002512 n°3 - 4 (P3)



002LA002512 n°4 - 4 (P4)



002LA002512 n°4 - 2 (P4)



002LA002512 n°5 - 4 (P5)



002LA002512 n°5 - 2 (P5)



002LA002512 n°6 - 2 (P6)



002LA002512 n°6 - 4 (P6)



002LA002512 n°7 - 4 (P7)



002LA002512 n°7 - 2 (P7)



002LA002512 n°8 - 4 (P8)



002LA002512 n°8 - 2 (P8)



002LA002512 n°9 - 2 (P9)



002LA002512 n°9 - 4 (P9)



002LA002512 n°10 - 4 (P10)



002LA002512 n°10 - 2 (P10)



002LA002512 n°11 - 2 (P11)



002LA002512 n°11 - 4 (P11)



002LA002512 n°12 - 2 (P12)



002LA002512 n°12 - 4 (P12)



002LA002512 n°13 - 4 (P13)



002LA002512 n°13 - 2 (P13)



002LA002512 n°14 - 2 (P14)



002LA002512 n°14 - 4 (P14)



002LA002512 n°15 - 4 (P15)



002LA002512 n°15 - 2 (P15)



I1 - 2



I2 - 2



I3 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène - -	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène - -	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable - -	Logement n°173 - Vol 4 (Débarras)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose - -	Logement n°173 - Vol 5 (Chambre 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose - -	Logement n°173 - Vol 6 (Chambre 2)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris hétérogène + peinture - -	Logement n°173 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit blanc non séparable + papier peint non séparable + matériau compact gris hétérogène - -	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose - -	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose - -	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc - -	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable - -	Logement n°173 - Vol 3 (WC/SDE)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable - -	Logement n°173 - Vol 8 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73586 EN DATE DU 03/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73586 Réf. Commande Client : 002LA002512
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000200173_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002512001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques beiges avecrayures+collejaune (pièce sèche) / Vol 4 (Débarras)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55089		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage grise hétérogène
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage grise hétérogène	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

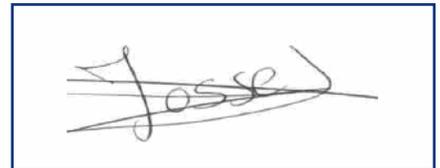

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73586 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55090 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512002 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Matériau gris Revêtement de sol / Ragréage gris(pièce en vrac hétérogène sèche) / Vol 4 (Débarras)</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau gris en vrac hétérogène	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55091 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512003 / Parois verticales intérieures Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (en vrac hétérogène doublage pièce sèche) / Vol 4 (Débarras)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55092 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512004 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture / Matériau Plafonds / Enduit plâtre (plaque de platre pièce beige sèche) / Vol 4 (Débarras)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55093 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512005 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec Revêtement de sol / Lino jaune+collejaune / poussières / Ragréage rose Vol 5 (Chambre 1)</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73586 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55094 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu,vert+colle jaune / Vol 6 (Chambre 2)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple vert / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose</p>				
▶ Revêtement souple vert + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55095 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (porteur pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Enduit gris hétérogène / Peinture</p>				
▶ Enduit gris hétérogène + peinture	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55096 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino jaune + colle jaune (pièce humide) / Vol 8 (Cuisine)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55097 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 8 (Cuisine)</p> <p>Description ITGA : Enduit blanc / Papier peint / Matériau compact gris hétérogène</p>				
▶ Enduit blanc non séparable + papier peint non séparable + matériau compact gris hétérogène	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73586 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000200173_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002512010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu,vert tacheté+colle jaune (sde) / Vol 3 (WC/SDE)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55098 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage rose				
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières non séparable + ragréage rose	META	2	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000200173_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002512011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage (pièce humide) / Vol 3 (WC/SDE)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55099 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose				
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000200173_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002512012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 3 (WC/SDE)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55100 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000200173_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002512013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sde) / Vol 3 (WC/SDE)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-55101 Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Joint cassant blanc				
▶ Colle beige + joint cassant blanc Carrelage	META ---	1	02/08/2017	Amiante non détecté / - Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73586 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55102 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512014 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture / Matériau Plafonds / Enduit plâtre (plaque de patre pièce humide) / Vol 3 beige (WC/SDE)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable + matériau beige non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200173_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55103 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 173 de type 3 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002512015 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Carrelage / Papier Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 8 (Cuisine)</p>				
▶ Colle beige + papier non séparable Carrelage	META ---	1	03/08/2017	Amiante non détecté / - Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.