

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00257000100000200181_
Date du repérage :	17/07/2017
Désignation :	Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00257000100000200181_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/08/2017 A Riorges, le 03/08/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Nom :	ROTUNNO Laurent	
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0 800 400 100)	
Date de repérage	17/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014 		

E Pièces visitées
Liste des locaux visités :
Logement n°181 - Vol 1 (Entrée) Logement n°181 - Vol 3 (Débarras) Logement n°181 - Vol 5 (Chambre 2) Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine) Logement n°181 - Vol 9 (W.C)
Logement n°181 - Vol 2 (Dégagement) Logement n°181 - Vol 4 (Chambre 1) Logement n°181 - Vol 6 (Séjour) Logement n°181 - Vol 8 (Cellier) Logement n°181 - Vol 10 (SDE)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°181	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débaras) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (SDE)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°181	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débaras) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (SDE)	
Revêtement de sol	Logement n°181	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Débaras) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Cellier) - Vol 9 (W.C) - Vol 10 (SDE)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°181	Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement n°181	Vol 7 (Cuisine) - Vol 10 (SDE)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun à effectuer vu avec le client
Vol 10 (SDE)	Mastic étanchéité	Aucun à effectuer vu avec le client
Vol 7 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérés comme non visités.
- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux (cuisine)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°14 - 2 - 002LA0025 13 n°14 - 4	P14	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux (cuisine)	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002LA0025 13 n°14 - 2 - 002LA0025 13 n°14 - 4	P14	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun à effectuer vu avec le client
Logement n°181	Vol 10 (SDE)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun à effectuer vu avec le client
Logement n°181	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client
Logement n°181	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client
Logement n°181	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client
Logement n°181	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement à effectuer vu avec le client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 3 (Débarras)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°3 - 2 - 002LA0025 13 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 3 (Débarras) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Cellier) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P3 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA0025 13 n°3 - 2 - 002LA0025 13 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur pièce sèche)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°8 - 2 - 002LA0025 13 n°8 - 4	P8	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Cellier)	Murs et cloisons	Enduit ciment (porteur pièce sèche)	P8 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LA0025 13 n°8 - 2 - 002LA0025 13 n°8 - 4	P8	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 10 (SDE)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°11 - 2 - 002LA0025 13 n°11 - 4	P11	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 10 (SDE) - Vol 9 (W.C.) - Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P11 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LA0025 13 n°11 - 2 - 002LA0025 13 n°11 - 4	P11	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité (porte d'entrée)	S31							Négatif sur document cf prélèvement n° 17 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002511



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 3 (Débarras)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°4 - 2 - 002LA0025 13 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Cellier) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce sèche)	S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA0025 13 n°4 - 2 - 002LA0025 13 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 10 (SDE)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce humide)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°13 - 2 - 002LA0025 13 n°13 - 4	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 9 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (pièce humide)	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LA0025 13 n°13 - 2 - 002LA0025 13 n°13 - 4	P13	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 10 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°12 - 2 - 002LA0025 13 n°12 - 4	P12	Colle beige avec couche en papier + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 10 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LA0025 13 n°12 - 2 - 002LA0025 13 n°12 - 4	P12	Colle beige avec couche en papier + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage faïence (cuisine)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°15 - 2 - 002LA0025 13 n°15 - 4	P15	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage faïence (cuisine)	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002LA0025 13 n°15 - 2 - 002LA0025 13 n°15 - 4	P15	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier non séparable + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 3 (Débarras)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures + colle jaune (pièce sèche)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°1 - 2 - 002LA0025 13 n°1 - 4	P1	Dalles plastiques beiges avec rayures + colle jaune (pièce sèche)	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 2 (Dégagement) - Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures + colle jaune (pièce sèche)	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA0025 13 n°1 - 2 - 002LA0025 13 n°1 - 4	P1	Dalles plastiques beiges avec rayures + colle jaune (pièce sèche)	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 3 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°2 - 2 - 002LA0025 13 n°2 - 4	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 2 (Dégagement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Cellier) - Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 13 n°2 - 2 - 002LA0025 13 n°2 - 4	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino bleu,vert tacheté+colle jaune (pièce sèche)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°5 - 2 - 002LA0025 13 n°5 - 4	P5	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino jaune +colle jaune(pièce sèche)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°6 - 2 - 002LA0025 13 n°6 - 4	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche marron + colle jaune (pièce sèche)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°7 - 2 - 002LA0025 13 n°7 - 4	P7	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 2 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche marron + colle jaune (pièce sèche)	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LA0025 13 n°7 - 2 - 002LA0025 13 n°7 - 4	P7	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 10 (SDE)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune (sdb)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°9 - 2 - 002LA0025 13 n°9 - 4	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 9 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques jaunes + colle jaune (sdb)	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LA0025 13 n°9 - 2 - 002LA0025 13 n°9 - 4	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°181	Vol 10 (SDE)	Revêtement de sol	Ragréage (sdb)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 13 n°10 - 2 - - 002LA0025 13 n°10 - 4	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°181	Vol 9 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage (sdb)	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LA0025 13 n°10 - 2 - 002LA0025 13 n°10 - 4	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[REDACTED]	Logement n°181	Logement n°181 - Plan de repérage - Actions menées



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002513 n°1 - 2 (P1)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°1 - 4 (P1)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°2 - 4 (P2)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°2 - 2 (P2)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°3 - 2 (P3)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°3 - 4 (P3)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°4 - 2 (P4)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°4 - 4 (P4)	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	Prélevement négatif
002LA002513 n°5 - 4 (P5)	Logement n°181 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LA002513 n°5 - 2 (P5)	Logement n°181 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002LA002513 n°6 - 4 (P6)	Logement n°181 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002513 n°6 - 2 (P6)	Logement n°181 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002513 n°7 - 4 (P7)	Logement n°181 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LA002513 n°7 - 2 (P7)	Logement n°181 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LA002513 n°8 - 4 (P8)	Logement n°181 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002513 n°8 - 2 (P8)	Logement n°181 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002513 n°9 - 2 (P9)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°9 - 4 (P9)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°10 - 4 (P10)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°10 - 2 (P10)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°11 - 4 (P11)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°11 - 2 (P11)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°12 - 4 (P12)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°12 - 2 (P12)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°13 - 2 (P13)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°13 - 4 (P13)	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	Prélevement négatif
002LA002513 n°14 - 2 (P14)	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002513 n°14 - 4 (P14)	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002513 n°15 - 2 (P15)	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002513 n°15 - 4 (P15)	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Logement n°181 - Vol 6 (Séjour)	I1

Référence	Localisation	Action
	Logement n°181 - Vol 6 (Séjour)	I1
	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	I2
	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	I2
	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	I3
	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	I3



002LA002513 n°1 - 2 (P1)



002LA002513 n°1 - 4 (P1)



002LA002513 n°2 - 4 (P2)



002LA002513 n°2 - 2 (P2)



002LA002513 n°3 - 2 (P3)



002LA002513 n°3 - 4 (P3)



002LA002513 n°4 - 2 (P4)



002LA002513 n°4 - 4 (P4)



002LA002513 n°5 - 4 (P5)



002LA002513 n°5 - 2 (P5)



002LA002513 n°6 - 4 (P6)



002LA002513 n°6 - 2 (P6)



002LA002513 n°7 - 4 (P7)



002LA002513 n°7 - 2 (P7)



002LA002513 n°8 - 4 (P8)



002LA002513 n°8 - 2 (P8)



002LA002513 n°9 - 2 (P9)



002LA002513 n°9 - 4 (P9)



002LA002513 n°10 - 4 (P10)



002LA002513 n°10 - 2 (P10)



002LA002513 n°11 - 4 (P11)



002LA002513 n°11 - 2 (P11)



002LA002513 n°12 - 4 (P12)



002LA002513 n°12 - 2 (P12)



002LA002513 n°13 - 2 (P13)



002LA002513 n°13 - 4 (P13)



002LA002513 n°14 - 2 (P14)



002LA002513 n°14 - 4 (P14)



002LA002513 n°15 - 2 (P15)



002LA002513 n°15 - 4 (P15)



I1 - 4



I1 - 2



I2 - 4



I2 - 2



I3 - 2



I3 - 4



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Dalles plastiques beiges avec rayures + colle jaune (pièce sèche) - -	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement n°181 - Vol 3 (Débarras)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable - -	Logement n°181 - Vol 4 (Chambre 1)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris - -	Logement n°181 - Vol 5 (Chambre 2)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris - -	Logement n°181 - Vol 2 (Dégagement)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture - -	Logement n°181 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable - -	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement n°181 - Vol 10 (SDE)	
P14	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	

P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier non séparable + peinture - -	Logement n°181 - Vol 7 (Cuisine)	
-----	-------------------	-------------------	---	----------------------------------	--





Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73588 EN DATE DU 03/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73588 Réf. Commande Client : 002LA002513
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LA002513001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques beiges avec rayures + colle jaune (pièce sèche) / Vol 3 (Débarras)				Réf échantillon ITGA : IT071707-55203 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LA002513002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris (pièce sèche) / Vol 3 (Débarras)				Réf échantillon ITGA : IT071707-55204 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

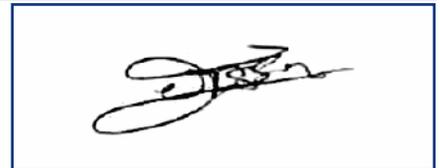

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73588 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 3 (Débarras)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55205</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièce sèche) / Vol 3 (Débarras)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55206</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu,vert tacheté+colle jaune (pièce sèche) / Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55207</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en faible quantité</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino jaune +colle jaune(pièce sèche) / Vol 5 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55208</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + ragréage gris	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73588 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche marron + colle jaune (pièce sèche) / Vol 2 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55209</p> <p>Description ITGA : Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage gris</p>				
▶ Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + ragréage gris	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (porteur pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55210</p> <p>Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture</p>				
▶ Enduit gris en vrac hétérogène non séparable + peinture	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques jaunes + colle jaune (sdb) / Vol 10 (SDE)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55211</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage (sdb) / Vol 10 (SDE)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55212</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73588 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 10 (SDE)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55213</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 10 (SDE)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55214</p> <p>Description ITGA : Colle beige avec couche en papier / Peinture en faible quantité / Carrelage</p>				
▶ Colle beige avec couche en papier + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (pièce humide) / Vol 10 (SDE)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55215</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LA002513014 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux (cuisine) / Vol 7 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-55216</p> <p>Description ITGA : Tampon bitumineux noir</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73588 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00257000100000200181_ 8 RUE MAURICE BOISSEAU - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 181 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002LA002513015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage faïence (cuisine) / Vol 7 (Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071707-55217 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche avec couche en papier / Peinture / Carrelage				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche en papier non séparable + peinture	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.