

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT GRINHARD
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0026000002_
Date du repérage :	10/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0026000002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) MERCIER Hugues D.JOUSSELIN (0800400100) 10/04/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 25/04/2017 A Riorges, le 25/04/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3336 V3 Délivré le : 06/02/2015 			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
RDC - Vol 1 (Local commun 1) RDC - Vol 3 (Hall d'entrée) RDC - Vol 5 (Local commun 2) CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1) CAGE ESCALIER - Vol 9 (Palier 2) COMBLE - Vol 11 (Comble) FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1) FACADE ARRIERE - Vol 15 (Façade 3)	RDC - Vol 2 (Rangement) RDC - Vol 4 (Vide sanitaire) RDC - Vol 6 (Entrée) CAGE ESCALIER - Vol 8 (Local vo 1) CAGE ESCALIER - Vol 10 (Local vo 2) TOITURE - Vol 12 (Toiture) PIGNON DROIT - Vol 14 (Façade 2) PIGNON GAUCHE - Vol 16 (Façade 4)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	RDC	Vol 1 (Local commun 1) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 4 (Vide sanitaire) - Vol 5 (Local commun 2) - Vol 6 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	RDC	Vol 1 (Local commun 1) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 5 (Local commun 2) - Vol 6 (Entrée)	
Revêtement de sol	RDC	Vol 1 (Local commun 1) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 5 (Local commun 2) - Vol 6 (Entrée)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC	Vol 2 (Rangement) - Vol 4 (Vide sanitaire) - Vol 5 (Local commun 2)	
Revêtement de mur	RDC	Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 6 (Entrée)	
Conduits, canalisations et équipements	CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 8 (Local vo 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Local vo 2)	



Plafond et faux-plafonds	CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 8 (Local vo 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Local vo 2)	
Revêtement de sol	CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 8 (Local vo 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Local vo 2)	
Conduits, canalisations et équipements	COMBLE	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	COMBLE	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	TOITURE	Vol 12 (Toiture)	
Façades	FACADE AVANT	Vol 13 (Façade 1)	
Façades	PIGNON DROIT	Vol 14 (Façade 2)	
Façades	FACADE ARRIERE	Vol 15 (Façade 3)	
Façades	PIGNON GAUCHE	Vol 16 (Façade 4)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Hall d'entrée)	plenum	sondages destructifs nécessaires

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.	Etat de conservation
Vol 2 (Rangement)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P8	AC2
Vol 5 (Local commun 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S44	EP
Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S45	EP
Vol 7 (Palier 1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46	EP
Vol 9 (Palier 2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47	EP
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S48	EP
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49	EP

Q Réserves / Commentaires

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Conduits, canalisations et équipements

2 interventions ont été menées dans l'ensemble des bâtiments de ce groupe :

- La mission relocation ;
- La mission réhabilitation.

Les résultats de ces 2 interventions nous permettent d'apporter les conclusions suivantes :

Dans les bâtiments 246A, 246B et 246C, des murs de parties communes sont revenus amiantés lors de prélèvements réalisés dans le cadre de la réhabilitation. Un prélèvement de ce matériau est revenu amianté dans ces 3 bâtiments. Des prélèvements complémentaires peuvent être effectués dans les bâtiments où ces porteurs ne sont pas amiantés pour confirmer les premiers résultats obtenus. A défaut, il faudra considérer l'ensemble des murs porteurs comme amiantés.

Dans les bâtiments 306A, 306B, 306C et 306D, les prélèvements d'enduit de façade réalisés dans le cadre de la relocation et de la réhabilitation sont revenus à chaque fois amiantés. Aucun prélèvement de ce matériau n'est revenu amianté dans les autres bâtiments au cours des interventions pour les 2 missions. Des prélèvements complémentaires peuvent être effectués dans les bâtiments où ces enduits de façades ne sont pas amiantés pour confirmer les premiers résultats obtenus. A défaut, il faudra considérer l'ensemble des enduits de façade comme amianté.

Des enduits de plafonds droits et de sous face d'escalier sont revenus amiantés seulement dans le bâtiment 306B (dossier 002HD001181-1). Des prélèvements complémentaires de ce matériau pourront être menés dans ce bâtiment pour vérifier le résultat du prélèvement initial.

Des enduits ciment dans les locaux vide-ordures de chaque palier sont revenus amiantés seulement dans le bâtiment 306B (dossier 002HD001181-1). Des prélèvements complémentaires de ce matériau pourront être menés dans ce bâtiment pour vérifier le résultat du prélèvement initial.

Dans le sous-sol du bâtiment 306, un prélèvement d'isolation de plancher haut est revenu amianté. Au regard du résultat positif des coffres horizontaux présents dans le sous-sol et des résultats des autres bâtiments, des nouveaux prélèvements pourront être réalisés pour confirmer ou non la présence d'amiante dans ce matériau.

Dans le sous-sol du bâtiment 246, un prélèvement de jointure ciment de parpaings est revenu amianté. Au regard du résultat positif des coffres horizontaux présents dans le sous-sol et des résultats des autres bâtiments, des nouveaux prélèvements pourront être réalisés pour confirmer ou non la présence d'amiante dans ce matériau.

Les mastics vitriers sont revenus amiantés dans les bâtiments 246A, 246B, 246C, 306A, 306B, 306C et 306D et pas dans les bâtiments 288, 180 et 256. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans les bâtiments 288, 180 et 256 pour confirmer les résultats de ce matériau. A défaut, il faudra considérer les mastics vitriers comme amiantés dans l'ensemble des bâtiments.

Les parois des coffres horizontaux des sous-sols sont revenues à chaque fois amiantés dans les bâtiments possédant des sous-sols. L'ensemble devra donc être considéré comme amianté.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 2 (Rangement)	Conduit fluide non identifié	Conduit en fibres-ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Posé au sol	002FH002 065 n°8 - 1 - 002FH002 065 n°8 - 2	P8	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse	B - AC2
RDC	Vol 2 (Rangement)	Conduit air	Calorifugeage	P9	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°9 - 1 - 002FH002 065 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux jaune + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	A -
RDC	Vol 5 (Local commun 2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S44	Réalisation d'un sondage						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
RDC	Vol 4 (Vide sanitaire)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S45	Réalisation d'un sondage		S45 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S46	Réalisation d'un sondage		S46 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
CAGE ESCALIER	Vol 9 (Palier 2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S47	Réalisation d'un sondage						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
COMBLE	Vol 11 (Comble)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S48	Réalisation d'un sondage		S48 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
COMBLE	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S49	Réalisation d'un sondage		S49 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
FACADE AVANT	Vol 13 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PIGNON DROIT	Vol 14 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
FACADE ARRIERE	Vol 15 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PIGNON GAUCHE	Vol 16 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
FACADE AVANT	Vol 13 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PIGNON DROIT	Vol 14 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
FACADE ARRIERE	Vol 15 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PIGNON GAUCHE	Vol 16 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	S39	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002FH002 065 n°26 - 1 - 002FH002 065 n°26 - 2	P26 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
FACADE AVANT	Vol 13 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PIGNON DROIT	Vol 14 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
FACADE ARRIERE	Vol 15 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PIGNON GAUCHE	Vol 16 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
FACADE AVANT	Vol 13 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	P27	Réalisation d'un prélèvement	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
PIGNON DROIT	Vol 14 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
FACADE ARRIERE	Vol 15 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
PIGNON GAUCHE	Vol 16 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27	orange de soubassement	002FH002 065 n°27 - 1 - 002FH002 065 n°27 - 2	P27 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°2 - 1 - 002FH002 065 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	B -
RDC	Vol 2 (Rangement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002FH002 065 n°2 - 1 - 002FH002 065 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	B -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
CAGE ESCALIER	Vol 8 (Local vo 1) - Vol 10 (Local vo 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002FH002 065 n°2 - 1 - 002FH002 065 n°2 - 2	P2	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	B -
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Menuiseries	Joint noir entre dormant et ouvrant	P3	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°3 - 1 - 002FH002 065 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 5 (Local commun 2)	Menuiseries	Joint noir entre dormant et ouvrant	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002FH002 065 n°3 - 1 - 002FH002 065 n°3 - 2	P3 Phase 1	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Menuiseries	Joint noir entre dormant et ouvrant	P3	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°3 - 1 - 002FH002 065 n°3 - 2	P3 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 5 (Local commun 2)	Menuiseries	Joint noir entre dormant et ouvrant	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002FH002 065 n°3 - 1 - 002FH002 065 n°3 - 2	P3 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P4	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002FH002 065 n°4 - 1 - 002FH002 065 n°4 - 2	P4	Matériau souple beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 1 (Local commun 1) - Vol 5 (Local commun 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P4 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Beige	002FH002 065 n°4 - 1 - 002FH002 065 n°4 - 2	P4	Matériau souple beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P5	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002FH002 065 n°5 - 1 - 002FH002 065 n°5 - 2	P5	Mousse noire avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 5 (Local commun 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Noir	002FH002 065 n°5 - 1 - 002FH002 065 n°5 - 2	P5	Mousse noire avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	mur banché	002FH002 065 n°6 - 1 - 002FH002 065 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	B -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 2 (Rangement) - Vol 4 (Vide sanitaire)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	mur banché	002FH002 065 n°6 - 1 - 002FH002 065 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	B -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 8 (Local vo 1) - Vol 10 (Local vo 2) - Vol 9 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S12 - S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	mur banché	002FH002 065 n°6 - 1 - 002FH002 065 n°6 - 2	P6	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	B -
RDC	Vol 5 (Local commun 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement			P10 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 5 (Local commun 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement			P10 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°12 - 1 - 002FH002 065 n°12 - 2	P12 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002FH002 065 n°12 - 1 - 002FH002 065 n°12 - 2	P12 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002FH002 065 n°12 - 1 - 002FH002 065 n°12 - 2	P12 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°12 - 1 - 002FH002 065 n°12 - 2	P12 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002FH002 065 n°12 - 1 - 002FH002 065 n°12 - 2	P12 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002FH002 065 n°12 - 1 - 002FH002 065 n°12 - 2	P12 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°16 - 1 - 002FH002 065 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	limons	002FH002 065 n°17 - 1 - 002FH002 065 n°17 - 2	P17 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	limons	002FH002 065 n°17 - 1 - 002FH002 065 n°17 - 2	P17 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	limons	002FH002 065 n°17 - 1 - 002FH002 065 n°17 - 2	P17 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	limons	002FH002 065 n°17 - 1 - 002FH002 065 n°17 - 2	P17 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	limons	002FH002 065 n°17 - 1 - 002FH002 065 n°17 - 2	P17 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	limons	002FH002 065 n°17 - 1 - 002FH002 065 n°17 - 2	P17 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P21	Réalisation d'un prélèvement	carreaux platres + jointure	002FH002 065 n°21 - 1 - 002FH002 065 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P21 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	carreaux platres + jointure	002FH002 065 n°21 - 1 - 002FH002 065 n°21 - 2	P21	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 8 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux deplatre + jointure	002FH002 065 n°23 - 1 - 002FH002 065 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 10 (Local vo 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Carreaux deplatre + jointure	002FH002 065 n°23 - 1 - 002FH002 065 n°23 - 2	P23	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement	jointure briques rouges	002FH002 065 n°25 - 1 - 002FH002 065 n°25 - 2	P25	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 6 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P25 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	jointure briques rouges	002FH002 065 n°25 - 1 - 002FH002 065 n°25 - 2	P25	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Plafonds	Flocages	P7	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°7 - 1 - 002FH002 065 n°7 - 2	P7	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	A -
RDC	Vol 2 (Rangement) - Vol 5 (Local commun 2)	Plafonds	Flocages	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002FH002 065 n°7 - 1 - 002FH002 065 n°7 - 2	P7	Matériau cotonneux blanc avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse	A -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Plafonds	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement	sous face escalier	002FH002 065 n°15 - 1 - 002FH002 065 n°15 - 2	P15 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Plafonds	Enduit ciment	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	sous face escalier	002FH002 065 n°15 - 1 - 002FH002 065 n°15 - 2	P15 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Plafonds	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement	sous face escalier	002FH002 065 n°15 - 1 - 002FH002 065 n°15 - 2	P15 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Plafonds	Enduit ciment	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	sous face escalier	002FH002 065 n°15 - 1 - 002FH002 065 n°15 - 2	P15 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Plafonds	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°18 - 1 - 002FH002 065 n°18 - 2	P18 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 8 (Local vo 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Local vo 2)	Plafonds	Enduit ciment	P18 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002FH002 065 n°18 - 1 - 002FH002 065 n°18 - 2	P18 Phase 1	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Plafonds	Enduit ciment	P18	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°18 - 1 - 002FH002 065 n°18 - 2	P18 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 8 (Local vo 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Local vo 2)	Plafonds	Enduit ciment	P18 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002FH002 065 n°18 - 1 - 002FH002 065 n°18 - 2	P18 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Faux plafonds	lambris bois	S43			S43 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	-
RDC	Vol 6 (Entrée)	Faux plafonds	lambris bois	S43			S43 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	-
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Faux plafonds	plenum	I1							sondages destructifs necessaires	-

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°13 - 1 - 002FH002 065 n°13 - 2	P13	Colle beige + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée) - Vol 6 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P13 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002FH002 065 n°13 - 1 - 002FH002 065 n°13 - 2	P13	Colle beige + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 1 (Local commun 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P1	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°1 - 1 - 002FH002 065 n°1 - 2	P1	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 2 (Rangement) - Vol 5 (Local commun 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002FH002 065 n°1 - 1 - 002FH002 065 n°1 - 2	P1	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°11 - 1 - 002FH002 065 n°11 - 2	P11 Phase 1	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002FH002 065 n°11 - 1 - 002FH002 065 n°11 - 2	P11 Phase 1	Colle grise hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P11	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°11 - 1 - 002FH002 065 n°11 - 2	P11 Phase 2	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
RDC	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002FH002 065 n°11 - 1 - 002FH002 065 n°11 - 2	P11 Phase 2	Joint cassant gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
RDC	Vol 3 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P14	Réalisation d'un prélèvement	gris	002FH002 065 n°14 - 1 - 002FH002 065 n°14 - 2	P14	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	gris	002FH002 065 n°14 - 1 - 002FH002 065 n°14 - 2	P14	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19	Réalisation d'un prélèvement	noir	002FH002 065 n°19 - 1 - 002FH002 065 n°19 - 2	P19	Revêtement souple noir + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P19 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	noir	002FH002 065 n°19 - 1 - 002FH002 065 n°19 - 2	P19	Revêtement souple noir + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P20	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°20 - 1 - 002FH002 065 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
CAGE ESCALIER	Vol 9 (Palier 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002FH002 065 n°20 - 1 - 002FH002 065 n°20 - 2	P20	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 8 (Local vo 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002FH002 065 n°22 - 1 - 002FH002 065 n°22 - 2	P22	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 10 (Local vo 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002FH002 065 n°22 - 1 - 002FH002 065 n°22 - 2	P22	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P24	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002FH002 065 n°24 - 1 - 002FH002 065 n°24 - 2	P24	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
CAGE ESCALIER	Vol 7 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P24 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Gris	002FH002 065 n°24 - 1 - 002FH002 065 n°24 - 2	P24	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
COMBLE	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P28	Réalisation d'un prélèvement		002FH002065 n°28 - 1 - 002FH002065 n°28 - 2	P28	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	Négatif	Négatif sur analyse	C -
TOITURE	Vol 12 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S50			S50 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiant par nature	-




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC	RDC - Plan de repérage - Actions menées
	RDC	RDC - Plan de prélèvements
	RDC	RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	CAGE ESCALIER	CAGE ESCALIER - Plan de repérage - Actions menées
	CAGE ESCALIER	CAGE ESCALIER - Plan de prélèvements
	CAGE ESCALIER	CAGE ESCALIER - MPCA Toutes catégories confondues
	COMBLE	COMBLE - Plan de repérage - Actions menées
	COMBLE	COMBLE - MPCA Toutes catégories confondues
	TOITURE	TOITURE - Plan de repérage - Actions menées
	FACADE AVANT	FACADE AVANT - Plan de repérage - Actions menées
	PIGNON DROIT	PIGNON DROIT - Plan de repérage - Actions menées
	FACADE ARRIERE	FACADE ARRIERE - Plan de repérage - Actions menées
	PIGNON GAUCHE	PIGNON GAUCHE - Plan de repérage - Actions menées

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

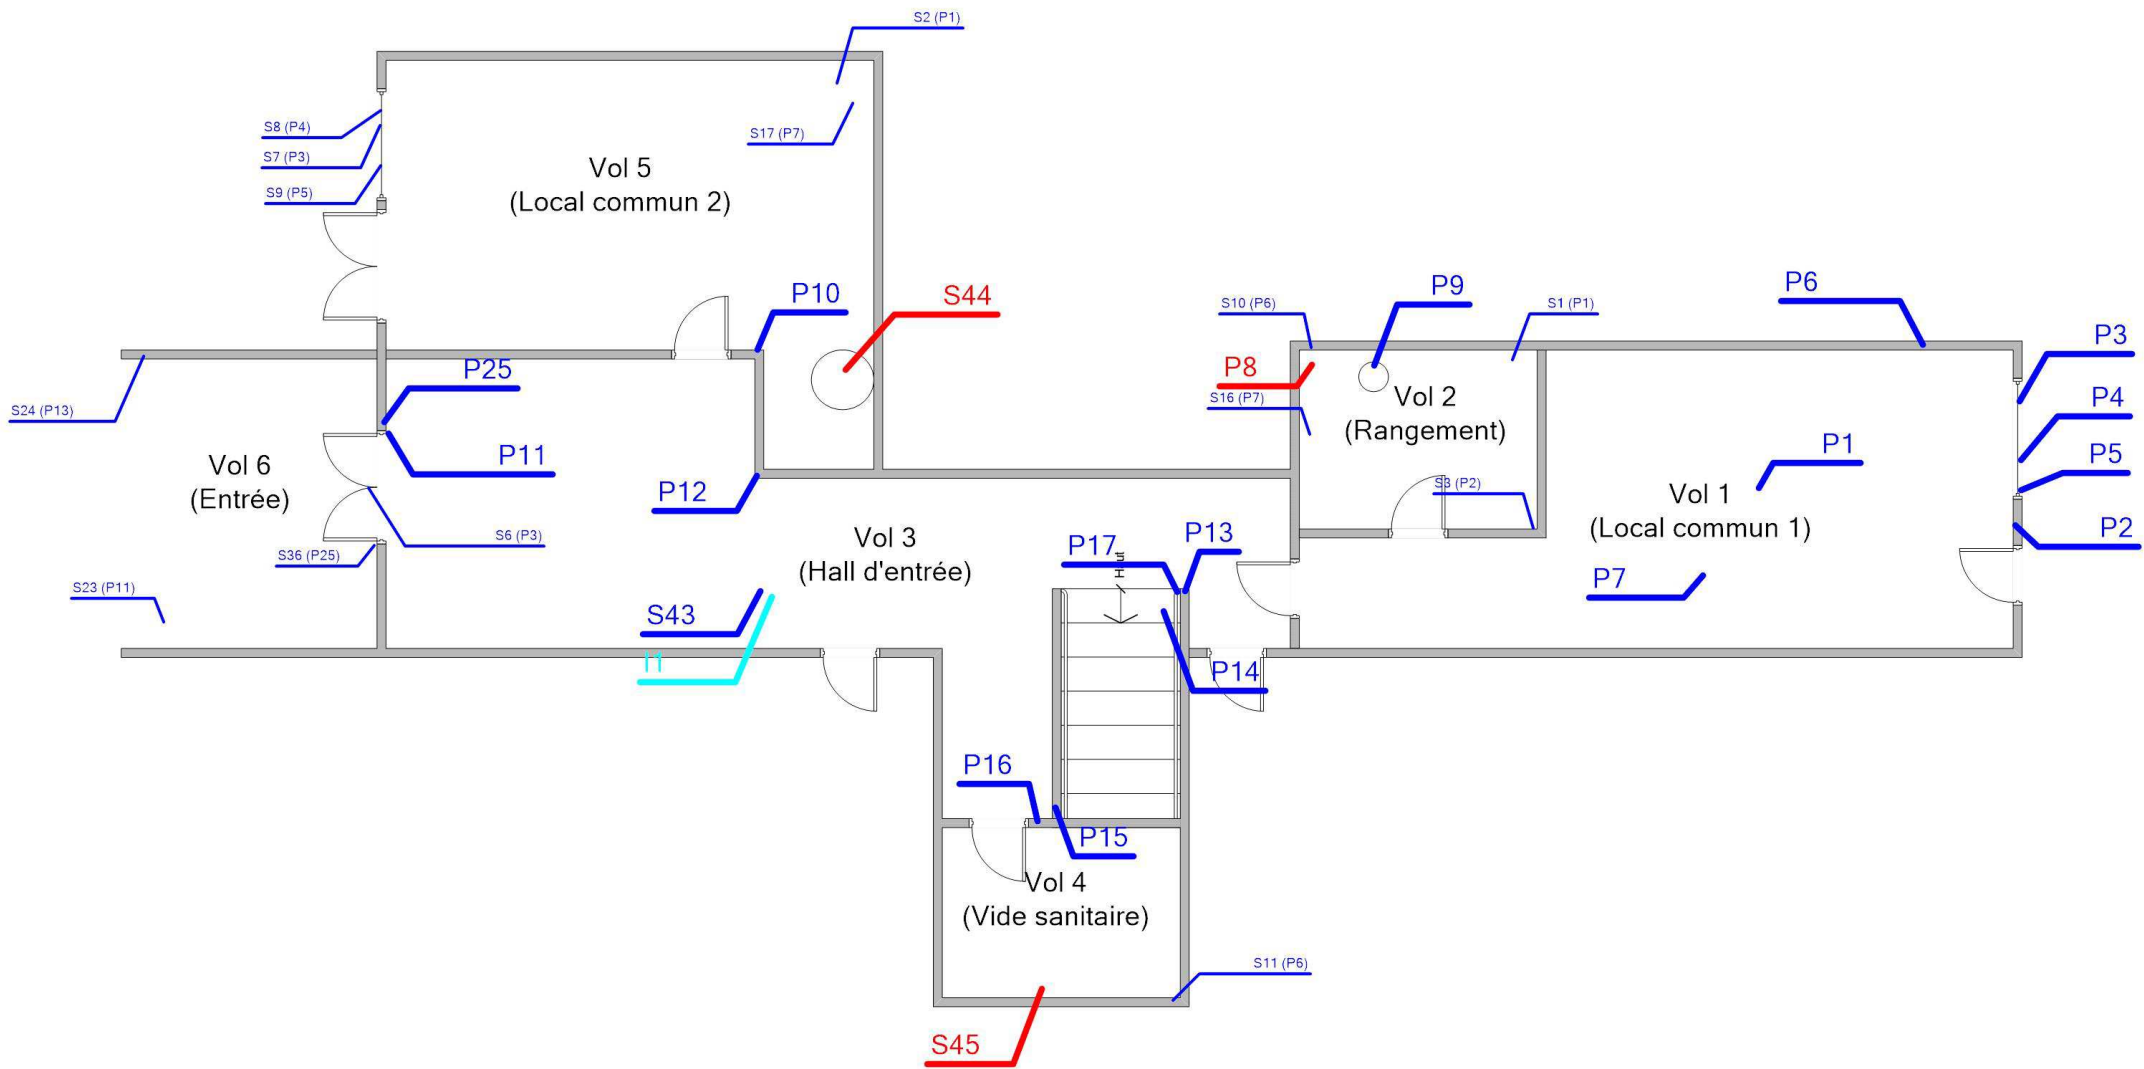


Adresse du bien
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/04/2017


Technicien intervenant
MERCIER Hugues

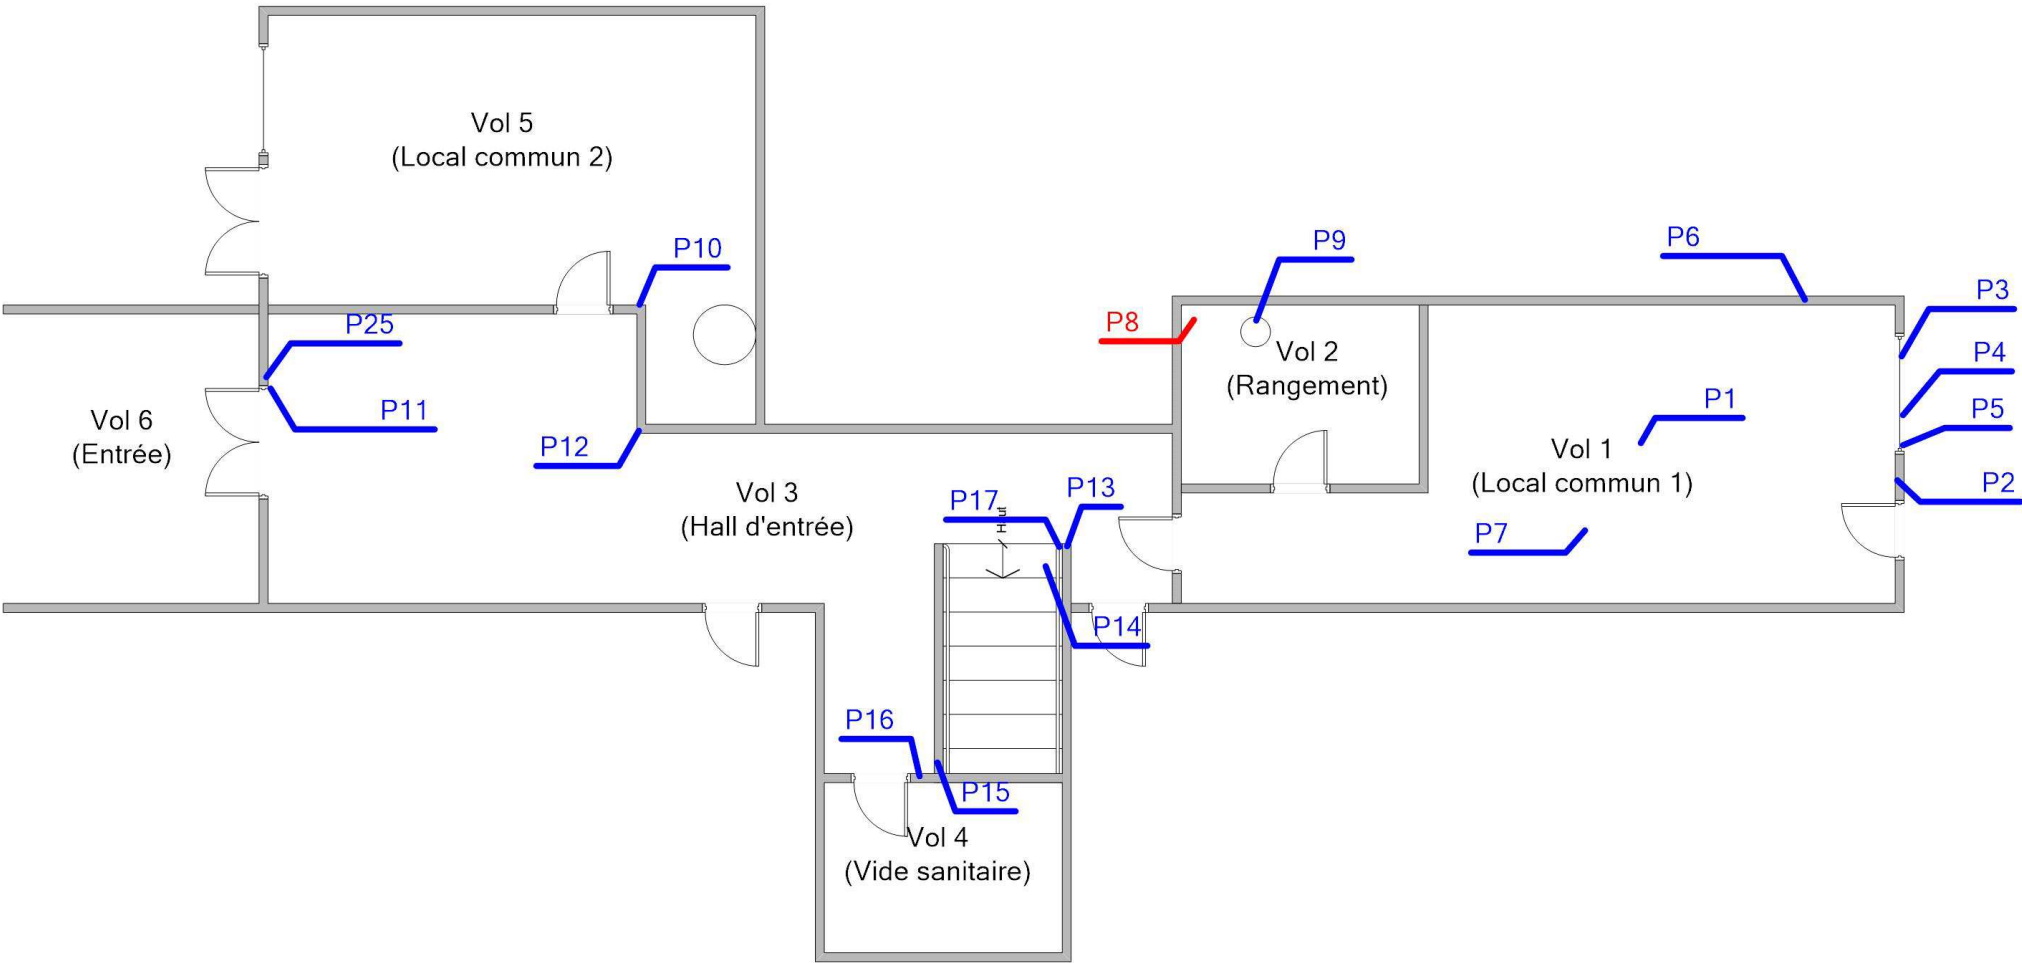RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002FH002065
				Légende
	Adresse du bien LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Date intervention 10/04/2017	Technicien intervenant MERCIER Hugues

RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002065

Légende

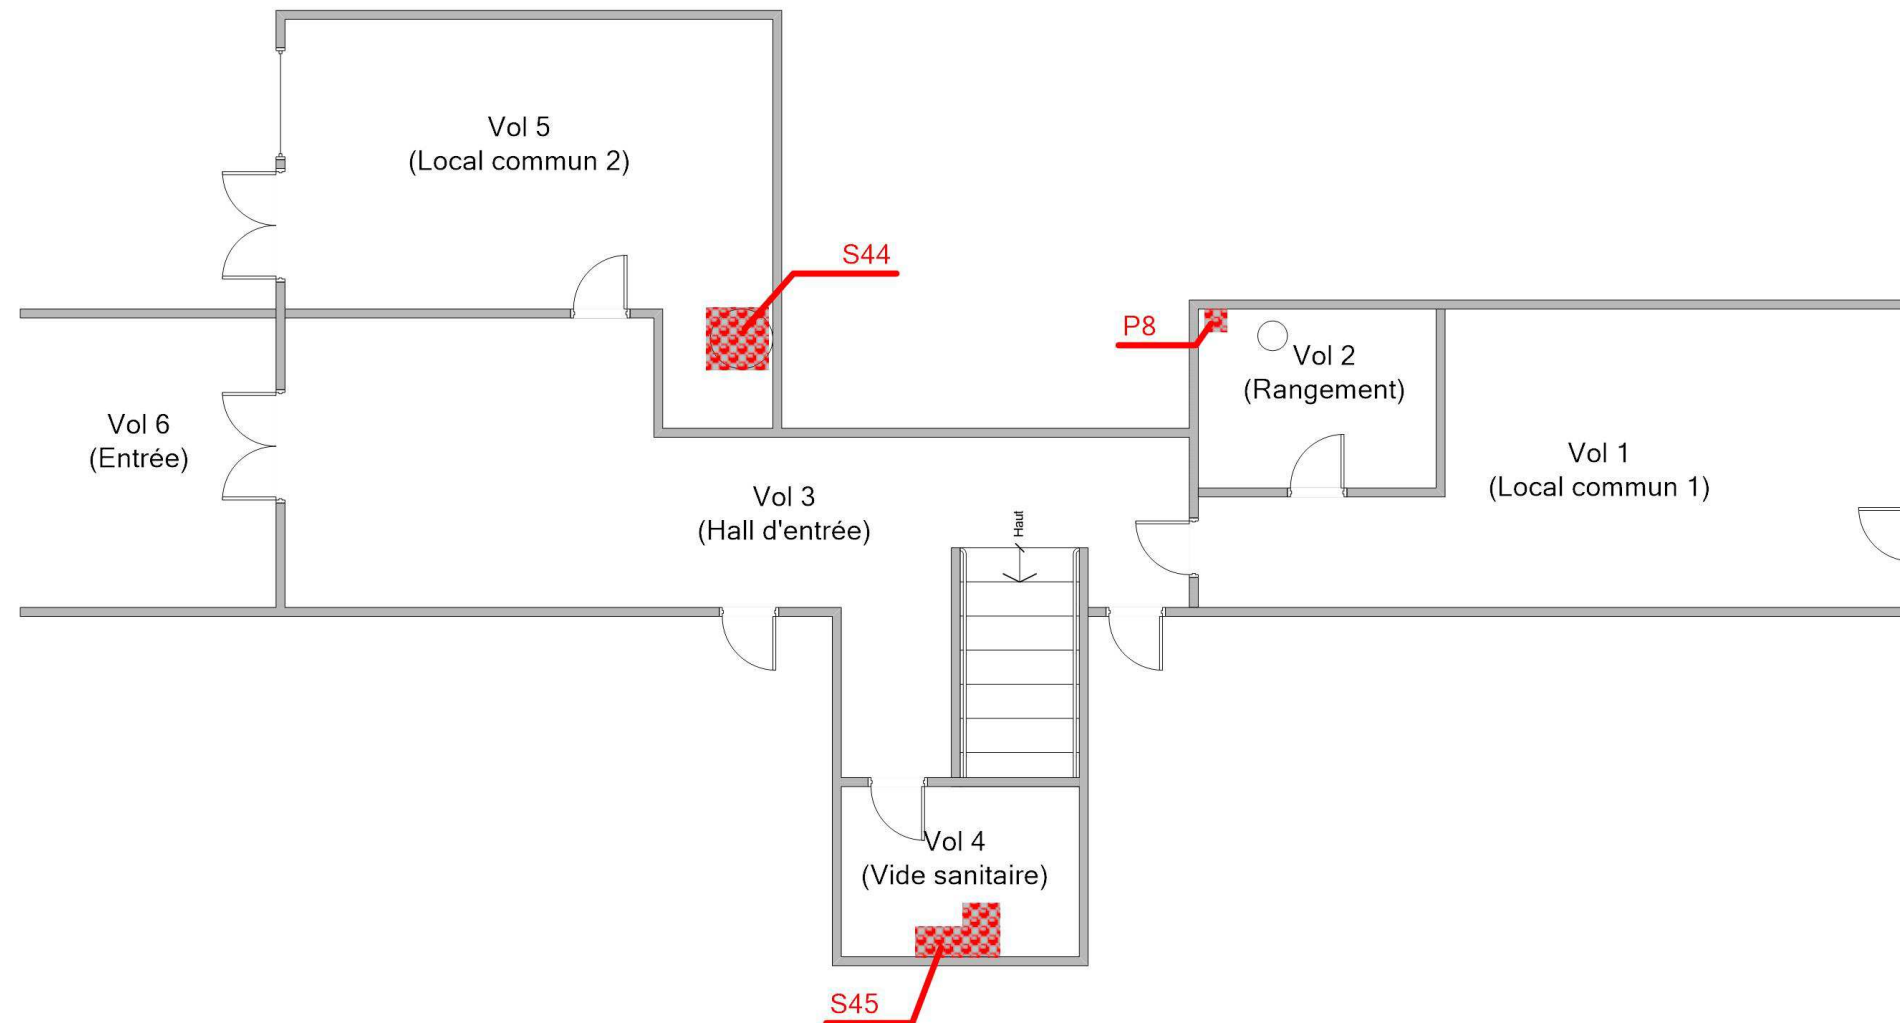

Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

10/04/2017

Techniciens intervenant



MERCIER Hugues

CAGE ESCALIER - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002FH002065

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

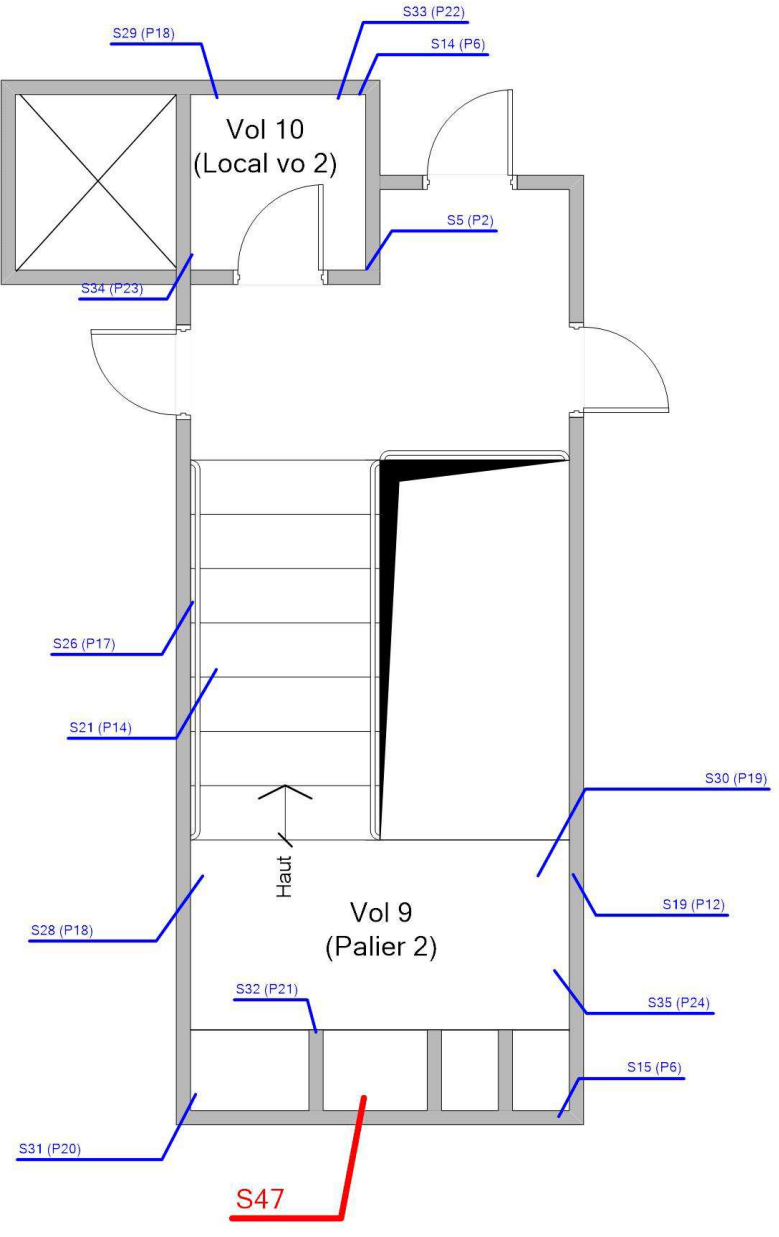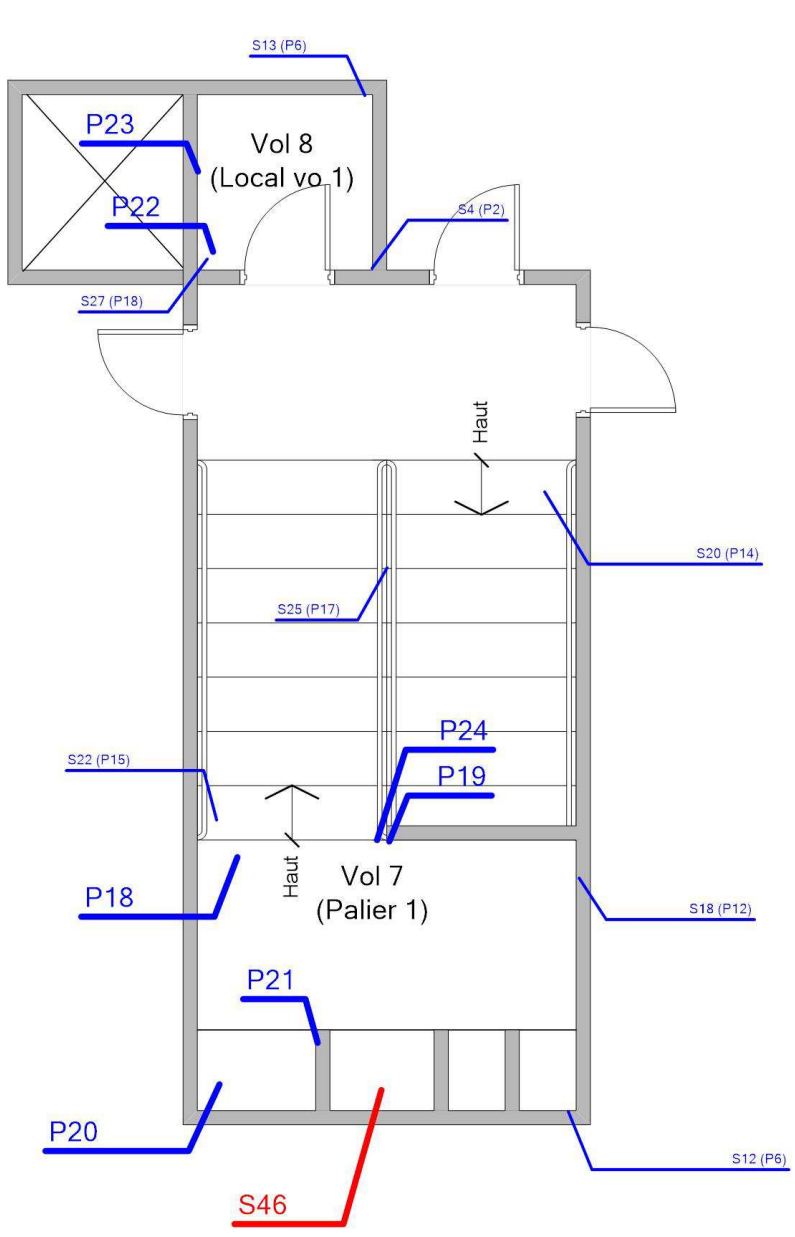

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	MERCIER Hugues


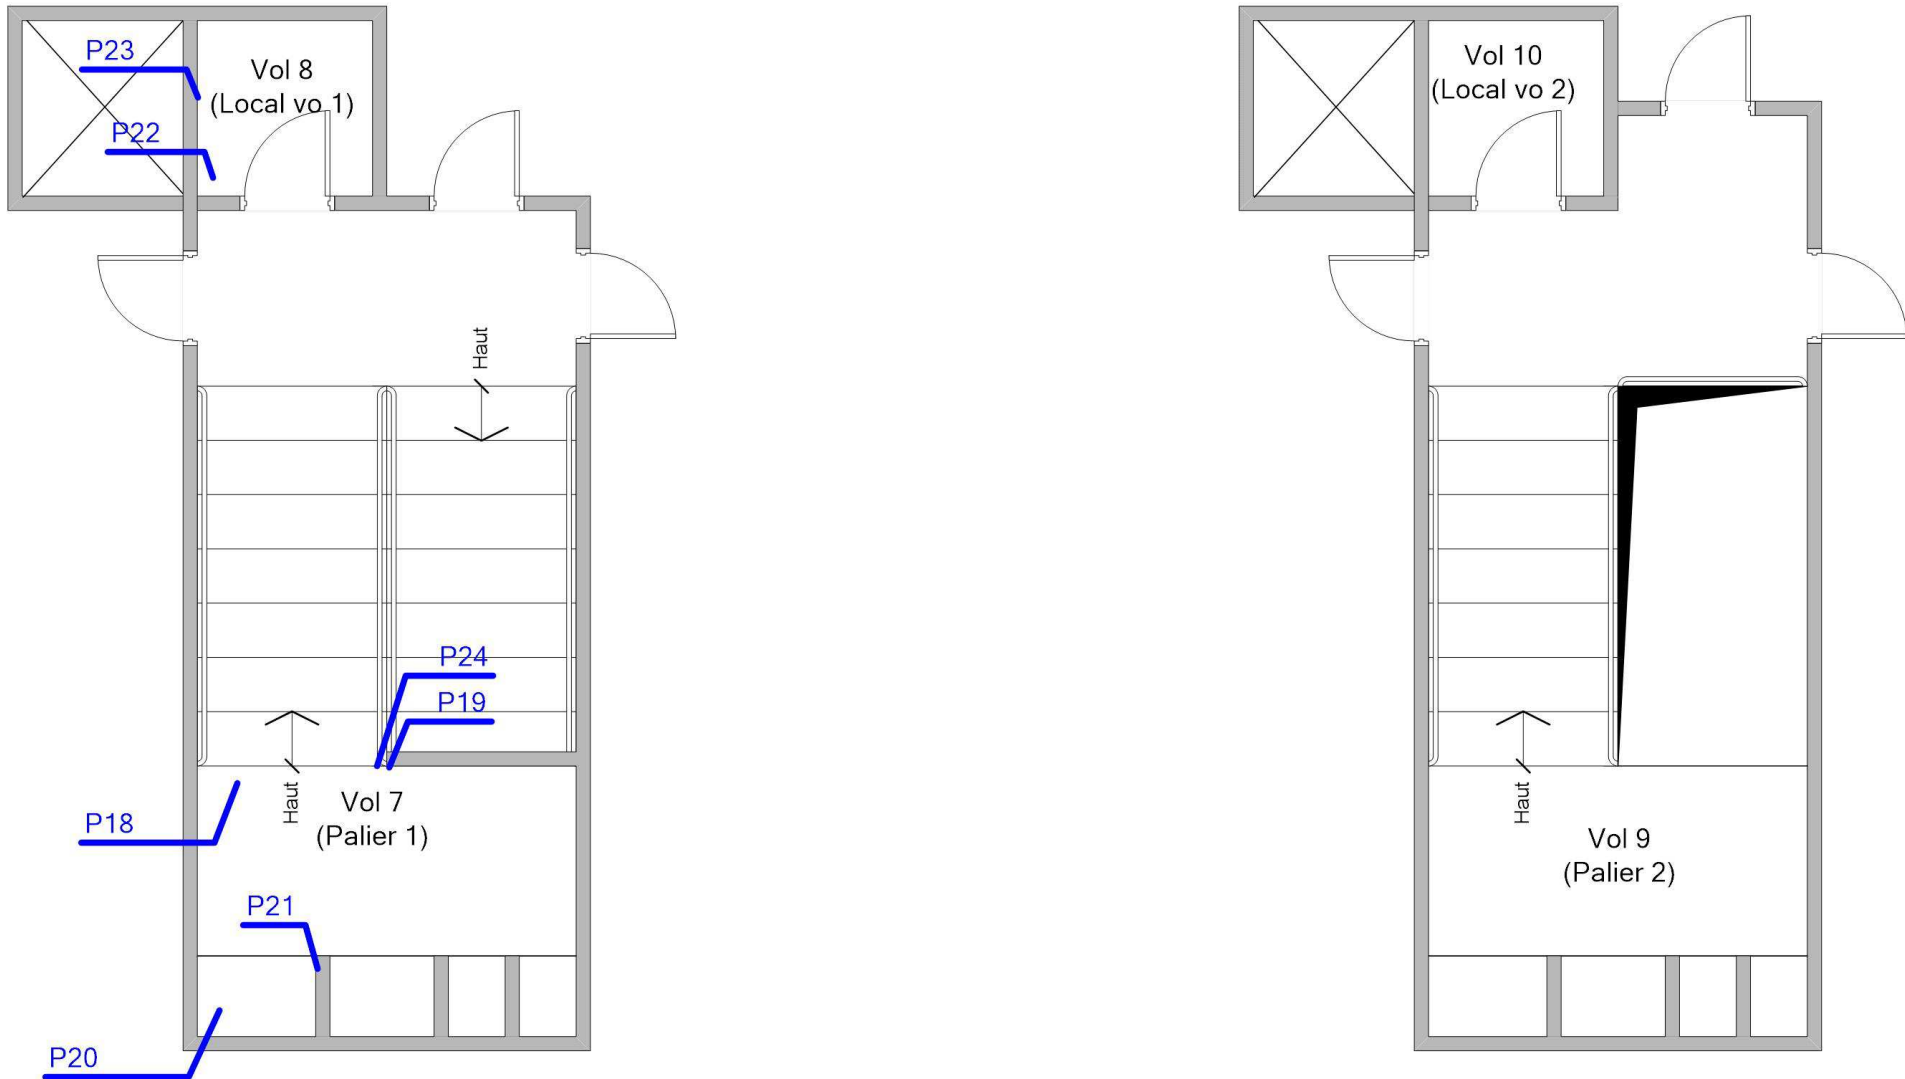
CAGE ESCALIER - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002FH002065
				Légende
	Adresse du bien LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Date intervention 10/04/2017	Technicien intervenant MERCIER Hugues

CAGE ESCALIER - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002FH002065

Légende

	S47: Conduit en fibres-ciment
	S46: Conduit en fibres-ciment

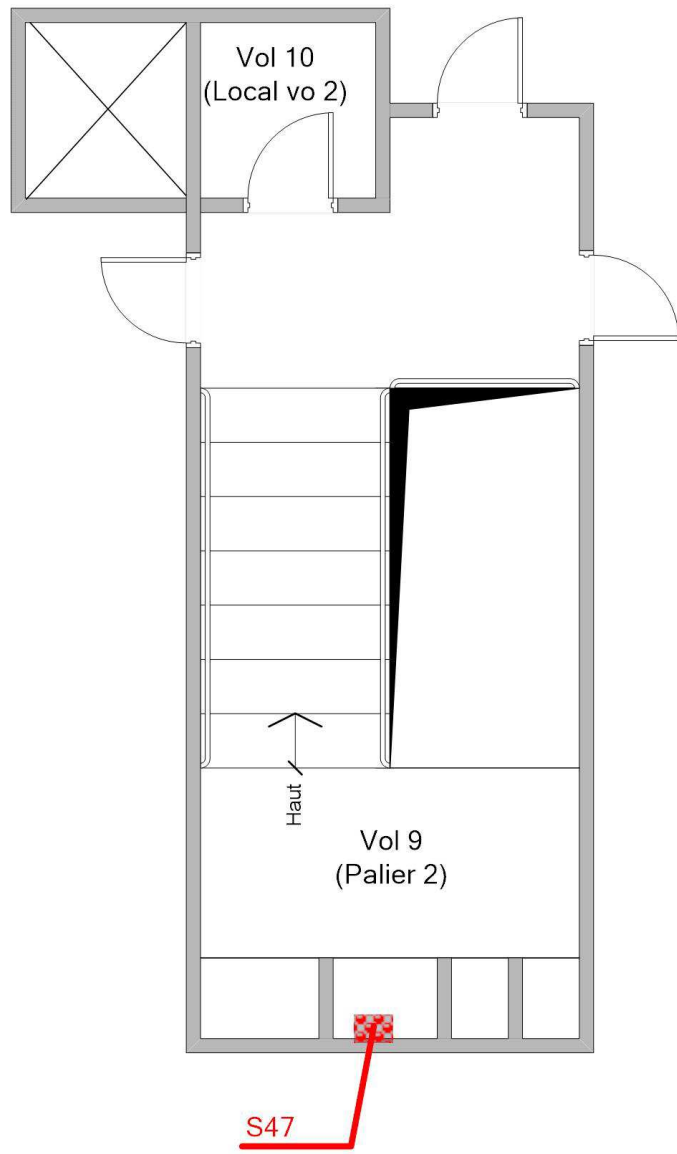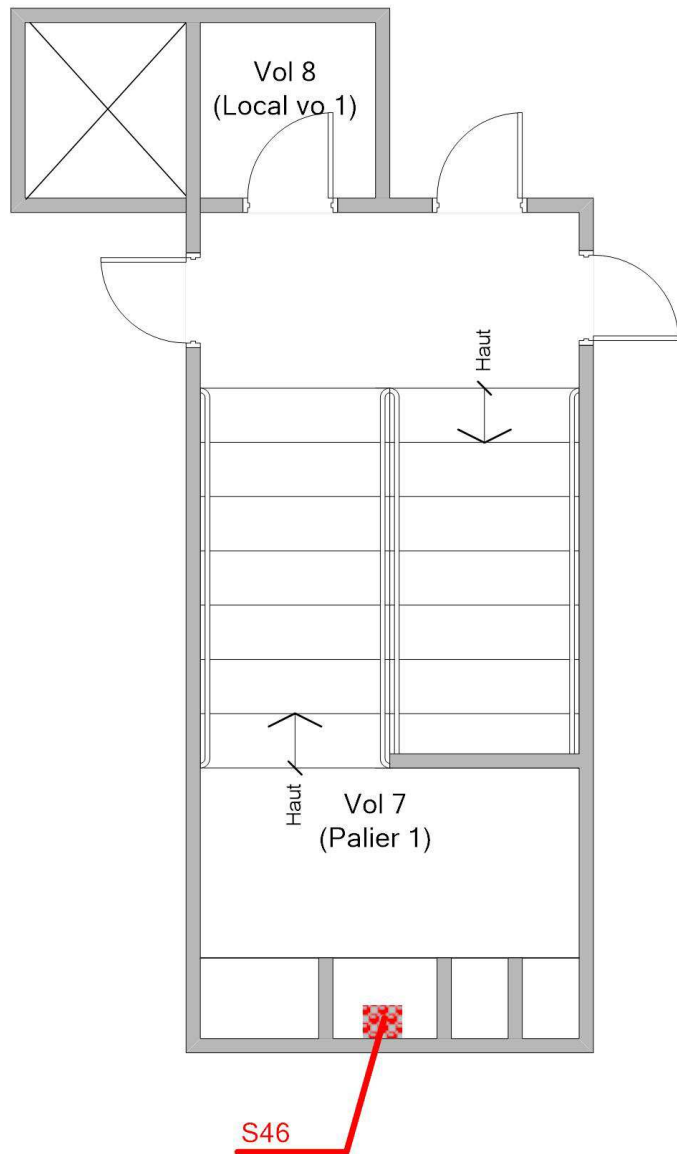



Adresse du bien
LOT GRINHARD
53100 MAYENNE


Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
10/04/2017

Technicien intervenant
MERCIER Hugues

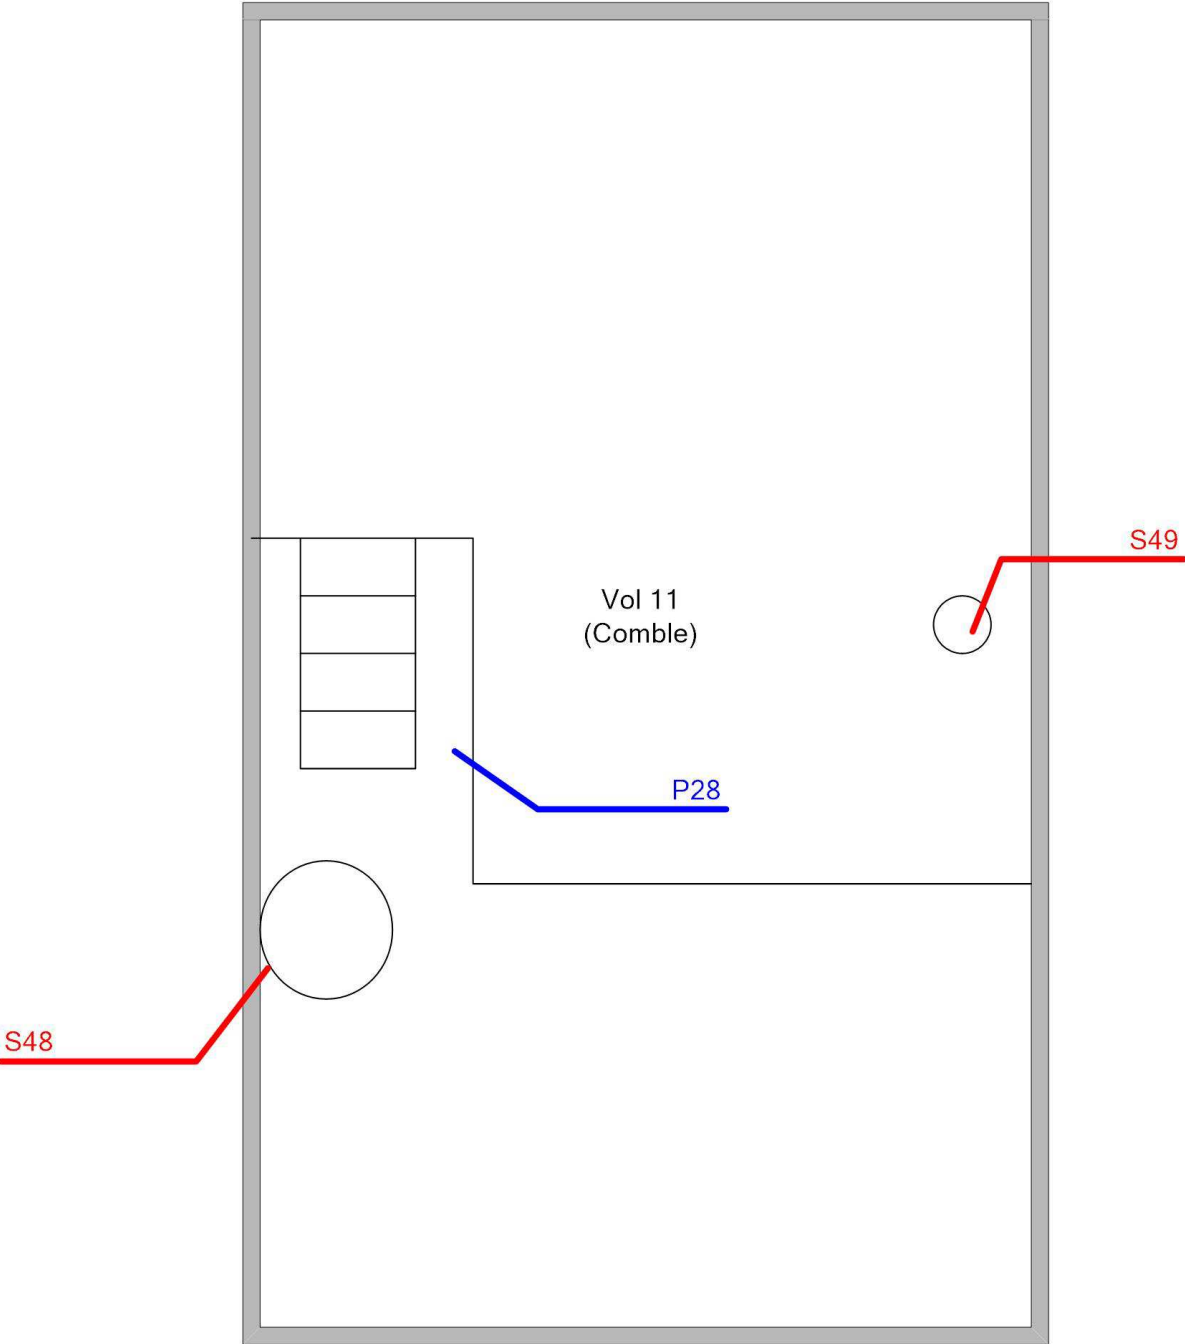COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002FH002065
				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	MERCIER Hugues

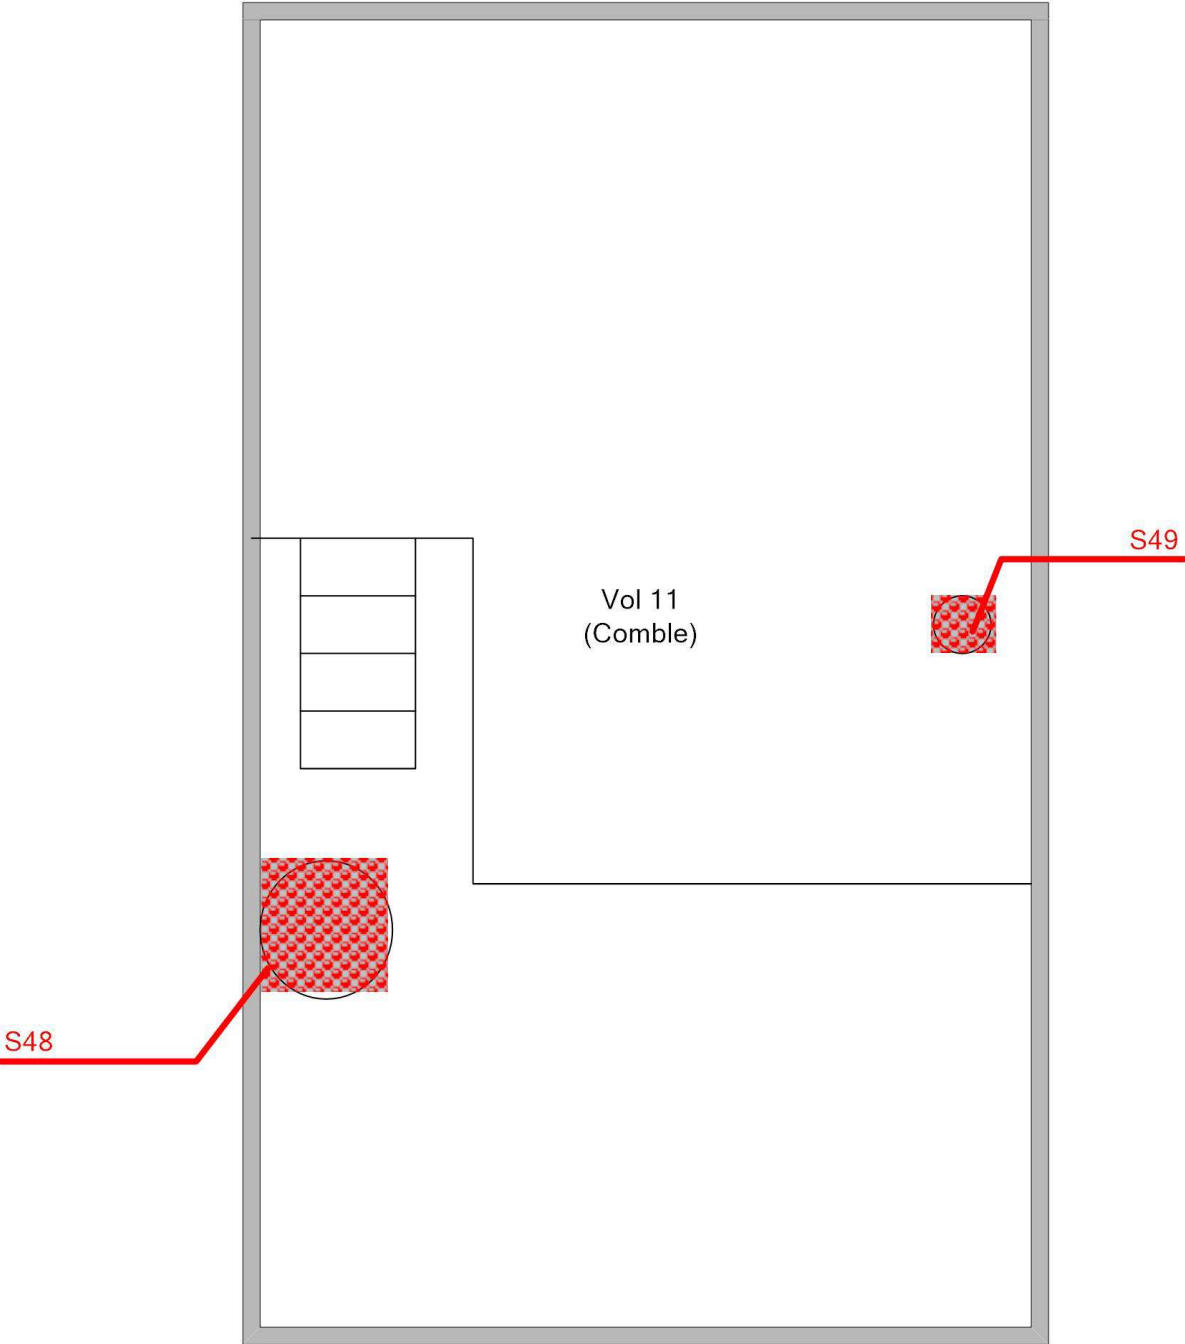COMBLE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002FH002065
				Légende
				 S49: Conduit en fibres-ciment
				 S48: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	MERCIER Hugues

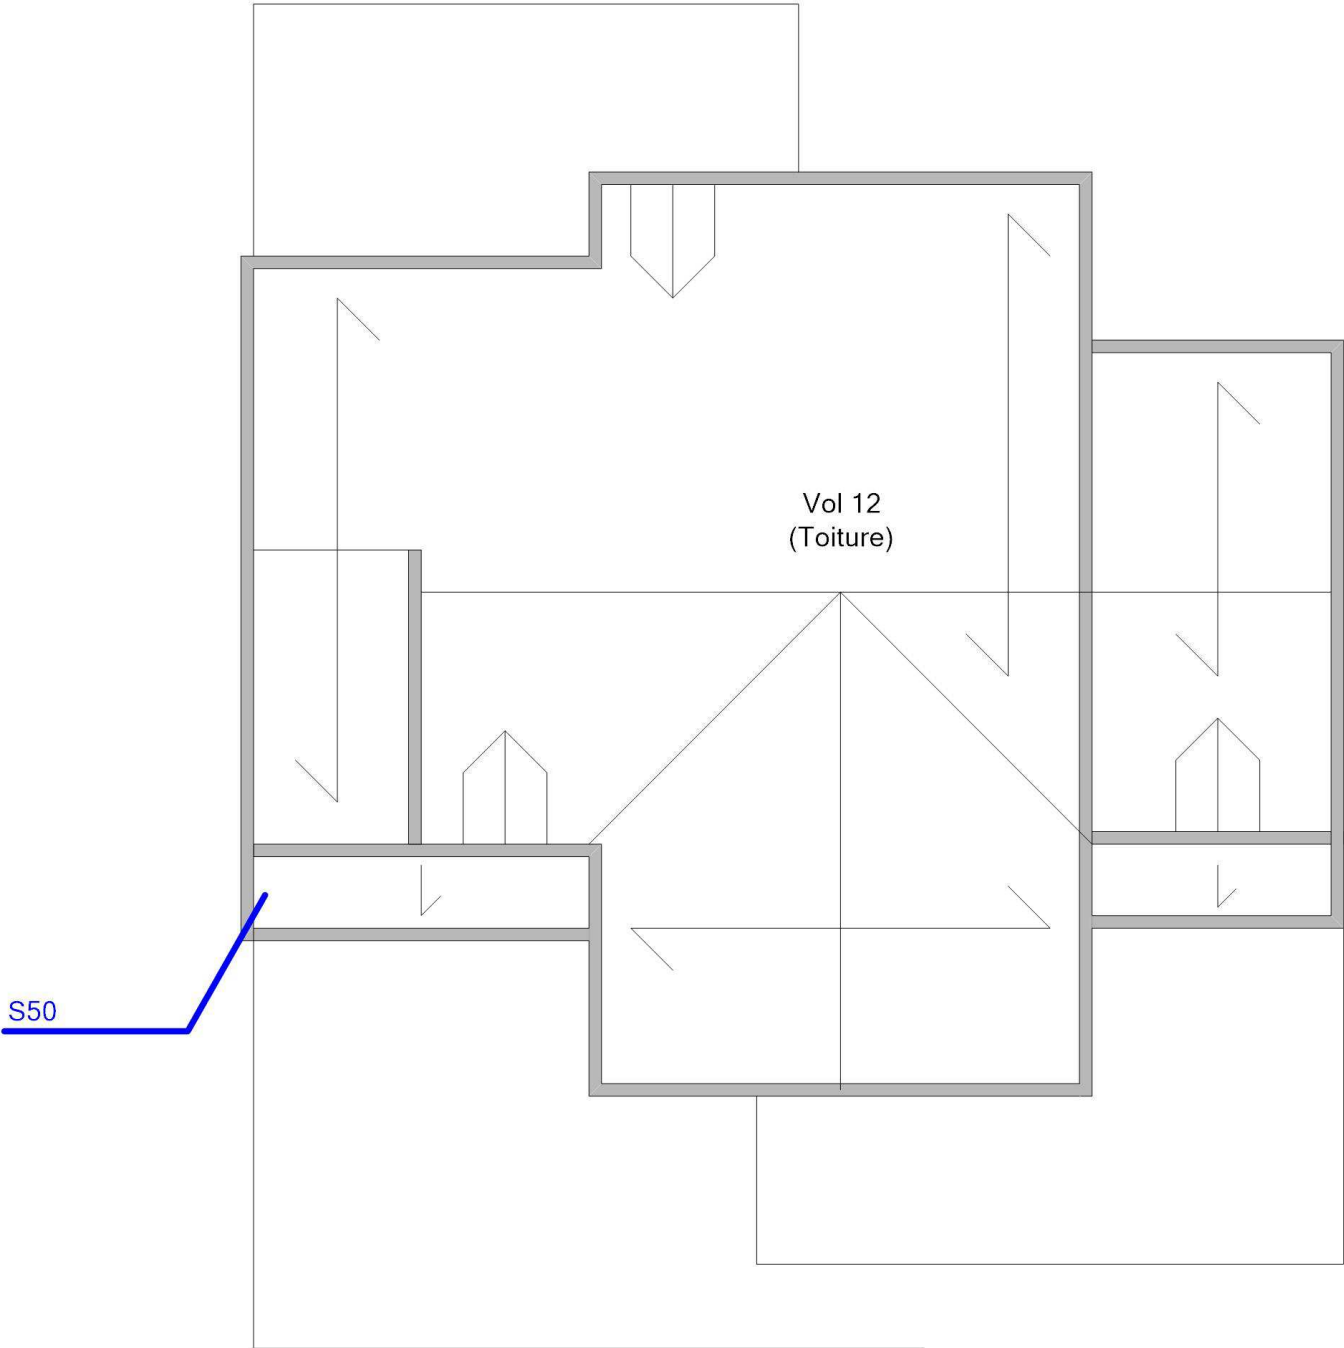TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002FH002065
				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	10/04/2017	MERCIER Hugues

Légende

 P Localisation d'un
prélèvement



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

10/04/2017

Technicien intervenant

MERCIER Hugues

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002065

Légende

S

Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

	10/04/2017
--	------------

Techniciens intervenant

MERCIER Hugues

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

10/04/2017

Technicien intervenant

MERCIER Hugues

Légende

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

10/04/2017

Technicien intervenant

MERCIER Hugues

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002FH002065 n°18 - 1 (P18)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°18 - 2 (P18)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
S46 - 1 (A46)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002065 n°19 - 1 (P19)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°19 - 2 (P19)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°20 - 1 (P20)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°20 - 2 (P20)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°21 - 1 (P21)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°21 - 2 (P21)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°22 - 1 (P22)	CAGE ESCALIER - Vol 8 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°22 - 2 (P22)	CAGE ESCALIER - Vol 8 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°23 - 1 (P23)	CAGE ESCALIER - Vol 8 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°23 - 2 (P23)	CAGE ESCALIER - Vol 8 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°24 - 1 (P24)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°24 - 2 (P24)	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S48 - 1 (A48)	COMBLE - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S49 - 1 (A49)	COMBLE - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002065 n°28 - 1 (P28)	COMBLE - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002FH002065 n°28 - 2 (P28)	COMBLE - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002065 n°26 - 1 (P26)	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°26 - 2 (P26)	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°27 - 1 (P27)	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°27 - 2 (P27)	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002065 n°1 - 1 (P1)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°1 - 2 (P1)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°2 - 1 (P2)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°2 - 2 (P2)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002FH002065 n°3 - 1 (P3)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°3 - 2 (P3)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°4 - 1 (P4)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°4 - 2 (P4)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°5 - 1 (P5)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°5 - 2 (P5)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°6 - 1 (P6)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°6 - 2 (P6)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°7 - 1 (P7)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°7 - 2 (P7)	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	Prélevement négatif
002FH002065 n°8 - 1 (P8)	RDC - Vol 2 (Rangement)	Prélevement positif
002FH002065 n°8 - 2 (P8)	RDC - Vol 2 (Rangement)	Prélevement positif
002FH002065 n°9 - 1 (P9)	RDC - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002FH002065 n°9 - 2 (P9)	RDC - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002FH002065 n°11 - 1 (P11)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°11 - 2 (P11)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°12 - 1 (P12)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°12 - 2 (P12)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°13 - 1 (P13)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°13 - 2 (P13)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°14 - 1 (P14)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°14 - 2 (P14)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°15 - 1 (P15)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°15 - 2 (P15)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°16 - 1 (P16)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°16 - 2 (P16)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
S45 - 1 (A45)	RDC - Vol 4 (Vide sanitaire)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
002FH002065 n°17 - 1 (P17)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°17 - 2 (P17)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
S43 - 1 (A43)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Absence : pas d'amiante par nature
002FH002065 n°25 - 1 (P25)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif
002FH002065 n°25 - 2 (P25)	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
S50 - 1 (A50)	TOITURE - Vol 12 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

002FH002065 n°1 - 1 (P1)



002FH002065 n°1 - 2 (P1)




002FH002065 n°2 - 1 (P2)



002FH002065 n°2 - 2 (P2)



002FH002065 n°3 - 1 (P3)

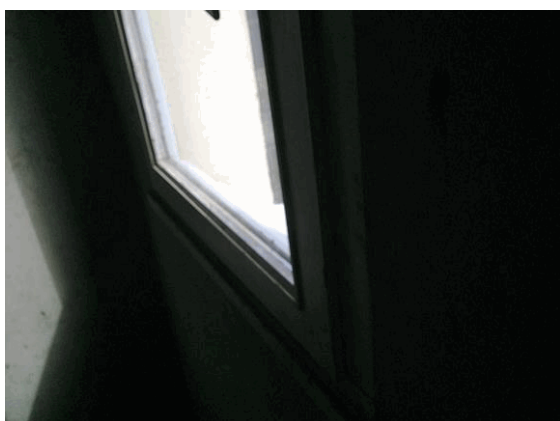

002FH002065 n°3 - 2 (P3)



002FH002065 n°4 - 1 (P4)




002FH002065 n°4 - 2 (P4)



002FH002065 n°5 - 1 (P5)



002FH002065 n°5 - 2 (P5)

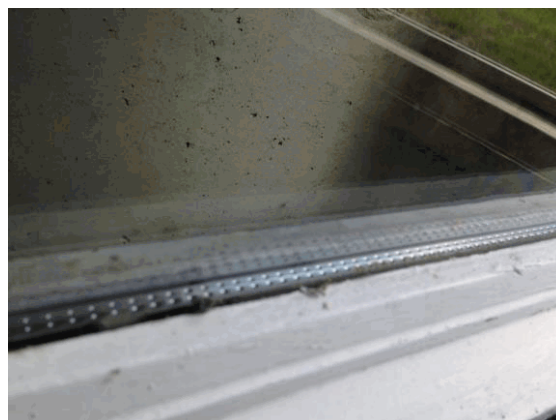

002FH002065 n°6 - 1 (P6)



002FH002065 n°6 - 2 (P6)



002FH002065 n°7 - 1 (P7)



002FH002065 n°7 - 2 (P7)



002FH002065 n°8 - 1 (P8)



002FH002065 n°8 - 2 (P8)



002FH002065 n°9 - 1 (P9)



002FH002065 n°9 - 2 (P9)



002FH002065 n°11 - 1 (P11)



002FH002065 n°11 - 2 (P11)



002FH002065 n°12 - 1 (P12)



002FH002065 n°12 - 2 (P12)



002FH002065 n°13 - 1 (P13)



002FH002065 n°13 - 2 (P13)




002FH002065 n°14 - 1 (P14)



002FH002065 n°14 - 2 (P14)



002FH002065 n°15 - 1 (P15)

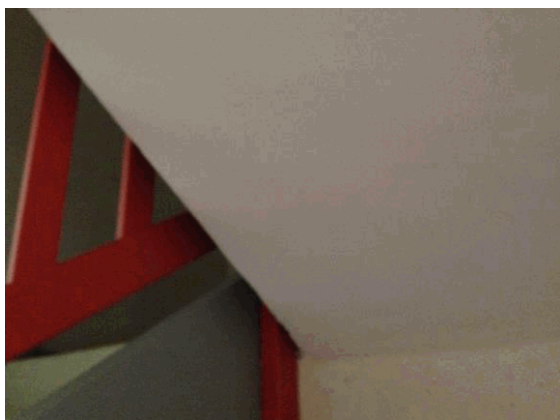

002FH002065 n°15 - 2 (P15)



002FH002065 n°16 - 1 (P16)



002FH002065 n°16 - 2 (P16)



S45 - 1 (A45)



002FH002065 n°17 - 1 (P17)



002FH002065 n°17 - 2 (P17)




S43 - 1 (A43)



002FH002065 n°18 - 1 (P18)




002FH002065 n°18 - 2 (P18)

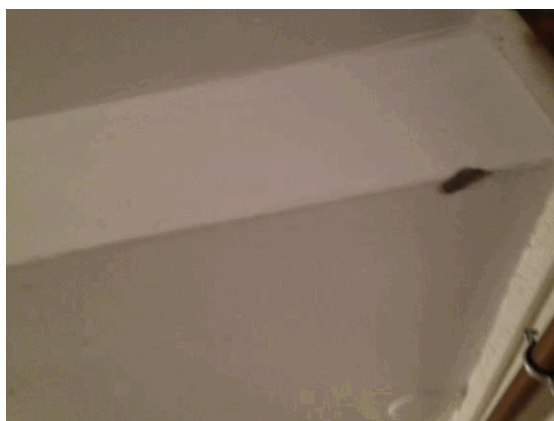

S46 - 1 (A46)



002FH002065 n°19 - 1 (P19)

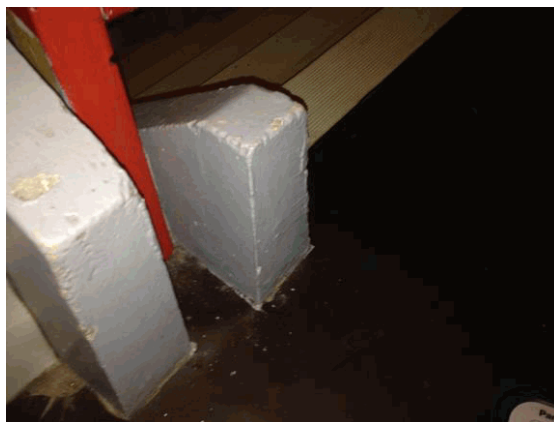

002FH002065 n°19 - 2 (P19)



002FH002065 n°20 - 1 (P20)



002FH002065 n°20 - 2 (P20)



002FH002065 n°21 - 1 (P21)



002FH002065 n°21 - 2 (P21)



002FH002065 n°22 - 1 (P22)



002FH002065 n°22 - 2 (P22)



002FH002065 n°23 - 1 (P23)



002FH002065 n°23 - 2 (P23)



002FH002065 n°24 - 1 (P24)



002FH002065 n°24 - 2 (P24)



002FH002065 n°25 - 1 (P25)



002FH002065 n°25 - 2 (P25)



002FH002065 n°26 - 1 (P26)



002FH002065 n°26 - 2 (P26)



002FH002065 n°27 - 1 (P27)



002FH002065 n°27 - 2 (P27)



S50 - 1 (A50)



S48 - 1 (A48)



S49 - 1 (A49)



002FH002065 n°28 - 1 (P28)



002FH002065 n°28 - 2 (P28)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002FH002065	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	P8	Destination du local :	
Date évaluation :	10/04/2017	Local ou zone homogène :	Vol 2 (Rangement)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du materiau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque faible d'extension de la dégradation	EP
			Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
		Généralisée	Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
Résultat :	Action corrective de second niveau			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score AC2 : Cette action corrective consiste à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002FH002065	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S44	Destination du local :	
Date évaluation :	10/04/2017	Local ou zone homogène :	Vol 5 (Local commun 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002FH002065	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S45	Destination du local :	
Date évaluation :	10/04/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4 (Vide sanitaire)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002FH002065	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S46	Destination du local :	
Date évaluation :	10/04/2017	Local ou zone homogène :	Vol 7 (Palier 1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002FH002065	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S47	Destination du local :	
Date évaluation :	10/04/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (Palier 2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002FH002065	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S48	Destination du local :	
Date évaluation :	10/04/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11 (Comble)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002FH002065	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S49	Destination du local :	
Date évaluation :	10/04/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11 (Comble)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P3 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P3 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Peinture - -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple beige avec poussières non séparable + peinture non séparable - Beige -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mousse noire avec poussières - Noir -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable - mur banché -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc avec poussières - -	RDC - Vol 1 (Local commun 1)	
P8	Conduits, canalisations et équipements	Conduit fluide non identifié	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + peinture non séparable - Posé au sol -	RDC - Vol 2 (Rangement)	
P9	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau fibreux jaune + papier bitumé non séparable - -	RDC - Vol 2 (Rangement)	
P10 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - -	RDC - Vol 5 (Local commun 2)	
P10 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture - -	RDC - Vol 5 (Local commun 2)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise hétérogène - -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Joint cassant gris - -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P12 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P12 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples - -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier non séparable - -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable - gris -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P15 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris - sous face escalier -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P15 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peintures multiples - sous face escalier -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable - -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P17 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - limons -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P17 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples - limons -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P18 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris - -	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	

P18 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture - -	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple noir + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable - noir -	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable - carreaux plâtres + jointure -	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac - -	CAGE ESCALIER - Vol 8 (Local vo 1)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Carreaux deplâtre + jointure -	CAGE ESCALIER - Vol 8 (Local vo 1)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable - Gris -	CAGE ESCALIER - Vol 7 (Palier 1)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - jointure briques rouges -	RDC - Vol 3 (Hall d'entrée)	
P26 Phase 1	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène - -	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	
P26 Phase 2	Façades	Murs	Peinture - -	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	
P27 Phase 1	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène - orange de soubassement -	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	
P27 Phase 2	Façades	Murs	Peinture - orange de soubassement -	FACADE AVANT - Vol 13 (Façade 1)	
P28	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable - -	COMBLE - Vol 11 (Comble)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38157 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38157
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1 (Local commun 1)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38158 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38158
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Local commun 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38159 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38159
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint noir entre dormant et ouvrant / Vol 1 (Local commun 1)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38160 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38160
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065004 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (Local commun 1)
Description ITGA	Matériau souple beige avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple beige avec poussières non séparable + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38161 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38161
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 1 (Local commun 1)
Description ITGA	Mousse noire avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Mousse noire avec poussières	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	4

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38162 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38162
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Local commun 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture en faible quantité non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38163 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38163
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 1 (Local commun 1)
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau cotonneux blanc avec poussières	MOLP le 22/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	3

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38164 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38164
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065008 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit fluide non identifié / Conduit en fibres-ciment / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + peinture non séparable	MOLP le 22/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38165 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38165
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065009 / Conduits, canalisations et équipements / Conduit air / Calorifugeage / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune + papier bitumé non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38166 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38166
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Local commun 2)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38167 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38167
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Joint cassant gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Joint cassant gris	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38168 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38168
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38169 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38169
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Colle beige / Papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + papier non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38170 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38170
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38171 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38171
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38172 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38172
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc non séparable + peintures multiples non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38173 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38173
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065017 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peintures multiples	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38174 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38174
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065018 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 7 (Palier 1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38175 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38175
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 7 (Palier 1)
Description ITGA	Revêtement souple noir / Colle polymère jaune en faible quantité avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple noir + colle polymère jaune en faible quantité avec poussières non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38176 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38176
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 7 (Palier 1)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38177 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38177
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Palier 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture en faible quantité non séparable	META le 25/04/2017	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38178 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38178
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 8 (Local vo 1)
Description ITGA	Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38179 EN DATE DU 25/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38179
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065023 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 8 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38180 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38180
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 7 (Palier 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréege gris non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38181 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38181
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 3 (Hall d'entrée)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38182 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38182
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065026 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 13 (Façade 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
► Peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38183 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38183
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065027 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 13 (Façade 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris hétérogène	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Peinture	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-38184 EN DATE DU 25/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Hugues MERCIER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-37088
Echantillon ITGA : IT071704-38184
Reçu au laboratoire le : 12/04/2017

Réf. Client :

Commande	002FH002065
Dossier client	_0026000002_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002FH002065028 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé non séparable	META le 24/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste