

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LOT GRINHARD
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_0026000003_
Date du repérage :	22/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0026000003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) LOYER Florian D.JOUSSELIN (0800400100) 22/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 13/04/2017 A Riorges, le 13/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation : CPDI3805 V4 Délivré le : 25/03/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Sous-sol - Vol 1 (Parking) Sous-sol - Vol 3 (Accès caves) Parties communes - Vol 5 (Local à vélo) Parties communes - Vol 7 (RDC) Parties communes - Vol 9 (R+1) Comble - Vol 11 (Comble) Façade avant - Vol 13 (Façade avant) Façade arrière - Vol 15 (Façade arrière)	Sous-sol - Vol 2 (SAS) Sous-sol - Vol 4 (Extérieur) Parties communes - Vol 6 (Local technique) Parties communes - Vol 8 (Entrée) Parties communes - Vol 10 (R+2) Toiture - Vol 12 (Toiture) Parties communes - Vol 14 (Local vide-ordure) Pignon droit - Vol 16 (Pignon droit)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Mission 1 :

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Accès caves)	
Plafond et faux-plafonds	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Accès caves)	
Revêtement de mur	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 3 (Accès caves)	
Revêtement de sol	Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Accès caves) - Vol 4 (Extérieur)	
Conduits, canalisations et équipements	Sous-sol	Vol 4 (Extérieur)	
Façades	Sous-sol	Vol 4 (Extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	Parties communes	Vol 5 (Local à velo) - Vol 6 (Local technique) - Vol 7 (RDC) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (R+1) - Vol 10 (R+2) - Vol 14 (Local vide-ordure)	
Plafond et faux-plafonds	Parties communes	Vol 5 (Local à velo) - Vol 6 (Local technique) - Vol 7 (RDC) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (R+1) - Vol 10 (R+2) - Vol 14 (Local vide-ordure)	

Revêtement de sol	Parties communes	Vol 5 (Local à vélo) - Vol 6 (Local technique) - Vol 7 (RDC) - Vol 8 (Entrée) - Vol 9 (R+1) - Vol 10 (R+2)	
Conduits, canalisations et équipements	Parties communes	Vol 6 (Local technique) - Vol 9 (R+1) - Vol 10 (R+2)	
Revêtement de mur	Parties communes	Vol 7 (RDC) - Vol 8 (Entrée)	
Façades	Parties communes	Vol 8 (Entrée)	
Conduits, canalisations et équipements	Comble	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Comble	Vol 11 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 12 (Toiture)	
Façades	Façade avant	Vol 13 (Façade avant)	
Façades	Façade arrière	Vol 15 (Façade arrière)	
Façades	Pignon droit	Vol 16 (Pignon droit)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucune(s)

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.	Etat de conservation
Vol 1 (Parking)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 2 (SAS)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 3 (Accès caves)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 5 (Local à vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 6 (Local technique)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 10 (R+2)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 9 (R+1)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 14 (Local vide-ordure)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	
Vol 1 (Parking)	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Enduit plâtre	P6	EP
Vol 6 (Local technique)	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Enduit plâtre	P6	EP
Vol 5 (Local à vélo)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	
Vol 6 (Local technique)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S14	EP
Vol 7 (RDC)	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19	EP
Vol 9 (R+1)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S36	EP
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S37	EP
Vol 4 (Extérieur)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S40	EP
Vol 10 (R+2)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S42	EP
Vol 11 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S43	EP

Q Réserves / Commentaires

Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents sous le bardage bois présent en façade.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Conduits, canalisations et équipements

2 interventions ont été menées dans l'ensemble des bâtiments de ce groupe :

- La mission relocation ;
- La mission réhabilitation.

Les résultats de ces 2 interventions nous permettent d'apporter les conclusions suivantes :

Dans les bâtiments 246A, 246B et 246C, des murs de parties communes sont revenus amiantés lors de prélèvements réalisés dans le cadre de la réhabilitation. Un prélèvement de ce matériau est revenu amianté dans ces 3 bâtiments. Des prélèvements complémentaires peuvent être effectués dans les bâtiments où ces porteurs ne sont pas amiantés pour confirmer les premiers résultats obtenus. A défaut, il faudra considérer l'ensemble des murs porteurs comme amiantés.

Dans les bâtiments 306A, 306B, 306C et 306D, les prélèvements d'enduit de façade réalisés dans le cadre de la relocation et de la réhabilitation sont revenus à chaque fois amiantés. Aucun prélèvement de ce matériau n'est revenu amianté dans les autres bâtiments au cours des interventions pour les 2 missions. Des prélèvements complémentaires peuvent être effectués dans les bâtiments où ces enduits de façades ne sont pas amiantés pour confirmer les premiers résultats obtenus. A défaut, il faudra considérer l'ensemble des enduits de façade comme amianté.

Des enduits de plafonds droits et de sous face d'escalier sont revenus amiantés seulement dans le bâtiment 306B (dossier 002HD001181-1). Des prélèvements complémentaires de ce matériau pourront être menés dans ce bâtiment pour vérifier le résultat du prélèvement initial.

Des enduits ciment dans les locaux vide-ordures de chaque palier sont revenus amiantés seulement dans le bâtiment 306B (dossier 002HD001181-1). Des prélèvements complémentaires de ce matériau pourront être menés dans ce bâtiment pour vérifier le résultat du prélèvement initial.

Dans le sous-sol du bâtiment 306, un prélèvement d'isolation de plancher haut est revenu amianté. Au regard du résultat positif des coffres horizontaux présents dans le sous-sol et des résultats des autres bâtiments, des nouveaux prélèvements pourront être réalisés pour confirmer ou non la présence d'amiante dans ce matériau.

Dans le sous-sol du bâtiment 246, un prélèvement de jointure ciment de parpaings est revenu amianté. Au regard du résultat positif des coffres horizontaux présents dans le sous-sol et des résultats des autres bâtiments, des nouveaux prélèvements pourront être réalisés pour confirmer ou non la présence d'amiante dans ce matériau.

Les mastics vitriers sont revenus amiantés dans les bâtiments 246A, 246B, 246C, 306A, 306B, 306C et 306D et pas dans les bâtiments 288, 180 et 256. Des prélèvements complémentaires pourront être menés dans les bâtiments 288, 180 et 256 pour confirmer les résultats de ce matériau. A défaut, il faudra considérer les mastics vitriers comme amiantés dans l'ensemble des bâtiments.

Les parois des coffres horizontaux des sous-sols sont revenues à chaque fois amiantés dans les bâtiments possédant des sous-sols. L'ensemble devra donc être considéré comme amianté.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 6 (Local technique)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S14	Réalisation d'un sondage		S14 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S36	Réalisation d'un sondage		S36 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
Comble	Vol 11 (Comble)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S37	Réalisation d'un sondage		S37 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
Sous-sol	Vol 4 (Extérieur)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S40	Réalisation d'un sondage	Tuyau + mitron	S40 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S42	Réalisation d'un sondage		S42 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP
Comble	Vol 11 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S43	Réalisation d'un sondage		S43 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	B - EP

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 8 (Entrée)	Murs	Enduits projetés	S21	Beige		S21 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°28 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Façade arrière	Vol 15 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S21	Beige		S21 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°28 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Pignon droit	Vol 16 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S21	Beige		S21 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°28 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Façade avant	Vol 13 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	S39	Orange		S39 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°29 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Sous-sol	Vol 4 (Extérieur)	Murs	Enduits projetés	S39	Orange		S39 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°29 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Façade arrière	Vol 15 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S39	Orange		S39 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°29 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Pignon droit	Vol 16 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S39	Orange		S39 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°29 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Sous-sol	Vol 2 (SAS)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P1	Réalisation d'un prélèvement	Entre parpaings	002NI001346 n°1 - 1 - 002NI001346 n°1 - 2	P1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Entre parpaings	002NI001346 n°1 - 1 - 002NI001346 n°1 - 2	P1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 6 (Local technique)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Entre parpaings	002NI001 346 n°1 - 1 - 002NI001 346 n°1 - 2	P1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 2 (SAS)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S1 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 3 (Accès caves)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S2 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 5 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S10 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Parties communes	Vol 6 (Local technique)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S12 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S29 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S30 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S32 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S33 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Parties communes	Vol 14 (Local vide-ordure)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S44 (P2)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Béton lisse	002NI001 346 n°2 - 1 - 002NI001 346 n°2 - 2	P2	Enduit compact gris hétérogène	Positif	Présence sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 2 (SAS)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gris autor des portes	002NI001 346 n°8 - 1 - 002NI001 346 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 3 (Accès caves)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Gris autor des portes	002NI001 346 n°8 - 1 - 002NI001 346 n°8 - 2	P8	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 5 (Local à velo)	Menuiseries	Mastic vitrier	P10	Réalisation d'un prélèvement	Souple gris	002NI001 346 n°10 - 1 - 002NI001 346 n°10 - 2	P10	Matériau mou gris + peintures multiples	Positif	Présence sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 5 (Local à velo)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P11	Réalisation d'un prélèvement	Blanc	002NI001 346 n°11 - 1 - 002NI001 346 n°11 - 2	P11	Matériau souple blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 5 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement	Béton gris rugueux	002NI001 346 n°12 - 1 - 002NI001 346 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	B -
Parties communes	Vol 5 (Local à velo) - Vol 6 (Local technique) - Vol 14 (Local vide-ordure)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12 - S11 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Béton gris rugueux	002NI001 346 n°12 - 1 - 002NI001 346 n°12 - 2	P12	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	B -
Parties communes	Vol 6 (Local technique)	Gaines et coffre verticaux	Enduits lissés	P17	Réalisation d'un prélèvement	Blanc sur coffrages	002NI001 346 n°17 - 1 - 002NI001 346 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Murs et cloisons	Peinture bitumineuses	P20	Réalisation d'un prélèvement	Paillettes vertes	002NI001 346 n°20 - 1 - 002NI001 346 n°20 - 2	P20	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 7 (RDC) - Vol 10 (R+2) - Vol 9 (R+1)	Murs et cloisons	Peinture bitumineuses	P20 - S34 - S35	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Paillettes vertes	002NI001346 n°20 - 1 - 002NI001346 n°20 - 2	P20	Peintures multiples en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19	Réalisation d'un sondage	Refends des communs	S19 - 1				Présence sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001339	B - EP
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S19	Refends des communs	S19 - 1				Présence sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001339	B - EP
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S19	Refends des communs	S19 - 1				Présence sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001339	B - EP
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S19	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S19	Refends des communs	S19 - 1				Présence sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001339	B - EP



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Murs et cloisons	Joint de scellement	P21	Réalisation d'un prélèvement	Entre briques rouges	002NI001 346 n°21 - 1 - 002NI001 346 n°21 - 2	P21	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 8 (Entrée)	Murs et cloisons	Joint de scellement	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Entre briques rouges	002NI001 346 n°21 - 1 - 002NI001 346 n°21 - 2	P21	Enduit compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 8 (Entrée)	Menuiseries	Joint	P22	Réalisation d'un prélèvement	Jaune et noir	002NI001 346 n°22 - 1 - 002NI001 346 n°22 - 2	P22	Matériau souple noir + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 5 (Local à velo)	Menuiseries	Joint	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Jaune et noir	002NI001 346 n°22 - 1 - 002NI001 346 n°22 - 2	P22	Matériau souple noir + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P25	Réalisation d'un prélèvement	Séparation des gaines	002NI001 346 n°25 - 1 - 002NI001 346 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 9 (R+1) - Vol 10 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P25 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Séparation des gaines	002NI001 346 n°25 - 1 - 002NI001 346 n°25 - 2	P25	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Gainés et coffre verticaux	Enduits lissés	P27	Réalisation d'un prélèvement	Coffrage sur VO	002NI001 346 n°27 - 1 - 002NI001 346 n°27 - 2	P27	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Plafonds	Isolant	P4	Réalisation d'un prélèvement	Laine marron	002NI001 346 n°4 - 1 - 002NI001 346 n°4 - 2	P4	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Accès caves)	Plafonds	Isolant	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Laine marron	002NI001 346 n°4 - 1 - 002NI001 346 n°4 - 2	P4	Matériau fibreux jaune	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Plafonds	Enduit de rebouchage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Autour des conduits d'eau	002NI001 346 n°5 - 1 - 002NI001 346 n°5 - 2	P5	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Plafonds	Enduit de rebouchage	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Autour des conduits d'eau	002NI001 346 n°5 - 1 - 002NI001 346 n°5 - 2	P5	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Gaines et coffre horizontaux	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Coffrage blanc fibreux	002NI001 346 n°6 - 1 - 002NI001 346 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris + peinture + matériau compact gris en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse	B - EP
Parties communes	Vol 6 (Local technique)	Gaines et coffre horizontaux	Enduit plâtre	S15 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Coffrage blanc fibreux	002NI001 346 n°6 - 1 - 002NI001 346 n°6 - 2	P6	Enduit compact gris + peinture + matériau compact gris en vrac avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse	B - EP
Sous-sol	Vol 3 (Accès caves)	Gaines et coffre horizontaux	Isolant	P9	Réalisation d'un prélèvement	Laine jaune + feuille d'aluminium	002NI001 346 n°9 - 1 - 002NI001 346 n°9 - 2	P9	Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 5 (Local à velo)	Plafonds	Flocages	P13	Réalisation d'un prélèvement	Gris clair	002NI001 346 n°13 - 1 - 002NI001 346 n°13 - 2	P13	Matériau cotonneux blanc	Négatif	Négatif sur analyse	A -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 14 (Local vide-ordure)	Plafonds	Flocages	S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Gris clair	002NI001 346 n°13 - 1 - 002NI001 346 n°13 - 2	P13	Matériau cotonneux blanc	Négatif	Négatif sur analyse	A -
Parties communes	Vol 6 (Local technique)	Plafonds	Enduit ciment	P16	Réalisation d'un prélèvement	Sous-face des escaliers	002NI001 346 n°16 - 1 - 002NI001 346 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 10 (R+2) - Vol 9 (R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	Sous-face des escaliers	002NI001 346 n°16 - 1 - 002NI001 346 n°16 - 2	P16	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Plafonds	Lambrie	S17	Marron		S17 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	-
Parties communes	Vol 8 (Entrée)	Plafonds	Lambrie	S17	Marron		S17 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature	-
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P23	Réalisation d'un prélèvement	Fine couche sur la sous-face des escaliers	002NI001 346 n°23 - 1 - 002NI001 346 n°23 - 2	P23	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	Fine couche sur la sous-face des escaliers	002NI001 346 n°23 - 1 - 002NI001 346 n°23 - 2	P23	Enduit compact gris + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	P26	Réalisation d'un prélèvement	Dernier étage	002NI001 346 n°26 - 1 - 002NI001 346 n°26 - 2	P26	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Revêtement de mur	Moquette	P7	Réalisation d'un prélèvement	Marron clair et foncé + colle jaune	002NI001 346 n°7 - 1 - 002NI001 346 n°7 - 2	P7	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 1 (Parking) - Vol 3 (Accès caves)	Revêtement de mur	Moquette	P7 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Marron clair et foncé + colle jaune	002NI001 346 n°7 - 1 - 002NI001 346 n°7 - 2	P7	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18	Réalisation d'un prélèvement	Marron 10*5	002NI001 346 n°18 - 1 - 002NI001 346 n°18 - 2	P18	Bois aggloméré + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 7 (RDC) - Vol 8 (Entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P18 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Marron 10°5	002NI001 346 n°18 - 1 - 002NI001 346 n°18 - 2	P18	Bois aggloméré + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse	C -

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Sous-sol	Vol 1 (Parking)	Revêtement de sol	Chape maigre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002NI001 346 n°3 - 1 - 002NI001 346 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 2 (SAS) - Vol 3 (Accès caves)	Revêtement de sol	Chape maigre	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Gris	002NI001 346 n°3 - 1 - 002NI001 346 n°3 - 2	P3	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 5 (Local à vélo)	Revêtement de sol	Chape maigre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Lisse	002NI001 346 n°14 - 1 - 002NI001 346 n°14 - 2	P14	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 6 (Local technique)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P15	Réalisation d'un prélèvement	Brut au sol	002NI001 346 n°15 - 1 - 002NI001 346 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P19	Réalisation d'un prélèvement	Marron 10*5	002NI001346 n°19 - 1 - 002NI001346 n°19 - 2	P19	Colle grise + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Marron 10*5	002NI001346 n°19 - 1 - 002NI001346 n°19 - 2	P19	Colle grise + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Lino noir + colle jaune		S27 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°19 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Lino noir + colle jaune		S27 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°19 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Parties communes	Vol 7 (RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S27	Lino noir + colle jaune		S27 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°19 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S28	Violet		S28 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°20 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S28	Violet		S28 - 1				Négatif sur document Prélèvement n°20 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002NI001345	-
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Sol des gaines techniques	002NI001346 n°24 - 1 - 002NI001346 n°24 - 2	P24	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 10 (R+2)	Revêtement de sol	Chape maigre	S49	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Sol des gaines techniques	002NI001346 n°24 - 1 - 002NI001346 n°24 - 2	P24	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Sous-sol	Vol 4 (Extérieur)	Revêtement de sol	Bitume	P29	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002NI001346 n°29 - 1 - 002NI001346 n°29 - 2	P29	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Parties communes	Vol 8 (Entrée)	Revêtement de sol	Bitume	S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Noir	002NI001 346 n°29 - 1 - 002NI001 346 n°29 - 2	P29	Matériau bitumineux noir en vrac	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 9 (R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P30	Réalisation d'un prélèvement	Escalier +contre-marche	002NI001 346 n°30 - 1 - 002NI001 346 n°30 - 2	P30	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Parties communes	Vol 9 (R+1) - Vol 10 (R+2) - Vol 7 (RDC)	Revêtement de sol	Chape maigre	P30 - S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	Escalier +contre-marche	002NI001 346 n°30 - 1 - 002NI001 346 n°30 - 2	P30	Enduit compact gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse	C -




Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion	Classe / Etat conservation
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat		
Comble	Vol 11 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P28	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre	002NI001 346 n°28 - 1 - 002NI001 346 n°28 - 2	P28	Matériau fibreux jaune + papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse	C -
Toiture	Vol 12 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S38			S38 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage	-



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous-sol	Sous-sol - Plan de prélèvements
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Toutes catégories confondues
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Sous-sol	Sous-sol - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Parties communes	Parties communes - Plan de repérage - Actions menées
	Parties communes	Parties communes - Plan de prélèvements
	Parties communes	Parties communes - MPCA Toutes catégories confondues
	Parties communes	Parties communes - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	Parties communes	Parties communes - MPCA Plafond et faux-plafonds
	Parties communes	Parties communes - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Comble	Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Comble	Comble - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées

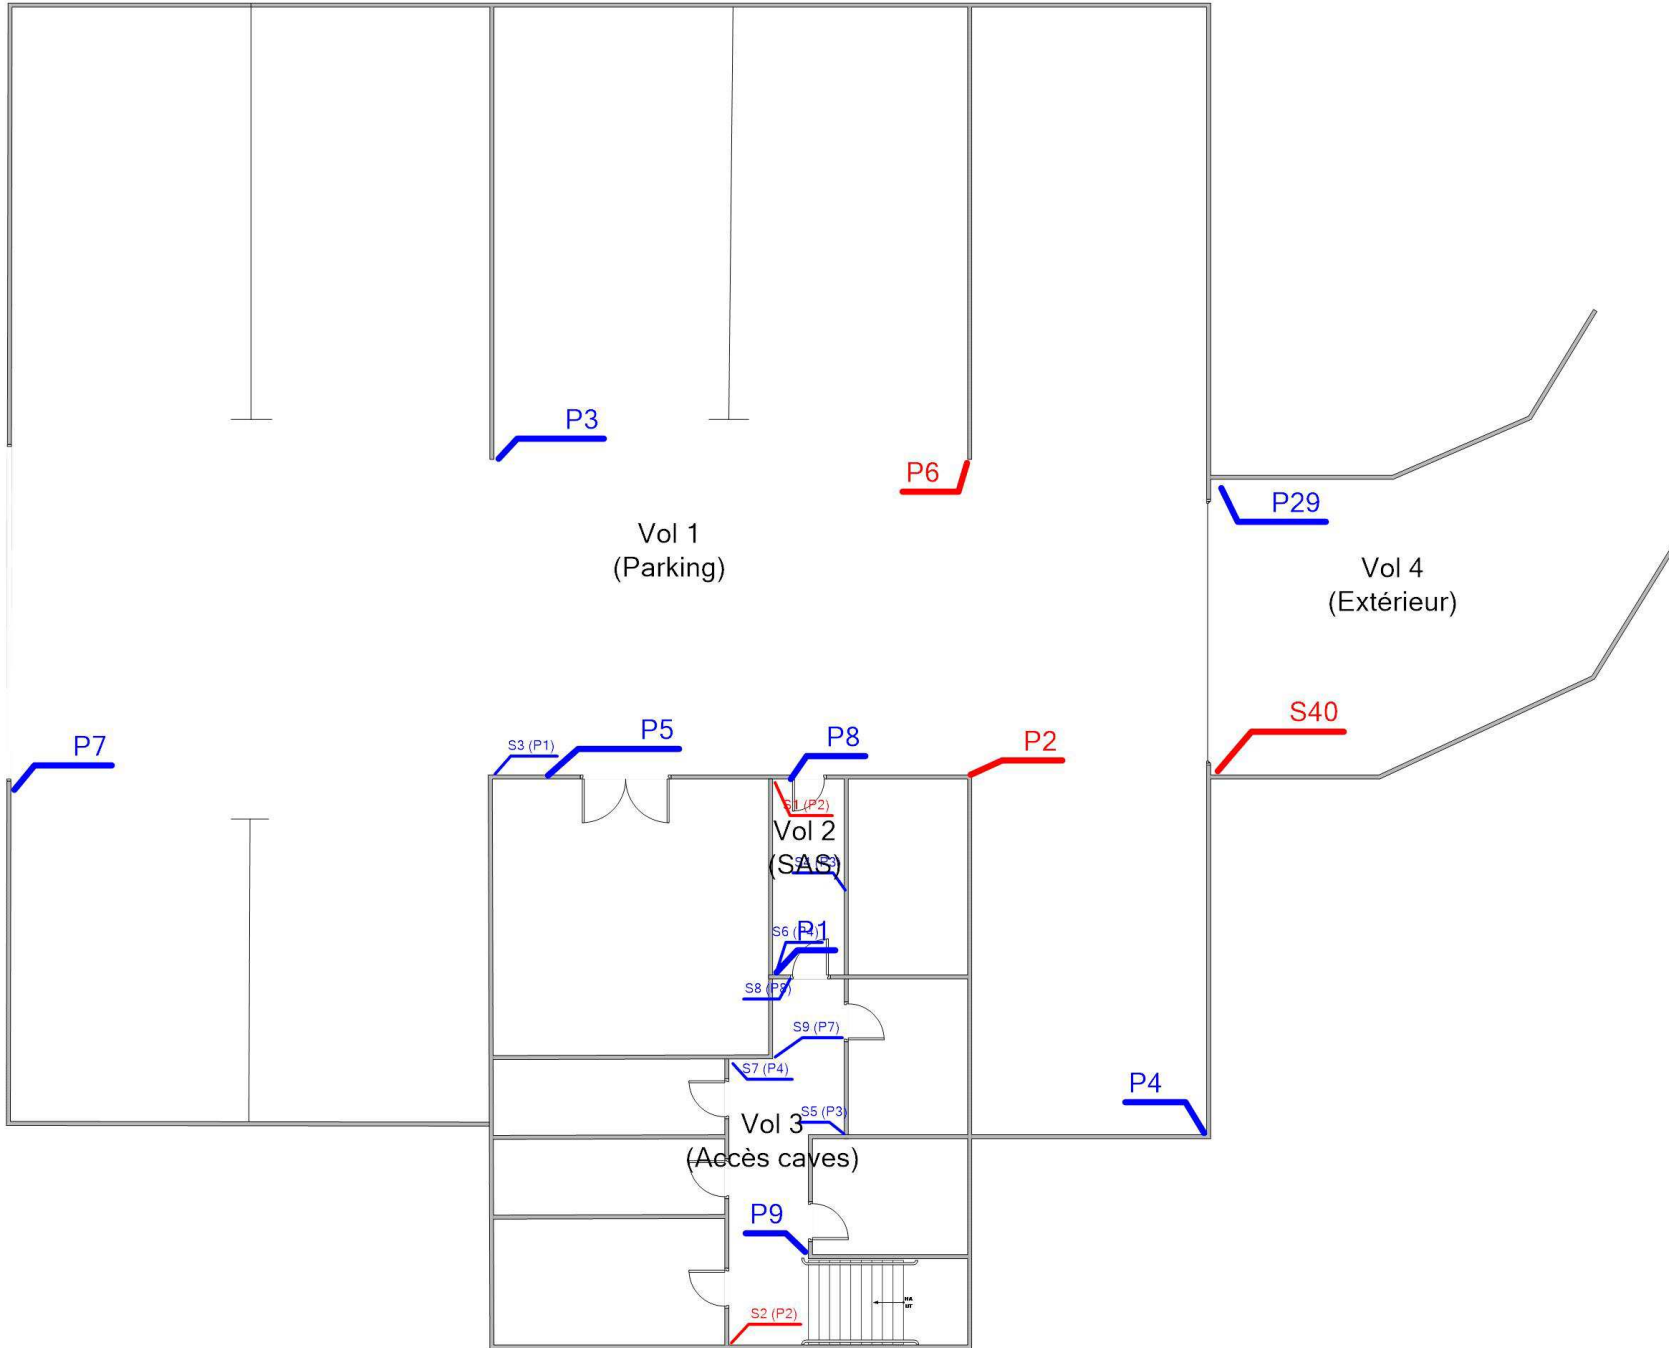SOUS-SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002NI001346	
	Légende				
		Localisation dun prélèvement positif			
		Localisation dun prélèvement			
		Localisation dun sondage négatif			
		Localisation dun sondage positif			
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	22/03/2017	LOYER Florian	

SOUS-SOL - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001346

Légende

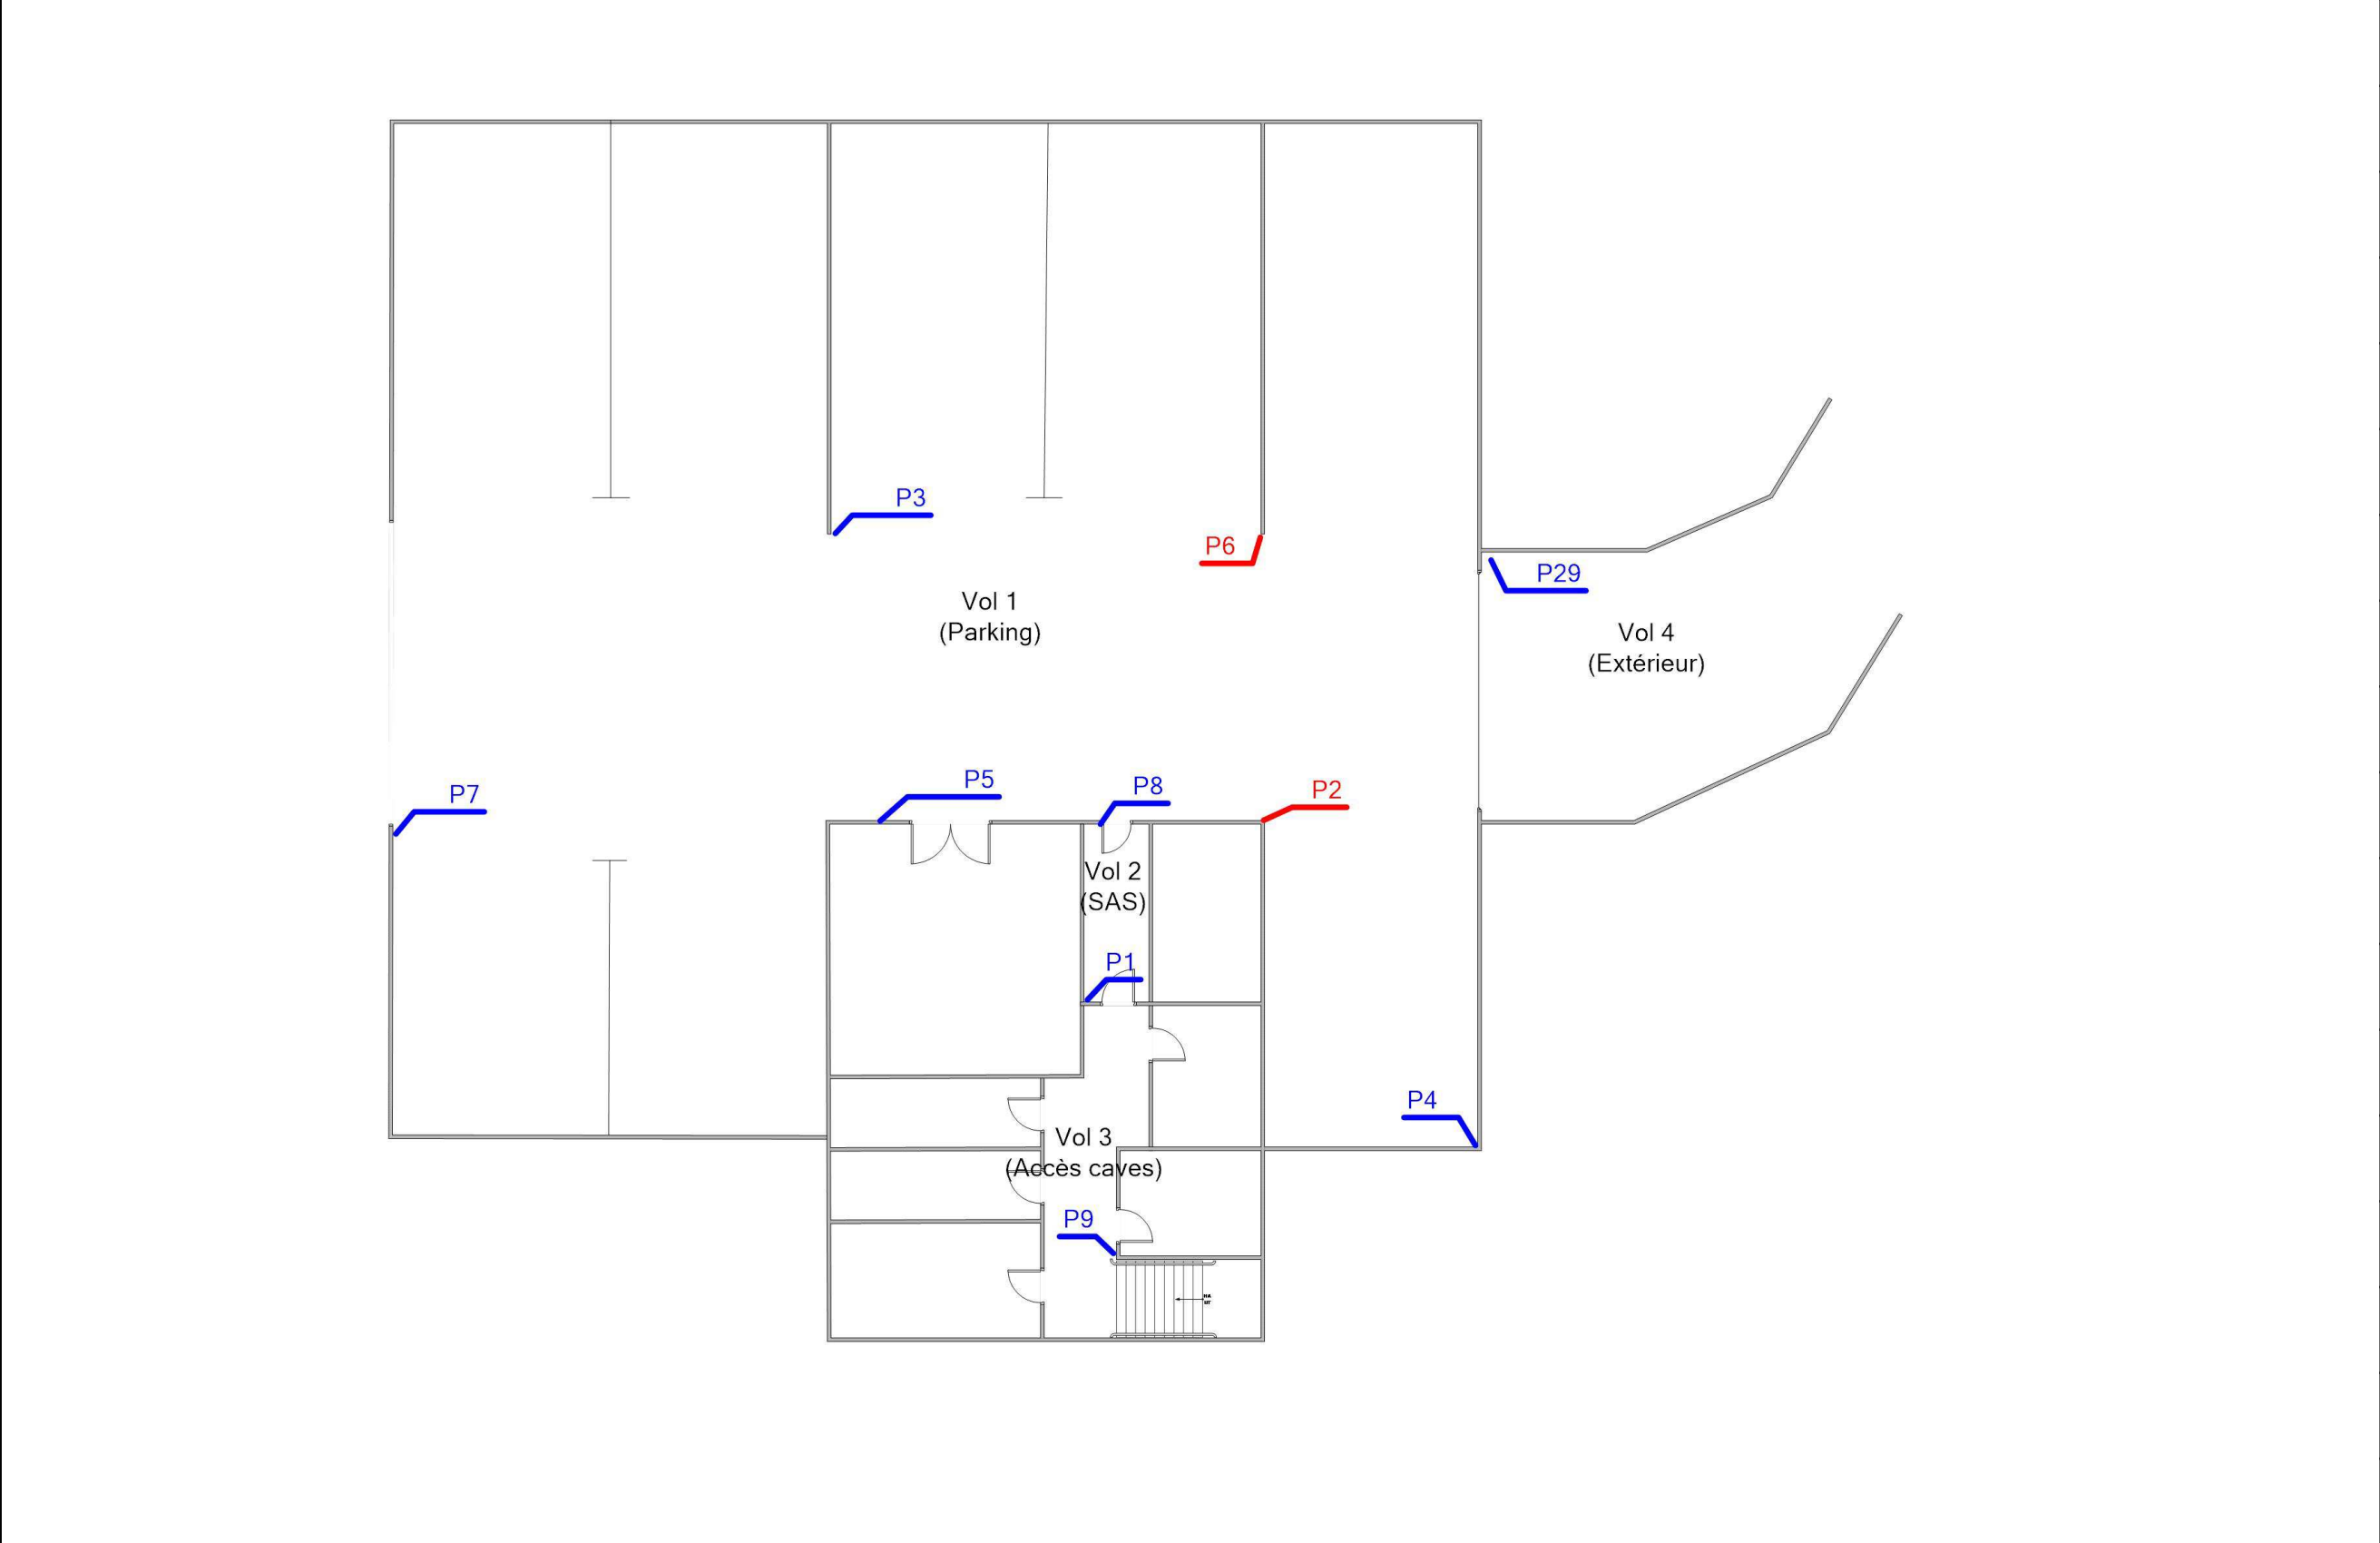

Adresse du bien
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
22/03/2017


Techniciens intervenant
LOYER Florian

SOUS-SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002NI001346

Légende

	P6 : Enduit plâtre sur coffres horizontaux
	P2 : Enduit ciment mur
	S40: Conduit en fibres-ciment

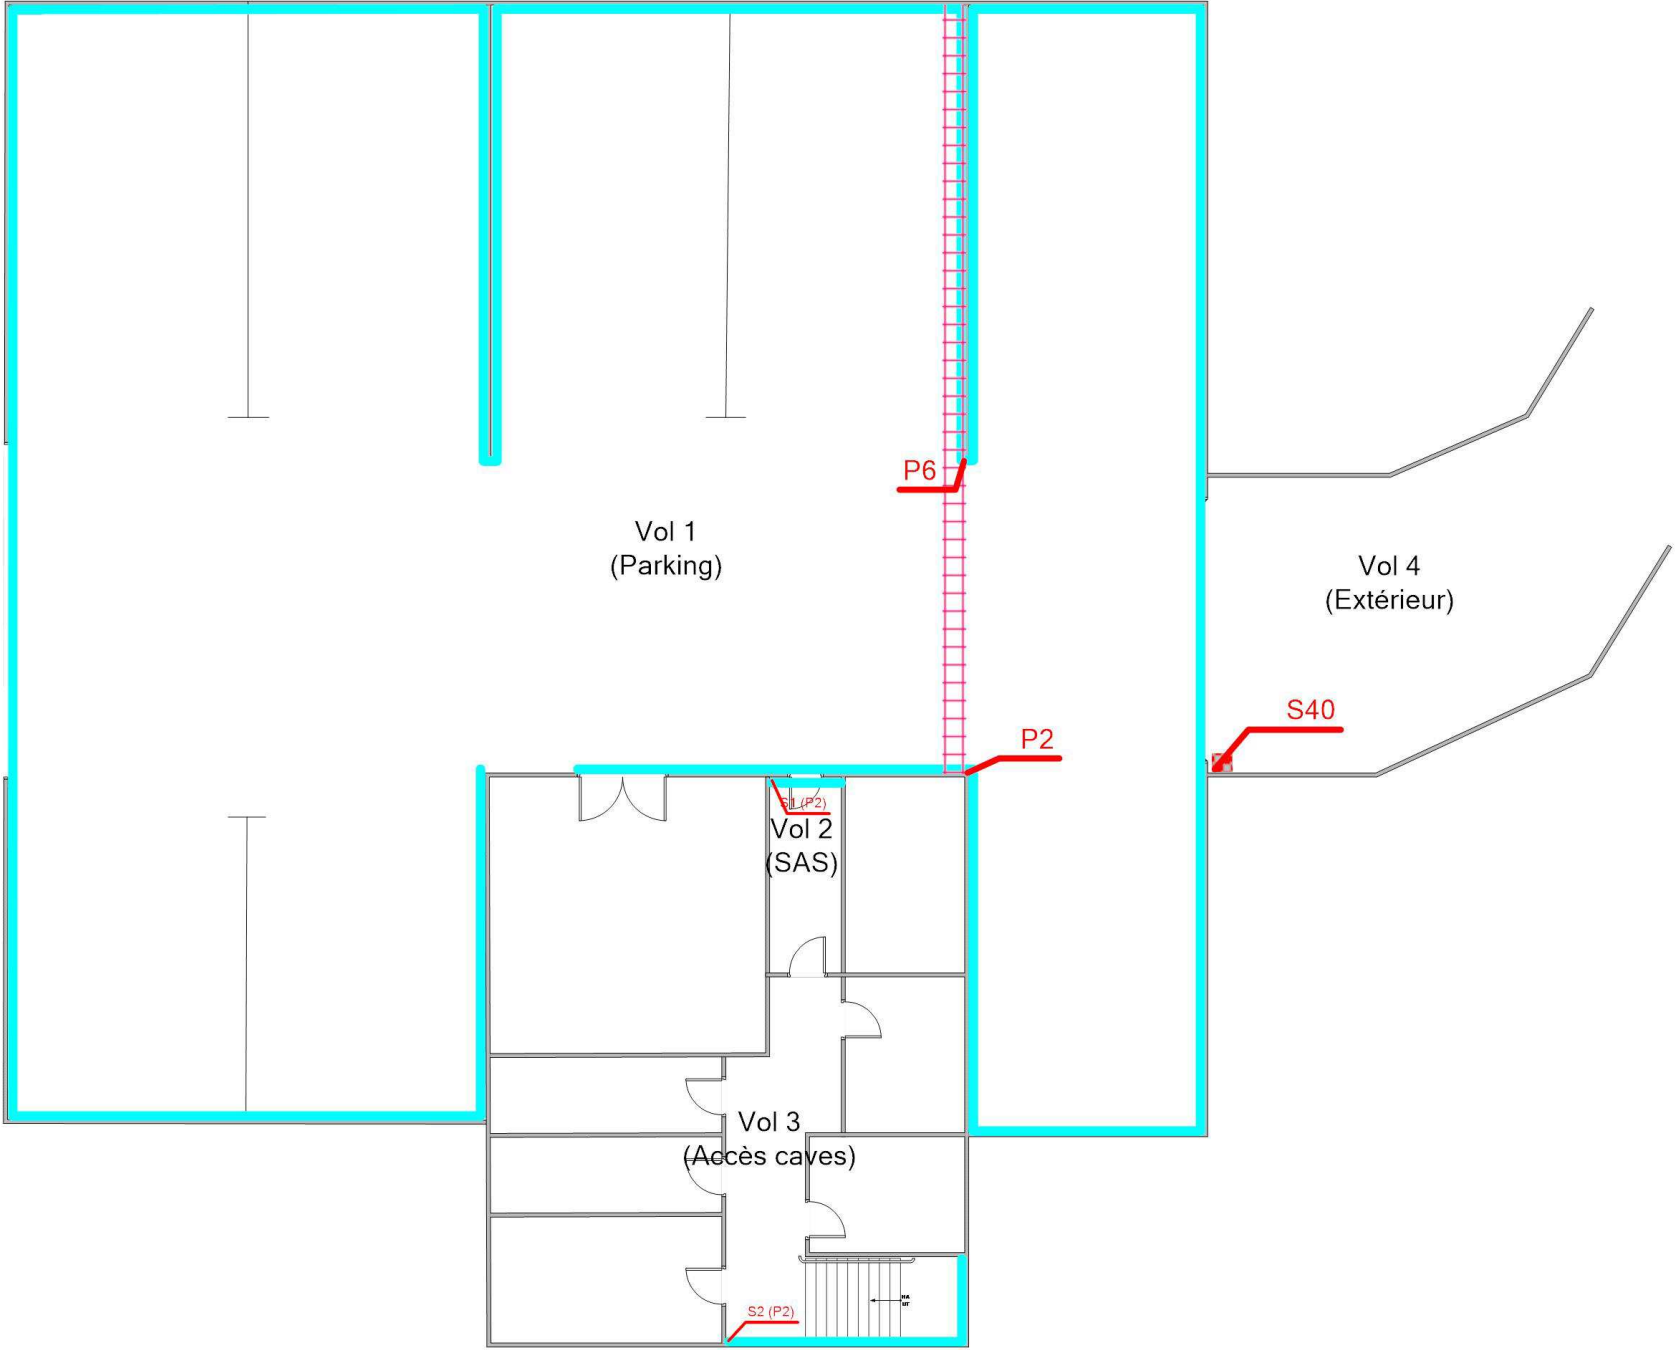


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	22/03/2017	LOYER Florian

SOUS-SOL - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002NI001346

Légende

 P2 : Enduit ciment mur

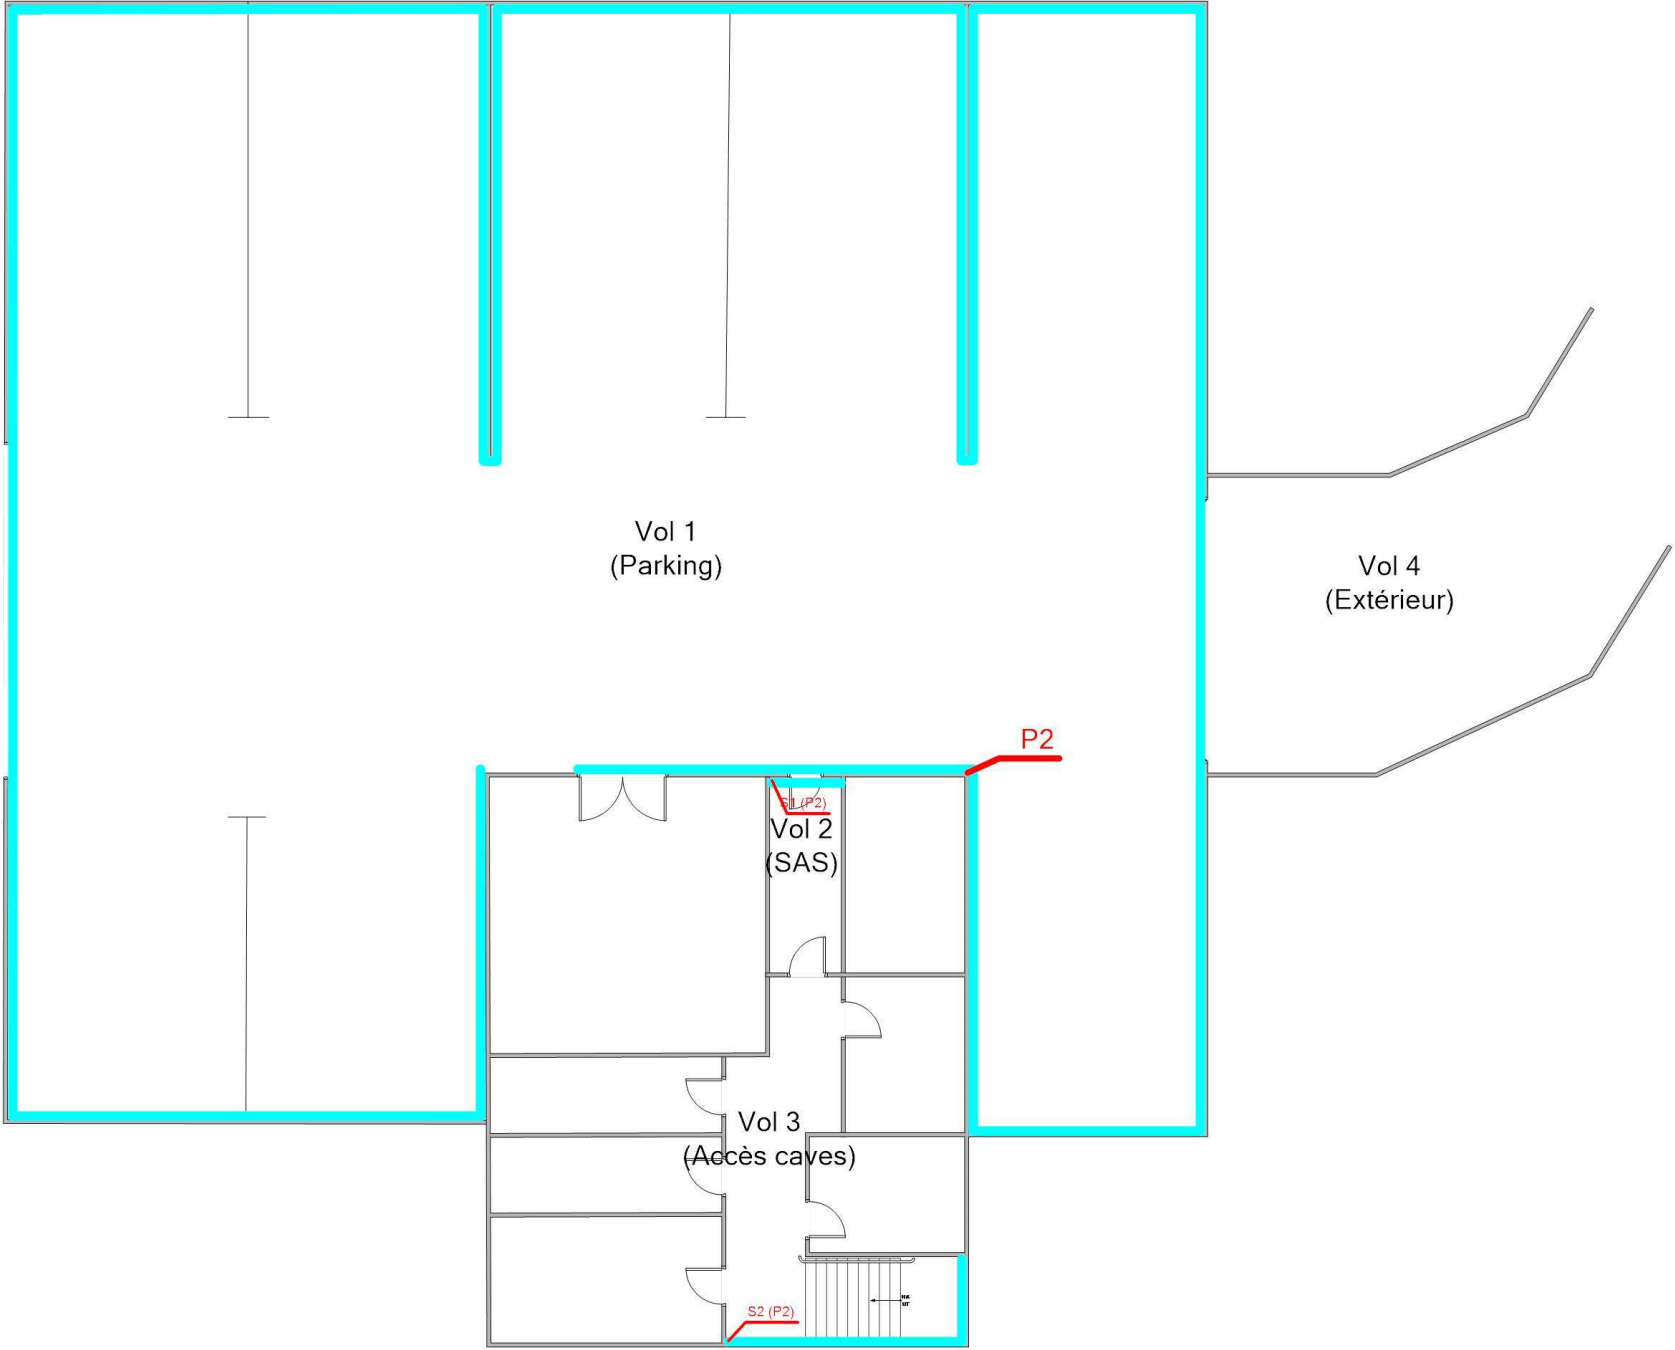

Adresse du bien
LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages


Date intervention
22/03/2017


Technicien intervenant
LOYER Florian

SOUS-SOL - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002NI001346

Légende

 P6 : Enduit plâtre sur coffres horizontaux

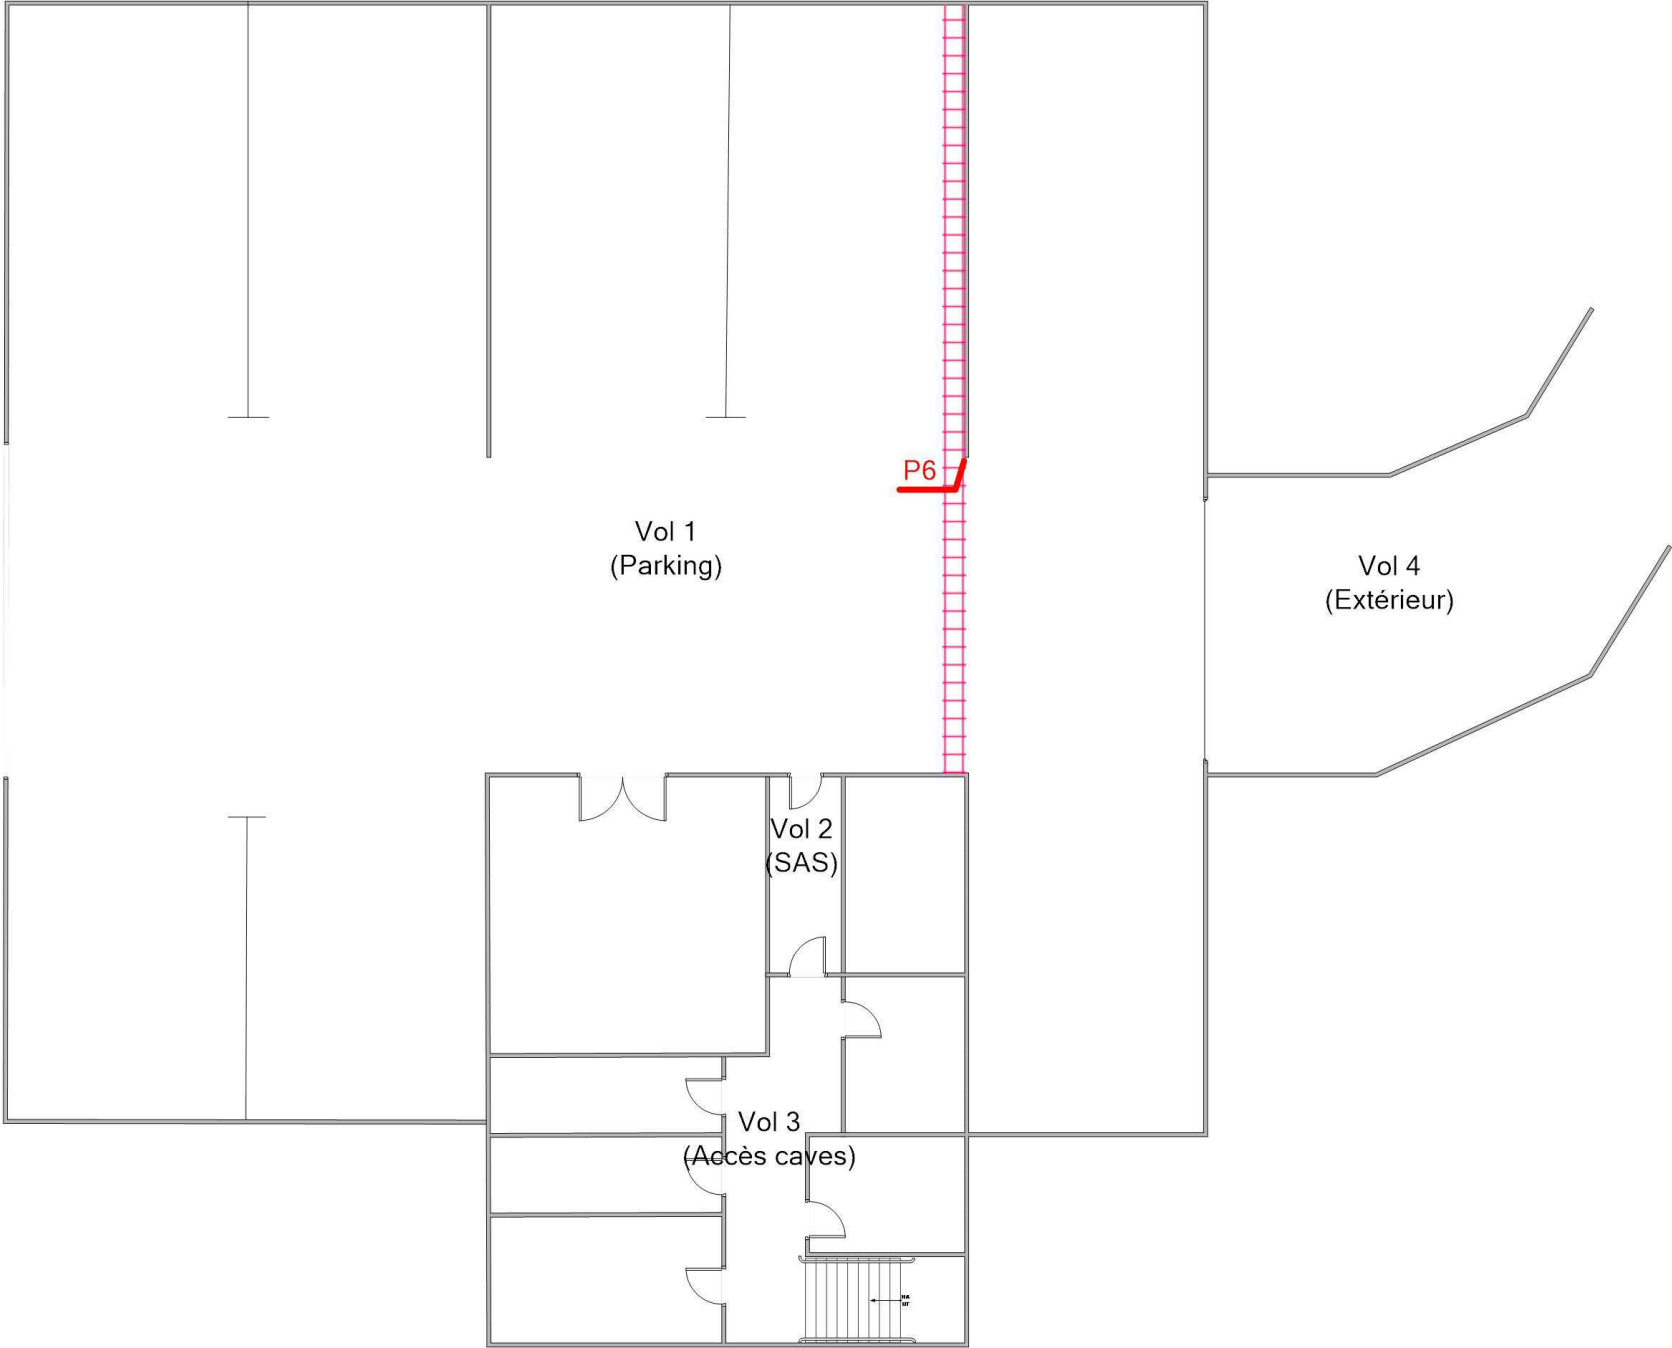

Adresse du bien
LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
22/03/2017


Technicien intervenant
LOYER Florian

SOUS-SOL - MPCA CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉQUIPEMENTS

Référence:
002NI001346

Légende

 S40: Conduit en fibres-ciment

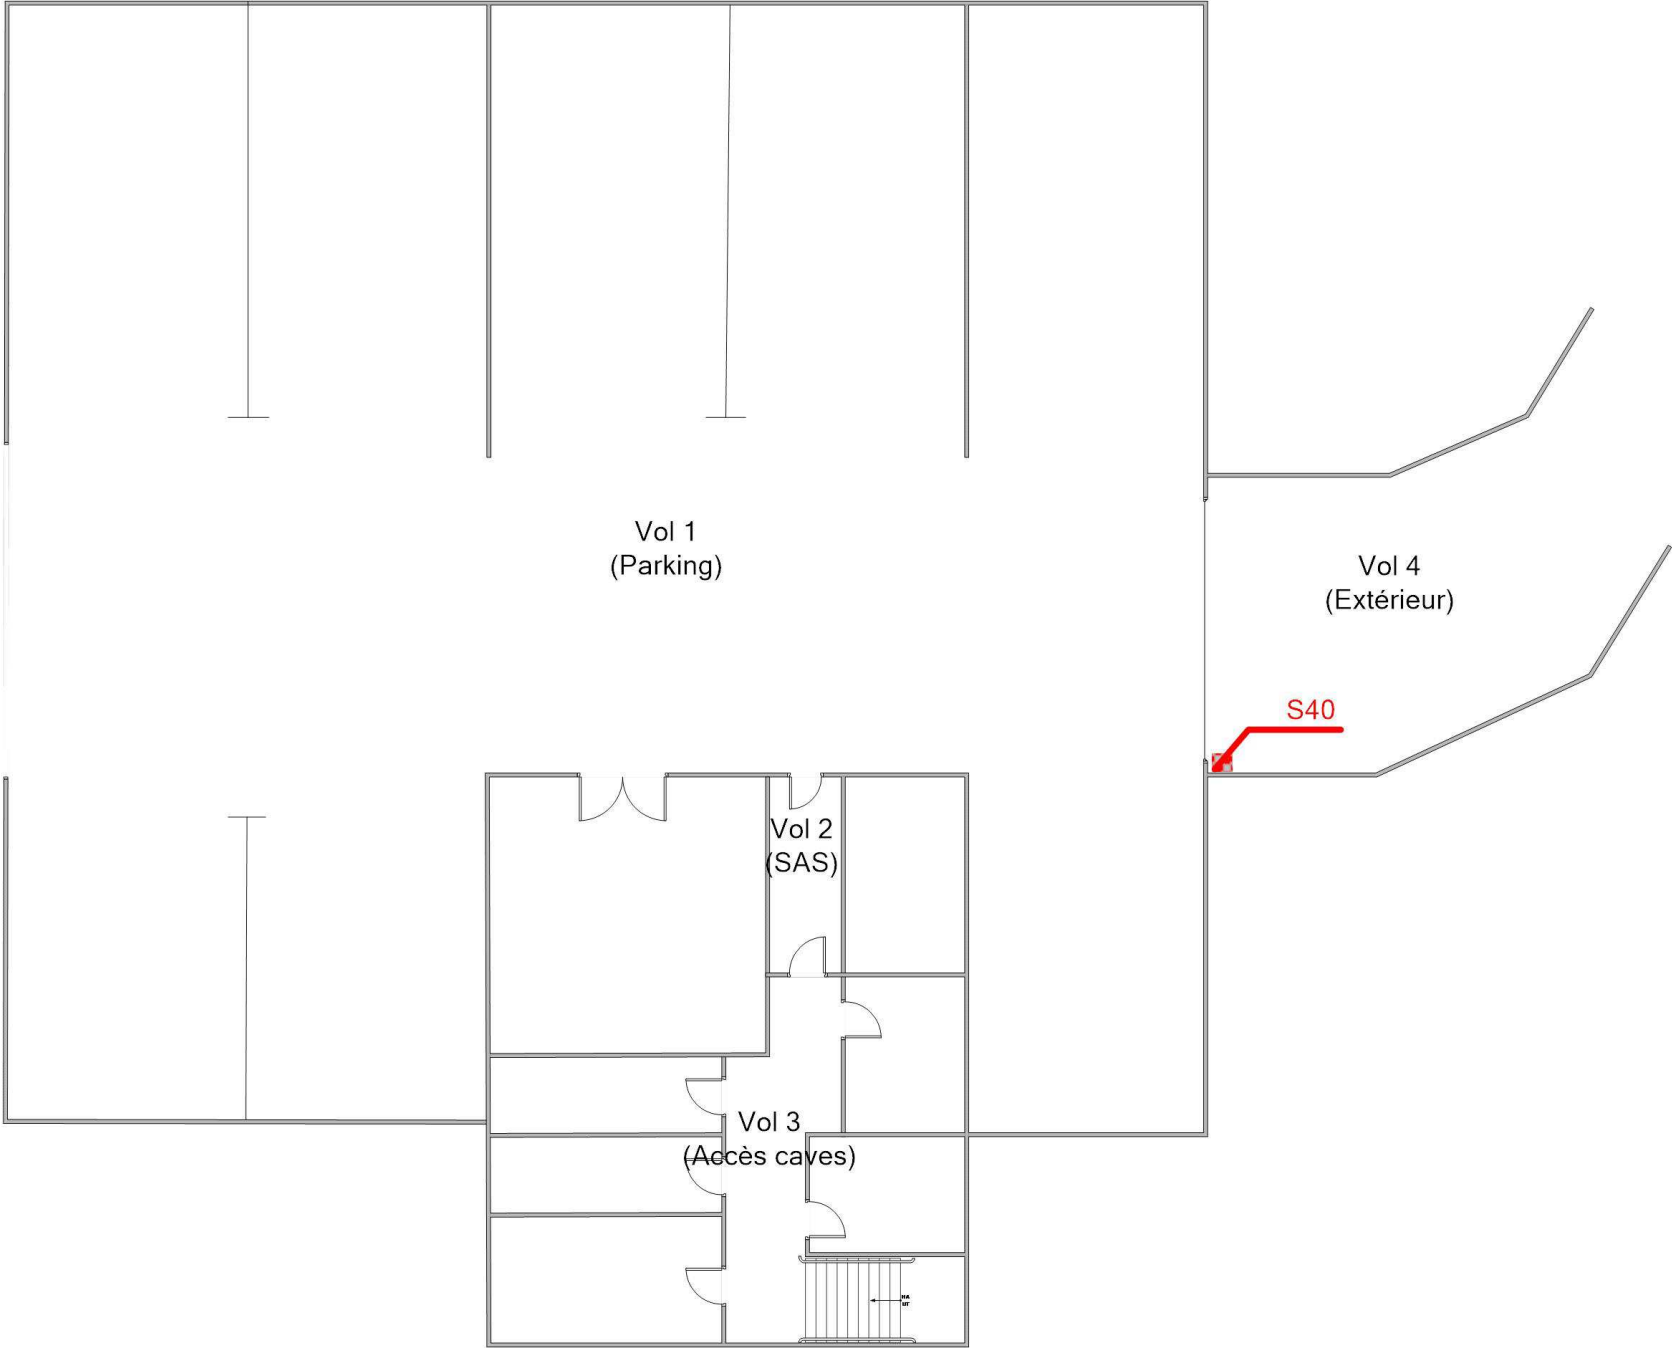


Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	22/03/2017	LOYER Florian


PARTIES COMMUNES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NI001346


Légende



Localisation dun
prélèvement positif






Localisation dun
prélèvement



Localisation dun
sondage négatif



Localisation dun
sondage positif

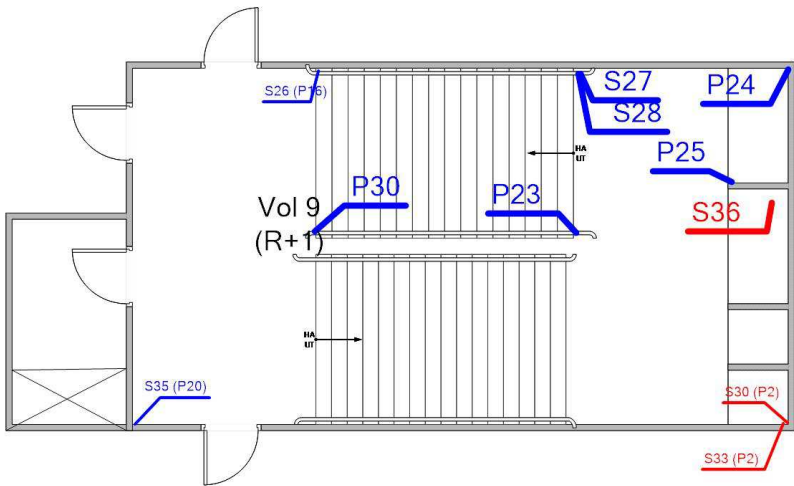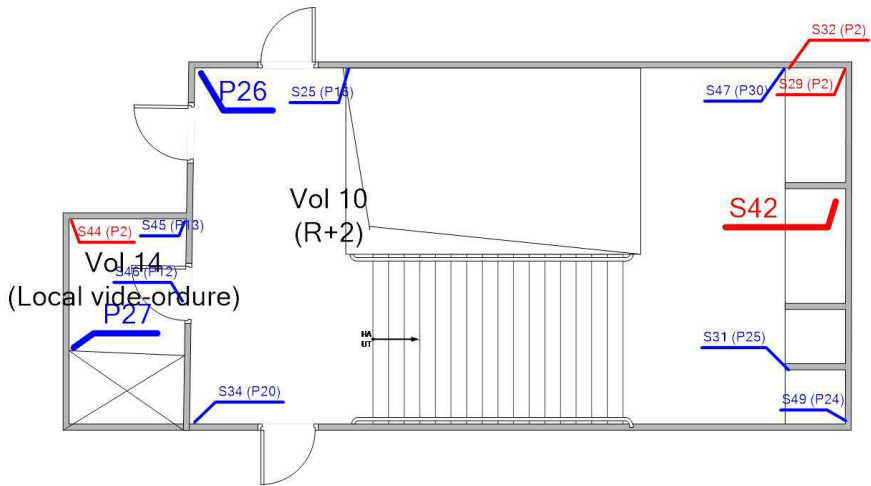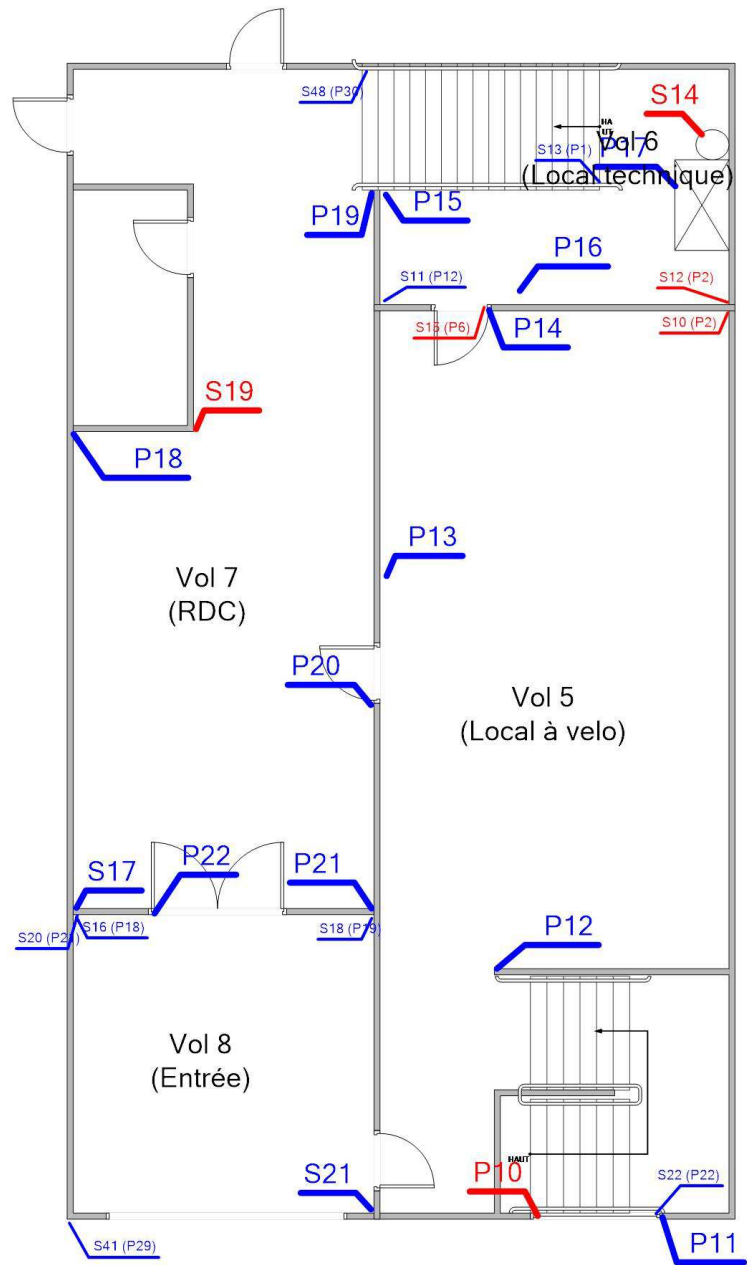

Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

22/03/2017


Technicien intervenant

LOYER Florian

PARTIES COMMUNES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002NI001346

Légende

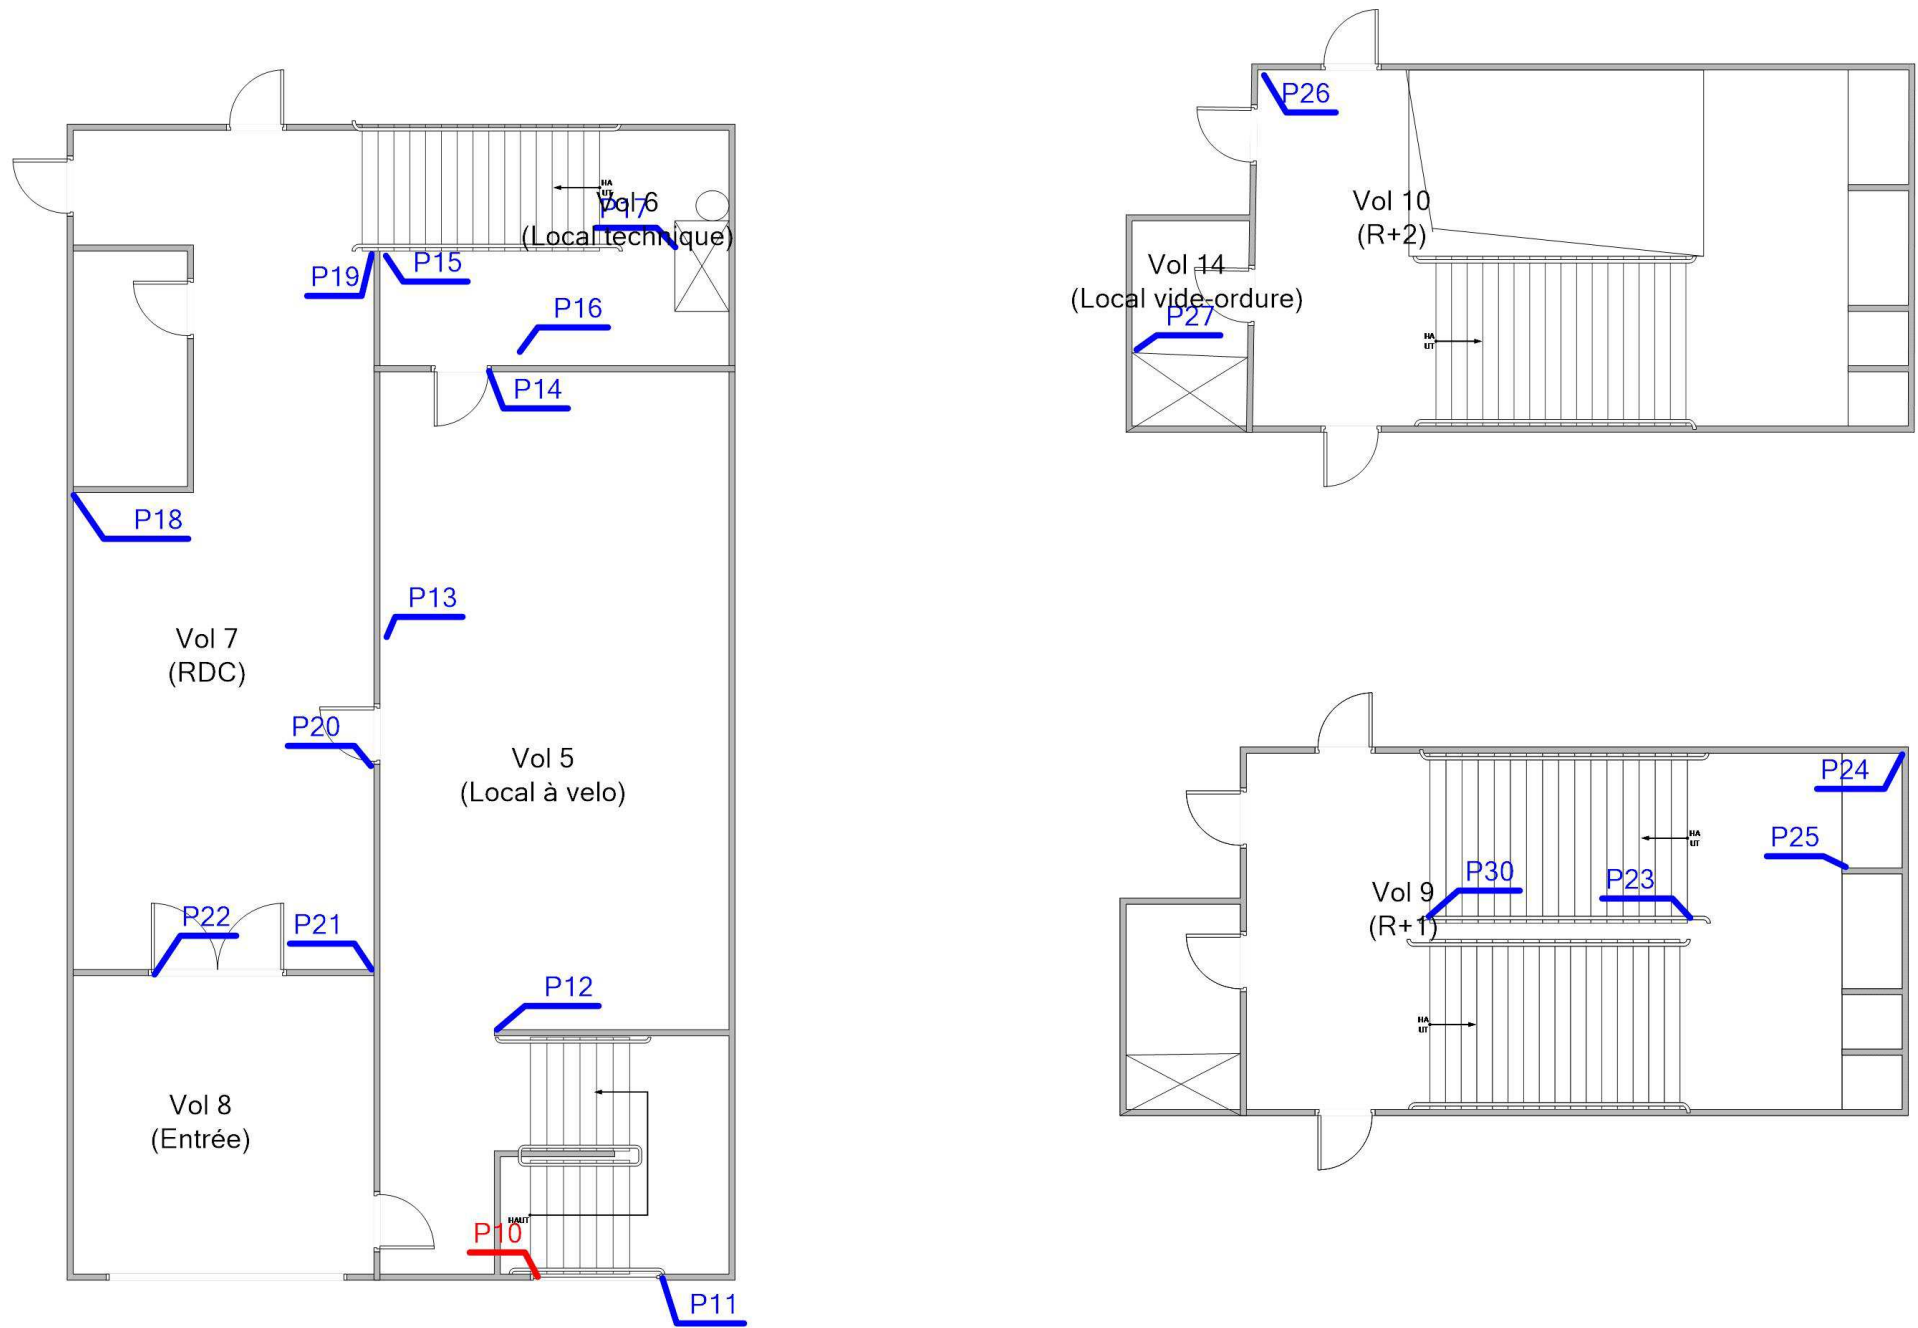

Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

22/03/2017


Technicien intervenant




LOYER Florian

PARTIES COMMUNES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002NI001346

Légende

	P6 : Enduit plâtre sur coffres horizontaux
	P10 : Mastic vitrier
	S42: Conduit en fibres-ciment
	S36: Conduit en fibres-ciment
	S19: Enduit ciment mur parties communes
	S14: Conduit en fibres-ciment
	P2 : Enduit ciment mur

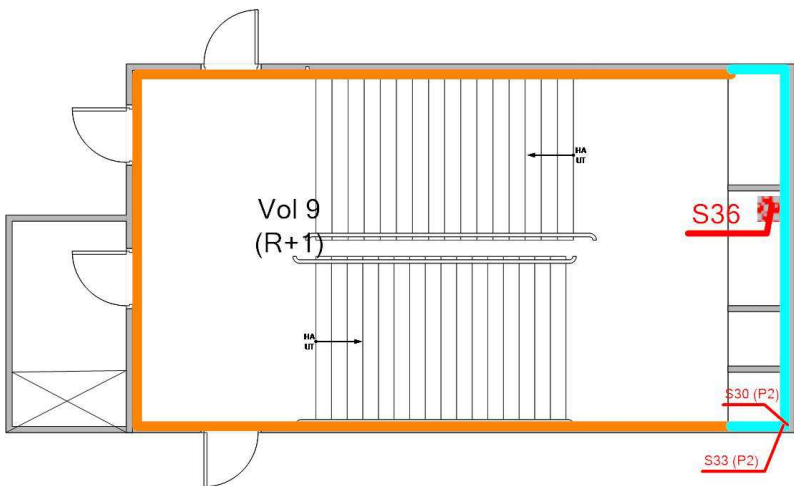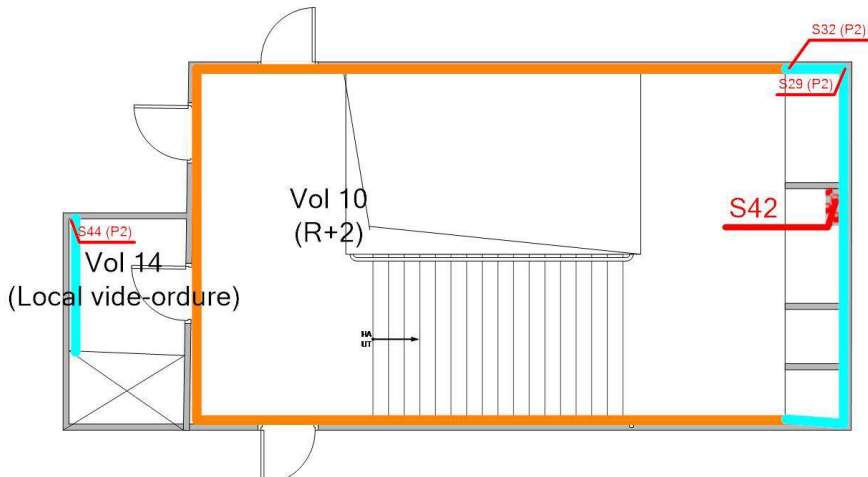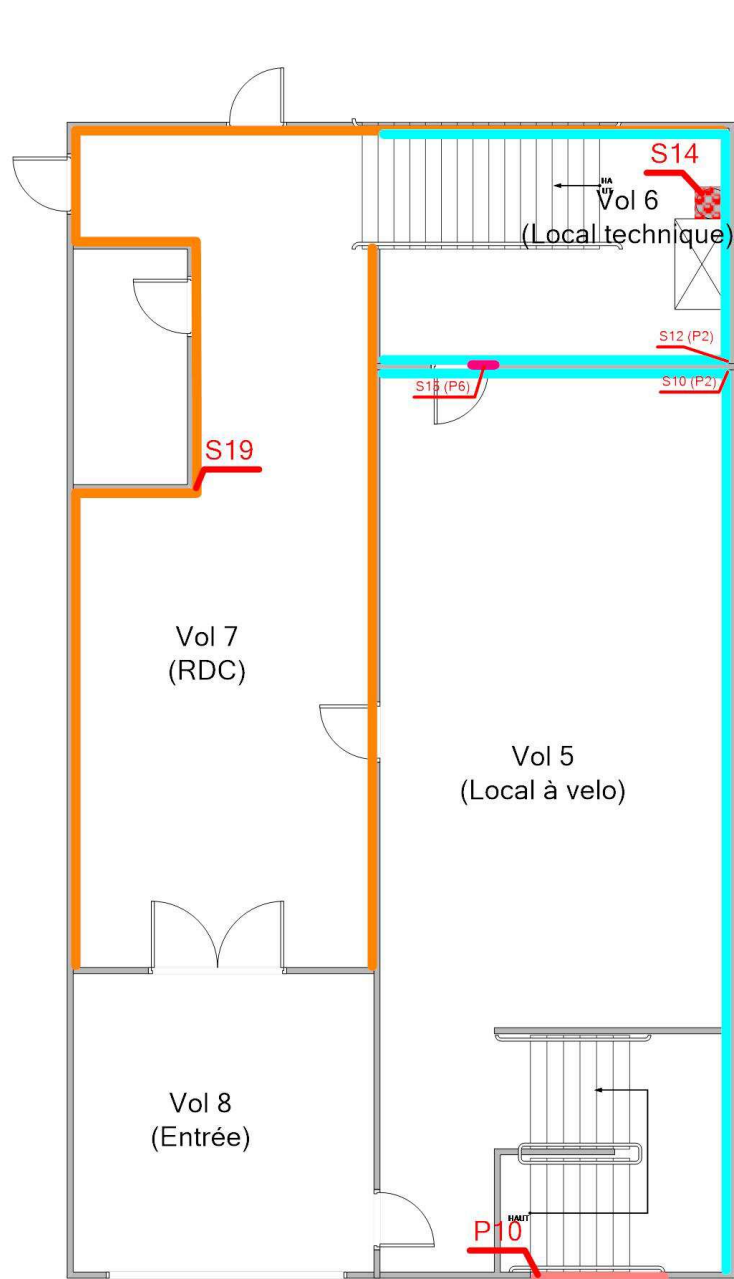

Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

22/03/2017

Technicien intervenant




LOYER Florian

PARTIES COMMUNES - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002NI001346

Légende

	P10 : Mastic vitrier
	S19: Enduit ciment mur parties communes
	P2 : Enduit ciment mur

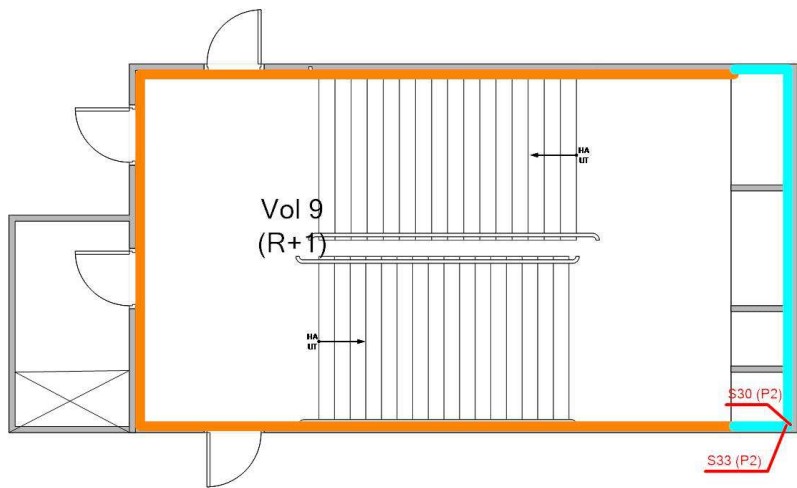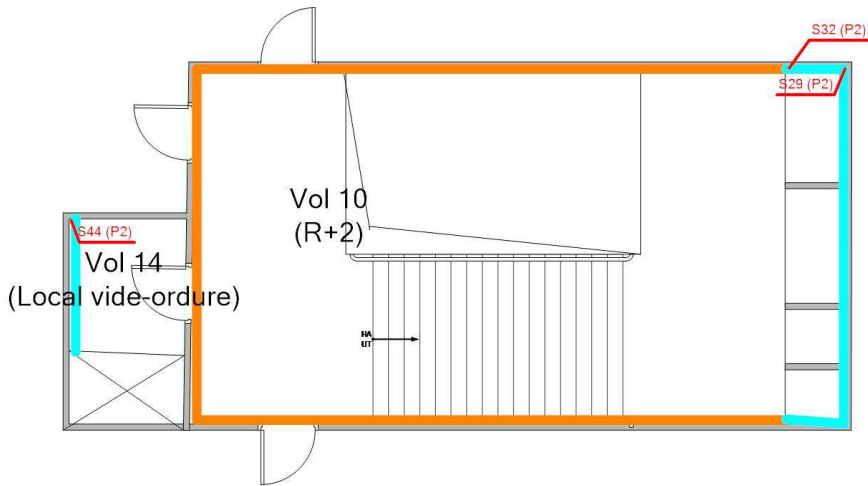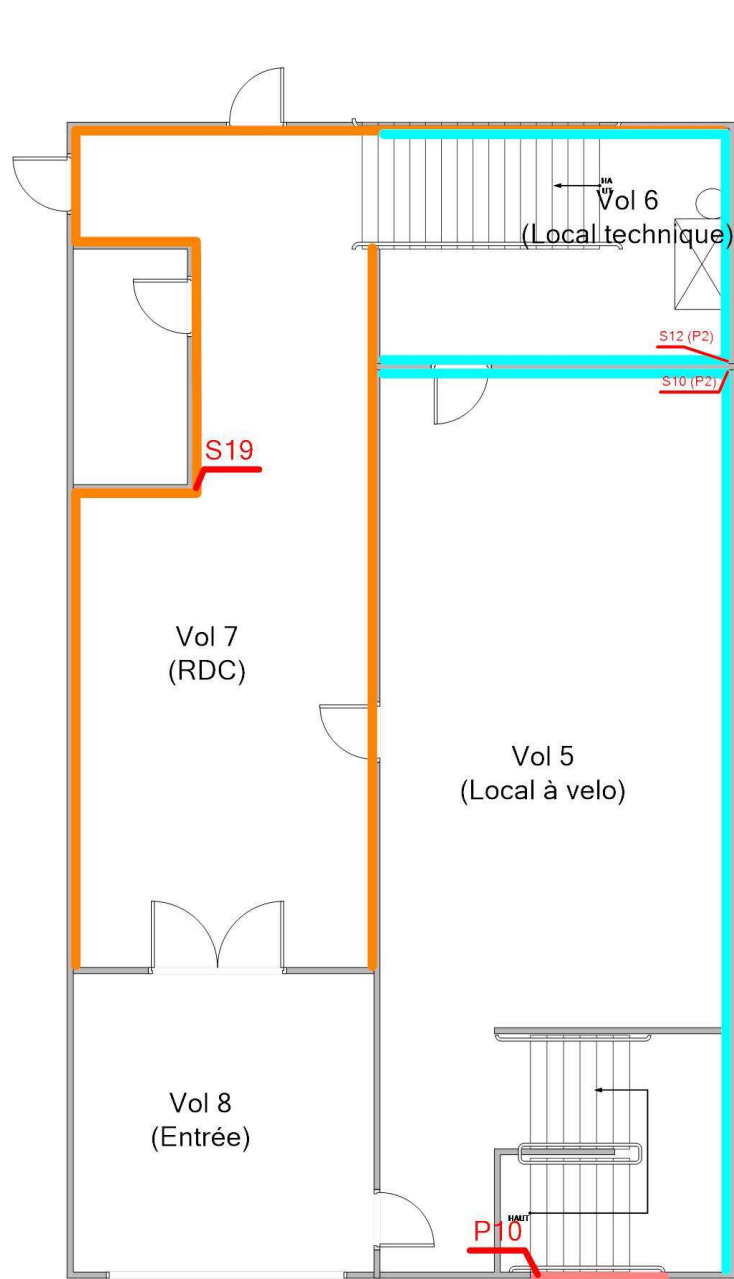

Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

22/03/2017

Technicien intervenant




LOYER Florian

PARTIES COMMUNES - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002NI001346

Légende

 P6 : Enduit plâtre sur coffres horizontaux

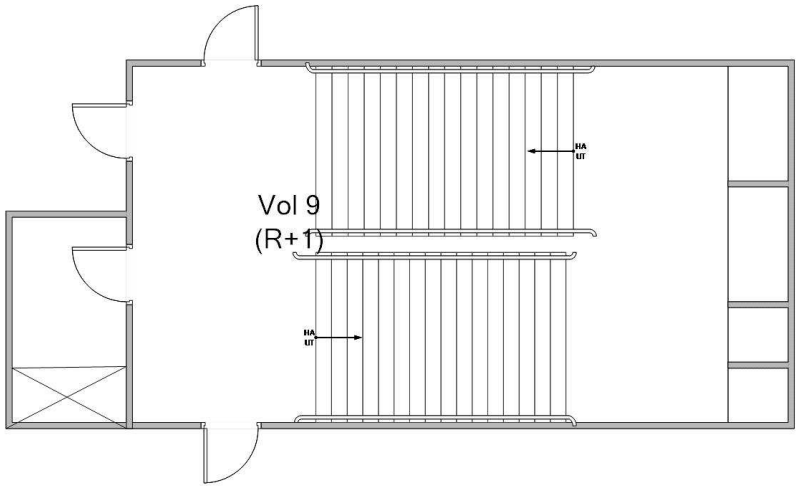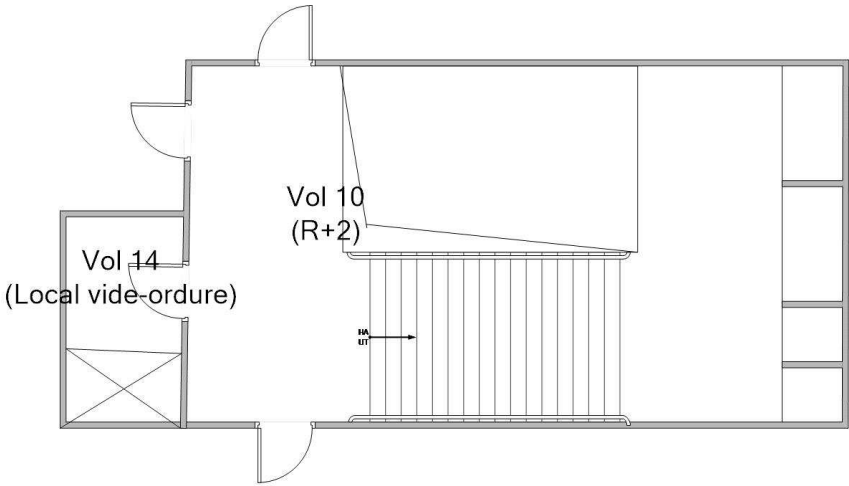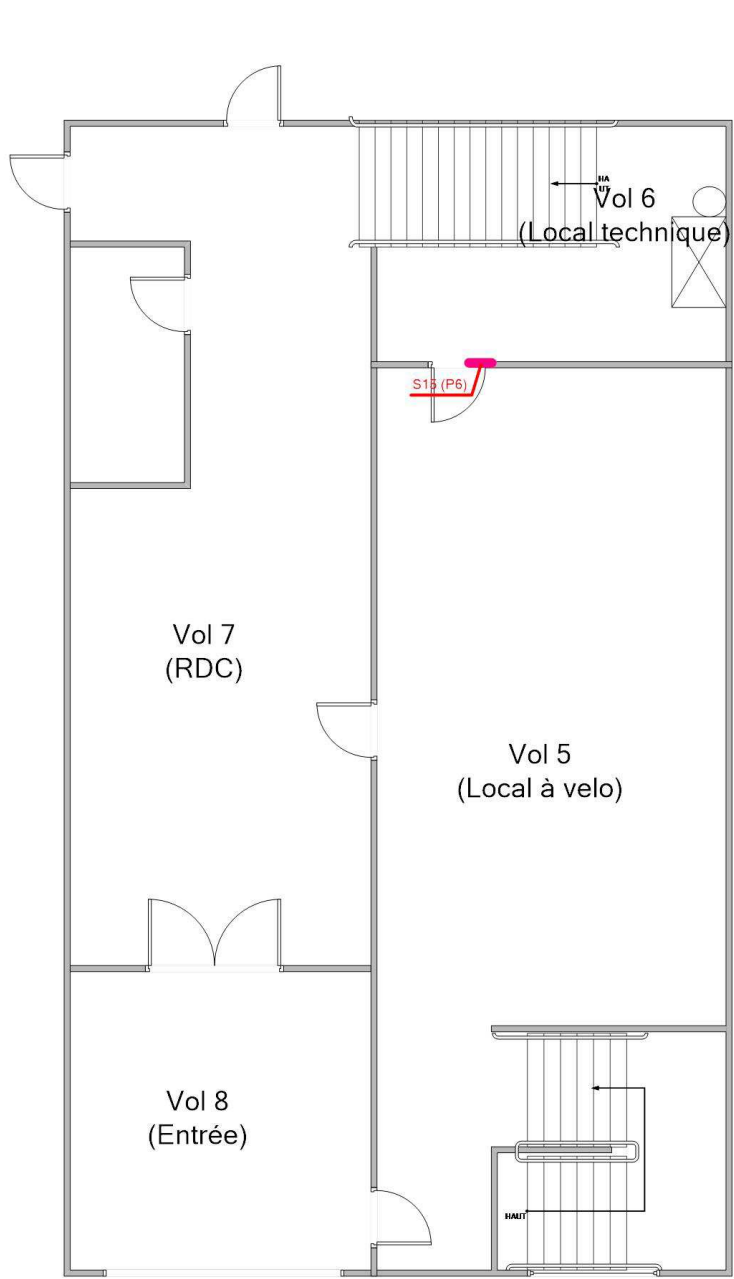

Adresse du bien
LOT GRINHARD
53100 MAYENNE




Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
22/03/2017

Technicien intervenant
LOYER Florian

Légende

	S42: Conduit en fibres-ciment
	S36: Conduit en fibres-ciment
	S14: Conduit en fibres-ciment

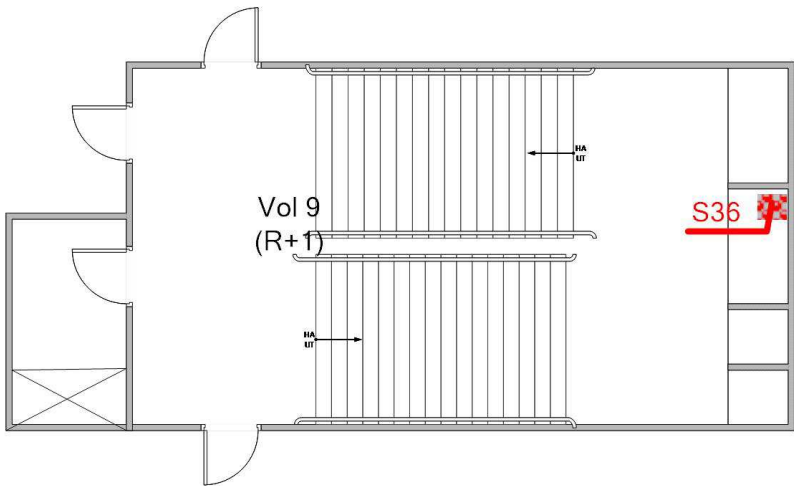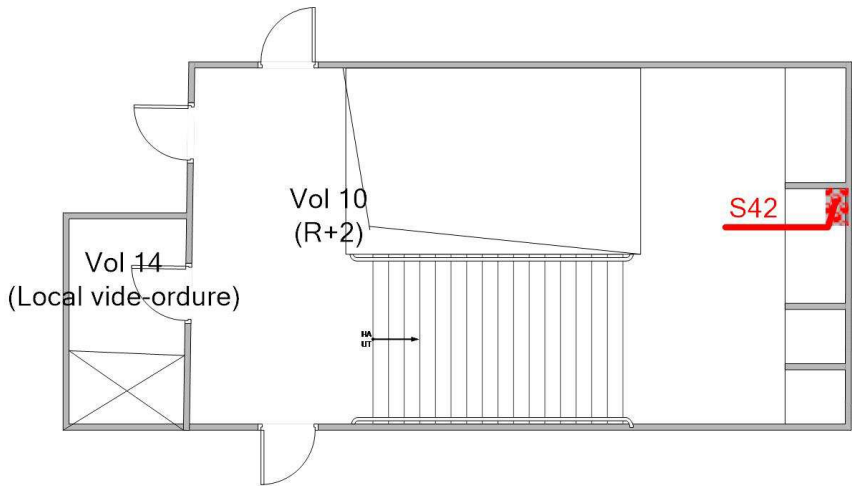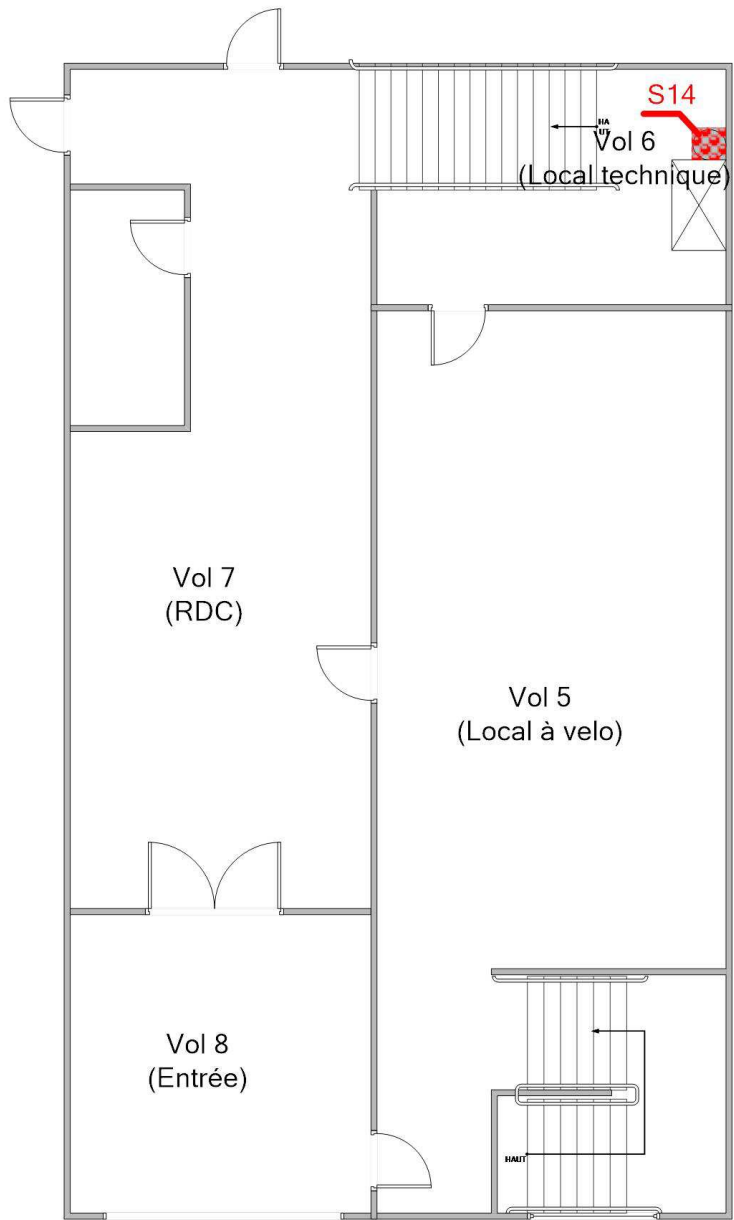

Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

22/03/2017


Technicien intervenant

LOYER Florian

COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NI001346

Légende

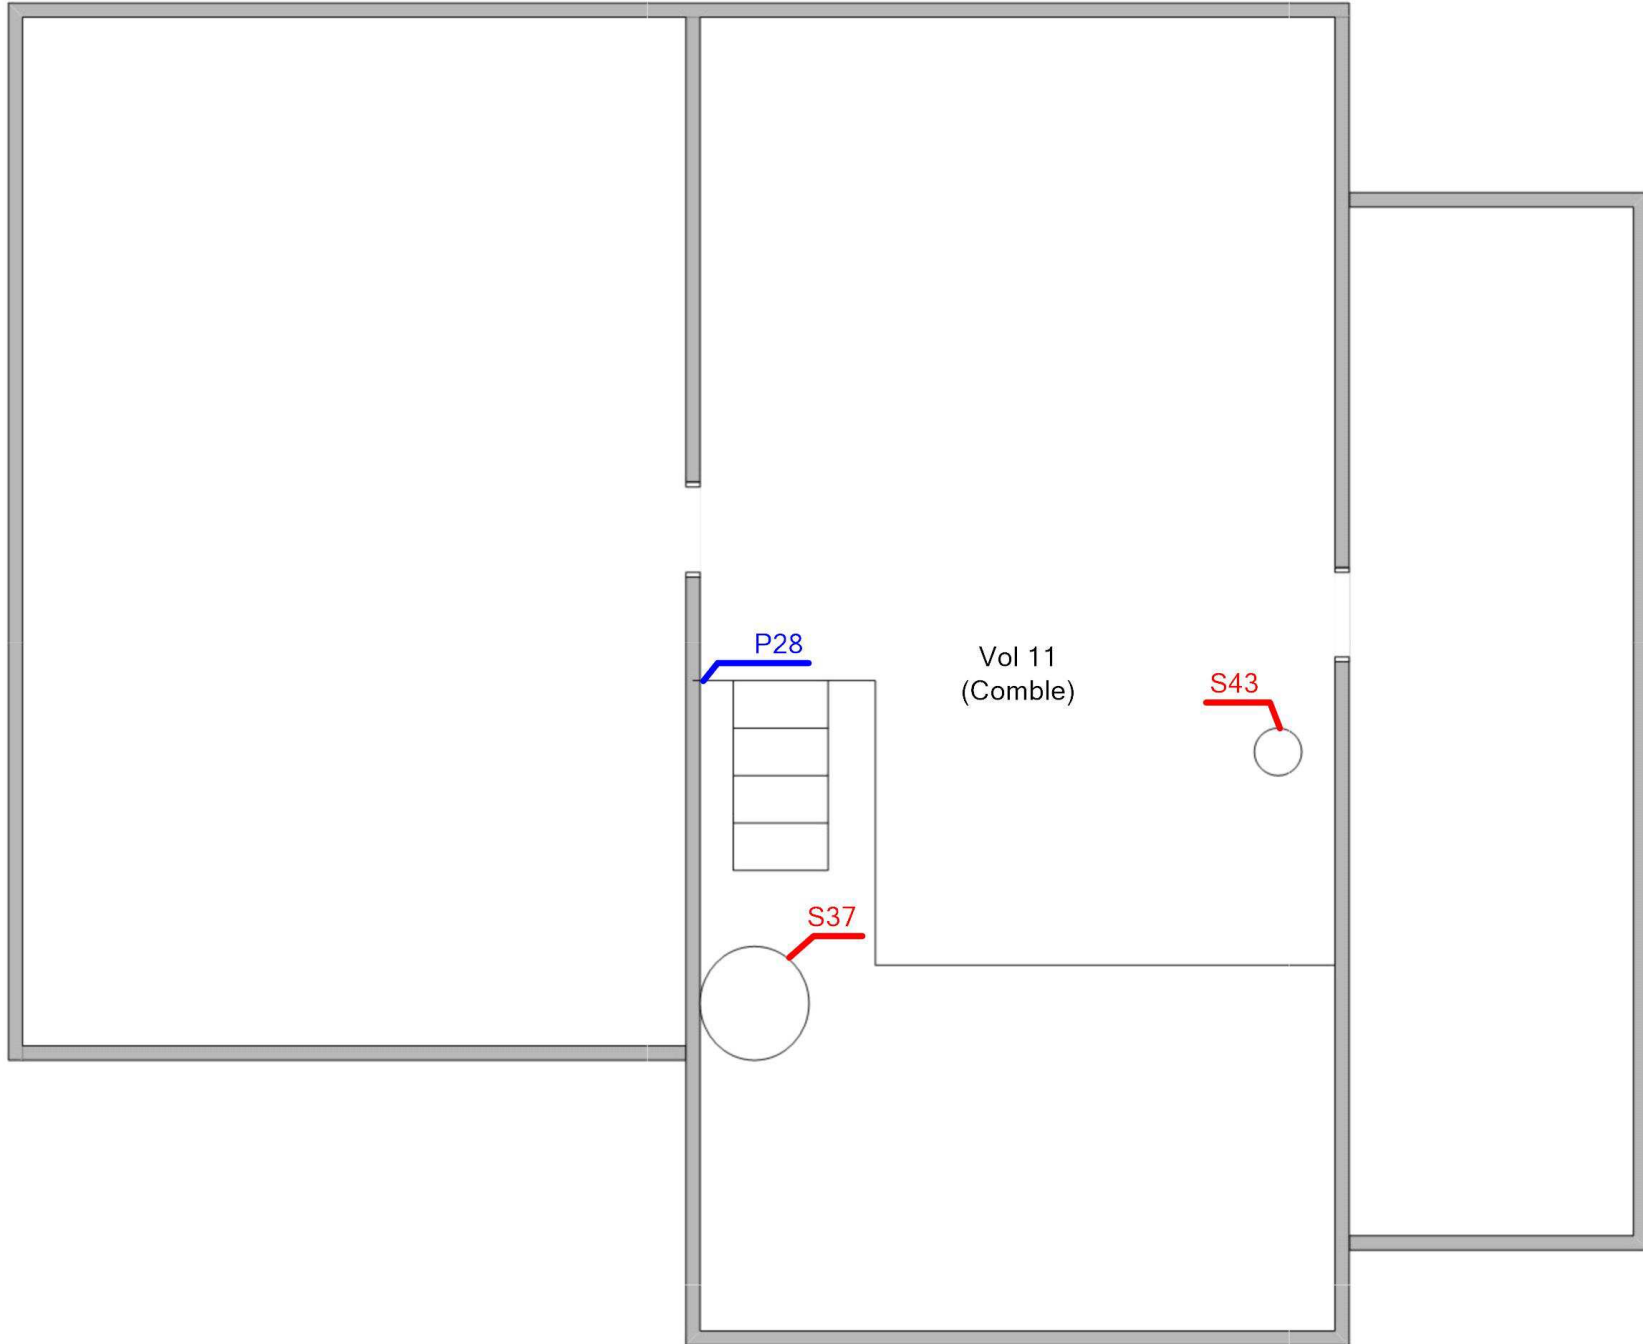

Localisation d'un prélèvement

Localisation dun sondage positif

P28

Vol 11
(Comble)

S43

S37



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Date intervention

22/03/2017


Techniciens intervenant

LOYER Florian

COMBLE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002NI001346
				Légende
				 S43: Conduit en fibres-ciment
				 S37: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LOT GRINHARD 53100 MAYENNE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	22/03/2017	LOYER Florian

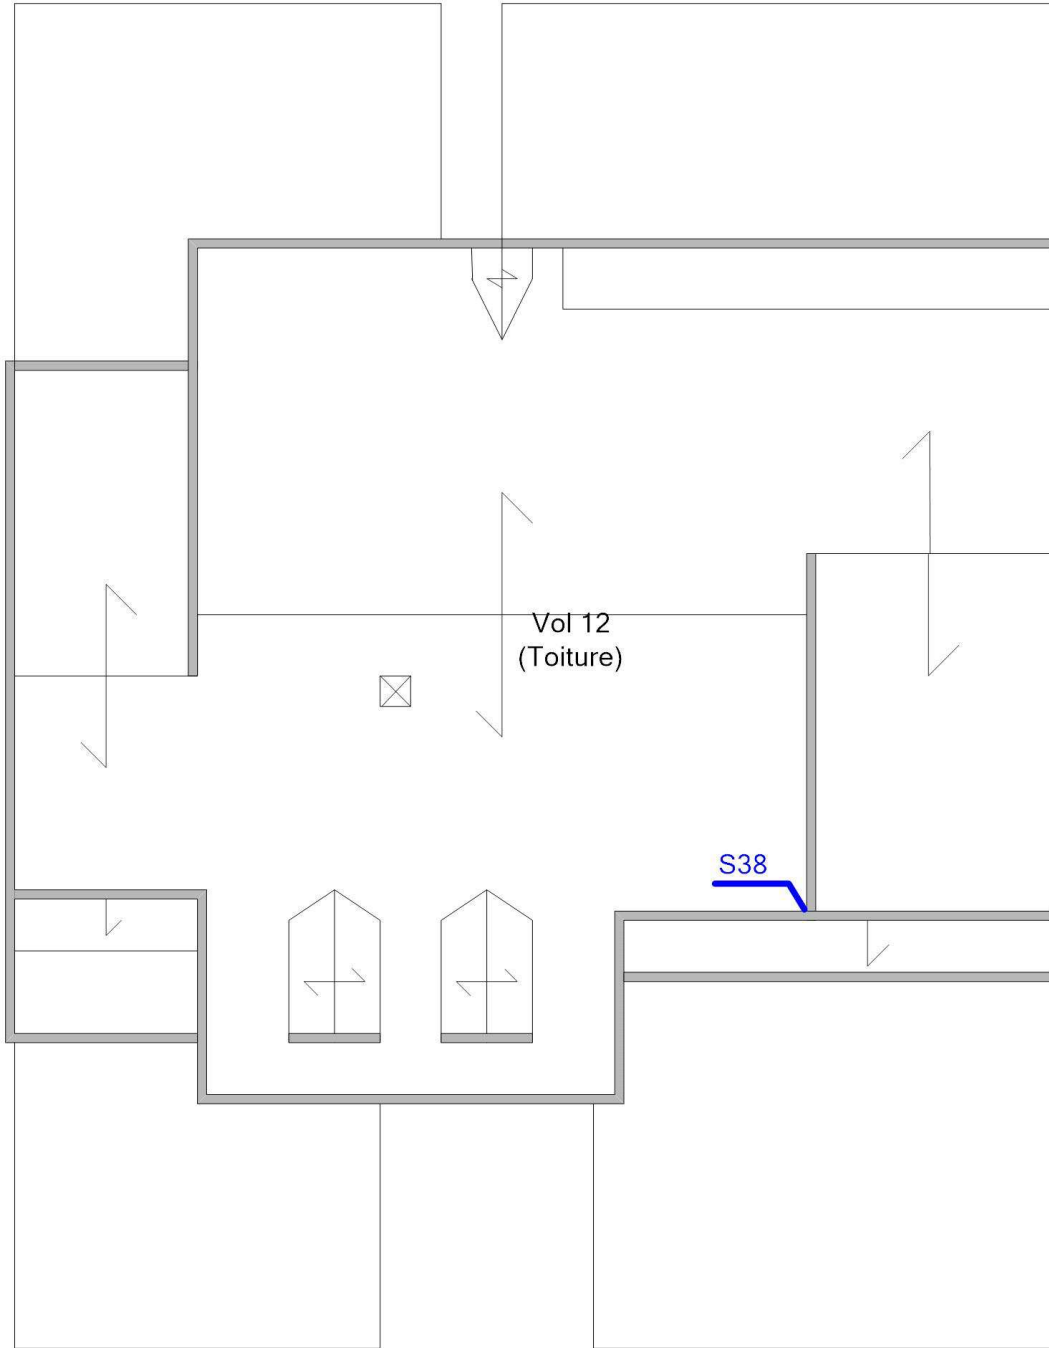TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002NI001346	
				Légende	
					Localisation dun sondage négatif
		Technicien intervenant			
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	LOYER Florian	
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	22/03/2017		

Légende

 S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

22/03/2017

Technicien intervenant

LOYER Florian

Légende



Adresse du bien

LOT GRINHARD
53100 MAYENNE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

22/03/2017

Technicien intervenant

LOYER Florian

PIGNON DROIT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002NI001346
				Légende
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	
LOT GRINHARD 53100 MAYENNE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	22/03/2017	LOYER Florian

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NI001346 n°28 - 1 (P28)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
002NI001346 n°28 - 2 (P28)	Comble - Vol 11 (Comble)	Prélevement négatif
S37 - 1 (A37)	Comble - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S43 - 1 (A43)	Comble - Vol 11 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S39 - 1 (A39)	Façade avant - Vol 13 (Façade avant)	Absence sur présentation de documents

Référence	Localisation	Action
002NI001346 n°10 - 1 (P10)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement positif
002NI001346 n°10 - 2 (P10)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement positif
002NI001346 n°11 - 2 (P11)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°11 - 1 (P11)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°12 - 1 (P12)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°12 - 2 (P12)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°13 - 1 (P13)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°13 - 2 (P13)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°14 - 2 (P14)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°14 - 1 (P14)	Parties communes - Vol 5 (Local à velo)	Prélevement négatif
002NI001346 n°15 - 1 (P15)	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001346 n°15 - 2 (P15)	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001346 n°16 - 1 (P16)	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001346 n°16 - 2 (P16)	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001346 n°17 - 1 (P17)	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001346 n°17 - 2 (P17)	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	Prélevement négatif
002NI001346 n°18 - 2 (P18)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001346 n°18 - 1 (P18)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001346 n°19 - 2 (P19)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001346 n°19 - 1 (P19)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001346 n°20 - 1 (P20)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001346 n°20 - 2 (P20)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001346 n°21 - 1 (P21)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002NI001346 n°21 - 2 (P21)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Prélevement négatif
002NI001346 n°22 - 1 (P22)	Parties communes - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001346 n°22 - 2 (P22)	Parties communes - Vol 8 (Entrée)	Prélevement négatif
002NI001346 n°23 - 2 (P23)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001346 n°23 - 1 (P23)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001346 n°24 - 1 (P24)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001346 n°24 - 2 (P24)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001346 n°25 - 1 (P25)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001346 n°25 - 2 (P25)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001346 n°26 - 1 (P26)	Parties communes - Vol 10 (R+2)	Prélevement négatif
002NI001346 n°26 - 2 (P26)	Parties communes - Vol 10 (R+2)	Prélevement négatif
002NI001346 n°27 - 1 (P27)	Parties communes - Vol 10 (R+2)	Prélevement négatif
002NI001346 n°27 - 2 (P27)	Parties communes - Vol 10 (R+2)	Prélevement négatif
002NI001346 n°30 - 1 (P30)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
002NI001346 n°30 - 2 (P30)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Prélevement négatif
S14 - 1 (A14)	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S17 - 1 (A17)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Absence : pas d'amiante par nature
S19 - 1 (A19)	Parties communes - Vol 7 (RDC)	Présence sur présentation de documents
S21 - 1 (A21)	Parties communes - Vol 8 (Entrée)	Absence sur présentation de documents
S27 - 1 (A27)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Absence sur présentation de documents
S28 - 1 (A28)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Absence sur présentation de documents
S36 - 1 (A36)	Parties communes - Vol 9 (R+1)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S42 - 1 (A42)	Parties communes - Vol 10 (R+2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002NI001346 n°1 - 1 (P1)	Sous-sol - Vol 2 (SAS)	Prélevement négatif
002NI001346 n°1 - 2 (P1)	Sous-sol - Vol 2 (SAS)	Prélevement négatif
002NI001346 n°2 - 1 (P2)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement positif
002NI001346 n°2 - 2 (P2)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement positif
002NI001346 n°3 - 1 (P3)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°3 - 2 (P3)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°4 - 1 (P4)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°4 - 2 (P4)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°5 - 1 (P5)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°5 - 2 (P5)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°6 - 1 (P6)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement positif

Référence	Localisation	Action
002NI001346 n°6 - 2 (P6)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement positif
002NI001346 n°7 - 2 (P7)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°7 - 1 (P7)	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	Prélevement négatif
002NI001346 n°8 - 1 (P8)	Sous-sol - Vol 2 (SAS)	Prélevement négatif
002NI001346 n°8 - 2 (P8)	Sous-sol - Vol 2 (SAS)	Prélevement négatif
002NI001346 n°9 - 1 (P9)	Sous-sol - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002NI001346 n°9 - 2 (P9)	Sous-sol - Vol 3 (Accès caves)	Prélevement négatif
002NI001346 n°29 - 2 (P29)	Sous-sol - Vol 4 (Extérieur)	Prélevement négatif
002NI001346 n°29 - 1 (P29)	Sous-sol - Vol 4 (Extérieur)	Prélevement négatif
S40 - 1 (A40)	Sous-sol - Vol 4 (Extérieur)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S38 - 1 (A38)	Toiture - Vol 12 (Toiture)	

002NI001346 n°1 - 1 (P1)



002NI001346 n°1 - 2 (P1)



002NI001346 n°2 - 1 (P2)



002NI001346 n°2 - 2 (P2)



002NI001346 n°3 - 1 (P3)



002NI001346 n°3 - 2 (P3)



002NI001346 n°4 - 1 (P4)



002NI001346 n°4 - 2 (P4)



002NI001346 n°5 - 1 (P5)



002NI001346 n°5 - 2 (P5)



002NI001346 n°6 - 1 (P6)



002NI001346 n°6 - 2 (P6)



002NI001346 n°7 - 2 (P7)



002NI001346 n°7 - 1 (P7)



002NI001346 n°8 - 1 (P8)



002NI001346 n°8 - 2 (P8)



002NI001346 n°9 - 1 (P9)



002NI001346 n°9 - 2 (P9)



002NI001346 n°10 - 1 (P10)



002NI001346 n°10 - 2 (P10)



002NI001346 n°11 - 2 (P11)



002NI001346 n°11 - 1 (P11)



002NI001346 n°12 - 1 (P12)



002NI001346 n°12 - 2 (P12)



002NI001346 n°13 - 1 (P13)



002NI001346 n°13 - 2 (P13)



002NI001346 n°14 - 2 (P14)



002NI001346 n°14 - 1 (P14)



002NI001346 n°15 - 1 (P15)



002NI001346 n°15 - 2 (P15)



002NI001346 n°16 - 1 (P16)



002NI001346 n°16 - 2 (P16)



002NI001346 n°17 - 1 (P17)



002NI001346 n°17 - 2 (P17)



002NI001346 n°18 - 2 (P18)



002NI001346 n°18 - 1 (P18)



002NI001346 n°19 - 2 (P19)



002NI001346 n°19 - 1 (P19)



002NI001346 n°20 - 1 (P20)



002NI001346 n°20 - 2 (P20)



002NI001346 n°21 - 1 (P21)



002NI001346 n°21 - 2 (P21)




002NI001346 n°22 - 1 (P22)



002NI001346 n°22 - 2 (P22)



002NI001346 n°23 - 2 (P23)

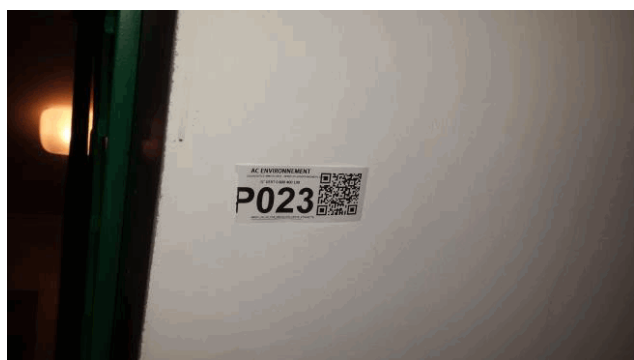

002NI001346 n°23 - 1 (P23)



002NI001346 n°24 - 1 (P24)



002NI001346 n°24 - 2 (P24)




002NI001346 n°25 - 1 (P25)



002NI001346 n°25 - 2 (P25)




002NI001346 n°26 - 1 (P26)

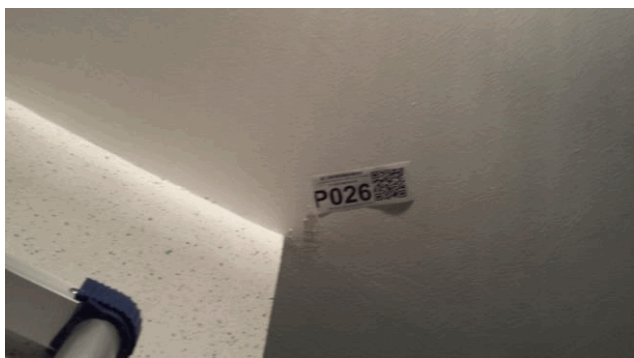

002NI001346 n°26 - 2 (P26)



002NI001346 n°27 - 1 (P27)

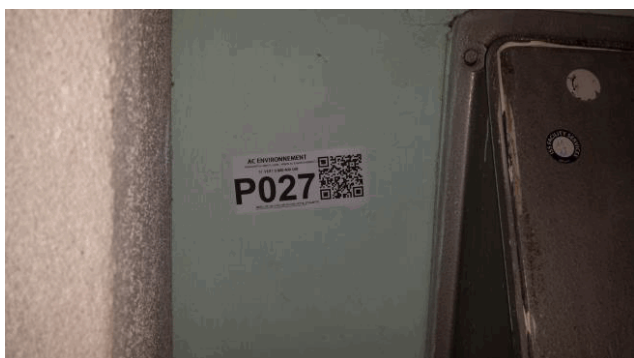

002NI001346 n°27 - 2 (P27)



002NI001346 n°28 - 1 (P28)



002NI001346 n°28 - 2 (P28)



002NI001346 n°29 - 2 (P29)



002NI001346 n°29 - 1 (P29)



002NI001346 n°30 - 1 (P30)



002NI001346 n°30 - 2 (P30)




S14 - 1 (A14)



S17 - 1 (A17)



S19 - 1 (A19)

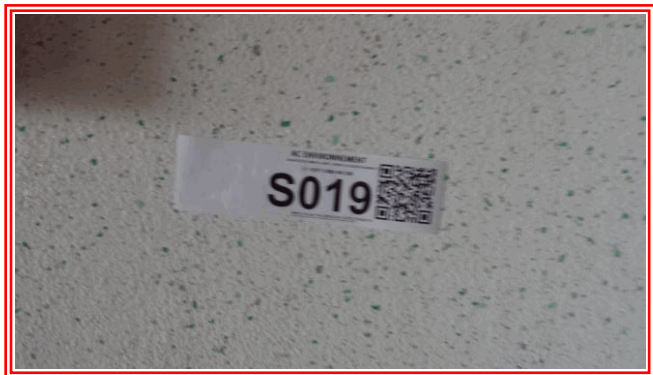


S21 - 1 (A21)



S27 - 1 (A27)



S28 - 1 (A28)

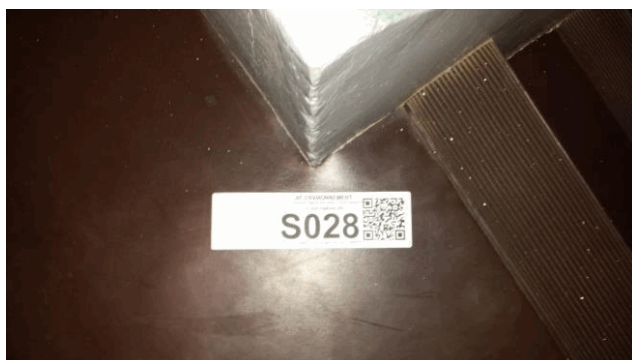

S36 - 1 (A36)



S37 - 1 (A37)



S38 - 1 (A38)



S39 - 1 (A39)



S40 - 1 (A40)



S42 - 1 (A42)



S43 - 1 (A43)



Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Enduit plâtre
Réf mesure :	P6	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 1 (Parking), Vol 6 (Local technique)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S14	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 6 (Local technique)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Enduit ciment
Réf mesure :	S19	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 7 (RDC), Vol 10 (R+2), Vol 9 (R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S36	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 9 (R+1)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S37	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11 (Comble)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S40	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 4 (Extérieur)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S42	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 10 (R+2)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation des produits de la liste B

Réf commande :	002NI001346	Matériau :	Conduit en fibres-ciment
Réf mesure :	S43	Destination du local :	
Date évaluation :	22/03/2017	Local ou zone homogène :	Vol 11 (Comble)
Batiment :			

Protection physique	Etat de dégradation	Etendue de la dégradation	Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau	Résultat
Protection physique étanche				EP
Protection physique non étanche ou absence de protection physique	Matériau non dégradé		Risque de dégradation faible ou à terme	EP
			Risque de dégradation rapide	AC1
			Risque faible d'extension de la dégradation	EP
	Matériau dégradé	Ponctuelle	Risque d'extension à terme de la dégradation	AC1
			Risque d'extension rapide de la dégradation	AC2
		Généralisée		AC2
Résultat :	Evaluation périodique			
Commentaire :				

Rappel des recommandations au propriétaire :

Score EP (Evaluation périodique) : Cette évaluation consiste à :

- Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact gris hétérogène - Entre parpaings -	Sous-sol - Vol 2 (SAS)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - Béton lisse -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Gris -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau fibreux jaune - Laine marron -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène - Autour des conduits d'eau -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Enduit compact gris + peinture + matériau compact gris en vrac avec fibres visibles - Coffrage blanc fibreux -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune - Marron clair et foncé + colle jaune -	Sous-sol - Vol 1 (Parking)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Enduit compact gris hétérogène - Gris autour des portes -	Sous-sol - Vol 2 (SAS)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Gaines et coffre horizontaux	Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium + colle polymère jaune - Laine jaune + feuille d'aluminium -	Sous-sol - Vol 3 (Accès caves)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris + peintures multiples - Souple gris -	Parties communes - Vol 5 (Local à vélo)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc en vrac + peinture - Blanc -	Parties communes - Vol 5 (Local à vélo)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - Béton gris rugueux -	Parties communes - Vol 5 (Local à vélo)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc - Gris clair -	Parties communes - Vol 5 (Local à vélo)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Lisse -	Parties communes - Vol 5 (Local à vélo)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Brut au sol -	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + peinture - Sous-face des escaliers -	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduit plâtreux blanc + peinture - Blanc sur coffrages -	Parties communes - Vol 6 (Local technique)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Bois aggloméré + matériau compact beige - Marron 10*5 -	Parties communes - Vol 7 (RDC)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + carrelage - Marron 10*5 -	Parties communes - Vol 7 (RDC)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peintures multiples en vrac - Paillettes vertes -	Parties communes - Vol 7 (RDC)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris - Entre briques rouges -	Parties communes - Vol 7 (RDC)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture - Jaune et noir -	Parties communes - Vol 8 (Entrée)	

P23	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris + peintures multiples - Fine couche sur la sous-face des escaliers -	Parties communes - Vol 9 (R+1)	
P24	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Sol des gaines techniques -	Parties communes - Vol 9 (R+1)	
P25	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Séparation des gaines -	Parties communes - Vol 9 (R+1)	
P26	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture - Dernier étage -	Parties communes - Vol 10 (R+2)	
P27	Parois verticales intérieures et enduits	Gainés et coffres verticaux	Enduit plâtreux blanc + peinture - Coffrage sur VO -	Parties communes - Vol 10 (R+2)	
P28	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune + papier bitumé - Laine de verre -	Comble - Vol 11 (Comble)	
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau bitumineux noir en vrac - Noir -	Sous-sol - Vol 4 (Extérieur)	
P30	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris + peinture - Escalier +contre-marche -	Parties communes - Vol 9 (R+1)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5031 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5031
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 2 (SAS)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5032 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5032
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Parking)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 12/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5033 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5033
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 1 (Parking)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5034 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5034
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Isolant / Vol 1 (Parking)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune	MOLP le 11/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5035 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5035
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit de rebouchage / Vol 1 (Parking)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5036 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5036
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346006 / Plafond et faux-plafonds / Gains et coffre horizontaux / Enduit platre / Vol 1 (Parking)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture / Matériau compact gris en vrac avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture + matériau compact gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 11/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Amosite Chrysotile	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5037 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5037
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Moquette / Vol 1 (Parking)
Description ITGA	Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5038 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5038
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 2 (SAS)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5039 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5039
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346009 / Plafond et faux-plafonds / Gaines et coffre horizontaux / Isolant / Vol 3 (Accès caves)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec couche d'aluminium + colle polymère jaune	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5040 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5040
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 5 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau mou gris / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou gris + peintures multiples	META le 13/04/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste





Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5041 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5041
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 5 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau souple blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc en vrac + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5042 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5042
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 5 (Local à velo)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5043 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5043
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346013 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 5 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau cotonneux blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau cotonneux blanc	MOLP le 11/04/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	3

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5044 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5044
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 5 (Local à velo)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5045 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5045
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 6 (Local technique)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHEBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5046 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5046
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346016 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 6 (Local technique)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5047 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5047
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346017 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits lissés / Vol 6 (Local technique)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5048 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5048
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 7 (RDC)

Description ITGA	Bois aggloméré / Matériau compact beige
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Bois aggloméré + matériau compact beige	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5049 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5049
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 7 (RDC)
Description ITGA	Colle grise / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + carrelage	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5050 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5050
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346020 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Peinture bitumineuses / Vol 7 (RDC)
Description ITGA	Peintures multiples en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Peintures multiples en vrac	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5051 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5051
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement / Vol 7 (RDC)
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5052 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5052
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346022 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint / Vol 8 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5053 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5053
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346023 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 9 (R+1)

Description ITGA	Enduit compact gris / Peintures multiples
------------------	---

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peintures multiples	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5054 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5054
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346024 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 9 (R+1)
Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5055 EN DATE DU 13/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5055
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346025 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 9 (R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5056 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5056
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346026 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (R+2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5057 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5057
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346027 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Enduits lissés / Vol 10 (R+2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5058 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5058
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346028 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 11 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune + papier bitumé	META le 13/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5059 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5059
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Bitume / Vol 4 (Extérieur)
Description ITGA	Matériau bitumineux noir en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau bitumineux noir en vrac	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT041704-5060 EN DATE DU 13/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Florian LOYER
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-31258
Echantillon ITGA : IT041704-5060
Reçu au laboratoire le : 28/03/2017

Réf. Client :

Commande	002NI001346
Dossier client	_0026000003_ LOT GRINHARD - 53100 MAYENNE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002NI001346030 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 9 (R+1)
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + peinture	META le 12/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste