

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON
CP - Ville :	53230 COSSE LE VIVIEN
Référence client :	_00304000010000100005_
Date du repérage :	18/05/2017
Désignation :	Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON 53230 COSSE LE VIVIEN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00304000010000100005_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 18/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 07/06/2017 A Riorges, le 07/06/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées	
Liste des locaux visités :		
Appartement n°5 - Vol 1 (Séjour) Appartement n°5 - Vol 3 (Chambre 2) Appartement n°5 - Vol 5 (W.C) Appartement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	Appartement n°5 - Vol 2 (Chambre 1) Appartement n°5 - Vol 4 (SDB) Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°5	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°5	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement)	
Revêtement de mur	Appartement n°5	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement)	
Revêtement de sol	Appartement n°5	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Dégagement)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Dépassement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	P7
Vol 2 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	P7
Vol 3 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	P7
Vol 6 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	P7

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Résidus Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001503 n°4 - 1	P4	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	002HD001503 n°5 - 1 - 002HD001503 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine) - Vol 5 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5 - S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	002HD001503 n°5 - 1 - 002HD001503 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001503 n°7 - 1 - 002HD001503 n°7 - 2	P7	Matériau mou rouge + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	S8 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001503 n°7 - 1 - 002HD001503 n°7 - 2	P7	Matériau mou rouge + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	S9 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001503 n°7 - 1 - 002HD001503 n°7 - 2	P7	Matériau mou rouge + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier rouge	S10 (P7)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001503 n°7 - 1 - 002HD001503 n°7 - 2	P7	Matériau mou rouge + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	Joint souple noir + mousse avec colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001503 n°8 - 1	P8	Matériau souple noir + peinture non séparable + mousse jaune avec couche en toile et poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Joint souple noir + mousse avec colle jaune	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001503 n°8 - 1	P8	Matériau souple noir + peinture non séparable + mousse jaune avec couche en toile et poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 7 (Dégagement)	Menuiseries	Joint à souple noir + mousse porte d'entrée	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°9 - 1 - 002HD0015 03 n°9 - 2	P9	Matériau souple noir + mousse grise avec couche en toile et poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°10 - 1 - - 002HD0015 03 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + carton non séparable + peinture non séparable + matériau blanc avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 1 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P10 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 03 n°10 - 1 - - 002HD0015 03 n°10 - 2	P10	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + carton non séparable + peinture non séparable + matériau blanc avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	002HD0015 03 n°11 - 1 - - 002HD0015 03 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	002HD0015 03 n°11 - 1 - - 002HD0015 03 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°13 - 1 - - 002HD0015 03 n°13 - 2	P13	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + papier avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 03 n°13 - 1 - 002HD0015 03 n°13 - 2	P13	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + papier avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 3 (Chambre 2)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur plaque de plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°12 - 1 - 002HD0015 03 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 1 (Séjour) - Vol 7 (Dégagement)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur plaque de plâtre	S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0015 03 n°12 - 1 - 002HD0015 03 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Faux plafonds	Enduit plâtre sur plaque de plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0015 03 n°17 - 1 - 002HD0015 03 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 5 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	Faux plafonds	Enduit platre sur plaque de platre	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Plafond pièces humides	002HD0015 03 n°17 - 1 - 002HD0015 03 n°17 - 2	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe rouge)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°2 - 1 - 002HD0015 03 n°2 - 2	P2	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°3 - 1 - 002HD0015 03 n°3 - 2	P3	Colle blanche en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 7 (Dégagement)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastiques grises	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°6 - 1 - 002HD0015 03 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 4 (SDB) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (W.C)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastiques grises	S3 - S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 03 n°6 - 1 - 002HD0015 03 n°6 - 2	P6	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°18 - 1 - 002HD0015 03 n°18 - 2	P18	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD0015 03 n°18 - 1 - 002HD0015 03 n°18 - 2	P18	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°1 - 1 - 002HD0015 03 n°1 - 2	P1	Colle grise + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles semies dures bleues avec sous face rouge	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°14 - 1 - 002HD0015 03 n°14 - 2	P14	Revêtement bicouche souple beige et rouge avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 03 n°15 - 1	P15	Colle polymère jaune avec poussières + matériau blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 03 n°16 - 1 - 002HD0015 03 n°16 - 2	P16	Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 5 (W.C) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 1 (Séjour) - Vol 7 (Dépagement)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S22 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0015 03 n°16 - 1 - 002HD0015 03 n°16 - 2	P16	Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	P19	Réalisation d'un prélèvement	Avec ragréages inséparables	002HD0015 03 n°19 - 1 - 002HD0015 03 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 1 (Séjour) - Vol 7 (Dépagement)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Avec ragréages inséparables	002HD0015 03 n°19 - 1 - 002HD0015 03 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°5	Vol 1 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 7 (Dépagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°5	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°5	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°5	Appartement n°5 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°5	Appartement n°5 - Plan de prélèvements
	Appartement n°5	Appartement n°5 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT N°5 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001503

Légende

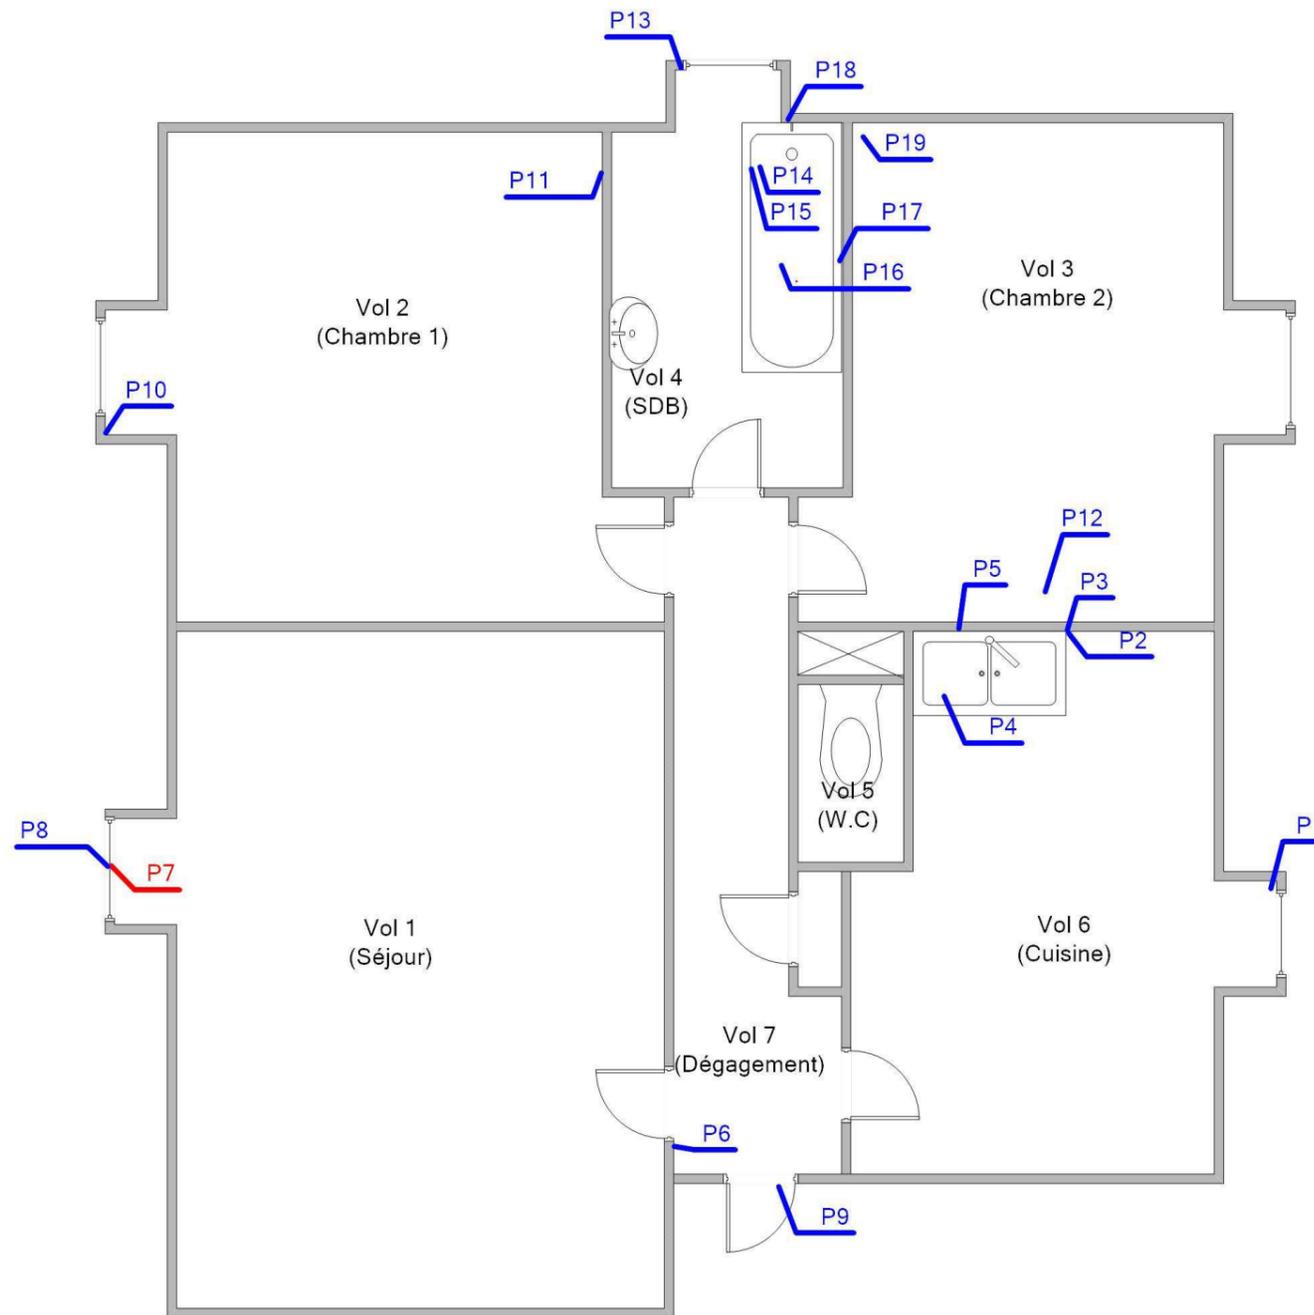

Adresse du bien
23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON
53230 COSSE LE VIVIEN

Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
18/05/2017


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

APPARTEMENT N°5 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002HD001503

Légende

	P7 : Mastic vitrier rouge
--	---------------------------

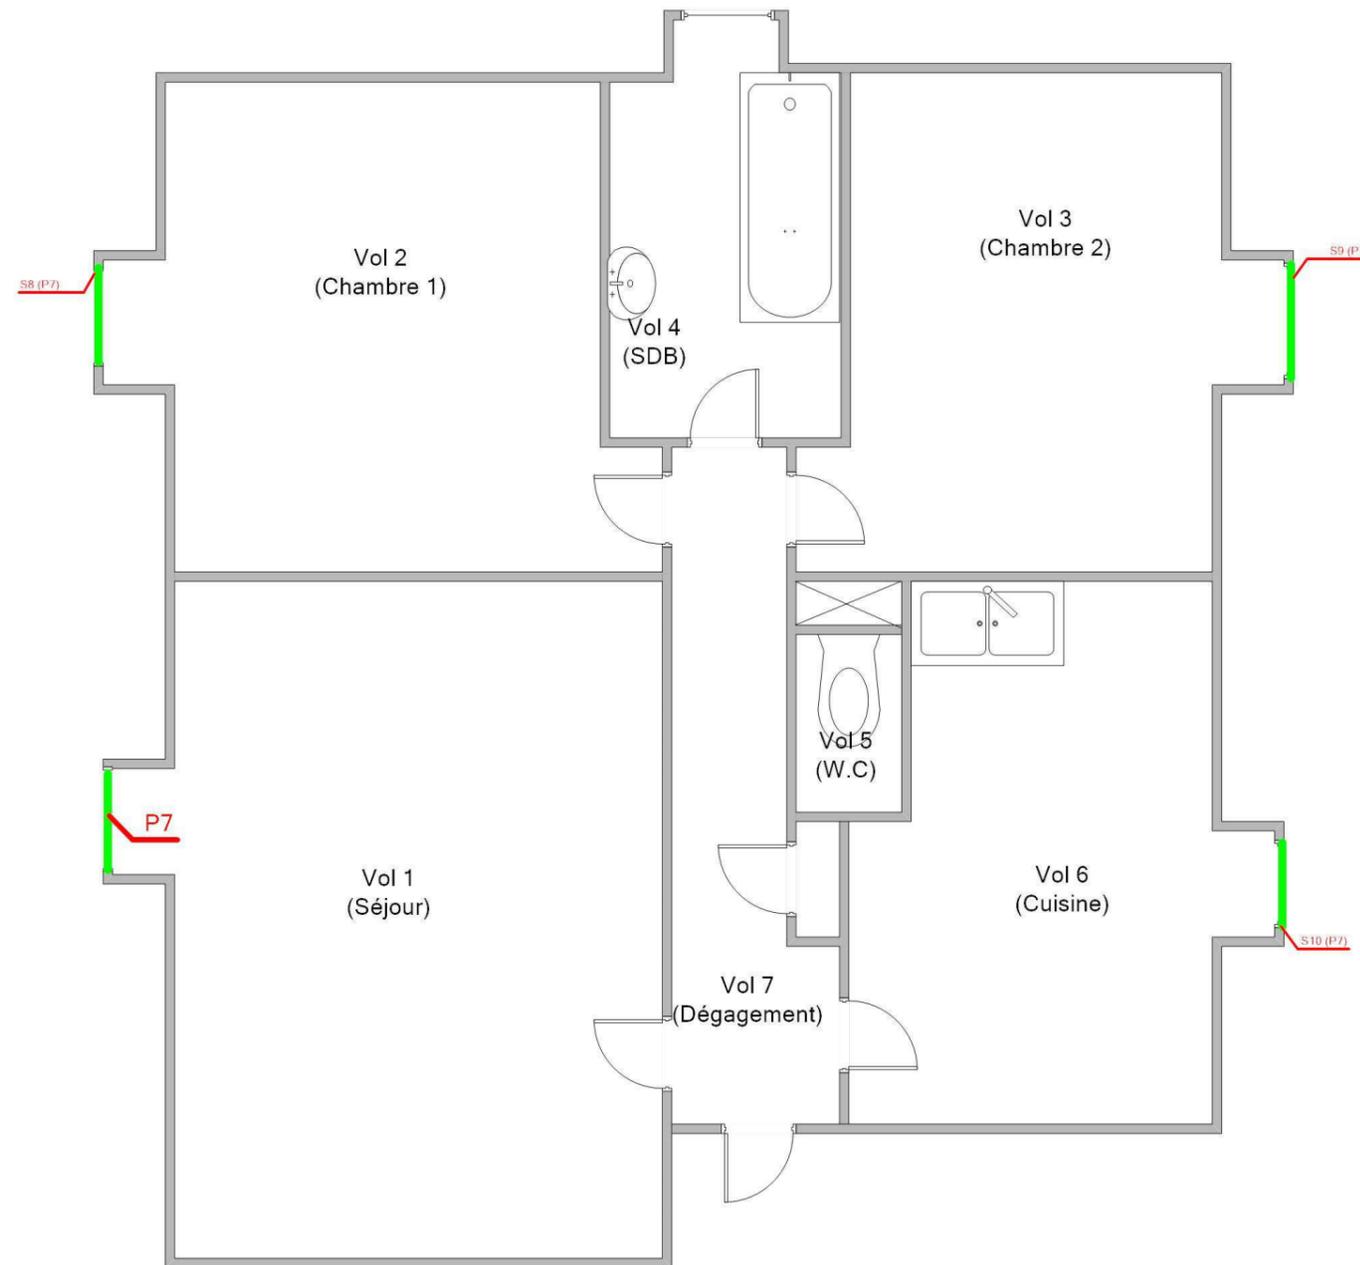

Adresse du bien
23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON
53230 COSSE LE VIVIEN

Désignation
Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage

Date intervention
18/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001503 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001503 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001503 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001503 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°5 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001503 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°5 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001503 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°5 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001503 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001503 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001503 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°5 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001503 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°5 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001503 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°5 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001503 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°5 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001503 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°5 - Vol 3 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001503 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°5 - Vol 3 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001503 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001503 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001503 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°5 - Vol 3 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001503 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°5 - Vol 3 (Chambre 2)	Prélevement négatif
	Appartement n°5 - Vol 1 (Séjour)	I1
	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	I2
	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	I3



002HD001503 n°2 - 1 (P2)




002HD001503 n°2 - 2 (P2)



002HD001503 n°1 - 1 (P1)



002HD001503 n°1 - 2 (P1)

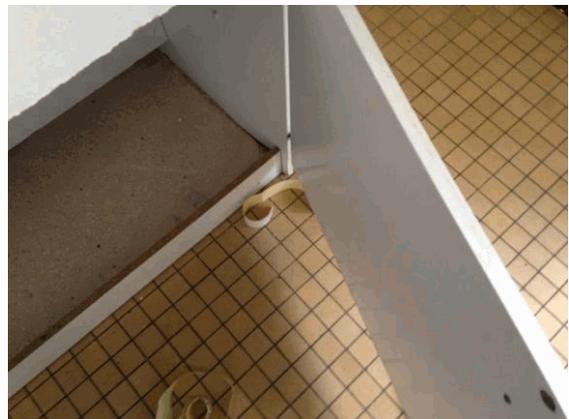

002HD001503 n°3 - 1 (P3)



002HD001503 n°3 - 2 (P3)




002HD001503 n°4 - 1 (P4)



002HD001503 n°5 - 1 (P5)



002HD001503 n°5 - 2 (P5)

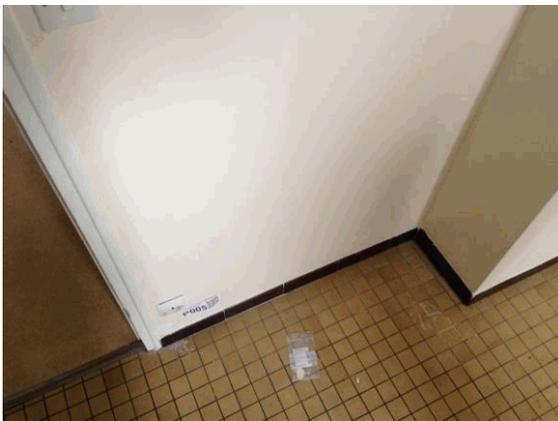

002HD001503 n°6 - 1 (P6)



002HD001503 n°6 - 2 (P6)



002HD001503 n°7 - 1 (P7)



002HD001503 n°7 - 2 (P7)



002HD001503 n°8 - 1 (P8)



002HD001503 n°9 - 1 (P9)



002HD001503 n°9 - 2 (P9)



002HD001503 n°10 - 1 (P10)



002HD001503 n°10 - 2 (P10)



002HD001503 n°11 - 1 (P11)




002HD001503 n°11 - 2 (P11)



002HD001503 n°12 - 1 (P12)



002HD001503 n°12 - 2 (P12)

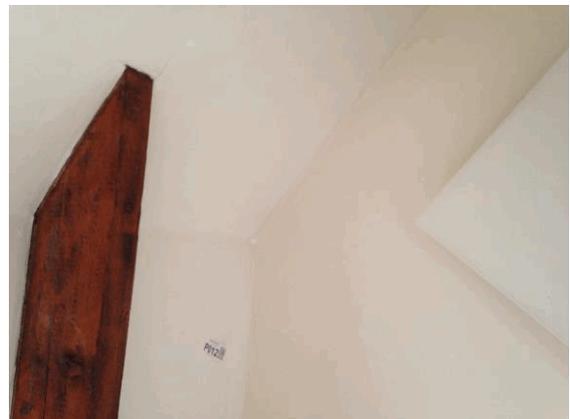

002HD001503 n°13 - 1 (P13)



002HD001503 n°13 - 2 (P13)



002HD001503 n°14 - 1 (P14)



002HD001503 n°14 - 2 (P14)



002HD001503 n°15 - 1 (P15)



002HD001503 n°16 - 1 (P16)



002HD001503 n°16 - 2 (P16)



002HD001503 n°18 - 1 (P18)



002HD001503 n°18 - 2 (P18)



002HD001503 n°17 - 1 (P17)




002HD001503 n°17 - 2 (P17)



002HD001503 n°19 - 1 (P19)



002HD001503 n°19 - 2 (P19)

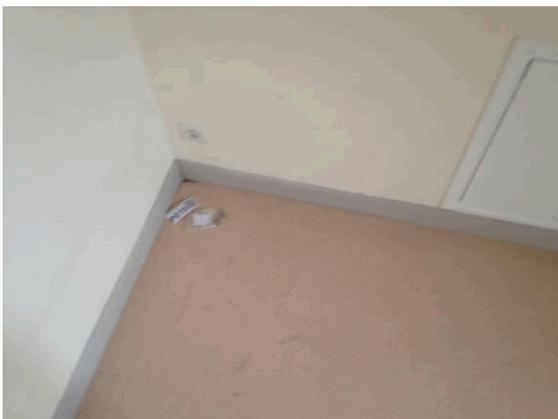

I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + matériau gris hétérogène - -	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) -	Appartement n°5 - Vol 6 (Cuisine)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge + peinture non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 1 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture non séparable + mousse jaune avec couche en toile et poussières non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 1 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + mousse grise avec couche en toile et poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 7 (Dégagement)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + carton non séparable + peinture non séparable + matériau blanc avec poussières non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 2 (Chambre 1)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable - Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) -	Appartement n°5 - Vol 2 (Chambre 1)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 3 (Chambre 2)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + papier avec poussières non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge avec poussières - -	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières + matériau blanc non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	

P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable - -	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	
P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement n°5 - Vol 4 (SDB)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène - Avec ragréages inséparables -	Appartement n°5 - Vol 3 (Chambre 2)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49548 EN DATE DU 07/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-49548 Réf. Commande Client : 002HD001503
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00304000010000100005_ 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001503001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 6 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-5252		Description ITGA : Colle grise / Matériau gris hétérogène / Carrelage en faible quantité
Carrelage en faible quantité non séparable	---			Non analysé
▶ Colle grise + matériau gris hétérogène	META	2	07/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin LOUVET - Analyste

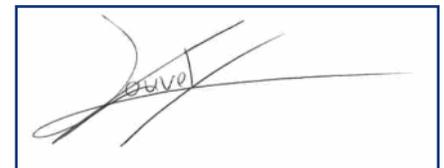

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49548 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5253 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503002 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Carrelage en faible quantité Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe rouge) / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage en faible quantité non séparable	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5254 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503003 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle blanche en vrac / Peinture Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Colle blanche en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5255 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503004 / Equipements divers et Description ITGA : Tampon bitumineux noir accessoires / Evier / Résidus Tampon bitumineux / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5256 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503005 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49548 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5257 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastiques grises / Vol 7 (Dégagement) Description ITGA : Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche / Peinture</p>				
▶ Colle polymère jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5258 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503007 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier rouge / Vol 1 (Séjour) Description ITGA : Matériau mou rouge / Peinture</p>				
▶ Matériau mou rouge + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5259 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503008 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint souple noir + mousse avec colle jaune / Vol 1 (Séjour) Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture / Mousse jaune avec couche en toile et poussières</p>				
▶ Matériau souple noir + peinture non séparable + mousse jaune avec couche en toile et poussières non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5260 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint à souple noir + mousse porte d'entrée / Vol 7 (Dégagement) Description ITGA : Matériau souple noir / Mousse grise avec couche en toile et poussières / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Matériau souple noir + mousse grise avec couche en toile et poussières non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49548 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5261 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 2 (Chambre 1) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Papier / Carton / Peinture / Matériau blanc avec poussières</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + papier non séparable + carton non séparable + peinture non séparable + matériau blanc avec poussières non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5262 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Chambre 1) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5263 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503012 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit plâtre sur plaque de plâtre / Vol 3 (Chambre 2) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5264 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503013 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Enduit blanc / Peinture / Papier avec poussières</p>				
▶ Enduit blanc non séparable + peinture non séparable + papier avec poussières non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49548 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5265 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles semies dures bleues avec sous face rouge / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge avec poussières</p>				
▸ Revêtement bicouche souple beige et rouge avec poussières	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5266 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Colle polymère jaune avec poussières / Matériau blanc</p>				
▸ Colle polymère jaune avec poussières + matériau blanc non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5267 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris d'origine / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Ragréage gris / Matériau gris hétérogène</p>				
▸ Ragréage gris + matériau gris hétérogène non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00304000010000100005_ Réf échantillon ITGA : IT071706-5268 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001503017 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit platre sur plaque de platre / Vol 4 (SDB) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▸ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-49548 EN DATE DU 07/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00304000010000100005_ 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001503018 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 4 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071706-5269 Description ITGA : Colle beige		
▶ Colle beige	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00304000010000100005_ 23 ALLEE PAUL BIGEON - PAUL BIGEON - 53230 COSSE LE VIVIEN Appartement n° 5 de type 3 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002HD001503019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 3 (Chambre 2)		Réf échantillon ITGA : IT071706-5270 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Matériau compact gris hétérogène		
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage gris + matériau compact gris hétérogène	META	1	07/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.