

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS
CP - Ville :	53500 ERNEE
Référence client :	_00308000010000100007_
Date du repérage :	16/01/2017
Désignation :	Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS 53500 ERNEE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00308000010000100007_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (07 61 33 93 77) 16/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/01/2017 A Riorges, le 24/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine) Appartement n°7 - RDC - Vol 3 (Dégagement 2) Appartement n°7 - RDC - Vol 5 (W.C) Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2) Appartement n°7 - ETAGE - Vol 9 (Dégagement 3)	Appartement n°7 - RDC - Vol 2 (Dégagement 1) Appartement n°7 - RDC - Vol 4 (Chambre 1) Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC) Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB/WC)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB/WC)	
Revêtement de mur	Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (SDB/WC)	
Revêtement de sol	Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB/WC)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Dégagement 3)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Dégagement 3)	



Revêtement de sol	Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Dégagement 3)	
-------------------	-------------------------	--	--

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 3)	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (Chambre 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P21
Vol 7 (Chambre 2)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P21
Vol 9 (Dégagement 3)	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P21

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 6 (SDB/WC) - Appartement n°7 - RDC	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire Accès impossible sans destruction du tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001330 n°8 - 1	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001330 n°8 - 1	P8	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 30 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 5 (W.C) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD0013 30 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Murs et cloisons	enduit tablier baignoire	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 30 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Dégagement 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 30 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 8 (Chambre 3) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Dégagement 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 30 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 2 (Dégagement 1)	Menuiseries	Enduit jambage porte d'entrée	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°13 - 1	P13	Enduit beige en vrac + matériau fibreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (front dalle escalier)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°15 - 1	P15	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	mastic vitrier noir velux	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°17 - 1	P17	Matériau mou noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier rouge avec joint translucide inséparable	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°19 - 1	P19	Matériau mou rouge + matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité du velux	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD001330 n°20 - 1	P20	Matériau souple noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité du velux	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD001330 n°20 - 1	P20	Matériau souple noir + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7 - RDC	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Bois type batiment de france avec double vitrage 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD001330 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - RDC	Vol 5 (W.C) - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond pièces humides	002HD0013 30 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	P10	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002HD0013 30 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 2 (Dégagement 1)	Plafonds	Enduit plâtre	S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Plafond pièces sèches	002HD0013 30 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 8 (Chambre 3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P21	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 30 n°21 - 1	P21	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S23 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 30 n°21 - 1	P21	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 9 (Dégagement 3)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S24 (P21)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 30 n°21 - 1	P21	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence Sdb)	P2	Réalisation d'un prélèvement	Faïence d'origine blanche	002HD0013 30 n°2 - 1	P2	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence Sdb)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Faïence d'origine blanche	002HD0013 30 n°2 - 1	P2	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P3	Réalisation d'un prélèvement	Rajout en partie haute	002HD0013 30 n°3 - 1	P3	Colle blanche + carrelage + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°7 - 1	P7	Colle blanche avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - RDC	Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol origine pièces humides (avec ragréage inséparable)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°6 - 1	P6	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 5 (W.C)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol origine pièces humides (avec ragréage inséparable)	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0013 30 n°6 - 1	P6	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lino beige avec colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°11 - 1	P11	Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Dégagement 2) - Vol 5 (W.C) - Vol 6 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lino beige avec colle jaune	S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0013 30 n°11 - 1	P11	Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°12 - 1	P12	Matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 2 (Dégagement 1) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 3 (Dégagement 2)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0013 30 n°12 - 1	P12	Matériau rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - RDC	Vol 2 (Dégagement 1)	Revêtement de sol	Lino rouge origine avec colle jaune	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°14 - 1	P14	Revêtement souple marron + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes bleue avec colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°16 - 1	P16	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine avec colle jaune du retement d'origine	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 30 n°18 - 1	P18	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2) - Vol 9 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine avec colle jaune du retement d'origine	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD001330 n°18 - 1	P18	Colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°7 - ETAGE	Vol 9 (Dégagement 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°7 - RDC	Appartement n°7 - RDC - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°7 - RDC	Appartement n°7 - RDC - Plan de prélèvements
	Appartement n°7 - ETAGE	Appartement n°7 - ETAGE - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°7 - ETAGE	Appartement n°7 - ETAGE - Plan de prélèvements
	Appartement n°7 - ETAGE	Appartement n°7 - ETAGE - MPCA Plafond et faux-plafonds




APPARTEMENT N°7 - ETAGE - MPCA PLAFOND ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002HD001330

Légende

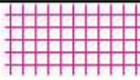	P21 : Joints panneau / plaques (plafond plaque platre pièces câbles)
---	---

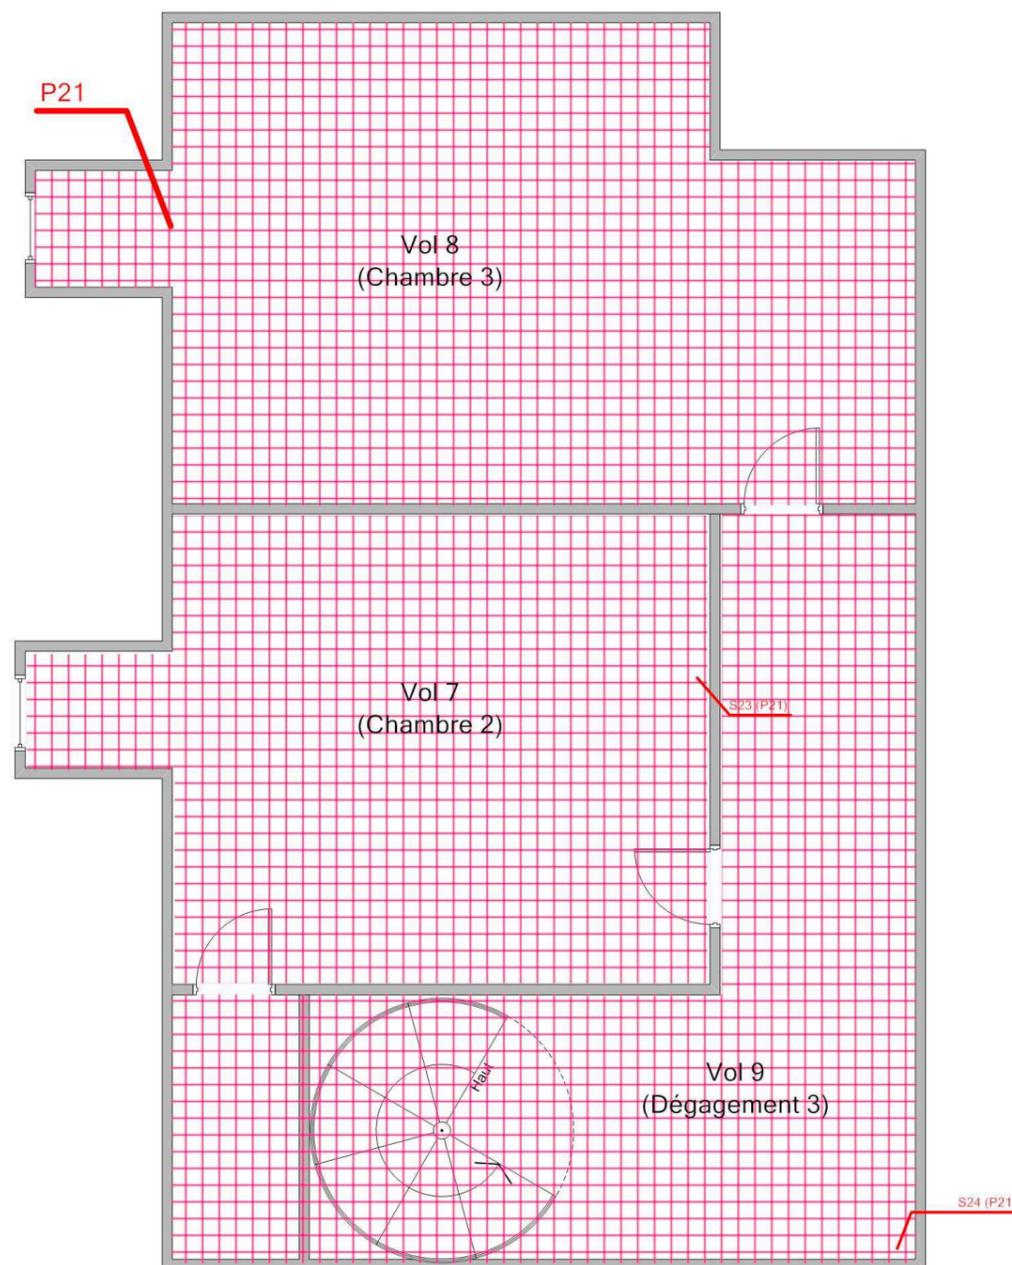

Adresse du bien
7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS
53500 ERNEE

Désignation
Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
16/01/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001330 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001330 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001330 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001330 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001330 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001330 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement négatif
002HD001330 n°21 - 1 (P21)	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	Prélevement positif
	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2)	I3

Référence	Localisation	Action
002HD001330 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001330 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001330 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001330 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001330 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001330 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001330 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001330 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001330 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001330 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001330 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001330 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001330 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°7 - RDC - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
002HD001330 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°7 - RDC - Vol 2 (Dégagement 1)	Prélevement négatif
	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2



002HD001330 n°1 - 1 (P1)



002HD001330 n°2 - 1 (P2)



002HD001330 n°3 - 1 (P3)



002HD001330 n°4 - 1 (P4)



002HD001330 n°5 - 1 (P5)



002HD001330 n°6 - 1 (P6)



002HD001330 n°7 - 1 (P7)



002HD001330 n°8 - 1 (P8)



002HD001330 n°9 - 1 (P9)



002HD001330 n°10 - 1 (P10)



002HD001330 n°11 - 1 (P11)



002HD001330 n°12 - 1 (P12)



002HD001330 n°13 - 1 (P13)



002HD001330 n°14 - 1 (P14)



002HD001330 n°15 - 1 (P15)



002HD001330 n°16 - 1 (P16)



002HD001330 n°17 - 1 (P17)



002HD001330 n°18 - 1 (P18)



002HD001330 n°19 - 1 (P19)



002HD001330 n°20 - 1 (P20)



002HD001330 n°21 - 1 (P21)



13 - 1



11 - 1



12 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche + carrelage - Faïence d'origine blanche -	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + carrelage + peinture - Rajout en partie haute -	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - Plafond pièces humides -	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 6 (SDB/WC)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche avec couche cartonnée - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P8	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc + peinture - Plafond pièces sèches -	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune + ragréage rose - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau rose en vrac - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Enduit beige en vrac + matériau fibreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 2 (Dégagement 1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple marron + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche - -	Appartement n°7 - RDC - Vol 2 (Dégagement 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - -	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2)	
P17	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou noir - -	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 7 (Chambre 2)	



P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris - -	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge + matériau souple incolore - -	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture non séparable - -	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	
P21	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°7 - ETAGE - Vol 8 (Chambre 3)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7895 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7895
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 6 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7896 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7896
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence Sdb) / Vol 6 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle grise / Couche plâtréuse blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise + couche plâtréuse blanche + carrelage	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7897 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7897
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 6 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle blanche / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche + carrelage + peinture	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7898 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7898
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
 13590 MEYREUIL
 Tél : 04.42.12.11.20
 Fax : 04.42.26.69.58
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
 Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7899 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. David JOUSSELIN
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
 Echantillon ITGA : IT041701-7899
 Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / enduit tablier baignoire / Vol 6 (SDB/WC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7900 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7900
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol origine pièces humides (avec ragréage inséparable) / Vol 6 (SDB/WC)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + ragréage rose + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

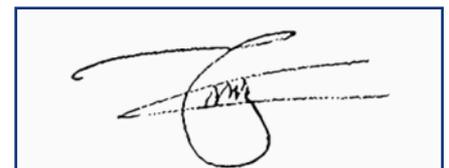



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7901 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7901
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche avec couche cartonnée

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche avec couche cartonnée	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7902 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7902
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330008 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Tampon bitumineux noir	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7903 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7903
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7904 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7904
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330010 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

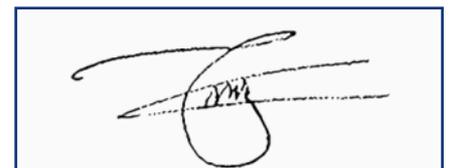

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7905 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7905
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige avec colle jaune / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Peinture / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple beige + peinture + colle polymère jaune + ragréage rose	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

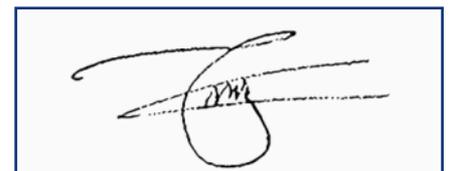



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7906 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7906
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces sèches / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Matériau rose en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau rose en vrac	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7907 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7907
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Enduit jambage porte d'entrée / Vol 2 (Dégagement 1)
Description ITGA	Enduit beige en vrac / Matériau fibreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit beige en vrac + matériau fibreux blanc en vrac + peinture	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7908 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7908
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino rouge origine avec colle jaune / Vol 2 (Dégagement 1)
Description ITGA	Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple marron + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7909 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7909
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (front dalle escalier) / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Enduit gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac + peinture	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

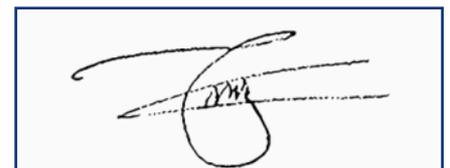



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7910 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7910
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes bleue avec colle jaune / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Moquette bleue / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Moquette bleue + colle polymère jaune + ragréage gris	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7911 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7911
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330017 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / mastic vitrier noir velux / Vol 7 (Chambre 2)
Description ITGA	Matériau mou noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau mou noir	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04.42.12.11.20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7912 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7912
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine avec colle jaune du retement d'origine / Vol 8 (Chambre 3)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7913 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7913
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330019 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier rouge avec joint translucide inséparable / Vol 8 (Chambre 3)
Description ITGA	Matériau mou rouge / Matériau souple incolore

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau mou rouge + matériau souple incolore	META le 24/01/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

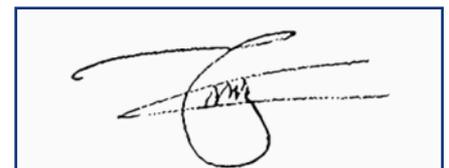

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7914 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7914
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330020 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble des joints d'étanchéité du velux / Vol 8 (Chambre 3)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir + peinture non séparable	META le 23/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

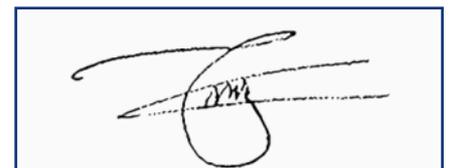

RAPPORT D'ESSAI N° IT041701-7915 EN DATE DU 24/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4923
Echantillon ITGA : IT041701-7915
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001330
Dossier client	_00308000010000100007_ 7 BIS RUE PARMENTIER - A L ABRI DES MURS - 53500 ERNEE Appartement n° 7 de type 4 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD001330021 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 8 (Chambre 3)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 24/01/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

