

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00309000010000100002_
Date du repérage :	25/07/2017
Désignation :	Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.




Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00309000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC		
Date de construction :			

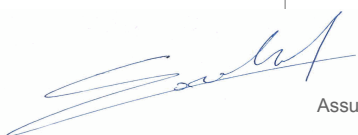C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GONDARD Didier H.MERCIER (0 800 400 100) 25/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 08/08/2017 A Riorges, le 08/08/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3884 Délivré le : 28/04/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC) Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée) Appartement 2 - Vol 4 (Salon)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Revêtement de mur	Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 2	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDB/WC)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB/WC)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Entrée)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S1

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 309 :

Matériaux amiantés :

- 2 tampons bitumineux derrière les portes de placards sur les 2 prélevées
- 1 mastic vitrier rouge sur les 3 prélevés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les mastics vitrier des logements. En cas d'intervention sur les menuiseries intérieures, il conviendra de réaliser des prélèvements, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R

Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1 (SDB/WC) - Appartement 2	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous du bac à douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°12 - 2 - 002OA001 752 n°12 - 4	P12	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002OA001 752 n°12 - 2 - 002OA001 752 n°12 - 4	P12	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1	souple blanc		I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I1	souple blanc		I1 - 2 - I1 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 2	Vol 2 (Entrée)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 2 - S1 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1		S1 - 2 - S1 - 4				Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°1 - 2 - 002OA001 752 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002OA001 752 n°1 - 2 - 002OA001 752 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°2 - 2 - 002OA001 752 n°2 - 4	P2	Enduit compact beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P2 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001 752 n°2 - 2 - 002OA001 752 n°2 - 4	P2	Enduit compact beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°3 - 2 - 002OA001 752 n°3 - 4	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	P3 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001 752 n°3 - 2 - 002OA001 752 n°3 - 4	P3	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°6 - 2 - 002OA001 752 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°7 - 2 - 002OA001 752 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P7 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001 752 n°7 - 2 - 002OA001 752 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°8 - 2 - 002OA001 752 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	P8 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001 752 n°8 - 2 - 002OA001 752 n°8 - 4	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00104 7



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéités + mastics vitrier des menuiseries	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 23 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement 2	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier mou rouge	S5							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001752 n°4 - 2 - 002OA001752 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001752 n°4 - 2 - 002OA001752 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 4 (Salon)	Plafonds	Enduit projeté goutté	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°5 - 2 - 002OA001 752 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°9 - 2 - 002OA001 752 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002OA001 752 n°9 - 2 - 002OA001 752 n°9 - 4	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 752 n°10 - 2 - 002OA001 752 n°10 - 4	P10	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002OA001 752 n°10 - 2 - 002OA001 752 n°10 - 4	P10	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002OA001752 n°11 - 2 - 002OA001752 n°11 - 4	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002OA001752 n°11 - 2 - 002OA001752 n°11 - 4	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	P13	Réalisation d'un prélèvement		002OA001752 n°13 - 2 - 002OA001752 n°13 - 4	P13	Colle polymère jaune + ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 4 (Salon) - Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002OA001752 n°13 - 2 - 002OA001752 n°13 - 4	P13	Colle polymère jaune + ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P14	Réalisation d'un prélèvement		002OA001752 n°14 - 2 - 002OA001752 n°14 - 4	P14	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 4 (Salon) - Vol 2 (Entrée) - Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002OA001752 n°14 - 2 - 002OA001752 n°14 - 4	P14	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 2	Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 2	Vol 4 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 2	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 2	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.






ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement 2	Appartement 2	Appartement 2 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement 2	Appartement 2	Appartement 2 - Plan de prélèvements
 Appartement 2	Appartement 2	Appartement 2 - MPCA Toutes catégories confondues

APPARTEMENT 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OA001752

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

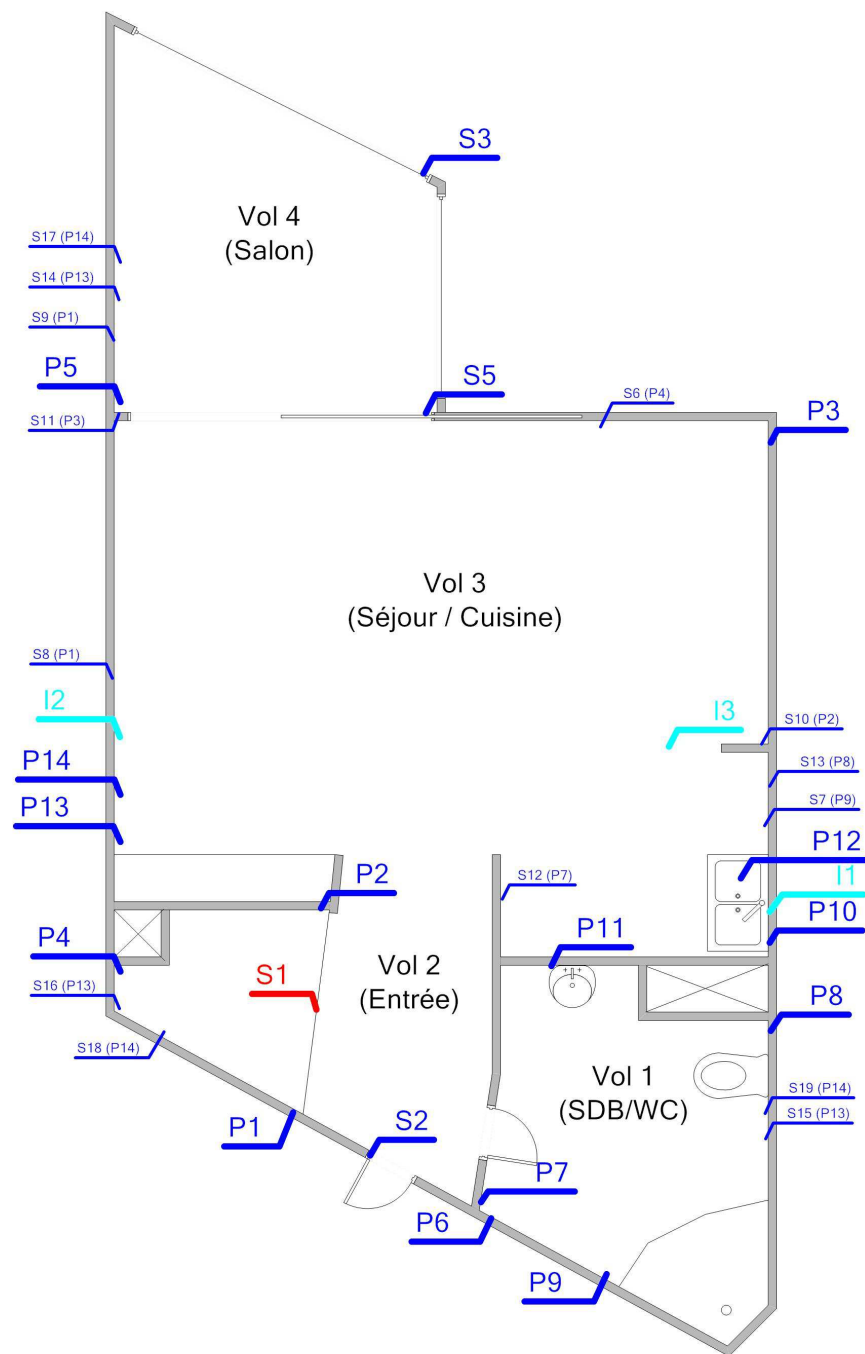

Adresse du bien
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
53100 MAYENNE


Désignation
Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
25/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

APPARTEMENT 2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Légende

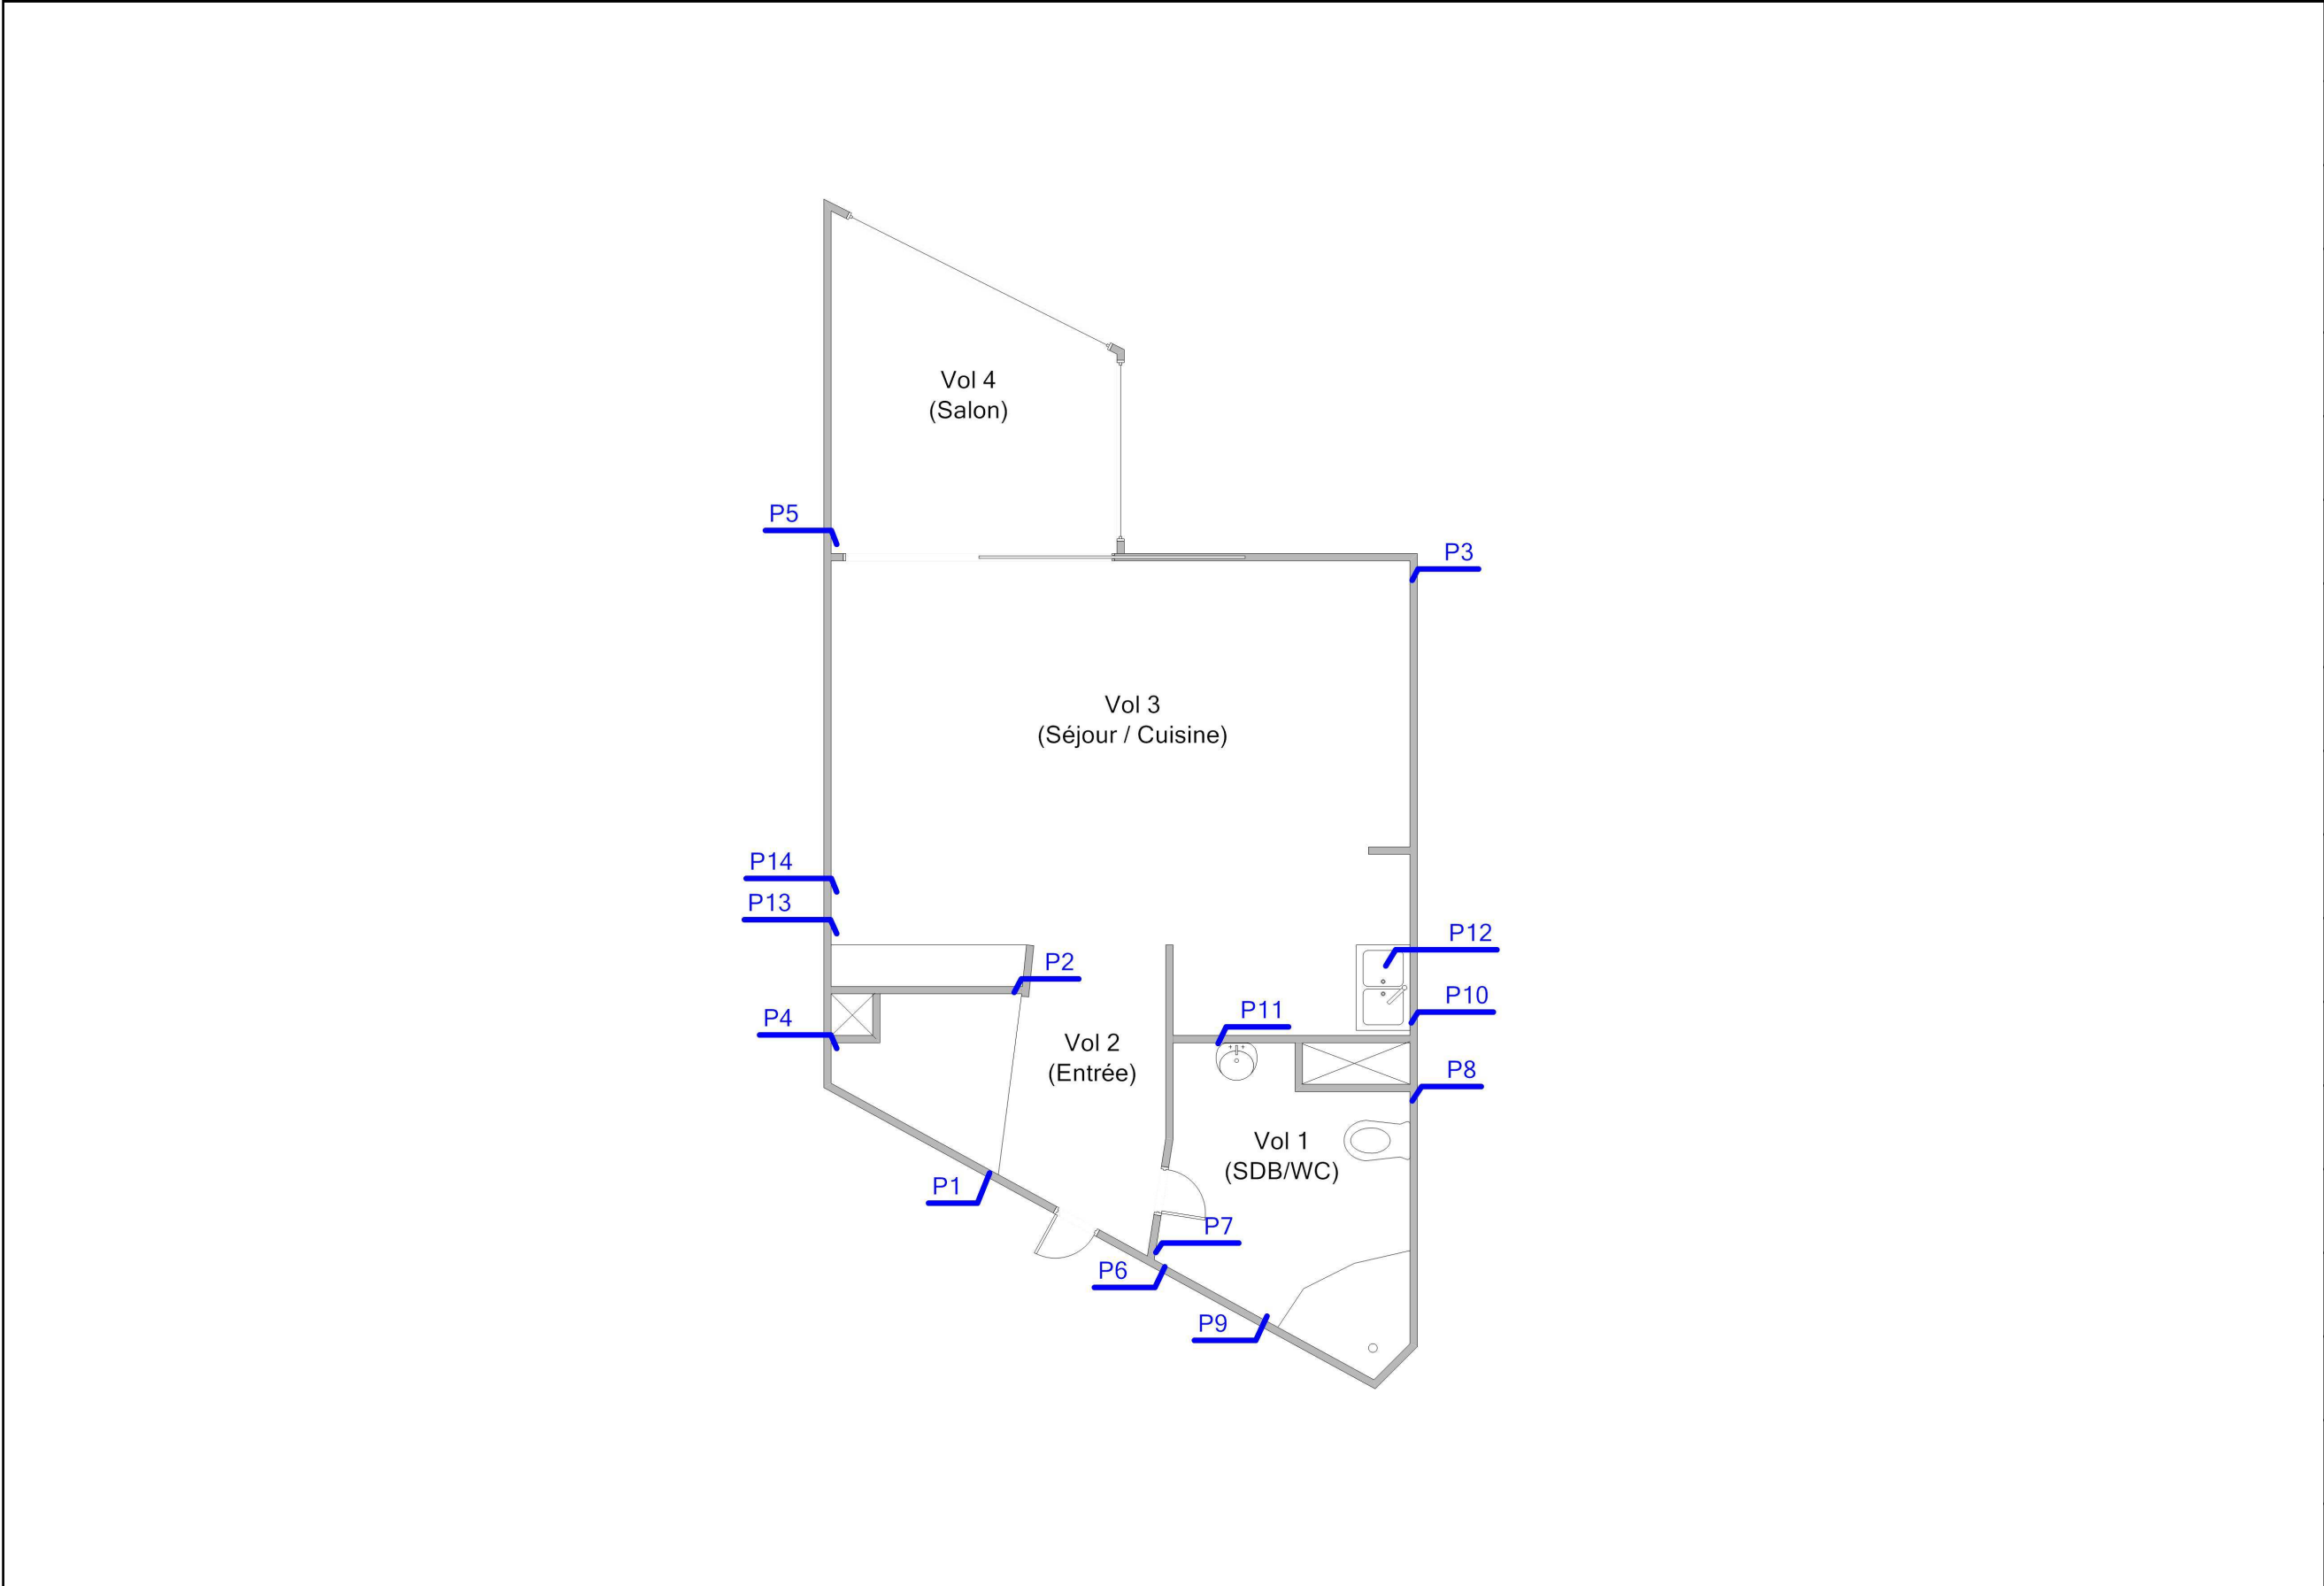[illegible]

Adresse du bien
10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
25/07/2017


Techniciens intervenant
GONDARD Didier

APPARTEMENT 2 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002OA001752

Légende

S1: Tampon
bitumineux derrière
porte de placard (type
V2)

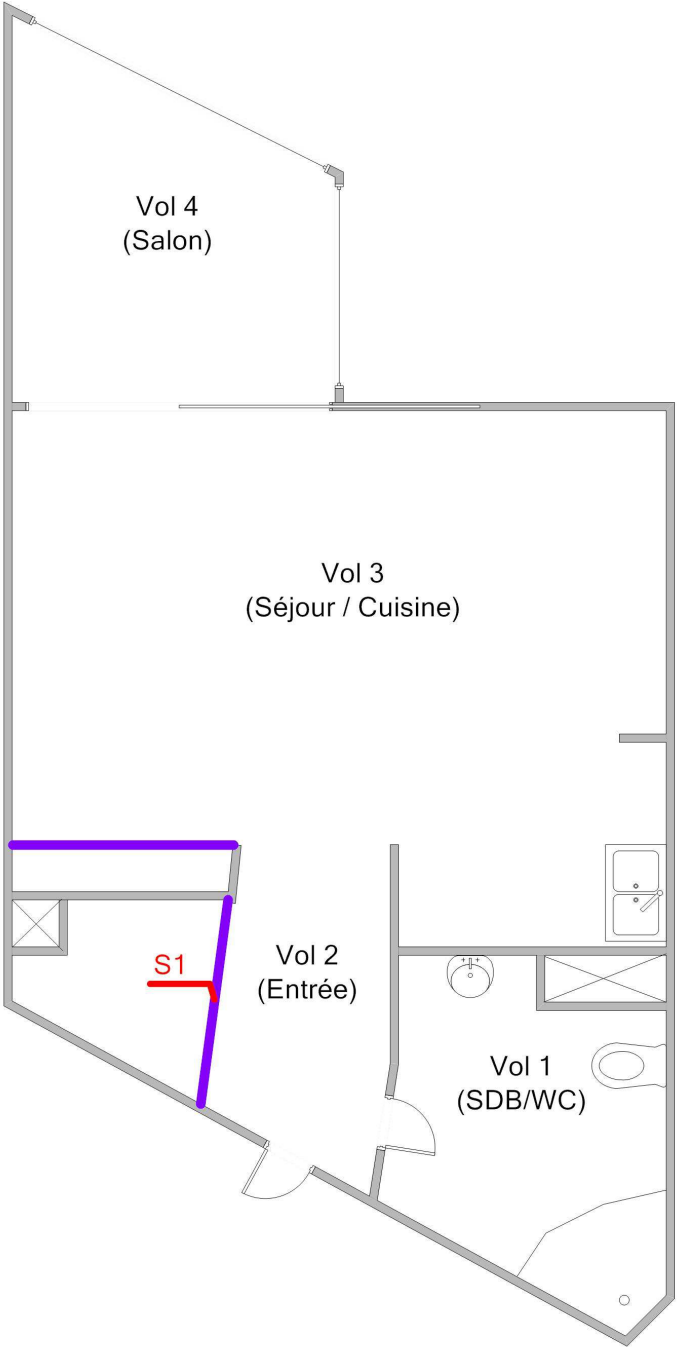

Adresse du bien
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC

Date intervention
25/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante


Référence	Localisation	Action
002OA001752 n°1 - 2 (P1)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001752 n°1 - 4 (P1)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001752 n°2 - 4 (P2)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001752 n°2 - 2 (P2)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001752 n°3 - 4 (P3)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°3 - 2 (P3)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°4 - 2 (P4)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001752 n°4 - 4 (P4)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001752 n°5 - 4 (P5)	Appartement 2 - Vol 4 (Salon)	Prélevement négatif
002OA001752 n°5 - 2 (P5)	Appartement 2 - Vol 4 (Salon)	Prélevement négatif
002OA001752 n°6 - 4 (P6)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°6 - 2 (P6)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°7 - 4 (P7)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°7 - 2 (P7)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°8 - 4 (P8)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°8 - 2 (P8)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°9 - 2 (P9)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°9 - 4 (P9)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°10 - 4 (P10)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°10 - 2 (P10)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°11 - 4 (P11)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°11 - 2 (P11)	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001752 n°12 - 2 (P12)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°12 - 4 (P12)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°13 - 4 (P13)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°13 - 2 (P13)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°14 - 4 (P14)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001752 n°14 - 2 (P14)	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I2

Référence	Localisation	Action
	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I3
	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	I3
S1 - 2 (A1)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Présence sur présentation de documents
S1 - 4 (A1)	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	Présence sur présentation de documents


002OA001752 n°1 - 2 (P1)



002OA001752 n°1 - 4 (P1)

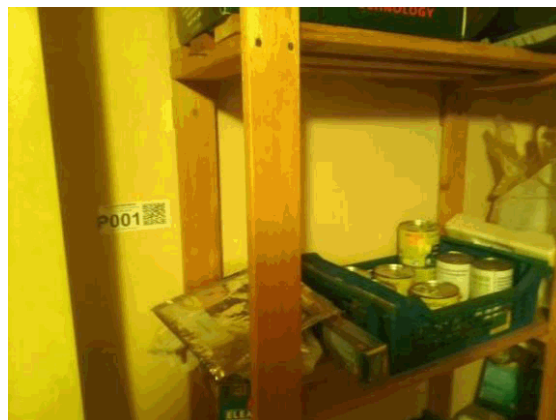


002OA001752 n°2 - 4 (P2)

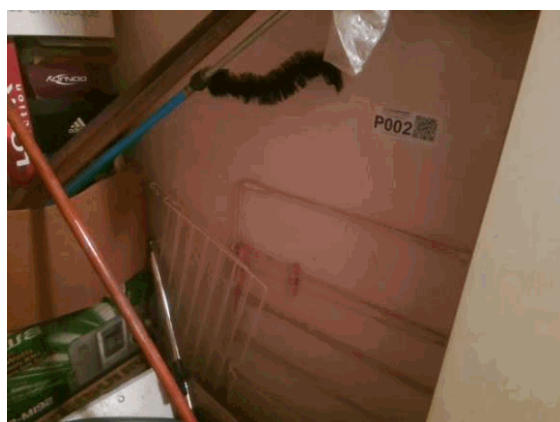

002OA001752 n°2 - 2 (P2)



002OA001752 n°3 - 4 (P3)

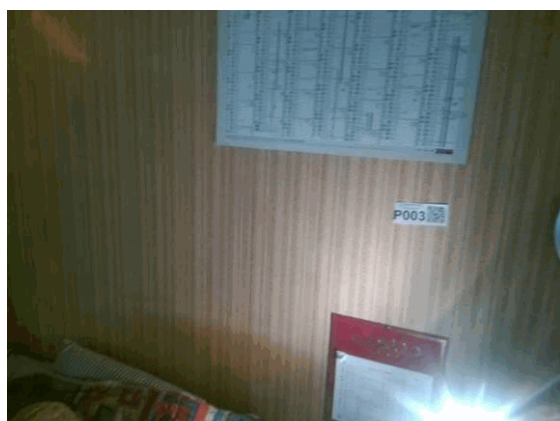


002OA001752 n°3 - 2 (P3)



002OA001752 n°4 - 2 (P4)



002OA001752 n°4 - 4 (P4)

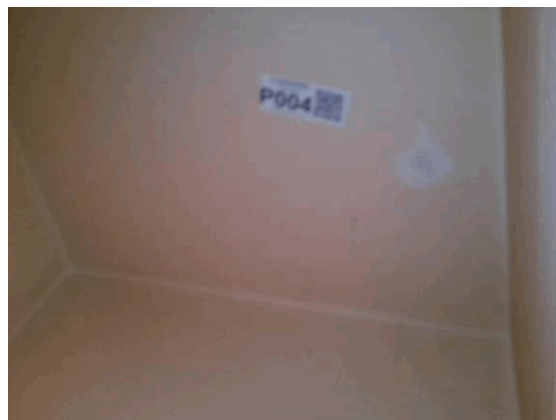

002OA001752 n°5 - 4 (P5)



002OA001752 n°5 - 2 (P5)




002OA001752 n°6 - 4 (P6)



002OA001752 n°6 - 2 (P6)



002OA001752 n°7 - 4 (P7)

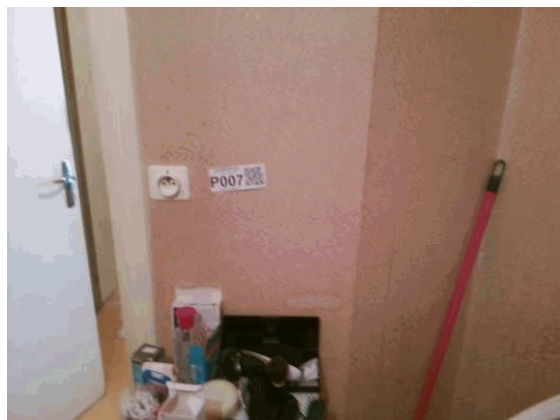

002OA001752 n°7 - 2 (P7)



002OA001752 n°8 - 4 (P8)




002OA001752 n°8 - 2 (P8)



002OA001752 n°9 - 2 (P9)



002OA001752 n°9 - 4 (P9)

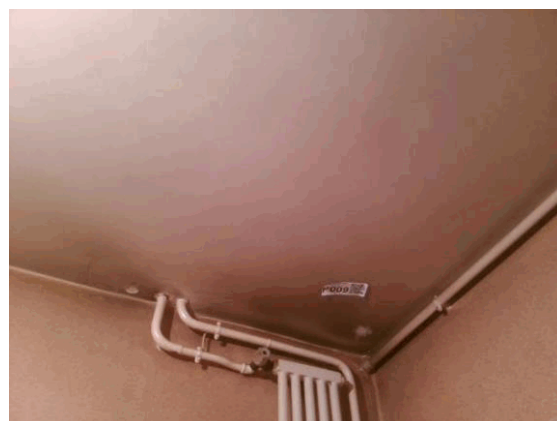

002OA001752 n°10 - 4 (P10)



002OA001752 n°10 - 2 (P10)



002OA001752 n°11 - 4 (P11)



002OA001752 n°11 - 2 (P11)



002OA001752 n°12 - 2 (P12)



002OA001752 n°12 - 4 (P12)



002OA001752 n°13 - 4 (P13)



002OA001752 n°13 - 2 (P13)



002OA001752 n°14 - 4 (P14)



002OA001752 n°14 - 2 (P14)



I1 - 2



I1 - 4



I2 - 4



I2 - 2



I3 - 4



I3 - 2



S1 - 2 (A1)



S1 - 4 (A1)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 2 - Vol 2 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 2 - Vol 4 (Salon)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable - -	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture - -	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement 2 - Vol 1 (SDB/WC)	
P12	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage beige non séparable - -	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris - -	Appartement 2 - Vol 3 (Séjour / Cuisine)	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74934 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-74934 Réf. Commande Client : 002OA001752
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002OA001752001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 2 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071708-5153 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 002OA001752002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) / Vol 2 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071708-5154 Description ITGA : Enduit compact beige en vrac / Peinture
▶ Enduit compact beige en vrac + peinture non séparable	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

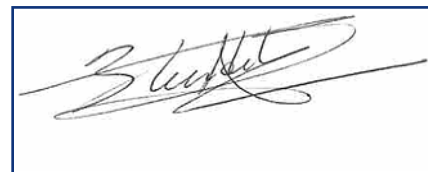

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74934 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 3 (Séjour / Cuisine) Réf échantillon ITGA : IT071708-5155 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	07/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 2 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071708-5156 Description ITGA : Enduit plâtreux beige en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit projeté gouttelé / Vol 4 (Salon) Réf échantillon ITGA : IT071708-5157 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC) Réf échantillon ITGA : IT071708-5158 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74934 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-5159		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-5160		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Carton		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier non séparable + carton non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-5161		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Séjour / Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071708-5162		Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage		
► Colle beige + peinture Carrelage	META ---	1	08/08/2017	Amiante non détecté / - Non analysé

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74934 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 1 (SDB/WC)				
		Réf échantillon ITGA : IT071708-5163 Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture en faible quantité / Carrelage		
► Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752012 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Séjour / Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT071708-5164 Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
► Matériau bitumineux noir	META	2	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine / Vol 3 (Séjour / Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT071708-5165 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée beige		
► Colle polymère jaune + ragrée beige non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100002_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 2 de type 1BIS situé au RDC Réf échantillon client : 0020A001752014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris d'origine / Vol 3 (Séjour / Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT071708-5166 Description ITGA : Colle polymère jaune en faible quantité / Ragrée gris		
► Colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragrée gris	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.