

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

| | |
|--------------------|--|
| Adresse : | 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX |
| CP - Ville : | 53100 MAYENNE |
| Référence client : | _00309000010000100016_ |
| Date du repérage : | 25/07/2017 |
| Désignation : | Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

| Rapport | Annexes |
|--|--|
| <p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p> | <p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> |

Renseignements administratifs

| A | | B | |
|---------------------------|---|--|--|
| Designation de l'immeuble | | Propriétaire / Donneur d'ordre | |
| Adresse : | 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE | <u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT | <u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT |
| Référence client : | _00309000010000100016_ | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 | <u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9 |
| Désignation : | Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage | | |
| Date de construction : | | | |



| C | Opérateur de repérage | D | Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 |
|---|---------------------------------|--|---|
| Compagnie & Siret : | AC Environnement (N° 441355914) | Nom : | MORA Denis |
| Nom : | GONDARD Didier | Date du rapport : | 08/08/2017 |
| Accompagnateur : | H.MERCIER (0 800 400 100) | A Riorges, le 08/08/2017 | |
| Date de repérage : | 25/07/2017 |  | |
| Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre | | | |
| Numéro attestation : | CPDI 3884 | Assurance : | QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018) |
| Délivré le : | 28/04/2016 |  | |

| E | Pièces visitées |
|--|---|
| Liste des locaux visités : | |
| Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) Appartement 16 - Vol 4 (Salon) |

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

| Categorie | Plan | Volume | Localisation |
|--|----------------|--|--------------|
| Parois verticales intérieures et enduits | Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon) | |
| Plafond et faux-plafonds | Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon) | |
| Revêtement de mur | Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | |
| Revêtement de sol | Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon) | |
| Equipements divers et accessoires | Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | |

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

| Localisation | Matériau | Justification |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 1 (SDB/WC) | Mastic étanchéité | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 1 (SDB/WC) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 2 (Entrée) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 4 (Salon) | Lés plastiques avec sous-couche | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Vol 1 (SDB/WC) | Joints | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf pré. |
|----------------|-----------------------------------|------------------|---|---------------------|
| Vol 2 (Entrée) | Equipements divers et accessoires | Porte de placard | Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) | S2 |

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 309 :

Matériaux amiantés :

- 2 tampons bitumineux derrière les portes de placards sur les 2 prélevées
- 1 mastic vitrier rouge sur les 3 prélevés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les mastics vitrier des logements. En cas d'intervention sur les menuiseries intérieures, il conviendra de réaliser des prélèvements, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

| Localisation / Désignation | Justification | Remarque |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Vol 1 (SDB/WC) - Appartement 16 | Inaccessible sans sondage destructif | Dessous du bac à douche |

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------|------------------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Evier | Tampon bitumineux | P11 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°11 - 2 - 002OA001754 n°11 - 4 | P11 | Tampon bitumineux noir | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Porte de placard | Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) | S2 | Réalisation d'un sondage | | S2 - 2 - S2 - 4 | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047 |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Porte de placard | Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) | S2 | Sondage et extension de la zone homogène du sondage S2 | | S2 - 2 - S2 - 4 | | | | Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047 |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Evier | Mastic étanchéité | I1 | souple blanc | | I1 - 3 - I1 - 5 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Evier | Mastic étanchéité | I1 | souple blanc | | I1 - 3 - I1 - 5 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Radiateurs | Joints | I3 | | | I3 - 3 - I3 - 5 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Radiateurs | Joints | I3 | | | I3 - 3 - I3 - 5 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | P1 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°1 - 2 - 002OA001754 n°1 - 4 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|---|-----------------------------------|--|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon) - Vol 2 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) | S8 - S9 - P1 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1 | | 002OA001754 n°1 - 2 - 002OA001754 n°1 - 4 | P1 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) | P2 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°2 - 2 - 002OA001754 n°2 - 4 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) | P2 - S10 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2 | | 002OA001754 n°2 - 2 - 002OA001754 n°2 - 4 | P2 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Cloisons légères ou préfabriquées | doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°3 - 2 - 002OA001754 n°3 - 4 | P3 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 4 (Salon) | Cloisons légères ou préfabriquées | doublage plaque plâtre pièces sèches | P3 - S11 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3 | | 002OA001754 n°3 - 2 - 002OA001754 n°3 - 4 | P3 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Porteur pièces humides) | P5 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°5 - 2 - 002OA001754 n°5 - 4 | P5 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces humides) | P6 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°6 - 2 - 002OA001754 n°6 - 4 | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------|--|----------------|---|-------------|---|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Murs et cloisons | Enduit plâtre (Cloison pièces humides) | P6 - S14 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6 | | 002OA001754 n°6 - 2 - 002OA001754 n°6 - 4 | P6 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Cloisons légères ou préfabriquées | doublage plaque plâtre pièces humides | P7 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°7 - 2 - 002OA001754 n°7 - 4 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) - Vol 1 (SDB/WC) | Cloisons légères ou préfabriquées | doublage plaque plâtre pièces humides | S13 - P7 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7 | | 002OA001754 n°7 - 2 - 002OA001754 n°7 - 4 | P7 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Menuiseries | Joint porte d'entrée | S3 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047 |
| Appartement 16 | Vol 4 (Salon) | Menuiseries | ensemble des joints d'étanchéités + mastics vitrier des menuiseries | S4 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 23 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 4 (Salon) | Menuiseries | Mastic vitrier mou rouge | S7 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617 |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | P4 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001754 n°4 - 2 - 002OA001754 n°4 - 4 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) | S12 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4 | | 002OA001754 n°4 - 2 - 002OA001754 n°4 - 4 | P4 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 4 (Salon) | Plafonds | Enduit projeté goutté | S1 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001618 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|-----------|--|------------------------------|--|----------------|---|-------------|--|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | P8 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001 754 n°8 - 2 - 002OA001 754 n°8 - 4 | P8 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Plafonds | Enduit plâtre (Plafond pièces humides) | S15 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8 | | 002OA001 754 n°8 - 2 - 002OA001 754 n°8 - 4 | P8 | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P9 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001 754 n°9 - 2 - 002OA001 754 n°9 - 4 | P9 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence cuisine) | P9 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9 | | 002OA001 754 n°9 - 2 - 002OA001 754 n°9 - 4 | P9 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence sdb) | P10 | Réalisation d'un prélèvement | | 002OA001 754 n°10 - 2 - 002OA001 754 n°10 - 4 | P10 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|---|----------------|---|-------------|---|----------|---------------------|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence sdb) | P10 | Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10 | | 002OA001754 n°10 - 2 - 002OA001754 n°10 - 4 | P10 | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | Négatif | Négatif sur analyse |

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 2 - I2 - 4 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 2 - I2 - 4 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 2 - I2 - 4 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|------------|----------|--|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 4 (Salon) | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | I2 | | | I2 - 2 - I2 - 4 | | | | Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines. |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol d'origine | S5 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |
| Appartement 16 | Vol 4 (Salon) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol d'origine | S5 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol d'origine | S5 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|--------------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de sol | Colles jaunes de revêtement de sol d'origine | S5 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |
| Appartement 16 | Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S6 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |
| Appartement 16 | Vol 1 (SDB/WC) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S6 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

| Plan | Localisation | Composant | Partie composant | Descriptif de l'action menée | | | | Laboratoire | | | Conclusion |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------|----------|---|
| | | | | Réf action | Observation | Précision loc. | Ref photo | Ref Prél. | Descriptif | Résultat | |
| Appartement 16 | Vol 2 (Entrée) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S6 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |
| Appartement 16 | Vol 4 (Salon) | Revêtement de sol | Ragréage gris d'origine | S6 | | | | | | | Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618 |



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


| Ref. | Plans | Titre du plan |
|--|----------------|--|
|  | Appartement 16 | Appartement 16 - Plan de repérage - Actions menées |
|  | Appartement 16 | Appartement 16 - Plan de prélèvements |
|  | Appartement 16 | Appartement 16 - MPCA Toutes catégories confondues |
|  | Appartement 16 | Appartement 16 - Plan de repérage |



APPARTEMENT 16 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002OA001754

Légende

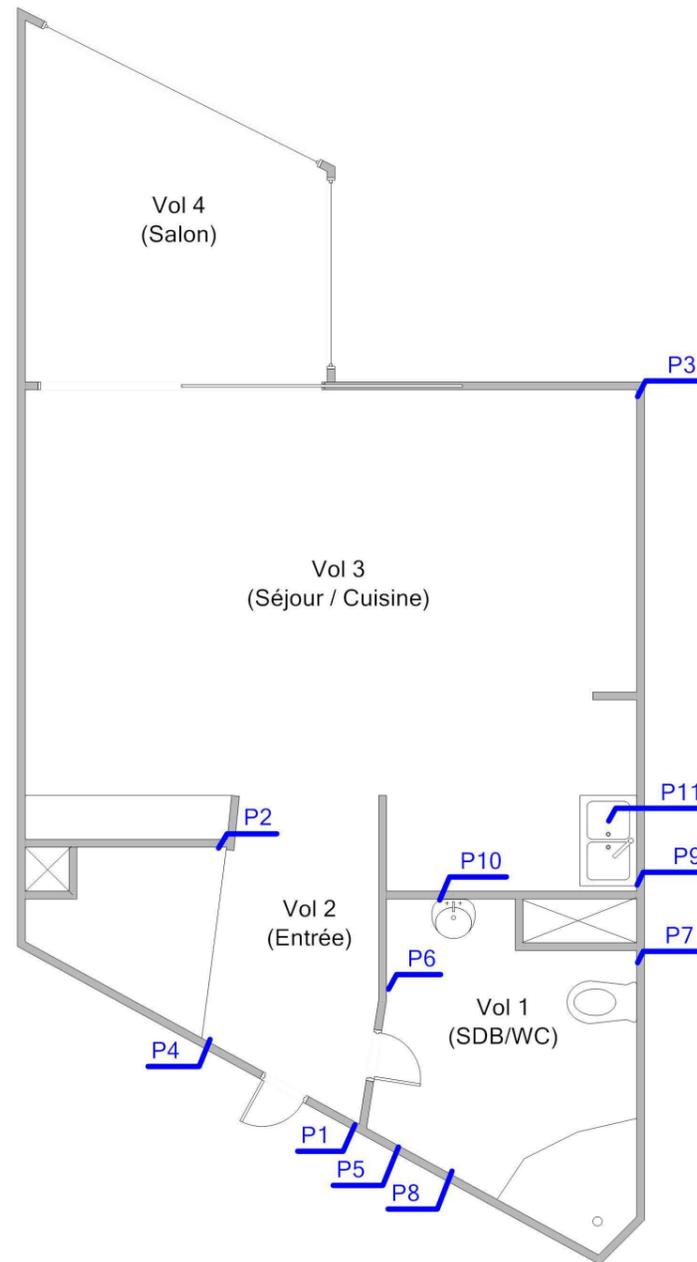

Adresse du bien
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage

Date intervention
25/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|----------------------------|--|---|
| 002OA001754 n°1 - 2 (P1) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°1 - 4 (P1) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°2 - 2 (P2) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°2 - 4 (P2) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°3 - 4 (P3) | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°3 - 2 (P3) | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°4 - 2 (P4) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°4 - 4 (P4) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°5 - 2 (P5) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°5 - 4 (P5) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°6 - 4 (P6) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°6 - 2 (P6) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°7 - 2 (P7) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°7 - 4 (P7) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°8 - 4 (P8) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°8 - 2 (P8) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°9 - 2 (P9) | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°9 - 4 (P9) | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°10 - 2 (P10) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°10 - 4 (P10) | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°11 - 2 (P11) | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Prélevement négatif |
| 002OA001754 n°11 - 4 (P11) | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | Prélevement négatif |
| | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | I1 |
| | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | I1 |
| | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | I2 |
| | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | I2 |
| | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | I3 |
| | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | I3 |
| S2 - 4 (A2) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Présence sur présentation de documents |
| S2 - 2 (A2) | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | Présence sur présentation de documents |



002OA001754 n°1 - 2 (P1)



002OA001754 n°1 - 4 (P1)



002OA001754 n°2 - 2 (P2)



002OA001754 n°2 - 4 (P2)



002OA001754 n°3 - 4 (P3)



002OA001754 n°3 - 2 (P3)



002OA001754 n°4 - 2 (P4)




002OA001754 n°4 - 4 (P4)




002OA001754 n°5 - 2 (P5)



002OA001754 n°5 - 4 (P5)

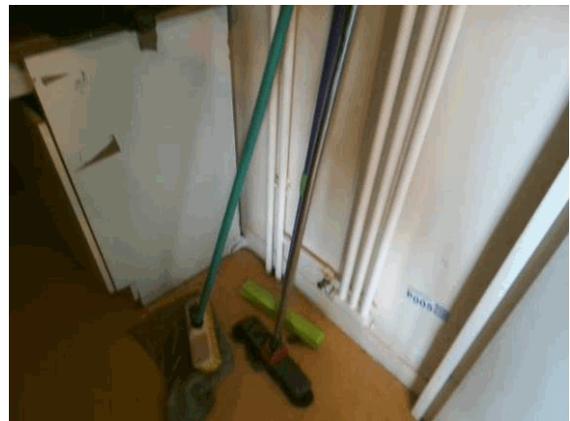

002OA001754 n°6 - 4 (P6)

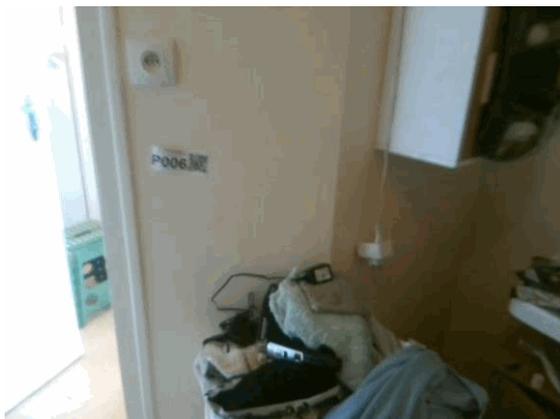


002OA001754 n°6 - 2 (P6)




002OA001754 n°7 - 2 (P7)



002OA001754 n°7 - 4 (P7)

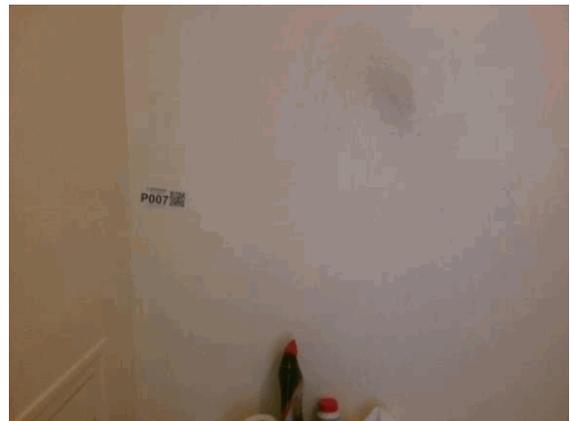

002OA001754 n°8 - 4 (P8)

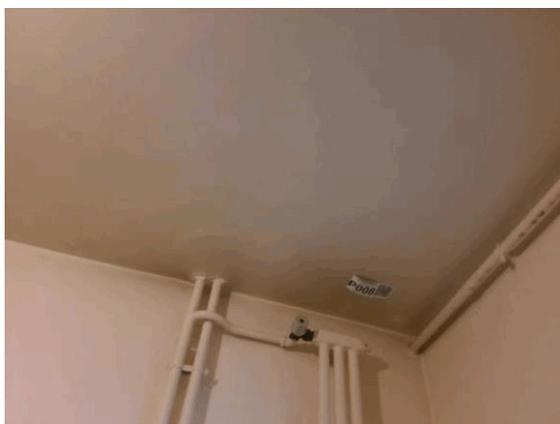


002OA001754 n°8 - 2 (P8)



002OA001754 n°9 - 2 (P9)



002OA001754 n°9 - 4 (P9)

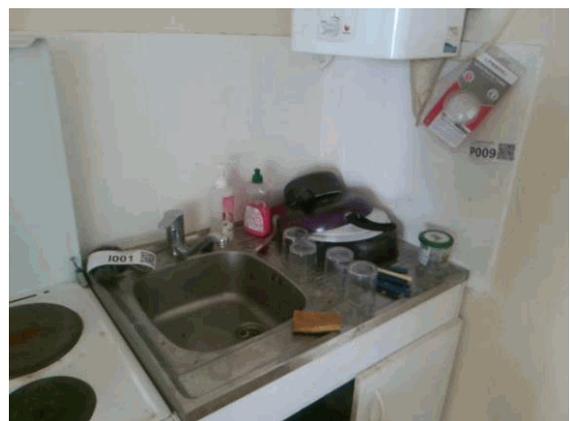

002OA001754 n°10 - 2 (P10)



002OA001754 n°10 - 4 (P10)



002OA001754 n°11 - 2 (P11)



002OA001754 n°11 - 4 (P11)



I1 - 5



I1 - 3



I2 - 2



I2 - 4



I3 - 3



I3 - 5



S2 - 4 (A2)



S2 - 2 (A2)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

| Référence | Categorie | Composant | Materiu | Localisation | Observation |
|-----------|--|-----------------------------------|---|---|-------------|
| P1 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - - | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | |
| P2 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | |
| P3 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - - | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | |
| P4 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement 16 - Vol 2 (Entrée) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P6 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P7 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - - | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P8 | Plafond et faux-plafonds | Plafonds | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - - | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P9 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable - - | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | |
| P10 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - - | Appartement 16 - Vol 1 (SDB/WC) | |
| P11 | Equipements divers et accessoires | Evier | Tampon bitumineux noir - - | Appartement 16 - Vol 3 (Séjour / Cuisine) | |



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5233 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5233
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 2 (Entrée) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5234 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5234
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) / Vol 2 (Entrée) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5235 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5235
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|---|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 3 (Séjour / Cuisine) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5236 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5236
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 2 (Entrée) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5237 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5237
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5238 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5238
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5239 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5239
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754007 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (SDB/WC) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5240 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5240
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC) |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5241 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5241
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 3 (Séjour / Cuisine) |
| Description ITGA | Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Matériau gris / Peinture / Carrelage en faible quantité en vrac |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau gris non séparable + peinture non séparable | META le 07/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| Carrelage en faible quantité en vrac | | Non analysé | | |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5242 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5242
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 1 (SDB/WC) |
| Description ITGA | Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|---|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable | META le 08/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |
| Carrelage | | Non analysé | | |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071708-5243 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Didier GONDARD
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-74944
Echantillon ITGA : IT071708-5243
Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Réf. Client :

| | |
|------------------|--|
| Commande | 002OA001754 |
| Dossier client | _00309000010000100016_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 16 de type 1BIS situé au 02 ème étage |
| Echantillon | 002OA001754011 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Séjour / Cuisine) |
| Description ITGA | Tampon bitumineux noir |

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

| Fraction Analysée | Technique analytique et date d'analyse | Résultat | Type d'amiante | Nb de préparations |
|--------------------------|--|---------------------|----------------|--------------------|
| ▶ Tampon bitumineux noir | META le 07/08/2017 | Amiante non détecté | --- | 1 |

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste