

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00309000010000100018_
Date du repérage :	25/07/2017
Désignation :	Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00309000010000100018_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Nom :	GONDARD Didier	
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)	Nom : MORA Denis
Date de repérage	25/07/2017	Date du rapport : 08/08/2017 A Riorges, le 08/08/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 3884	
Délivré le :	28/04/2016	

E Pièces visitées						
Liste des locaux visités :						
<table border="1"> <tr> <td>Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)</td> <td>Appartement 18 - Vol 2 (Chambre)</td> </tr> <tr> <td>Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)</td> <td>Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)</td> </tr> <tr> <td>Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)</td> <td>Appartement 18 - Vol 6 (Salon)</td> </tr> </table>	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Appartement 18 - Vol 2 (Chambre)	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Appartement 18 - Vol 6 (Salon)
Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Appartement 18 - Vol 2 (Chambre)					
Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)					
Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Appartement 18 - Vol 6 (Salon)					



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Rgt) - Vol 5 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Rgt) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Rgt) - Vol 5 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (Salon)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 18	Vol 3 (Entrée) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Rgt)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDB/WC)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB/WC)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Entrée)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S1

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 309 :

Matériaux amiantés :

- 2 tampons bitumineux derrière les portes de placards sur les 2 prélevées
- 1 mastic vitrier rouge sur les 3 prélevés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les mastics vitrier des logements. En cas d'intervention sur les menuiseries intérieures, il conviendra de réaliser des prélèvements, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1 (SDB/WC) - Appartement 18	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous du bac à douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 3 (Entrée)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S1	Réalisation d'un sondage		S1 - 2				Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S1		S1 - 2				Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S4							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002OA001755



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1	souple blanc		I1 - 2 - I1 - 4			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I1	souple blanc		I1 - 2 - I1 - 4			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 18	Vol 2 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 2 - I3 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002OA001756 n°1 - 2 - 002OA001756 n°1 - 4	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002OA001756 n°2 - 2 - 002OA001756 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 3 (Entrée) - Vol 2 (Chambre) - Vol 4 (Rgt) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P2 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002OA001756 n°2 - 2 - 002OA001756 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 4 (Rgt)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002OA001756 n°3 - 2 - 002OA001756 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (Salon) - Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	S13 - S14 - P3 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002OA001756 n°3 - 2 - 002OA001756 n°3 - 4	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002OA001756 n°5 - 2 - 002OA001756 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P5 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002OA001756 n°5 - 2 - 002OA001756 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002OA001756 n°6 - 2 - 002OA001756 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	P6 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002OA001756 n°6 - 2 - 002OA001756 n°6 - 4	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 3 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	S2							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 6 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier mou rouge	S3							Négatif sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617
Appartement 18	Vol 6 (Salon)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéités + mastics vitrier des menuiseries	S7							Négatif sur document cf prélèvement n° 23 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC	S8							Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC	S8							Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Menuiseries	ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC	S8							Négatif sur document cf prélèvement n° 15 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S9							Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 2 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S9							Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S9							Négatif sur document cf prélèvement n° 16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001617

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 4 (Rgt)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002OA001756 n°4 - 2 - 002OA001756 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 2 (Chambre) - Vol 3 (Entrée) - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002OA001756 n°4 - 2 - 002OA001756 n°4 - 4	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 756 n°7 - 2 - 002OA001 756 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002OA001 756 n°7 - 2 - 002OA001 756 n°7 - 4	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 756 n°8 - 2 - 002OA001 756 n°8 - 4	P8	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002OA001 756 n°8 - 2 - 002OA001 756 n°8 - 4	P8	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002OA001 756 n°9 - 2 - 002OA001 756 n°9 - 4	P9	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002OA001 756 n°9 - 2 - 002OA001 756 n°9 - 4	P9	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S5							Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S5							Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 4 (Rgt)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S5							Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 18	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S5						Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S5						Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S5						Négatif sur document cf prélèvement n° 11 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S6							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S6							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 4 (Rgt)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S6							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S6							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S6							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S6							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001618
Appartement 18	Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 4 (Rgt)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 2 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 18	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 18	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2			I2 - 2 - I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 18	Appartement 18 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 18	Appartement 18 - Plan de prélèvements
	Appartement 18	Appartement 18 - MPCA Toutes catégories confondues



APPARTEMENT 18 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
0020A001756

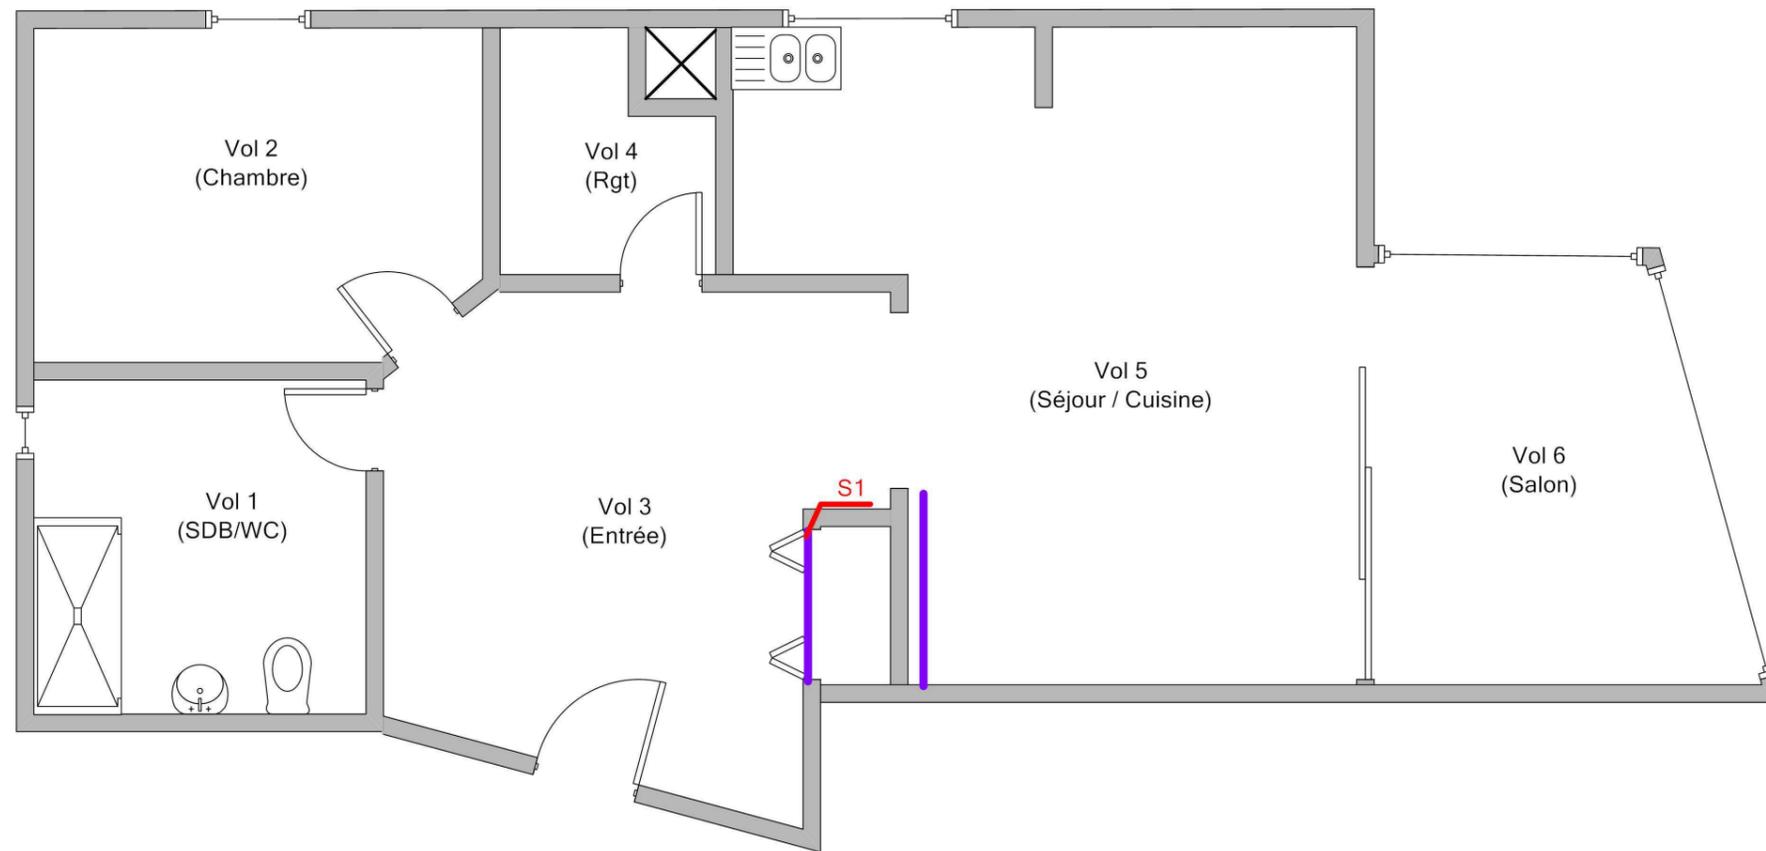

Légende

 S1: Tampon bitumineux derrière porte de placard (type 1/2)



Adresse du bien
10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage

Date intervention
25/07/2017

Technicien intervenant
GONDARD Didier

ANNEXE : Reportage photographique

Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OA001756 n°1 - 2 (P1)	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001756 n°1 - 4 (P1)	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001756 n°2 - 4 (P2)	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001756 n°2 - 2 (P2)	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002OA001756 n°3 - 2 (P3)	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001756 n°3 - 4 (P3)	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001756 n°4 - 2 (P4)	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001756 n°4 - 4 (P4)	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)	Prélevement négatif
002OA001756 n°5 - 4 (P5)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001756 n°5 - 2 (P5)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001756 n°6 - 4 (P6)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001756 n°6 - 2 (P6)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001756 n°7 - 4 (P7)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001756 n°7 - 2 (P7)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001756 n°8 - 2 (P8)	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001756 n°8 - 4 (P8)	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002OA001756 n°9 - 4 (P9)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002OA001756 n°9 - 2 (P9)	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I3
	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	I3
S1 - 2 (A1)	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	Présence sur présentation de documents


002OA001756 n°1 - 2 (P1)



002OA001756 n°1 - 4 (P1)



002OA001756 n°2 - 4 (P2)

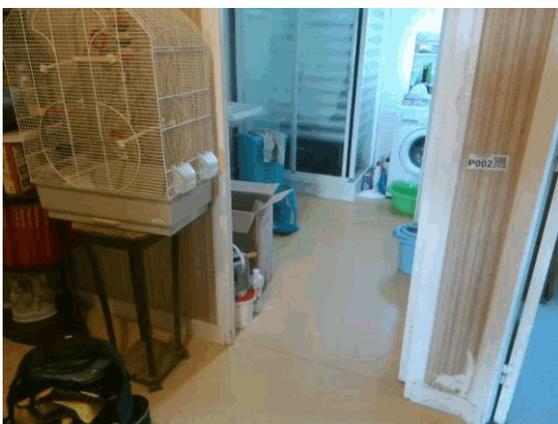

002OA001756 n°2 - 2 (P2)



002OA001756 n°3 - 2 (P3)



002OA001756 n°3 - 4 (P3)



002OA001756 n°4 - 2 (P4)



002OA001756 n°4 - 4 (P4)



002OA001756 n°5 - 4 (P5)



002OA001756 n°5 - 2 (P5)



002OA001756 n°6 - 4 (P6)



002OA001756 n°6 - 2 (P6)



002OA001756 n°7 - 4 (P7)



002OA001756 n°7 - 2 (P7)



002OA001756 n°8 - 2 (P8)



002OA001756 n°8 - 4 (P8)



002OA001756 n°9 - 4 (P9)



002OA001756 n°9 - 2 (P9)



I1 - 2



I1 - 4



I2 - 2



I2 - 4



I3 - 4



I3 - 2



S1 - 2 (A1)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 18 - Vol 3 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable - -	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 18 - Vol 4 (Rgt)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement 18 - Vol 5 (Séjour / Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture - -	Appartement 18 - Vol 1 (SDB/WC)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74949 EN DATE DU 08/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-74949 Réf. Commande Client : 002OA001756
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 01/08/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100018_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001756001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 3 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071708-5460	
			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100018_ 10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002OA001756002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) / Vol 3 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071708-5461	
			Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74949 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00309000010000100018_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001756003 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Rgt)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-5462</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier peint</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier peint non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100018_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001756004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Rgt)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-5463</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100018_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001756005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-5464</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100018_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 0020A001756006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071708-5465</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	08/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-74949 EN DATE DU 08/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00309000010000100018_ Réf échantillon ITGA : IT071708-5466 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001756007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	3	08/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100018_ Réf échantillon ITGA : IT071708-5467 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001756008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 5 (Séjour / Cuisine) Description ITGA : Colle beige en vrac</p>				
▶ Colle beige en vrac	META	2	08/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100018_ Réf échantillon ITGA : IT071708-5468 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 18 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002OA001756009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 1 (SDB/WC) Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage</p>				
Carrelage	---			Non analysé
▶ Colle beige + peinture	META	2	08/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.