


Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00309000010000100023_
Date du repérage :	24/07/2017
Désignation :	Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage

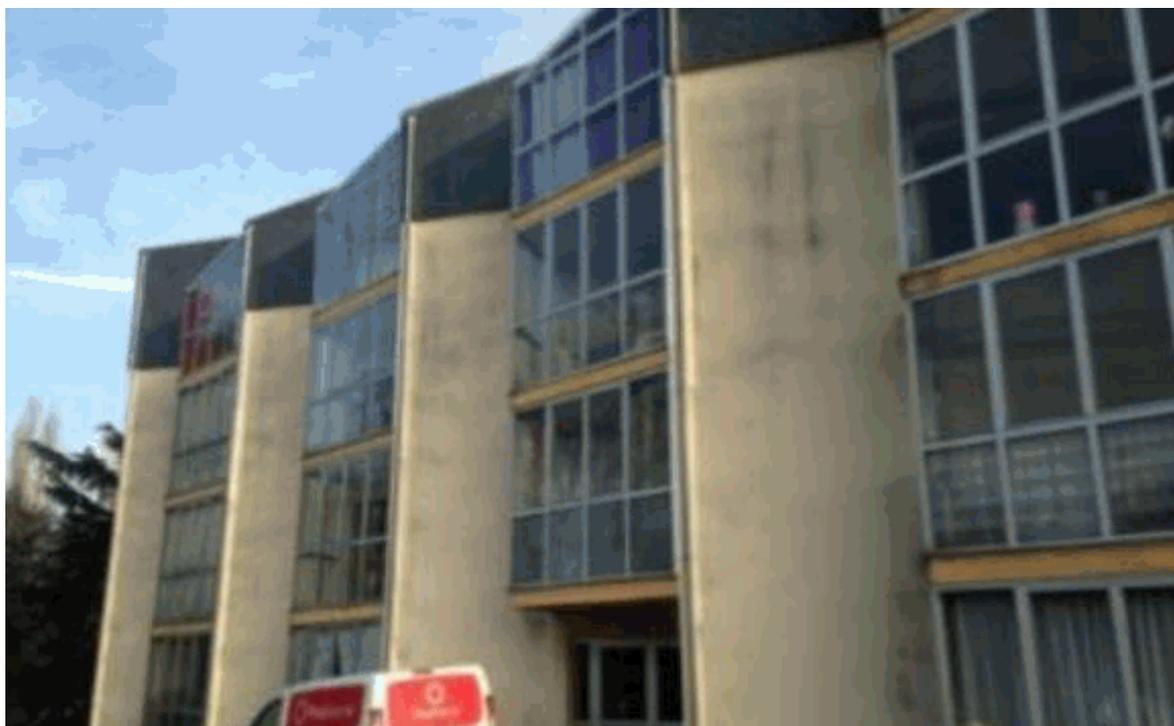

Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00309000010000100023_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	03/08/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)	A Riorges, le 03/08/2017	
Date de repérage :	24/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC) Appartement n°23 - Vol 3 (Entrée) Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine) Appartement n°23 - Vol 4 (Placard) Appartement n°23 - Vol 6 (Salon)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Chambre)	
Revêtement de mur	Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Entrée)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB/WC)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Placard)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDB/WC)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Entrée)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S16

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 309 :

Matériaux amiantés :

- 2 tampons bitumineux derrière les portes de placards sur les 2 prélevées
- 1 mastic vitrier rouge sur les 3 prélevés.

Les résultats obtenus ne permettent pas de conclure sur la présence ou non d'amiante dans les mastics vitrier des logements. En cas d'intervention sur les menuiseries intérieures, il conviendra de réaliser des prélèvements, ou à défaut de considérer l'ensemble de ces éléments comme étant amiantés.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1 (SDB/WC) - Appartement n°23	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S16	Réalisation d'un sondage					Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S16	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S16					Présence sur document cf prélèvement n° 14 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1	souple blanc		002HD001617 n°17 - 1 - I1 - 2			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I1	souple blanc		002HD0016 17 n°17 - 1 - I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			002HD0016 17 n°17 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Radiateurs	Joints	I2			002HD0016 17 n°17 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I2			002HD0016 17 n°17 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°2 - 1 - 002HD0016 17 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces humides	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0016 17 n°2 - 1 - 002HD0016 17 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°3 - 1 - 002HD0016 17 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces humides)	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0016 17 n°3 - 1 - 002HD0016 17 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°4 - 1 - 002HD0016 17 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P4 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0016 17 n°4 - 1 - 002HD0016 17 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°5 - 1 - 002HD0016 17 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Cloison pièces sèches)	P5 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0016 17 n°5 - 1 - 002HD0016 17 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°6 - 1 - 002HD0016 17 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 4 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	doublage plaque plâtre pièces sèches	S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0016 17 n°6 - 1 - 002HD0016 17 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre tablier baignoire	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°11 - 1 - - 002HD0016 17 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Joint de scellement carreaux platre tablier baignoire	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0016 17 n°11 - 1 - - 002HD0016 17 n°11 - 2	P11	Matériau plâtreux blanc + matériau beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée)	Menuiseries	Joint porte d'entrée	S15							Négatif sur document cf prélèvement n° 10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier mou rouge	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD001617 n°14 - 1	P14	Matériau mou rouge + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 6 (Salon)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéités + mastics vitrier des menuiseries	S21							Négatif sur document cf prélèvement n° 23 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001047
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD001617 n°15 - 1	P15	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD001617 n°15 - 1	P15	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD001617 n°16 - 1 - 002HD001617 n°16 - 2	P16	Reprise d'étanchéité	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre) - Vol 1 (SDB/WC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0016 17 n°16 - 1 - 002HD0016 17 n°16 - 2	P16	Reprise d'étanchéité	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°1 - 1 - 002HD0016 17 n°1 - 3 - 002HD0016 17 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0016 17 n°1 - 1 - 002HD0016 17 n°1 - 3 - 002HD0016 17 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 4 (Placard)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 3 (Entrée) - Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces sèches)	S2 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0016 17 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°8 - 1 - 002HD0016 17 n°8 - 2	P8	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0016 17 n°8 - 1 - 002HD0016 17 n°8 - 2	P8	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°12 - 1 - - 002HD0016 17 n°12 - 2	P12	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre) - Vol 4 (Placard) - Vol 3 (Entrée) - Vol 2 (Séjour / Cuisine) - Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Ragréage gris d'origine	S26 - S27 - S28 - S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0016 17 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°10 - 1 - - 002HD0016 17 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0016 17 n°10 - 1 - 002HD0016 17 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0016 17 n°13 - 1 - 002HD0016 17 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée) - Vol 5 (Chambre) - Vol 4 (Placard) - Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches	S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0016 17 n°13 - 1 - 002HD0016 17 n°13 - 2	P13	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°23	Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°23	Vol 4 (Placard)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°23	Vol 3 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°23	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°23	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°23	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°23	Appartement n°23 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°23	Appartement n°23 - Plan de prélèvements
	Appartement n°23	Appartement n°23 - MPCA Toutes catégories confondues



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001617 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°1 - 3 (P1)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°23 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001617 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°23 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001617 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°23 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001617 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°23 - Vol 3 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001617 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001617 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001617 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°23 - Vol 4 (Placard)	Prélevement négatif
002HD001617 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001617 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001617 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001617 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001617 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001617 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001617 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001617 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001617 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	I1
	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	I1



Référence	Localisation	Action
	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	I2
	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	I3



002HD001617 n°1 - 1 (P1)



002HD001617 n°1 - 2 (P1)



002HD001617 n°1 - 3 (P1)



002HD001617 n°2 - 1 (P2)



002HD001617 n°2 - 2 (P2)



002HD001617 n°3 - 1 (P3)




002HD001617 n°3 - 2 (P3)



002HD001617 n°4 - 1 (P4)



002HD001617 n°4 - 2 (P4)

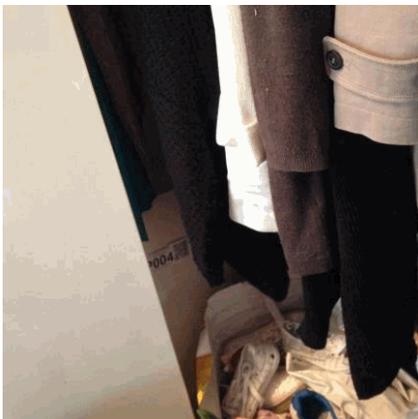

002HD001617 n°5 - 1 (P5)



002HD001617 n°5 - 2 (P5)



002HD001617 n°6 - 1 (P6)




002HD001617 n°6 - 2 (P6)



002HD001617 n°7 - 1 (P7)



002HD001617 n°8 - 2 (P8)

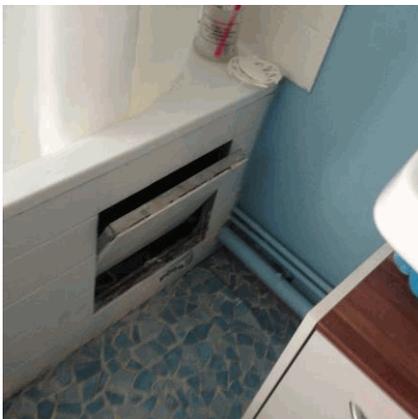

002HD001617 n°8 - 1 (P8)




002HD001617 n°9 - 1 (P9)



002HD001617 n°10 - 1 (P10)



002HD001617 n°10 - 2 (P10)

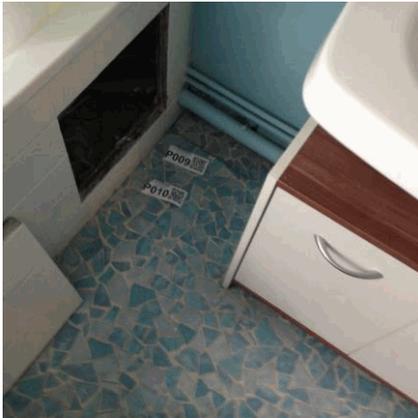

002HD001617 n°11 - 1 (P11)




002HD001617 n°11 - 2 (P11)



002HD001617 n°12 - 2 (P12)



002HD001617 n°12 - 1 (P12)

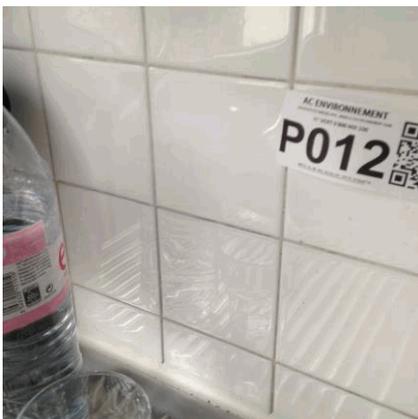

002HD001617 n°13 - 1 (P13)



002HD001617 n°13 - 2 (P13)



002HD001617 n°14 - 1 (P14)



002HD001617 n°15 - 1 (P15)



002HD001617 n°16 - 1 (P16)



002HD001617 n°16 - 2 (P16)



002HD001617 n°17 - 1



I1 - 2



I2 - 2



002HD001617 n°17 - 1



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - -	Appartement n°23 - Vol 3 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 3 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 4 (Placard)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - -	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc + matériau beige en faible quantité non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 1 (SDB/WC)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	Appartement n°23 - Vol 5 (Chambre)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité - -	Appartement n°23 - Vol 2 (Séjour / Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73606 EN DATE DU 03/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73606 Réf. Commande Client : 002HD001617
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 28/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC)			Réf échantillon ITGA : IT071707-55044 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Delphine JOSSET - Analyste

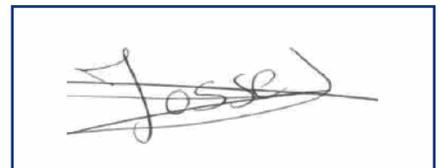

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73606 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55045 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (SDB/WC) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55046 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces humides) / Vol 1 (SDB/WC) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peintures multiples non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55047 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 3 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55048 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Cloison pièces sèches) / Vol 3 (Entrée) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible quantité / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73606 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55049 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 5 (Chambre) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Matériau plâtreux blanc / Peinture / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc non séparable + carton non séparable + matériau plâtreux blanc non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55050 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces sèches) / Vol 4 (Placard) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-57270 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 1 (SDB/WC) Description ITGA : Colle beige en vrac / Carrelage en faible quantité</p>				
▶ Colle beige en vrac	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage en faible quantité non séparable	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00309000010000100023_ Réf échantillon ITGA : IT071707-55051 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001617009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée gris d'origine / Vol 1 (SDB/WC) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73606 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 1 (SDB/WC)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55052 Description ITGA : Colle polymère jaune		
▶ Colle polymère jaune	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement carreaux platre tablier baignoire / Vol 1 (SDB/WC)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55053 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc / Matériau beige en faible quantité		
▶ Matériau plâtreux blanc + matériau beige en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617012 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 2 (Séjour / Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55054 Description ITGA : Colle beige / Peinture en faible quantité		
▶ Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 2 (Séjour / Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55055 Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris		
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73606 EN DATE DU 03/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrrier mou rouge / Vol 2 (Séjour / Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55056 Description ITGA : Matériau mou rouge / Peinture en faible quantité		
▶ Matériau mou rouge + peinture en faible quantité non séparable	META	3	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617015 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / ensemble des joint d'étanchéité de la menuiserie PVC / Vol 5 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55058 Description ITGA : Matériau souple noir		
▶ Matériau souple noir	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00309000010000100023_ 10 SQ ALEX.1E DE YOUGOSLAVIE - LA PETITE CROIX - 53100 MAYENNE Appartement n° 23 de type 2 situé au 03 ème étage Réf échantillon client : 002HD001617016 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 2 (Séjour / Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-55059 Description ITGA : Matériau souple blanc avec poussières		
▶ Matériau souple blanc avec poussières	META	1	03/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.