

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000010000600031_
Date du repérage :	03/07/2017
Désignation :	Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00318000010000600031_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) FOUILLAND Stéphane D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 03/07/2017	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020  Nom : MORA Denis  Date du rapport : 20/07/2017 A Riorges, le 20/07/2017
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI 3698 Délivré le : 24/12/2015</p> 		  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>
Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC) Appartement 31 - Vol 3 (Cuisine) Appartement 31 - Vol 6 (Salon)
Appartement 31 - Vol 2 (Entrée) Appartement 31 - Vol 4 (Chambre)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	
Revêtement de mur	Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC) - Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDE/WC)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDE/WC)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Chambre)	Tresses	aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Salon)	Tresses	aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDE/WC)	Tresses	aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

### Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 318 :

Matériaux amiantés :

- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides et pièces sèches est amianté sur les 19 prélevés dans les 12 logements.
- 1 tampon bitumineux de baignoire est amianté sur les 2 prélevés.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les enduits plâtres des plafonds du logement 26 référence dossier 002NJ000326 avec un prélèvement supplémentaire de plafond dans une autre pièce humide et un dans la pièces ou le premier prélèvement de plafond a été effectué afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

## R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement 31 - Vol 5 (Balcon)	pièce non visitée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S17						Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 31	Vol 4 (Chambre)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 1			aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 6 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 1				aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Radiateurs	Tresses	I3			I3 - 1				aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P1	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 24 n°1 - 1 - 002NJ0003 24 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 4 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Porteur	002NJ0003 24 n°1 - 1 - 002NJ0003 24 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloisons et doublages	002NJ0003 24 n°2 - 1 - 002NJ0003 24 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 4 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloisons et doublages	002NJ0003 24 n°2 - 1 - 002NJ0003 24 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°7 - 1 - 002NJ0003 24 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002NJ0003 24 n°7 - 1 - 002NJ0003 24 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 24 n°12 - 1 - 002NJ0003 24 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 4 (Chambre)	Menuiseries	Ensemble des joint d'étanchéité + mastic vitrier	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement 31	Vol 6 (Salon)	Menuiseries	Ensemble des joint d'étanchéité + mastic vitrier	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement 31	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Joint étanchéité porte d'entrée	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du dossier AC Environnement n° 002HD001038

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 4 (Chambre) - Vol 6 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 24 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002NJ0003 24 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°8 - 1 - 002NJ0003 24 n°8 - 2	P8	Colle beige + papier + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°13 - 1 - 002NJ0003 24 n°13 - 2	P13	Colle beige + carrelage + joint cassant blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°4 - 1 - 002NJ0003 24 n°4 - 2	P4	Moquette rouge	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°5 - 1 - 002NJ0003 24 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 6 (Salon) - Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002NJ0003 24 n°5 - 1 - 002NJ0003 24 n°5 - 2	P5	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°9 - 1 - 002NJ0003 24 n°9 - 2	P9	Colle polymère blanche + revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 24 n°10 - 1 - 002NJ0003 24 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002NJ0003 24 n°10 - 1 - 002NJ0003 24 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement	Colle du revêtement d'origine	002NJ0003 24 n°11 - 1 - 002NJ0003 24 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 31	Vol 4 (Chambre) - Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Colle du revêtement d'origine	002NJ0003 24 n°11 - 1 - 002NJ0003 24 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S15							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 31	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Moquettes bleue + colle	S16							Négatif sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 31	Vol 4 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 31	Vol 6 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 31	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 31	Vol 1 (SDE/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement 31	Appartement 31 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement 31	Appartement 31 - Plan de prélèvements






# APPARTEMENT 31 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002NJ000324

## Légende



Volume non visité

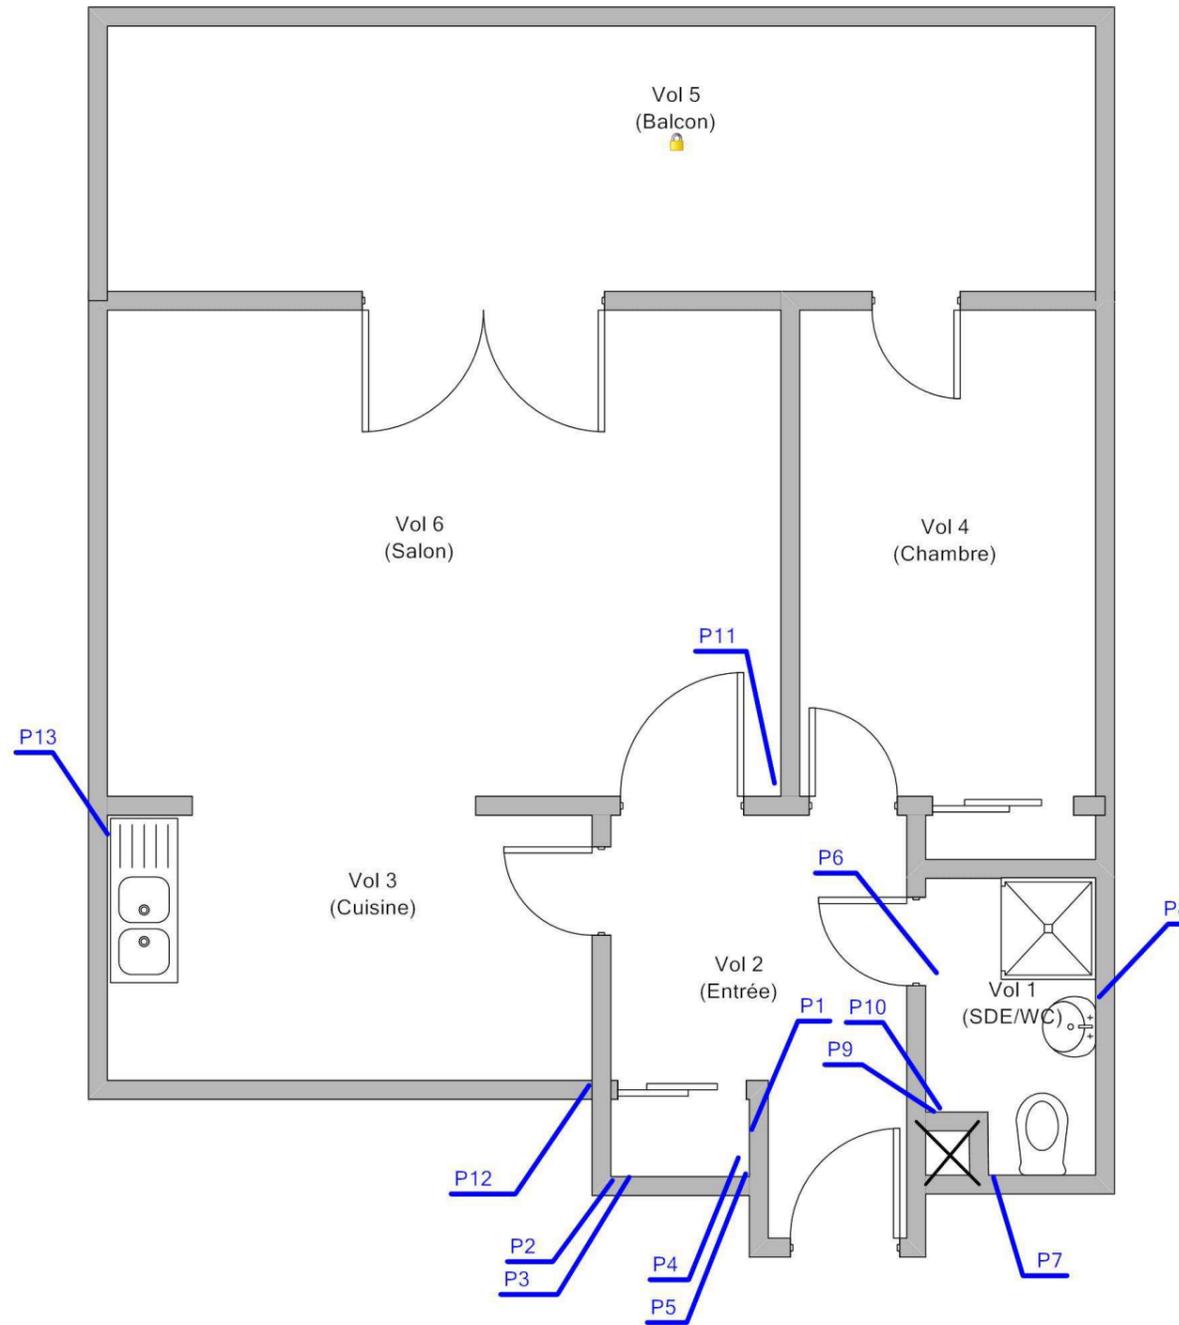

Adresse du bien  
6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE  
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation  
Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC

Date intervention  
03/07/2017

Technicien intervenant  
FOUILLAND Stéphan

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NJ000324 n°1 - 1 (P1)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°1 - 2 (P1)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°2 - 1 (P2)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°2 - 2 (P2)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°3 - 1 (P3)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°4 - 1 (P4)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°4 - 2 (P4)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°5 - 1 (P5)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°5 - 2 (P5)	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°6 - 1 (P6)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°7 - 1 (P7)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°7 - 2 (P7)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°8 - 1 (P8)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°8 - 2 (P8)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°9 - 1 (P9)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°9 - 2 (P9)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°10 - 1 (P10)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°10 - 2 (P10)	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°11 - 1 (P11)	Appartement 31 - Vol 6 (Salon)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°11 - 2 (P11)	Appartement 31 - Vol 6 (Salon)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°12 - 1 (P12)	Appartement 31 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°12 - 2 (P12)	Appartement 31 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°13 - 1 (P13)	Appartement 31 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000324 n°13 - 2 (P13)	Appartement 31 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement 31 - Vol 4 (Chambre)	I1
	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	I2
	Appartement 31 - Vol 4 (Chambre)	I3



002NJ000324 n°1 - 1 (P1)



002NJ000324 n°1 - 2 (P1)



002NJ000324 n°2 - 1 (P2)



002NJ000324 n°2 - 2 (P2)



002NJ000324 n°3 - 1 (P3)



002NJ000324 n°4 - 1 (P4)




002NJ000324 n°4 - 2 (P4)



002NJ000324 n°5 - 1 (P5)




002NJ000324 n°5 - 2 (P5)

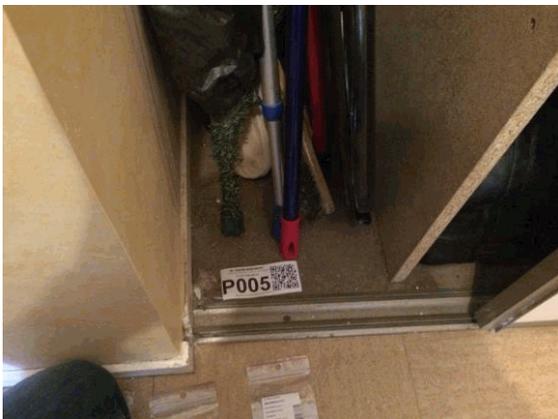

002NJ000324 n°6 - 1 (P6)



002NJ000324 n°7 - 1 (P7)

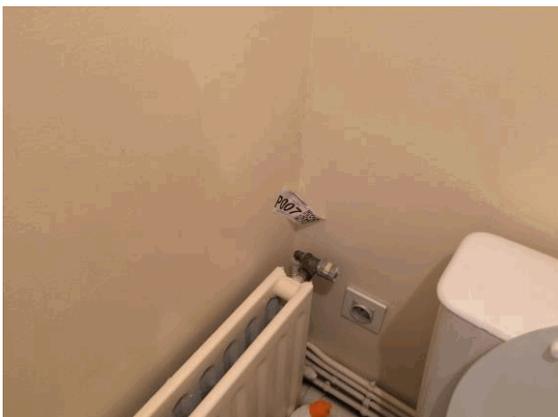

002NJ000324 n°7 - 2 (P7)



002NJ000324 n°8 - 1 (P8)



002NJ000324 n°8 - 2 (P8)



002NJ000324 n°9 - 1 (P9)



002NJ000324 n°9 - 2 (P9)



002NJ000324 n°10 - 1 (P10)



002NJ000324 n°10 - 2 (P10)



002NJ000324 n°11 - 1 (P11)



002NJ000324 n°11 - 2 (P11)



002NJ000324 n°12 - 1 (P12)



002NJ000324 n°12 - 2 (P12)



002NJ000324 n°13 - 1 (P13)



002NJ000324 n°13 - 2 (P13)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur -	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture - Cloisons et doublages -	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette rouge - -	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture - -	Appartement 31 - Vol 2 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier - -	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	
P8	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + papier + carrelage - -	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère blanche + revêtement souple beige + colle polymère jaune - -	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris - -	Appartement 31 - Vol 1 (SDE/WC)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture - Colle du revêtement d'origine -	Appartement 31 - Vol 6 (Salon)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur -	Appartement 31 - Vol 3 (Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + carrelage + joint cassant blanc - -	Appartement 31 - Vol 3 (Cuisine)	



Arteparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -  
 13590 MEYREUIL  
 Tel : 04.42.12.11.20  
 Fax : 04.42.26.69.58  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029



Liste des sites et portées  
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66479 EN DATE DU 20/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-66479 Réf. Commande Client : 002NJ000324
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000324001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071707-24954 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000324002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071707-24955 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + papier + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

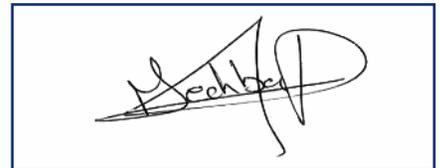

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66479 EN DATE DU 20/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00318000010000600031_  6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE  - 53200 CHATEAU GONTIER  Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000324003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-24956</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00318000010000600031_  6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE  - 53200 CHATEAU GONTIER  Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000324004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 2 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-24957</p> <p>Description ITGA : Moquette rouge</p>				
▶ Moquette rouge	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00318000010000600031_  6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE  - 53200 CHATEAU GONTIER  Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000324005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 2 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-24958</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche / Peinture</p>				
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00318000010000600031_  6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE  - 53200 CHATEAU GONTIER  Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000324006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (SDE/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-24959</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00318000010000600031_  6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE  - 53200 CHATEAU GONTIER  Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC</p> <p>Réf échantillon client : 002NJ000324007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (SDE/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-24960</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66479 EN DATE DU 20/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC  <b>Réf échantillon client :</b> 002NJ000324008 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (SDE/WC)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-24961  <b>Description ITGA :</b> Colle beige / Papier / Carrelage		
▶ Colle beige + papier + carrelage	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC  <b>Réf échantillon client :</b> 002NJ000324009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (SDE/WC)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-24962  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère blanche / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune		
▶ Colle polymère blanche + revêtement souple beige + colle polymère jaune	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC  <b>Réf échantillon client :</b> 002NJ000324010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (SDE/WC)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-24963  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage gris		
▶ Colle polymère jaune en faible quantité + ragréage gris	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC  <b>Réf échantillon client :</b> 002NJ000324011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 6 (Salon)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-24964  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris / Peinture		
▶ Colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC  <b>Réf échantillon client :</b> 002NJ000324012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071707-24965  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-66479 EN DATE DU 20/07/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client :      _00318000010000600031_ 6 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 31 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client :   002NJ000324013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA :    IT071707-24966 Description ITGA :       Colle beige / Carrelage / Joint cassant blanc		
▶ Colle beige + carrelage + joint cassant blanc	META	1	19/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.