

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000010000700038_
Date du repérage :	05/07/2017
Désignation :	Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00318000010000700038_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : FOUILLAND Stéphane Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0 800 400 100) Date de repérage : 05/07/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 24/07/2017 A Riorges, le 24/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3698 Délivré le : 24/12/2015		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC) Appartement 38 - Vol 3 (Cuisine) Appartement 38 - Vol 5 (Chambre)	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée) Appartement 38 - Vol 4 (Salon)

Etude préalable

F	Descriptif des travaux envisagés
----------	---

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.	

I	Document(s) mis à disposition
----------	--------------------------------------

Aucun

J	Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
----------	--

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Salon) - Vol 5 (Chambre)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Salon) - Vol 5 (Chambre)	
Revêtement de mur	Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC) - Vol 2 (Entrée) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Salon) - Vol 5 (Chambre)	
Equipements divers et accessoires	Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.
----------	--

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Entrée)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Cuisine)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Salon)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB/WC)	Tresses	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB/WC)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Salon)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 318 :

Matériaux amiantés :

- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides et pièces sèches est amianté sur les 19 prélevés dans les 12 logements.
- 1 tampon bitumineux de baignoire est amianté sur les 2 prélevés.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les enduits plâtres des plafonds du logement 26 référence dossier 002NJ000326 avec un prélèvement supplémentaire de plafond dans une autre pièce humide et un dans la pièces ou le premier prélèvement de plafond a été effectué afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 1 (SDB/WC) - Appartement 38	Inaccessible sans sondage destructif	Sous baignoire Tablier non démontable
Appartement 38 - Vol 6 (Terrasse)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 38	Vol 4 (Salon)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 38	Vol 5 (Chambre)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC)	Radiateurs	Tresses	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I2			I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002NJ000327

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Menuiseries	Joint étanchéité porte d'entrée	S7							Négatif sur document cf. prélèvement n°6 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement 38	Vol 4 (Salon)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement 38	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier	S8							Négatif sur document cf. prélèvement n°12 du dossier AC Environnement n° 002HD001038
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P2	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 35 n°2 - 2 - 002NJ0003 35 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 35 n°3 - 2 - 002NJ0003 35 n°3 - 4	P3	Matériau beige en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002NJ0003 35 n°3 - 2 - 002NJ0003 35 n°3 - 4	P3	Matériau beige en vrac + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002NJ0003 35 n°6 - 2 - 002NJ0003 35 n°6 - 4	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 4 (Salon) - Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur	002NJ0003 35 n°6 - 2 - 002NJ0003 35 n°6 - 4	P6	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P7	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 35 n°7 - 2 - 002NJ0003 35 n°7 - 4	P7	Matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 5 (Chambre) - Vol 4 (Salon)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002NJ0003 35 n°7 - 2 - 002NJ0003 35 n°7 - 4	P7	Matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 35 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002NJ0003 35 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 35 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 5 (Chambre) - Vol 4 (Salon)	Plafonds	Enduit plâtre	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002NJ0003 35 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 35 n°5 - 2 - 002NJ0003 35 n°5 - 4	P5	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002NJ0003 35 n°9 - 2 - 002NJ0003 35 n°9 - 4	P9	Colle beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 4 (Salon)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 38	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 38	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 38	Vol 4 (Salon)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement 38	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol d'origine	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°17 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 38	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S5							Négatif sur document cf. prélèvement n°16 du dossier AC Environnement n° 002LQ001395
Appartement 38	Vol 2 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S6							Négatif sur document cf. prélèvement n°4 du dossier AC Environnement n° 002NJ000324
Appartement 38	Vol 1 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P1	Réalisation d'un prélèvement		002NJ000335 n°1 - 2 - 002NJ000335 n°1 - 4	P1	Revêtement souple bleu avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement 38	Appartement 38	Appartement 38 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement 38	Appartement 38	Appartement 38 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT 38 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002NJ000335

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité

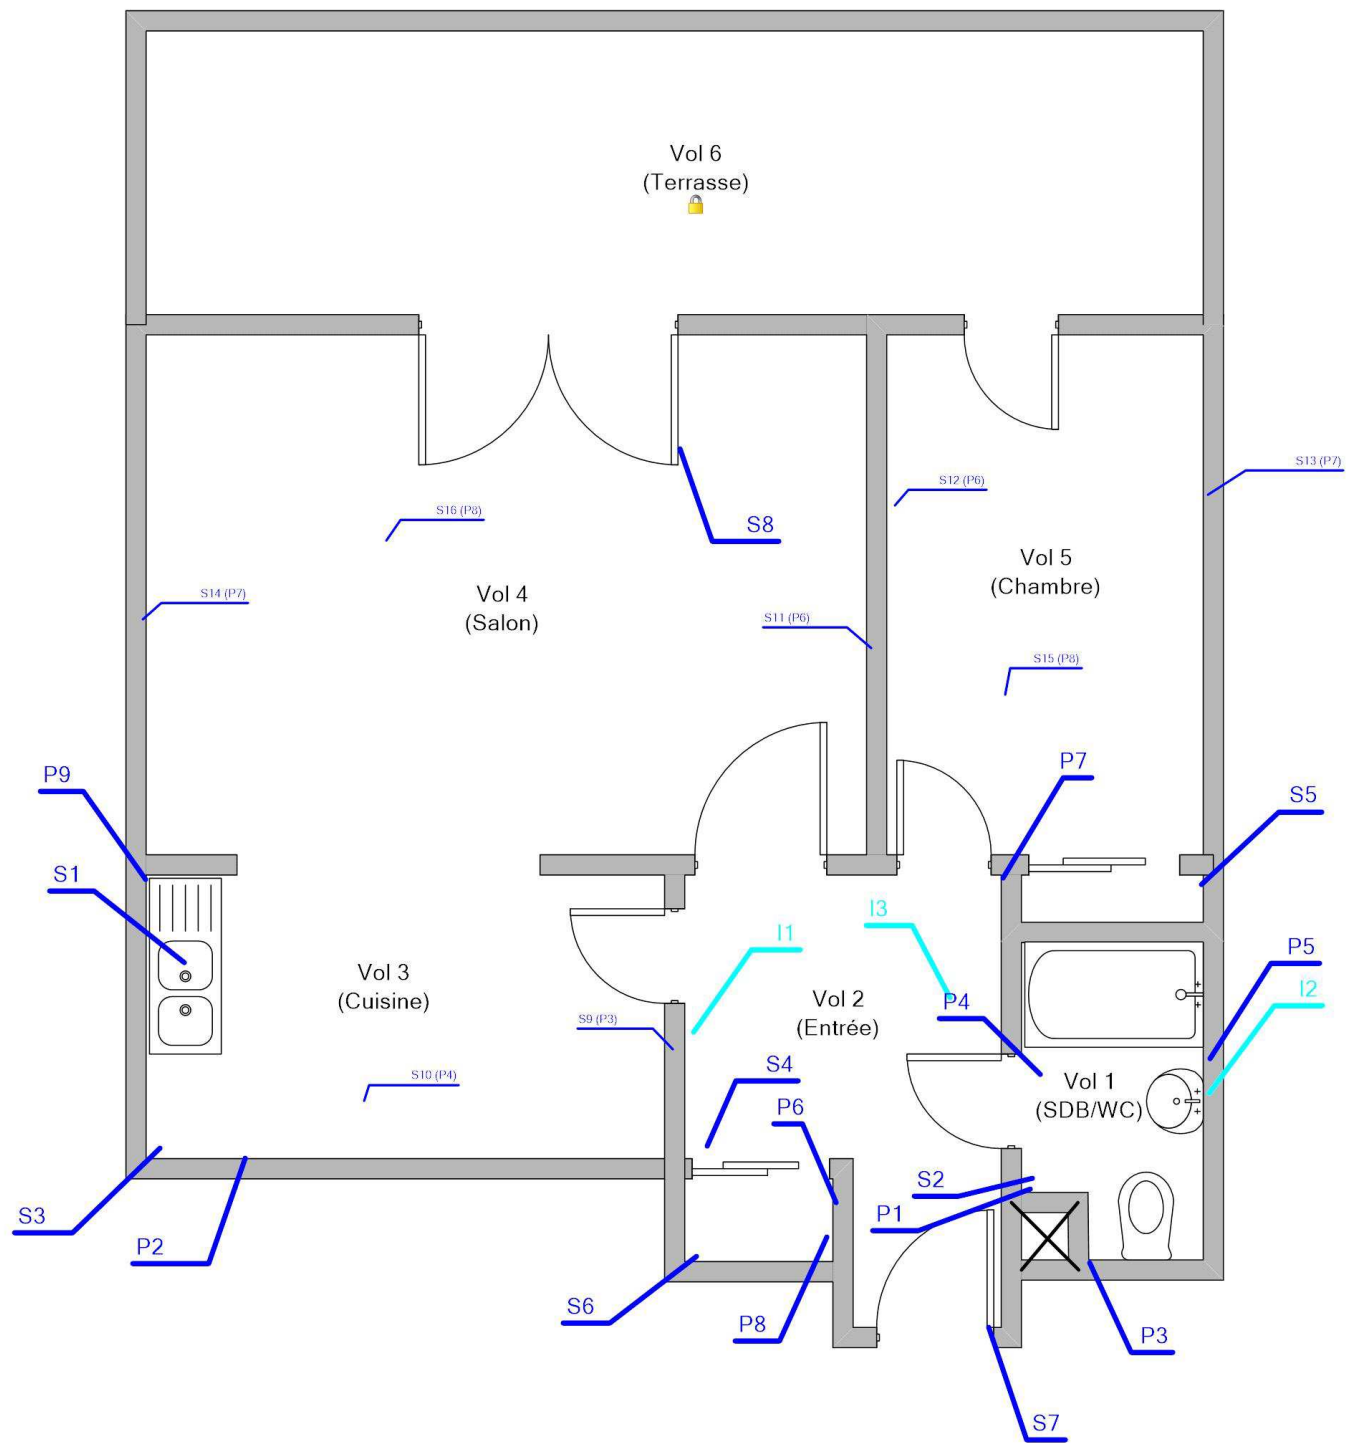

Adresse du bien

7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation

Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC

Date intervention

05/07/2017

Technicien intervenant

FOUILLAND Stéphan

APPARTEMENT 38 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002NJ000335	
				Légende	
					Volume non visité
Adresse du bien 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER Désignation Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Date intervention 05/07/2017 Technicien intervenant FOUILLAND Stéphan					

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002NJ000335 n°1 - 2 (P1)	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°1 - 4 (P1)	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°2 - 4 (P2)	Appartement 38 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°2 - 2 (P2)	Appartement 38 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°3 - 2 (P3)	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°3 - 4 (P3)	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°4 - 2 (P4)	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°5 - 2 (P5)	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°5 - 4 (P5)	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°6 - 4 (P6)	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°6 - 2 (P6)	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°7 - 2 (P7)	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°7 - 4 (P7)	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°8 - 2 (P8)	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°9 - 2 (P9)	Appartement 38 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002NJ000335 n°9 - 4 (P9)	Appartement 38 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	I1
	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	I2
	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	I3

002NJ000335 n°1 - 2 (P1)



002NJ000335 n°1 - 4 (P1)



002NJ000335 n°2 - 4 (P2)




002NJ000335 n°2 - 2 (P2)



002NJ000335 n°3 - 2 (P3)



002NJ000335 n°3 - 4 (P3)

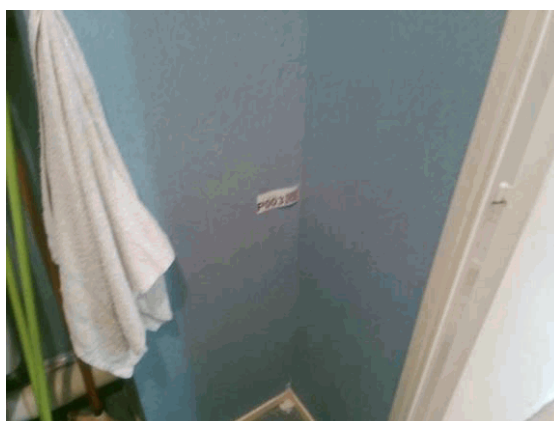

002NJ000335 n°4 - 2 (P4)



002NJ000335 n°5 - 2 (P5)



002NJ000335 n°5 - 4 (P5)



002NJ000335 n°6 - 4 (P6)



002NJ000335 n°6 - 2 (P6)



002NJ000335 n°7 - 2 (P7)



002NJ000335 n°7 - 4 (P7)



002NJ000335 n°8 - 2 (P8)



002NJ000335 n°9 - 2 (P9)



002NJ000335 n°9 - 4 (P9)



I1 - 2



I2 - 2



I3 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable - -	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur -	Appartement 38 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac + papier non séparable - -	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Appartement 38 - Vol 1 (SDB/WC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre - Porteur -	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement 38 - Vol 2 (Entrée)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture - -	Appartement 38 - Vol 3 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68390 EN DATE DU 24/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-68390 Réf. Commande Client : 002NJ000335
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 11/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (SDB/WC)		Réf échantillon ITGA : IT071707-36340		Description ITGA : Revêtement souple bleu avec couche fibreuse et poussières / Colle polymère jaune en faible quantité
► Revêtement souple bleu avec couche fibreuse et poussières + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-36341		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Antoine BLANDEL - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68390 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-36342 Description ITGA : Matériau beige en vrac / Papier				
► Matériau beige en vrac + papier non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-36343 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 1 (SDB/WC)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-36344 Description ITGA : Colle beige / Carrelage				
► Colle beige Carrelage	META ---	1	24/07/2017	Amiante non détecté / - Non analysé
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-36345 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 2 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-36346 Description ITGA : Matériau beige en vrac / Peinture / Papier				
► Matériau beige en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-68390 EN DATE DU 24/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335008 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Entrée)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-36347 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00318000010000700038_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 38 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002NJ000335009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-36348 Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage				
► Colle beige + peinture	META	1	24/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé