

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00318000010000700042_
Date du repérage :	24/06/2016
Désignation :	Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00318000010000700042_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 24/06/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : 06/07/2016 A Riorges, le 06/07/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT 42 - Vol 1 (SDB) LGT 42 - Vol 3 (Cuisine) LGT 42 - Vol 5 (Chambre 2) LGT 42 - Vol 7 (Séjour) LGT 42 - Vol 10 (Entrée)	LGT 42 - Vol 2 (W.C) LGT 42 - Vol 4 (Chambre 1) LGT 42 - Vol 6 (Chambre 3) LGT 42 - Vol 9 (Dégagement)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 42	Vol 1 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 42	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 42	Vol 1 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	
Revêtement de mur	LGT 42	Vol 1 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LGT 42	Vol 1 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 10 (Entrée)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 3)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (Cuisine)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Entrée)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (SDB)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 3)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Entrée)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Dégagement)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante



Q Réerves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 10 logements réalisés dans le groupe 318 :

Matériaux amiantés :

- 1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides et pièces sèches est amianté sur les 19 prélevés dans les 12 logements.
- 1 tampon bitumineux de baignoire est amianté sur les 2 prélevés.

Possibilité de réaliser des prélèvements complémentaires sur les enduits plâtres des plafonds du logement 26 référence dossier 002NJ000326 avec un prélèvement supplémentaire de plafond dans une autre pièce humide et un dans la pièces ou le premier prélèvement de plafond a été effectué afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenu

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les revêtements de sols d'origines ont été retirés et seule la colle reste présente. Il est donc impossible d'homogénéiser avec assurance les colles prélevées. Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
LGT 42 - Vol 8 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Diagnostic des balcons réalisé lors du diagnostic des façades du bâtiment.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	Dur noir	002HD0010 38 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Dur noir	002HD0010 38 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement	Dur noir	002HD0010 38 n°14 - 1 - 002HD0010 38 n°14 - 2	P14	Matériau bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 42	Vol 10 (Entrée)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 42	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 42	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 42	Vol 6 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 38 n°1 - 1 - 002HD0010 38 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 38 n°1 - 1 - 002HD0010 38 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 10 (Entrée)	Menuiseries	joint étanchéité porte d'entrée	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 38 n°6 - 1	P6	Matériau souple noir avec poussières + mousse beige en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0010 38 n°8 - 1 - 002HD0010 38 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 10 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S13 - S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Porteur pièces sèches	002HD0010 38 n°8 - 1 - 002HD0010 38 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 38 n°9 - 1 - 002HD0010 38 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 7 (Séjour) - Vol 10 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Dépagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 38 n°9 - 1 - 002HD0010 38 n°9 - 2	P9	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joint d'étanchéité + mastic vitrier	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 38 n°12 - 1	P12	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Menuiseries	Ensemble des joint d'étanchéité + mastic vitrier	S28 - S29 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0010 38 n°12 - 1	P12	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0010 38 n°18 - 1	P18	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	P19	Réalisation d'un prélèvement	Dur beige	002HD0010 38 n°19 - 1	P19	Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 10 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0010 38 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 7 (Séjour) - Vol 9 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Plafonds	Enduit plâtre	S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond pièce sèche	002HD0010 38 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0010 38 n°17 - 1	P17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P3	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 10 X 10 Blanc)	002HD0010 38 n°3 - 1	P3	Colle beige avec couche en papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P15	Réalisation d'un prélèvement	Grise (carreaux 10 X 10 Beige)	002HD0010 38 n°15 - 1	P15	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P16	Réalisation d'un prélèvement	Grise (3 rangées supérieures de carreaux blanc 10 X 10)	002HD0010 38 n°16 - 1	P16	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P4	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	002HD0010 38 n°4 - 1 - 002HD0010 38 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	002HD0010 38 n°4 - 1 - 002HD0010 38 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P5	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces humides d'origine	002HD0010 38 n°5 - 1	P5	Ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Gris pièces humides d'origine	002HD0010 38 n°5 - 1	P5	Ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose supplémentaire		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose supplémentaire		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose supplémentaire		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose supplémentaire		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose supplémentaire		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose supplémentaire		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I1	Rose supplémentaire		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino collé sur ragréage rose (couche supérieure)		I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino collé sur ragréage rose (couche supérieure)		I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino collé sur ragréage rose (couche supérieure)		I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino collé sur ragréage rose (couche supérieure)		I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino collé sur ragréage rose (couche supérieure)		I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino collé sur ragréage rose (couche supérieure)		I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 1 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino collé sur ragréage rose (couche supérieure)		I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 42	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S7	Dalle plastique imitation parquzt autocollante		S7 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P10	Réalisation d'un prélèvement	Gris d'origine pièces sèches	002HD001038 n°10 - 1 - 002HD001038 n°10 - 2	P10	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 10 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3) - Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Gris d'origine pièces sèches	002HD001038 n°10 - 1 - 002HD001038 n°10 - 2	P10	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P11	Réalisation d'un prélèvement	colle jaune du revetement de sol d'origine pièces sèches	002HD001038 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 42	Vol 10 (Entrée) - Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	002HD0010 38 n°11 - 1	P11	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P13	Réalisation d'un prélèvement	Colle jaune du revêtement de sol d'origine des chambres (moquette)	002HD0010 38 n°13 - 1 - 002HD0010 38 n°13 - 2	P13	Colles de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Colle jaune du revêtement de sol d'origine des chambres (moquette)	002HD0010 38 n°13 - 1 - 002HD0010 38 n°13 - 2	P13	Colles de revêtement de sol	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 42	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 42	Vol 9 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 42		LGT 42 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 42		LGT 42 - Plan de prélèvements




LGT 42 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001038

Légende



Volume non visité

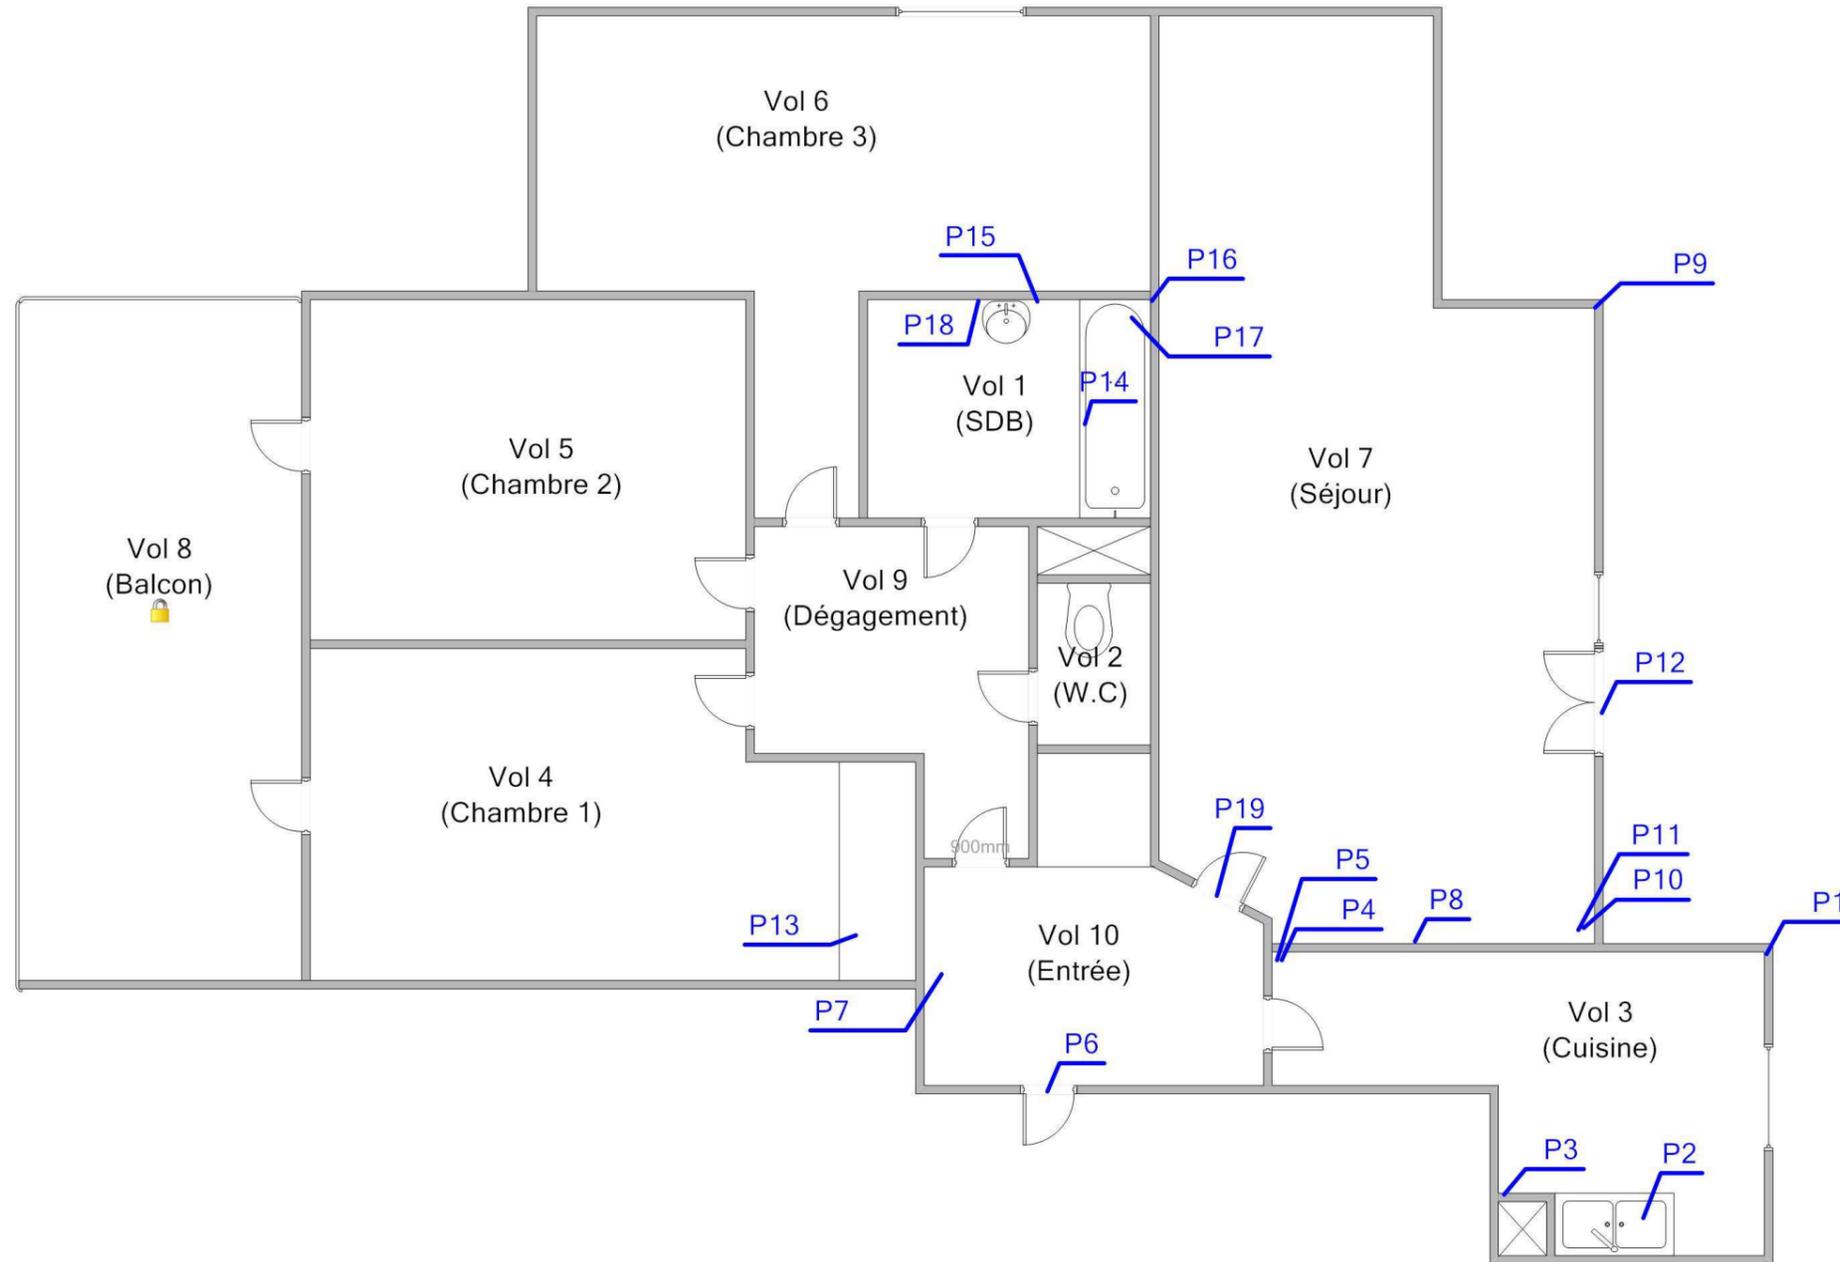

Adresse du bien
7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention
24/06/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001038 n°1 - 1 (P1)	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001038 n°1 - 2 (P1)	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001038 n°2 - 1 (P2)	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001038 n°3 - 1 (P3)	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001038 n°4 - 1 (P4)	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001038 n°4 - 2 (P4)	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001038 n°5 - 1 (P5)	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001038 n°6 - 1 (P6)	LGT 42 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001038 n°7 - 1 (P7)	LGT 42 - Vol 10 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001038 n°8 - 2 (P8)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°8 - 1 (P8)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°9 - 1 (P9)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°9 - 2 (P9)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°10 - 1 (P10)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°10 - 2 (P10)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°11 - 1 (P11)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°12 - 1 (P12)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001038 n°13 - 2 (P13)	LGT 42 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001038 n°13 - 1 (P13)	LGT 42 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001038 n°14 - 1 (P14)	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001038 n°14 - 2 (P14)	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001038 n°15 - 1 (P15)	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001038 n°16 - 1 (P16)	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001038 n°17 - 1 (P17)	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001038 n°18 - 1 (P18)	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001038 n°19 - 1 (P19)	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	I1
	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	I4



Référence	Localisation	Action
	LGT 42 - Vol 10 (Entrée)	I5
S7 - 1 (A7)	LGT 42 - Vol 10 (Entrée)	Absence : pas d'amiante par nature



002HD001038 n°1 - 1 (P1)




002HD001038 n°1 - 2 (P1)




002HD001038 n°2 - 1 (P2)



002HD001038 n°3 - 1 (P3)

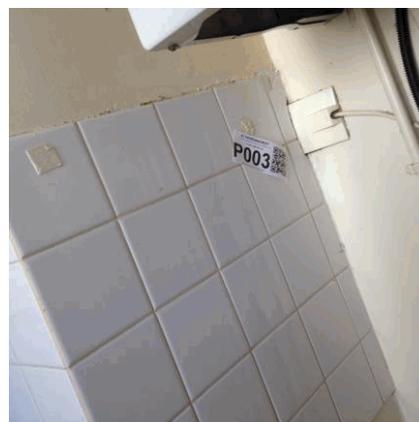

002HD001038 n°4 - 1 (P4)

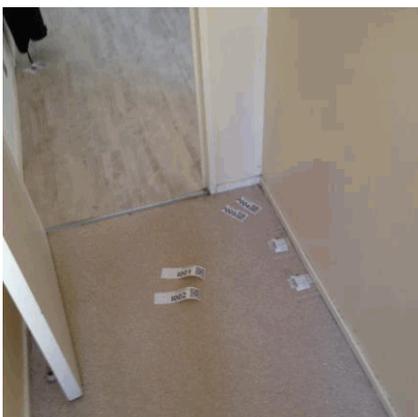


002HD001038 n°4 - 2 (P4)



002HD001038 n°5 - 1 (P5)



002HD001038 n°6 - 1 (P6)

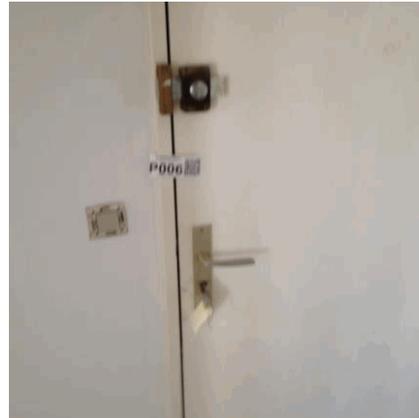

002HD001038 n°7 - 1 (P7)




002HD001038 n°8 - 2 (P8)



002HD001038 n°8 - 1 (P8)




002HD001038 n°9 - 1 (P9)

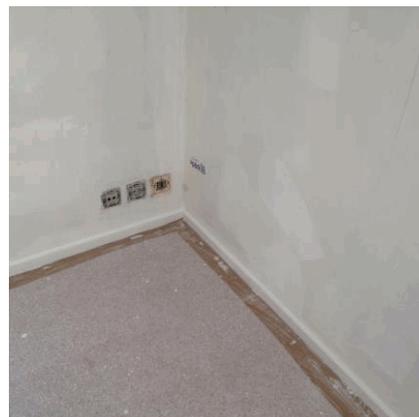

002HD001038 n°9 - 2 (P9)



002HD001038 n°10 - 1 (P10)

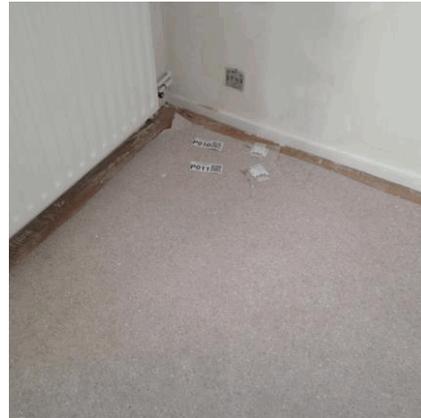

002HD001038 n°10 - 2 (P10)



002HD001038 n°11 - 1 (P11)



002HD001038 n°12 - 1 (P12)



002HD001038 n°13 - 2 (P13)



002HD001038 n°13 - 1 (P13)



002HD001038 n°14 - 1 (P14)



002HD001038 n°14 - 2 (P14)



002HD001038 n°15 - 1 (P15)



002HD001038 n°16 - 1 (P16)



002HD001038 n°17 - 1 (P17)




002HD001038 n°18 - 1 (P18)



I1 - 1



I2 - 2

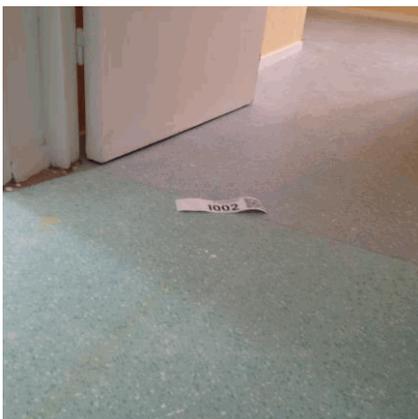

002HD001038 n°19 - 1 (P19)



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



S7 - 1 (A7)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - Dur noir -	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier - Grise (carreaux 10 X 10 Blanc) -	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose - Colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides -	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable - Gris pièces humides d'origine -	LGT 42 - Vol 3 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières + mousse beige en faible quantité non séparable - -	LGT 42 - Vol 10 (Entrée)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond pièce sèche -	LGT 42 - Vol 10 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces sèches -	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + peinture non séparable - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - Gris d'origine pièces sèches -	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches -	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol - Colle jaune du revêtement de sol d'origine des chambres (moquette) -	LGT 42 - Vol 4 (Chambre 1)	



P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau bitumineux - Dur noir -	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - Grise (carreaux 10 X 10 Beige) -	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	
P16	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité - Grise (3 rangées supérieures de carreaux blanc 10 X 10) -	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 42 - Vol 1 (SDB)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable - Dur beige -	LGT 42 - Vol 7 (Séjour)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-328 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-328
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_ec6bff28-89d4-47aa-8263-3d79d79dbc
6e

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001038001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-329 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-329
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_01efdf68-631a-4500-80c5-15082a8d61
a4

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-330 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-330
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_ca7d2e43-f5a3-4ff1-af97-1b14182be34
c

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec couche en papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige avec couche en papier	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-331 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-331
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_c76bd20c-44c9-45f3-a9c7-b5515b14b1
06

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage rose	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-332 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-332
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_ab9a138f-b1c7-4e35-92fe-d4e5647ef1
7f

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Ragréage gris en vrac / Sous couche de ragréage blanche en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris en vrac non séparable + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-333 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-333
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_fe12902e-b5c4-42a0-aa51-2e2c24077c
63

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038006 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint étanchéité porte d'entrée / Vol 10 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières / Mousse beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières + mousse beige en faible quantité non séparable	META le 06/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-334 EN DATE DU 06/07/2016
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-334
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_a457c3ea-840c-4680-a710-c9b0e5a96a
c8

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 10 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-335 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-335
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_238e0d27-be3d-4c0e-beec-118fb81fa7
0a

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-336 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-336
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_2a1d235e-0013-4a77-941d-28a4b3009
f80

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux beige avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 06/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-337 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-337
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_85281844-e336-42f2-8f50-3206a414d
7ce

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-338 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-338
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_f020387c-7333-45f3-a30a-590cba599b
e3

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-339 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-339
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_7349f1f6-afd0-4dc2-af2d-0dc9bf3e316
0

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joint d'étanchéité + mastic vitrier / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-340 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-340
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_3037a565-09ae-4975-babd-0058dd005
824

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 4 (Chambre 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune en vrac / Ragréage gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune en vrac non séparable + ragréage gris en vrac non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-341 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-341
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_2e6a5f4a-f4fe-44e6-bb47-38edd092db5
f

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038014 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Matériau bitumineux

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux	META le 06/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-342 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-342
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_acd9bbf2-ece2-4ca3-b21b-7d24ce8abe1
9

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige	META le 06/07/2016	Amiante non détecté	---	2
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-343 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-343
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MeasureAmianteAT_eaf9df15-dd0f-4fd3-b949-0f6f5ab0a097

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002HD001038016 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peinture en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle beige + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité	META le 06/07/2016	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-344 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-344
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_0affff8b-48cc-4657-9e82-e29320e29e2
d

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-345 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-345
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_c9071ea3-f537-4243-a94e-b15a00988
84a

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071607-346 EN DATE DU 06/07/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-68239
Echantillon ITGA : IT071607-346
Reçu au laboratoire le : 28/06/2016
MesureAmianteAT_06865074-60f1-4d65-9808-cb370d642
ed5

Réf. Client :

Commande	002HD001038
Dossier client	_00318000010000700042_ 7 PLACE DE LA MAIRIE - PLACE DE LA MAIRIE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 42 de type 4 situé au 01 er étage
Echantillon	002HD001038019 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Matériau beige en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau beige en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 05/07/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Gwénohé HELIAS - Analyste