

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00324000010000100001_
Date du repérage :	13/07/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00324000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	LAURENT Benjamin	Date du rapport :	27/07/2017
Accompagnateur :	D.JOUSSELIN (0800400100)		A Riorges, le 27/07/2017
Date de repérage :	13/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3473 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	16/06/2015		
			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement 1 - Vol 1 (Entrée) Logement 1 - Vol 3 (Séjour) Logement 1 - Vol 5 (SDB) Logement 1 - Vol 7 (Chambre 2) Logement 1 - Vol 9 (Distribution)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine) Logement 1 - Vol 4 (Chambre 1) Logement 1 - Vol 6 (W.C) Logement 1 - Vol 8 (Chambre 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Distribution)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Distribution)	
Revêtement de sol	Logement 1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Distribution)	
Equipements divers et accessoires	Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement 1	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (Distribution)	Colles de revêtement de sol	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (SDB)	Colles de revêtement de sol	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (W.C)	Colles de revêtement de sol	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 2)	Colles de revêtement de sol	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 3)	Colles de revêtement de sol	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Colles de revêtement de sol	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Colles de revêtement de sol	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Chambre 3)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Joint d'étanchéité	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - Logement 1	Inaccessible sans sondage destructif	sous face baignoire tablier non démontable

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 08 n°3 - 1 - 002EM0013 08 n°3 - 2	P3	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002EM0013 08 n°3 - 1 - 002EM0013 08 n°3 - 2	P3	Matériau bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 1	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 1	Vol 7 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 1	Vol 8 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EM001308 n°5 - 1 - 002EM001308 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P5 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM001308 n°5 - 1 - 002EM001308 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 08 n°11 - 1 - 002EM0013 08 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	P11 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002EM0013 08 n°11 - 1 - 002EM0013 08 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 1	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 8 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 1	Vol 7 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EM001308 n°6 - 1 - 002EM001308 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre pièces humides	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM001308 n°6 - 1 - 002EM001308 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EM001308 n°12 - 1 - 002EM001308 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3) - Vol 9 (Distribution)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	S2 - S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002EM0013 08 n°12 - 1 - 002EM0013 08 n°12 - 2	P12	Enduit plâtré en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) cuisine	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 08 n°4 - 1 - 002EM0013 08 n°4 - 2	P4	Colle beige avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) SDB	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 08 n°7 - 1 - 002EM0013 08 n°7 - 2	P7	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) SDB	P7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002EM0013 08 n°7 - 1 - 002EM0013 08 n°7 - 2	P7	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces humide	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 08 n°1 - 1 - 002EM0013 08 n°1 - 2	P1	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 08 n°2 - 1 - 002EM0013 08 n°2 - 2	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 5 (SDB) - Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002EM001308 n°2 - 1 - 002EM001308 n°2 - 2	P2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EM001308 n°8 - 1 - 002EM001308 n°8 - 2	P8	Moquette marron avec couche en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EM001308 n°9 - 1 - 002EM001308 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S12 - S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002EM001308 n°9 - 1 - 002EM001308 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèche	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EM001308 n°10 - 1 - 002EM001308 n°10 - 2	P10	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèche	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002EM001308 n°10 - 1 - 002EM001308 n°10 - 2	P10	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 9 (Distribution)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 1	Vol 6 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 1	Vol 7 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 1	Vol 8 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 1	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
Logement 1		Logement 1 - Plan de repérage - Actions menées
Logement 1		Logement 1 - Plan de prélèvements



LOGEMENT 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM001308

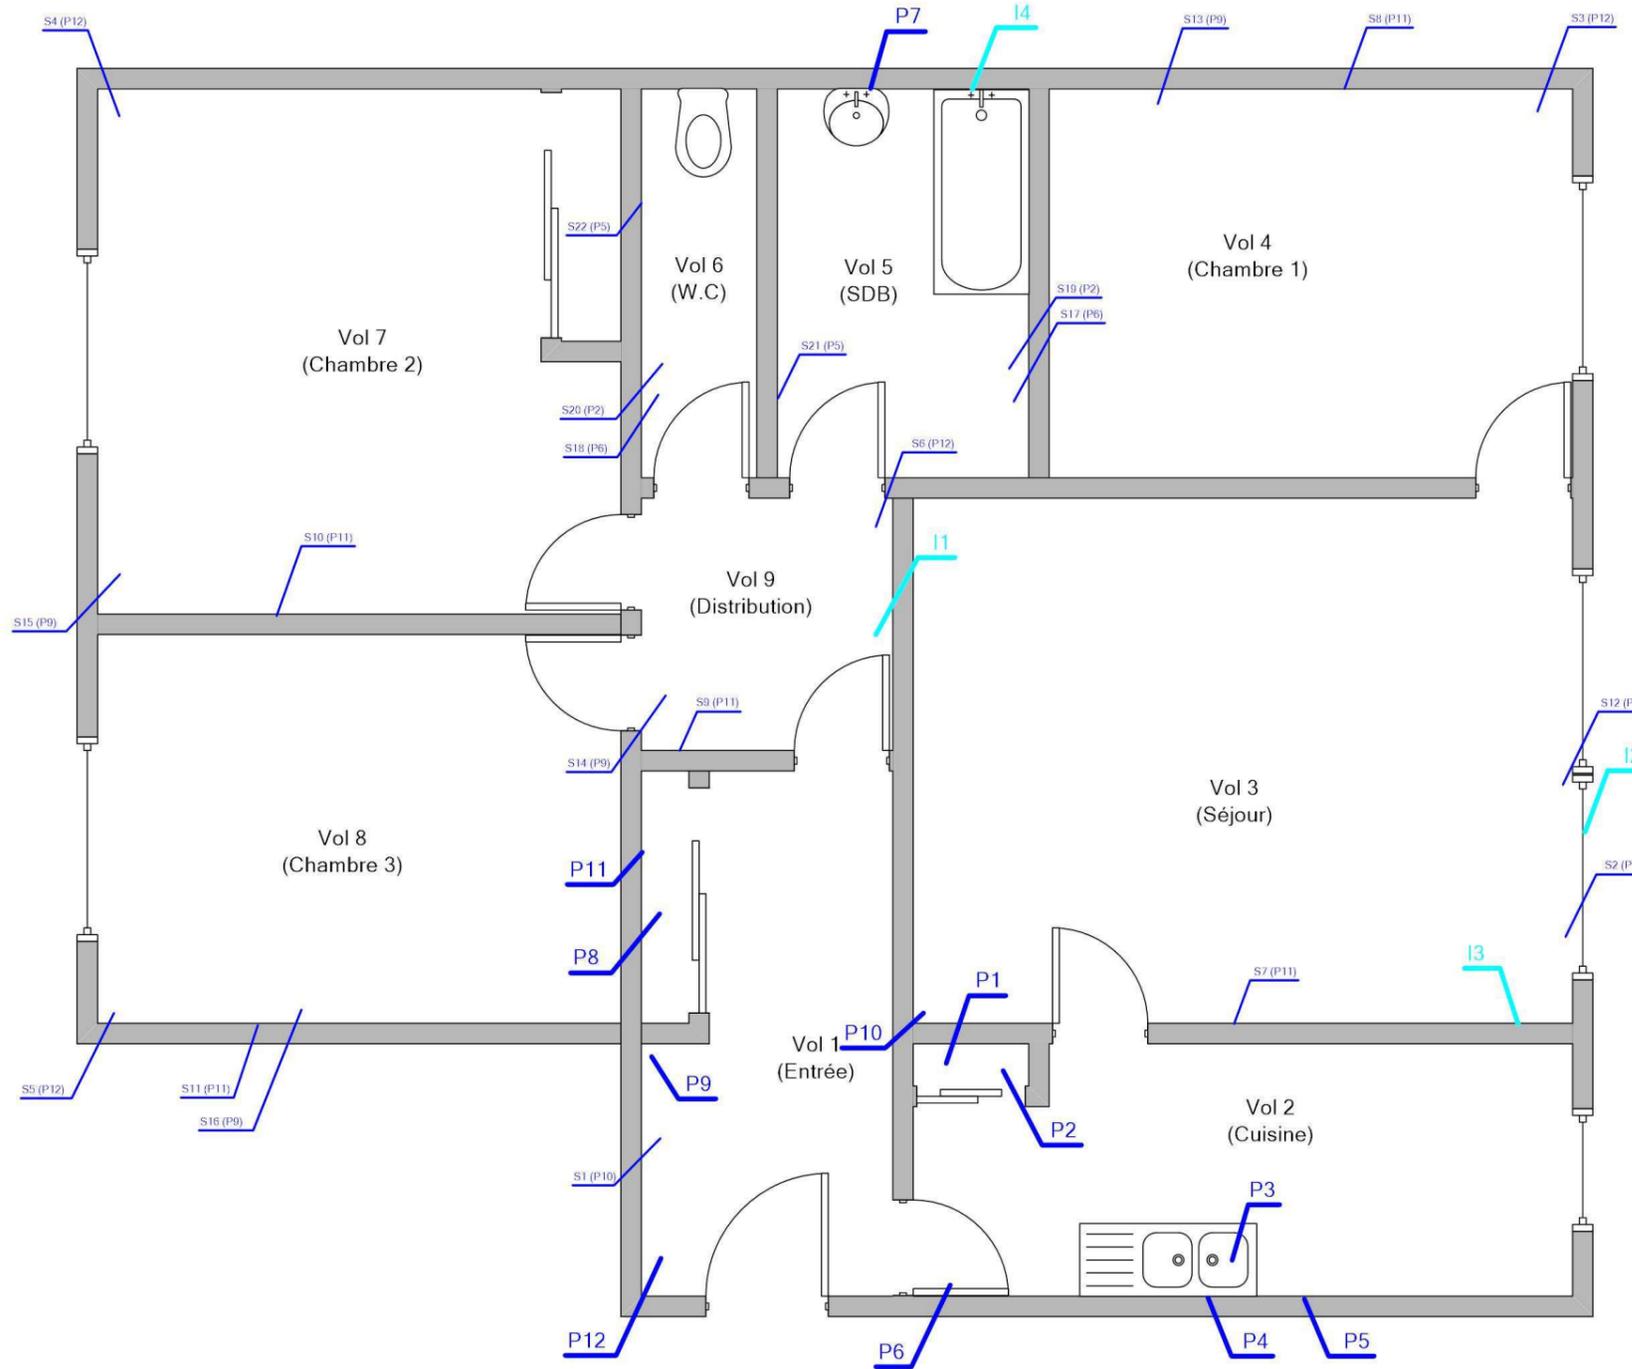

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien
40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention
13/07/2017

Technicien intervenant
LAURENT Benjamin

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EM001308 n°1 - 1 (P1)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°1 - 2 (P1)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°2 - 1 (P2)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°2 - 2 (P2)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°3 - 1 (P3)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°3 - 2 (P3)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°4 - 1 (P4)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°4 - 2 (P4)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°5 - 1 (P5)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°5 - 2 (P5)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°6 - 1 (P6)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°6 - 2 (P6)	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001308 n°7 - 1 (P7)	Logement 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001308 n°7 - 2 (P7)	Logement 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001308 n°8 - 2 (P8)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001308 n°8 - 1 (P8)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001308 n°9 - 2 (P9)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001308 n°9 - 1 (P9)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001308 n°10 - 1 (P10)	Logement 1 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002EM001308 n°10 - 2 (P10)	Logement 1 - Vol 3 (Séjour)	Prélevement négatif
002EM001308 n°11 - 1 (P11)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001308 n°11 - 2 (P11)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001308 n°12 - 1 (P12)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001308 n°12 - 2 (P12)	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Logement 1 - Vol 9 (Distribution)	I1
	Logement 1 - Vol 3 (Séjour)	I2
	Logement 1 - Vol 3 (Séjour)	I3
	Logement 1 - Vol 5 (SDB)	I4



002EM001308 n°1 - 1 (P1)



002EM001308 n°1 - 2 (P1)



002EM001308 n°2 - 1 (P2)



002EM001308 n°2 - 2 (P2)



002EM001308 n°3 - 1 (P3)



002EM001308 n°3 - 2 (P3)



002EM001308 n°4 - 1 (P4)



002EM001308 n°4 - 2 (P4)



002EM001308 n°5 - 1 (P5)



002EM001308 n°5 - 2 (P5)



002EM001308 n°6 - 1 (P6)



002EM001308 n°6 - 2 (P6)



002EM001308 n°7 - 1 (P7)



002EM001308 n°7 - 2 (P7)



002EM001308 n°8 - 2 (P8)



002EM001308 n°8 - 1 (P8)



002EM001308 n°9 - 2 (P9)



002EM001308 n°9 - 1 (P9)



002EM001308 n°10 - 1 (P10)



002EM001308 n°10 - 2 (P10)



002EM001308 n°11 - 1 (P11)



002EM001308 n°11 - 2 (P11)



002EM001308 n°12 - 1 (P12)



002EM001308 n°12 - 2 (P12)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir - -	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + peinture - -	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtré blanc + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtré blanc + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - -	Logement 1 - Vol 5 (SDB)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse - -	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement 1 - Vol 3 (Séjour)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtré en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Logement 1 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70916 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-70916 Réf. Commande Client : 002EM001308
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol pièces humide / Vol 2 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-39980		
		Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragrée gris		
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragrée gris	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée pièce humide / Vol 2 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT071707-39981		
		Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche		
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70916 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308003 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-39982 Description ITGA : Matériau bitumineux noir		
▶ Matériau bitumineux noir	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) cuisine / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-39983 Description ITGA : Colle beige avec couche cartonnée / Peinture / Carrelage		
▶ Colle beige avec couche cartonnée + peinture	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce humide / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-39984 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071707-39985 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton		
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308007 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) SDB / Vol 5 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071707-39986 Description ITGA : Colle beige / Carrelage		
▶ Colle beige	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70916 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00324000010000100001_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39987 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001308008 / Revêtement de sol / Description ITGA : Moquette marron avec couche en mousse Revêtement de sol / Moquettes / Vol 1 (Entrée)</p>				
▶ Moquette marron avec couche en mousse	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00324000010000100001_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39988 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001308009 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage rose / Sous couche Revêtement de sol / Ragréage pièce sèche / de ragréage blanche Vol 1 (Entrée)</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00324000010000100001_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39989 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001308010 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Revêtement de sol / Colles de revêtement de Ragréage rose / Peinture en faible quantité (i) sol pièces sèche / Vol 3 (Séjour)</p>				
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + peinture en faible quantité non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00324000010000100001_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39990 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001308011 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce sèche / Vol 1 (Entrée)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70916 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00324000010000100001_ 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 - 53000 LAVAL Appartement n° 1 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002EM001308012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièc sèche / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-39991 Description ITGA : Enduit plâtreux en vrac / Peinture / Carton				
▶ Enduit plâtreux en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse