

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_00324000010000100006_
Date du repérage :	08/06/2016
Désignation :	Appartement n° 6 de type 3 situé au 03 ème étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00324000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 3 situé au 03 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : JOUSSELIN David Accompagnateur : D.JOUSSELIN (0800400100) Date de repérage : 08/06/2016		Nom : MORA Denis Date du rapport : 28/06/2016 A Riorges, le 28/06/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 6 - Vol 1 (Cuisine) LGT 6 - Vol 3 (SDB) LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1) LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	LGT 6 - Vol 2 (W.C) LGT 6 - Vol 4 (Séjour) LGT 6 - Vol 6 (Chambre 2) LGT 6 - Vol 8 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 6	Vol 1 (Cuisine)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 6	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 6	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de mur	LGT 6	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 6	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Cuisine)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Entrée)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Joints + tresse	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Dégagement)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Entrée)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Séjour)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P3
Vol 1 (Cuisine)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P3
Vol 5 (Chambre 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P3
Vol 3 (SDB)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P3
Vol 6 (Chambre 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Mastic vitrier	P3

Q Réserves / Commentaires

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - LGT 6	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous baignoire Impossible de démonter le tablier sans destruction de celui-ci à cause de la surépaisseur de revêtements de sol.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002HD0010 01 n°2 - 1	P2	MATERIAU BITUMINEUX + FILM JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	dur noir	002HD0010 01 n°2 - 1	P2	MATERIAU BITUMINEUX + FILM JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 6	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 7 (Entrée)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints + tresse	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	P3	Réalisation d'un prélèvement	souple gris (intérieur et extérieur)	002HD0010 01 n°3 - 1 - 002HD0010 01 n°3 - 2	P3	MASTIC MOU GRIS	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	S1 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	souple gris (intérieur et extérieur)	002HD0010 01 n°3 - 1 - 002HD0010 01 n°3 - 2	P3	MASTIC MOU GRIS	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S2 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	souple gris (intérieur et extérieur)	002HD0010 01 n°3 - 1 - 002HD0010 01 n°3 - 2	P3	MASTIC MOU GRIS	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	souple gris (intérieur et extérieur)	002HD0010 01 n°3 - 1 - 002HD0010 01 n°3 - 2	P3	MASTIC MOU GRIS	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	S4 (P3)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	souple gris (intérieur et extérieur)	002HD0010 01 n°3 - 1 - 002HD0010 01 n°3 - 2	P3	MASTIC MOU GRIS	Positif	Présence sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Séjour)	Menuiseries	joint d'étanchéité	P4	Réalisation d'un prélèvement	Joint souple sur dormant + joint dur blanc (en partie basse sur dormant)	002HD0010 01 n°4 - 1	P4	JOINT MOU BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 3 (SDB)	Menuiseries	joint d'étanchéité	S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Joint souple sur dormant + joint dur blanc (en partie basse sur dormant)	002HD0010 01 n°4 - 1	P4	JOINT MOU BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 7 (Entrée)	Menuiseries	joint étanchéité + colle jaune pore entrée	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 01 n°6 - 1 - 002HD0010 01 n°6 - 2	P6	JOINT MOU BLANC + COLLE JAUNE + FIBRES BLANCHES	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 7 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 01 n°8 - 1 - 002HD0010 01 n°8 - 2	P8	PEINTURE BLANCHE+ PAPIER +PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 7 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 01 n°8 - 1 - 002HD0010 01 n°8 - 2	P8	PEINTURE BLANCHE+ PAPIER +PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P11	Réalisation d'un prélèvement	Souple blanc	002HD0010 01 n°11 - 1 - 002HD0010 01 n°11 - 2	P11	MATERIAU SOUPLE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 4 (Séjour) - Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S21 - S22 - S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Souple blanc	002HD0010 01 n°11 - 1 - 002HD0010 01 n°11 - 2	P11	MATERIAU SOUPLE BLANC	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0010 01 n°14 - 1 - 002HD0010 01 n°14 - 2	P14	ENDUIT CIMENT+PEINTURE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 4 (Séjour) - Vol 7 (Entrée) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P14 - S29 - S30 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Porteur pièces sèches	002HD0010 01 n°14 - 1 - 002HD0010 01 n°14 - 2	P14	ENDUIT CIMENT+PEINTURE BLANCHE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P19	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0010 01 n°19 - 1 - 002HD0010 01 n°19 - 2	P19	ENDUIT CIMENT	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Porteur pièces humides	002HD0010 01 n°19 - 1 - 002HD0010 01 n°19 - 2	P19	ENDUIT CIMENT	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 01 n°20 - 1 - 002HD0010 01 n°20 - 2	P20	PAPIER CARTON+PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P20 - S37 - S38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 01 n°20 - 1 - 002HD0010 01 n°20 - 2	P20	PAPIER CARTON+PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 7 (Entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 01 n°7 - 1 - 002HD0010 01 n°7 - 2	P7	PEINTURE BLANCHE+ PAPIER +PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 01 n°7 - 1 - 002HD0010 01 n°7 - 2	P7	PEINTURE BLANCHE+ PAPIER +PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (W.C)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P15	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0010 01 n°15 - 1 - 002HD0010 01 n°15 - 2	P15	PAPIER CARTON+PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB) - Vol 1 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S33 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0010 01 n°15 - 1 - 002HD0010 01 n°15 - 2	P15	PAPIER CARTON+PLATRE	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P1	Réalisation d'un prélèvement	Grise carreaux 10 X 10 Blanc)	002HD0010 01 n°1 - 1	P1	COLLE BLANCHE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P18	Réalisation d'un prélèvement	blanche (carreaux 15 XX15 Blanc)	002HD0010 01 n°18 - 1 - 002HD0010 01 n°18 - 2	P18	COLLE BLANCHE DE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	blanche (carreaux 15 XX15 Blanc)	002HD0010 01 n°18 - 1 - 002HD0010 01 n°18 - 2	P18	COLLE BLANCHE DE CARRELAGE	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol											

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	Lino bleu clair avec motif + colle jaune	002HD0010 01 n°5 - 1 - 002HD0010 01 n°5 - 2	P5	LINO BLEU + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Lino bleu clair avec motif + colle jaune	002HD0010 01 n°5 - 1 - 002HD0010 01 n°5 - 2	P5	LINO BLEU + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Marron + colle jaune	002HD0010 01 n°9 - 1 - 002HD0010 01 n°9 - 2	P9	MOQUETTE MARRON + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Marron + colle jaune	002HD0010 01 n°9 - 1 - 002HD0010 01 n°9 - 2	P9	MOQUETTE MARRON + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune (sous le lino actuel)	002HD0010 01 n°10 - 1 - 002HD0010 01 n°10 - 2	P10	LINO BEIGE+COLLE JAUNE+RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (W.C) - Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune (sous le lino actuel)	002HD0010 01 n°10 - 1 - 002HD0010 01 n°10 - 2	P10	LINO BEIGE+COLLE JAUNE+RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	lino bleu marbré blanc + colle jaune	002HD0010 01 n°12 - 1 - 002HD0010 01 n°12 - 2	P12	LINO BLEU + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P13	Réalisation d'un prélèvement	Gris + rose (pièces sèches)	002HD0010 01 n°13 - 1	P13	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 8 (Dégagement) - Vol 7 (Entrée) - Vol 4 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Gris + rose (pièces sèches)	002HD0010 01 n°13 - 1	P13	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Lino bleu foncé + colle jaune (sous lino actuel)	002HD0010 01 n°16 - 1 - 002HD0010 01 n°16 - 2	P16	LINO BLEU + COLLE JAUNE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélèvement	Gris + rose pièces humides	002HD0010 01 n°17 - 1	P17	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 6	Vol 2 (W.C) - Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Gris + rose pièces humides	002HD0010 01 n°17 - 1	P17	RAGREAGE	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino beige + colle jaune (collé sur l'ancien lino)		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 6	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino beige + colle jaune (collé sur l'ancien lino)		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 6	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino beige + colle jaune (collé sur l'ancien lino)		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 6	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	lino gris		I2 - 1				Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :
LGT 6	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 6	Vol 7 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 6		LGT 6 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 6		LGT 6 - Plan de prélèvements
 LGT 6		LGT 6 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits

LGT 6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001001

Légende

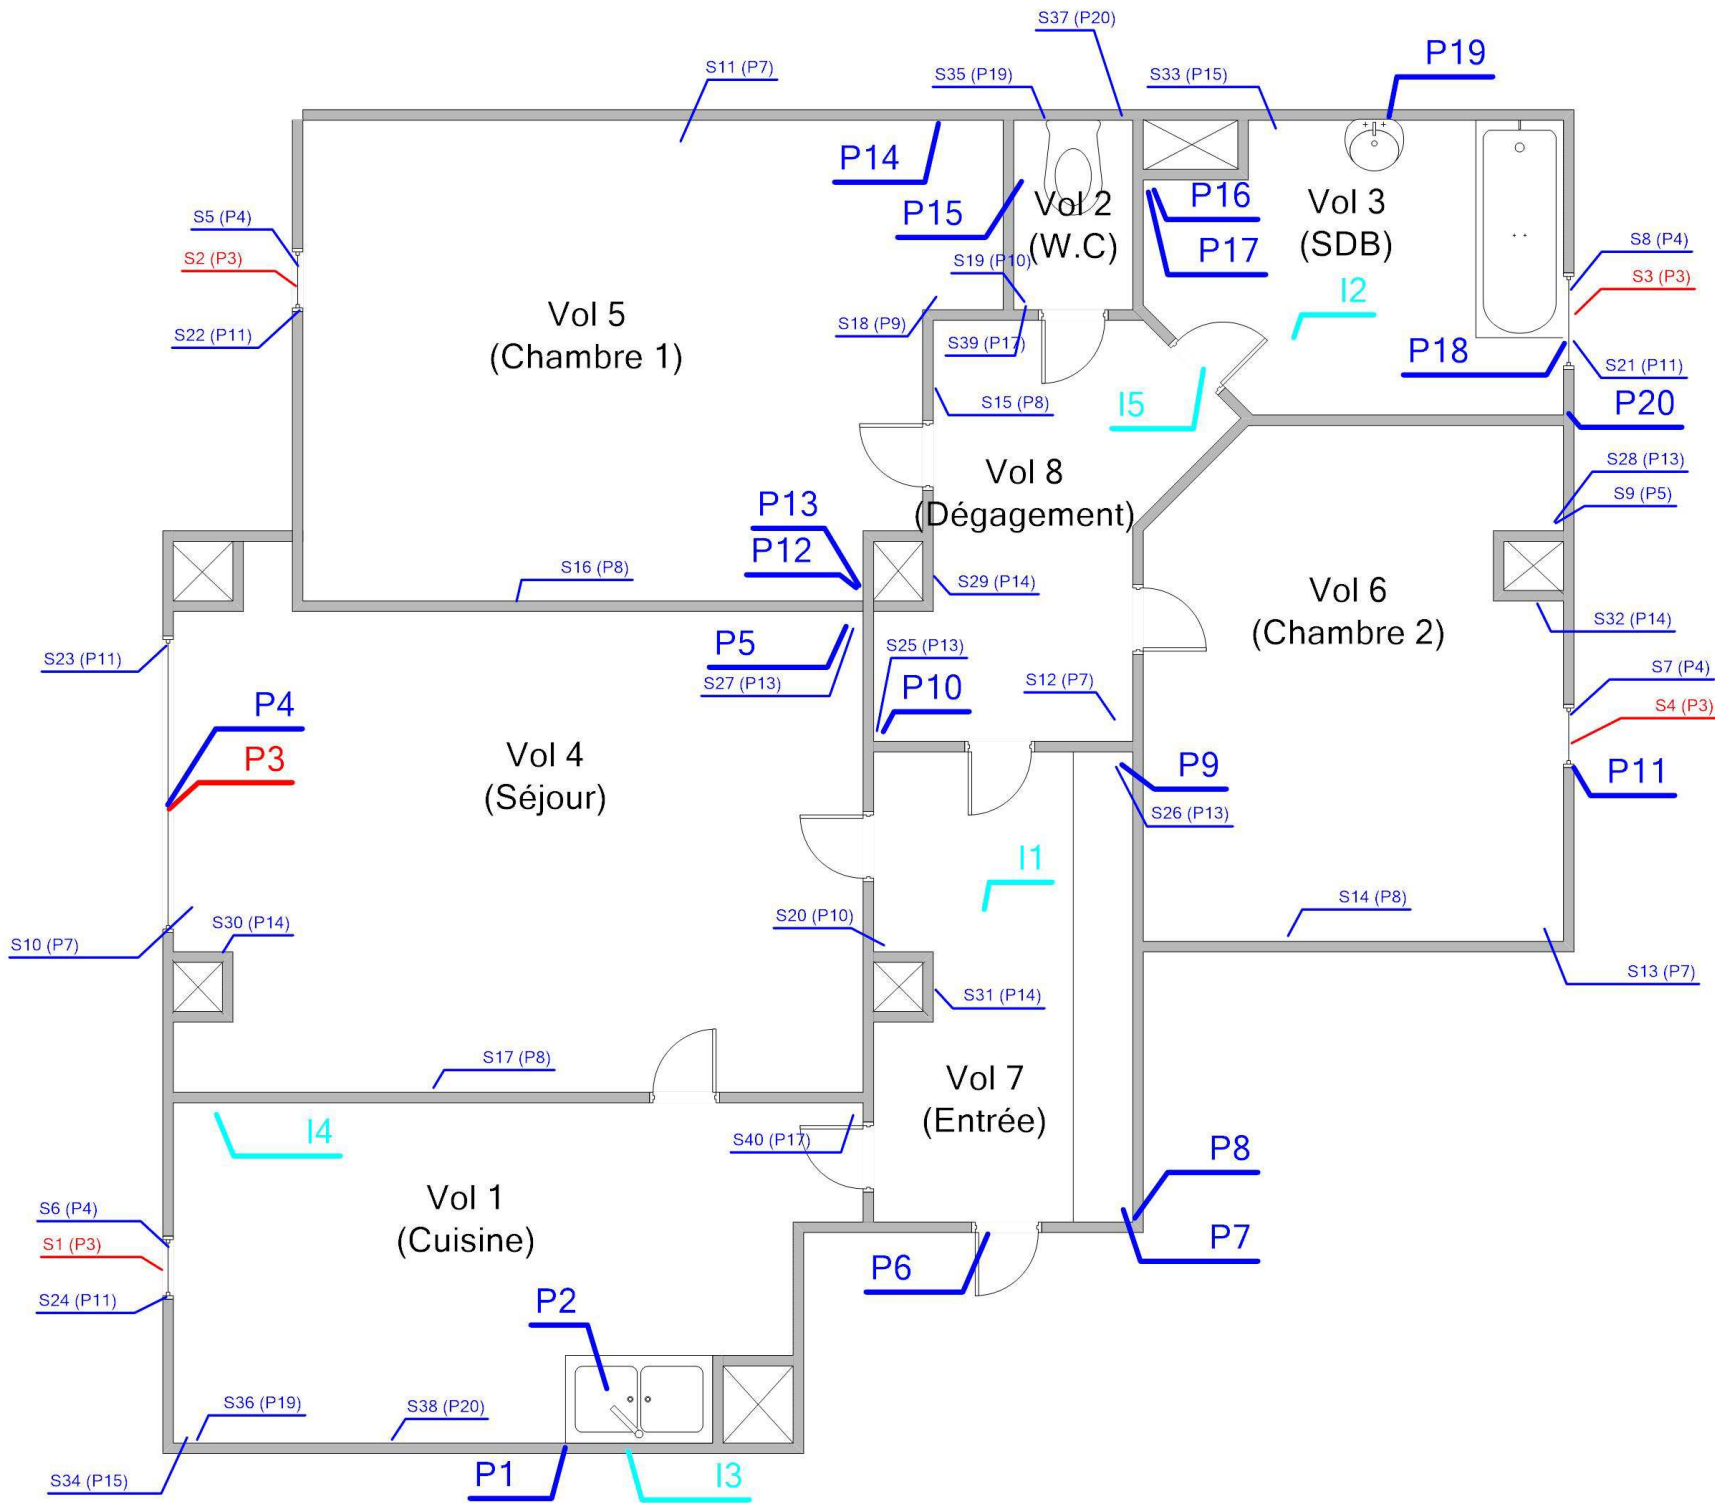

Localisation du
prélèvement positif

Localisation du
prélèvement

A line graph on a coordinate plane. The x-axis is labeled from 0 to 10, and the y-axis is labeled from 0 to 10. A blue line starts at the origin (0,0), increases linearly to the point (4,4), and then continues horizontally to the point (10,4). The horizontal segment is labeled with a '1' above it.

Localisation d'une impossibilité technique

Localisation du sondage négatif

Localisation dun sondage positif

Technicien intervenant

JOUSSELIN David



Adresse du bien

40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1
53000 LAVAL

Désignation

Appartement n° 6 de type 3 situé au 03 ème étage

Date intervention

	08/06/2016
--	------------

LGT 6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002HD001001
				Légende
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 53000 LAVAL	Appartement n° 6 de type 3 situé au 03 ème étage	08/06/2016	JOUSSELIN David	




LGT 6 - MPCA PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES ET ENDUITS

Référence:
002HD001001

Légende

 P3 : Mastic vitrier
(mastic mou gris)

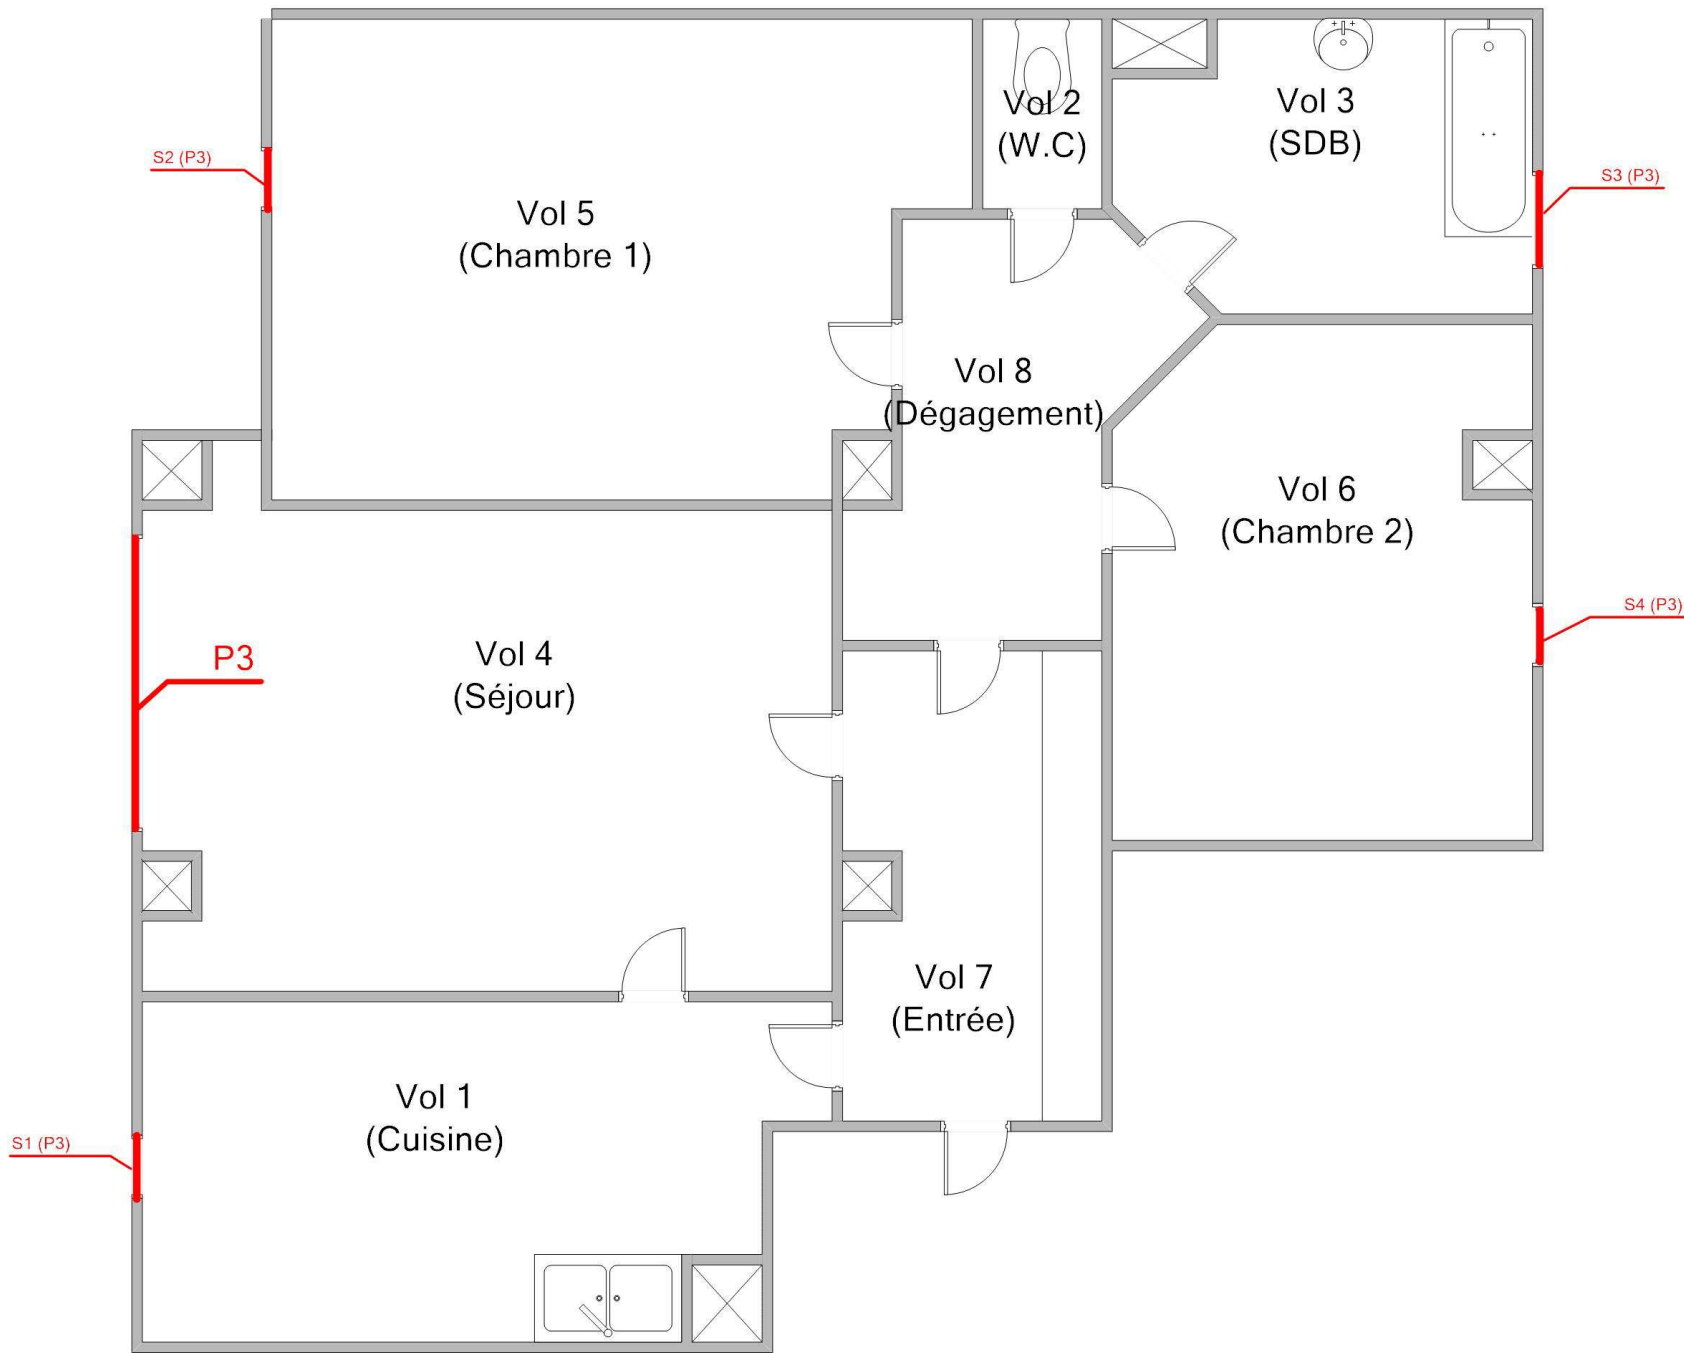

Adresse du bien
40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1
53000 LAVAL

Désignation
Appartement n° 6 de type 3 situé au 03 ème étage

Date intervention
08/06/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001001 n°1 - 1 (P1)	LGT 6 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001001 n°2 - 1 (P2)	LGT 6 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001001 n°3 - 1 (P3)	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001001 n°3 - 2 (P3)	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement positif
002HD001001 n°4 - 1 (P4)	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001001 n°5 - 1 (P5)	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001001 n°5 - 2 (P5)	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001001 n°6 - 1 (P6)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°6 - 2 (P6)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°7 - 1 (P7)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°7 - 2 (P7)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°8 - 1 (P8)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°8 - 2 (P8)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°9 - 1 (P9)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°9 - 2 (P9)	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001001 n°10 - 1 (P10)	LGT 6 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001001 n°10 - 2 (P10)	LGT 6 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001001 n°11 - 1 (P11)	LGT 6 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001001 n°11 - 2 (P11)	LGT 6 - Vol 6 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001001 n°12 - 1 (P12)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001001 n°12 - 2 (P12)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001001 n°13 - 1 (P13)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001001 n°14 - 1 (P14)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001001 n°14 - 2 (P14)	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001001 n°15 - 1 (P15)	LGT 6 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001001 n°15 - 2 (P15)	LGT 6 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001001 n°16 - 1 (P16)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001001 n°16 - 2 (P16)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001001 n°17 - 1 (P17)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001001 n°18 - 1 (P18)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001001 n°18 - 2 (P18)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001001 n°19 - 1 (P19)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001001 n°19 - 2 (P19)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001001 n°20 - 1 (P20)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001001 n°20 - 2 (P20)	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	I1
	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	I2
	LGT 6 - Vol 1 (Cuisine)	I3
	LGT 6 - Vol 1 (Cuisine)	I4
	LGT 6 - Vol 8 (Dégagement)	I5


002HD001001 n°1 - 1 (P1)



002HD001001 n°2 - 1 (P2)



002HD001001 n°3 - 1 (P3)

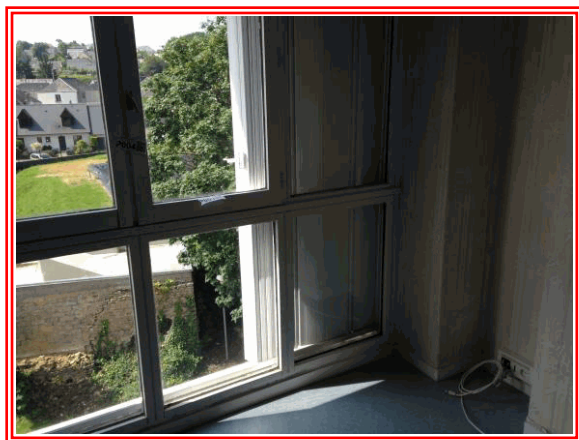

002HD001001 n°3 - 2 (P3)



002HD001001 n°4 - 1 (P4)




002HD001001 n°5 - 1 (P5)



002HD001001 n°5 - 2 (P5)



002HD001001 n°6 - 1 (P6)

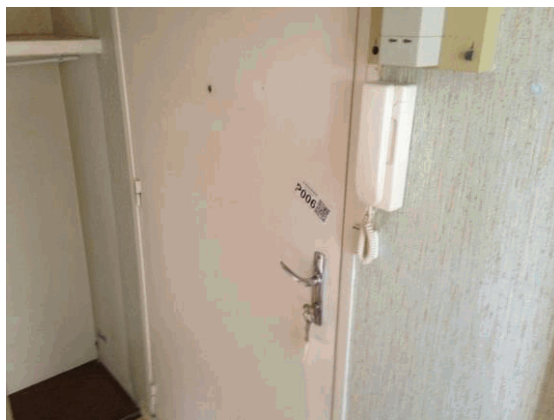

002HD001001 n°6 - 2 (P6)




002HD001001 n°7 - 1 (P7)



002HD001001 n°7 - 2 (P7)



002HD001001 n°8 - 1 (P8)

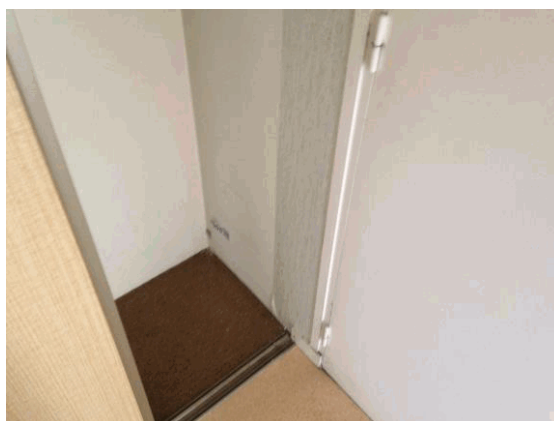

002HD001001 n°8 - 2 (P8)



002HD001001 n°9 - 1 (P9)



002HD001001 n°9 - 2 (P9)




002HD001001 n°10 - 1 (P10)



002HD001001 n°10 - 2 (P10)



002HD001001 n°11 - 1 (P11)

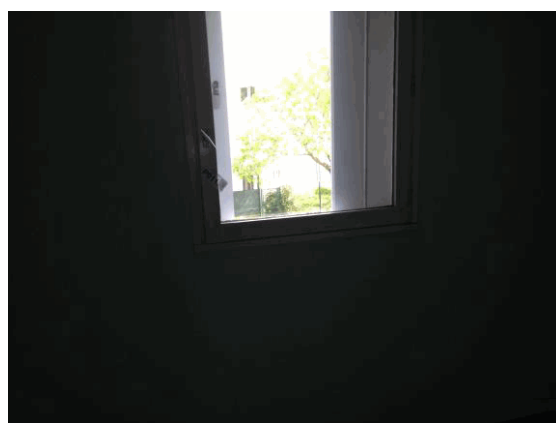

002HD001001 n°11 - 2 (P11)



002HD001001 n°12 - 1 (P12)



002HD001001 n°12 - 2 (P12)



002HD001001 n°13 - 1 (P13)




002HD001001 n°14 - 1 (P14)



002HD001001 n°14 - 2 (P14)



002HD001001 n°15 - 1 (P15)

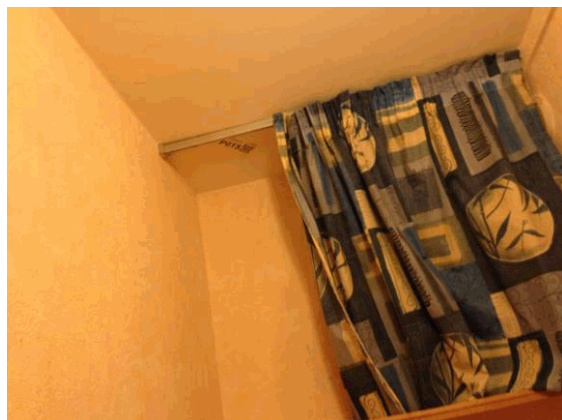

002HD001001 n°15 - 2 (P15)



002HD001001 n°16 - 1 (P16)



002HD001001 n°16 - 2 (P16)



002HD001001 n°17 - 1 (P17)



002HD001001 n°18 - 1 (P18)



002HD001001 n°18 - 2 (P18)



002HD001001 n°19 - 1 (P19)



002HD001001 n°19 - 2 (P19)



002HD001001 n°20 - 1 (P20)



002HD001001 n°20 - 2 (P20)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE CARRELAGE - Grise carreaux 10 X 10 Blanc) -	LGT 6 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	MATERIAU BITUMINEUX + FILM JAUNE - dur noir -	LGT 6 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	MASTIC MOU GRIS - souple gris (intérieur et extérieur) -	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT MOU BLANC - Joint souple sur dormant + joint dur blanc (en partie basse sur dormant) -	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO BLEU + COLLE JAUNE - Lino bleu clair avec motif + colle jaune -	LGT 6 - Vol 4 (Séjour)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	JOINT MOU BLANC + COLLE JAUNE + FIBRES BLANCHES - -	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	PEINTURE BLANCHE+ PAPIER +PLATRE - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PEINTURE BLANCHE+ PAPIER +PLATRE - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	MOQUETTE MARRON + COLLE JAUNE - Marron + colle jaune -	LGT 6 - Vol 7 (Entrée)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO BEIGE+COLLE JAUNE+RAGREAGE - Carreaux 30 X 30 Beige + colle jaune (sous le lino actuel) -	LGT 6 - Vol 8 (Dégagement)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	MATERIAU SOUPLE BLANC - Souple blanc -	LGT 6 - Vol 6 (Chambre 2)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO BLEU + COLLE JAUNE - lino bleu marbré blanc + colle jaune -	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE - Gris + rose (pièces sèches) -	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	ENDUIT CIMENT+PEINTURE BLANCHE - Porteur pièces sèches -	LGT 6 - Vol 5 (Chambre 1)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	PAPIER CARTON+PLATRE - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 6 - Vol 2 (W.C)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	LINO BLEU + COLLE JAUNE - Lino bleu foncé + colle jaune (sous lino actuel) -	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	RAGREAGE - Gris + rose pièces humides -	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	

P18	Revêtement de mur	Revêtement de mur	COLLE BLANCHE DE CARRELAGE - blanche (carreaux 15 XX15 Blanc) -	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	ENDUIT CIMENT - Porteur pièces humides -	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	PAPIER CARTON+PLATRE - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 6 - Vol 3 (SDB)	

N° Dossier : 16061702521401

Date de réception : 17/06/2016-Site de Quimper

Client : AC ENVIRONNEMENT

Référence : 002HD001001

Site de prélèvement :

Point de prélèvement : Vol 1 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D ORGER 1 53000 LAVAL

AC ENVIRONNEMENT

64, Rue Clément Ader

42153 RIORGES

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412095 - 002HD001001 n°1

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE_MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle blanche carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

G.I.P LABOCEA

7 rue du sabot - CS 30054 - Zoopole - 22440 PLOUFRAGAN - Tél : 02 96 01 37 22 - Fax 02 96 01 37 50
22, avenue Plage des Gueux - CS 13031 - 29334 QUIMPER CEDEX- Tél : 02 98 10 28 88 - Fax 02 98 10 28 60
120, avenue Alexis de Rochon BP 52 - CS 10052 - 29280 PLOUZANE - Tél : 02 98 34 11 00 - Fax : 02 98 34 11 01
contact@laboce.fr - Site internet : laboce.fr

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 1 (Cuisine)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Equipements divers et accessoires - Evier -
Tampon bitumineux

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412096 - 002HD001001 n°2

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			matériau bitumineux + film jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Menuiseries - Mastic vitrier

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412097 - 002HD001001 n°3

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	chrysotile
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			mastic mou gris
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Menuiseries - joint d'étanchéité

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412098 - 002HD001001 n°4

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			joint mou blanc
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 4 (Séjour)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412099 - 002HD001001 n°5

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			lino bleu + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 7 (Entrée)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Menuiseries - joint étanchéité + colle jaune pore entrée

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412100 - 002HD001001 n°6

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			joint mou blanc + colle jaune + fibres blanches
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 7 (Entrée)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds -
Jointes panneau / plaques

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412101 - 002HD001001 n°7

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			peinture blanche+ papier +plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreuse
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 7 (Entrée)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux
préfabriqués

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412102 - 002HD001001 n°8

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			peinture blanche+ papier +plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable

Copie à :


Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS

Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 7 (Entrée)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Moquettes avec sous-couche

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412103 - 002HD001001 n°9

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			21/06/2016
OBSERVATION			
Description			moquette marron + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparable

Copie à :


Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS

Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 8 (Dégagement)

date de prélèvement : 08/06/16

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Lés plastiques avec sous-couche

Couleur :

Couches à analyser :

Référence : 002HD001001

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

Aspect :

Ech 1 : N.T 412104 - 002HD001001 n°10

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			lino beige+colle jaune+ragréage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 6 (Chambre 2)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Menuiseries - Reprise d'étanchéité

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412105 - 002HD001001 n°11

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			matériau souple blanc
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Chambre 1)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412106 - 002HD001001 n°12

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			lino bleu + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables

Copie à :


Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS

Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Chambre 1)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Ragréage

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412107 - 002HD001001 n°13

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			ragréage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 5 (Chambre 1)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Murs et cloisons - Enduit ciment

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412108 - 002HD001001 n°14

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit ciment+peinture blanche
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 2 (W.C)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Plafond et faux-plafonds - Faux plafonds -
Jointes panneau / plaques

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412109 - 002HD001001 n°15

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			papier carton+plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreuse
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables

Copie à :


Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS

Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Lés plastiques avec sous-couche

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412110 - 002HD001001 n°16

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			lino bleu + colle jaune
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables

Copie à :


Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS

Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de sol - Revêtement de sol -
Ragréage

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412111 - 002HD001001 n°17

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			ragréage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Revêtement de mur - Revêtement de mur -
Colles de carrelages (faïences)

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412112 - 002HD001001 n°18

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			colle blanche de carrelage
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Murs et cloisons - Enduit ciment

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412113 - 002HD001001 n°19

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			enduit ciment
Aspect visuel de l'échantillon			non fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.

N° Dossier : 16061702521401

Client : AC ENVIRONNEMENT

Point de prélèvement : Vol 3 (SDB)

Préleveur : JOUSSELIN DAVID

Couleur :

Couches à analyser :

Remarque : 40 A RUE DU GUE D ORGER - LE GUE D
ORGER 1 53000 LAVAL

date de prélèvement : 08/06/16

Nature de l'échantillon : Parois verticales intérieures et enduits -
Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux
préfabriqués

Référence : 002HD001001

Aspect :

Ech 1 : N.T 412114 - 002HD001001 n°20

Date de début d'analyse : 20/06/2016

Paramètres	Méthodes	Normes	Résultats
AMIANTE MATERIAUX IMMOBILIERS DETECTION ET IDENTIFICATION DE FIBRES D'AMIANTE			
 Fibres d'amiante	META	NF X 43-050	non détectées
Date d'analyse			22/06/2016
OBSERVATION			
Description			papier carton+plâtre
Aspect visuel de l'échantillon			fibreux
PREPARATION DE L'ECHANTILLON			
Nombre de grilles réalisées			2

Commentaire :

inséparables


Copie à :

Validation scientifique par :

DALBIES AUDE Responsable Technique

Validation administrative par :

Thomas ULLOIS Technicien Amiante



Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par
symbole miniaturisé.

Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse.