

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00326000120000100209_
Date du repérage :	13/07/2017
Désignation :	Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00326000120000100209_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C Opérateur de repérage		D
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) LAURENT Benjamin L.ROTUNO (0 800 400 100) 13/07/2017	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020 Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/07/2017 A Riorges, le 27/07/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation : CPDI 3473 V2 Délivré le : 16/06/2015 		

E Pièces visitées		
Liste des locaux visités :		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Logement 209 - Vol 1 (Entrée) Logement 209 - Vol 3 (Séjour) Logement 209 - Vol 5 (Couloir) Logement 209 - Vol 7 (SDB) </td> <td style="width: 50%;"> Logement 209 - Vol 2 (Cuisine) Logement 209 - Vol 4 (Chambre 1) Logement 209 - Vol 6 (Chambre 2) Logement 209 - Vol 8 (W.C) </td> </tr> </table>	Logement 209 - Vol 1 (Entrée) Logement 209 - Vol 3 (Séjour) Logement 209 - Vol 5 (Couloir) Logement 209 - Vol 7 (SDB)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine) Logement 209 - Vol 4 (Chambre 1) Logement 209 - Vol 6 (Chambre 2) Logement 209 - Vol 8 (W.C)
Logement 209 - Vol 1 (Entrée) Logement 209 - Vol 3 (Séjour) Logement 209 - Vol 5 (Couloir) Logement 209 - Vol 7 (SDB)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine) Logement 209 - Vol 4 (Chambre 1) Logement 209 - Vol 6 (Chambre 2) Logement 209 - Vol 8 (W.C)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 209	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Couloir) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 209	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Séjour) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Couloir) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement 209	Vol 2 (Cuisine) - Vol 7 (SDB)	
Revêtement de sol	Logement 209	Vol 7 (SDB) - Vol 8 (W.C)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)



M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Chambre 1)	Colles de revêtement de sol pièces sèches	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Séjour)	Colles de revêtement de sol pièces sèches	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Colles de revêtement de sol pièces sèches	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Cuisine)	Colles de revêtement de sol pièces sèches	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Couloir)	Colles de revêtement de sol pièces sèches	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Colles de revêtement de sol pièces sèches	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Séjour)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Logement 209 - Vol 9 (Tablier de baignoire)	Inaccessible sans sondage destructif	Tablier non démontable

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1						Négatif sur document cf. prélèvement n°N°2 du dossier AC Environnement n° 002EM001295
Logement 209	Vol 7 (SDB)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Lavabo	Joint d'étanchéité	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 209	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 209	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 209	Vol 3 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage humide	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EM001307 n°1 - 1 - 002EM001307 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 209	Vol 2 (Cuisine) - Vol 8 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage humide	P1 - S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM001307 n°1 - 1 - 002EM001307 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage sèche	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EM001307 n°4 - 1 - 002EM001307 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 209	Vol 1 (Entrée) - Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Couloir) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage sèche	P4 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002EM001307 n°4 - 1 - 002EM001307 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 209	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 209	Vol 3 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 209	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte palière	S15							Négatif sur document : cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00133 1

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièce humide	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EM001307 n°3 - 1 - 002EM001307 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 209	Vol 8 (W.C) - Vol 7 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre pièce humide	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002EM001307 n°3 - 1 - 002EM001307 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 209	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EM001307 n°5 - 1 - 002EM001307 n°5 - 2	P5	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 3 (Séjour) - Vol 5 (Couloir) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM001307 n°5 - 1 - 002EM001307 n°5 - 2	P5	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EM001307 n°2 - 1 - 002EM001307 n°2 - 2	P2	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau cartonné non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 209	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EM001307 n°6 - 1 - 002EM001307 n°6 - 2	P6	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 209	Vol 7 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM001307 n°6 - 1 - 002EM001307 n°6 - 2	P6	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèches	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 209	Vol 3 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèches	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 209	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèches	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 209	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèches	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 209	Vol 5 (Coulour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèches	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 209	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces sèches	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 209	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces humide	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°N°9 du dossier n° 002EM001295
Logement 209	Vol 7 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièces humide	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°N°9 du dossier n° 002EM001295



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
Logement 209		Logement 209 - Plan de repérage - Actions menées
Logement 209		Logement 209 - Plan de prélèvements




LOGEMENT 209 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002EM001307

Légende



Volume non visité

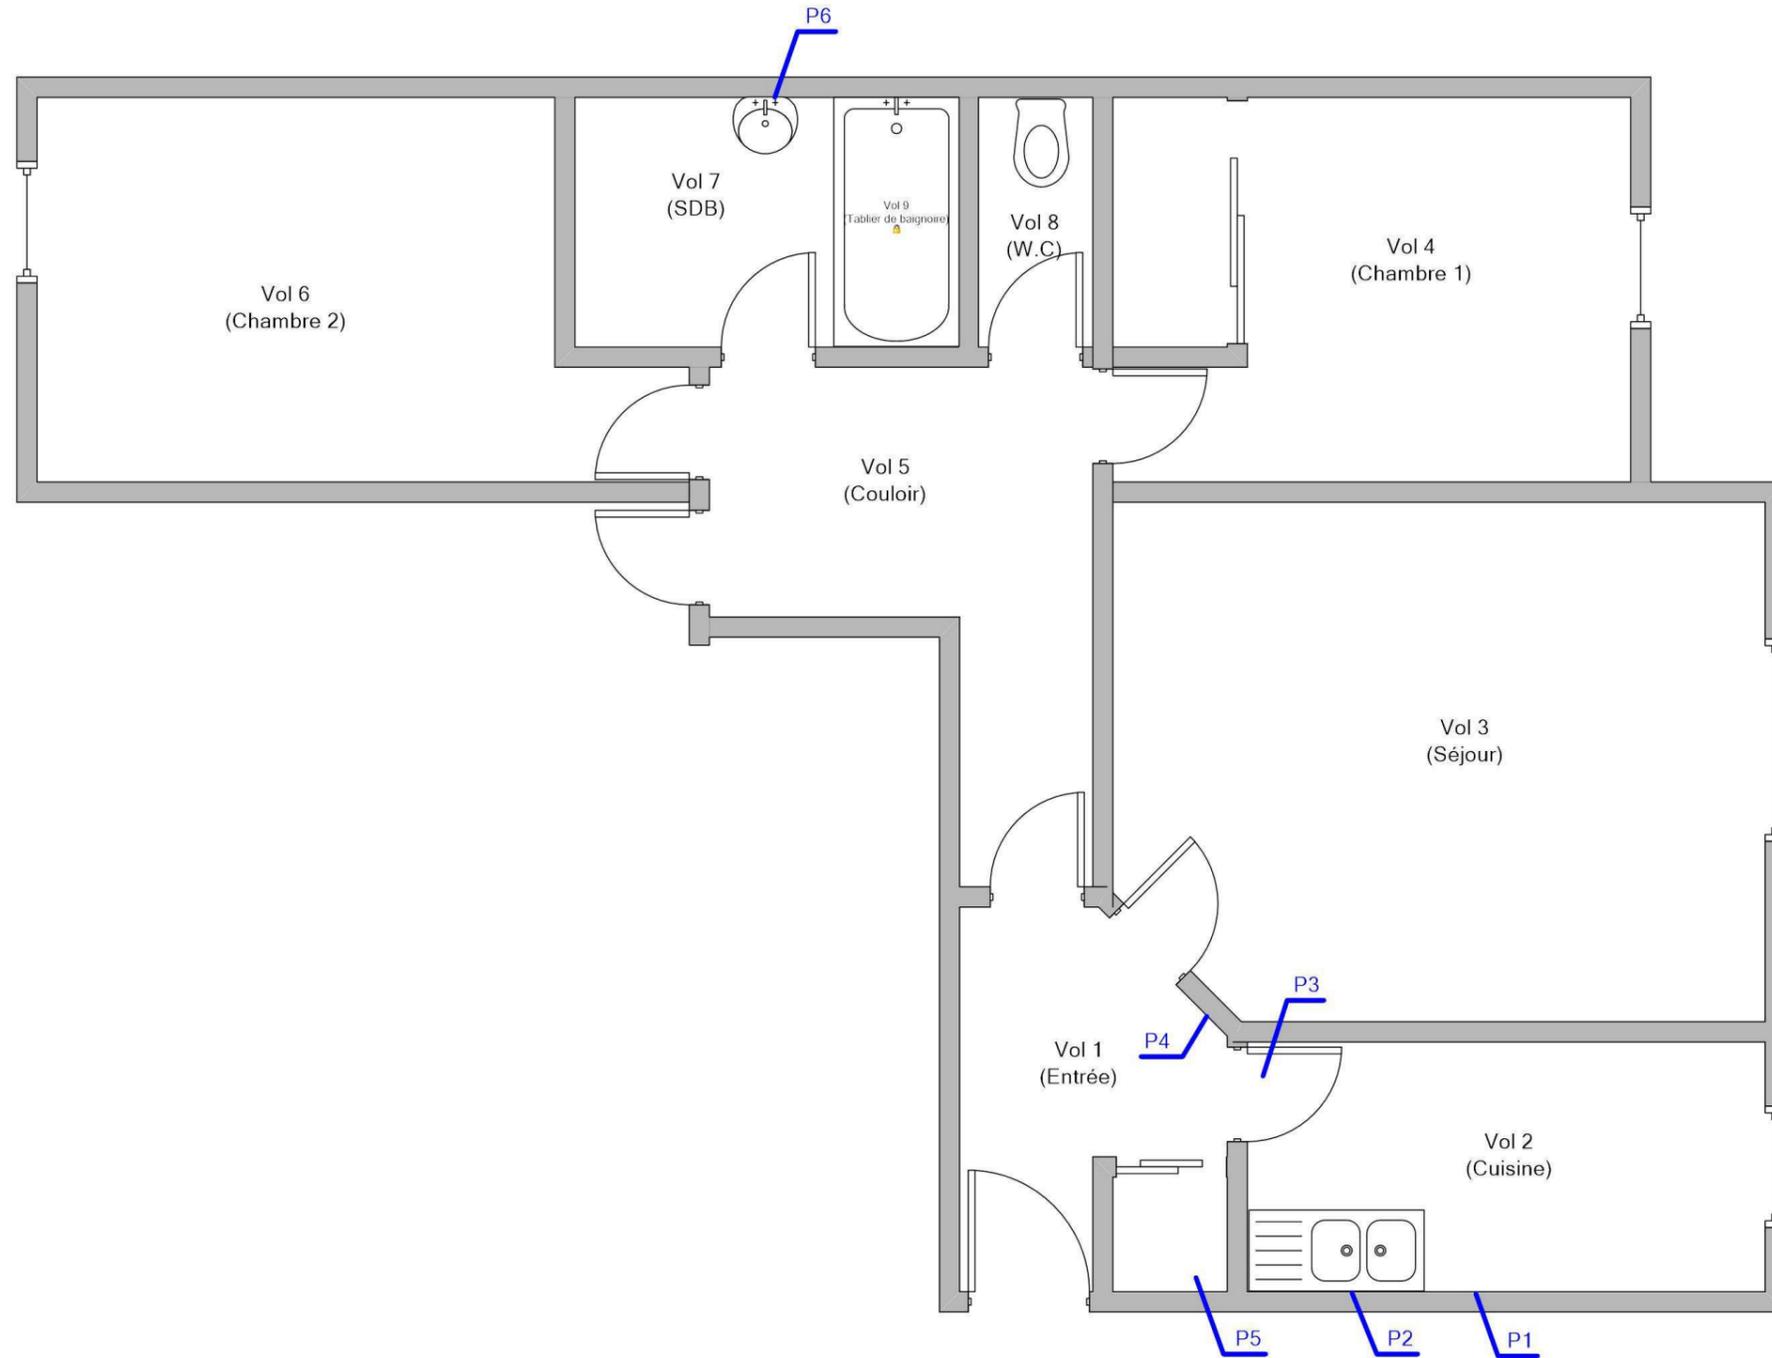

Adresse du bien
45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC

Date intervention
13/07/2017

Technicien intervenant
LAURENT Benjamin

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EM001307 n°1 - 1 (P1)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001307 n°1 - 2 (P1)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001307 n°2 - 1 (P2)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001307 n°2 - 2 (P2)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001307 n°3 - 1 (P3)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001307 n°3 - 2 (P3)	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001307 n°4 - 1 (P4)	Logement 209 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001307 n°4 - 2 (P4)	Logement 209 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001307 n°5 - 1 (P5)	Logement 209 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001307 n°5 - 2 (P5)	Logement 209 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001307 n°6 - 1 (P6)	Logement 209 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001307 n°6 - 2 (P6)	Logement 209 - Vol 7 (SDB)	Prélevement négatif
	Logement 209 - Vol 4 (Chambre 1)	I1
	Logement 209 - Vol 4 (Chambre 1)	I2
	Logement 209 - Vol 7 (SDB)	I3
	Logement 209 - Vol 4 (Chambre 1)	I4



002EM001307 n°1 - 1 (P1)



002EM001307 n°1 - 2 (P1)



002EM001307 n°2 - 1 (P2)



002EM001307 n°2 - 2 (P2)



002EM001307 n°3 - 1 (P3)



002EM001307 n°3 - 2 (P3)



002EM001307 n°4 - 1 (P4)



002EM001307 n°4 - 2 (P4)



002EM001307 n°5 - 1 (P5)



002EM001307 n°5 - 2 (P5)



002EM001307 n°6 - 1 (P6)



002EM001307 n°6 - 2 (P6)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau cartonné non séparable - -	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement 209 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement 209 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - -	Logement 209 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples avec poussières - -	Logement 209 - Vol 7 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40427 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70920
Echantillon ITGA : IT071707-40427
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001307
Dossier client	_00326000120000100209_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002EM001307001 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage humide / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40428 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Benjamin LAURENT
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70920
 Echantillon ITGA : IT071707-40428
 Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001307
Dossier client	_00326000120000100209_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002EM001307002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Peinture / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Matériau cartonné / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peinture non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + matériau cartonné non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40429 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70920
Echantillon ITGA : IT071707-40429
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001307
Dossier client	_00326000120000100209_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002EM001307003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièce humide / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40430 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70920
Echantillon ITGA : IT071707-40430
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001307
Dossier client	_00326000120000100209_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002EM001307004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage sèche / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40431 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70920
Echantillon ITGA : IT071707-40431
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001307
Dossier client	_00326000120000100209_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002EM001307005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièce sèche / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Carton / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Carton non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40432 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Benjamin LAURENT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70920
Echantillon ITGA : IT071707-40432
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002EM001307
Dossier client	_00326000120000100209_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 209 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002EM001307006 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB / Vol 7 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Peintures multiples avec poussières / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + peintures multiples avec poussières	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste