

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00326000120000100214_
Date du repérage :	12/07/2017
Désignation :	Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00326000120000100214_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) LAURENT Benjamin L.ROTUNO (0 800 400 100) 12/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/07/2017 A Riorges, le 27/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3473 V2 Délivré le : 16/06/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement 214 - Vol 1 (Entrée) Logement 214 - Vol 3 (Cuisine) Logement 214 - Vol 5 (Chambre 2) Logement 214 - Vol 7 (W.C) Logement 214 - Vol 9 (Chambre 3) Logement 214 - Vol 11 (Chambre 4)	Logement 214 - Vol 2 (Séjour) Logement 214 - Vol 4 (Chambre 1) Logement 214 - Vol 6 (SDB) Logement 214 - Vol 8 (Distribution) Logement 214 - Vol 10 (Débarras)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 214	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 4)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 214	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 4)	

Revêtement de sol	Logement 214	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 4)	
Equipements divers et accessoires	Logement 214	Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement 214	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 4 (Chambre 1)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Séjour)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Chambre 4)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 10 (Débarras)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 9 (Chambre 3)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Distribution)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Colles de revêtement de sol pièce humide	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (W.C)	Colles de revêtement de sol pièce humide	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (SDB)	Colles de revêtement de sol pièce humide	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 2 (Séjour)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 11 (Chambre 4)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 3)	Mastic vitrier	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 11 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 10 (Débarras)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S4							Négatif sur document cf prélèvement n°2 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 214	Vol 2 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 214	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 214	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 6 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 214	Vol 11 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 214	Vol 10 (Débarras)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 214	Vol 9 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 6 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EM001303 n°2 - 1 - 002EM001303 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C.) - Vol 3 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P2 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002EM001303 n°2 - 1 - 002EM001303 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EM001303 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 4)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	P5 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM001303 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 214	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 214	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 2 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 214	Vol 11 (Chambre 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 214	Vol 9 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 214	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte palière	S23							Négatif sur document cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001331

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 03 n°4 - 1 - 002EM0013 03 n°4 - 2 - 002EM0013 03 n°4 - 3	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 3 (Cuisine) - Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002EM0013 03 n°4 - 1 - 002EM0013 03 n°4 - 2 - 002EM0013 03 n°4 - 3	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EM0013 03 n°6 - 1 - 002EM0013 03 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 2 (Séjour) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 4)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM0013 03 n°6 - 1 - 002EM0013 03 n°6 - 2	P6	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence Cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EM001303 n°1 - 1 - 002EM001303 n°1 - 2	P1	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + matériau cartonné + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P3	Réalisation d'un prélèvement			P3	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 214	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB)	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3			P3	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S1							Négatif sur document cf prélèvement n°6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001299



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 8 (Distribution)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 10 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 11 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S2							Négatif sur document cf prélèvement n°10 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S3							Négatif sur document cf prélèvement n°6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S3							Négatif sur document cf prélèvement n°6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S3							Négatif sur document cf prélèvement n°6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002EM001295
Logement 214	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 214	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 214	Vol 11 (Chambre 4)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 214	Vol 10 (Débarras)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 214	Vol 9 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 214	Vol 8 (Distribution)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 214	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	I2			I2 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 214	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	I2			I2 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 214	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	I2			I2 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

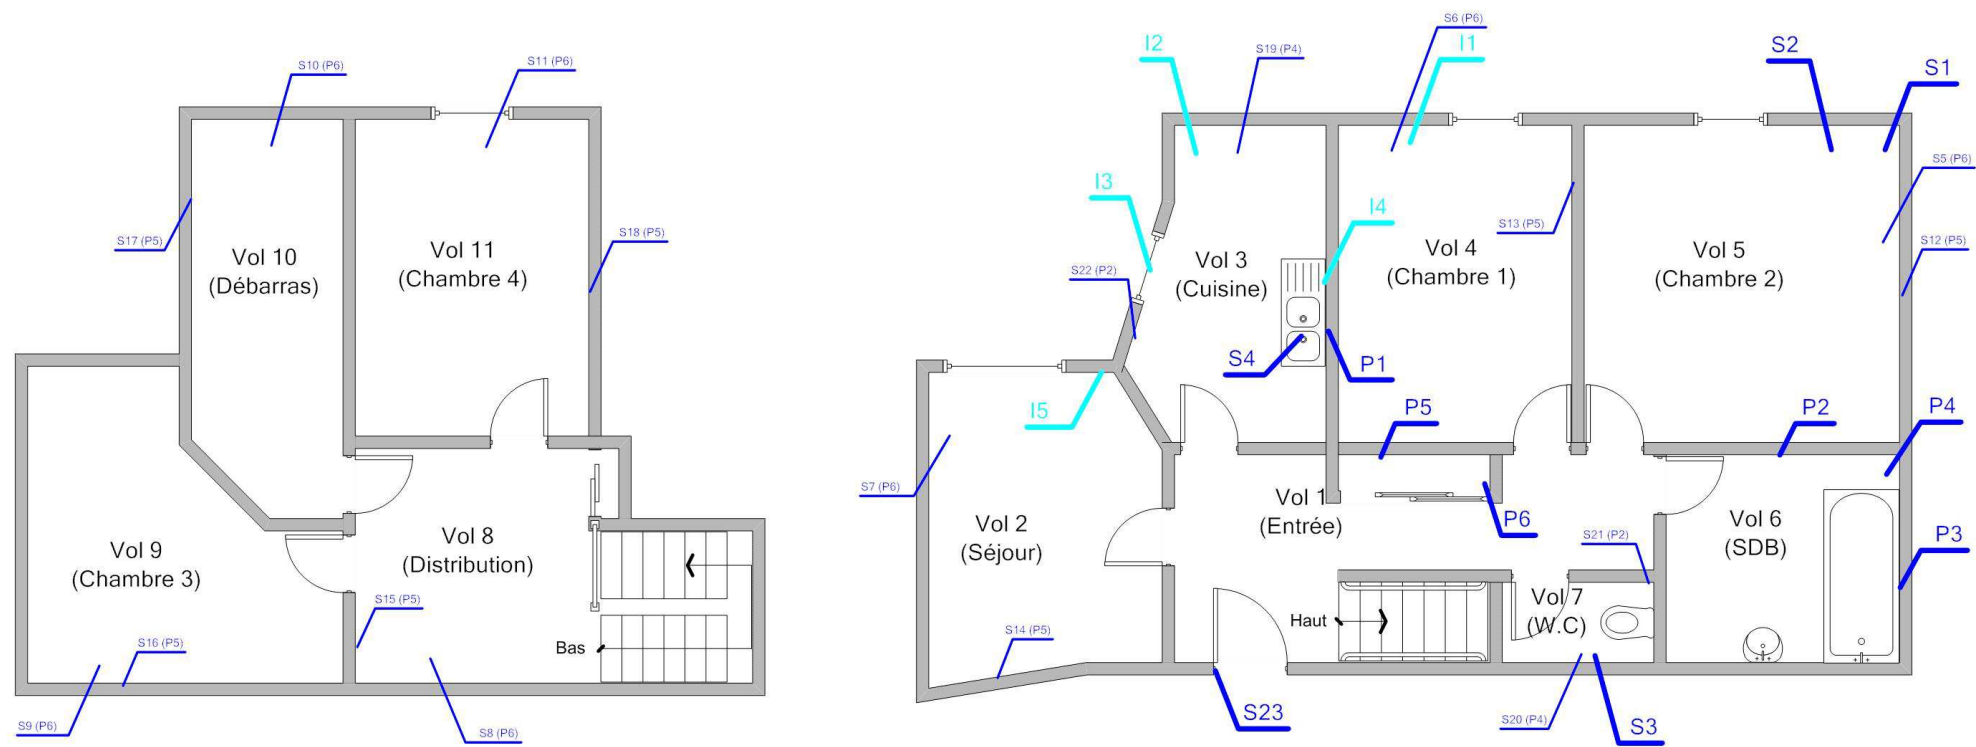
Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement 214	Logement 214	Logement 214 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement 214	Logement 214	Logement 214 - Plan de prélèvements

LOGEMENT 214 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM001303

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention

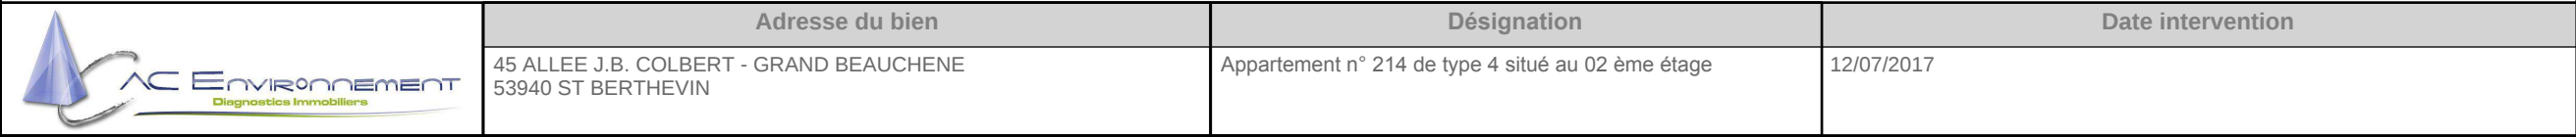
12/07/2017

Technicien intervenant

LAURENT Benjamin

LOGEMENT 214 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Légende

[illegible]

LAURENT Benjamin

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EM001303 n°1 - 1 (P1)	Logement 214 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001303 n°1 - 2 (P1)	Logement 214 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001303 n°2 - 1 (P2)	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001303 n°2 - 2 (P2)	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001303 n°4 - 3 (P4)	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001303 n°4 - 1 (P4)	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001303 n°4 - 2 (P4)	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001303 n°5 - 1 (P5)	Logement 214 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001303 n°6 - 1 (P6)	Logement 214 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001303 n°6 - 2 (P6)	Logement 214 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
	Logement 214 - Vol 4 (Chambre 1)	I1
	Logement 214 - Vol 3 (Cuisine)	I2
	Logement 214 - Vol 3 (Cuisine)	I3
	Logement 214 - Vol 3 (Cuisine)	I4
	Logement 214 - Vol 2 (Séjour)	I5

002EM001303 n°1 - 1 (P1)



002EM001303 n°1 - 2 (P1)



002EM001303 n°2 - 1 (P2)



002EM001303 n°2 - 2 (P2)



002EM001303 n°4 - 3 (P4)



002EM001303 n°4 - 1 (P4)



002EM001303 n°4 - 2 (P4)



002EM001303 n°5 - 1 (P5)



002EM001303 n°6 - 1 (P6)



002EM001303 n°6 - 2 (P6)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + matériau cartonné + peinture non séparable - -	Logement 214 - Vol 3 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable - -	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 214 - Vol 6 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable - -	Logement 214 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 214 - Vol 1 (Entrée)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70931 EN DATE DU 27/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-70931 Réf. Commande Client : 002EM001303
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000100214_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-42794		
Réf échantillon client : 002EM001303001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence Cuisine / Vol 3 (Cuisine)		Description ITGA : Colle beige en faible quantité en vrac / Couche plâtreuse blanche en vrac / Matériau cartonné / Peinture		
▶ Colle beige en faible quantité en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac non séparable + matériau cartonné + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Benjamin REGENT - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70931 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000100214_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002EM001303002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce humide / Vol 6 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-42795 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000100214_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002EM001303003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB / Vol 6 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-42796 Description ITGA : Colle beige / Matériau cartonné / Couche plâtreuse blanche en vrac / Peinture en faible quantité				
▶ Colle beige + matériau cartonné non séparable + couche plâtreuse blanche en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000100214_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002EM001303004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 6 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071707-42797 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000100214_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002EM001303005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce sèche / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-42798 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc / Carton / Peinture				
▶ Enduit plâtreux blanc + carton non séparable + peinture non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70931 EN DATE DU 27/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000100214_ 45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 214 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002EM001303006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée) Réf échantillon ITGA : IT071707-42799 Description ITGA : Matériau gris en vrac hétérogène / Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture				
► Matériau gris en vrac hétérogène non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -