

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00326000120000100215_
Date du repérage :	14/06/2016
Désignation :	Appartement n° 215 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00326000120000100215_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 215 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	PALLUEL Matthieu	Date du rapport :	01/07/2016
Accompagnateur :	Sans objet (Sans objet)		A Riorges, le 01/07/2016
Date de repérage :	14/06/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Numéro attestation :	CPDI 3879 V2		
Délivré le :	28/04/2016		
			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
LGT215 - Vol 1 (Entrée) LGT215 - Vol 3 (Chambre 1) LGT215 - Vol 5 (Chambre 2) LGT215 - Vol 7 (W.C) LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	LGT215 - Vol 2 (Débarras) LGT215 - Vol 4 (Dégagement) LGT215 - Vol 6 (SDB) LGT215 - Vol 8 (Séjour)



## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT215	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	LGT215	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LGT215	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Débarras) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	LGT215	Vol 6 (SDB) - Vol 9 (Cuisine)	
Revêtement de mur	LGT215	Vol 6 (SDB) - Vol 9 (Cuisine)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet



**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

**Conditions de repérage**

**N** Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

**O** Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 8 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Séjour)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Cuisine)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Entrée)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)		Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante**

### Q Réserves / Commentaires

Voir commentaire. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.



**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002LQ0000 93 n°1 - 1 - 002LQ0000 93 n°1 - 2	P1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Noir	002LQ0000 93 n°1 - 1 - 002LQ0000 93 n°1 - 2	P1	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 6 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement	noir	002LQ0000 93 n°14 - 1 - - 002LQ0000 93 n°14 - 2	P14	Tampon Bitumineux Fibreux Noir	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT215	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs		I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Radiateurs		I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT215	Vol 1 (Entrée)	Radiateurs		I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT215	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs		I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT215	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs		I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT215	Vol 6 (SDB)	Radiateurs		I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	doublage / cloison placoplatre pièces humides	002LQ0000 93 n°4 - 1	P4	Peinture Effritable Orange / Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	doublage / cloison placoplatre pièces humides	002LQ0000 93 n°4 - 1	P4	Peinture Effritable Orange / Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	porteur pièces sèches	002LQ0000 93 n°5 - 1 - 002LQ0000 93 n°5 - 2	P5	Peinture Effritable Beige / Ciment Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	joint d'étanchéité	P6	Réalisation d'un prélèvement	ensemble des joints de la porte d'entrée	002LQ0000 93 n°6 - 1 - 002LQ0000 93 n°6 - 2	P6	Joint Souple Beige / Peinture Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 2 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P8	Réalisation d'un prélèvement	cloison / doublage placoplatre pièces sèches	002LQ0000 93 n°8 - 1 - 002LQ0000 93 n°8 - 2	P8	Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige / Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S8 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	cloison / doublage placoplatre pièces sèches	002LQ0000 93 n°8 - 1 - 002LQ0000 93 n°8 - 2	P8	Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige / Carton Souple Fibreux Marron	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries		I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Menuiseries		I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT215	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries		I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT215	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries		I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	aspect projeté pièces sèches	002LQ0000 93 n°7 - 1 - 002LQ0000 93 n°7 - 2	P7	Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 8 (Séjour) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	aspect projeté pièces sèches	002LQ0000 93 n°7 - 1 - 002LQ0000 93 n°7 - 2	P7	Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 2 (Débarras)	Plafonds	Enduit plâtre	P11	Réalisation d'un prélèvement	aspect lisse pièces sèches	002LQ0000 93 n°11 - 1 - 002LQ0000 93 n°11 - 2	P11	Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 6 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P13	Réalisation d'un prélèvement	aspect projeté pièces humides	002LQ0000 93 n°13 - 1 - 002LQ0000 93 n°13 - 2	P13	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	aspect projeté pièces humides	002LQ0000 93 n°13 - 1 - 002LQ0000 93 n°13 - 2	P13	Plâtre Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P2	Réalisation d'un prélèvement	faïence blanche	002LQ0000 93 n°2 - 1 - 002LQ0000 93 n°2 - 2	P2	Matériau Pulvérulent Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P12	Réalisation d'un prélèvement	faïence blanche	002LQ0000 93 n°12 - 1 - 002LQ0000 93 n°12 - 2	P12	Joint Dur Blanc / Matériau Souple Blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces humides	002LQ0000 93 n°3 - 1 - 002LQ0000 93 n°3 - 2 - 002LQ0000 93 n°3 - 3	P3	Peinture Effritable Beige / Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	gris pièces humides	002LQ0000 93 n°3 - 1 - 002LQ0000 93 n°3 - 2 - 002LQ0000 93 n°3 - 3	P3	Peinture Effritable Beige / Ragréage Effritable Gris	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement	gris pièces sèches	002LQ0000 93 n°9 - 1 - 002LQ0000 93 n°9 - 2	P9	Peinture Effritable Baige / Ragréage Effritable Gris / Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 5 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Débaras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S13 - S14 - S15 - S16 - S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	gris pièces sèches	002LQ0000 93 n°9 - 1 - 002LQ0000 93 n°9 - 2	P9	Peinture Effritable Baige / Ragréage Effritable Gris / Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 4 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	lino orange + colle jaune	002LQ0000 93 n°10 - 1 - - 002LQ0000 93 n°10 - 2	P10	Revêtement Souple Orange / Colle Souple Jaune / Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 2 (Débaras) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour) - Vol 7 (W.C) - Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18 - S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	lino orange + colle jaune	002LQ0000 93 n°10 - 1 - - 002LQ0000 93 n°10 - 2	P10	Revêtement Souple Orange / Colle Souple Jaune / Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT215	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement	lino bleu + colle jaune	002LQ0000 93 n°15 - 1 - 002LQ0000 93 n°15 - 2	P15	Revêtement Souple Multicolore / Colle Souple Jaune	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	moquette marron + colle jaune	002LQ0000 93 n°16 - 1 - 002LQ0000 93 n°16 - 2 - 002LQ0000 93 n°16 - 3	P16	Moquette Souple Fibreux Marron / Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	lino orange + Colle jaune	002LQ0000 93 n°17 - 1	P17	Revêtement Souple Multicolore / Colle Souple Jaune / Matériau Effritable Blanc	Négatif	Négatif sur analyse
LGT215	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT215		LGT215 - Plan de repérage - Actions menées
LGT215		LGT215 - Plan de prélèvements







## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000093 n°1 - 1 (P1)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°1 - 2 (P1)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°2 - 1 (P2)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°2 - 2 (P2)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°3 - 1 (P3)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°3 - 2 (P3)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°4 - 1 (P4)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°3 - 3 (P3)	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°5 - 1 (P5)	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°5 - 2 (P5)	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°6 - 1 (P6)	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°6 - 2 (P6)	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°7 - 1 (P7)	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°7 - 2 (P7)	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°8 - 1 (P8)	LGT215 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°8 - 2 (P8)	LGT215 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°9 - 1 (P9)	LGT215 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°9 - 2 (P9)	LGT215 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°10 - 1 (P10)	LGT215 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°10 - 2 (P10)	LGT215 - Vol 4 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°11 - 1 (P11)	LGT215 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°11 - 2 (P11)	LGT215 - Vol 2 (Débarras)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°12 - 1 (P12)	LGT215 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°12 - 2 (P12)	LGT215 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°13 - 1 (P13)	LGT215 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°13 - 2 (P13)	LGT215 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°14 - 1 (P14)	LGT215 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°14 - 2 (P14)	LGT215 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°15 - 1 (P15)	LGT215 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°15 - 2 (P15)	LGT215 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°16 - 1 (P16)	LGT215 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002LQ000093 n°16 - 2 (P16)	LGT215 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°16 - 3 (P16)	LGT215 - Vol 5 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ000093 n°17 - 1 (P17)	LGT215 - Vol 3 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	LGT215 - Vol 8 (Séjour)	11
	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	12
	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	13
	LGT215 - Vol 8 (Séjour)	14



002LQ000093 n°1 - 1 (P1)



002LQ000093 n°1 - 2 (P1)



002LQ000093 n°2 - 1 (P2)



002LQ000093 n°2 - 2 (P2)



002LQ000093 n°3 - 1 (P3)



002LQ000093 n°3 - 2 (P3)



002LQ000093 n°4 - 1 (P4)



002LQ000093 n°3 - 3 (P3)



002LQ000093 n°5 - 1 (P5)



002LQ000093 n°5 - 2 (P5)



002LQ000093 n°6 - 1 (P6)



002LQ000093 n°6 - 2 (P6)



002LQ000093 n°7 - 1 (P7)



002LQ000093 n°7 - 2 (P7)



002LQ000093 n°8 - 1 (P8)



002LQ000093 n°8 - 2 (P8)



002LQ000093 n°9 - 1 (P9)




002LQ000093 n°9 - 2 (P9)



002LQ000093 n°10 - 1 (P10)




002LQ000093 n°10 - 2 (P10)

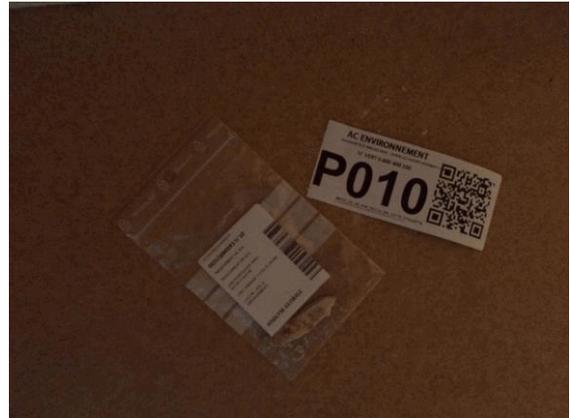

002LQ000093 n°11 - 1 (P11)



002LQ000093 n°11 - 2 (P11)

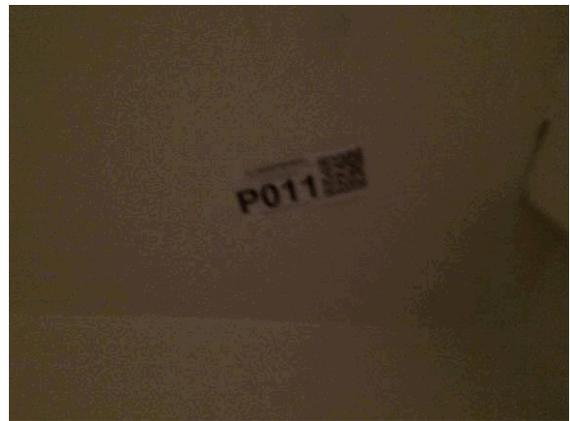

002LQ000093 n°12 - 1 (P12)



002LQ000093 n°12 - 2 (P12)



002LQ000093 n°13 - 1 (P13)



002LQ000093 n°13 - 2 (P13)



002LQ000093 n°14 - 1 (P14)



002LQ000093 n°14 - 2 (P14)



002LQ000093 n°15 - 1 (P15)



002LQ000093 n°15 - 2 (P15)



002LQ000093 n°16 - 1 (P16)



002LQ000093 n°16 - 2 (P16)



002LQ000093 n°16 - 3 (P16)



002LQ000093 n°17 - 1 (P17)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon Bitumineux Fibreux Noir - Noir -	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau Pulvérulent Blanc - faïence blanche -	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Beige / Ragréage Effritable Gris - gris pièces humides -	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Orange / Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige - doublage / cloison placoplatre pièces humides -	LGT215 - Vol 9 (Cuisine)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Peinture Effritable Beige / Ciment Effritable Gris - porteur pièces sèches -	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Joint Souple Beige / Peinture Effritable Beige - ensemble des joints de la porte d'entrée -	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc - aspect projeté pièces sèches -	LGT215 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Peinture Effritable Beige / Enduit Effritable Blanc / Papier Souple Fibreux Beige / Carton Souple Fibreux Marron - cloison / doublage placoplatre pièces sèches -	LGT215 - Vol 2 (Débarras)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture Effritable Baige / Ragréage Effritable Gris / Matériau Effritable Blanc - gris pièces sèches -	LGT215 - Vol 4 (Dégagement)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Orange / Colle Souple Jaune / Matériau Effritable Blanc - lino orange + colle jaune -	LGT215 - Vol 4 (Dégagement)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture Effritable Blanc / Enduit Effritable Beige - aspect lisse pièces sèches -	LGT215 - Vol 2 (Débarras)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Joint Dur Blanc / Matériau Souple Blanc - faïence blanche -	LGT215 - Vol 6 (SDB)	

P13	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Plâtre Effritable Blanc - aspect projeté pièces humides -	LGT215 - Vol 6 (SDB)	
P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon Bitumineux Fibreux Noir - noir -	LGT215 - Vol 6 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Multicolore / Colle Souple Jaune - lino bleu + colle jaune -	LGT215 - Vol 5 (Chambre 2)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette Souple Fibreux Marron / Colle Souple Jaune Matériau Effritable Blanc - moquette marron + colle jaune -	LGT215 - Vol 5 (Chambre 2)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement Souple Multicolore / Colle Souple Jaune / Matériau Effritable Blanc - lino orange + Colle jaune -	LGT215 - Vol 3 (Chambre 1)	

**Référence chantier :** C022016016374  
**Adresse chantier :** Commande : 002LQ000093  
Affaire : \_00326000120000100215\_  
45 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND  
BEAUCHENE  
53940 ST BERTHEVIN

AC Environnement  
64, rue Clément Ader  
42153 RIORGES

Riorges, le 01/07/2016

## SYNTHESE RAPPORTS DOSSIER REFERENCE : C022016016374 (17 prélèvements)

### Référence échantillon laboratoire : 42PM00114147

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_001 Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux Vol 9 (Cuisine)		1	Tampon	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	2	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

### Référence échantillon laboratoire : 42PM00114148

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_002 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 9 (Cuisine)		1	Matériau	Pulvérulent	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

### Référence échantillon laboratoire : 42PM00114149

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_003 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 9 (Cuisine)		1 2	Peinture Ragréage	Effritable Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

### Référence échantillon laboratoire : 42PM00114150

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_004 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 9 (Cuisine)		1 2 3	Peinture Enduit Papier	Effritable Effritable Souple Fibreux	Orange Blanc Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

### Référence échantillon laboratoire : 42PM00114151

Description client		Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_005 Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment Vol 1 (Entrée)		1 2	Peinture Ciment	Effritable Effritable	Beige Gris	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114152

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_006 Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint d'étanchéité Vol 1 (Entrée)	1	Joint	Souple	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Peinture	Effritable	Beige				
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114153

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_007 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 1 (Entrée)	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114154

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_008 Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués Vol 2 (Débarras)	1	Peinture	Effritable	Beige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Blanc				
	3	Papier	Souple Fibreux	Beige				
	4	Carton	Souple Fibreux	Marron				
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114155

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_009 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage Vol 4 (Dégagement)	1	Peinture	Effritable	Baige	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Ragréage	Effritable	Gris				
	3	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114156

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_010 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 4 (Dégagement)	1	Revêtement	Souple	Orange	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Colle	Souple	Jaune				
	3	Matériau	Effritable	Blanc				
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114157

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_011 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 2 (Débarras)	1	Peinture	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
	2	Enduit	Effritable	Beige				
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114158

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_012 Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) Vol 6 (SDB)	1 2	Joint Matériau	Dur Souple	Blanc Blanc	Attaque chimique : Acétone,Acide chlorhydrique	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114159

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_013 Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre Vol 6 (SDB)	1	Plâtre	Effritable	Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114160

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_014 Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux Vol 6 (SDB)	1	Tampon	Bitumineux Fibreux	Noir	Attaque chimique : Chloroforme	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114161

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_015 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 5 (Chambre 2)	1 2	Revêtement Colle	Souple Souple	Multicolore Jaune	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114162

Date de réception : 23/06/2016			Date de préparation : 28/06/2016			Date d'analyse : 30/06/2016		
Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_016 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche Vol 5 (Chambre 2)	1 2 3	Moquette Colle Matériau	Souple Fibreux Souple Effritable	Marron Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté
Remarque : RAS								

## Référence échantillon laboratoire : 42PM00114163

Date de réception : 23/06/2016

Date de préparation : 28/06/2016

Date d'analyse : 30/06/2016

Description client	Num. couche	Matière	Aspect	Couleur	Type de préparation	Nb. Prép.	Type d'analyse	Résultat
002LQ000093_017 Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche Vol 3 (Chambre 1)	1 2 3	Revêtement Colle Matériau	Souple Souple Effritable	Multicolore Jaune Blanc	Attaque chimique : Acétone	1	MET*	Non détecté

Remarque : RAS

\* En adaptation de la norme NF X 43-050 : Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET). Méthode : Selon le mode opératoire interne L.MO. 07.

Responsable Laboratoire - En suppléance

Laurence Delacroix

