

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00326000120000300236_
Date du repérage :	11/07/2017
Désignation :	Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00326000120000300236_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	LAURENT Benjamin	Date du rapport :	28/07/2017
Accompagnateur :	L.ROTUNO (0 800 400 100)		A Riorges, le 28/07/2017
Date de repérage :	11/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3473 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	16/06/2015		
			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Logement 236 - Vol 1 (Entrée) Logement 236 - Vol 3 (SDB) Logement 236 - Vol 5 (Chambre 2) Logement 236 - Vol 7 (Séjour) Logement 236 - Vol 9 (Chambre 4) Logement 236 - Vol 11 (Chambre 3)	Logement 236 - Vol 2 (W.C) Logement 236 - Vol 4 (Chambre 1) Logement 236 - Vol 6 (Cuisine) Logement 236 - Vol 8 (Distribution) Logement 236 - Vol 10 (Débarras)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement 236	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Débarras) - Vol 11 (Chambre 3)	
Plafond et faux-plafonds	Logement 236	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Débarras) - Vol 11 (Chambre 3)	



Revêtement de sol	Logement 236	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (Séjour) - Vol 8 (Distribution) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Débarras) - Vol 11 (Chambre 3)	
Revêtement de mur	Logement 236	Vol 3 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (SDB)	Colles de revêtement de sol pièce humide	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Colles de revêtement de sol pièce humide	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Chambre 3)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Distribution)	Colles de revêtement de sol pièce sèche	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 11 (Chambre 3)	Mastic vitrier	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Chambre 4)	Mastic vitrier	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Séjour)	Mastic vitrier	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Cuisine)	Mastic vitrier	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre 2)	Mastic vitrier	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 1)	Mastic vitrier	: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (SDB)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (W.C)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (Cuisine)	Joint d'étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 11 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Chambre 4)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Logement 236 - Vol 12 (Sous baignoire)	Inaccessible sans sondage destructif	Impossible de démonté le tablier

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM001300 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 236	Vol 2 (W.C)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Baignoire	Joint d'étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Logement 236	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 236	Vol 4 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 236	Vol 5 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 7 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 236	Vol 11 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Logement 236	Vol 9 (Chambre 4)	Radiateurs	Joints	I5			I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P2	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°2 - 1 - 002EM001300 n°2 - 2 - 002EM001300 n°2 - 3	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 6 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce humide	P2 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002EM001300 n°2 - 1 - 002EM001300 n°2 - 2 - 002EM001300 n°2 - 3	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°8 - 1 - 002EM001300 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 4) - Vol 10 (Débaras) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 8 (Distribution)	Murs et cloisons	Enduit plâtre doublage pièce sèche	P8 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002EM001300 n°8 - 1 - 002EM001300 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 11 (Chambre 3)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 236	Vol 9 (Chambre 4)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 236	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 236	Vol 5 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 236	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	I3			I3 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Logement 236	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Porte palière	S30							Négatif sur document : cf prélèvement n° 8 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001331

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	P4	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°4 - 1 - 002EM001300 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002EM001300 n°4 - 1 - 002EM001300 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	P9	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°9 - 1 - 002EM001300 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 7 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 8 (Distribution) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 9 (Chambre 4)	Plafonds	Enduit plâtre pièce sèche	S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002EM001300 n°9 - 1 - 002EM001300 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage faïence cuisine	P3	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°3 - 1 - 002EM001300 n°3 - 2	P3	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°5 - 1 - 002EM001300 n°5 - 2	P5	Colle de carrelage (faïence)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM001300 n°5 - 1 - 002EM001300 n°5 - 2	P5	Colle de carrelage (faïence)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	P6	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°6 - 1 - 002EM001300 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche souple et poussières + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 9 (Chambre 4) - Vol 5 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002EM001300 n°6 - 1 - 002EM001300 n°6 - 2	P6	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche souple et poussières + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	P7	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°7 - 1 - 002EM001300 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 9 (Chambre 4) - Vol 5 (Chambre 2) - Vol 1 (Entrée) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 11 (Chambre 3) - Vol 10 (Débaras) - Vol 8 (Distribution)	Revêtement de sol	Ragréage pièce sèche	S1 - S4 - S25 - S26 - S27 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002EM001300 n°7 - 1 - 002EM001300 n°7 - 2	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	P10	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°10 - 1 - 002EM001300 n°10 - 2	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	P11	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°11 - 1 - 002EM001300 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 3 (SDB) - Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage pièce humide	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002EM001300 n°11 - 1 - 002EM001300 n°11 - 2	P11	Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 10 (Débarras)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°12 - 1 - 002EM001300 n°12 - 2	P12	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité + matériau compact gris en faible quantité	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EM001300 n°13 - 1 - 002EM001300 n°13 - 2	P13	Colles de revêtement de sol pièce sèche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement 236	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement 236	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce humide	I1			I1 - 1				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 236	Vol 11 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I2			I2 - 1 - I2 - 2				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Logement 236	Vol 8 (Distribution)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche	I2			I2 - 1 - I2 - 2				: Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
Logement 236	Logement 236	Logement 236 - Plan de repérage - Actions menées
Logement 236	Logement 236	Logement 236 - Plan de prélèvements




LOGEMENT 236 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM001300

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité

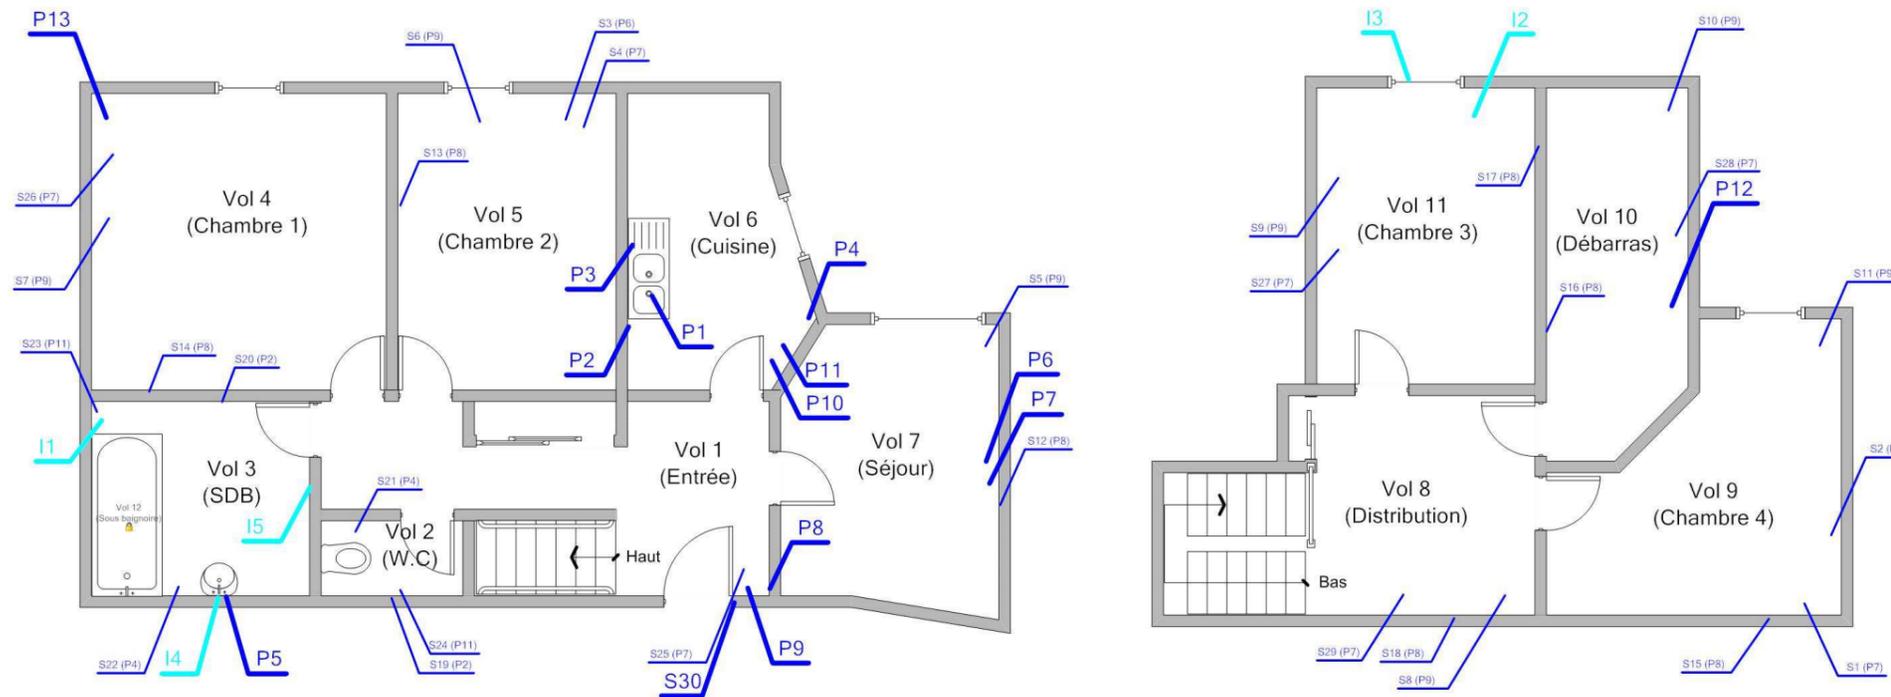

Adresse du bien
53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
11/07/2017

Technicien intervenant
LAURENT Benjamin


LOGEMENT 236 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002EM001300

Légende



Volume non visité

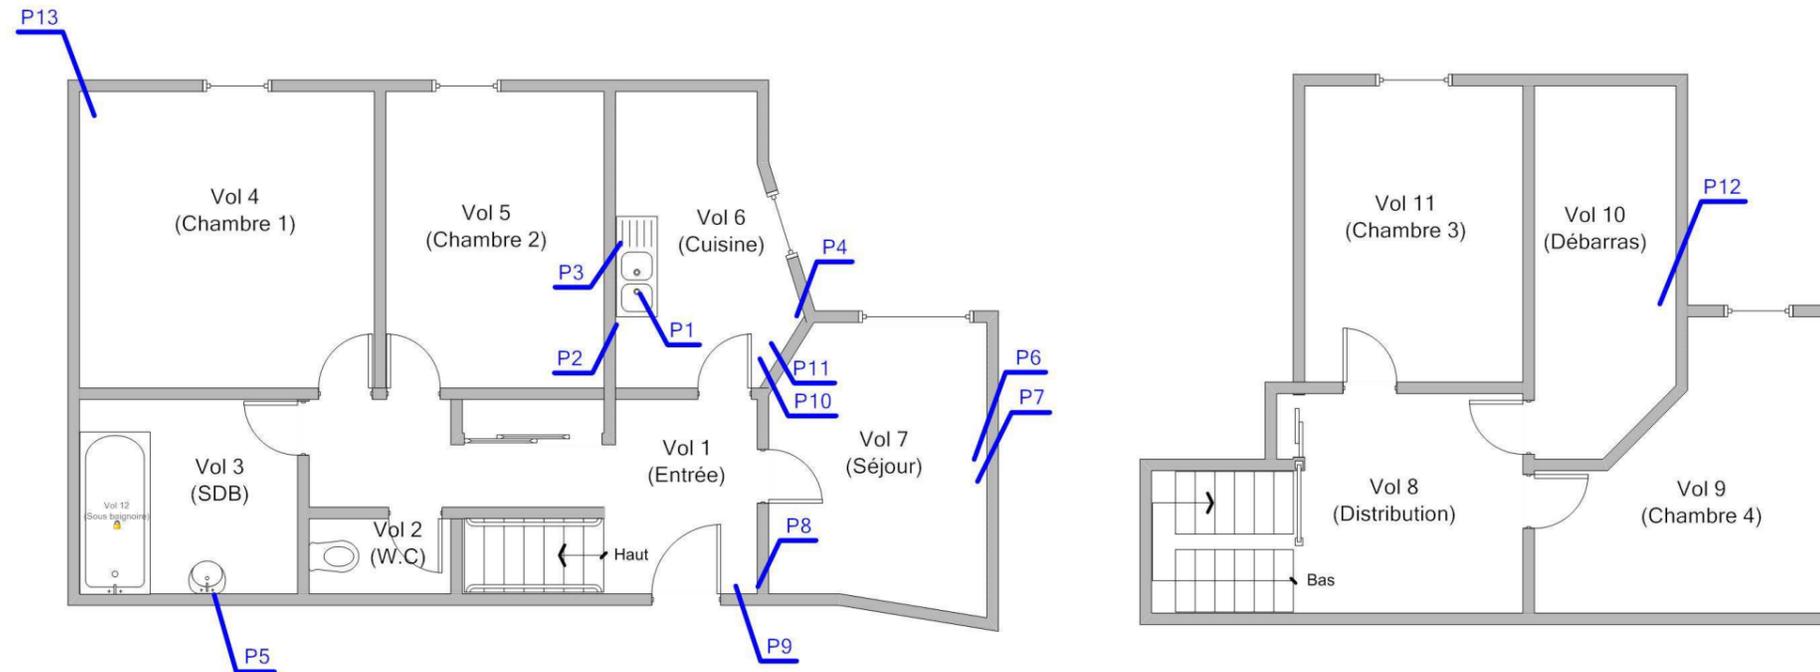

Adresse du bien
53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage

Date intervention
11/07/2017

Technicien intervenant
LAURENT Benjamin

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EM001300 n°1 - 1 (P1)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°2 - 1 (P2)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°2 - 2 (P2)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°2 - 3 (P2)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°3 - 1 (P3)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°3 - 2 (P3)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°4 - 1 (P4)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°4 - 2 (P4)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°5 - 1 (P5)	Logement 236 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001300 n°5 - 2 (P5)	Logement 236 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002EM001300 n°6 - 1 (P6)	Logement 236 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EM001300 n°6 - 2 (P6)	Logement 236 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EM001300 n°7 - 1 (P7)	Logement 236 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EM001300 n°7 - 2 (P7)	Logement 236 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002EM001300 n°8 - 2 (P8)	Logement 236 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001300 n°8 - 1 (P8)	Logement 236 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001300 n°9 - 1 (P9)	Logement 236 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001300 n°9 - 2 (P9)	Logement 236 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002EM001300 n°10 - 1 (P10)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°10 - 2 (P10)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°11 - 1 (P11)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°11 - 2 (P11)	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002EM001300 n°12 - 2 (P12)	Logement 236 - Vol 10 (Débarras)	Prélevement négatif
002EM001300 n°12 - 1 (P12)	Logement 236 - Vol 10 (Débarras)	Prélevement négatif
002EM001300 n°13 - 1 (P13)	Logement 236 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002EM001300 n°13 - 2 (P13)	Logement 236 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
	Logement 236 - Vol 3 (SDB)	I1
	Logement 236 - Vol 11 (Chambre 3)	I2
	Logement 236 - Vol 11 (Chambre 3)	I2
	Logement 236 - Vol 11 (Chambre 3)	I3
	Logement 236 - Vol 3 (SDB)	I4



Référence	Localisation	Action
	Logement 236 - Vol 3 (SDB)	I5



002EM001300 n°1 - 1 (P1)



002EM001300 n°2 - 1 (P2)



002EM001300 n°2 - 2 (P2)



002EM001300 n°2 - 3 (P2)



002EM001300 n°3 - 1 (P3)



002EM001300 n°3 - 2 (P3)



002EM001300 n°4 - 1 (P4)



002EM001300 n°4 - 2 (P4)



002EM001300 n°5 - 1 (P5)



002EM001300 n°5 - 2 (P5)



002EM001300 n°6 - 1 (P6)



002EM001300 n°6 - 2 (P6)



002EM001300 n°7 - 1 (P7)



002EM001300 n°7 - 2 (P7)



002EM001300 n°8 - 2 (P8)



002EM001300 n°8 - 1 (P8)



002EM001300 n°9 - 1 (P9)



002EM001300 n°9 - 2 (P9)



002EM001300 n°10 - 1 (P10)



002EM001300 n°10 - 2 (P10)




002EM001300 n°11 - 1 (P11)



002EM001300 n°11 - 2 (P11)



002EM001300 n°12 - 2 (P12)

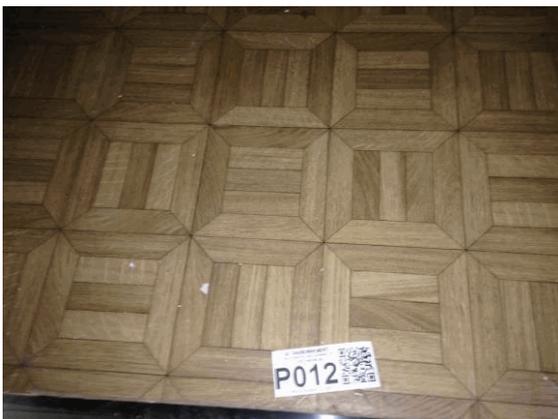

002EM001300 n°12 - 1 (P12)




002EM001300 n°13 - 1 (P13)



I1 - 1

002EM001300 n°13 - 2 (P13)

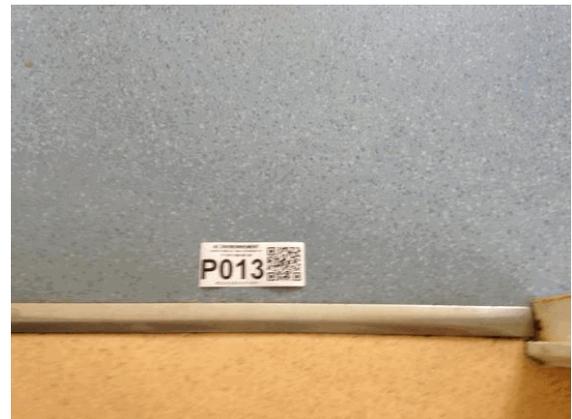

I2 - 1



I2 - 2



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - -	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée - -	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence) - -	Logement 236 - Vol 3 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche souple et poussières + ragréage gris - -	Logement 236 - Vol 7 (Séjour)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable - -	Logement 236 - Vol 7 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - -	Logement 236 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Logement 236 - Vol 1 (Entrée)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris - -	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge + sous couche de ragréage blanche - -	Logement 236 - Vol 6 (Cuisine)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité + matériau compact gris en faible quantité - -	Logement 236 - Vol 10 (Débaras)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol pièce sèche - -	Logement 236 - Vol 4 (Chambre 1)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70919 EN DATE DU 28/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-70919 Réf. Commande Client : 002EM001300
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00326000120000300236_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002EM001300001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 6 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7946		
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00326000120000300236_ 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002EM001300002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce humide / Vol 6 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT021707-7947		
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

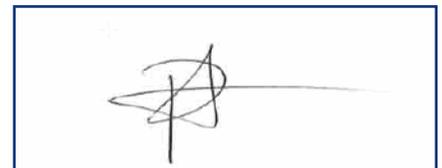

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70919 EN DATE DU 28/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7948 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300003 / Revêtement de mur / Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche Revêtement de mur / Colle de carrelage faïence avec couche cartonnée cuisine / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7949 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300004 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture Plafonds / Enduit plâtre pièce sèche / Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7950 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300005 / Revêtement de mur / Description ITGA : Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7951 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300006 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec Revêtement de sol / Colles de revêtement de couche souple et poussières / Ragréage gris sol pièce sèche / Vol 7 (Séjour)</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec couche souple et poussières + ragréage gris	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70919 EN DATE DU 28/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7952 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièce sèche / Vol 7 (Séjour)</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris hétérogène avec poussières / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris hétérogène avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7953 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre doublage pièce sèche / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7954 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre pièce sèche / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7955 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol pièce humide / Vol 6 (Cuisine)</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec poussières / Ragréage gris</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières + ragréage gris	META	1	28/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70919 EN DATE DU 28/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7956 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300011 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris et rouge / Sous Revêtement de sol / Ragréage pièce humide / couche de ragréage blanche Vol 6 (Cuisine)</p>				
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris et rouge + sous couche de ragréage blanche	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7957 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300012 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Revêtement de sol / Colles de revêtement de Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche en sol pièce sèche / Vol 10 faible quantité / Matériau compact gris en faible (Débarras) quantité</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche en faible quantité + matériau compact gris en faible quantité	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00326000120000300236_ Réf échantillon ITGA : IT021707-7958 53 ALLEE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 236 de type 4 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002EM001300013 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Revêtement de sol / Colles de revêtement de Ragréage rose sol pièce sèche / Vol 4 (Chambre 1)</p>				
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose	META	1	27/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.