

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code de la Santé Publique relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RES LAC
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0032700016_
Date du repérage :	19/01/2016
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0032700016_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David Néant (0 800 400 100) 19/01/2016	Nom : MORA Denis Date du rapport : A Riorges, le 19/01/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :

PC_RDC_cage 46 - Vol 1 (hall extérieur) (Vol 1 (hall extérieur))	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée) (Vol 2 (SAS entrée))
PC_RDC_cage 46 - Vol 3 (ESC RDC) (Vol 3 (ESC RDC))	PC_RDC_cage 46 - Vol 4 (dgt) (Vol 4 (dgt))
PC_RDC_cage 46 - Vol 5 (gaine technique) (Vol 5 (gaine technique))	PC_RDC_cage 46 - Vol 6 (accès locaux) (Vol 6 (accès locaux))
PC_RDC_cage 46 - Vol 7 (local poubelle) (Vol 7 (local poubelle))	PC_RDC_cage 46 - Vol 8 (local vélo) (Vol 8 (local vélo))
PC ETAGE_cage 46 - Vol 9 (accès logement) (Vol 9 (accès logement))	PC ETAGE_cage 46 - Vol 10 (esc R+1) (Vol 10 (esc R+1))
PC ETAGE_cage 46 - Vol 11 (gaine technique) (Vol 11 (gaine technique))	PC ETAGE_cage 46 - Vol 12 (accès logement) (Vol 12 (accès logement))
PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2) (Vol 13 (esc R+2))	PC ETAGE_cage 46 - Vol 14 (gaine technique) (Vol 14 (gaine technique))
PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement) (Vol 15 (accès logement))	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3) (Vol 16 (esc R+3))
PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique) (Vol 17 (gaine technique))	PC ETAGE_cage 46 - Vol 18 (VO) (Vol 18 (VO))
PC ETAGE_cage 46 - Vol 19	PC ETAGE_cage 46 - Vol 20
Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC) (Vol 21 (combles VMC))	PC_RDC_cage 51 - Vol 24 (local vélo) (Vol 24 (local vélo))
PC ETAGE_cage 51 - Vol 25 (PC R+1) (Vol 25 (PC R+1))	PC_RDC_cage 51 - Vol 26 (SAS entrée) (Vol 26 (SAS entrée))
PC_RDC_cage 51 - Vol 27 (accès lgt) (Vol 27 (accès lgt))	PC_RDC_cage 51 - Vol 28 (esc RDC) (Vol 28 (esc RDC))
PC_RDC_cage 51 - Vol 29 (local commun) (Vol 29 (local commun))	PC_RDC_cage 51 - Vol 30 (local poubelle) (Vol 30 (local poubelle))
PC_RDC_cage 51 - Vol 31	PC ETAGE_cage 51 - Vol 32 (PC R+2) (Vol 32 (PC R+2))

<p>PC ETAGE_cage 51 - Vol 33 (PC R+3) (Vol 33 (PC R+3))</p> <p>Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 35 (toiture cage 46) (Vol 35 (toiture cage 46))</p> <p>Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur) (Vol 37 (extérieur))</p> <p>Façade_cage 46 et 51 - Vol 39 (Pignon droit Cage 46) (Vol 39 (Pignon droit Cage 46))</p> <p>Façade_cage 46 et 51 - Vol 41 (Façade avant Cage 51) (Vol 41 (Façade avant Cage 51))</p> <p>Façade_cage 46 et 51 - Vol 43 (Façade arrière cage 51) (Vol 43 (Façade arrière cage 51))</p> <p>PC ETAGE_cage 51 - Vol 46</p> <p>PC ETAGE_cage 51 - Vol 48</p>	<p>Combles_VMC_cage 51 - Vol 34 (Combles VMC) (Vol 34 (Combles VMC))</p> <p>Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 36 (toiture cage 51) (Vol 36 (toiture cage 51))</p> <p>Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46) (Vol 38 (Façade avant Cage 46))</p> <p>Façade_cage 46 et 51 - Vol 40 (Façade avrièreCage 46) (Vol 40 (Façade avrièreCage 46))</p> <p>Façade_cage 46 et 51 - Vol 42 (Pignon droit Cage 51) (Vol 42 (Pignon droit Cage 51))</p> <p>Façade_cage 46 et 51 - Vol 44 (Pignon gauche Cage 51) (Vol 44 (Pignon gauche Cage 51))</p> <p>PC ETAGE_cage 51 - Vol 47</p>
---	--



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du bâtiment

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur) - Vol 2 (SAS entrée) - Vol 3 (ESC RDC) - Vol 4 (dgt) - Vol 5 (gaine technique) - Vol 6 (accès locaux) - Vol 7 (local poubelle) - Vol 8 (local vélo)	
Plafond et faux-plafonds	PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur) - Vol 2 (SAS entrée) - Vol 3 (ESC RDC) - Vol 4 (dgt) - Vol 5 (gaine technique) - Vol 6 (accès locaux) - Vol 7 (local poubelle) - Vol 8 (local vélo)	
Revêtement de mur	PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée) - Vol 3 (ESC RDC) - Vol 7 (local poubelle)	
Revêtement de sol	PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée) - Vol 3 (ESC RDC) - Vol 4 (dgt) - Vol 5 (gaine technique) - Vol 6 (accès locaux) - Vol 7 (local poubelle) - Vol 8 (local vélo)	
Conduits, canalisations et équipements	PC_RDC_cage 46	Vol 4 (dgt) - Vol 5 (gaine technique) - Vol 7 (local poubelle)	



Parois verticales intérieures et enduits	PC ETAGE_cage 46	Vol 9 (accès logement) - Vol 10 (esc R+1) - Vol 11 (gaine technique) - Vol 12 (accès logement) - Vol 13 (esc R+2) - Vol 14 (gaine technique) - Vol 15 (accès logement) - Vol 16 (esc R+3) - Vol 17 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	
Plafond et faux-plafonds	PC ETAGE_cage 46	Vol 9 (accès logement) - Vol 10 (esc R+1) - Vol 11 (gaine technique) - Vol 12 (accès logement) - Vol 13 (esc R+2) - Vol 14 (gaine technique) - Vol 15 (accès logement) - Vol 16 (esc R+3) - Vol 17 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	
Revêtement de sol	PC ETAGE_cage 46	Vol 9 (accès logement) - Vol 10 (esc R+1) - Vol 11 (gaine technique) - Vol 12 (accès logement) - Vol 13 (esc R+2) - Vol 14 (gaine technique) - Vol 15 (accès logement) - Vol 16 (esc R+3) - Vol 17 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	
Conduits, canalisations et équipements	PC ETAGE_cage 46	Vol 11 (gaine technique) - Vol 14 (gaine technique) - Vol 17 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	
Revêtement de mur	PC ETAGE_cage 46	Vol 18 (VO) - Vol 19 - Vol 20	
Conduits, canalisations et équipements	Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	
Toiture et étanchéité	Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC_RDC_cage 51	Vol 24 (local vélo) - Vol 26 (SAS entrée) - Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC) - Vol 29 (local commun) - Vol 30 (local poubelle) - Vol 31	
Conduits, canalisations et équipements	PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1) - Vol 46	
Plafond et faux-plafonds	PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1) - Vol 46	
Revêtement de sol	PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1) - Vol 32 (PC R+2)	
Façades	PC_RDC_cage 51	Vol 26 (SAS entrée)	
Plafond et faux-plafonds	PC_RDC_cage 51	Vol 26 (SAS entrée) - Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC) - Vol 29 (local commun) - Vol 30 (local poubelle) - Vol 31	

Conduits, canalisations et équipements	PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 29 (local commun) - Vol 30 (local poubelle)	
Revêtement de mur	PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC) - Vol 30 (local poubelle)	
Revêtement de sol	PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC)	
Conduits, canalisations et équipements	Combles_VMC_cage 51	Vol 34 (Combles VMC)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles_VMC_cage 51	Vol 34 (Combles VMC)	
Toiture et étanchéité	Combles_VMC_cage 51	Vol 34 (Combles VMC)	
Toiture et étanchéité	Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 35 (toiture cage 46) - Vol 36 (toiture cage 51)	
Plafond et faux-plafonds	Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 37 (extérieur)	
Voies et réseaux divers	Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 37 (extérieur)	
Façades	Façade_cage 46 et 51	Vol 38 (Façade avant Cage 46) - Vol 39 (Pignon droit Cage 46) - Vol 40 (Façade avrièreCage 46) - Vol 41 (Façade avant Cage 51) - Vol 42 (Pignon droit Cage 51) - Vol 43 (Façade arrière cage 51) - Vol 44 (Pignon gauche Cage 51)	
Conduits, canalisations et équipements	Façade_cage 46 et 51	Vol 40 (Façade avrièreCage 46)	
Revêtement de mur	PC ETAGE_cage 51	Vol 46	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 16 (esc R+3)	Velux	Impossible d'ouvrir le velux sans déclenchement du dispositif de commande d'évacuation des fumées (prélèvement mastic vitrier extérieur et joint sur dormant impossible)
Vol 18 (VO)	Conduit	Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la trappe d'accès au vide ordure.
Vol 33 (PC R+3)	velux	Hauteur trop importante. Pas d'accès au velux

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 1 (hall extérieur)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Enduit compact beige en vrac + peinture	P32
Vol 27 (accès lgt)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Enduit compact beige en vrac + peinture	P32
Vol 5 (gaine technique)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S84
Vol 35 (toiture cage 46)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Ardoises composites	S99
Vol 29 (local commun)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S104
Vol 27 (accès lgt)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S105
Vol 40 (Façade arrière Cage 46)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S116

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.
Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond. (Faux plafond bois SAS d'entrée)

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

Commentaire n°2 : Les locaux commerciaux au RDC n'ont pas été visités pour ce diagnostic. Aucune clef d'accès fourni. De plus aucune information sur l'appartenance de ces locaux n'a été fourni. Idem pour le poste de police qui n'a pas non plus été visité.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 45 (toiture terrasse)	Pas d'accès à la toiture terrasse.	Accès par l'extérieur avec nacelle ou accès dans logement partie privative.
Combles_VMC_cage 51 - Vol 50 (combles inaccessible 2)	Risque sanitaire ou physique avéré	Accès impossible à cette partie du comble, hauteur sous plafond trop faible et de nombreuses fermettes empêche de se déplacer dans le comble.
Combles_VMC_cage 51 - Vol 49 (combles inaccessible 1)	Risque sanitaire ou physique avéré	Accès impossible à cette partie du comble, hauteur sous plafond trop faible et de nombreuses fermettes empêche de se déplacer dans le comble.
Combles_VMC_cage 46 - Vol 22 (combles inaccessible)	Risque sanitaire ou physique avéré	Hauteur combles insuffisante pour se déplacer. Risque de chute à travers plafond placoplatre sous laine de verre.

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	Conduit air	Calorifugeage	P4	Réalisation d'un prélèvement	couleur métallique	002HD0007 15 n°4 - 1	P4	Calorifugeage	Négatif	Négatif sur analyse
Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	Conduit air	Calorifugeage	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	couleur métallique	002HD0007 15 n°4 - 1	P4	Calorifugeage	Négatif	Négatif sur analyse
Combles_VMC_cage 51	Vol 34 (Combles VMC)	Conduit air	Calorifugeage	S175	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	couleur métallique	002HD0007 15 n°4 - 1	P4	Calorifugeage	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique)	Conduit air	MAP pour obturation des fourreaux et réservations	P13	Réalisation d'un prélèvement	Au sol et au plafond	002HD0007 15 n°13 - 1 - 002HD0007 15 n°13 - 2	P13	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique) - Vol 14 (gaine technique) - Vol 11 (gaine technique)	Conduit air	MAP pour obturation des fourreaux et réservations	P13 - S15 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Au sol et au plafond	002HD0007 15 n°13 - 1 - 002HD0007 15 n°13 - 2	P13	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Conduit air	MAP pour obturation des fourreaux et réservations	S160	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Au sol et au plafond	002HD0007 15 n°13 - 1 - 002HD0007 15 n°13 - 2	P13	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 4 (dgt)	Conduit eau	Calorifugeage	P36	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°36 - 1 - 002HD0007 15 n°36 - 2	P36	Matériau noir en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 5 (gaine technique) - Vol 7 (local poubelle)	Conduit eau	Calorifugeage	S75 - P36 - S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HD0007 15 n°36 - 1 - 002HD0007 15 n°36 - 2	P36	Matériau noir en mousse	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 51	Vol 29 (local commun) - Vol 30 (local poubelle)	Conduit eau	Calorifugeage	S106 - S107	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P36		002HD0007 15 n°36 - 1 - 002HD0007 15 n°36 - 2	P36	Matériau noir en mousse	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 5 (gaine technique)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S84	Réalisation d'un sondage	Au sol dans gaine technique	S84 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC_RDC_cage 51	Vol 29 (local commun)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S104	Réalisation d'un sondage	Au sol	S104 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès Igt)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S105	Réalisation d'un sondage	Au sol dans gaine technique	S105 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
PC ETAGE_cage 46	Vol 18 (VO)	Conduit air	Conduit ventilation vide ordure	P40	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°40 - 1 - 002HD0007 15 n°40 - 2	P40	Matériau gris en faible quantité en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 18 (VO)	Vide ordure	Conduit	I2			I2 - 1				Impossible de voir la nature du conduit sans démontage de la trappe d'accès au vide ordure.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade_cage 46 et 51	Vol 40 (Façade arrière Cage 46)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S116	Réalisation d'un sondage		S116 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade_cage 46 et 51	Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Murs	Enduits projetés	P39	Réalisation d'un prélèvement	beige gratté	002HD0007 15 n°39 - 3 - 002HD0007 15 n°39 - 4	P39	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 40 (Façade arrière Cage 46) - Vol 43 (Façade arrière cage 51) - Vol 44 (Pignon gauche Cage 51) - Vol 41 (Façade avant Cage 51)	Murs	Enduits projetés	S100 - S176 - S179 - S182	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	beige gratté	002HD0007 15 n°39 - 3 - 002HD0007 15 n°39 - 4	P39	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur)	Murs	Enduits projetés	S101	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P39	beige gratté	002HD0007 15 n°39 - 3 - 002HD0007 15 n°39 - 4	P39	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Murs	Enduits projetés	P40	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture gouttelé blanche	002HD0007 15 n°31 - 2 - 002HD0007 15 n°31 - 3	P31	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade_cage 46 et 51	Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Murs	Enduits projetés	P41	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture beige granuleuse	002HD0007 15 n°28 - 2 - 002HD0007 15 n°28 - 3	P28	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 41 (Façade avant Cage 51) - Vol 42 (Pignon droit Cage 51)	Murs	Enduits projetés	S183 - S185	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P28	gris + peinture beige granuleuse	002HD0007 15 n°28 - 2 - 002HD0007 15 n°28 - 3	P28	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur)	Murs	Enduits projetés	P42	Réalisation d'un prélèvement	Gris (soubassement)	002HD0007 15 n°26 - 3 - 002HD0007 15 n°26 - 4	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur)	Murs	Enduits projetés	P42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Gris (soubassement)	002HD0007 15 n°26 - 3 - 002HD0007 15 n°26 - 4	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 26 (SAS entrée)	Murs	Enduits projetés	S178	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Gris (soubassement)	002HD0007 15 n°26 - 3 - 002HD0007 15 n°26 - 4	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 43 (Façade arrière cage 51) - Vol 44 (Pignon gauche Cage 51) - Vol 41 (Façade avant Cage 51)	Murs	Enduits projetés	S177 - S180 - S181	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26	Gris (soubassement)	002HD0007 15 n°26 - 3 - 002HD0007 15 n°26 - 4	P26	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Murs	Mastic Etanchéité extérieure	P43	Réalisation d'un prélèvement	gris	002HD0007 15 n°21 - 3 - 002HD0007 15 n°21 - 4	P21	Mastic Etanchéité extérieure	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade_cage 46 et 51	Vol 39 (Pignon droit Cage 46)	Murs	Enduits projetés	P44	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture rosé	002HD0007 15 n°19 - 3 - 002HD0007 15 n°19 - 4	P19	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 40 (Façade avrièreCage 46) - Vol 42 (Pignon droit Cage 51)	Murs	Enduits projetés	S103 (P44) - S184	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	gris + peinture rosé	002HD0007 15 n°19 - 3 - 002HD0007 15 n°19 - 4	P19	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 39 (Pignon droit Cage 46)	Murs	Enduits projetés	P45	Réalisation d'un prélèvement	gris + peinture violette	002HD0007 15 n°10 - 2	P10	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse
Façade_cage 46 et 51	Vol 40 (Façade avrièreCage 46)	Murs	Enduits projetés	S102 (P45)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	gris + peinture violette	002HD0007 15 n°10 - 2	P10	Enduits projetés	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre	002HD0007 15 n°1 - 1 - 002HD0007 15 n°1 - 2	P1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement) - Vol 16 (esc R+3) - Vol 9 (accès logement) - Vol 10 (esc R+1) - Vol 12 (accès logement) - Vol 13 (esc R+2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1 - S2 - S5 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre	002HD0007 15 n°1 - 1 - 002HD0007 15 n°1 - 2	P1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC) - Vol 2 (SAS entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre	002HD0007 15 n°1 - 1 - 002HD0007 15 n°1 - 2	P1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S118 - S119	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre	002HD0007 15 n°1 - 1 - 002HD0007 15 n°1 - 2	P1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1) - Vol 46	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S148 - S158	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre	002HD0007 15 n°1 - 1 - 002HD0007 15 n°1 - 2	P1	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Réalisation d'un prélèvement	Bande à placo sur cloison placoplatre brut dans comble (utilisé aussi pour encoffrement au dessus de la trappe d'accès aux combles et sous le rampant)	002HD0007 15 n°3 - 1	P3	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Bande à placo sur cloison placoplatre brut dans comble (utilisé aussi pour encoffrement au dessus de la trappe d'accès aux combles et sous le rampant)	002HD0007 15 n°3 - 1	P3	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles_VMC_cage 51	Vol 34 (Combles VMC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S173 - P3 - S174	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Bande à placo sur cloison placoplâtre brut dans comble (utilisé aussi pour encoffrement au dessus de la trappe d'accès aux combles et sous le rampant)	002HD0007 15 n°3 - 1	P3	Jonction entre panneaux préfabriqués	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6	Réalisation d'un prélèvement	Porteur	002HD0007 15 n°6 - 1 - 002HD0007 15 n°6 - 2	P6	Enduit gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement) - Vol 16 (esc R+3) - Vol 12 (accès logement) - Vol 13 (esc R+2) - Vol 9 (accès logement) - Vol 10 (esc R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P6 - S1 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur	002HD0007 15 n°6 - 1 - 002HD0007 15 n°6 - 2	P6	Enduit gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée) - Vol 3 (ESC RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S57 - S58 - P6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur	002HD0007 15 n°6 - 1 - 002HD0007 15 n°6 - 2	P6	Enduit gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S120 - S121	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur	002HD0007 15 n°6 - 1 - 002HD0007 15 n°6 - 2	P6	Enduit gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S149 - S150	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Porteur	002HD0007 15 n°6 - 1 - 002HD0007 15 n°6 - 2	P6	Enduit gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique)	Murs et cloisons	joint d'assemblage de parpaings	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°11 - 1 - 002HD0007 15 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 14 (gaine technique) - Vol 11 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	Murs et cloisons	joint d'assemblage de parpaings	S11 - S12 - S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0007 15 n°11 - 1 - 002HD0007 15 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 4 (dgt) - Vol 5 (gaine technique) - Vol 6 (accès locaux) - Vol 8 (local vélo) - Vol 7 (local poubelle)	Murs et cloisons	joint d'assemblage de parpaings	S76 - S77 - S78 - S79 - S80	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0007 15 n°11 - 1 - 002HD0007 15 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 29 (local commun) - Vol 31 - Vol 30 (local poubelle) - Vol 24 (local vélo)	Murs et cloisons	joint d'assemblage de parpaings	S123 - S124 - S125 - S126 - S127	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0007 15 n°11 - 1 - 002HD0007 15 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Murs et cloisons	joint d'assemblage de parpaings	S155 - S156	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0007 15 n°11 - 1 - 002HD0007 15 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P12	Réalisation d'un prélèvement	Mur porteur (enduit sur béton banché)	002HD0007 15 n°12 - 1 - 002HD0007 15 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 11 (gaine technique) - Vol 14 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S34 - S35 - S113	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Mur porteur (enduit sur béton banché)	002HD0007 15 n°12 - 1 - 002HD0007 15 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 46	Murs et cloisons	Enduit ciment	S159	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Mur porteur (enduit sur béton banché)	002HD0007 15 n°12 - 1 - 002HD0007 15 n°12 - 2	P12	Enduit gris en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°14 - 1 - 002HD0007 15 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique) - Vol 14 (gaine technique) - Vol 11 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtre	P14 - S16 - S37 - S114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0007 15 n°14 - 1 - 002HD0007 15 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 5 (gaine technique)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtre	S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0007 15 n°14 - 1 - 002HD0007 15 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtre	S128	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0007 15 n°14 - 1 - 002HD0007 15 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Murs et cloisons	joint assemblage des carreaux de plâtre	S161	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0007 15 n°14 - 1 - 002HD0007 15 n°14 - 2	P14	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 13 (esc R+2)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	P20	Réalisation d'un prélèvement	Souple noir (intérieur et extérieur sur ouvrant)	002HD0007 15 n°20 - 1	P20	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 3				
-											
-											
002HD0007 15 n°20 - 4											
-											
002HD0007 15 n°20 - 5											
-											
PC ETAGE_cage 46	Vol 10 (esc R+1)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Souple noir (intérieur et extérieur sur ouvrant)	002HD0007 15 n°20 - 1	P20	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 3				
-											
-											
002HD0007 15 n°20 - 4											
-											
002HD0007 15 n°20 - 5											
-											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Souple noir (intérieur et extérieur sur ouvrant)	002HD0007 15 n°20 - 1	P20	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 3				
-											
-											
002HD0007 15 n°20 - 4											
-											
002HD0007 15 n°20 - 5											
-											
PC_RDC_cage 51	Vol 28 (esc RDC)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	S132	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Souple noir (intérieur et extérieur sur ouvrant)	002HD0007 15 n°20 - 1	P20	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°20 - 3				
-											
-											
002HD0007 15 n°20 - 4											
-											
002HD0007 15 n°20 - 5											
-											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	S165	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Souple noir (intérieur et extérieur sur ouvrant)	002HD0007 15 n°20 - 1 - 002HD0007 15 n°20 - 2 - 002HD0007 15 n°20 - 3 - 002HD0007 15 n°20 - 4 - 002HD0007 15 n°20 - 5	P20	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 13 (esc R+2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P22	Réalisation d'un prélèvement	Souple blanc intérieur et extérieur.	002HD0007 15 n°22 - 1 - 002HD0007 15 n°22 - 2	P22	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 10 (esc R+1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Souple blanc intérieur et extérieur.	002HD0007 15 n°22 - 1 - 002HD0007 15 n°22 - 2	P22	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S92	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Souple blanc intérieur et extérieur.	002HD0007 15 n°22 - 1 - 002HD0007 15 n°22 - 2	P22	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 28 (esc RDC)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S133	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Souple blanc intérieur et extérieur.	002HD0007 15 n°22 - 1 - 002HD0007 15 n°22 - 2	P22	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S166	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Souple blanc intérieur et extérieur.	002HD0007 15 n°22 - 1 - 002HD0007 15 n°22 - 2	P22	Matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 16 (esc R+3)	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Réalisation d'un prélèvement	Noir sur velux	002HD0007 15 n°23 - 1 - 002HD0007 15 n°23 - 2	P23	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 16 (esc R+3)	Menuiseries	Velux	I1			I1 - 1				Impossible d'ouvrir le velux sans déclenchement du dispositif de commande d'évacuation des fumées (prélèvement mastic vitrier extérieur et joint sur dormant impossible)



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	P30	Réalisation d'un prélèvement	noir intérieur et extérieur	002HD0007 15 n°30 - 1	P30 Phase 1	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 3				
							-				
002HD0007 15 n°30 - 4											
-											
002HD0007 15 n°30 - 5											
-											
002HD0007 15 n°30 - 6											
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 26 (SAS entrée)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	S137 - S138	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	noir intérieur et extérieur	002HD0007 15 n°30 - 1	P30 Phase 1	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 3				
							-				
002HD0007 15 n°30 - 4											
-											
002HD0007 15 n°30 - 5											
-											
002HD0007 15 n°30 - 6											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	P30	Réalisation d'un prélèvement	noir intérieur et extérieur	002HD0007 15 n°30 - 1	P30 Phase 2	Matériau fibreux blanc et noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 3				
							-				
002HD0007 15 n°30 - 4											
-											
002HD0007 15 n°30 - 5											
-											
002HD0007 15 n°30 - 6											
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 26 (SAS entrée)	Menuiseries	Ensemble Mastic vitrier + joint d'étanchéité de la menuiserie	S137 - S138	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	noir intérieur et extérieur	002HD0007 15 n°30 - 1	P30 Phase 2	Matériau fibreux blanc et noir	Négatif	Négatif sur analyse
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 2				
							-				
							002HD0007 15 n°30 - 3				
							-				
002HD0007 15 n°30 - 4											
-											
002HD0007 15 n°30 - 5											
-											
002HD0007 15 n°30 - 6											



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P32	Réalisation d'un prélèvement	gris dur intérieur et extérieur	002HD0007 15 n°32 - 1 - 002HD0007 15 n°32 - 2	P32	Enduit compact beige en vrac + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S139 (P32)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	gris dur intérieur et extérieur	002HD0007 15 n°32 - 1 - 002HD0007 15 n°32 - 2	P32	Enduit compact beige en vrac + peinture	Positif	Présence sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 6 (accès locaux)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P37	Réalisation d'un prélèvement	gris	002HD0007 15 n°37 - 1 - 002HD0007 15 n°37 - 2 - 002HD0007 15 n°37 - 3 - 002HD0007 15 n°37 - 4 - 002HD0007 15 n°37 - 5	P37	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 4 (dgt)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P37	gris	002HD0007 15 n°37 - 1	P37	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
							002HD0007 15 n°37 - 2				
							002HD0007 15 n°37 - 3				
							002HD0007 15 n°37 - 4				
							002HD0007 15 n°37 - 5				
PC_RDC_cage 51	Vol 30 (local poubelle)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P43	Réalisation d'un prélèvement	Sur porteur	002HD0007 15 n°43 - 1	P43	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
							002HD0007 15 n°43 - 2				
PC ETAGE_cage 51	Vol 33 (PC R+3)	Menuiseries	velux	I3			I3 - 1				Hauteur trop importante. Pas d'accès au velux

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P5	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre	002HD0007 15 n°5 - 1	P5	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
							002HD0007 15 n°5 - 2				



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement) - Vol 16 (esc R+3) - Vol 18 (VO)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S3 - S4 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond placoplâtre	002HD0007 15 n°5 - 1 - 002HD0007 15 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S58	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond placoplâtre	002HD0007 15 n°5 - 1 - 002HD0007 15 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Plafond placoplâtre	002HD0007 15 n°5 - 1 - 002HD0007 15 n°5 - 2	P5	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 13 (esc R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur	002HD0007 15 n°24 - 1 - 002HD0007 15 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 12 (accès logement) - Vol 9 (accès logement) - Vol 10 (esc R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S14 - S51 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Plafond dur	002HD0007 15 n°24 - 1 - 002HD0007 15 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC) - Vol 2 (SAS entrée)	Plafonds	Enduit plâtre	S68 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Plafond dur	002HD0007 15 n°24 - 1 - 002HD0007 15 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	S134 - S136	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Plafond dur	002HD0007 15 n°24 - 1 - 002HD0007 15 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S167	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Plafond dur	002HD0007 15 n°24 - 1 - 002HD0007 15 n°24 - 2	P24	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 14 (gaine technique)	Plafonds	Enduit ciment	P25	Réalisation d'un prélèvement	Dalle béton	002HD0007 15 n°25 - 1 - 002HD0007 15 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 11 (gaine technique)	Plafonds	Enduit ciment	S53	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Dalle béton	002HD0007 15 n°25 - 1 - 002HD0007 15 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 5 (gaine technique) - Vol 4 (dgt) - Vol 6 (accès locaux) - Vol 8 (local vélo) - Vol 7 (local poubelle)	Plafonds	Enduit ciment	S93 - S94 - S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Dalle béton	002HD0007 15 n°25 - 1 - 002HD0007 15 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1) - Vol 46	Plafonds	Enduit ciment	S168 - S169	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Dalle béton	002HD0007 15 n°25 - 1 - 002HD0007 15 n°25 - 2	P25	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 13 (esc R+2)	Plafonds	Enduit ciment sous face escalier	P29	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°29 - 1 - 002HD0007 15 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 10 (esc R+1)	Plafonds	Enduit ciment sous face escalier	S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0007 15 n°29 - 1 - 002HD0007 15 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Plafonds	Enduit ciment sous face escalier	S70	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0007 15 n°29 - 1 - 002HD0007 15 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 28 (esc RDC)	Plafonds	Enduit ciment sous face escalier	S135	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0007 15 n°29 - 1 - 002HD0007 15 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Plafonds	Enduit ciment sous face escalier	S170	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29		002HD0007 15 n°29 - 1 - 002HD0007 15 n°29 - 2	P29	Enduit plâtreux blanc + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 4 (dgt)	Plafonds	Flocages	P35	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°35 - 1 - 002HD0007 15 n°35 - 2	P35	Matériau cotonneux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 6 (accès locaux) - Vol 8 (local vélo) - Vol 7 (local poubelle)	Plafonds	Flocages	S72 - S73 - S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0007 15 n°35 - 1 - 002HD0007 15 n°35 - 2	P35	Matériau cotonneux blanc	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 29 (local commun) - Vol 31 - Vol 30 (local poubelle)	Plafonds	Flocages	S108 - S109 - S110	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P35		002HD0007 15 n°35 - 1 - 002HD0007 15 n°35 - 2	P35	Matériau cotonneux blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 37 (extérieur)	Plafonds	Flocages	P46	Réalisation d'un prélèvement	Plafond du porche (Flocage extérieur)	002HD0007 15 n°7 - 2 - 002HD0007 15 n°7 - 3	P7	Flocages	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 26 (SAS entrée)	Faux plafonds	Bois	S117			S117 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
PC_RDC_cage 46	Vol 1 (hall extérieur)	Faux plafonds	Bois	S117			S117 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P34	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0007 15 n°34 - 1 - 002HD0007 15 n°34 - 2	P34	Colle blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée) - Vol 3 (ESC RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P34 - S98	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	grise	002HD0007 15 n°34 - 1 - 002HD0007 15 n°34 - 2	P34	Colle blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	S142 - S143	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34	grise	002HD0007 15 n°34 - 1 - 002HD0007 15 n°34 - 2	P34	Colle blanche + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 7 (local poubelle)	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	P38	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 1	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 7 (local poubelle)	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	P38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 1	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 18 (VO) - Vol 19 - Vol 20	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	S145 - S146 - S147	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 1	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 30 (local poubelle)	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	S144	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 1	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 46	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	S171	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 1	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 7 (local poubelle)	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	P38	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 2	Bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 7 (local poubelle)	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	P38	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 2	Bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 18 (VO) - Vol 19 - Vol 20	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	S145 - S146 - S147	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 2	Bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 30 (local poubelle)	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	S144	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 2	Bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 46	Revêtement de mur	Plaques fixé sur maçonnerie	S171	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P38		002HD0007 15 n°38 - 1 - 002HD0007 15 n°38 - 2	P38 Phase 2	Bois en lamelles	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	linoléum saumon + colle jaune	002HD0007 15 n°8 - 1 - 002HD0007 15 n°8 - 2	P8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 12 (accès logement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	linoléum saumon + colle jaune	002HD0007 15 n°8 - 1 - 002HD0007 15 n°8 - 2	P8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1) - Vol 32 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151 - S152	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	linoléum saumon + colle jaune	002HD0007 15 n°8 - 1 - 002HD0007 15 n°8 - 2	P8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	linoléum saumon + colle jaune	002HD0007 15 n°8 - 1 - 002HD0007 15 n°8 - 2	P8 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 12 (accès logement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	linoléum saumon + colle jaune	002HD0007 15 n°8 - 1 - 002HD0007 15 n°8 - 2	P8 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1) - Vol 32 (PC R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S151 - S152	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	linoléum saumon + colle jaune	002HD0007 15 n°8 - 1 - 002HD0007 15 n°8 - 2	P8 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 15 (accès logement)	Revêtement de sol	Ragréage	P9	Réalisation d'un prélèvement	gris	002HD0007 15 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 16 (esc R+3) - Vol 12 (accès logement) - Vol 13 (esc R+2) - Vol 9 (accès logement) - Vol 10 (esc R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S9 - S26 - S27 - S28 - S29 - P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	gris	002HD0007 15 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Revêtement de sol	Ragréage	S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	gris	002HD0007 15 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S153 - S154	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	gris	002HD0007 15 n°9 - 1	P9	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique)	Revêtement de sol	Chape maigre	P15	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0007 15 n°15 - 1 - 002HD0007 15 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 14 (gaine technique) - Vol 11 (gaine technique) - Vol 18 (VO)	Revêtement de sol	Chape maigre	S38 - S39 - S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	grise	002HD0007 15 n°15 - 1 - 002HD0007 15 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 4 (dgt) - Vol 5 (gaine technique) - Vol 6 (accès locaux) - Vol 8 (local vélo) - Vol 7 (local poubelle)	Revêtement de sol	Chape maigre	S86 - S87 - S88 - S89 - S90	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	grise	002HD0007 15 n°15 - 1 - 002HD0007 15 n°15 - 2	P15	Matériau compact gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 17 (gaine technique)	Revêtement de sol	Chape maigre	P16	Réalisation d'un prélèvement	A l'intérieur des gaines techniques	002HD0007 15 n°16 - 1 - 002HD0007 15 n°16 - 2	P16	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 11 (gaine technique) - Vol 14 (gaine technique)	Revêtement de sol	Chape maigre	S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	A l'intérieur des gaines techniques	002HD0007 15 n°16 - 1 - 002HD0007 15 n°16 - 2	P16	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt)	Revêtement de sol	Chape maigre	S129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	A l'intérieur des gaines techniques	002HD0007 15 n°16 - 1 - 002HD0007 15 n°16 - 2	P16	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S162	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16	A l'intérieur des gaines techniques	002HD0007 15 n°16 - 1 - 002HD0007 15 n°16 - 2	P16	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 16 (esc R+3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC ETAGE_cage 46	Vol 10 (esc R+1) - Vol 13 (esc R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 28 (esc RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S163	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 16 (esc R+3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P17	Réalisation d'un prélèvement	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 10 (esc R+1) - Vol 13 (esc R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S42 - S43	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 28 (esc RDC)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S163	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	linoléum beige tacheté + colle jaune	002HD0007 15 n°17 - 1	P17 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 16 (esc R+3)	Revêtement de sol	Chape maigre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Sur les marches	002HD0007 15 n°18 - 1	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 13 (esc R+2) - Vol 10 (esc R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Sur les marches	002HD0007 15 n°18 - 1	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Revêtement de sol	Chape maigre	S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Sur les marches	002HD0007 15 n°18 - 1	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 28 (esc RDC)	Revêtement de sol	Chape maigre	S131	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Sur les marches	002HD0007 15 n°18 - 1	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 51	Vol 25 (PC R+1)	Revêtement de sol	Chape maigre	S164	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Sur les marches	002HD0007 15 n°18 - 1	P18	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 9 (accès logement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélèvement	Linoléum gris marbré	002HD0007 15 n°27 - 1 - 002HD0007 15 n°27 - 2	P27 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
PC ETAGE_cage 46	Vol 9 (accès logement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P27	Réalisation d'un prélèvement	Linoléum gris marbré	002HD0007 15 n°27 - 1 - 002HD0007 15 n°27 - 2	P27 Phase 2	Colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 2 (SAS entrée)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P33	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0007 15 n°33 - 1 - 002HD0007 15 n°33 - 2	P33	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 46	Vol 3 (ESC RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	grise	002HD0007 15 n°33 - 1 - 002HD0007 15 n°33 - 2	P33	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse
PC_RDC_cage 51	Vol 27 (accès lgt) - Vol 28 (esc RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	S140 - S141	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	grise	002HD0007 15 n°33 - 1 - 002HD0007 15 n°33 - 2	P33	Colle grise	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P2	Réalisation d'un prélèvement	laine de verre jaune + pare vapeur marron	002HD0007 15 n°2 - 1	P2 Phase 1	Matériau fibreux jaune + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles_VMC_cage 51	Vol 34 (Combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S172	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	laine de verre jaune + pare vapeur marron	002HD0007 15 n°2 - 1	P2 Phase 1	Matériau fibreux jaune + matériau plâtreux blanc non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles_VMC_cage 46	Vol 21 (combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P2	Réalisation d'un prélèvement	laine de verre jaune + pare vapeur marron	002HD0007 15 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Combles_VMC_cage 51	Vol 34 (Combles VMC)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	S172	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	laine de verre jaune + pare vapeur marron	002HD0007 15 n°2 - 1	P2 Phase 2	Papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 35 (toiture cage 46)	Ardoises	Ardoises composites	S99	Réalisation d'un sondage						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 36 (toiture cage 51)	Ardoises	Ardoises composites	S99	Sondage et extension de la zone homogène du sondage S99						Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 37 (extérieur)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P41	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°41 - 1 - 002HD0007 15 n°41 - 2	P41	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 37 (extérieur)	bordure	joint d'assemblage des bordures	P42	Réalisation d'un prélèvement		002HD0007 15 n°42 - 1	P42	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse




Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan de masse / Toiture / extérieur	Vol 37 (extérieur)	bordure	joint d'assemblage des bordures	P42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P42		002HD0007 15 n°42 - 1	P42	Matériau gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	PC_RDC_cage 46	PC_RDC_cage 46 - Plan de repérage - Actions menées
	PC_RDC_cage 46	PC_RDC_cage 46 - Plan de prélèvement
	PC_RDC_cage 46	PC_RDC_cage 46 - MPCA Toutes catégories confondues
	PC_RDC_cage 46	PC_RDC_cage 46 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC_RDC_cage 46	PC_RDC_cage 46 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC ETAGE_cage 46	PC ETAGE_cage 46 - Plan de repérage - Actions menées
	PC ETAGE_cage 46	PC ETAGE_cage 46 - Plan de prélèvements
	Combles_VMC_cage 46	Combles_VMC_cage 46 - Plan de repérage - Actions menées
	PC_RDC_cage 51	PC_RDC_cage 51 - Plan de repérage - Actions menées
	PC_RDC_cage 51	PC_RDC_cage 51 - Plan de prélèvements
	PC_RDC_cage 51	PC_RDC_cage 51 - MPCA Toutes catégories confondues
	PC_RDC_cage 51	PC_RDC_cage 51 - MPCA Parois verticales intérieures et enduits
	PC_RDC_cage 51	PC_RDC_cage 51 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	PC ETAGE_cage 51	PC ETAGE_cage 51 - Plan de repérage - Actions menées
	PC ETAGE_cage 51	PC ETAGE_cage 51 - Plan de prélèvements
	Combles_VMC_cage 51	Combles_VMC_cage 51 - Plan de repérage - Actions menées
	Plan de masse / Toiture / extérieur	Plan de masse / Toiture / extérieur - Plan de repérage - Actions menées
	Plan de masse / Toiture / extérieur	Plan de masse / Toiture / extérieur - MPCA Toiture et étanchéité
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Façade avant Cage 46 - Actions menées
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Pignon droit Cage 46 - Actions menées
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Façade arrière Cage 46 - Actions menées
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Façade arrière Cage 46 - MPCA Conduits, canalisations et équipements
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Façade avant cage 51 - Actions menées
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Pignon droit Cage 51 - Actions menées
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Façade arrière cage 51 - Actions menées
	Façade_cage 46 et 51	Façade_cage 46 et 51 - Pignon gauche Cage 51 - Actions menées

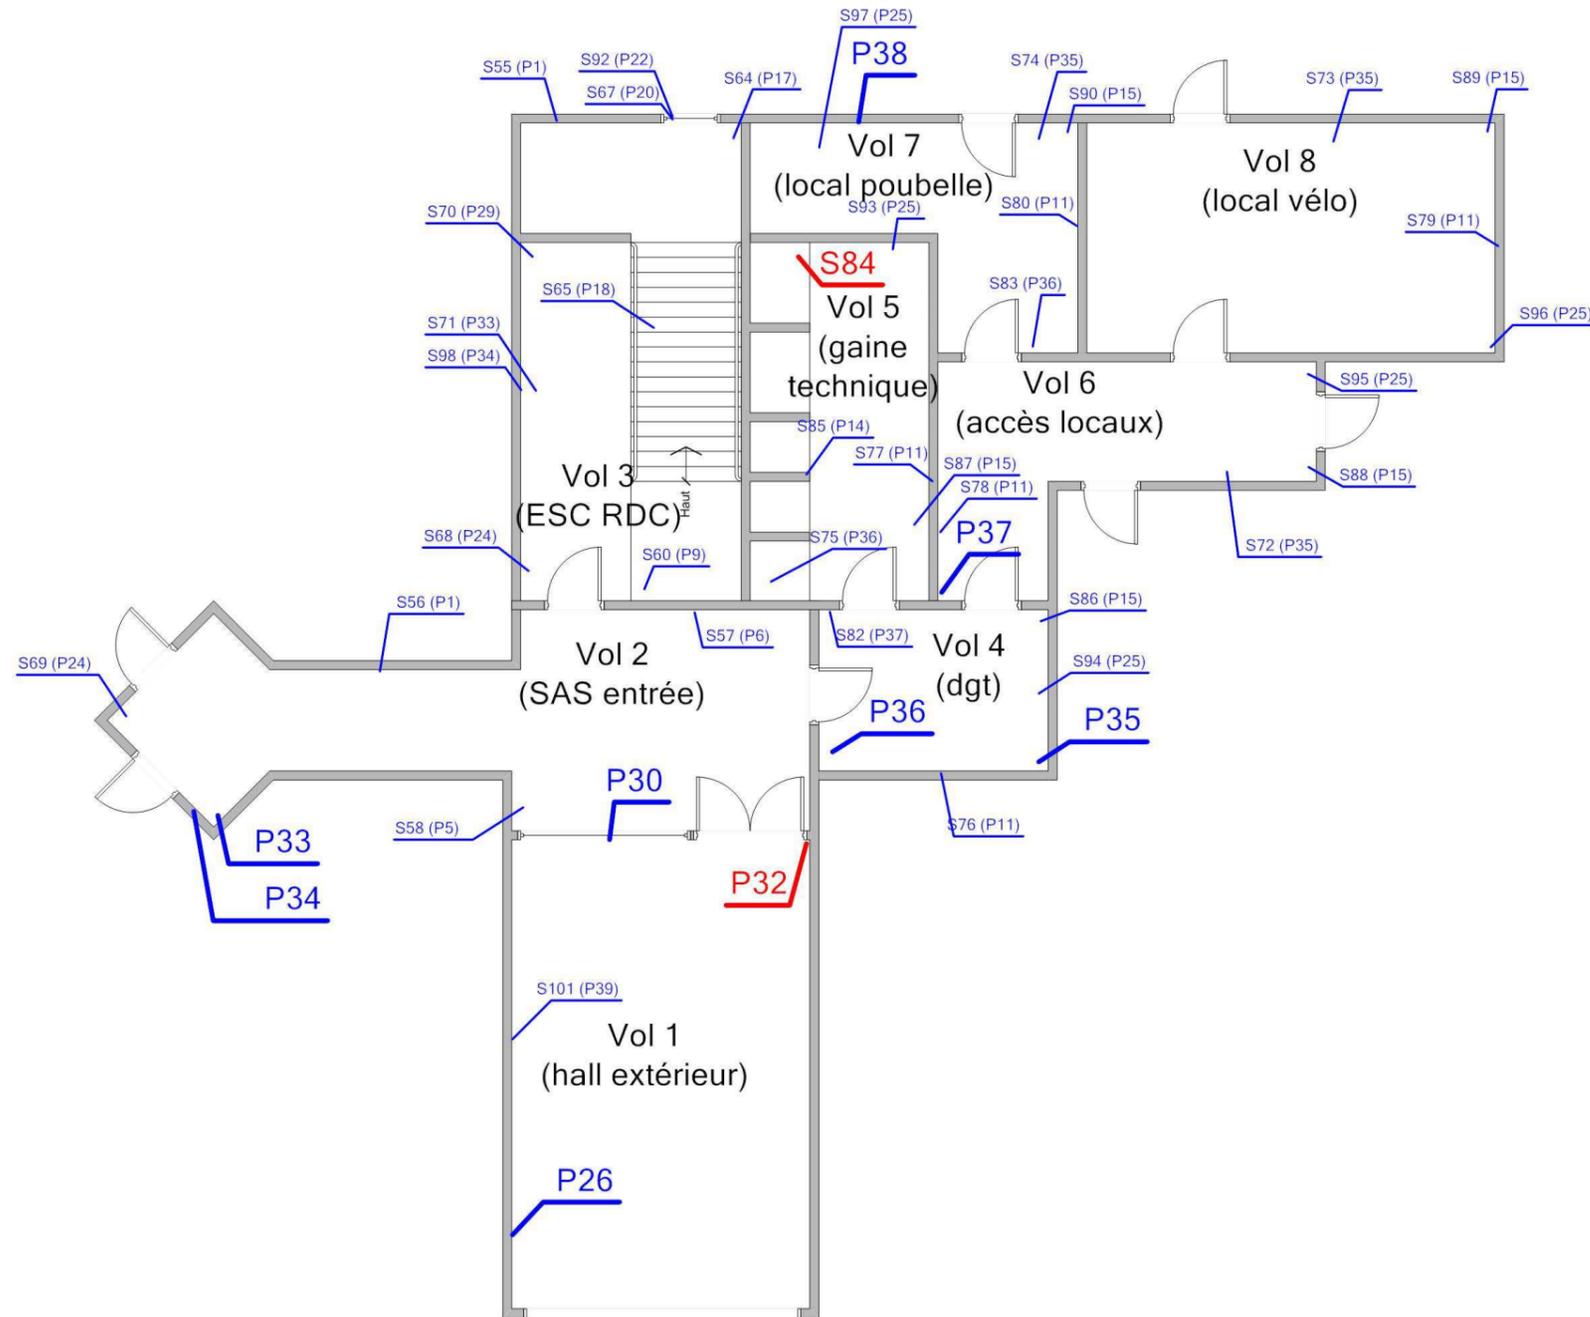

Légende

	P	Localisation d'un prélèvement positif
	P	Localisation d'un prélèvement
	S	Localisation d'un sondage négatif
	S	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC_RDC_CAGE 46 - PLAN DE PRÉLÈVEMENT

Référence:
002HD000715

Légende

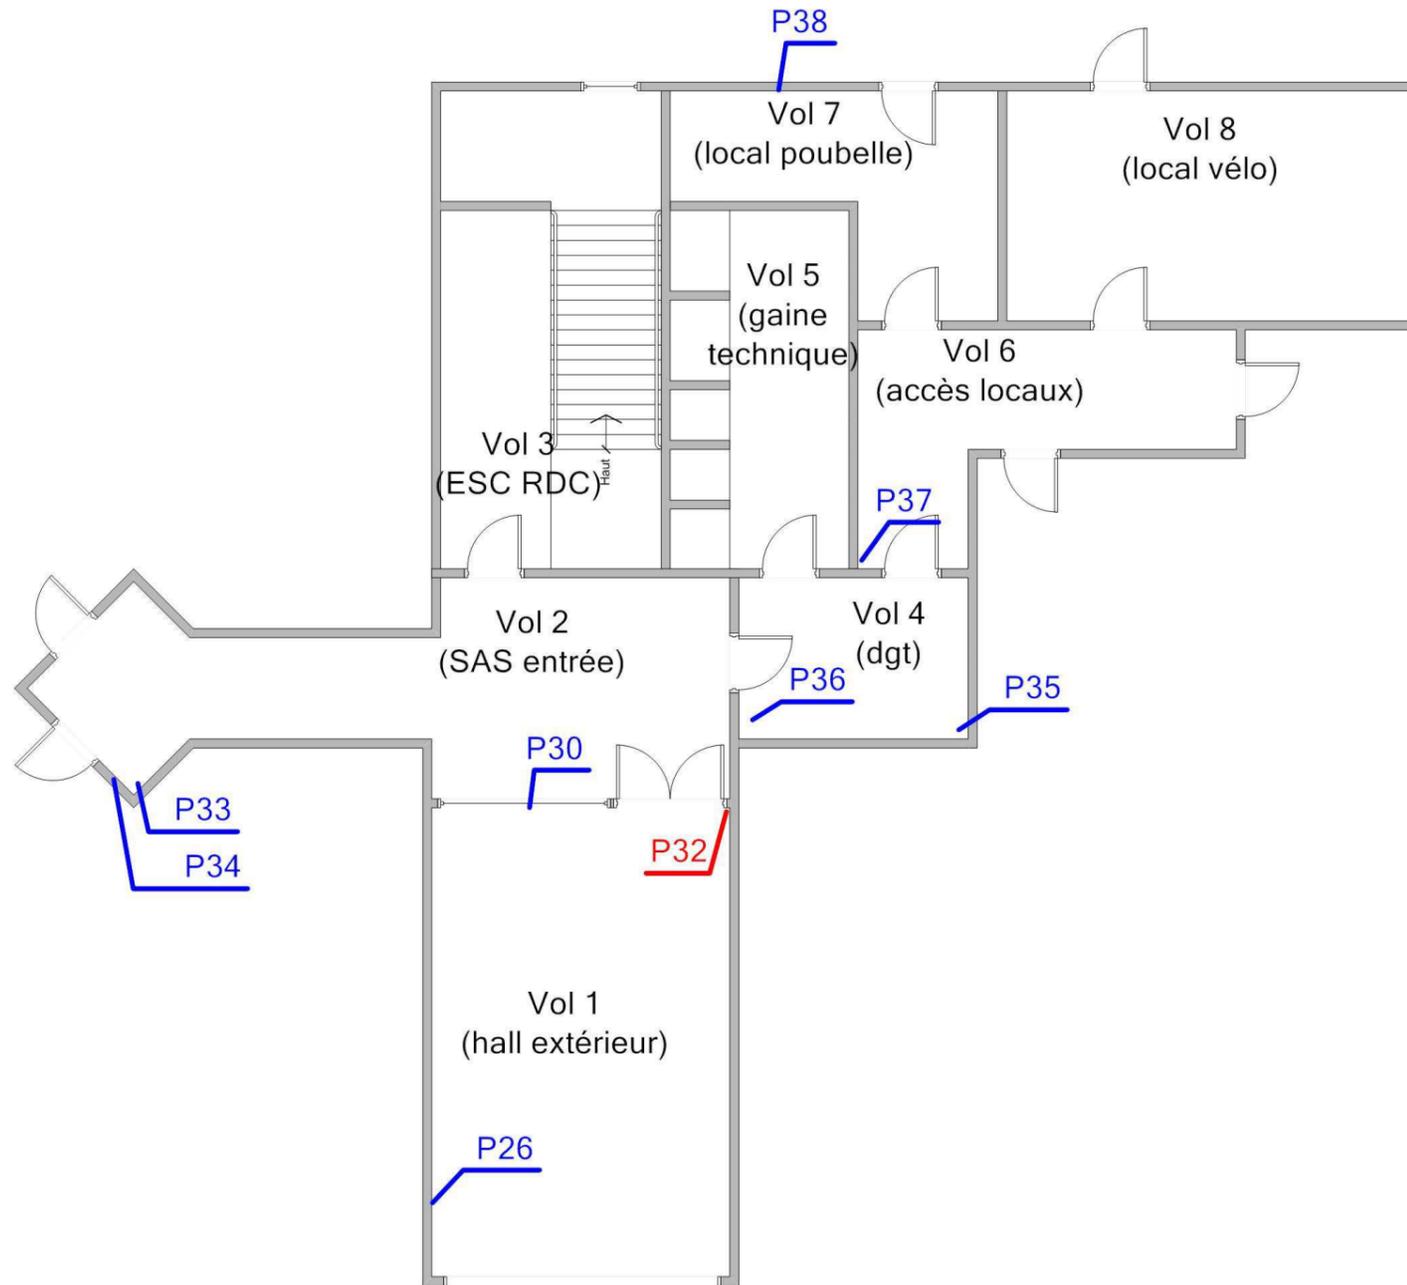


Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

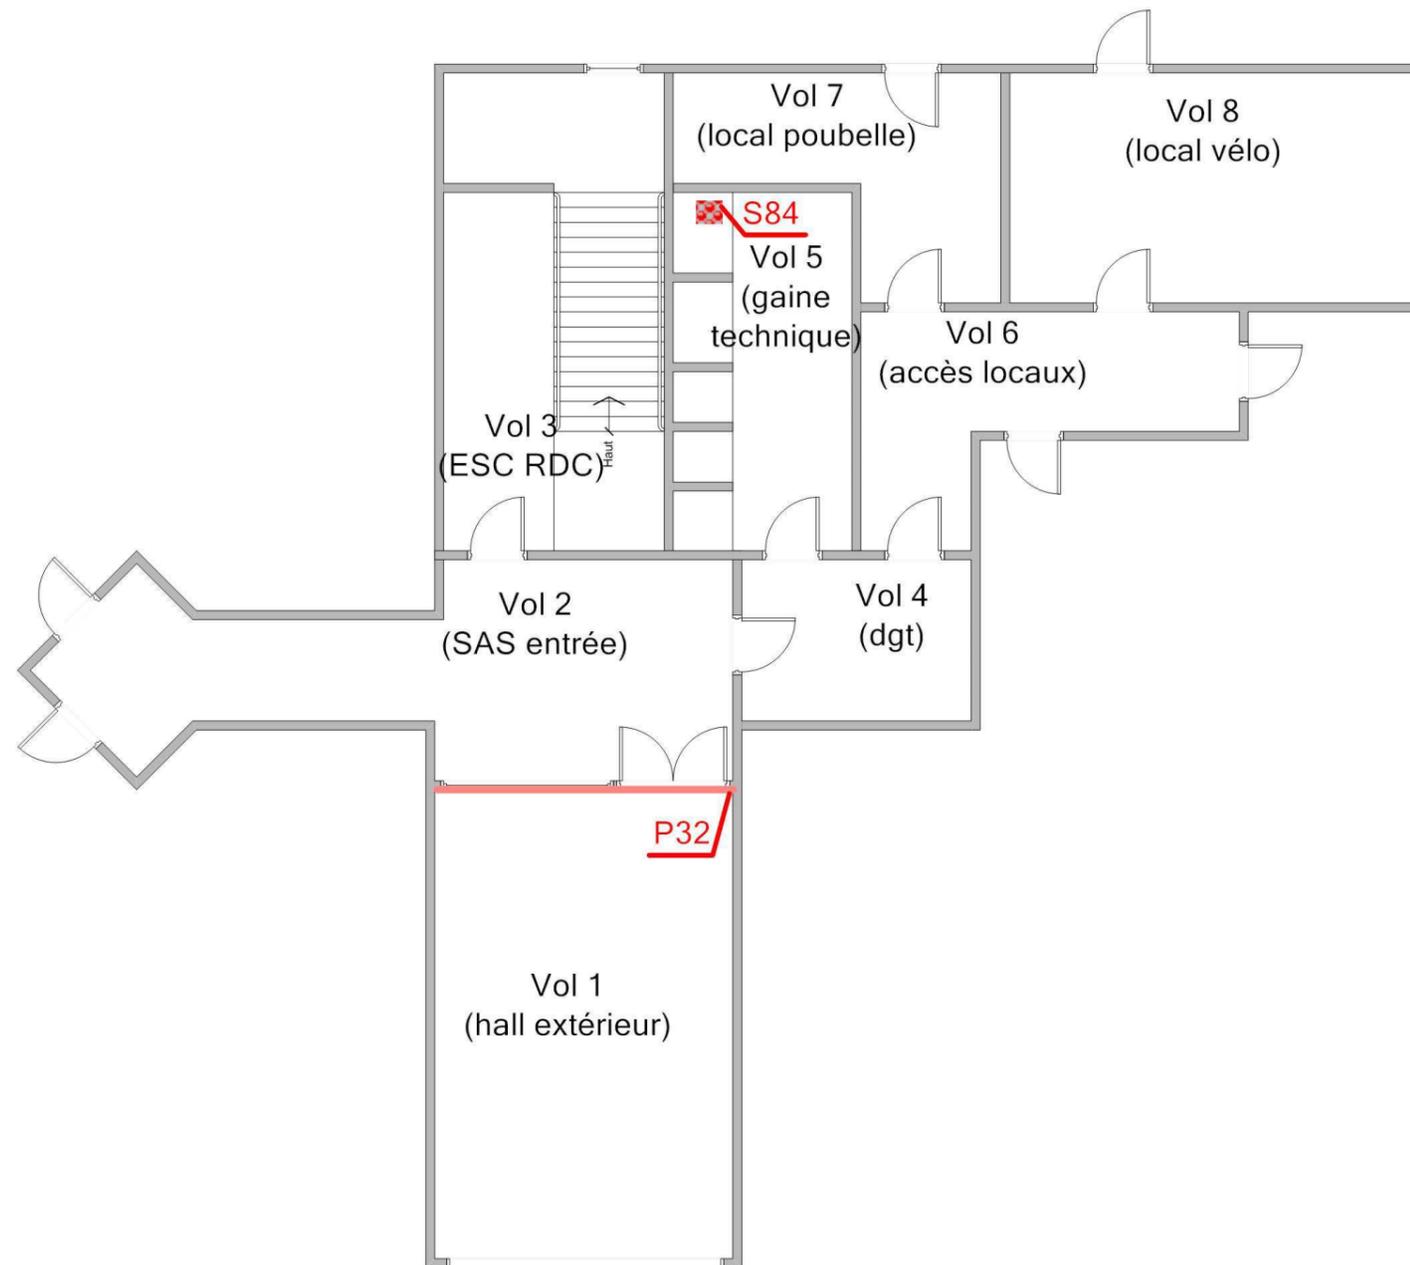


Légende

	S84: Conduit en fibres-ciment
	P32 : Reprise détachéité (Enduit compact beige)



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David

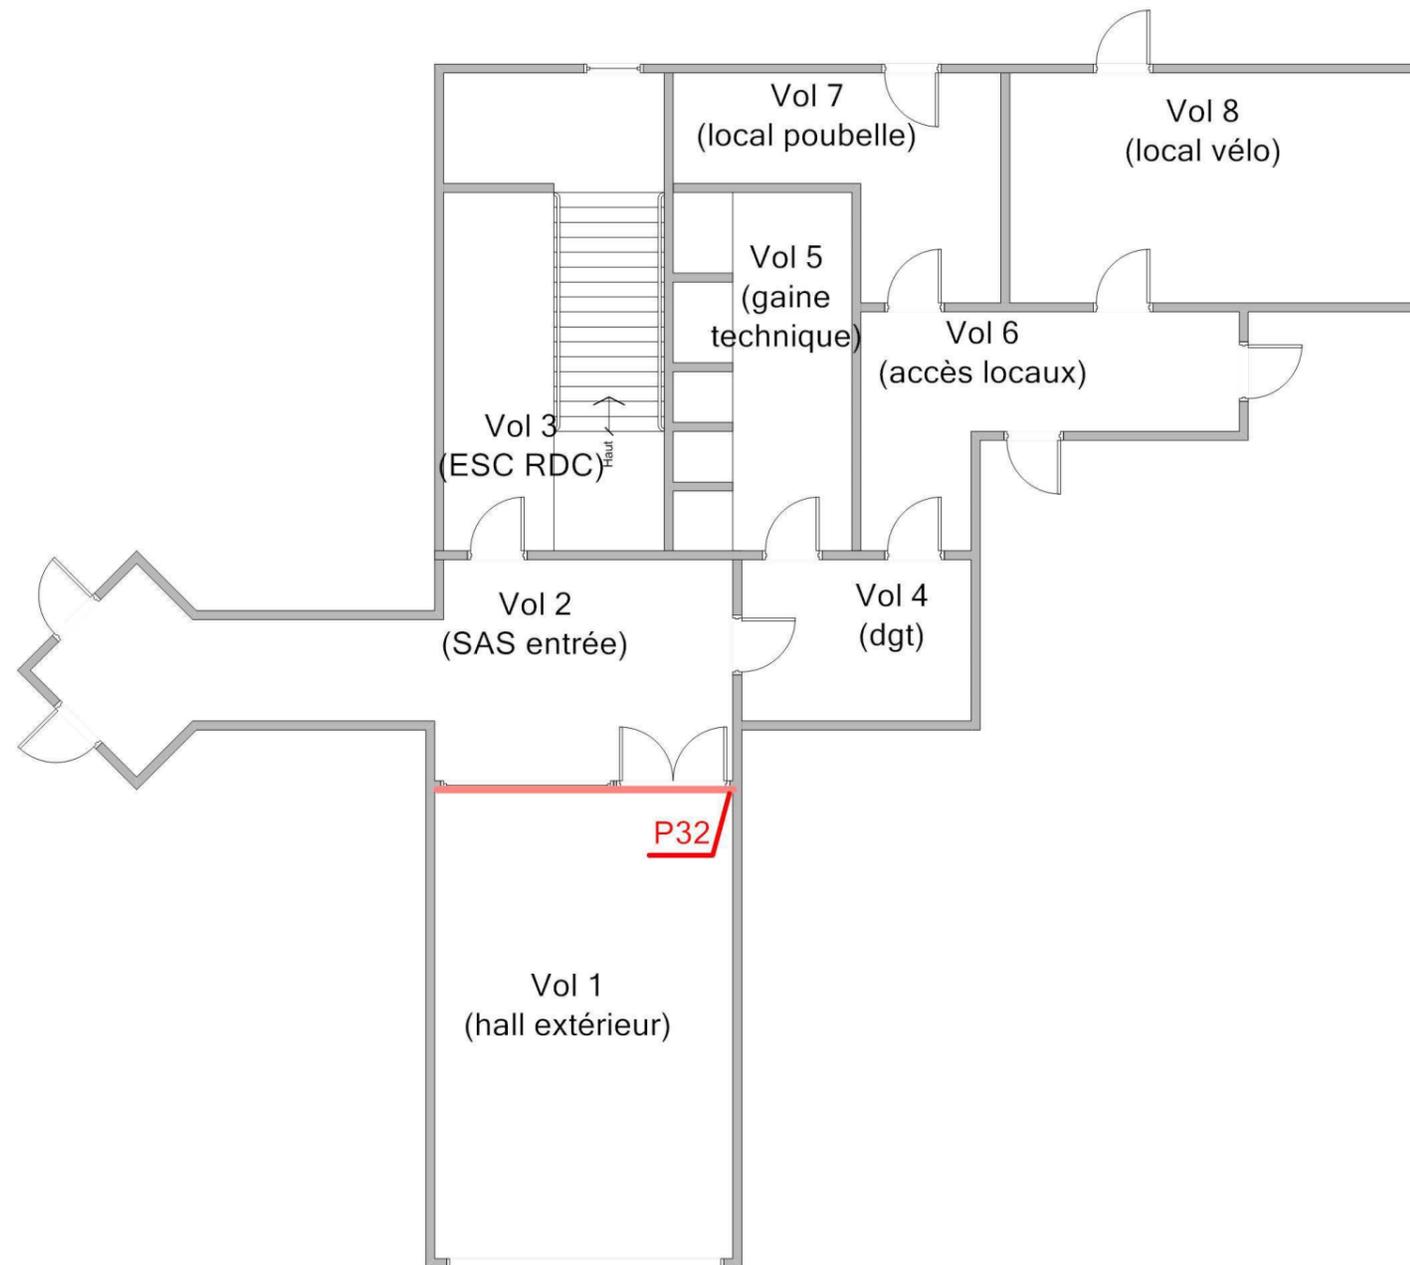

Légende

P32 : Reprise détachéité (Enduit compact beige)




Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

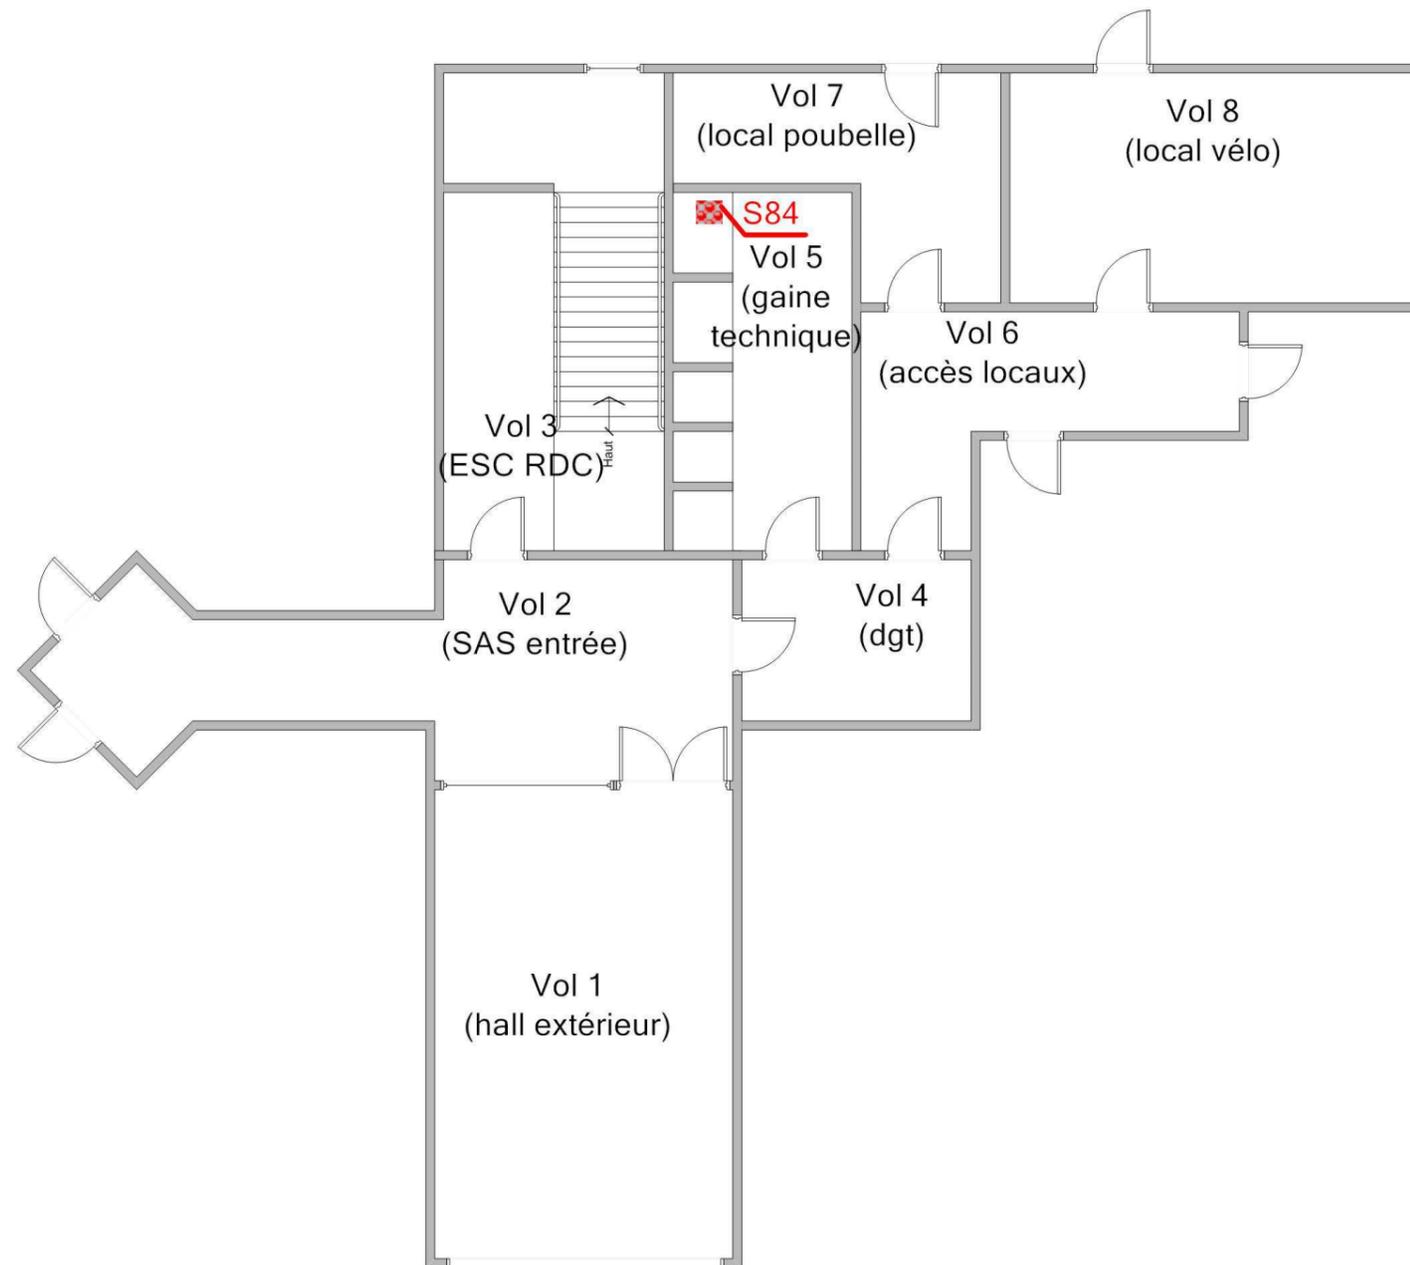

Légende

 S84: Conduit en fibres-ciment






Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David

PC ETAGE_CAGE 46 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000715

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

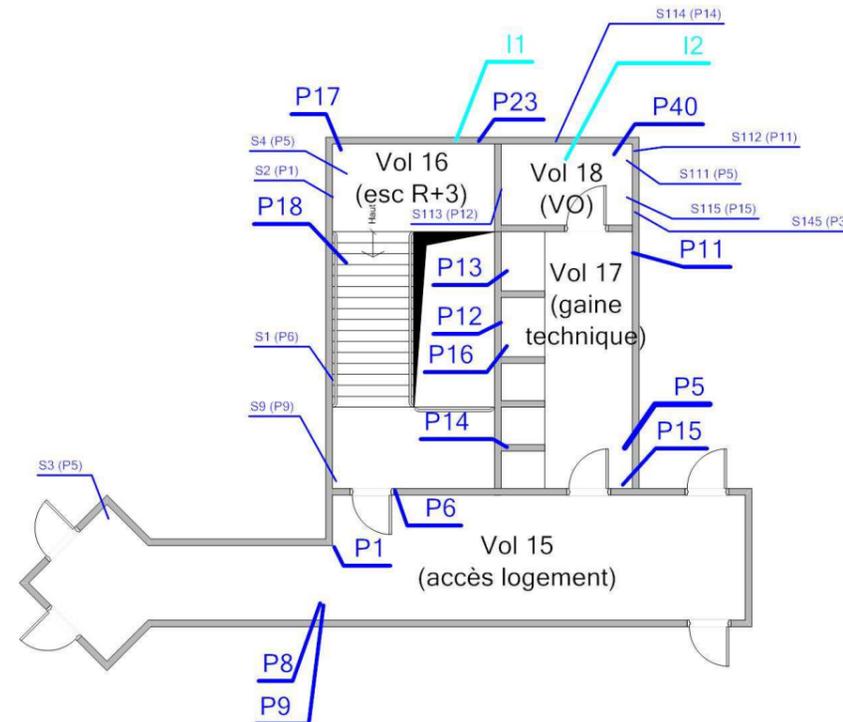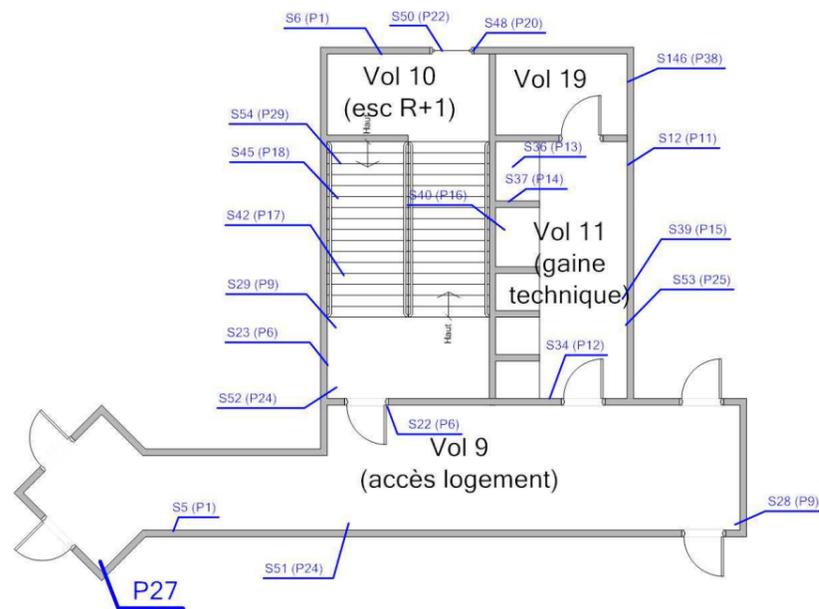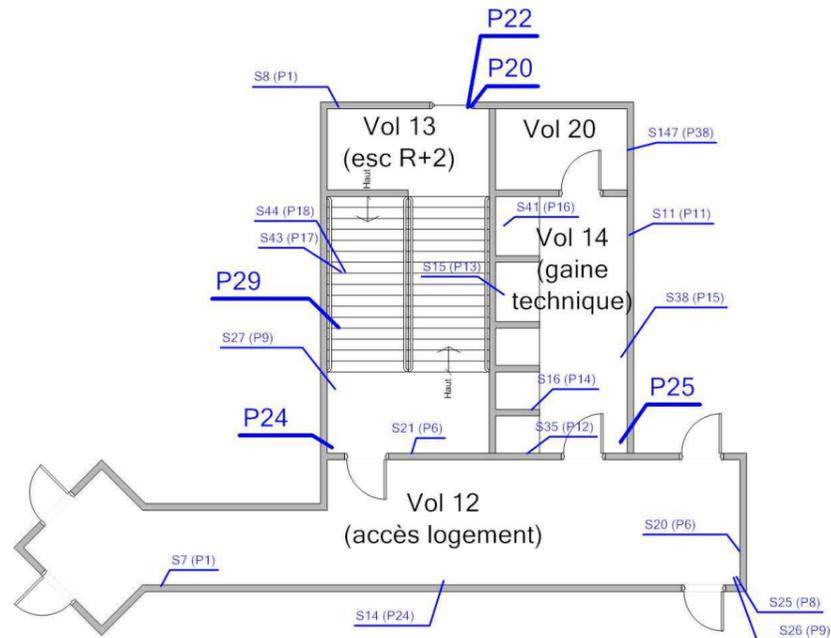

Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages




Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


PC ETAGE_CAGE 46 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD000715

Légende

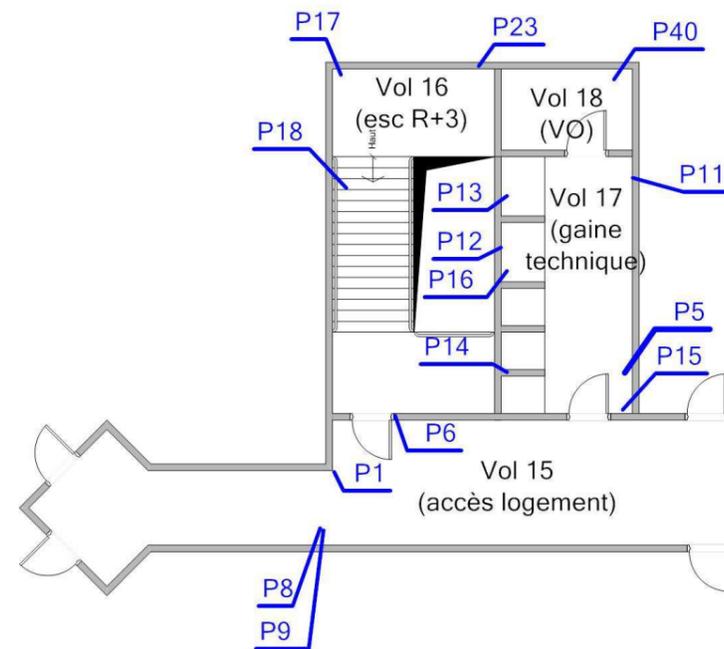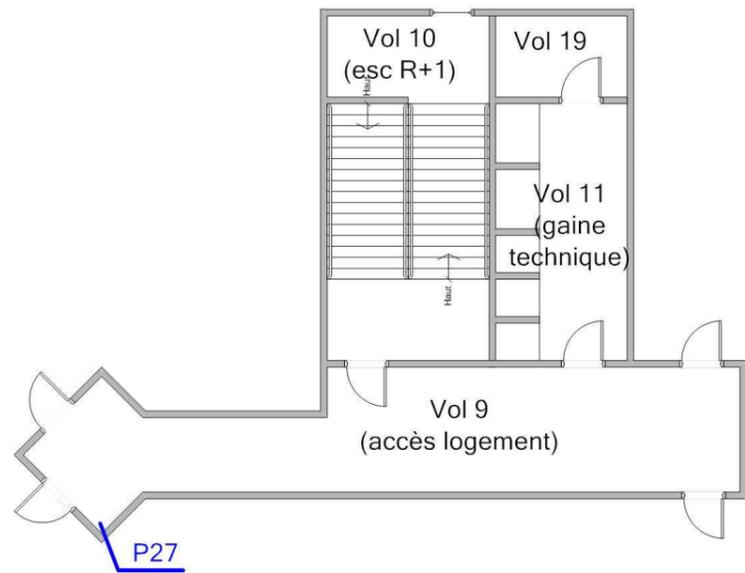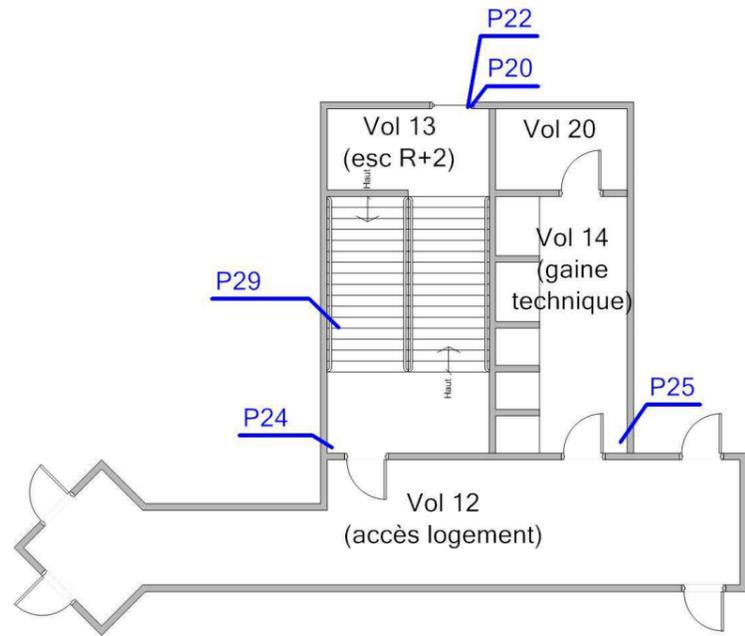

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David

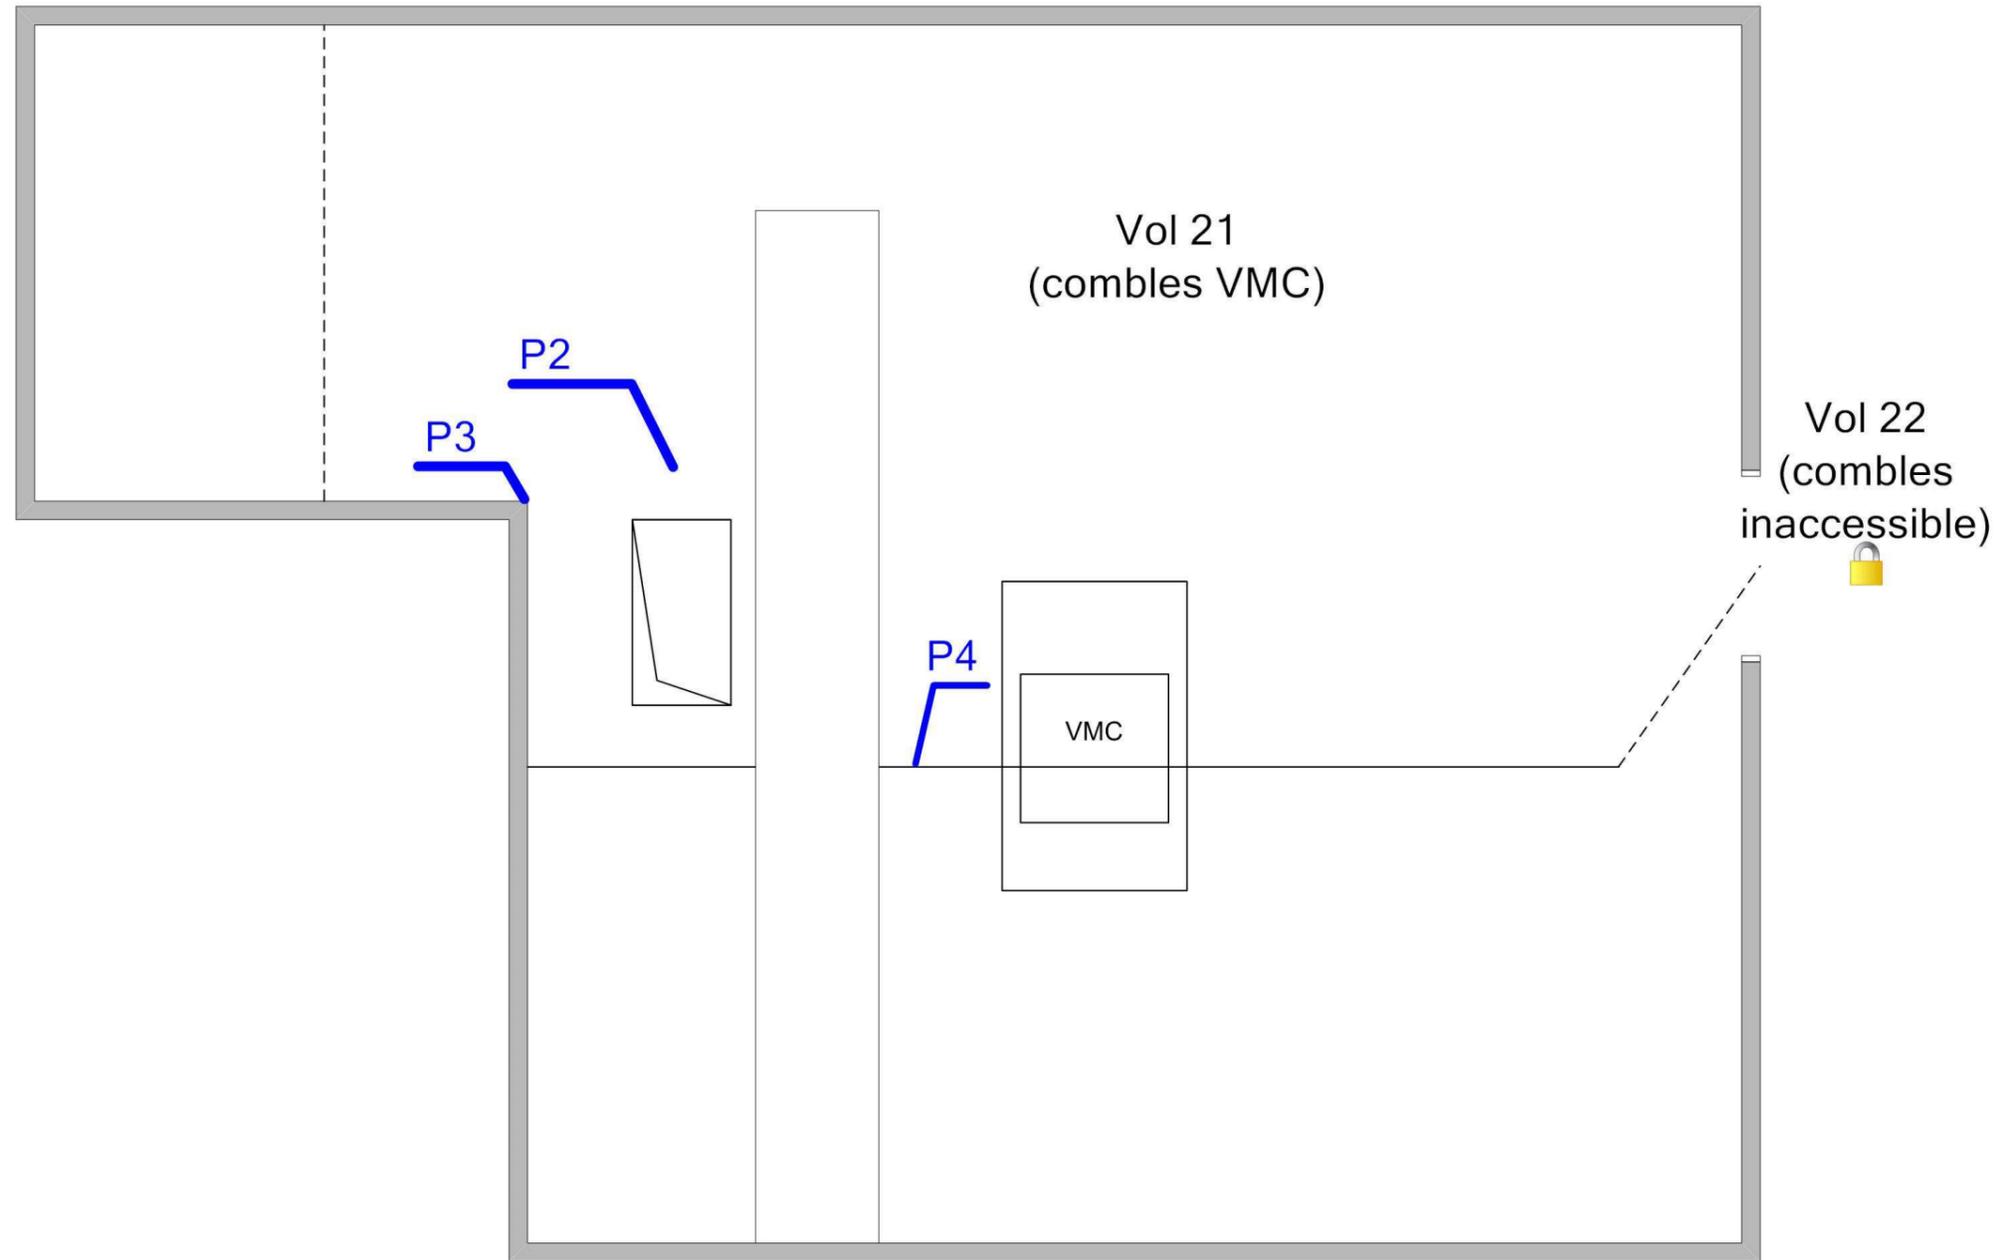

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Volume non visité



Adresse du bien
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN


Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC_RDC_CAGE 51 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000715

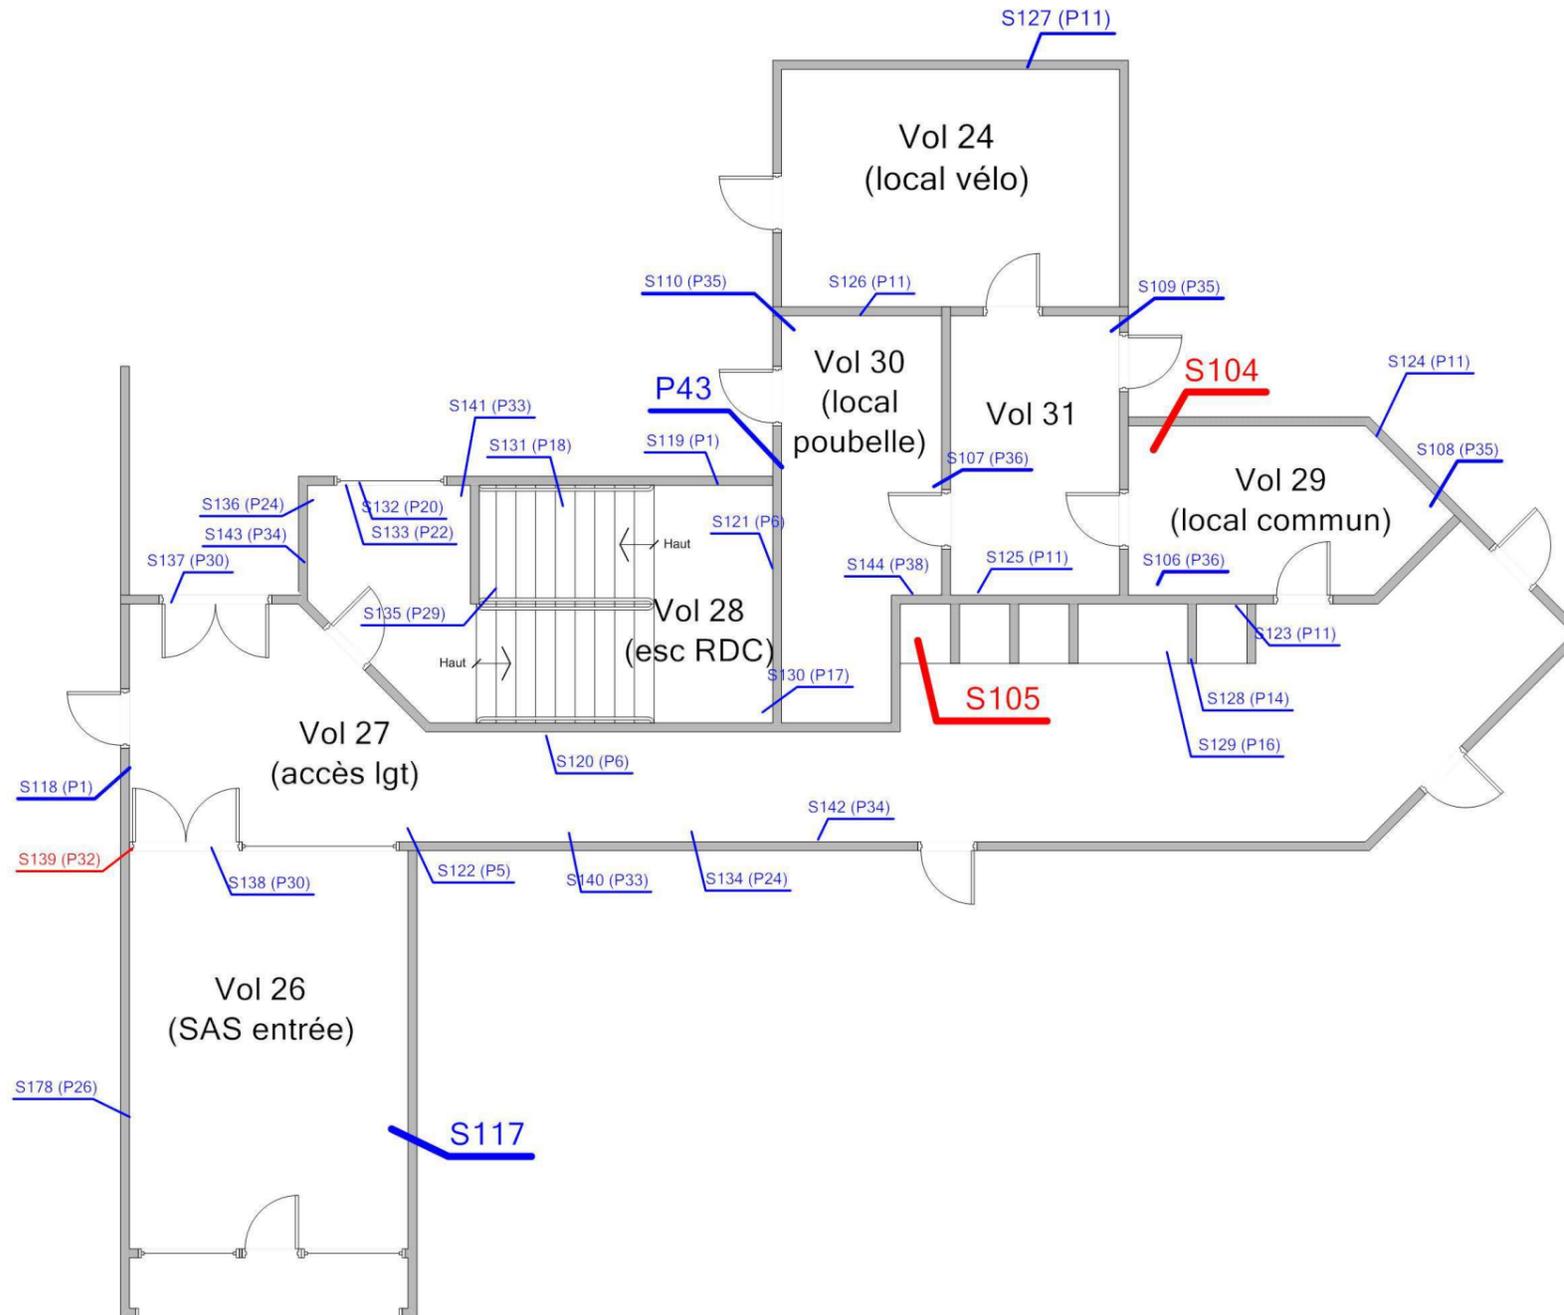

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif




Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

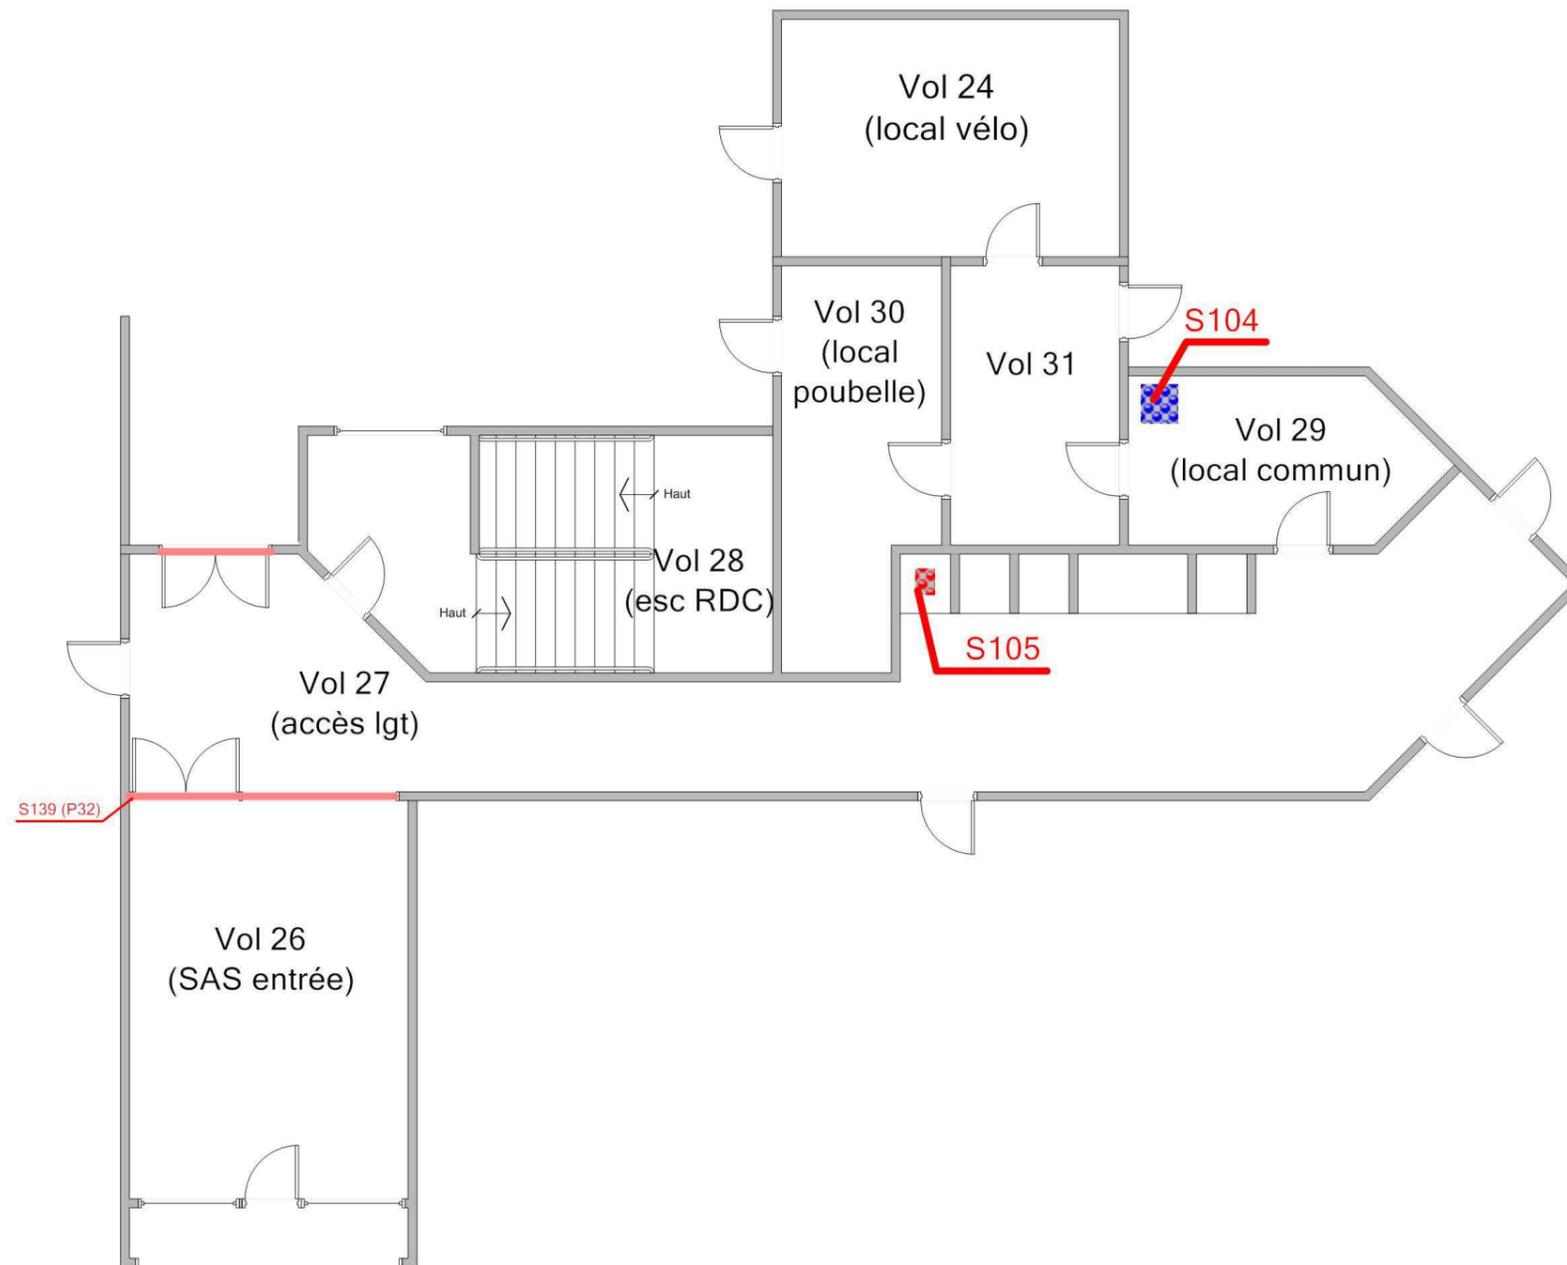

Légende

	S105: Conduit en fibres-ciment
	S104: Conduit en fibres-ciment
	P32 : Reprise détreanchéité (Enduit compact beige)




Adresse du bien	RES LAC 53940 ST BERTHEVIN
-----------------	-------------------------------

Désignation	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
-------------	--

Date intervention	19/01/2016
-------------------	------------

Technicien intervenant	JOUSSELIN David
------------------------	-----------------

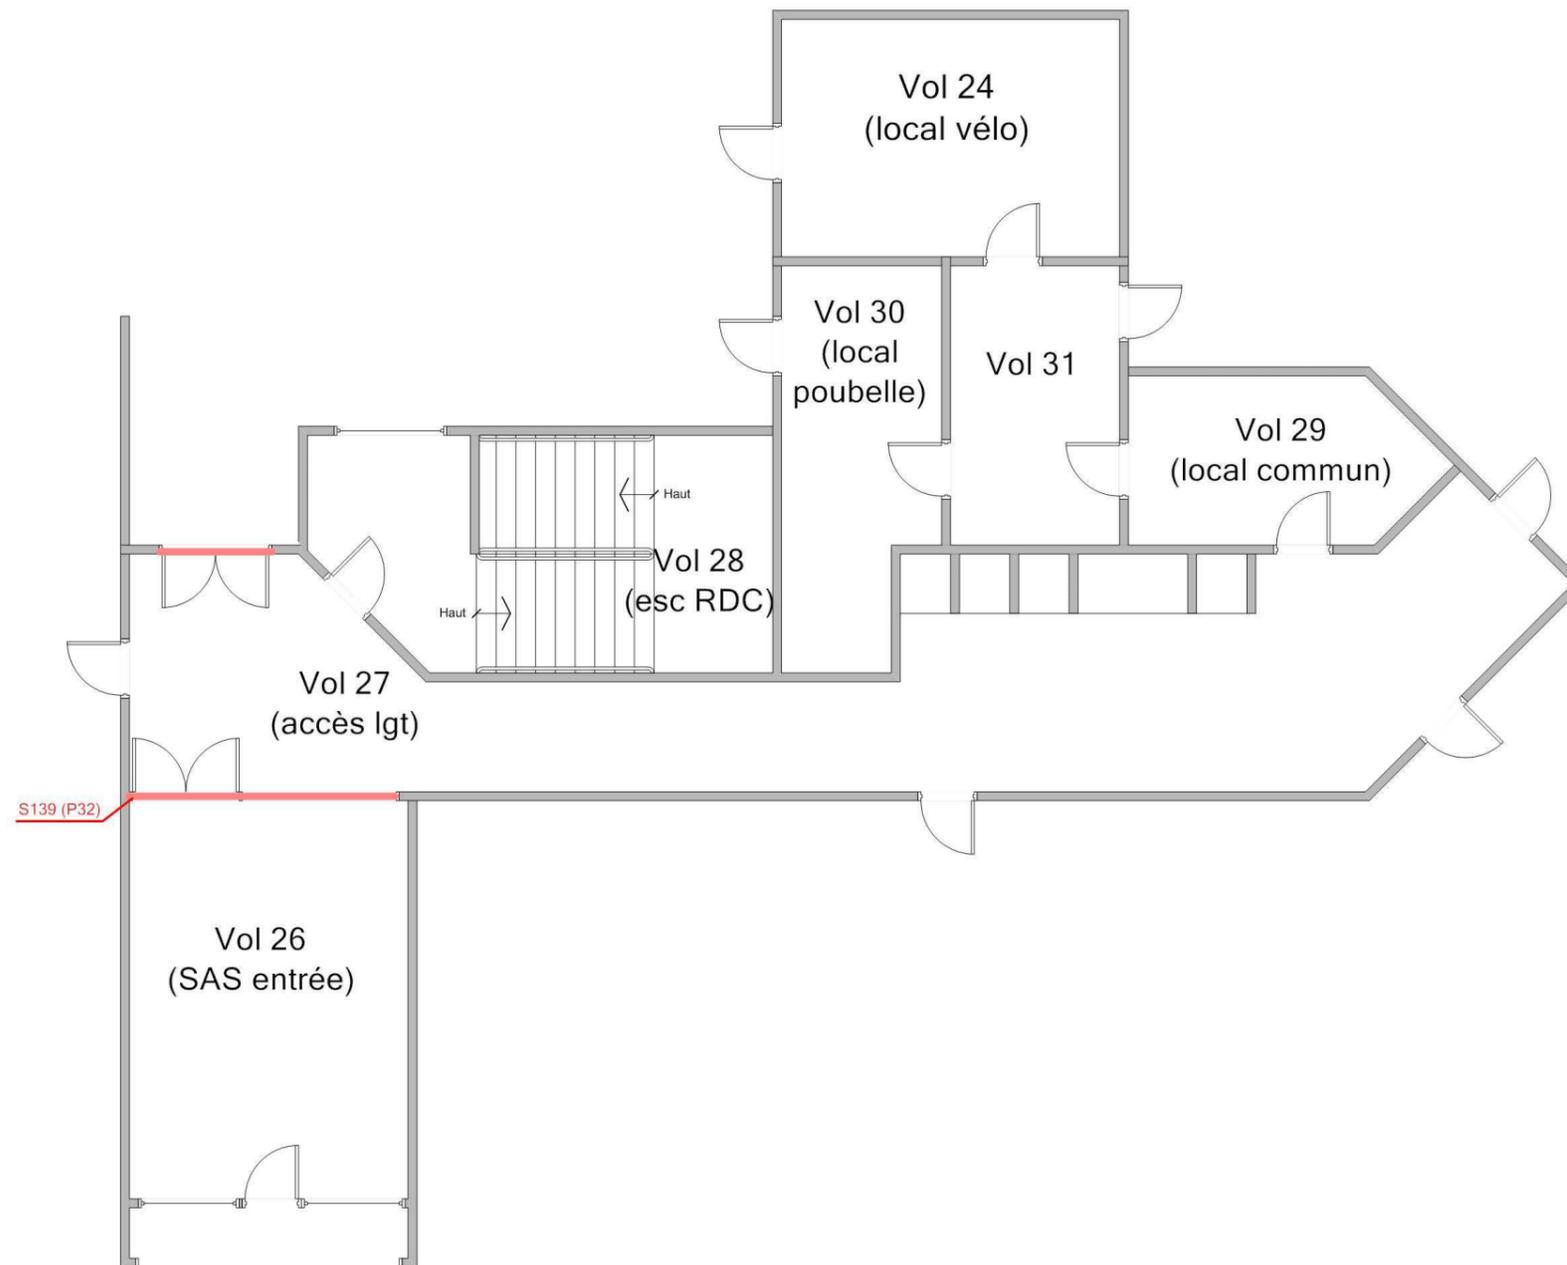

Légende

 P32 : Reprise détanchéité (Enduit compact beige)




Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

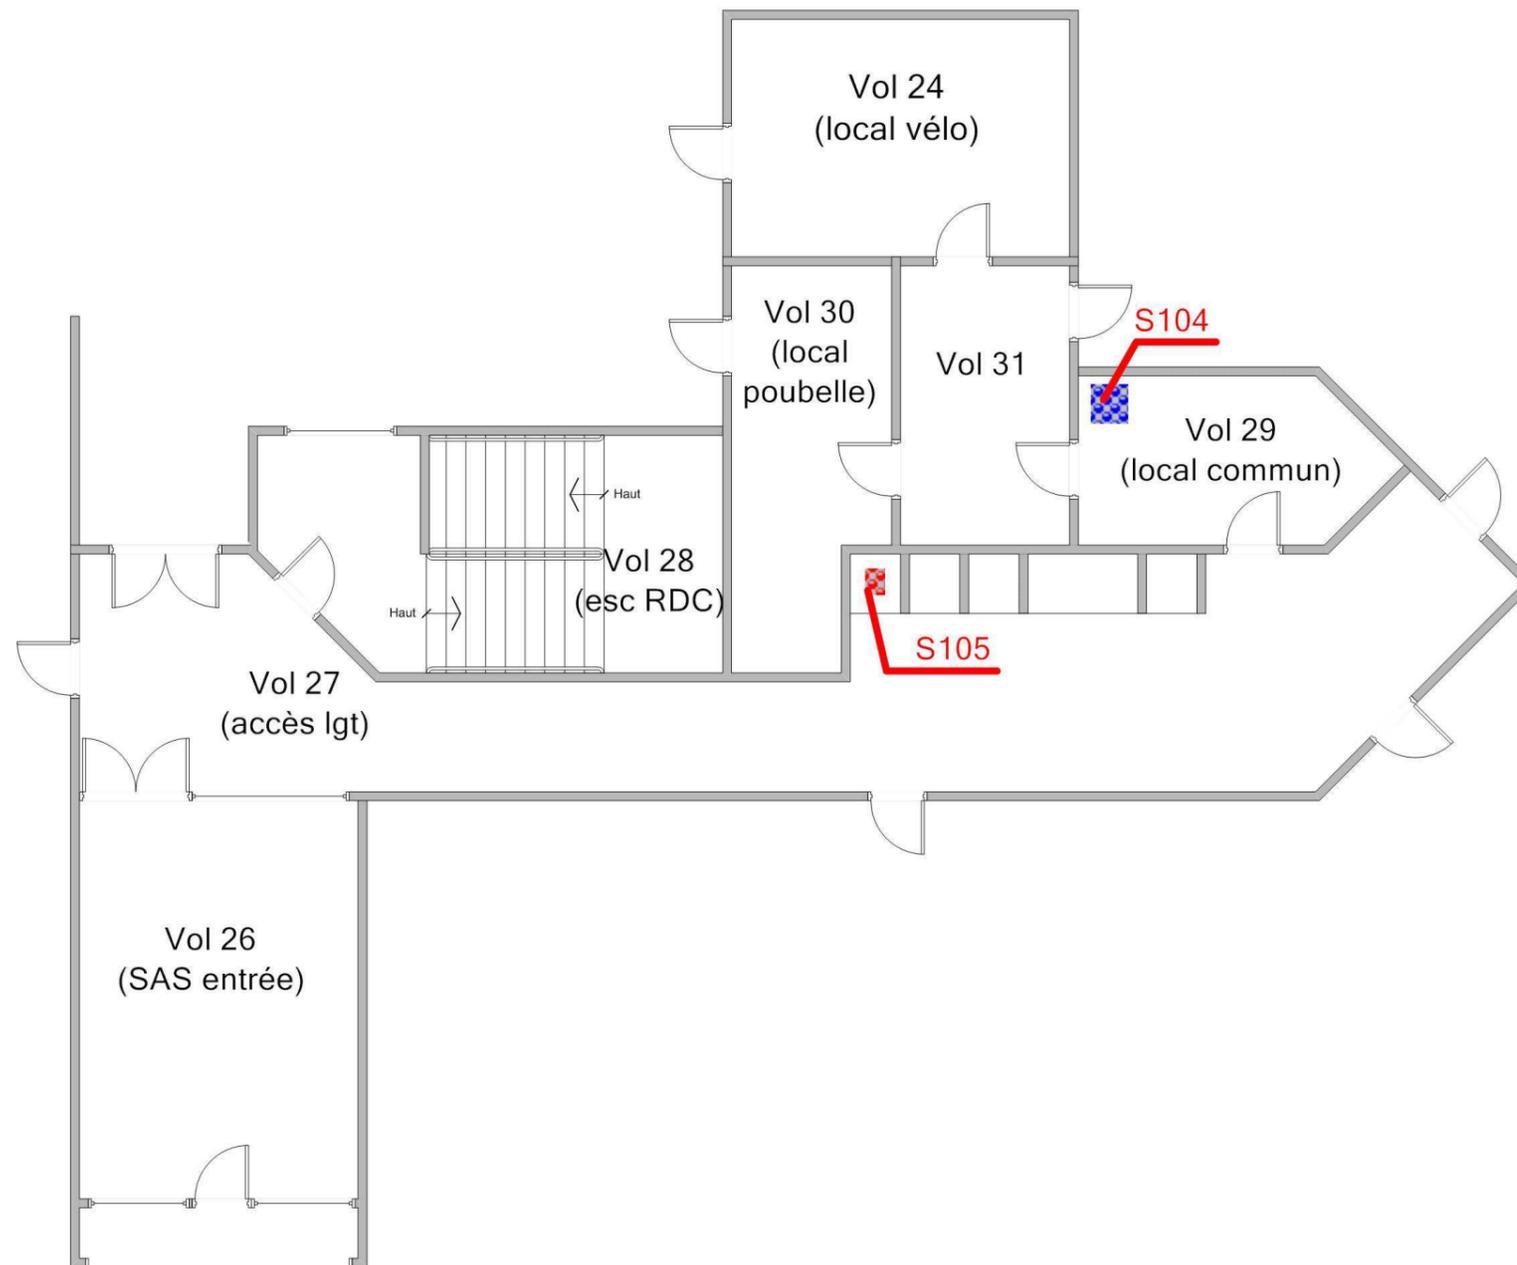

Légende

	S105: Conduit en fibres-ciment
	S104: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David




PC ETAGE_CAGE 51 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD000715

Légende

 Localisation d'une impossibilité technique

 Localisation d'un sondage négatif

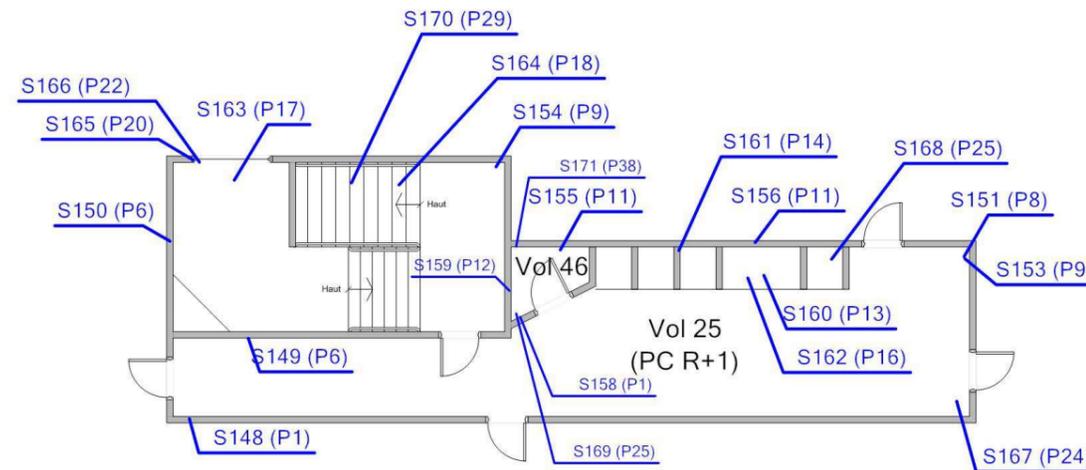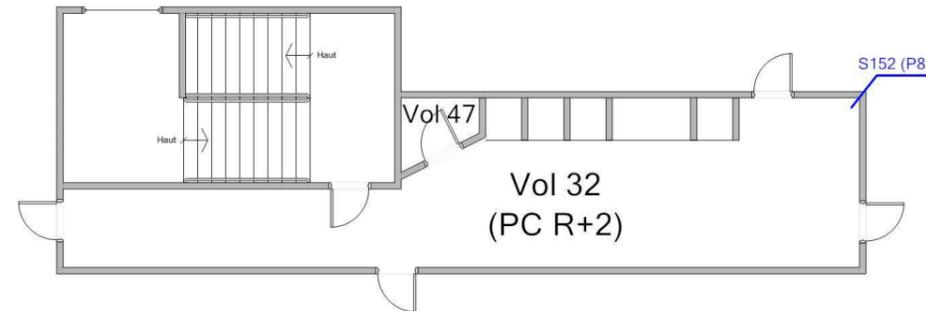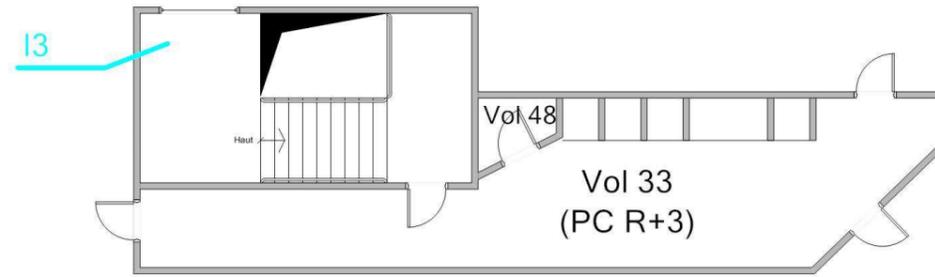

Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages




Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

PC ETAGE_CAGE 51 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD000715

Légende

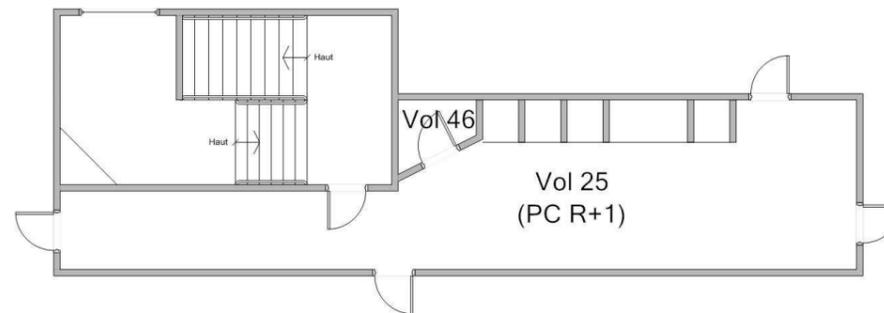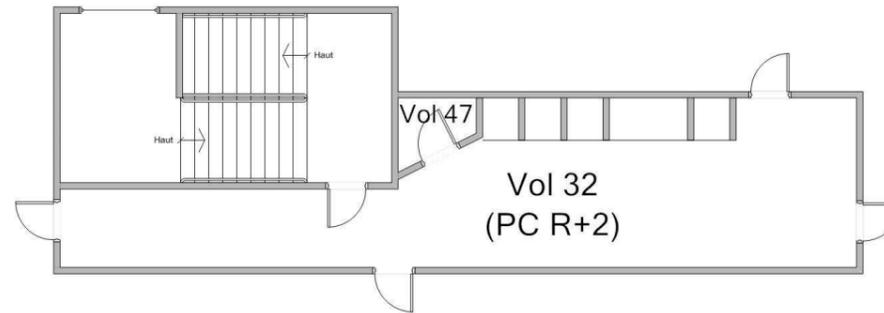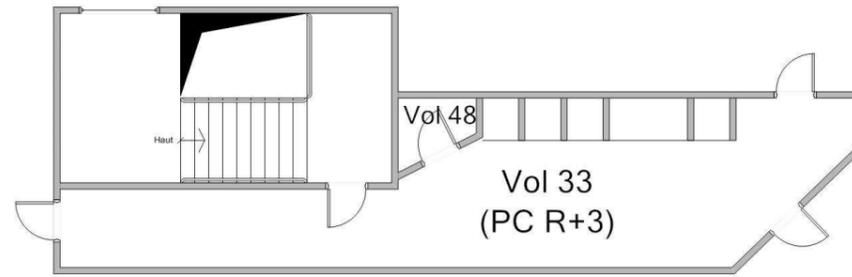

Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

COMBLES_VMC_CAGE 51 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002HD000715

Légende

	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

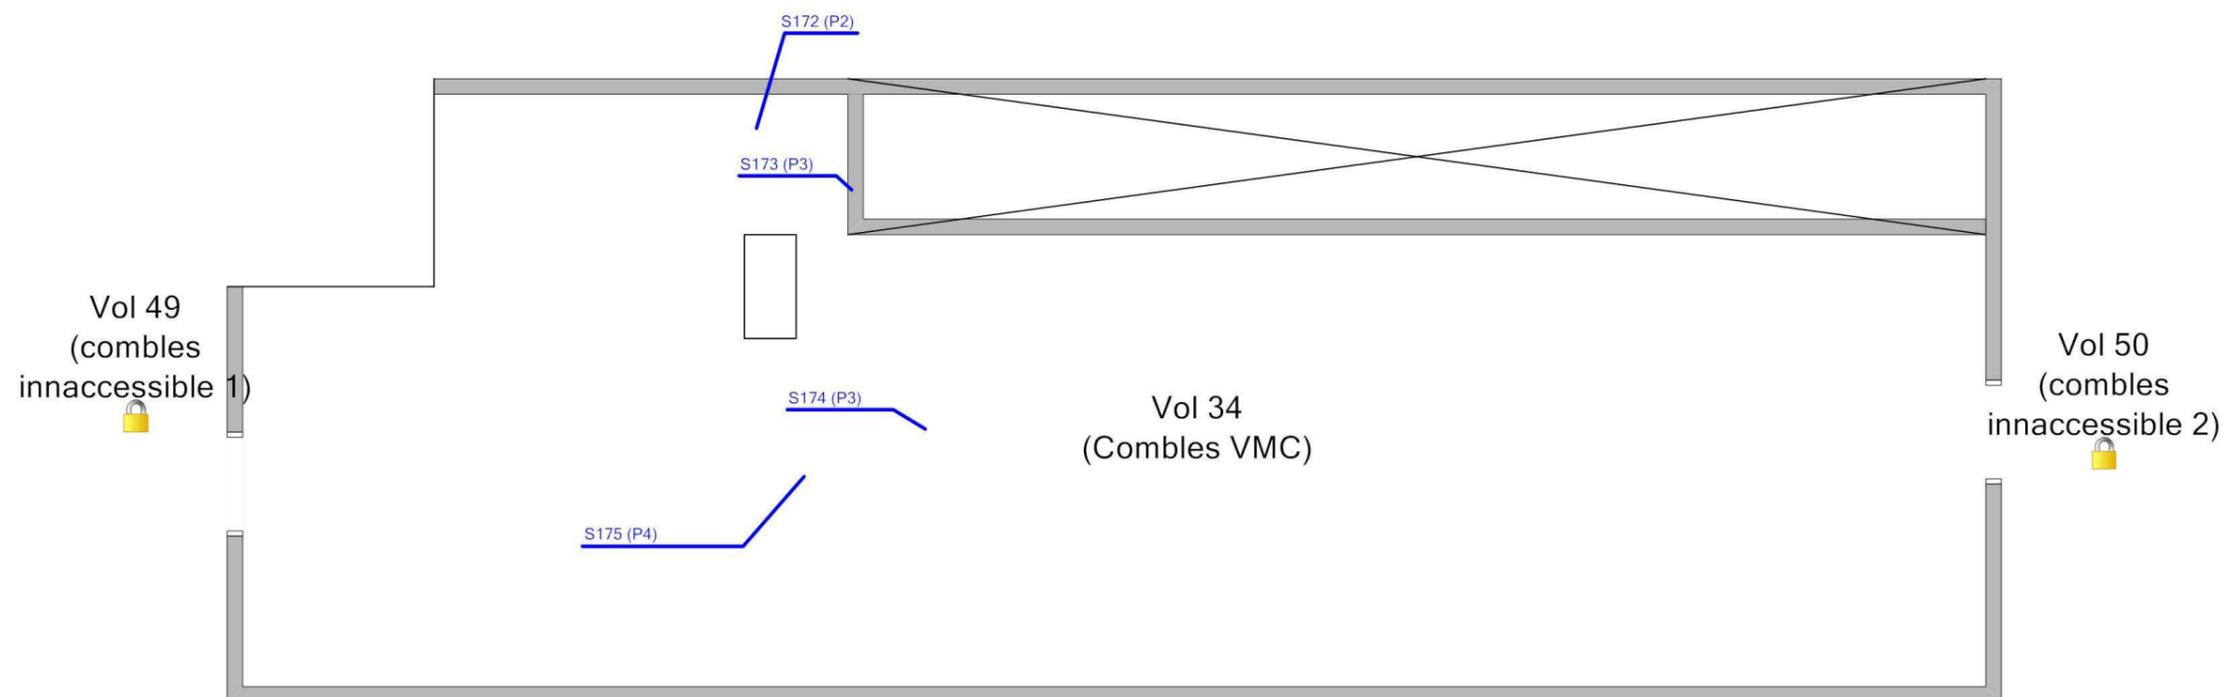

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David

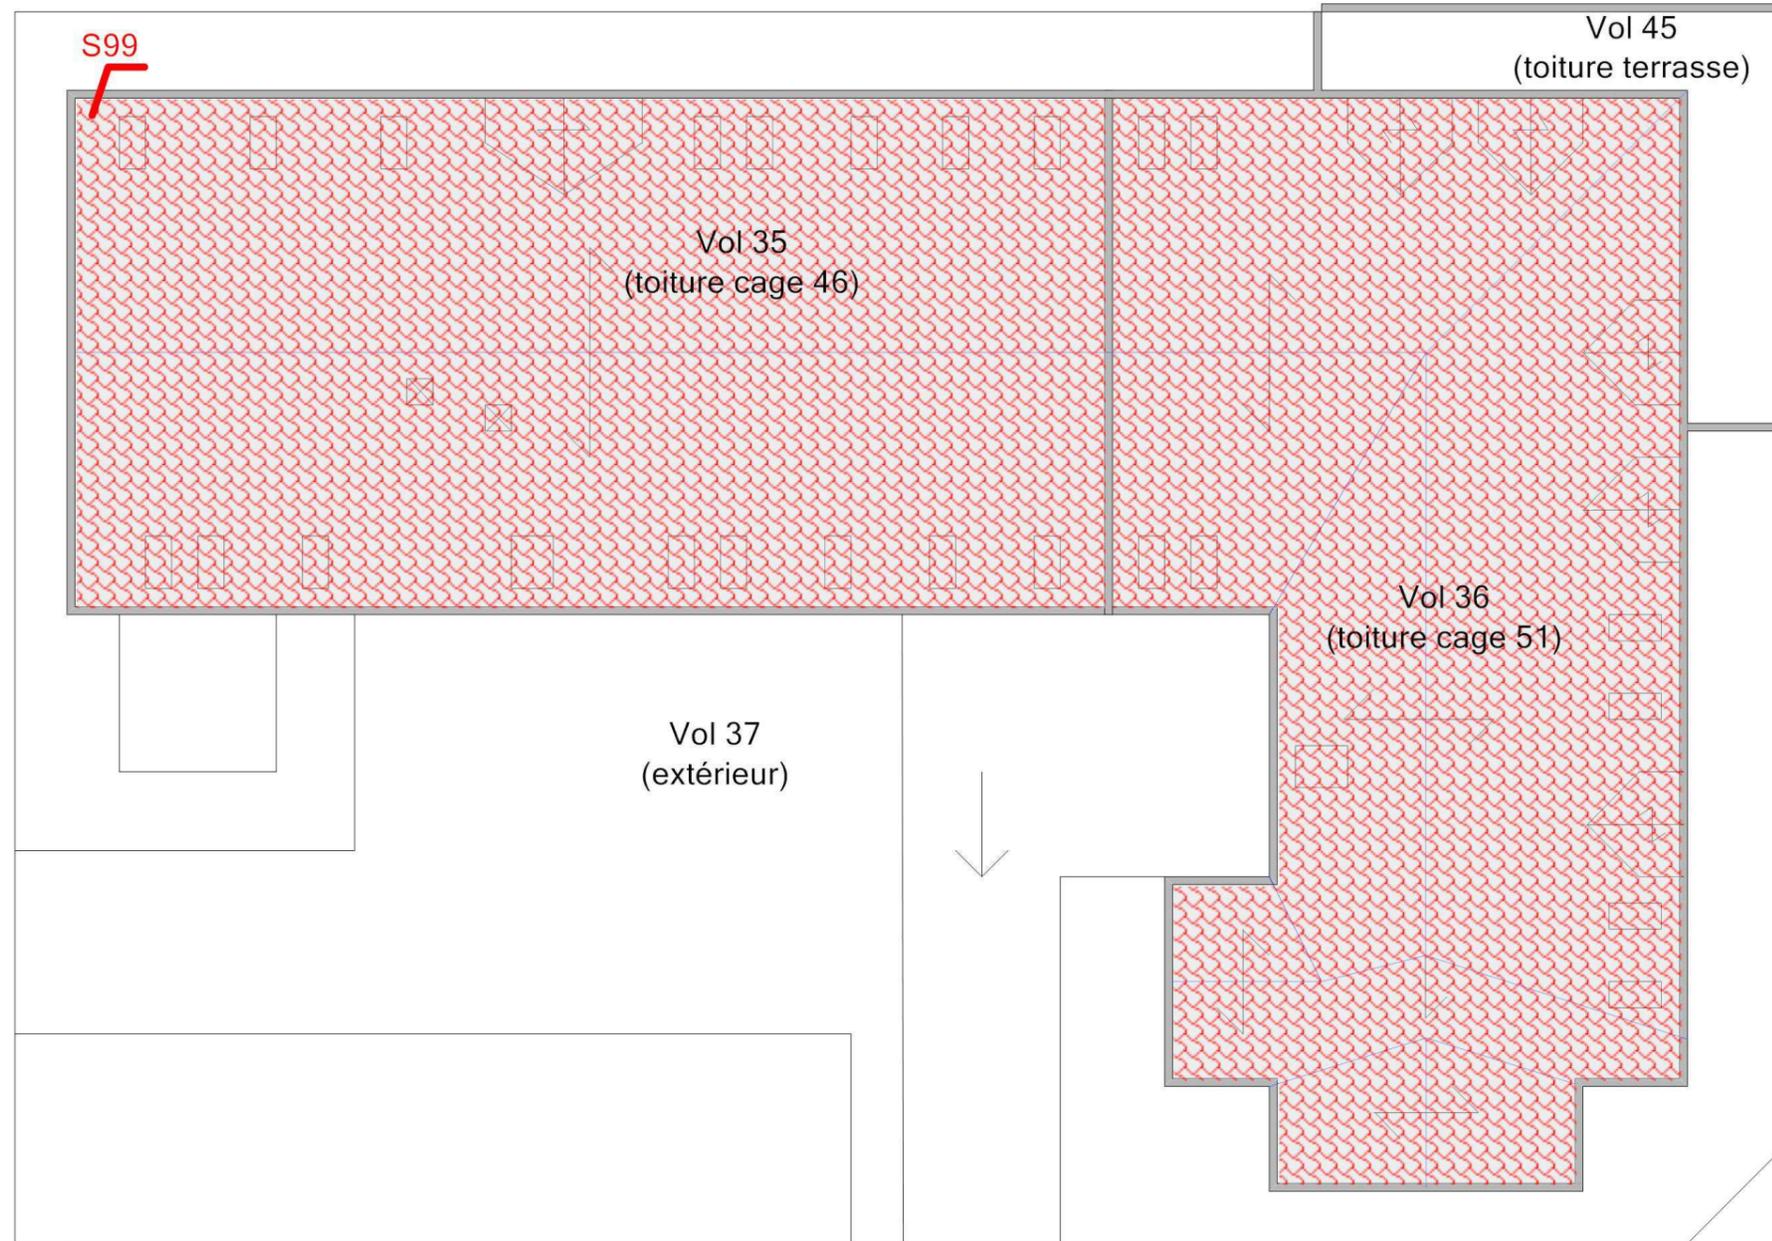

Légende

	S99: Ardoises composites
--	--------------------------



Adresse du bien
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

Légende

	Façade avant Cage 46
	Pignon droit Cage 46
	Façade arrière Cage 46
	Façade avant cage 51
	Pignon droit Cage 51
	Façade arrière cage 51
	Pignon gauche Cage 51



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David



Légende

P	Localisation d'un prélèvement
---	----------------------------------




Adresse du bien
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

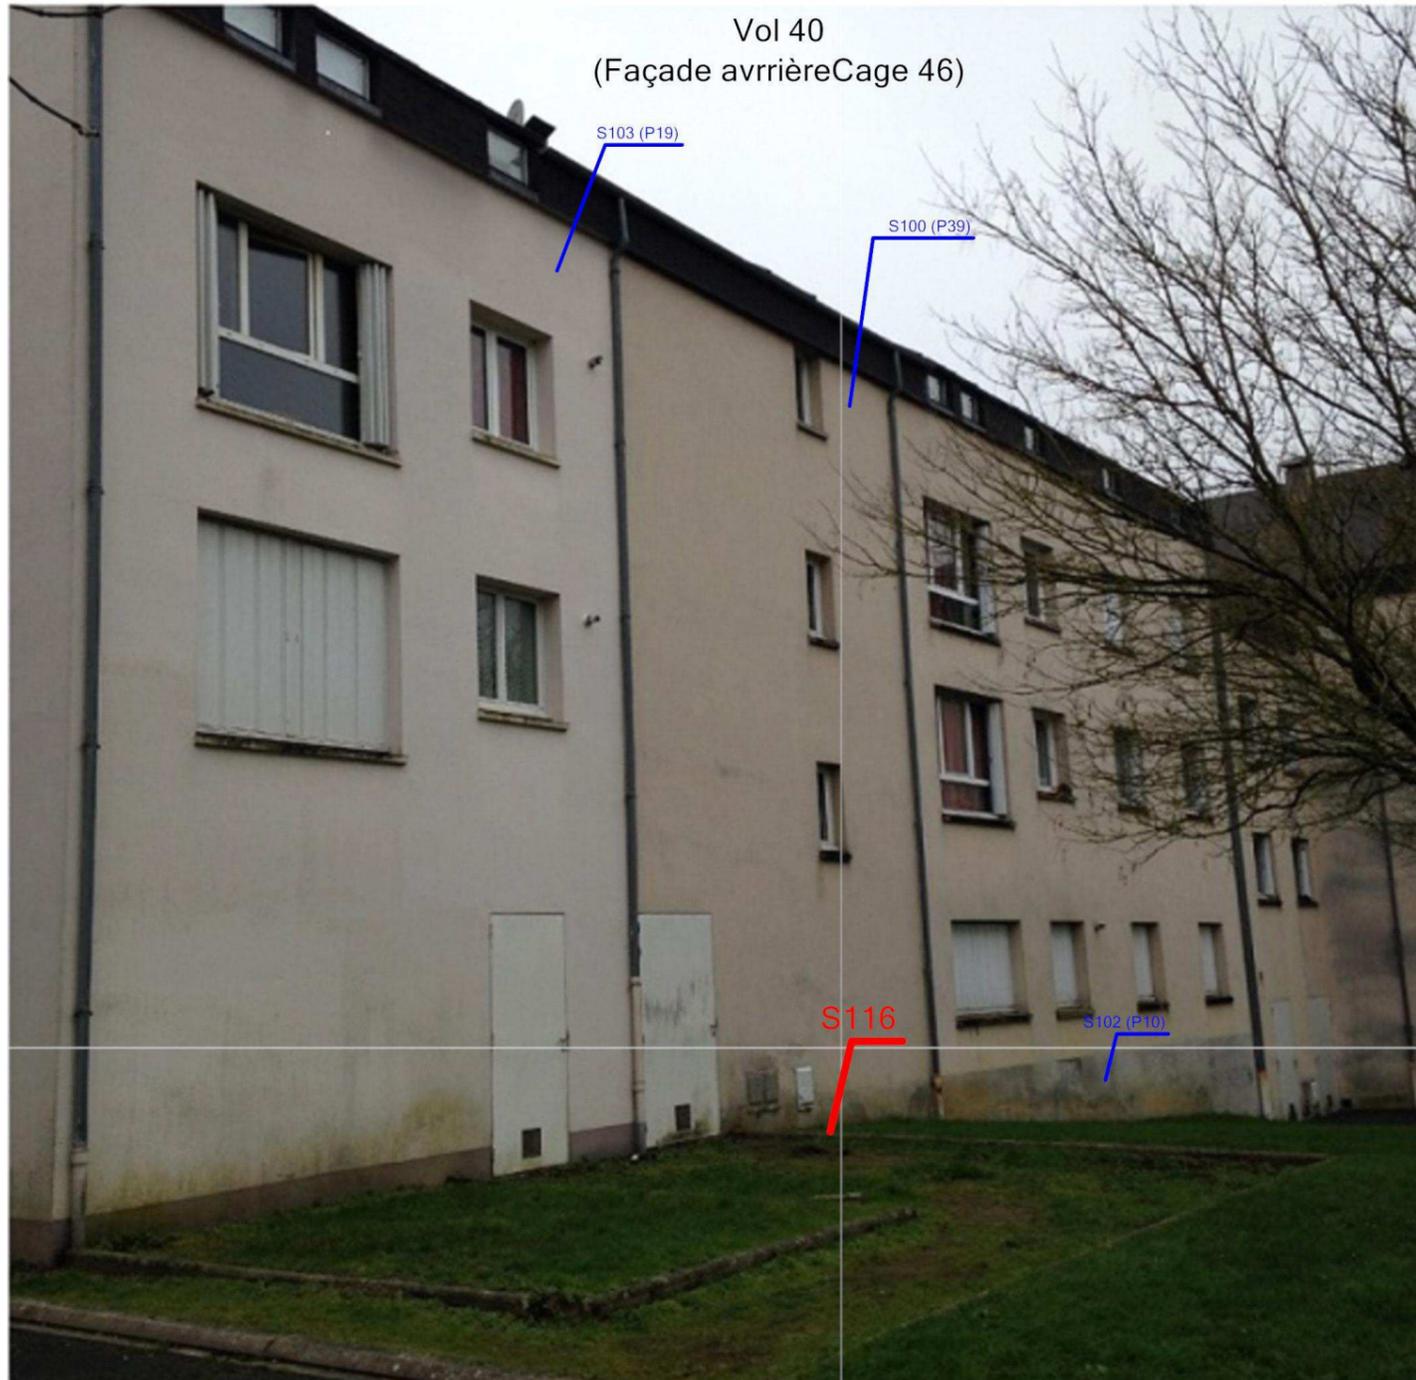

Légende

	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif



Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David



Légende

 S116: Conduit en fibres-ciment



Adresse du bien
RES LAC
53940 ST BERTHEVIN


Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
19/01/2016

Technicien intervenant
JOUSSELIN David



Plan de situation

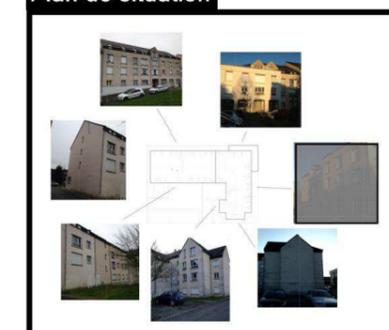

Légende

S Localisation dun sondage négatif




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David

Vol 43
(Façade arrière cage 51)



Plan de situation

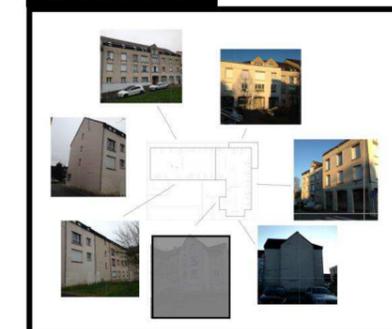


Légende

S	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------




Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David

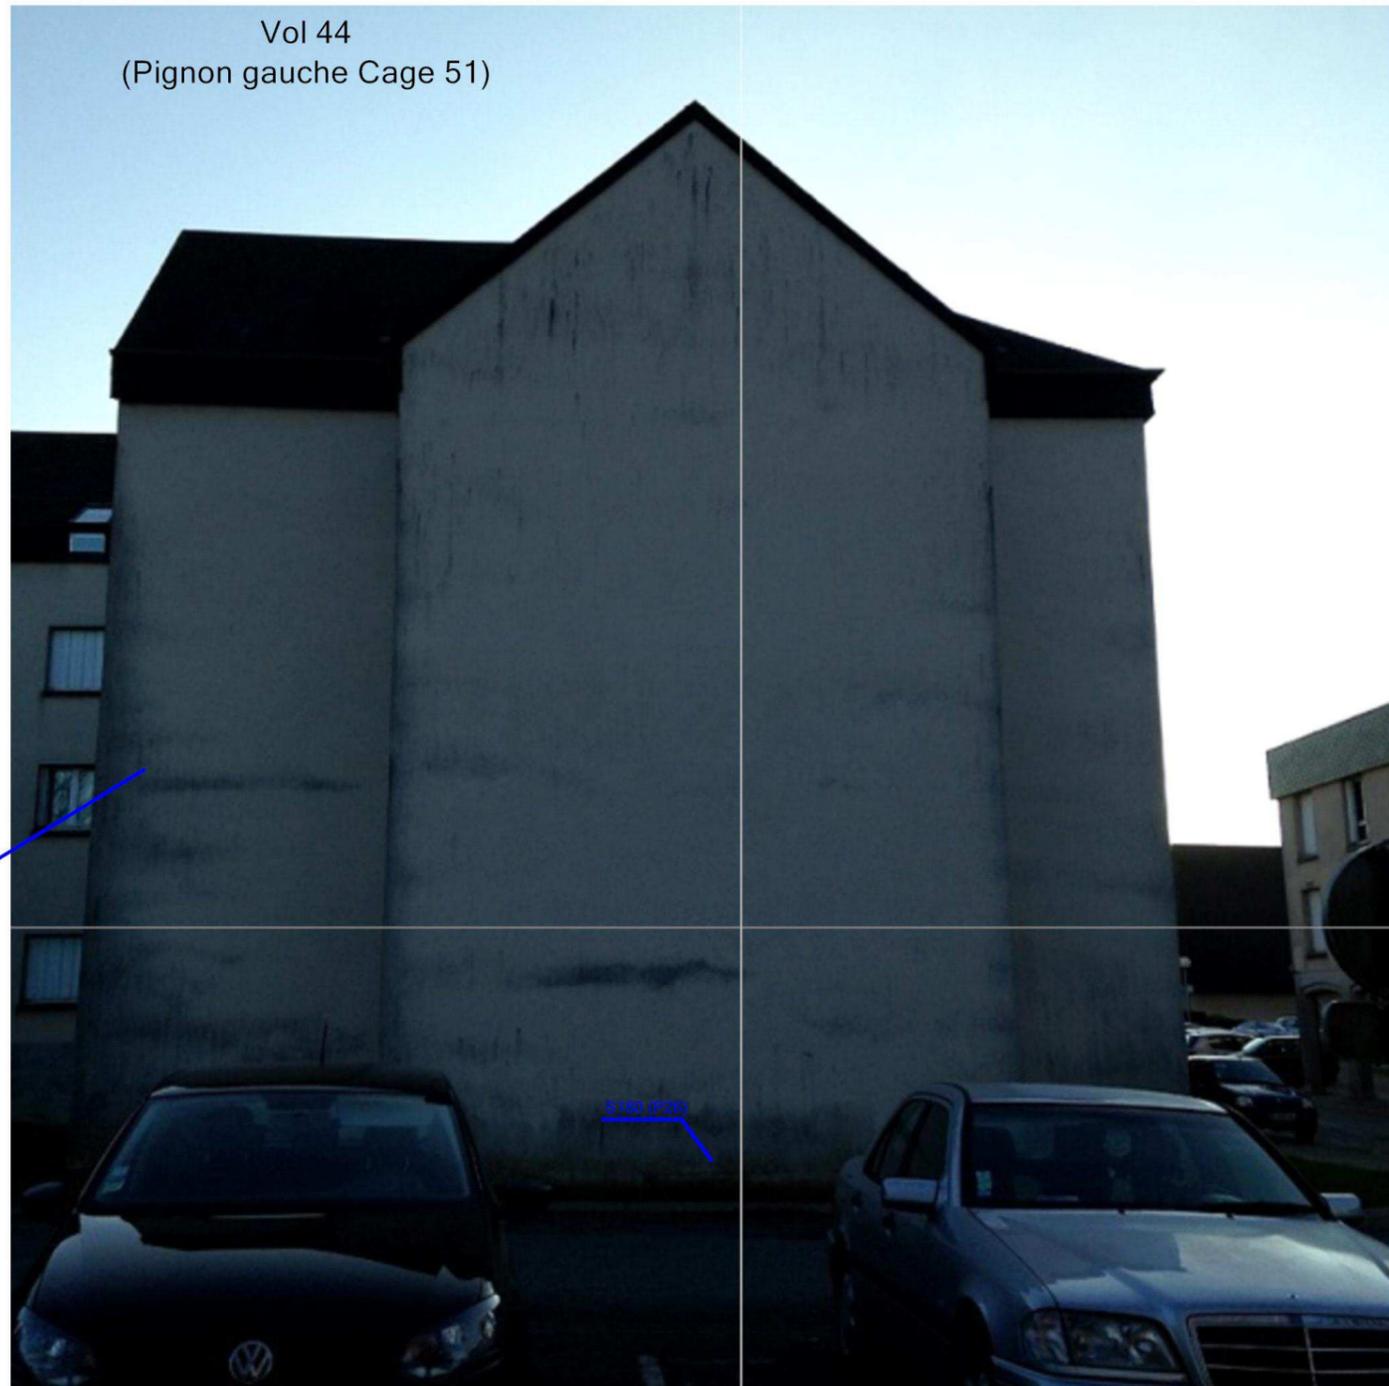

Légende

S	Localisation dun sondage négatif
---	----------------------------------

Plan de situation

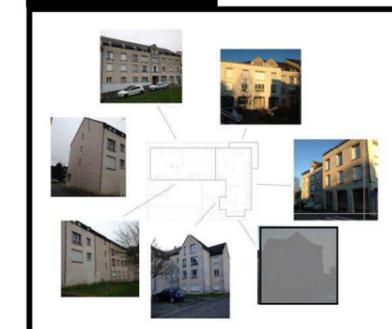

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RES LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	19/01/2016	JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°2 - 1 (P2)	Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC)	Prélevement
002HD000715 n°3 - 1 (P3)	Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC)	Prélevement
002HD000715 n°4 - 1 (P4)	Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°10 - 2 (P10)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 39 (Pignon droit Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°19 - 3 (P19)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 39 (Pignon droit Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°19 - 4 (P19)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 39 (Pignon droit Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°21 - 3 (P21)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°21 - 4 (P21)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°28 - 3 (P28)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°28 - 2 (P28)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°31 - 3 (P31)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°31 - 2 (P31)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°39 - 3 (P39)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
002HD000715 n°39 - 4 (P39)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)	Prélevement
S116 - 1 (A116)	Façade_cage 46 et 51 - Vol 40 (Façade avrière Cage 46)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°1 - 1 (P1)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°1 - 2 (P1)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°5 - 2 (P5)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°5 - 1 (P5)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°6 - 1 (P6)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°6 - 2 (P6)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°8 - 1 (P8)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°8 - 2 (P8)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°9 - 1 (P9)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°11 - 2 (P11)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement



Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°11 - 1 (P11)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°12 - 1 (P12)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°12 - 2 (P12)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°13 - 2 (P13)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°13 - 1 (P13)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°14 - 1 (P14)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°14 - 2 (P14)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°15 - 1 (P15)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°15 - 2 (P15)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°16 - 1 (P16)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°16 - 2 (P16)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°17 - 1 (P17)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)	Prélevement
002HD000715 n°18 - 1 (P18)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)	Prélevement
002HD000715 n°20 - 5 (P20)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°20 - 3 (P20)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°20 - 1 (P20)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°20 - 2 (P20)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°20 - 4 (P20)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°22 - 1 (P22)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°22 - 2 (P22)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°23 - 2 (P23)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)	Prélevement
002HD000715 n°23 - 1 (P23)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)	Prélevement
002HD000715 n°24 - 1 (P24)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°24 - 2 (P24)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement



Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°25 - 2 (P25)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 14 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°25 - 1 (P25)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 14 (gaine technique)	Prélevement
002HD000715 n°27 - 1 (P27)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 9 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°27 - 2 (P27)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 9 (accès logement)	Prélevement
002HD000715 n°29 - 2 (P29)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°29 - 1 (P29)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)	Prélevement
002HD000715 n°40 - 1 (P40)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 18 (VO)	Prélevement
002HD000715 n°40 - 2 (P40)	PC ETAGE_cage 46 - Vol 18 (VO)	Prélevement
	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)	I1
	PC ETAGE_cage 46 - Vol 18 (VO)	I2

Référence	Localisation	Action
	PC ETAGE_cage 51 - Vol 33 (PC R+3)	I3

Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°26 - 4 (P26)	PC_RDC_cage 46 - Vol 1 (hall extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°26 - 3 (P26)	PC_RDC_cage 46 - Vol 1 (hall extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°30 - 6 (P30)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°30 - 5 (P30)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°30 - 4 (P30)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°30 - 3 (P30)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°30 - 2 (P30)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°30 - 1 (P30)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°32 - 2 (P32)	PC_RDC_cage 46 - Vol 1 (hall extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°32 - 1 (P32)	PC_RDC_cage 46 - Vol 1 (hall extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°33 - 1 (P33)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°33 - 2 (P33)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°34 - 1 (P34)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°34 - 2 (P34)	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)	Prélevement
002HD000715 n°35 - 1 (P35)	PC_RDC_cage 46 - Vol 4 (dgt)	Prélevement
002HD000715 n°35 - 2 (P35)	PC_RDC_cage 46 - Vol 4 (dgt)	Prélevement
002HD000715 n°36 - 1 (P36)	PC_RDC_cage 46 - Vol 4 (dgt)	Prélevement
002HD000715 n°36 - 2 (P36)	PC_RDC_cage 46 - Vol 4 (dgt)	Prélevement
002HD000715 n°37 - 1 (P37)	PC_RDC_cage 46 - Vol 6 (accès locaux)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°37 - 3 (P37)	PC_RDC_cage 46 - Vol 6 (accès locaux)	Prélevement
002HD000715 n°37 - 5 (P37)	PC_RDC_cage 46 - Vol 6 (accès locaux)	Prélevement
002HD000715 n°37 - 2 (P37)	PC_RDC_cage 46 - Vol 6 (accès locaux)	Prélevement
002HD000715 n°37 - 4 (P37)	PC_RDC_cage 46 - Vol 6 (accès locaux)	Prélevement
002HD000715 n°38 - 1 (P38)	PC_RDC_cage 46 - Vol 7 (local poubelle)	Prélevement
002HD000715 n°38 - 2 (P38)	PC_RDC_cage 46 - Vol 7 (local poubelle)	Prélevement
S84 - 1 (A84)	PC_RDC_cage 46 - Vol 5 (gaine technique)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°43 - 1 (P43)	PC_RDC_cage 51 - Vol 30 (local poubelle)	Prélevement
002HD000715 n°43 - 2 (P43)	PC_RDC_cage 51 - Vol 30 (local poubelle)	Prélevement
S104 - 1 (A104)	PC_RDC_cage 51 - Vol 29 (local commun)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S105 - 1 (A105)	PC_RDC_cage 51 - Vol 27 (accès lgt)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S117 - 1 (A117)	PC_RDC_cage 51 - Vol 26 (SAS entrée)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002HD000715 n°7 - 3 (P7)	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°7 - 2 (P7)	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°41 - 1 (P41)	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°41 - 2 (P41)	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	Prélevement
002HD000715 n°42 - 1 (P42)	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	Prélevement

002HD000715 n°1 - 1 (P1)



002HD000715 n°1 - 2 (P1)



002HD000715 n°2 - 1 (P2)



002HD000715 n°3 - 1 (P3)



002HD000715 n°4 - 1 (P4)



002HD000715 n°5 - 2 (P5)



002HD000715 n°5 - 1 (P5)



002HD000715 n°6 - 1 (P6)



002HD000715 n°6 - 2 (P6)



002HD000715 n°7 - 3 (P7)



002HD000715 n°7 - 2 (P7)



002HD000715 n°8 - 1 (P8)



002HD000715 n°8 - 2 (P8)



002HD000715 n°9 - 1 (P9)



002HD000715 n°10 - 2 (P10)



002HD000715 n°11 - 2 (P11)



002HD000715 n°11 - 1 (P11)



002HD000715 n°12 - 1 (P12)




002HD000715 n°12 - 2 (P12)



002HD000715 n°13 - 2 (P13)



002HD000715 n°13 - 1 (P13)

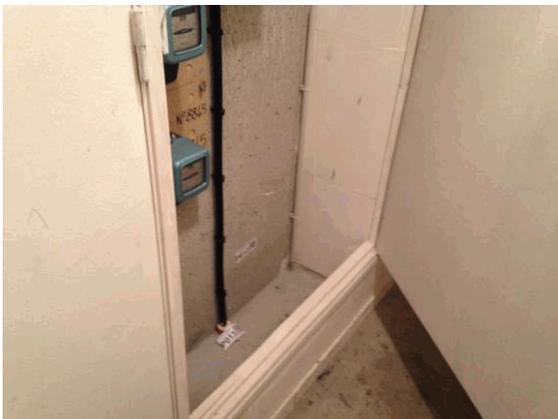

002HD000715 n°14 - 1 (P14)



002HD000715 n°14 - 2 (P14)



002HD000715 n°15 - 1 (P15)




002HD000715 n°15 - 2 (P15)



002HD000715 n°16 - 1 (P16)



002HD000715 n°16 - 2 (P16)

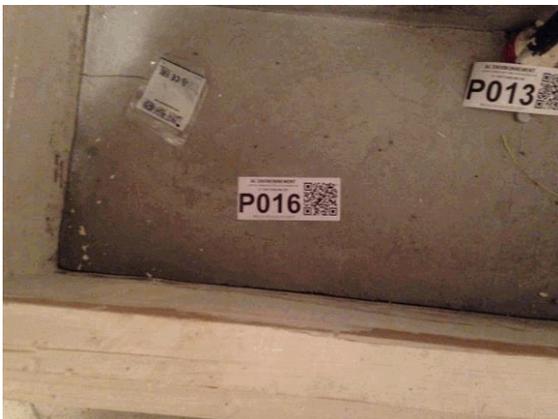

002HD000715 n°17 - 1 (P17)



002HD000715 n°18 - 1 (P18)



002HD000715 n°19 - 3 (P19)



002HD000715 n°19 - 4 (P19)



002HD000715 n°20 - 5 (P20)



002HD000715 n°20 - 3 (P20)



002HD000715 n°20 - 1 (P20)



002HD000715 n°20 - 2 (P20)



002HD000715 n°20 - 4 (P20)



002HD000715 n°21 - 3 (P21)



002HD000715 n°21 - 4 (P21)



002HD000715 n°22 - 1 (P22)



002HD000715 n°22 - 2 (P22)



002HD000715 n°23 - 2 (P23)



002HD000715 n°23 - 1 (P23)



002HD000715 n°24 - 1 (P24)



002HD000715 n°24 - 2 (P24)



002HD000715 n°25 - 2 (P25)



002HD000715 n°25 - 1 (P25)



002HD000715 n°26 - 4 (P26)



002HD000715 n°26 - 3 (P26)



002HD000715 n°27 - 1 (P27)



002HD000715 n°27 - 2 (P27)



002HD000715 n°28 - 3 (P28)




002HD000715 n°28 - 2 (P28)



002HD000715 n°29 - 2 (P29)



002HD000715 n°29 - 1 (P29)

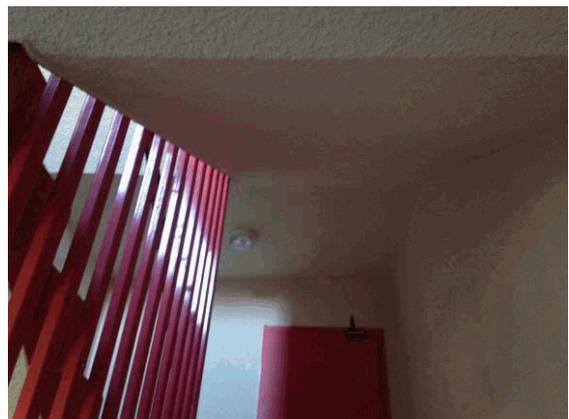

002HD000715 n°30 - 6 (P30)



002HD000715 n°30 - 5 (P30)



002HD000715 n°30 - 4 (P30)



002HD000715 n°30 - 3 (P30)



002HD000715 n°30 - 2 (P30)



002HD000715 n°30 - 1 (P30)



002HD000715 n°31 - 3 (P31)



002HD000715 n°31 - 2 (P31)



002HD000715 n°32 - 2 (P32)



002HD000715 n°32 - 1 (P32)



002HD000715 n°33 - 1 (P33)



002HD000715 n°33 - 2 (P33)



002HD000715 n°34 - 1 (P34)



002HD000715 n°34 - 2 (P34)



002HD000715 n°35 - 1 (P35)



002HD000715 n°35 - 2 (P35)



002HD000715 n°36 - 1 (P36)



002HD000715 n°36 - 2 (P36)



002HD000715 n°37 - 1 (P37)



002HD000715 n°37 - 3 (P37)



002HD000715 n°37 - 5 (P37)



002HD000715 n°37 - 2 (P37)



002HD000715 n°37 - 4 (P37)



002HD000715 n°38 - 1 (P38)



002HD000715 n°38 - 2 (P38)



002HD000715 n°39 - 3 (P39)



002HD000715 n°39 - 4 (P39)



002HD000715 n°40 - 1 (P40)



002HD000715 n°40 - 2 (P40)



002HD000715 n°41 - 1 (P41)



002HD000715 n°41 - 2 (P41)



002HD000715 n°42 - 1 (P42)



002HD000715 n°43 - 1 (P43)



002HD000715 n°43 - 2 (P43)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



S84 - 1 (A84)



S104 - 1 (A104)



S105 - 1 (A105)



S116 - 1 (A116)



S117 - 1 (A117)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués - Cloison et doublage placoplâtre -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	
P2 Phase 1	Toiture et étanchéité	Élément sous toiture	Matériau fibreux jaune + matériau plâtreux blanc non séparable - laine de verre jaune + pare vapeur marron -	Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC)	
P2 Phase 2	Toiture et étanchéité	Élément sous toiture	Papier bitumé - laine de verre jaune + pare vapeur marron -	Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués - Bande à placo sur cloison placoplatre brut dans comble (utilisé aussi pour encoffrement au dessus de la trappe d'accès aux combles et sous le rampant) -	Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC)	
P4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Calorifugeage - couleur métallique -	Combles_VMC_cage 46 - Vol 21 (combles VMC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris + peinture non séparable - Porteur -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - Plafond placoplâtre -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	
P8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - linoléum saumon + colle jaune -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	
P8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - linoléum saumon + colle jaune -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable - gris -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 15 (accès logement)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture non séparable - Mur porteur (enduit sur béton banché) -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	
P13	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable - Au sol et au plafond -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris + peinture non séparable - grise -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - A l'intérieur des gaines techniques -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 17 (gaine technique)	



P17 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - linoléum beige tacheté + colle jaune -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)
P17 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - linoléum beige tacheté + colle jaune -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Sur les marches -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)
P20	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - Souple noir (intérieur et extérieur sur ouvrant) -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc - Souple blanc intérieur et extérieur. -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - Noir sur velux -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 16 (esc R+3)
P24	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtré blanc + peinture - Plafond dur -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)
P25	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac - Dalle béton -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 14 (gaine technique)
P27 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Linoléum gris marbré -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 9 (accès logement)
P27 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune - Linoléum gris marbré -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 9 (accès logement)
P29	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtré blanc + peinture - -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 13 (esc R+2)
P30 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - noir intérieur et extérieur -	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)
P30 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau fibreux blanc et noir - noir intérieur et extérieur -	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)
P32	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Enduit compact beige en vrac + peinture - gris dur intérieur et extérieur -	PC_RDC_cage 46 - Vol 1 (hall extérieur)
P33	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise - grise -	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)
P34	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + peinture - grise -	PC_RDC_cage 46 - Vol 2 (SAS entrée)
P35	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux blanc - -	PC_RDC_cage 46 - Vol 4 (dgt)
P36	Conduits, canalisations et équipements	Conduit eau	Matériau noir en mousse - -	PC_RDC_cage 46 - Vol 4 (dgt)
P37	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - gris -	PC_RDC_cage 46 - Vol 6 (accès locaux)
P38 Phase 1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau compact gris + peinture non séparable - -	PC_RDC_cage 46 - Vol 7 (local poubelle)
P38 Phase 2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Bois en lamelles - -	PC_RDC_cage 46 - Vol 7 (local poubelle)
P39	Façades	Murs	Enduits projetés - beige gratté -	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)
P31	Façades	Murs	Enduits projetés - gris + peinture gouttelé blanche -	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)
P28	Façades	Murs	Enduits projetés - gris + peinture beige granuleuse -	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)
P26	Façades	Murs	Enduits projetés - Gris (soubassement) -	PC_RDC_cage 46 - Vol 1 (hall extérieur)
P21	Façades	Murs	Mastic Etanchéité extérieure - gris -	Façade_cage 46 et 51 - Vol 38 (Façade avant Cage 46)
P19	Façades	Murs	Enduits projetés - gris + peinture rosé -	Façade_cage 46 et 51 - Vol 39 (Pignon droit Cage 46)

P10	Façades	Murs	Enduits projetés - gris + peinture violette -	Façade_cage 46 et 51 - Vol 39 (Pignon droit Cage 46)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Flocages - Plafond du porche (Flocage extérieur) -	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	
P40	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Matériau gris en faible quantité en vrac - -	PC ETAGE_cage 46 - Vol 18 (VO)	
P41	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux - -	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	
P42	Voies et réseaux divers	bordure	Matériau gris en vrac - -	Plan de masse / Toiture / extérieur - Vol 37 (extérieur)	
P43	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en faible quantité + peinture - Sur porteur -	PC_RDC_cage 51 - Vol 30 (local poubelle)	