

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00327000170000100323_
Date du repérage :	12/07/2017
Désignation :	Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00327000170000100323_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : PALLUEL Matthieu Accompagnateur : R.SEBIRE (0 800 400 100) Date de repérage : 12/07/2017		Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/07/2017 A Riorges, le 27/07/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°323 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°323 - Vol 3 (W.C) Appartement n°323 - Vol 5 (Chambre) Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	Appartement n°323 - Vol 2 (Rangement) Appartement n°323 - Vol 4 (SDB) Appartement n°323 - Vol 6 (Dégagement) Appartement n°323 - Vol 8 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°323	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Dépagement) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°323	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Dépagement) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°323	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Dépagement) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°323	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°323	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 7 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	P6
Vol 4 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	P6
Vol 3 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	P6

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 327 :

Matériaux amiantés :

-1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 9 prélèvés

Au vu des résultats d'analyse, des prélèvements complémentaires pourront être effectués sur le plafond pièces humides pour lequel le prélèvement est positif (Prélèvement n°10 du rapport 002LQ001408, logement n°323) afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	S13							Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°323	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°323	Vol 5 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité blanc porte d'entrée	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°323	Vol 3 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°8 - 1 - 002LQ0014 08 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0014 08 n°8 - 1 - 002LQ0014 08 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°9 - 1 - 002LQ0014 08 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 2 (Rangement) - Vol 8 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0014 08 n°9 - 1 - 002LQ0014 08 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°323	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°323	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	S14 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0014 08 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 3 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	S15 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0014 08 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°323	Vol 2 (Rangement)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour) - Vol 6 (Dégagement) - Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0014 08 n°7 - 1	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Moulures polystyrène + colle	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°12 - 1	P12	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°1 - 1 - 002LQ0014 08 n°1 - 2	P1	Colle beige avec couche cartonnée + matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P11	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°11 - 1 - 002LQ0014 08 n°11 - 2	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002LQ0014 08 n°11 - 1 - 002LQ0014 08 n°11 - 2	P11	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S2			S2 - 1				Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°323	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S2			S2 - 1				Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°323	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S2			S2 - 1				Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°323	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°2 - 1 - 002LQ0014 08 n°2 - 2	P2	Ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour) - Vol 2 (Rangement) - Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S4 - S5 - S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0014 08 n°2 - 1 - 002LQ0014 08 n°2 - 2	P2	Ragréage gris + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°3 - 1 - 002LQ0014 08 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0014 08 n°3 - 1 - 002LQ0014 08 n°3 - 2	P3	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°4 - 1 - 002LQ0014 08 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0014 08 n°4 - 1 - 002LQ0014 08 n°4 - 2	P4	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°5 - 1 - 002LQ0014 08 n°5 - 2	P5 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0014 08 n°5 - 1 - 002LQ0014 08 n°5 - 2	P5 Phase 1	Revêtement souple rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°5 - 1 - 002LQ0014 08 n°5 - 2	P5 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0014 08 n°5 - 1 - 002LQ0014 08 n°5 - 2	P5 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques saumon écailles + colle jaune	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 08 n°10 - 1 - 002LQ0014 08 n°10 - 2	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°323	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°323	Vol 6 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°323	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°323	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°323	Appartement n°323	Appartement n°323 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°323	Appartement n°323	Appartement n°323 - MPCA Plafonds et faux-plafonds

APPARTEMENT N°323 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ001408

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

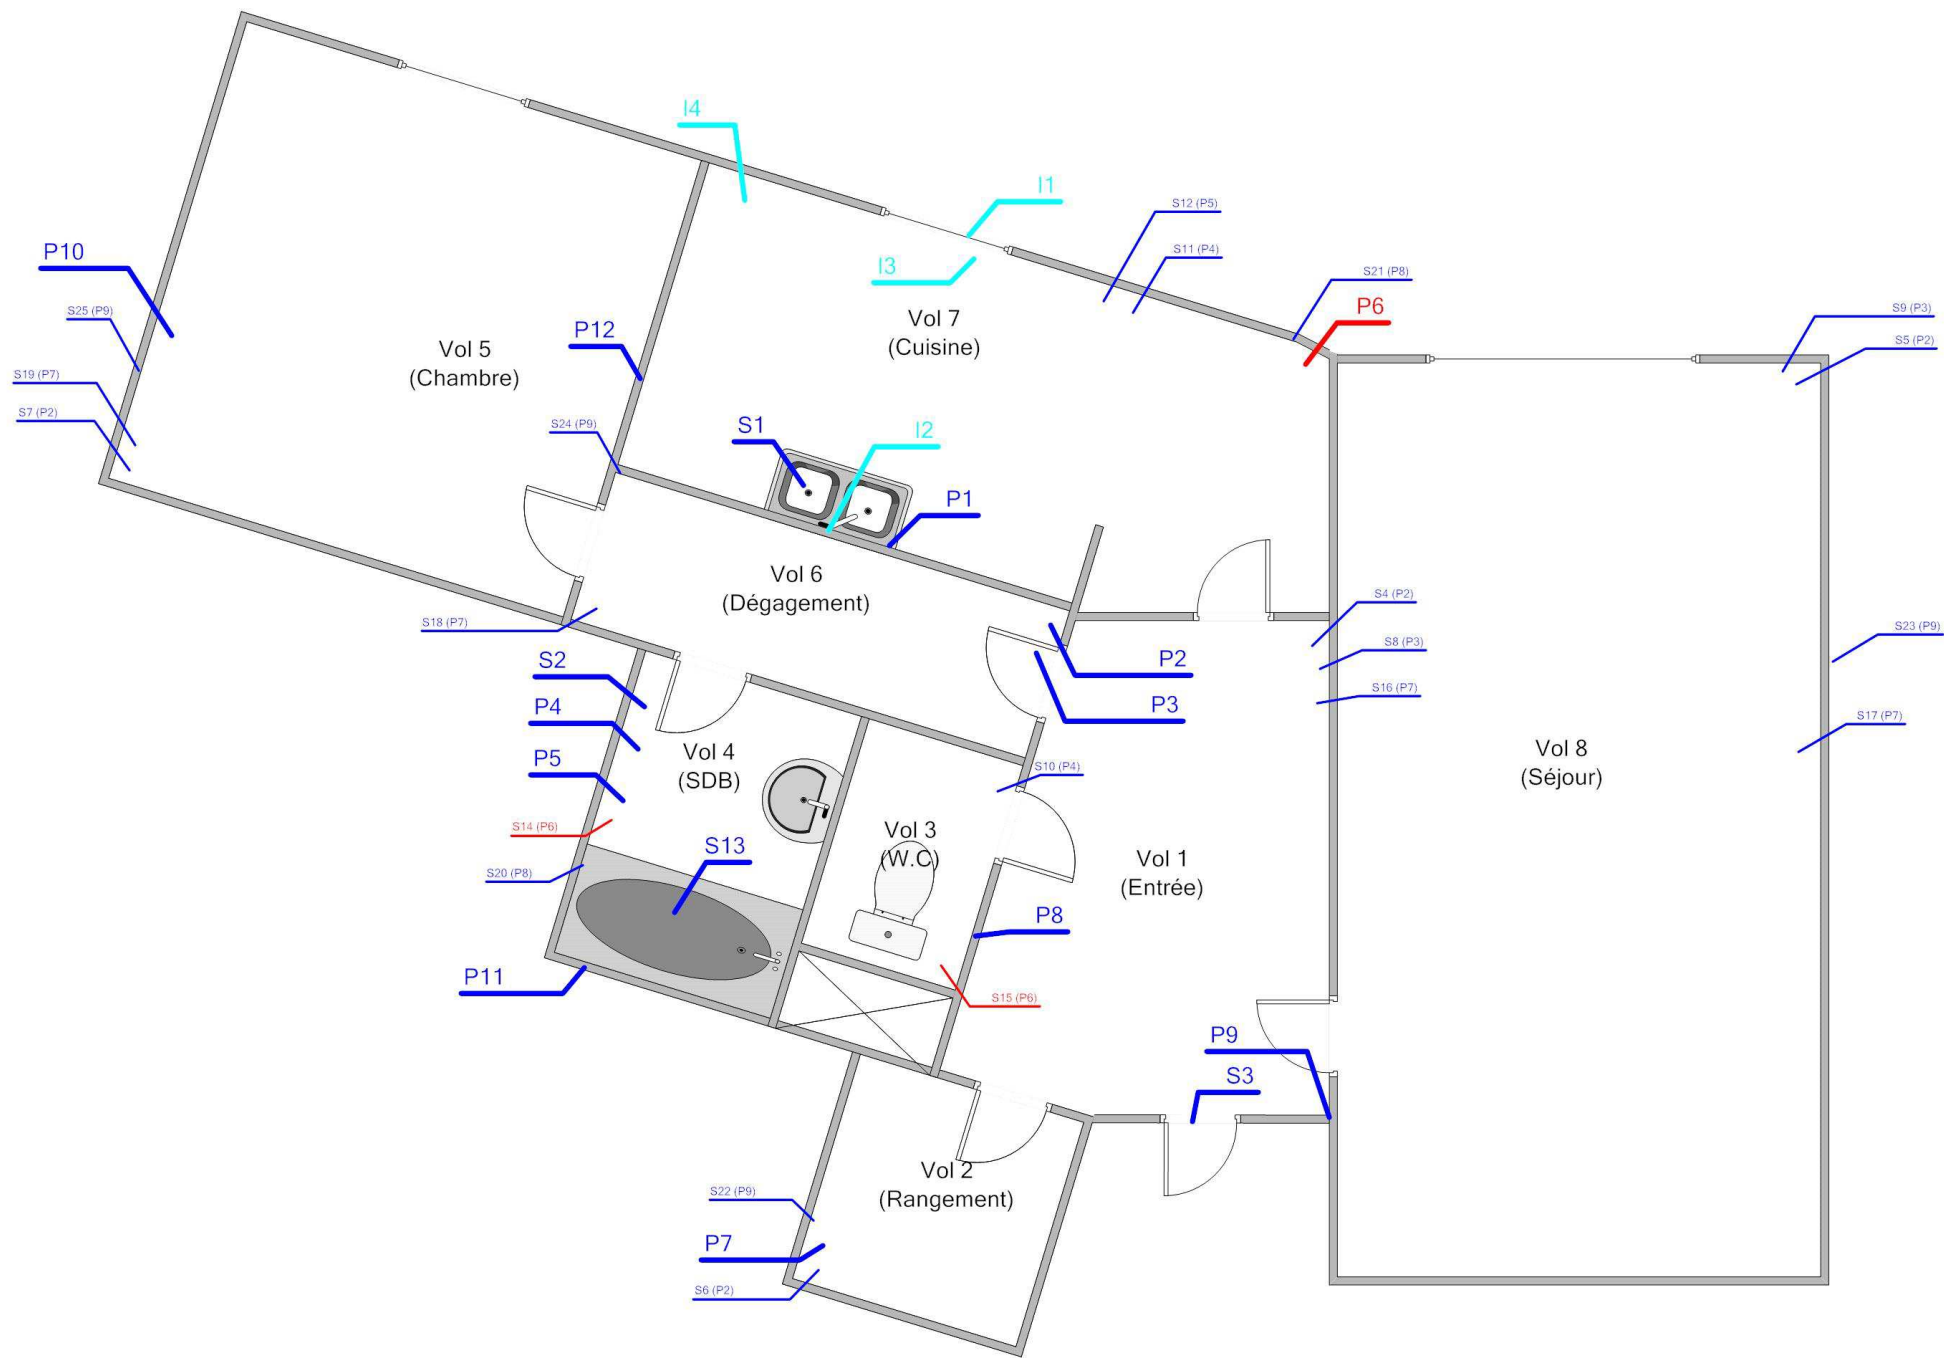

Adresse du bien
74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Appartement n° 323 de type 2 situé au 01^{er} étage


Date intervention
12/07/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu


APPARTEMENT N°323 - MPCA PLAFONDS ET FAUX-PLAFONDS

Référence:
002LQ001408

Légende



P6 : Enduit plâtre
(aspect gouttelettes
pièces humides)

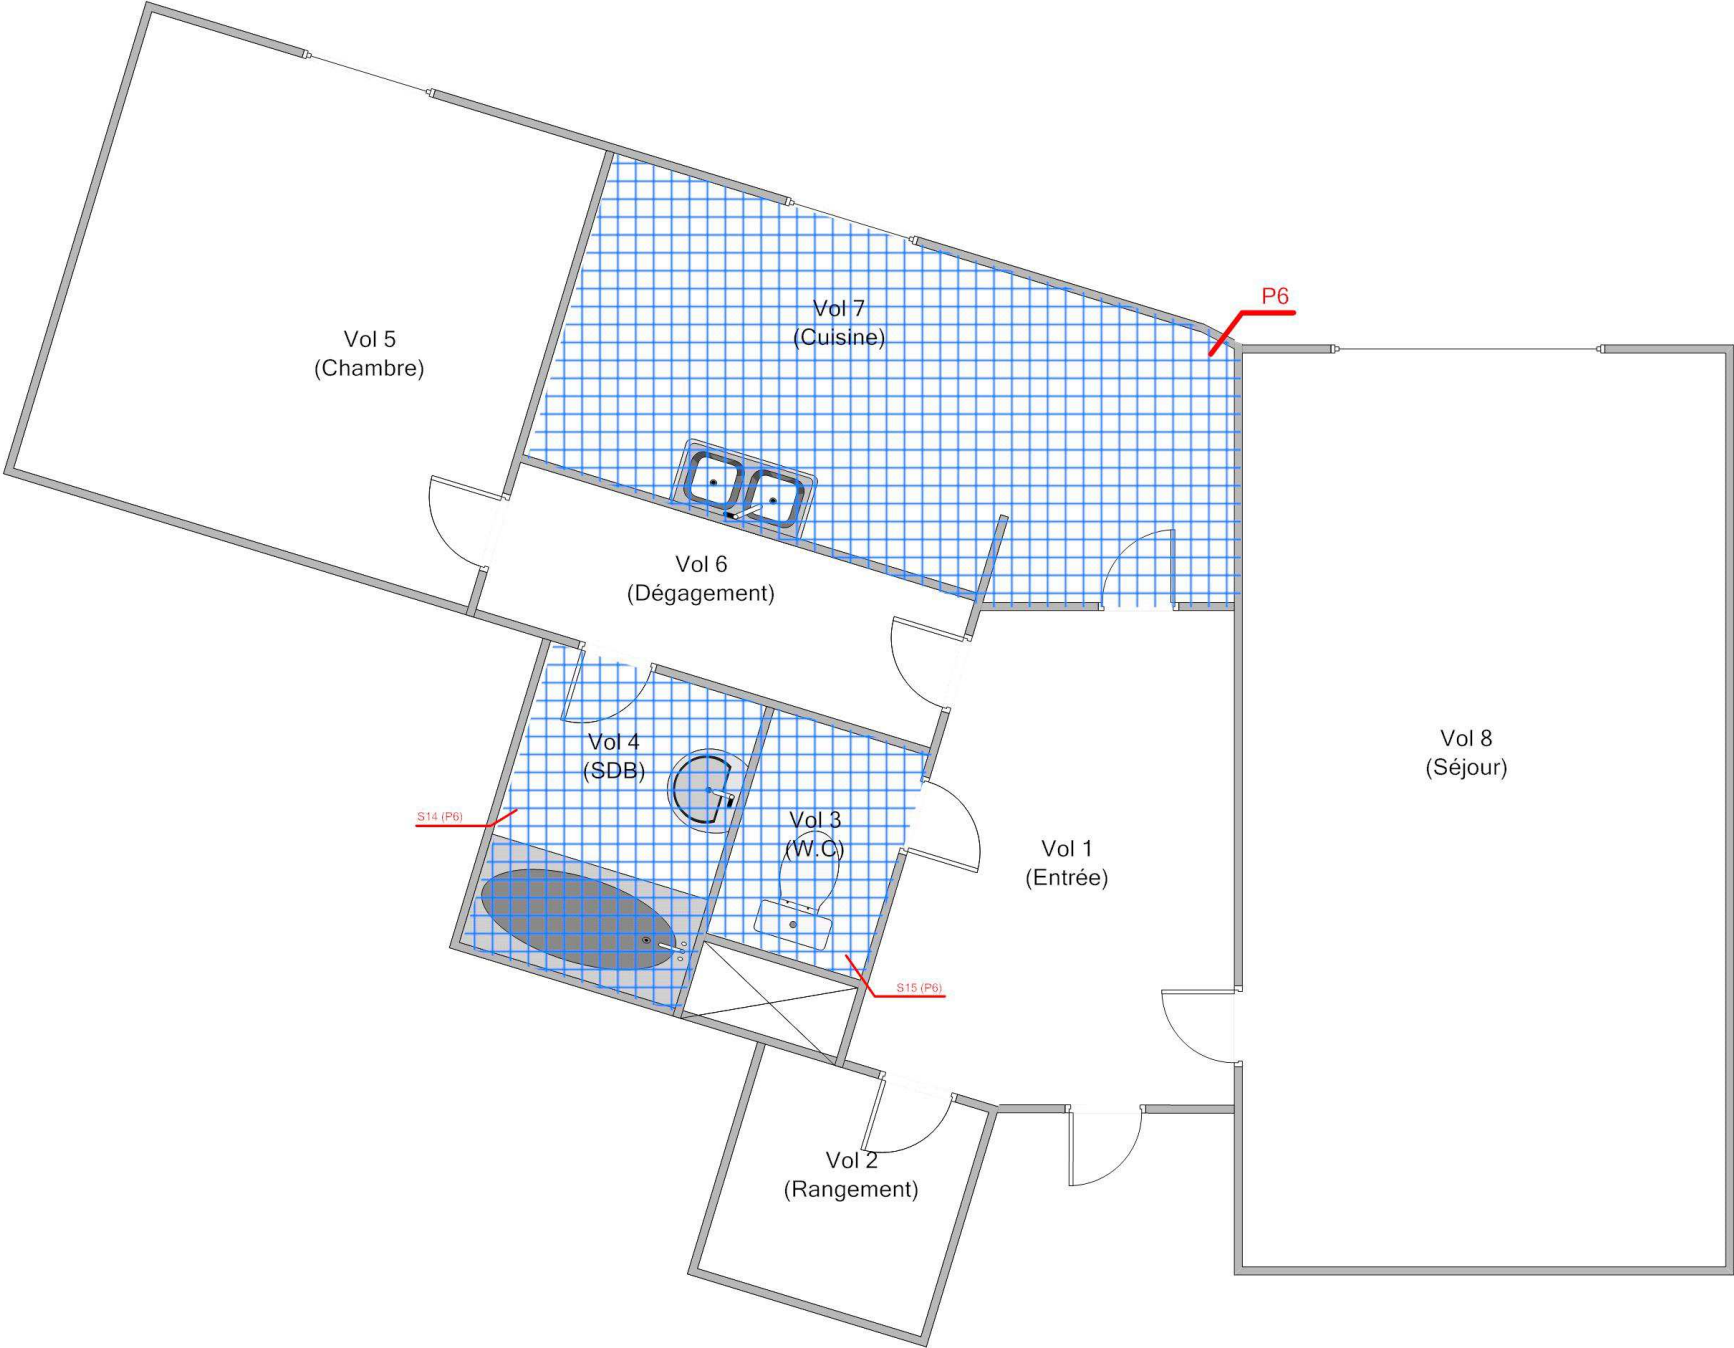

Adresse du bien

74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Appartement n° 323 de type 2 situé au 01^{er} étage

Date intervention

12/07/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	I1
	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	I2
	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	I3
	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	I4
002LQ001408 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
S2 - 1 (A2)	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	Absence sur présentation de documents
002LQ001408 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°323 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°323 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°323 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°323 - Vol 6 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement positif
002LQ001408 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°323 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°323 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°323 - Vol 3 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°323 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°323 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°323 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°323 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001408 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°323 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif

I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



002LQ001408 n°1 - 1 (P1)



002LQ001408 n°1 - 2 (P1)



S2 - 1 (A2)



002LQ001408 n°2 - 1 (P2)



002LQ001408 n°2 - 2 (P2)



002LQ001408 n°3 - 1 (P3)



002LQ001408 n°3 - 2 (P3)



002LQ001408 n°4 - 1 (P4)



002LQ001408 n°4 - 2 (P4)



002LQ001408 n°5 - 1 (P5)



002LQ001408 n°5 - 2 (P5)



002LQ001408 n°6 - 1 (P6)



002LQ001408 n°7 - 1 (P7)



002LQ001408 n°8 - 1 (P8)



002LQ001408 n°8 - 2 (P8)



002LQ001408 n°9 - 1 (P9)



002LQ001408 n°9 - 2 (P9)



002LQ001408 n°10 - 1 (P10)



002LQ001408 n°10 - 2 (P10)



002LQ001408 n°11 - 1 (P11)



002LQ001408 n°11 - 2 (P11)



002LQ001408 n°12 - 1 (P12)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	
P2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + peinture non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 6 (Dégagement)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 6 (Dégagement)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + matériau gris hétérogène - -	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple rose - -	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + papier non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 7 (Cuisine)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 2 (Rangement)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 3 (W.C)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°323 - Vol 1 (Entrée)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	Appartement n°323 - Vol 5 (Chambre)	
P11	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche non séparable + matériau souple blanc - -	Appartement n°323 - Vol 4 (SDB)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Colle beige - -	Appartement n°323 - Vol 5 (Chambre)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40052 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40052
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige avec couche cartonnée / Matériau souple blanc / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige avec couche cartonnée + matériau souple blanc non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40053 EN DATE DU 26/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40053
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408002 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage pièces sèches / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Ragréage gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Ragréage gris + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40054 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40054
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 6 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable + matériau gris hétérogène non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40055 EN DATE DU 26/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40055
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege pièces humides / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse / Ragréege gris / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + ragréege gris + matériau gris hétérogène	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40056 EN DATE DU 26/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40056
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple rose / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple rose	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + papier non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40057 EN DATE DU 26/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40057
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides) / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40058 EN DATE DU 26/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40058
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches) / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40059 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40059
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides) / Vol 3 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40060 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40060
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408009 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches) / Vol 1 (Entrée)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable + carton non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40061 EN DATE DU 26/07/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40061
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques saumon écailles + colle jaune / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40062 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40062
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408011 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Matériau souple blanc / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable + matériau souple blanc	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40063 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70912
Echantillon ITGA : IT071707-40063
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001408
Dossier client	_00327000170000100323_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 323 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ001408012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Moulures polystyrène + colle / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Polystyrène / Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Polystyrène	Non analysé			
▶ Colle beige	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste