

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00327000170000100327_
Date du repérage :	12/07/2017
Désignation :	Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00327000170000100327_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	PALLUEL Matthieu	Date du rapport :	26/07/2017
Accompagnateur :	R.SEBIRE (0 800 400 100)		A Riorges, le 26/07/2017
Date de repérage :	12/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3879 V2		
Délivré le :	28/04/2016		
			
		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°327 - Vol 1 (Entrée)	Appartement n°327 - Vol 2 (Rangement)
Appartement n°327 - Vol 3 (Chambre 1)	Appartement n°327 - Vol 4 (Chambre 2)
Appartement n°327 - Vol 5 (Dégagement)	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)
Appartement n°327 - Vol 7 (W.C)	Appartement n°327 - Vol 8 (Séjour)
Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement.		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°327	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dépassement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°327	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dépassement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Appartement n°327	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 5 (Dépassement) - Vol 6 (SDB) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (Séjour) - Vol 9 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°327	Vol 6 (SDB) - Vol 9 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°327	Vol 9 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 9 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 4 (Chambre 2)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre 1)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 9 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 6 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (Rangement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 5 (Dégagement)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires



Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 327 :

Matériaux amiantés :

-1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 9 prélevés

Au vu des résultats d'analyse, des prélèvements complémentaires pourront être effectués sur le plafond pièces humides pour lequel le prélèvement est positif (Prélèvement n°10 du rapport 002LQ001408, logement n°323) afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 6 (SDB) - Appartement n°327	Moyen investigation non mis a disposition	Volume sous la baignoire Tablier non démontable sans l'endommager.

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°327	Vol 9 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S2						Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°327	Vol 9 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°327	Vol 6 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°327	Vol 9 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°327	Vol 4 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°327	Vol 3 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°327	Vol 6 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité blanc porte d'entrée	S3							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 7 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 09 n°2 - 1 - 002LQ0014 09 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 6 (SDB) - Vol 9 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0014 09 n°2 - 1 - 002LQ0014 09 n°2 - 2	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 4 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 09 n°4 - 1 - 002LQ0014 09 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 5 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Rangement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LQ0014 09 n°4 - 1 - 002LQ0014 09 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 9 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°327	Vol 4 (Chambre 2)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°327	Vol 3 (Chambre 1)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 7 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001409 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 6 (SDB) - Vol 9 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ001409 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 09 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 4 (Chambre 2) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 2 (Rangement) - Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	S14 - S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0014 09 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 09 n°1 - 1 - 002LQ0014 09 n°1 - 2	P1	Colle beige non séparable + joint cassant beige + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 6 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 09 n°6 - 1 - 002LQ0014 09 n°6 - 2	P6	Colle beige + joint cassant blanc + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 4 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques gris écailles + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°11 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°327	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°327	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001409 n°7 - 1 - 002LQ001409 n°7 - 2	P7	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 2) - Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S19 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ001409 n°7 - 1 - 002LQ001409 n°7 - 2	P7	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ001409 n°8 - 1 - 002LQ001409 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (Chambre 1) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	S24 - S25 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ001409 n°8 - 1 - 002LQ001409 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 09 n°9 - 1 - 002LQ0014 09 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0014 09 n°9 - 1 - 002LQ0014 09 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 09 n°10 - 1 - 002LQ0014 09 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 7 (W.C) - Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0014 09 n°10 - 1 - 002LQ0014 09 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°327	Vol 9 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°327	Vol 7 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°327	Vol 6 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°327	Vol 3 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°327	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°327	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°327	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
[REDACTED]	Appartement n°327	Appartement n°327 - Plan de repérage - Actions menées



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001409 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°327 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°327 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°327 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°327 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°327 - Vol 4 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°327 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°327 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°327 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°327 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°327 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001409 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	I1
	Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	I2
	Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	I3
	Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	I4




002LQ001409 n°1 - 1 (P1)



002LQ001409 n°1 - 2 (P1)



002LQ001409 n°2 - 1 (P2)

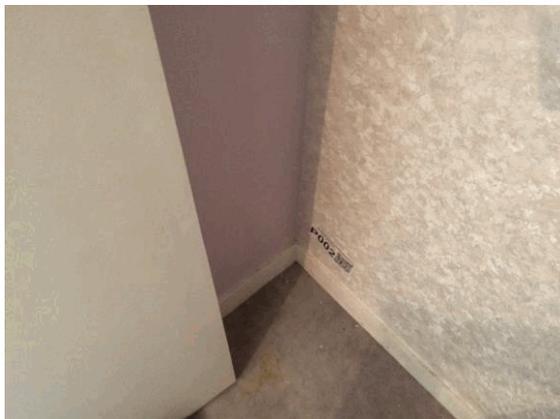


002LQ001409 n°2 - 2 (P2)



002LQ001409 n°3 - 1 (P3)



002LQ001409 n°4 - 2 (P4)

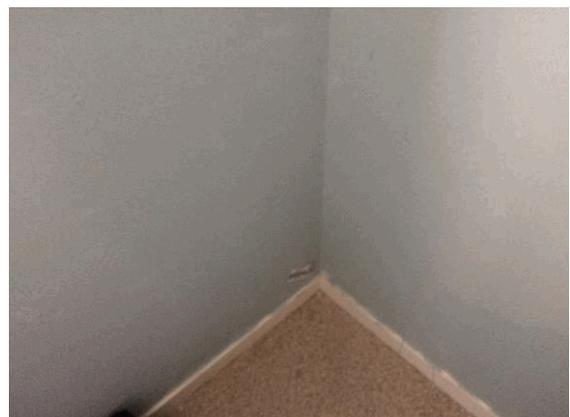

002LQ001409 n°4 - 1 (P4)



002LQ001409 n°5 - 1 (P5)



002LQ001409 n°6 - 1 (P6)



002LQ001409 n°6 - 2 (P6)



002LQ001409 n°7 - 1 (P7)



002LQ001409 n°7 - 2 (P7)



002LQ001409 n°8 - 2 (P8)



002LQ001409 n°8 - 1 (P8)



002LQ001409 n°9 - 2 (P9)



002LQ001409 n°9 - 1 (P9)



002LQ001409 n°10 - 2 (P10)



002LQ001409 n°10 - 1 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + joint cassant beige + peinture - -	Appartement n°327 - Vol 9 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 7 (W.C)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 7 (W.C)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 4 (Chambre 2)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 5 (Dégagement)	
P6	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + joint cassant blanc + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 1 (Entrée)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage blanche en vrac non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable - -	Appartement n°327 - Vol 6 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70913 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-70913 Réf. Commande Client : 002LQ001409
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon


- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00327000170000100327_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage		Réf échantillon ITGA : IT071707-39970		
Réf échantillon client : 002LQ001409001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 9 (Cuisine)		Description ITGA : Colle beige / Joint cassant beige / Peinture / Carrelage		
▶ Colle beige non séparable + joint cassant beige + peinture	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

Validé par : Fabien HADO - Analyste

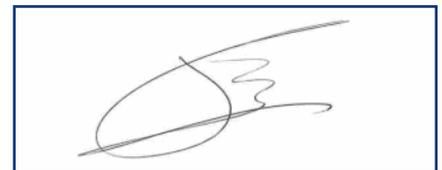

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70913 EN DATE DU 26/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides) / Vol 7 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-39971</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Peintures multiples / Carton</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides) / Vol 7 (W.C)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-39972</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peintures multiples non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 2)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-39973</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau beige en vrac / Peintures multiples / Carton</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau beige en vrac non séparable + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches) / Vol 5 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-39974</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70913 EN DATE DU 26/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39975 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409006 / Revêtement de mur / Description ITGA : Colle beige / Joint cassant blanc / Papier / Peinture en faible quantité / Carrelage Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 6 (SDB)</p>				
▶ Colle beige + joint cassant blanc + papier non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39976 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409007 / Revêtement de sol / Description ITGA : Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche Revêtement de sol / Ragrée pièces sèches / Vol 1 (Entrée)</p>				
▶ Ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39977 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409008 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 1 (Entrée)</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris + sous couche de ragrée blanche non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ Réf échantillon ITGA : IT071707-39978 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409009 / Revêtement de sol / Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragrée gris / Sous couche de ragrée blanche en vrac Revêtement de sol / Ragrée pièces humides / Vol 6 (SDB)</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragrée gris non séparable + sous couche de ragrée blanche en vrac non séparable	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-70913 EN DATE DU 26/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00327000170000100327_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 327 de type 3 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002LQ001409010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 6 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071707-39979</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris / Sous couche de ragréage beige</p>				
<p>▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige non séparable</p>	META	1	26/07/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.