

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_00327000170000100330_
Date du repérage :	12/07/2017
Désignation :	Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00327000170000100330_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	PALLUEL Matthieu	Date du rapport :	27/07/2017
Accompagnateur :	R.SEBIRE (0 800 400 100)		A Riorges, le 27/07/2017
Date de repérage :	12/07/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI 3879 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	28/04/2016		
			

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°330 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°330 - Vol 3 (W.C) Appartement n°330 - Vol 5 (Dégagement) Appartement n°330 - Vol 7 (Cuisine)	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement) Appartement n°330 - Vol 4 (SDB) Appartement n°330 - Vol 6 (Chambre) Appartement n°330 - Vol 8 (Séjour)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°330	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°330	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour)	
Revêtement de sol	Appartement n°330	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°330	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°330	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Cuisine)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 6 (Chambre)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 8 (Séjour)	PVC 4/16/4	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 7 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 4 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 7 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 8 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 4 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Bilan cartographie amiante sur les 12 logements réalisés dans le groupe 327 :

Matériaux amiantés :

-1 enduits plâtre sur les plafonds des pièces humides est amianté sur les 9 prélevés

Au vu des résultats d'analyse, des prélèvements complémentaires pourront être effectués sur le plafond pièces humides pour lequel le prélèvement est positif (Prélèvement n°10 du rapport 002LQ001408, logement n°323) afin de confirmer ou non les premiers résultats obtenus.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastics dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérés comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	
Appartement n°330	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S2						Négatif sur document cf. prélèvement n°1 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°330	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°330	Vol 7 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1			Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 8 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°330	Vol 6 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	S25							Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 2 (Rangement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°5 - 1 - 002LQ0014 10 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches)	S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LQ0014 10 n°5 - 1 - 002LQ0014 10 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°6 - 1 - 002LQ0014 10 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides)	S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002LQ0014 10 n°6 - 1 - 002LQ0014 10 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joints d'étanchéité blanc porte d'entrée	S24							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LQ001407
Appartement n°330	Vol 7 (Cuisine)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Appartement n°330	Vol 6 (Chambre)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 8 (Séjour)	Menuiseries	PVC 4/16/4	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 5 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour) - Vol 2 (Rangement) - Vol 6 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches)	S3 - S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LQ0014 10 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides)	S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0014 10 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche cuisine)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°1 - 1 - 002LQ0014 10 n°1 - 2	P1	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche sdb)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°4 - 1 - 002LQ0014 10 n°4 - 2	P4	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°330	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°330	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Linoléum beige tacheté rouge (d'origine) + colle jaune	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°5 du dossier AC Environnement n° 002HD000865
Appartement n°330	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°7 - 1 - 002LQ0014 10 n°7 - 2	P7	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 1 (Entrée) - Vol 8 (Séjour) - Vol 5 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage pièces sèches	S15 - S16 - S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LQ0014 10 n°7 - 1 - 002LQ0014 10 n°7 - 2	P7	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 2 (Rangement)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°8 - 1 - 002LQ0014 10 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 8 (Séjour) - Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002LQ0014 10 n°8 - 1 - 002LQ0014 10 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°9 - 1 - 002LQ0014 10 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 3 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage pièces humides	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LQ0014 10 n°9 - 1 - 002LQ0014 10 n°9 - 2	P9	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0014 10 n°10 - 1 - 002LQ0014 10 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LQ0014 10 n°10 - 1 - 002LQ0014 10 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°330	Vol 8 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°330	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°330	Vol 6 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°330	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°330	Appartement n°330 - Plan de repérage - Actions menées



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ001410 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°330 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°330 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°330 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ001410 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
	Appartement n°330 - Vol 7 (Cuisine)	I1
	Appartement n°330 - Vol 7 (Cuisine)	I2
	Appartement n°330 - Vol 7 (Cuisine)	I3
	Appartement n°330 - Vol 8 (Séjour)	I4



002LQ001410 n°1 - 1 (P1)



002LQ001410 n°1 - 2 (P1)



002LQ001410 n°2 - 1 (P2)



002LQ001410 n°3 - 1 (P3)



002LQ001410 n°4 - 1 (P4)



002LQ001410 n°4 - 2 (P4)



002LQ001410 n°5 - 1 (P5)




002LQ001410 n°5 - 2 (P5)



002LQ001410 n°6 - 1 (P6)



002LQ001410 n°6 - 2 (P6)

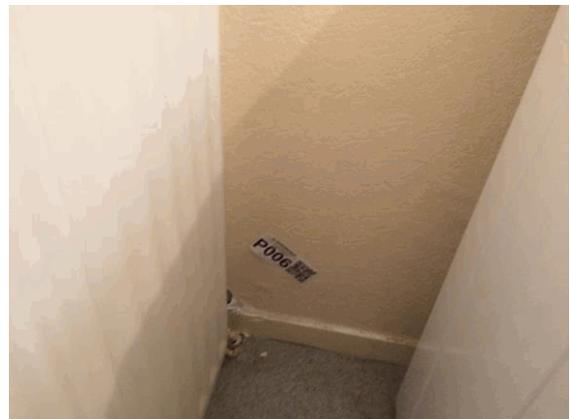

002LQ001410 n°7 - 1 (P7)



002LQ001410 n°7 - 2 (P7)



002LQ001410 n°8 - 1 (P8)



002LQ001410 n°8 - 2 (P8)



002LQ001410 n°9 - 1 (P9)



002LQ001410 n°9 - 2 (P9)



002LQ001410 n°10 - 1 (P10)



002LQ001410 n°10 - 2 (P10)



I1 - 1



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 7 (Cuisine)	
P2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 5 (Dégagement)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 2 (Rangement)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise - -	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose + sous couche de ragréage grise non séparable - -	Appartement n°330 - Vol 4 (SDB)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40086 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40086
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche cuisine) / Vol 7 (Cuisine)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Papier / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + papier non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40087 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40087
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410002 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces sèches) / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40088 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40088
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (aspect gouttelettes pièces humides) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40089 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40089
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche sdb) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture en faible quantité / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtreuse blanche + peinture en faible quantité non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	2
Carrelage		Non analysé		

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40090 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40090
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410005 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces sèches) / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + carton non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40091 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40091
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués (cloisons / doublage pièces humides) / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + carton non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40092 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40092
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege pièces sèches / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Ragréege gris / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Ragréege gris + sous couche de ragréege blanche non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40093 EN DATE DU 26/07/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
 M. Mathieu PALLUEL
 64 rue Clément Ader
 42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
 Echantillon ITGA : IT071707-40093
 Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches / Vol 2 (Rangement)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40094 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40094
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege pièces humides / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege rose / Sous couche de ragréege grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréege rose + sous couche de ragréege grise	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071707-40095 EN DATE DU 26/07/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-70911
Echantillon ITGA : IT071707-40095
Reçu au laboratoire le : 19/07/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ001410
Dossier client	_00327000170000100330_ 74 PLACE J.B. COLBERT - GRAND BEAUCHENE - 53940 ST BERTHEVIN Appartement n° 330 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002LQ001410010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune du revêtement de sol d'origine pièces humides / Vol 4 (SDB)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege rose / Sous couche de ragréege grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréege rose + sous couche de ragréege grise non séparable	META le 26/07/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Giovanni ANTOLA SILVA - Analyste