

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00340000010000100002_
Date du repérage :	07/07/2016
Désignation :	Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS 53810 CHANGE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00340000010000100002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	17/07/2016
Accompagnateur :	Néant ()	A Riorges, le 17/07/2016	
Date de repérage :	07/07/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
LGT 2 - Vol 1 (W.C) LGT 2 - Vol 3 (SDB) LGT 2 - Vol 5 (Débarras) LGT 2 - Vol 7 (Chambre)	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine) LGT 2 - Vol 4 (Entrée) LGT 2 - Vol 6 (Séjour) LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 2	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Débarras) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre) - Vol 8 (Dégagement)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 2	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Débarras) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de sol	LGT 2	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Débarras) - Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre) - Vol 8 (Dégagement)	
Revêtement de mur	LGT 2	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Equipements divers et accessoires	LGT 2	Vol 7 (Chambre) - Vol 8 (Dégagement)	



**K** Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

**L** Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

**M** Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet



## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020 , les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre)	Colles de barre de seuil	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante**

### Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols. La superposition des couches et le retrait ou non des sols d'origine (difficile à voir) ne permet pas une exhaustivité complète sur les revêtements de sol.

La réalisation d'un diagnostic d'un logement dans le même bâtiment ayant conservé ses sols d'origines est nécessaire pour cartographier précisément les revêtements de sols.

Des prélèvements complémentaires peuvent s'avérer nécessaires en cas de réhabilitation complète des sols.



**R** Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - LGT 2	Inaccessible sans sondage destructif ou destruction du tablier	volume sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P15	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002HD001051 n°15 - 1	P15	Matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	souple noir	002HD001051 n°15 - 1	P15	Matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 2	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 2	Vol 6 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 2	Vol 4 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 2	Vol 2 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 4 (Entrée)	Menuiseries	Joint étanchéité porte d'entrée	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 51 n°1 - 1 - 002HD0010 51 n°1 - 2	P1	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 1 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 51 n°2 - 1 - 002HD0010 51 n°2 - 2	P2	Matériau de type peinture (beige) (clair) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; mat	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 51 n°2 - 1 - 002HD0010 51 n°2 - 2	P2	Matériau de type peinture (beige) (clair) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; mat	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 6 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002HD0010 51 n°8 - 1 - 002HD0010 51 n°8 - 2	P8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 6 (Séjour) - Vol 4 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Porteur pièces sèches	002HD0010 51 n°8 - 1 - 002HD0010 51 n°8 - 2	P8	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 6 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 51 n°9 - 1 - 002HD0010 51 n°9 - 2	P9	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre) - Vol 8 (Dépassement) - Vol 4 (Entrée) - Vol 5 (Débaras)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9 - S9 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 51 n°9 - 1 - 002HD0010 51 n°9 - 2	P9	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 51 n°10 - 1 - 002HD0010 51 n°10 - 2	P10	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (Chambre) - Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	S23 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0010 51 n°10 - 1 - 002HD0010 51 n°10 - 2	P10	Matériau souple de type joint (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P18	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002HD0010 51 n°18 - 1	P18	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Plafonds	Enduit plâtre	P14	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièce sèche	002HD0010 51 n°14 - 1 - 002HD0010 51 n°14 - 2	P14	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 6 (Séjour) - Vol 5 (Débarras) - Vol 4 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement)	Plafonds	Enduit plâtre	S19 - S20 - S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Plafond pièce sèche	002HD0010 51 n°14 - 1 - 002HD0010 51 n°14 - 2	P14	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Plafonds	Enduit plâtre	P19	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002HD0010 51 n°19 - 1 - 002HD0010 51 n°19 - 2	P19	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (Cuisine) - Vol 1 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre	S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Plafond pièces humides	002HD0010 51 n°19 - 1 - 002HD0010 51 n°19 - 2	P19	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P7	Réalisation d'un prélèvement	Grise (faïence peinte violet)	002HD0010 51 n°7 - 1 - 002HD0010 51 n°7 - 2	P7	Matériau souple (gris) (clair) ; matériau de type peinture (jaune) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P17	Réalisation d'un prélèvement	grise	002HD0010 51 n°17 - 1 - 002HD0010 51 n°17 - 2	P17	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (gris) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	grise	002HD0010 51 n°17 - 1 - 002HD0010 51 n°17 - 2	P17	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (gris) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 5 (Débarras)	Revêtement de sol	Ragréage	P3	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002HD0010 51 n°3 - 1 - 002HD0010 51 n°3 - 2	P3	Matériau de type colle (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 4 (Entrée) - Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S3 - S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Gris	002HD0010 51 n°3 - 1 - 002HD0010 51 n°3 - 2	P3	Matériau de type colle (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	lino beige + colle jaune	002HD0010 51 n°4 - 1	P4 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 4 (Entrée) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5 - S6 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	lino beige + colle jaune	002HD0010 51 n°4 - 1	P4 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 5 (Débarras)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P4	Réalisation d'un prélèvement	lino beige + colle jaune	002HD0010 51 n°4 - 1	P4 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 4 (Entrée) - Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S5 - S6 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	lino beige + colle jaune	002HD0010 51 n°4 - 1	P4 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	P5	Réalisation d'un prélèvement	3 couches de ragréages inséparable (gris / rose / gris) + colle jaune présente entre eux	002HD0010 51 n°5 - 1 - 002HD0010 51 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau souple (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	3 couches de ragréages inséparable (gris / rose / gris) + colle jaune présente entre eux	002HD0010 51 n°5 - 1 - 002HD0010 51 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau souple (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	P5	Réalisation d'un prélèvement	3 couches de ragréages inséparable (gris / rose / gris) + colle jaune présente entre eux	002HD0010 51 n°5 - 1 - 002HD0010 51 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (violet)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage + colle jaune	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	3 couches de ragréages inséparable (gris / rose / gris) + colle jaune présente entre eux	002HD0010 51 n°5 - 1 - 002HD0010 51 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (violet)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	Lino bleu + colle jaune	002HD0010 51 n°6 - 1	P6 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	Lino bleu + colle jaune	002HD0010 51 n°6 - 1	P6 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces sèches d'origine	002HD0010 51 n°11 - 1	P11	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (jaune) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 6 (Séjour) - Vol 7 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Gris pièces sèches d'origine	002HD0010 51 n°11 - 1	P11	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (jaune) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	Résidu revêtement d'origine + colle jaune	002HD0010 51 n°12 - 1	P12 Phase 1	Matériau souple (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Résidu revêtement d'origine + colle jaune	002HD0010 51 n°12 - 1	P12 Phase 1	Matériau souple (beige)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P12	Réalisation d'un prélèvement	Résidu revêtement d'origine +cole jaune	002HD0010 51 n°12 - 1	P12 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Résidu revêtement d'origine +cole jaune	002HD0010 51 n°12 - 1	P12 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Lino bleu + colle jaune	002HD0010 51 n°13 - 1 - 002HD0010 51 n°13 - 2	P13 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Lino bleu + colle jaune	002HD0010 51 n°13 - 1 - 002HD0010 51 n°13 - 2	P13 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Lino bleu + colle jaune	002HD0010 51 n°13 - 1 - 002HD0010 51 n°13 - 2	P13 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Lino bleu + colle jaune	002HD0010 51 n°13 - 1 - 002HD0010 51 n°13 - 2	P13 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Lino gris avec motif + colle jaune	002HD0010 51 n°16 - 1 - 002HD0010 51 n°16 - 2	P16 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 2	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P16	Réalisation d'un prélèvement	Lino gris avec motif + colle jaune	002HD0010 51 n°16 - 1 - 002HD0010 51 n°16 - 2	P16 Phase 2	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (violet)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 2	Vol 7 (Chambre)	Revêtement de sol	Colles de barre de seuil	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 2	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I4	lino imitation parquet + colle jaune		I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 2	Vol 6 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I5	Supplémentaire		I5 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 2		LGT 2 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 2		LGT 2 - Plan de prélèvements






## LGT 2 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:  
002HD001051

Légende

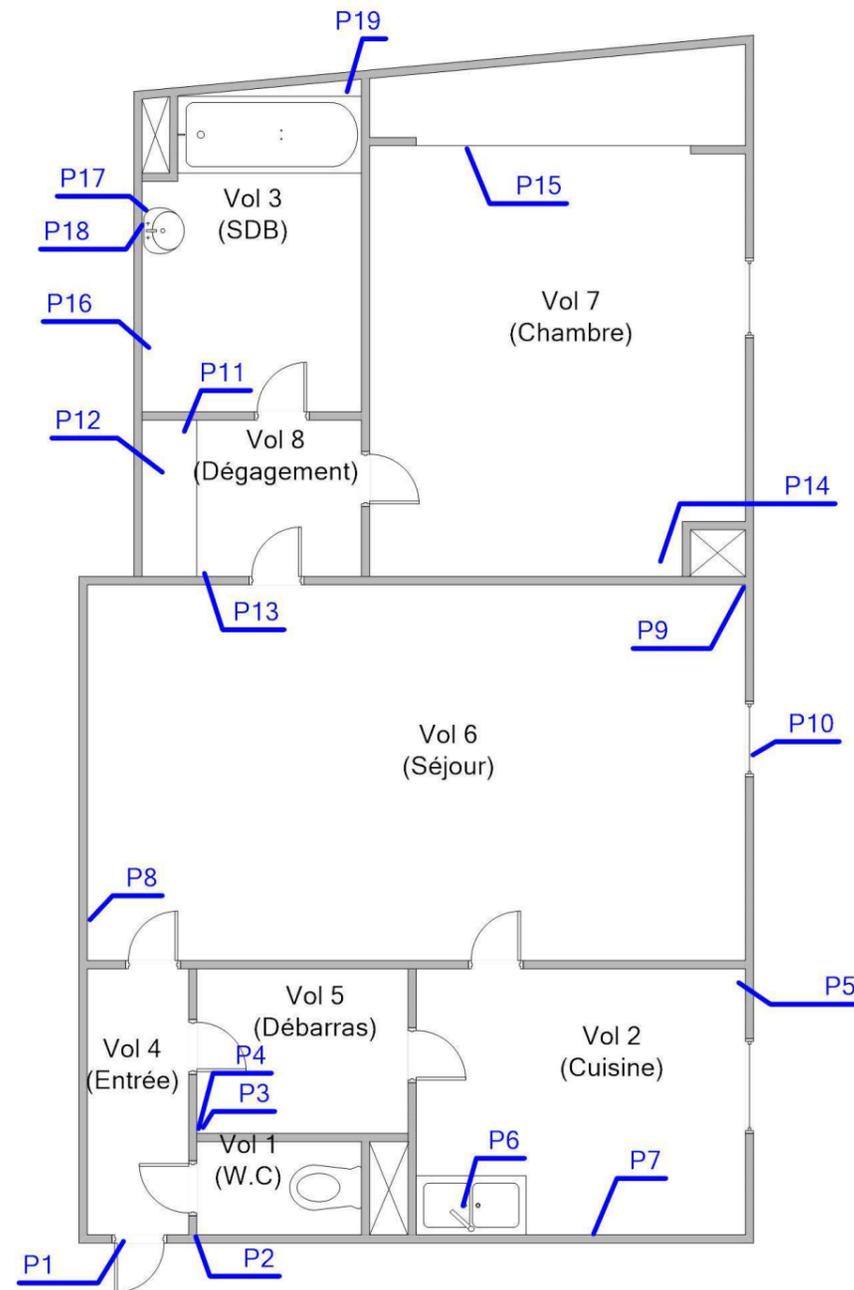

**Adresse du bien**  
1 RUE CONSTANTIN MATHEI - LE TAMARIS  
53810 CHANGE

**Désignation**  
Appartement n° 2 de type 2 situé au RDC

**Date intervention**  
07/07/2016

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

**ANNEXE : Reportage photographique**

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001051 n°1 - 1 (P1)	LGT 2 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001051 n°1 - 2 (P1)	LGT 2 - Vol 4 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001051 n°2 - 1 (P2)	LGT 2 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001051 n°2 - 2 (P2)	LGT 2 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001051 n°3 - 1 (P3)	LGT 2 - Vol 5 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001051 n°3 - 2 (P3)	LGT 2 - Vol 5 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001051 n°4 - 1 (P4)	LGT 2 - Vol 5 (Débarras)	Prélevement négatif
002HD001051 n°5 - 2 (P5)	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001051 n°5 - 1 (P5)	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001051 n°6 - 1 (P6)	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001051 n°7 - 1 (P7)	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001051 n°7 - 2 (P7)	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001051 n°8 - 1 (P8)	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001051 n°8 - 2 (P8)	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001051 n°9 - 1 (P9)	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001051 n°9 - 2 (P9)	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001051 n°10 - 1 (P10)	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001051 n°10 - 2 (P10)	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001051 n°11 - 1 (P11)	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001051 n°12 - 1 (P12)	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001051 n°13 - 1 (P13)	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001051 n°13 - 2 (P13)	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001051 n°14 - 1 (P14)	LGT 2 - Vol 7 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001051 n°14 - 2 (P14)	LGT 2 - Vol 7 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001051 n°15 - 1 (P15)	LGT 2 - Vol 7 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD001051 n°16 - 1 (P16)	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001051 n°16 - 2 (P16)	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001051 n°17 - 2 (P17)	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001051 n°17 - 1 (P17)	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001051 n°18 - 1 (P18)	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001051 n°19 - 1 (P19)	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002HD001051 n°19 - 2 (P19)	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	I1
	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	I2
	LGT 2 - Vol 7 (Chambre)	I3
	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	I4
	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	I5



002HD001051 n°1 - 1 (P1)



002HD001051 n°1 - 2 (P1)



002HD001051 n°2 - 1 (P2)



002HD001051 n°2 - 2 (P2)



002HD001051 n°3 - 1 (P3)



002HD001051 n°3 - 2 (P3)



002HD001051 n°4 - 1 (P4)



002HD001051 n°5 - 2 (P5)



002HD001051 n°5 - 1 (P5)



002HD001051 n°6 - 1 (P6)



002HD001051 n°7 - 1 (P7)



002HD001051 n°7 - 2 (P7)



002HD001051 n°8 - 1 (P8)



002HD001051 n°8 - 2 (P8)



002HD001051 n°9 - 1 (P9)



002HD001051 n°9 - 2 (P9)



002HD001051 n°10 - 1 (P10)



002HD001051 n°10 - 2 (P10)



002HD001051 n°11 - 1 (P11)



002HD001051 n°12 - 1 (P12)



002HD001051 n°13 - 1 (P13)



002HD001051 n°13 - 2 (P13)



002HD001051 n°14 - 1 (P14)



002HD001051 n°14 - 2 (P14)



002HD001051 n°15 - 1 (P15)



002HD001051 n°16 - 1 (P16)



002HD001051 n°16 - 2 (P16)



002HD001051 n°17 - 2 (P17)



002HD001051 n°17 - 1 (P17)



002HD001051 n°18 - 1 (P18)



002HD001051 n°19 - 1 (P19)



I1 - 1

002HD001051 n°19 - 2 (P19)



I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



I5 - 1



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Reference	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir) - -	LGT 2 - Vol 4 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (beige) (clair) + (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; mat - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 2 - Vol 1 (W.C)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (clair) - Gris -	LGT 2 - Vol 5 (Débarras)	
P4 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) - lino beige + colle jaune -	LGT 2 - Vol 5 (Débarras)	
P4 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - lino beige + colle jaune -	LGT 2 - Vol 5 (Débarras)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple (gris) (clair) - 3 couches de ragréages inséparable (gris / rose / gris) + colle jaune présente entre eux -	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (gris) (violet) - 3 couches de ragréages inséparable (gris / rose / gris) + colle jaune présente entre eux -	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	
P6 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) - Lino bleu + colle jaune -	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	
P6 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - Lino bleu + colle jaune -	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple (gris) (clair) ; matériau de type peinture (jaune) (clair) - Grise (faïence peinte violet) -	LGT 2 - Vol 2 (Cuisine)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Porteur pièces sèches -	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	

P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (noir) - -	LGT 2 - Vol 6 (Séjour)	
P11	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau (blanc) ; matériau semi-dur de type ragréage (jaune) (clair) - Gris pièces sèches d'origine -	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	
P12 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple (beige) - Résidu revêtement d'origine + colle jaune -	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	
P12 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur (blanc) - Résidu revêtement d'origine + colle jaune -	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	
P13 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (bleu) (clair) - Lino bleu + colle jaune -	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	
P13 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - Lino bleu + colle jaune -	LGT 2 - Vol 8 (Dégagement)	
P14	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) (clair) - Plafond pièce sèche -	LGT 2 - Vol 7 (Chambre)	
P15	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Matériau souple bitumineux (noir) - souple noir -	LGT 2 - Vol 7 (Chambre)	
P16 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair) - Lino gris avec motif + colle jaune -	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	
P16 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage (violet) - Lino gris avec motif + colle jaune -	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau de type peinture (bleu) ; matériau souple (gris) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - grise -	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau de type peinture (beige) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc) - Porteur pièces humides -	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	

P19	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (beige) (clair) - Plafond pièces humides -	LGT 2 - Vol 3 (SDB)	
-----	--------------------------	----------	--	---------------------	--