

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU
CP - Ville :	53300 AMBRIERES LES VALLEES
Référence client :	_00347000010000200009_
Date du repérage :	09/05/2016
Désignation :	Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU 53300 AMBRIERES LES VALLEES	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00347000010000200009_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	10/06/2016
Accompagnateur :	Néant ()		A Riorges, le 10/06/2016
Date de repérage :	09/05/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 9 - Vol 1 (W.C) LGT 9 - Vol 3 (Cuisine) LGT 9 - Vol 5 (Chambre) LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	LGT 9 - Vol 2 (SDB) LGT 9 - Vol 4 (Placard) LGT 9 - Vol 6 (Entrée)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Séjour)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Séjour)	
Revêtement de mur	LGT 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine)	
Revêtement de sol	LGT 9	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (SDB) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Entrée) - Vol 7 (Séjour)	
Equipements divers et accessoires	LGT 9	Vol 2 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Séjour)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Entrée)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (Cuisine)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Entrée)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (W.C)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (SDB)	Ragréage	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Séjour)	bois	Impossible de constater la présence ou non de mastic vitrier sans démontage de la menuiserie
Vol 3 (Cuisine)	bois	Impossible de constater la présence ou non de mastic vitrier sans démontage de la menuiserie
Vol 3 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Q Réserves / Commentaires



voir commentaires - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plenums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels.

Aucune colle de revêtements de sols d'origine pour les pièces humides n'as été trouvé dans le logement. Une destruction importante des lino actuels est nécessaire pour espérer retrouver des échantillons de la colle d'origine des revêtements des pièces humides.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 2 (SDB)	Baignoire	Récente avec étiquette encore présente	S25			S25 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature
LGT 9	Vol 3 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 9	Vol 2 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I4			I4 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 5 (Chambre)	Menuiseries	velux récent avec double vitrage 4 / 16 / 4	S24			S24 - 1				Materiau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 7 (Séjour)	Menuiseries	bois	I3			I3 - 1				Impossible de constater la présence ou non de mastic vitrier sans démontage de la menuiserie
LGT 9	Vol 3 (Cuisine)	Menuiseries	bois	I3			I3 - 1				Impossible de constater la présence ou non de mastic vitrier sans démontage de la menuiserie

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 1 (W.C)	Gaines et coffre horizontaux	bois	S26			S26 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino gris imitation parquet + colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino gris imitation parquet + colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 9	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino gris imitation parquet + colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 9	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino gris imitation parquet + colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 9	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I1	lino gris imitation parquet + colle jaune		I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 7 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	Sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 9	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	Sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 9	Vol 6 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	Sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
LGT 9	Vol 1 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	Sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 9	Vol 2 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	I2	Sous le lino actuel et sur le ragréage d'origine		I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
LGT 9		LGT 9 - Plan de repérage - Actions menées
LGT 9		LGT 9 - Plan de prélèvements



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD000944 n°1 - 1 (P1)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°13 - 1 (P13)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°14 - 1 (P14)	LGT 9 - Vol 4 (Placard)	Prélevement négatif
002HD000944 n°14 - 2 (P14)	LGT 9 - Vol 4 (Placard)	Prélevement négatif
002HD000944 n°15 - 1 (P15)	LGT 9 - Vol 4 (Placard)	Prélevement négatif
002HD000944 n°16 - 1 (P16)	LGT 9 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000944 n°16 - 2 (P16)	LGT 9 - Vol 1 (W.C)	Prélevement négatif
002HD000944 n°17 - 1 (P17)	LGT 9 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000944 n°17 - 2 (P17)	LGT 9 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000944 n°18 - 1 (P18)	LGT 9 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD000944 n°18 - 2 (P18)	LGT 9 - Vol 6 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD000944 n°1 - 2 (P1)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°19 - 1 (P19)	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000944 n°19 - 2 (P19)	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000944 n°20 - 1 (P20)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°20 - 2 (P20)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°21 - 1 (P21)	LGT 9 - Vol 2 (SDB)	Prélevement négatif
002HD000944 n°20 - 3 (P20)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
S24 - 1 (A24)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Absence : pas d'amiante par nature
S25 - 1 (A25)	LGT 9 - Vol 2 (SDB)	Absence : pas d'amiante par nature
S26 - 1 (A26)	LGT 9 - Vol 1 (W.C)	Absence : pas d'amiante par nature
	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	I1
002HD000944 n°2 - 1 (P2)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	I2
	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	I3
	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	I4
002HD000944 n°2 - 2 (P2)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°3 - 1 (P3)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°11 - 1 (P11)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°12 - 1 (P12)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°12 - 2 (P12)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD000944 n°13 - 2 (P13)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°3 - 2 (P3)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°4 - 1 (P4)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°4 - 2 (P4)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°5 - 1 (P5)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°8 - 1 (P8)	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002HD000944 n°6 - 1 (P6)	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000944 n°6 - 2 (P6)	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000944 n°7 - 1 (P7)	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000944 n°7 - 2 (P7)	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD000944 n°9 - 1 (P9)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°9 - 2 (P9)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°10 - 1 (P10)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°10 - 2 (P10)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD000944 n°11 - 2 (P11)	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif



002HD000944 n°1 - 1 (P1)



002HD000944 n°13 - 1 (P13)



002HD000944 n°14 - 1 (P14)




002HD000944 n°14 - 2 (P14)



002HD000944 n°15 - 1 (P15)



002HD000944 n°16 - 1 (P16)

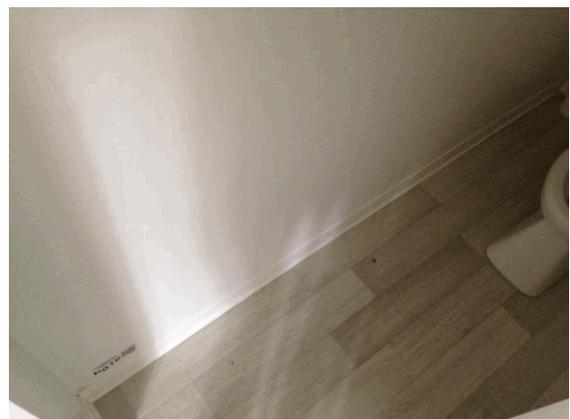

002HD000944 n°16 - 2 (P16)




002HD000944 n°17 - 1 (P17)



002HD000944 n°17 - 2 (P17)



002HD000944 n°18 - 1 (P18)

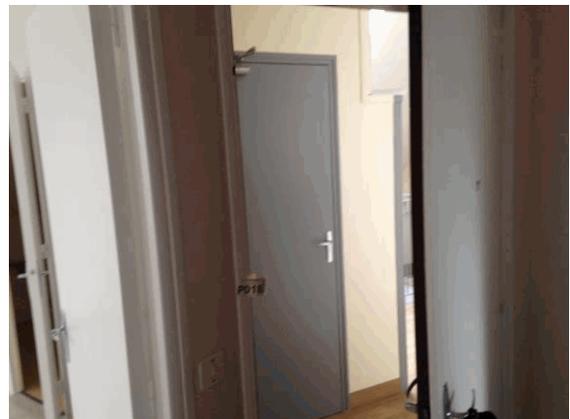

002HD000944 n°18 - 2 (P18)



002HD000944 n°1 - 2 (P1)



002HD000944 n°19 - 1 (P19)



002HD000944 n°19 - 2 (P19)



002HD000944 n°20 - 1 (P20)



002HD000944 n°20 - 2 (P20)



002HD000944 n°21 - 1 (P21)



002HD000944 n°20 - 3 (P20)



S24 - 1 (A24)



S25 - 1 (A25)




S26 - 1 (A26)



I1 - 1



002HD000944 n°2 - 1 (P2)

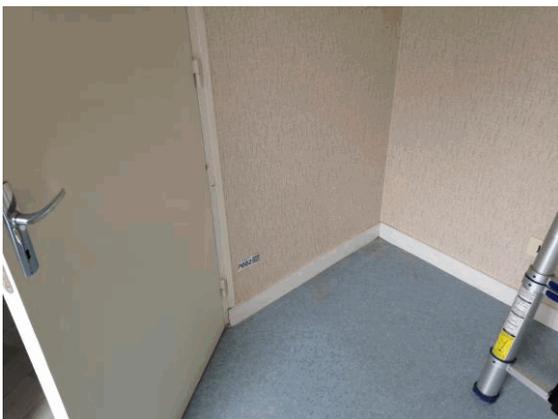

I2 - 1



I3 - 1



I4 - 1



002HD000944 n°2 - 2 (P2)



002HD000944 n°3 - 1 (P3)



002HD000944 n°11 - 1 (P11)



002HD000944 n°12 - 1 (P12)



002HD000944 n°12 - 2 (P12)



002HD000944 n°13 - 2 (P13)



002HD000944 n°3 - 2 (P3)



002HD000944 n°4 - 1 (P4)



002HD000944 n°4 - 2 (P4)



002HD000944 n°5 - 1 (P5)



002HD000944 n°8 - 1 (P8)




002HD000944 n°6 - 1 (P6)



002HD000944 n°6 - 2 (P6)




002HD000944 n°7 - 1 (P7)

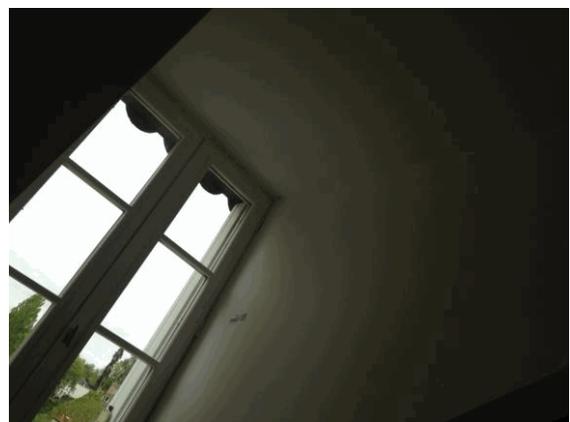

002HD000944 n°7 - 2 (P7)



002HD000944 n°9 - 1 (P9)

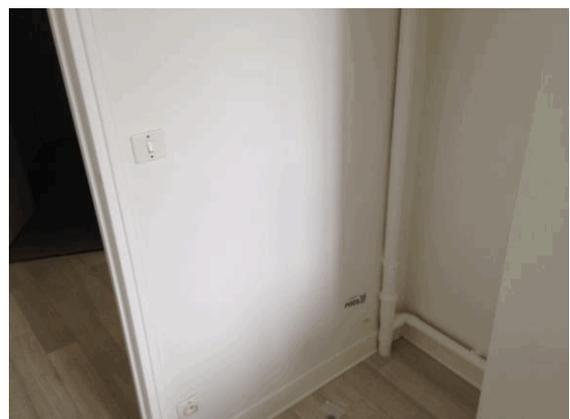

002HD000944 n°9 - 2 (P9)



002HD000944 n°10 - 1 (P10)



002HD000944 n°10 - 2 (P10)



002HD000944 n°11 - 2 (P11)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiu	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier - doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture + papier - Porteur pièces sèches -	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Plafond pièce sèche (platre sur hourdis brique rouge) -	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu - Lino bleu -	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	
P5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose - Rose d'origine pièces sèches -	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Cloison pièces sèches (platre sur brique rouge) -	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture + papier - Plafond rampant + droit placoplâtre pièce sèche -	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + matériau gris en faible quantité - colle jaune du revêtement de sol d'origine pièces sèches -	LGT 9 - Vol 5 (Chambre)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Cloison pièces humides (platre sur briques rouges) -	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture - doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture + papier peint - Plafond rampant + droit placoplâtre pièce humide -	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	
P12	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc + peinture - Plafond pièces humides (platre sur hourdis brique rouge) -	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche - Grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	

P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable - Lino beige imitation carrelage + colle jaune -	LGT 9 - Vol 4 (Placard)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage blanc en vrac - Blanc -	LGT 9 - Vol 4 (Placard)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc + peinture - Porteur pièces humides -	LGT 9 - Vol 1 (W.C)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche - Grise -	LGT 9 - Vol 2 (SDB)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture - -	LGT 9 - Vol 6 (Entrée)	
P19	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture - -	LGT 9 - Vol 7 (Séjour)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris - Gris d'origine pièces humides -	LGT 9 - Vol 3 (Cuisine)	
P21	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Carrelage + colle polymère jaune + matériau blanc en faible quantité non séparable - jaune (plinthe plastique blanche) -	LGT 9 - Vol 2 (SDB)	



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18848 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18848
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_45316af9-e838-4308-8d32-924415b26
852

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18850 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18850
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_43d3499c-7482-4a9f-8f6b-c2f0c93ba7
3c

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture + papier	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18851 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18851
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_77c16363-21c8-4028-be5b-40dbb05c4
800

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18852 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18852
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_ba60601c-3d4a-4f58-85e2-052e4af343
e4

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Revêtement souple bleu

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple bleu	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18853 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18853
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_45108a55-cb2c-44de-aed2-a0b1860e64
d7

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944005 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage rose	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18854 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18854
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_ad253a75-97a7-4bcb-b6ae-0c0e5efe414
3

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18855 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18855
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_Ob29a95a-090f-4aad-9d32-1ab84656a2
77

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture + papier	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18856 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18856
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_daf3cfe3-0c76-4435-abb5-bd7650e1ca5
7

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 5 (Chambre)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + matériau gris en faible quantité	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18857 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18857
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_e171c466-9aee-4d2d-a512-261f2fb513
4b

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18858 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18858
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_98c9f1c8-d201-4d88-b26d-7d2e5ccc6e
84

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18859 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18859
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_961a52db-3d0f-46a0-a470-fa80b231f5
Oe

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944011 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée / Peinture / Papier peint

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture + papier peint	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18860 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18860
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_f2191708-76dd-41ae-a813-119b6f107
1a9

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944012 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18861 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18861
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_26685bf2-4762-4174-a6e1-1fe41af41c
11

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18862 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18862
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_8f192beb-7be3-4f49-af50-430985ea53
e9

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 4 (Placard)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture en faible quantité non séparable	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18863 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18863
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_60498304-33a3-4741-9efd-b744f9a1ec
3c

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Placard)
Description ITGA	Ragréage blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage blanc en vrac	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18864 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18864
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_b5400285-65cc-4a72-887f-5adfa7982f
78

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18865 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18865
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_dc2cabae-2da4-4a24-999d-b12d24f98a8
c

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colles de carrelages (faïences) / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Carrelage / Colle beige / Couche plâtreuse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage + colle beige + couche plâtreuse blanche	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18866 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18866
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_165ce668-5ef5-4a16-a3a7-a1cbc10190
8b

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944018 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint porte d'entrée / Vol 6 (Entrée)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18867 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18867
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_32bb385f-7a3c-4a11-a5c4-de82f50e58
55

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944019 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joint étanchéité sur menuiserie bois / Vol 7 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18868 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18868
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_908bd1a3-ac14-416d-be05-6ce043ef76
1d

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (Cuisine)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle polymère jaune + ragréage rose + ragréage gris	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-18869 EN DATE DU 10/06/2016 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52856
Echantillon ITGA : IT071606-18869
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_5c6de176-6604-415a-81db-95dd2617c
262

Réf. Client :

Commande	002HD000944
Dossier client	_00347000010000200009_ 1 RUE DU ROQUEREAU BAT B/B - RUE ROCQUEREAU - 53300 AMBRIERES LES VALLEES Appartement n° 9 de type 2 situé au 02 ème étage
Echantillon	002HD000944021 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (SDB)
Description ITGA	Carrelage / Colle polymère jaune / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Carrelage + colle polymère jaune + matériau blanc en faible quantité non séparable	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Bastien PORRES - Analyste