

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS
CP - Ville :	53100 MAYENNE
Référence client :	_00350000020000100015_
Date du repérage :	09/05/2016
Désignation :	Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS 53100 MAYENNE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00350000020000100015_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : AC Environnement (N° 441355914) Nom : PALLUEL Matthieu Accompagnateur : Néant () Date de repérage : 09/05/2016		Nom : MORA Denis Date du rapport : 10/06/2016 A Riorges, le 10/06/2016	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E Pièces visitées	
Liste des locaux visités :	
LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine) LGT 15 - Vol 3 (Chambre) LGT 15 - Vol 5 (SDB)	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement) LGT 15 - Vol 4 (W.C)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	LGT 15	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 15	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 15	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de sol	LGT 15	Vol 1 (Séjour / Cuisine) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 3 (Chambre)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 5 (SDB)	PVC	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 2 (Dégagement)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (Chambre)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Q Réserves / Commentaires

Voir commentaires. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiserries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 5 (SDB) - LGT 15	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous et derrière le bac de douche

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 15	Vol 5 (SDB)	Cabine de douche	PVC	S13			S13 - 1				Négatif sur jugement personnel de l'opérateur de repérage Cabine de douche PVC récente
LGT 15	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 15	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 15	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Radiateurs	Joint	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 15	Vol 2 (Dégagement)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 15	Vol 3 (Chambre)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
LGT 15	Vol 5 (SDB)	Radiateurs	Joints	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 15	Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC
LGT 15	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC




Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 15	Vol 5 (SDB)	Menuiseries	PVC	I2			I2 - 1 - I2 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les menuiseries PVC



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 15		LGT 15 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 15		LGT 15 - Plan de Prélèvements
 LGT 15		LGT 15 - MPCA Plafond et faux-plafonds

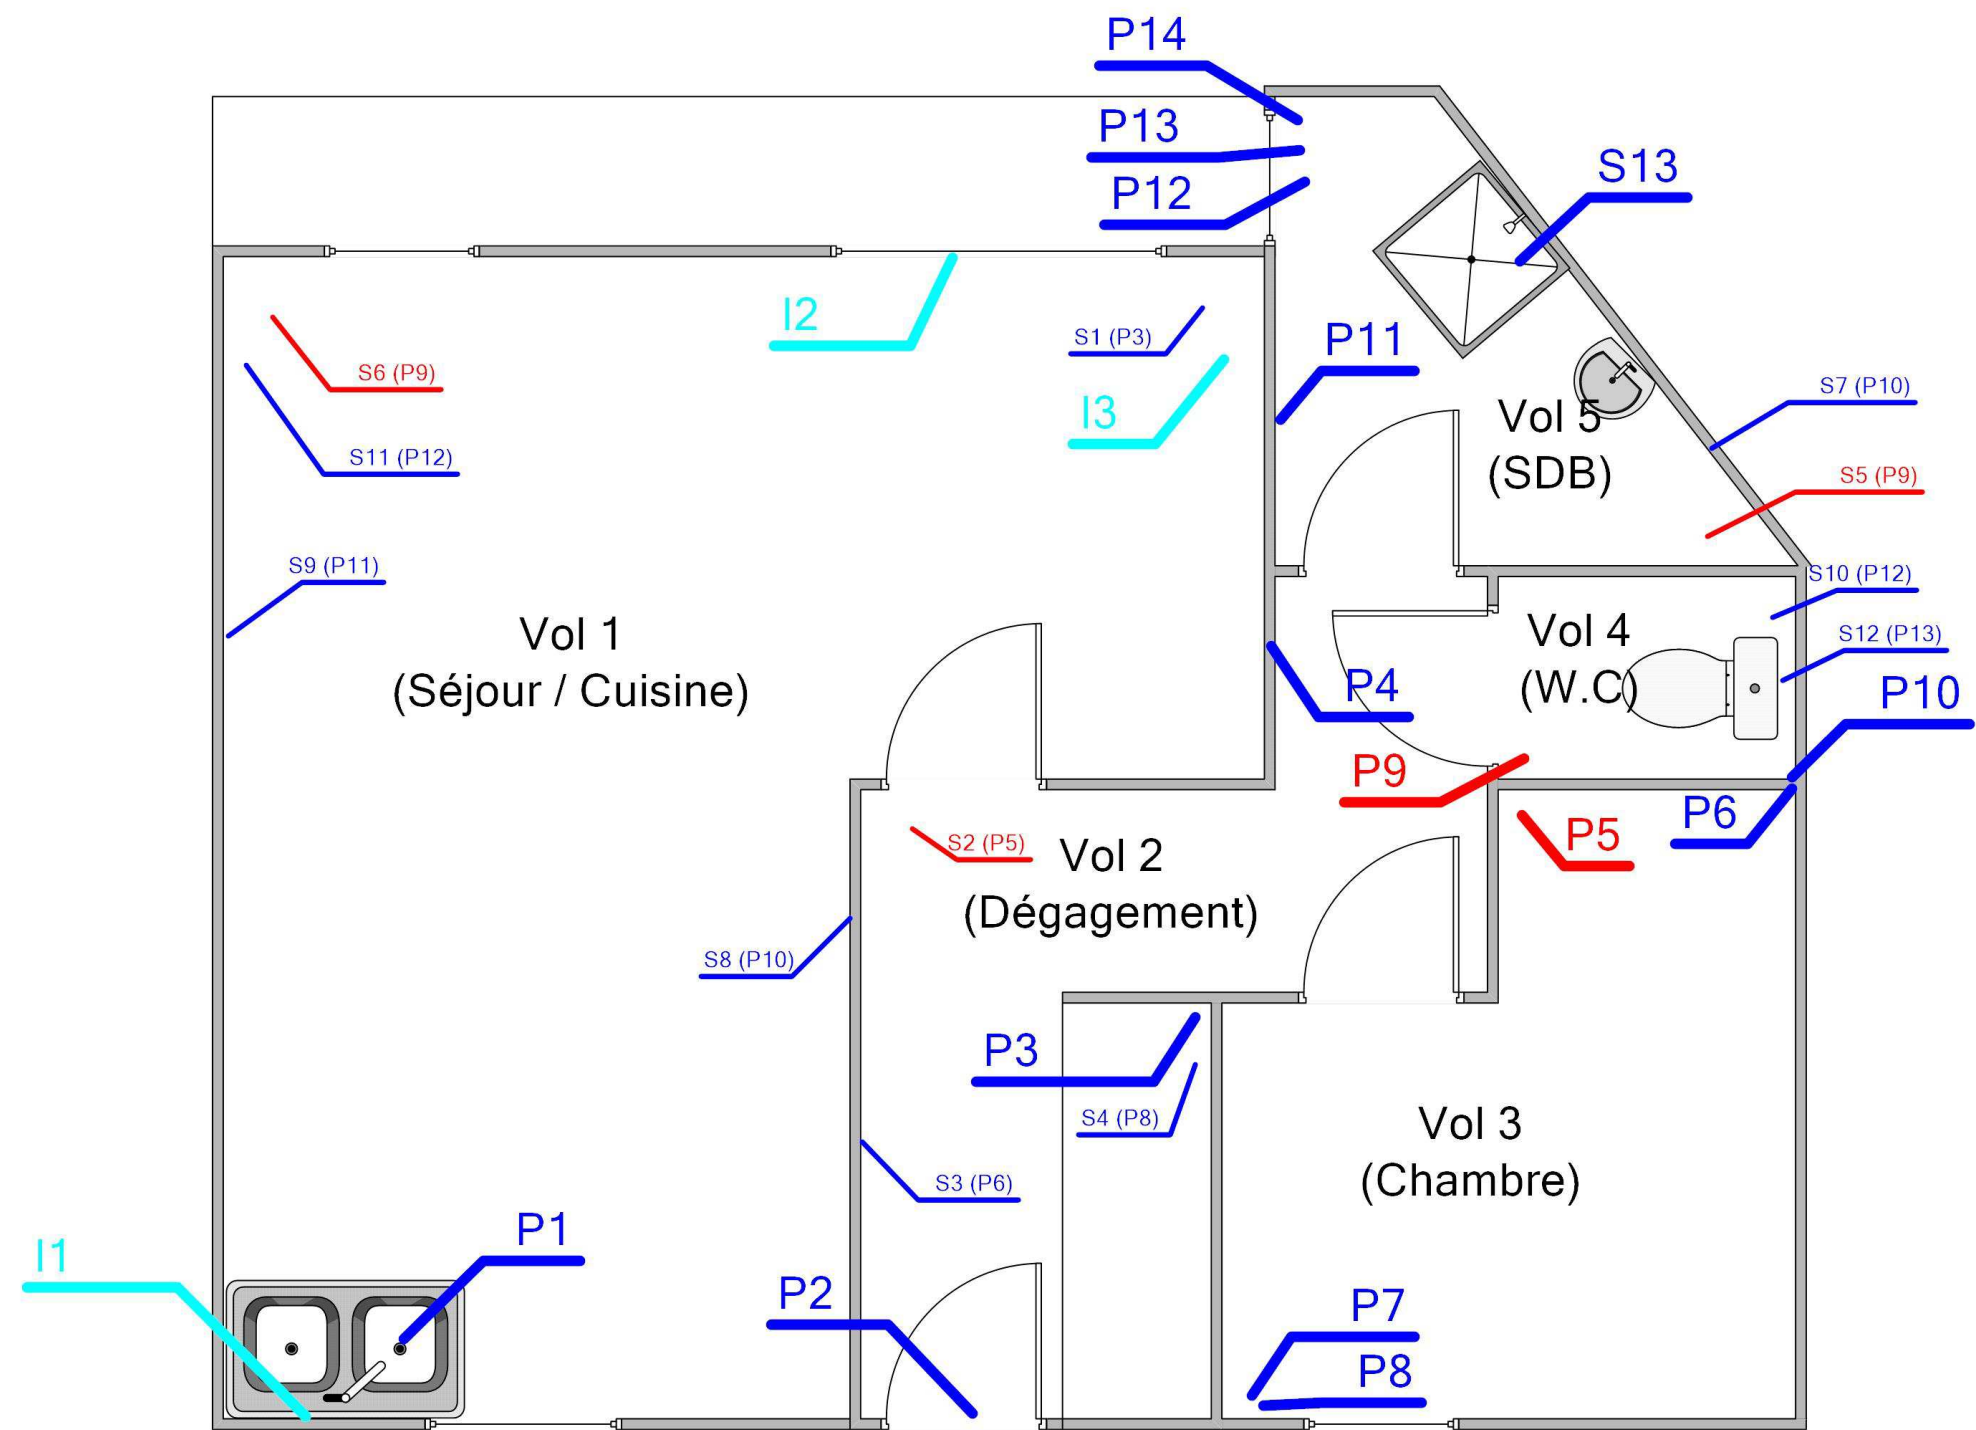

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif




Adresse du bien
2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS
53100 MAYENNE

Désignation
Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 er étage

Date intervention
09/05/2016

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

LGT 15 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002LQ000001
				Légende
	Adresse du bien 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS 53100 MAYENNE	Désignation Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 er étage	Date intervention 09/05/2016	Technicien intervenant PALLUEL Matthieu

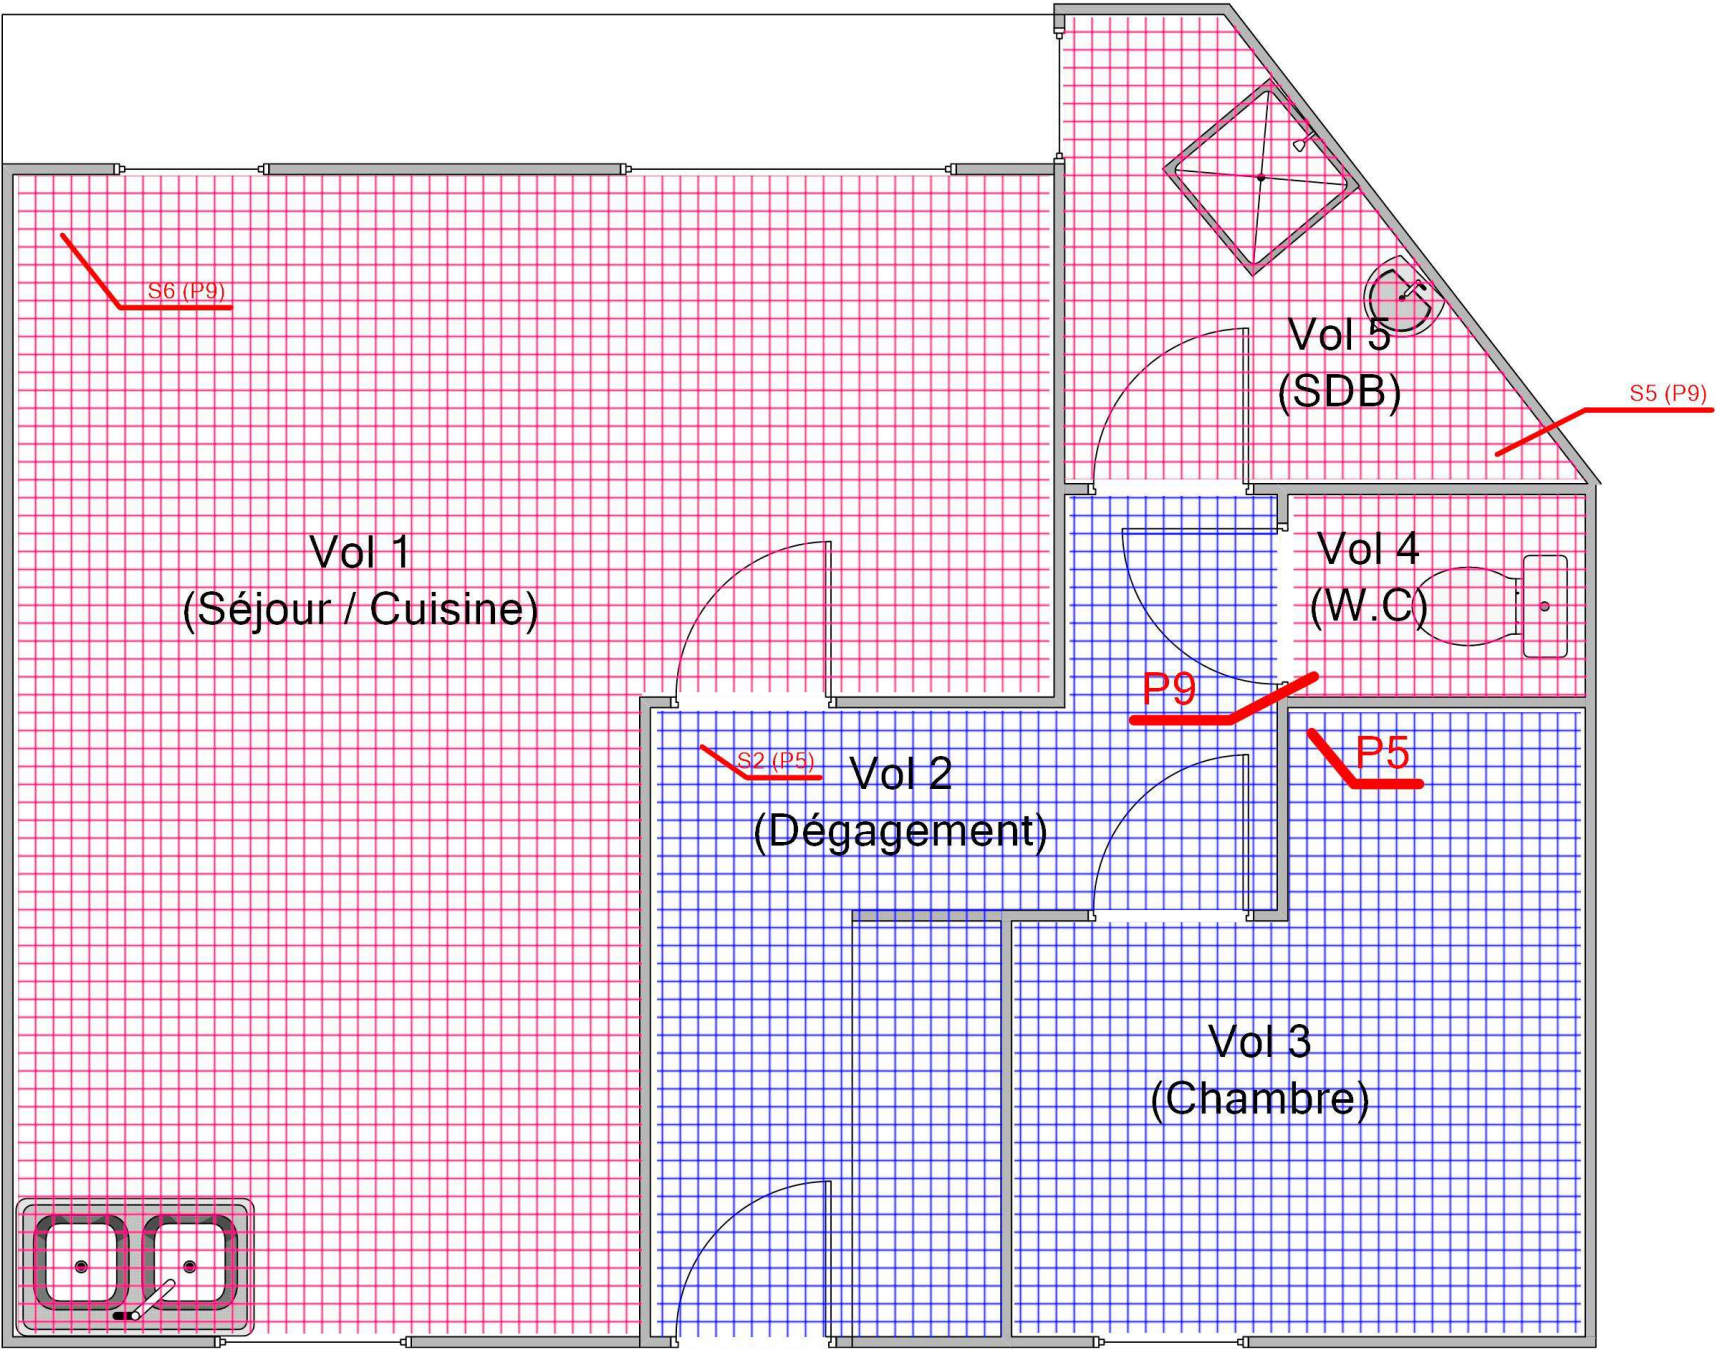

Légende	
	P9 : Enduit plâtre (plafond pièces humides)
	P5 : Enduit plâtre (plafond pièces sèches)

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS 53100 MAYENNE	Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 er étage	09/05/2016	PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000001 n°1 - 1 (P1)	LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°1 - 2 (P1)	LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°2 - 1 (P2)	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°2 - 2 (P2)	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°3 - 1 (P3)	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°3 - 2 (P3)	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°4 - 1 (P4)	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°4 - 2 (P4)	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°5 - 1 (P5)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement positif
002LQ000001 n°5 - 2 (P5)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement positif
002LQ000001 n°6 - 1 (P6)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°6 - 2 (P6)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°7 - 1 (P7)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°7 - 2 (P7)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°8 - 1 (P8)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°8 - 2 (P8)	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°9 - 1 (P9)	LGT 15 - Vol 4 (W.C)	Prélevement positif
002LQ000001 n°9 - 2 (P9)	LGT 15 - Vol 4 (W.C)	Prélevement positif
002LQ000001 n°10 - 1 (P10)	LGT 15 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°10 - 2 (P10)	LGT 15 - Vol 4 (W.C)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°11 - 1 (P11)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°11 - 2 (P11)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°12 - 1 (P12)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°12 - 2 (P12)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°13 - 1 (P13)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°13 - 2 (P13)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°14 - 1 (P14)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002LQ000001 n°14 - 2 (P14)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
S13 - 1 (A13)	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	
	LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I1
	LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2

Référence	Localisation	Action
	LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I2
	LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	I3

002LQ000001 n°1 - 1 (P1)



002LQ000001 n°1 - 2 (P1)



002LQ000001 n°2 - 1 (P2)



002LQ000001 n°2 - 2 (P2)



002LQ000001 n°3 - 1 (P3)



002LQ000001 n°3 - 2 (P3)




002LQ000001 n°4 - 1 (P4)



002LQ000001 n°4 - 2 (P4)



002LQ000001 n°5 - 1 (P5)

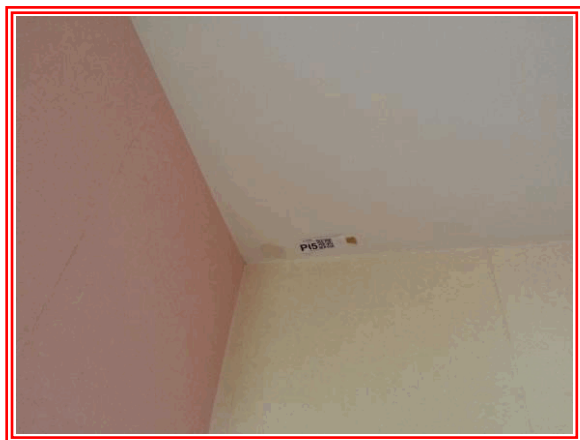

002LQ000001 n°5 - 2 (P5)



002LQ000001 n°6 - 1 (P6)



002LQ000001 n°6 - 2 (P6)



002LQ000001 n°7 - 1 (P7)



002LQ000001 n°7 - 2 (P7)



002LQ000001 n°8 - 1 (P8)



002LQ000001 n°8 - 2 (P8)



002LQ000001 n°9 - 1 (P9)



002LQ000001 n°9 - 2 (P9)



002LQ000001 n°10 - 1 (P10)



002LQ000001 n°10 - 2 (P10)



002LQ000001 n°11 - 1 (P11)




002LQ000001 n°11 - 2 (P11)



002LQ000001 n°12 - 1 (P12)



002LQ000001 n°12 - 2 (P12)

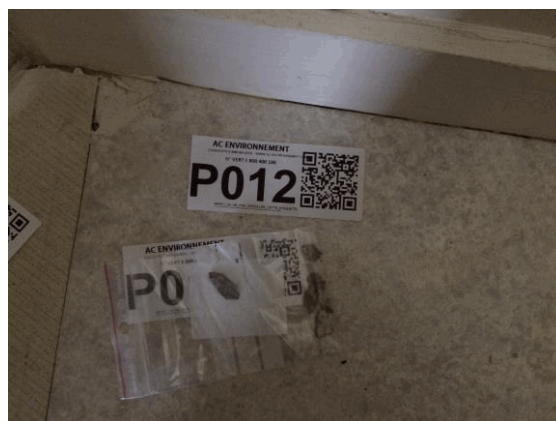

002LQ000001 n°13 - 1 (P13)



002LQ000001 n°13 - 2 (P13)



002LQ000001 n°14 - 1 (P14)



002LQ000001 n°14 - 2 (P14)



S13 - 1 (A13)



I1 - 1



I2 - 1



I2 - 2



I3 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - Tampon bitumineux noir évier -	LGT 15 - Vol 1 (Séjour / Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - Joint d'étanchéité porte d'entrée -	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - Dalle souple jaune 40x40 + Colle jaune -	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur pièces sèches -	LGT 15 - Vol 2 (Dégagement)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Pièces sèches -	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - Cloisons et doublages placoplâtres pièces sèches -	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune - Moquette marron + colle jaune -	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose + peinture - Ragréage rose pièces sèches -	LGT 15 - Vol 3 (Chambre)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Pièces humides -	LGT 15 - Vol 4 (W.C)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture - Cloisons / doublages placoplâtres pièces humides -	LGT 15 - Vol 4 (W.C)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Porteur pièces humides -	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - Ragréage rose pièces humides -	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité + peinture en faible quantité - Dalle souple beige 40x40 + Colle jaune -	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple blanc + colle polymère jaune + peinture en faible quantité - Lino marbré blanc/gris+ colle jaune -	LGT 15 - Vol 5 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14786 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14786
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_f734b762-0f55-4943-85c4-b4f1e0ca3b
75

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Séjour / Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Tampon bitumineux noir	META le 08/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14787 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14787
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_04c3ba43-3dd1-4b2a-8c19-72b94e877b
b1

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001002 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint d'étanchéité / Vol 2 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir avec poussières	META le 08/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14788 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14788
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_3bfaec78-5a29-4673-b9e4-df6d8241ca
48

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 2 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14789 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14789
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_6fc3c23c-8072-4433-9bb8-cc3790cafb5
4

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14790 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14790
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_f085ab24-6dd4-44db-9eab-7e8a0e6598
16

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/06/2016	Présence de fibres d'amiante (*)	Chrysotile	2

(*) Seules quelques fibres d'amiante ont été détectées

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14791 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14791
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_a236bd75-f379-44b0-ad46-23d375ece1
6b

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (Chambre)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14792 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14792
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_cae7f35b-e55f-4117-8a5c-e3f3f2676c5
7

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 er étage
Echantillon	002LQ000001007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 3 (Chambre)
Description ITGA	Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune	META le 08/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14793 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14793
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_f0072182-9fef-40ef-b5b3-de6d513f84a
7

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (Chambre)
Description ITGA	Ragréage rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréage rose + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14794 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14794
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_001e0ce4-74a4-4f49-bffc-4ab2ea4f193
8

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META le 09/06/2016	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14795 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14795
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_fc52e978-5cb1-48f1-adff-f1b48d0b02b
3

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (W.C)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14796 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14796
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_395fdee0-0b62-4dc7-9511-21ee29d2b709

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 10/06/2016	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14797 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14797
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_13d9422f-f82d-43b3-8c0c-5abff1bb74e
a

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Ragréege rose / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Ragréege rose + sous couche de ragréege blanche	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14798 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14798
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_d82b751a-9baf-4dfb-9308-2dab4b636e
44

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris en faible quantité + peinture en faible quantité	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



RAPPORT D'ESSAI N° IT071606-14799 EN DATE DU 10/06/2016

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue clement Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0716-52827
Echantillon ITGA : IT071606-14799
Reçu au laboratoire le : 18/05/2016
MesureAmianteAT_8d213783-4107-411a-ad34-f48dc9003
9d5

Réf. Client :

Commande	002LQ000001
Dossier client	_00350000020000100015_ 2 RES ROBERT BURON - PARC DES LOISIRS - 53100 MAYENNE Appartement n° 15 de type 2 situé au 01 ^{er} étage
Echantillon	002LQ000001014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (SDB)
Description ITGA	Revêtement souple blanc / Colle polymère jaune / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Revêtement souple blanc + colle polymère jaune + peinture en faible quantité	META le 09/06/2016	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste