

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE
CP - Ville :	53120 GORRON
Référence client :	_00356000030000100013_
Date du repérage :	16/01/2017
Désignation :	Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE 53120 GORRON	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00356000030000100013_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (07 61 33 93 77) 16/01/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 23/01/2017 A Riorges, le 23/01/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 		Assurance : AXA France IARD 6757609604 (Date de validité : 01/01/2017)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Appartement n°13 - Vol 1 (W.C) Appartement n°13 - Vol 3 (SDB) Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement) Appartement n°13 - Vol 8 (Chambre 1)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine) Appartement n°13 - Vol 4 (Placard) Appartement n°13 - Vol 6 (Séjour) Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°13	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Dépagement) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°13	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Dépagement) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°13	Vol 1 (W.C) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard) - Vol 5 (Dépagement) - Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	

K	Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.
----------	---

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	--

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	---

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 3 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 9 (Chambre 2)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Chambre 1)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 3 (SDB)	Lés plastiques avec sous-couche	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 3 (SDB) - Appartement n°13	Inaccessible sans sondage destructif	Volume sous bac douche.
Appartement n°13 - Vol 7 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 28 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002HD0013 28 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°13	Vol 3 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 5 (Dégagement)	Menuiseries	Joint étanchéité porte d'entrée	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 28 n°5 - 1 - 002HD0013 28 n°5 - 2	P5	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 5 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 28 n°6 - 1 - 002HD0013 28 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Séjour) - Vol 9 (Chambre 2) - Vol 8 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 28 n°6 - 1 - 002HD0013 28 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 28 n°9 - 1 - 002HD0013 28 n°9 - 2	P9	Matériau souple blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (SDB) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P9 - S20 - S21 - S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0013 28 n°9 - 1 - 002HD0013 28 n°9 - 2	P9	Matériau souple blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Séjour)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité des menuiseries	S25			S25 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD00107 7



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité des menuiseries	S25			S25 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001077
Appartement n°13	Vol 3 (SDB)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité des menuiseries	S25			S25 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001077
Appartement n°13	Vol 8 (Chambre 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité des menuiseries	S25			S25 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001077



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 2)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité des menuiseries	S25			S25 - 3				Négatif sur document cf prélèvement n° 6 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT n°002HD001077
Appartement n°13	Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P11	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD001328 n°11 - 1 - 002HD001328 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 1 (W.C) - Vol 4 (Placard) - Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	002HD001328 n°11 - 1 - 002HD001328 n°11 - 2	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001328 n°1 - 1 - 002HD001328 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Placard)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces humides	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001328 n°1 - 1 - 002HD001328 n°1 - 2	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 5 (Dégagement)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 28 n°4 - 1 - 002HD0013 28 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 1) - Vol 9 (Chambre 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Plafond plaque plâtre pièces sèches	002HD0013 28 n°4 - 1 - 002HD0013 28 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 28 n°3 - 1 - 002HD0013 28 n°3 - 2	P3	Colle blanche en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino 30x30 souple beige avec colle jaune	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 28 n°7 - 1	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Placard) - Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lino 30x30 souple beige avec colle jaune	S10 - S11 - S12 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0013 28 n°7 - 1	P7	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 5 (Dégagement)	Revêtement de sol	Ragréage	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 28 n°8 - 1 - 002HD0013 28 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige hétérogène non séparable + matériau compact blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 6 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 4 (Placard) - Vol 1 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S15 - S16 - S17 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0013 28 n°8 - 1 - 002HD0013 28 n°8 - 2	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige hétérogène non séparable + matériau compact blanc en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine avec colle jaune	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0013 28 n°10 - 1 - 002HD0013 28 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°13	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine avec colle jaune	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0013 28 n°10 - 1 - 002HD0013 28 n°10 - 2	P10	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°13	Vol 9 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino actuel en partie supérieure		I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 8 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino actuel en partie supérieure		I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°13	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	I2	Lino actuel en partie supérieure		I2 - 4				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.





ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Appartement n°13	Appartement n°13	Appartement n°13 - Plan de repérage - Actions menées
 Appartement n°13	Appartement n°13	Appartement n°13 - Plan de prélèvements

APPARTEMENT N°13 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001328

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité

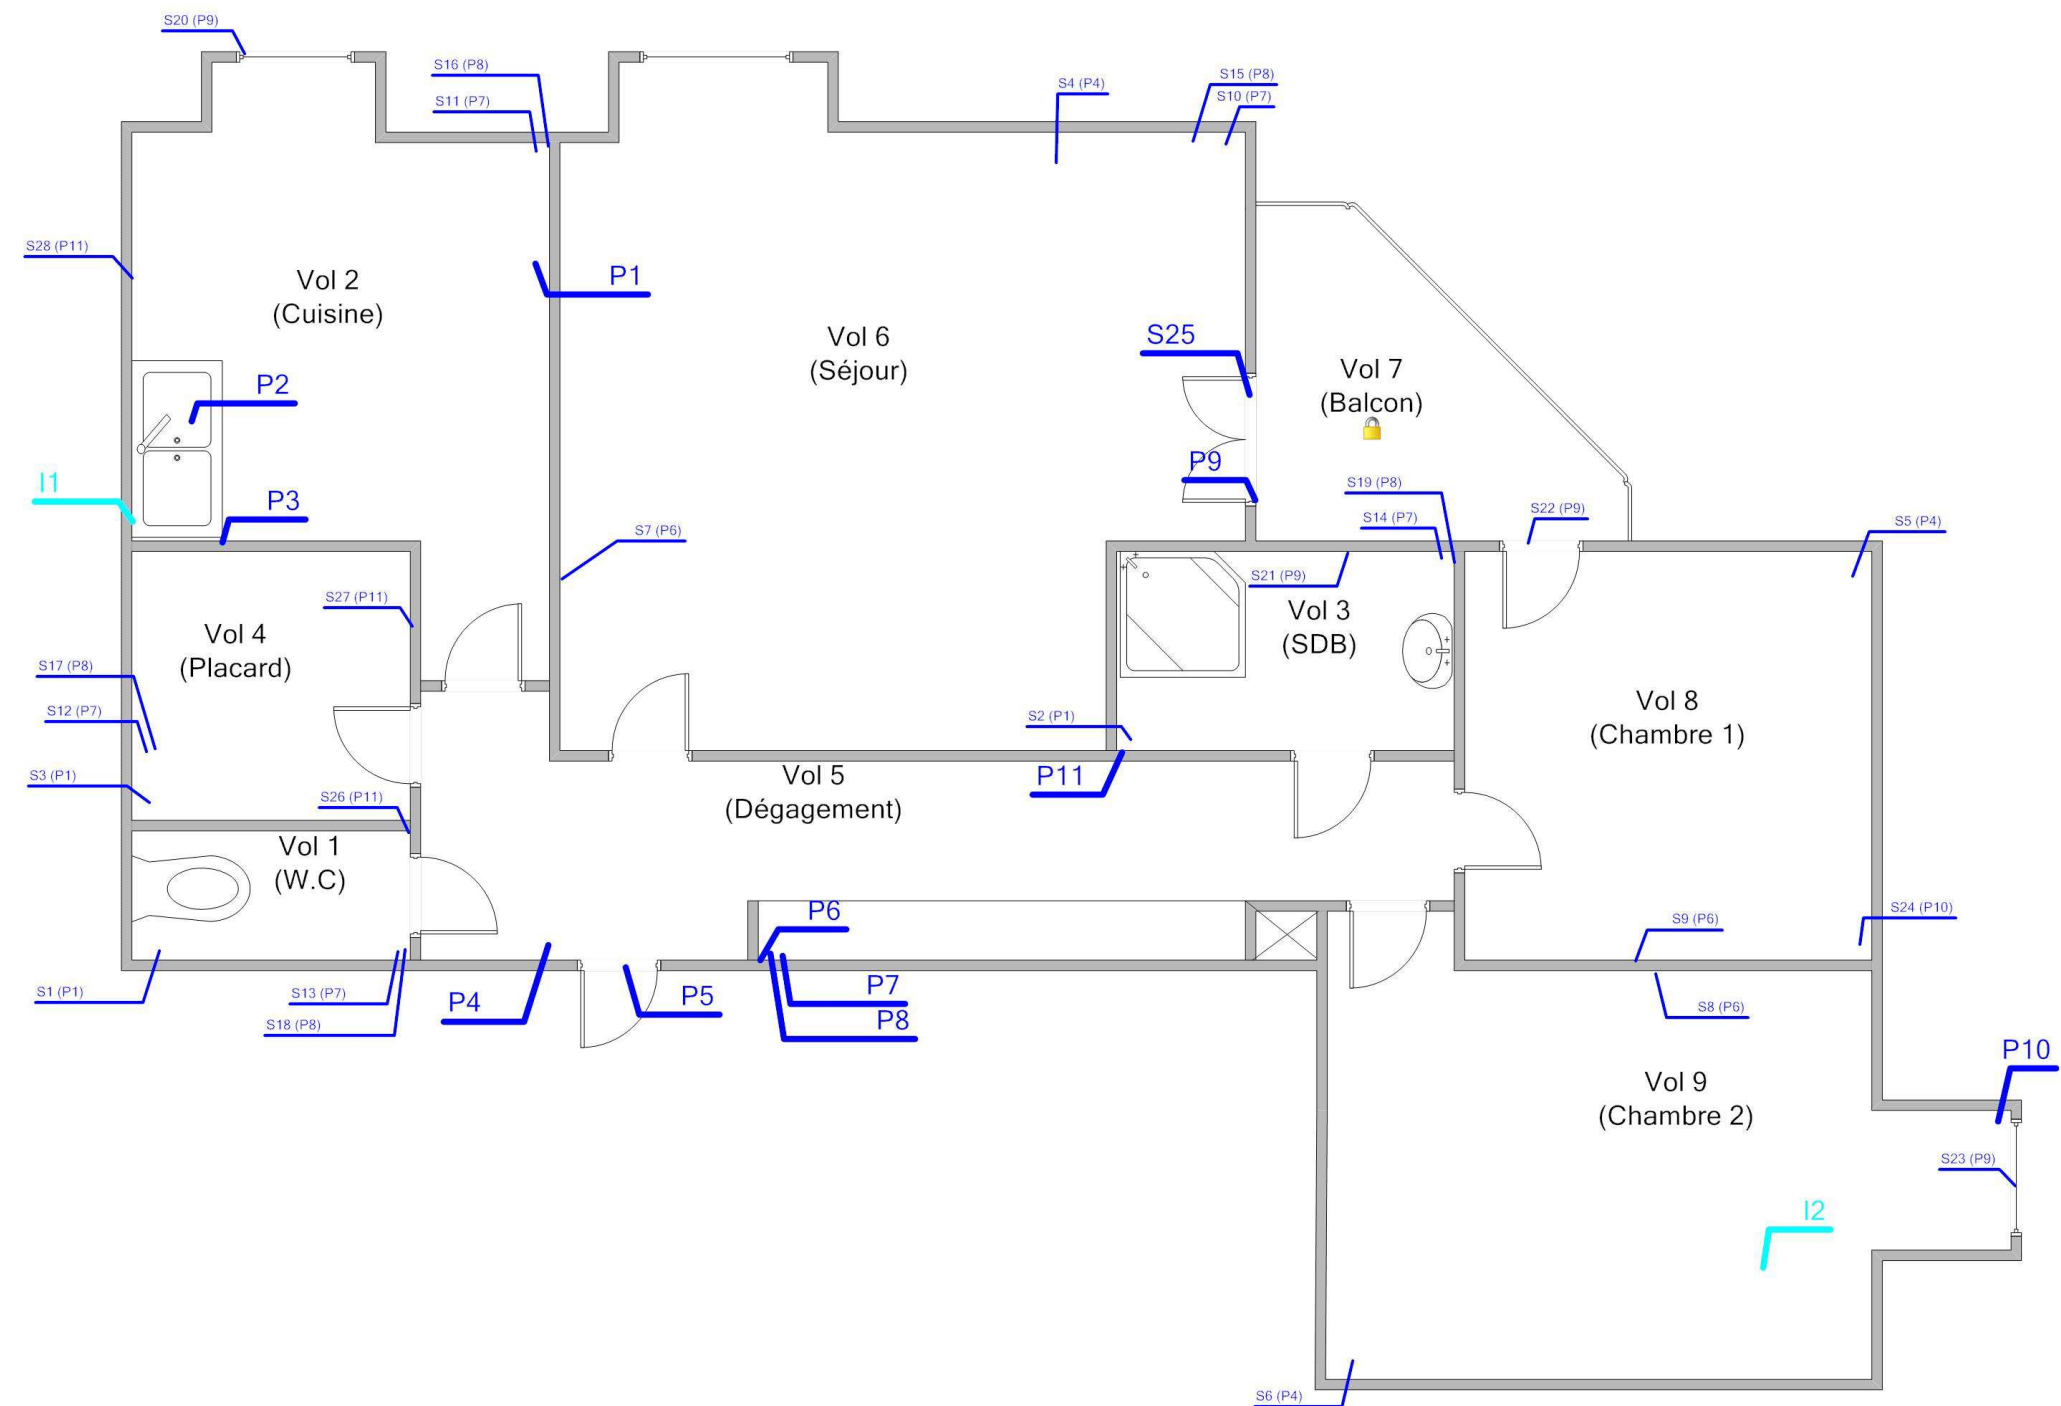

Adresse du bien
11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE
53120 GORRON

Désignation
Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC

Date intervention
16/01/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David


APPARTEMENT N°13 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001328

Légende



Volume non visité

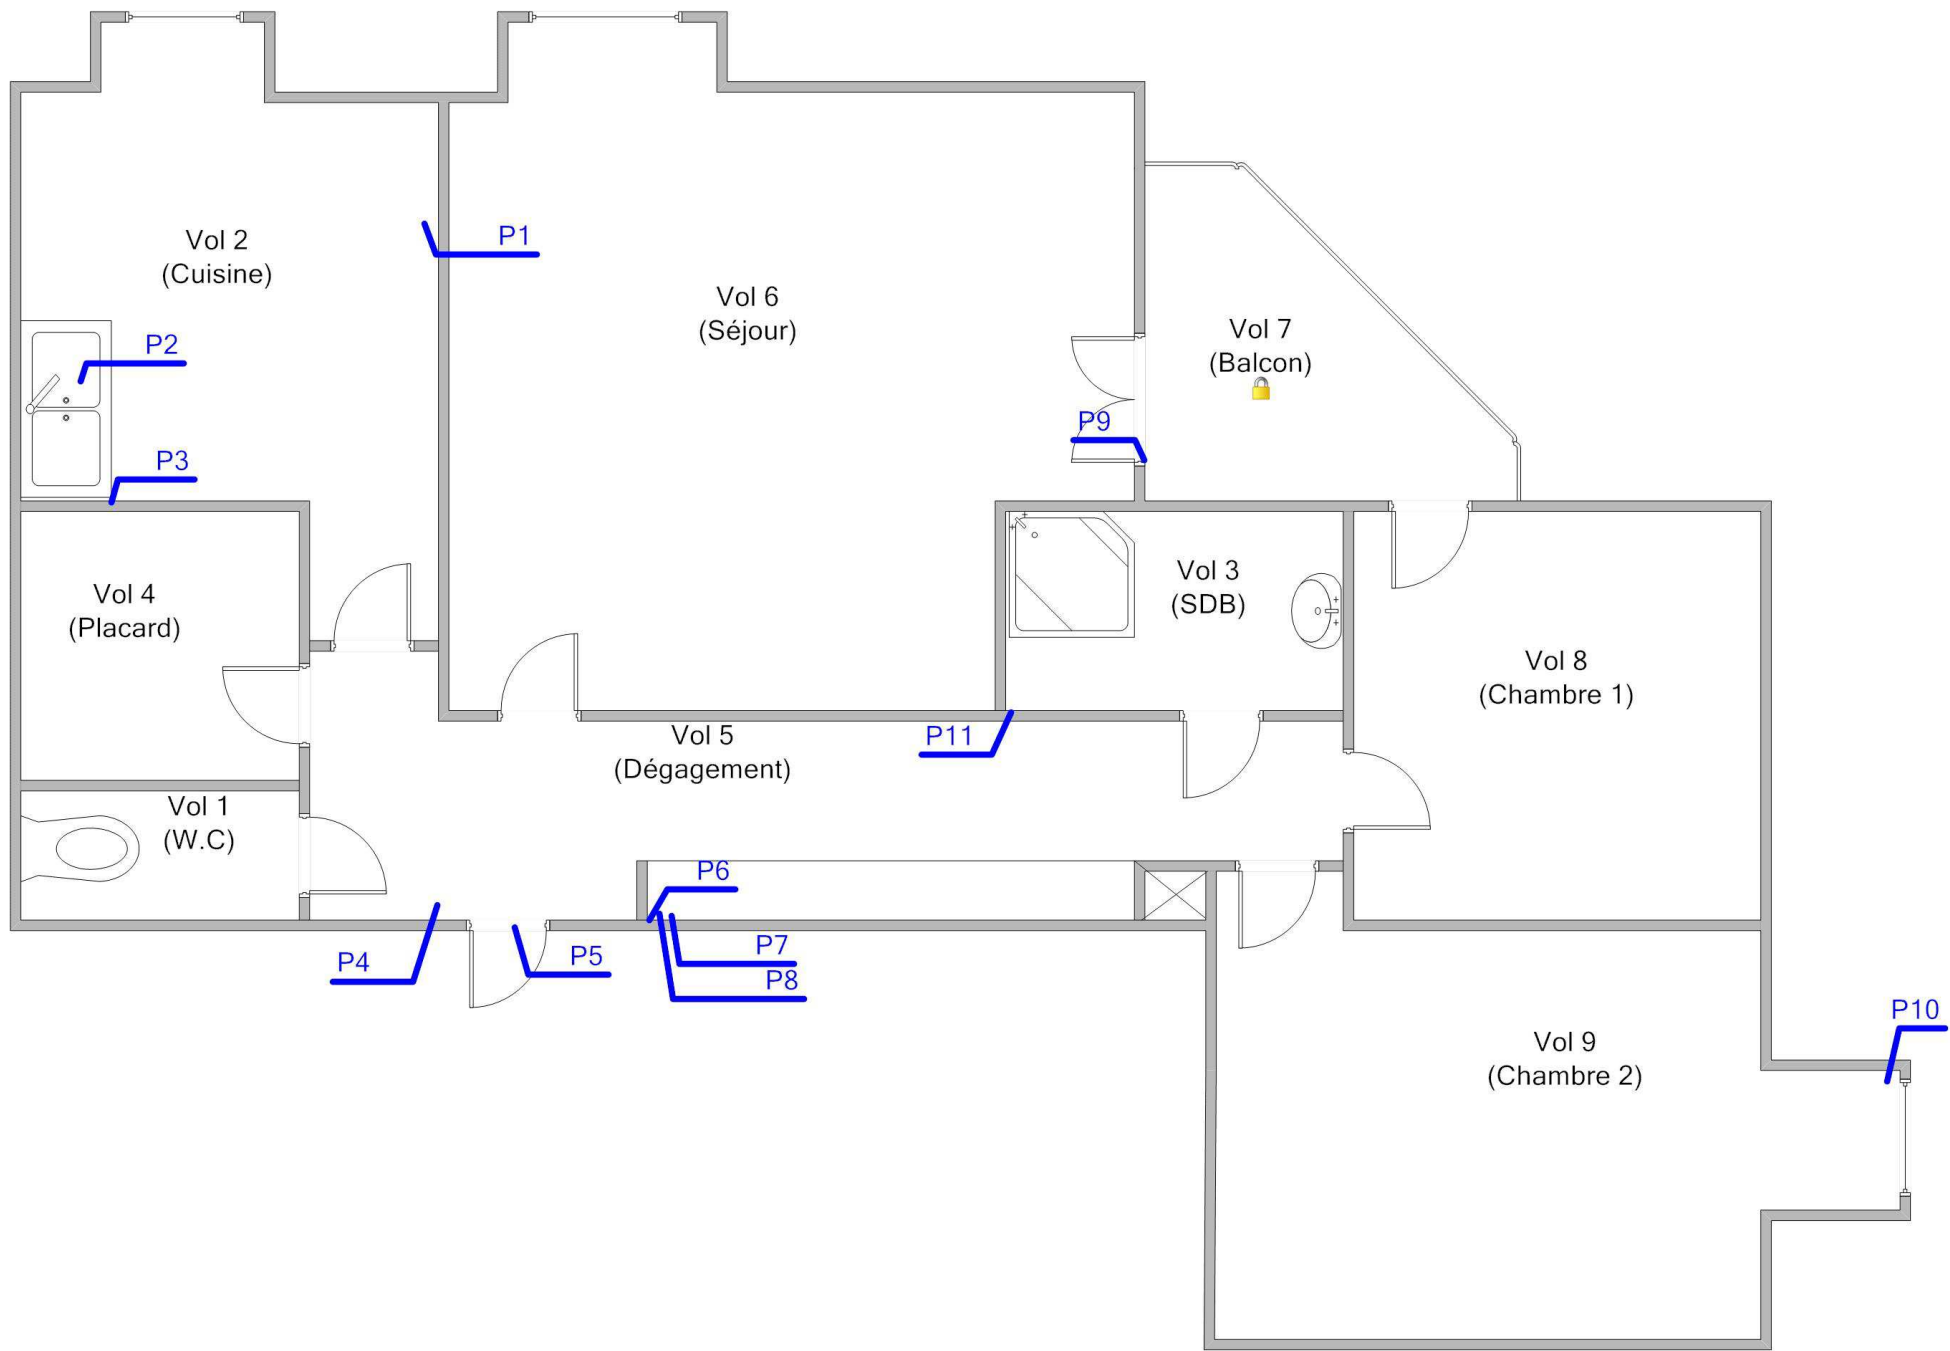

Adresse du bien

11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE
53120 GORRON

Désignation

Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC

Date intervention

16/01/2017

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001328 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001328 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001328 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001328 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001328 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement
002HD001328 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	Prélevement
002HD001328 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°13 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement
002HD001328 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°13 - Vol 6 (Séjour)	Prélevement
002HD001328 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement
002HD001328 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 2)	Prélevement
002HD001328 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°13 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
002HD001328 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°13 - Vol 3 (SDB)	Prélevement
	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	I1
	Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 2)	I2
S25 - 3 (A25)	Appartement n°13 - Vol 6 (Séjour)	Absence sur présentation de documents

002HD001328 n°1 - 1 (P1)



002HD001328 n°1 - 2 (P1)



002HD001328 n°2 - 1 (P2)




002HD001328 n°3 - 2 (P3)



002HD001328 n°3 - 1 (P3)



002HD001328 n°4 - 2 (P4)

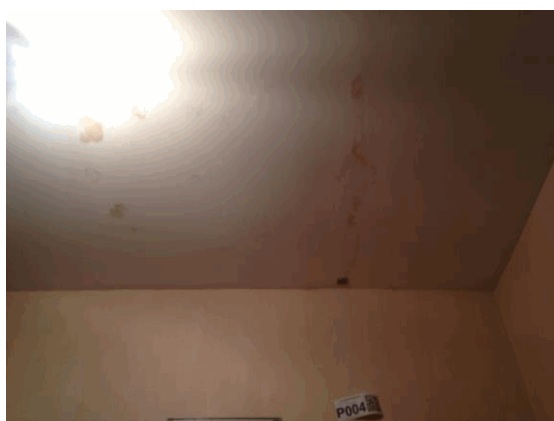

002HD001328 n°4 - 1 (P4)



002HD001328 n°5 - 2 (P5)




002HD001328 n°5 - 1 (P5)




002HD001328 n°6 - 1 (P6)



002HD001328 n°6 - 2 (P6)

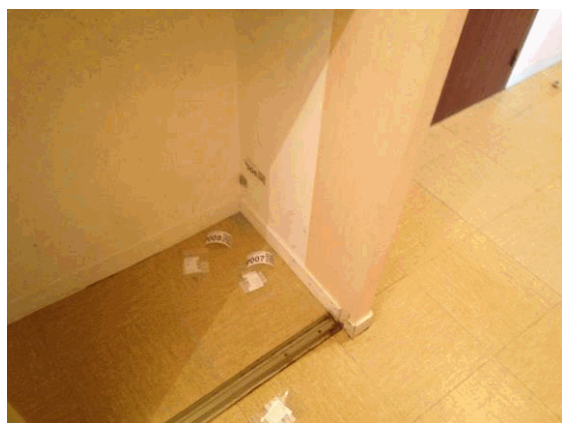

002HD001328 n°7 - 1 (P7)

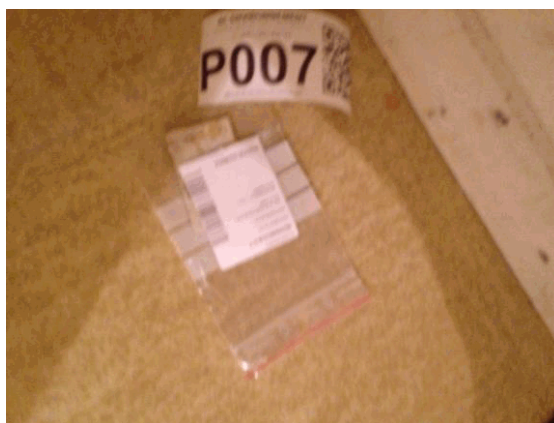

002HD001328 n°8 - 2 (P8)



002HD001328 n°8 - 1 (P8)



002HD001328 n°9 - 1 (P9)



002HD001328 n°9 - 2 (P9)



002HD001328 n°10 - 1 (P10)



002HD001328 n°10 - 2 (P10)



002HD001328 n°11 - 2 (P11)



I1 - 2



S25 - 3 (A25)



002HD001328 n°11 - 1 (P11)



I2 - 4



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - Plafond plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches -	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc - -	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage beige hétérogène non séparable + matériau compact blanc en faible quantité non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 5 (Dégagement)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc + peinture non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 6 (Séjour)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris + peinture non séparable + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°13 - Vol 9 (Chambre 2)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides -	Appartement n°13 - Vol 3 (SDB)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27410 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27410
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328001 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces humides / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable + papier non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27411 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27411
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Tampon bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Tampon bitumineux noir	META le 19/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27412 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27412
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 2 (Cuisine)
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Papier en faible quantité / Carrelage en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable + papier en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage en faible quantité non séparable	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27413 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27413
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27414 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27414
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_0035600030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint étanchéité porte d'entrée / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27415 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27415
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_0035600030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328006 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Carton

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable + carton non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27416 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27416
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino 30x30 souple beige avec colle jaune / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27417 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27417
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 5 (Dégagement)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege gris / Sous couche de ragréege beige hétérogène / Matériau compact blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréege gris + sous couche de ragréege beige hétérogène non séparable + matériau compact blanc en faible quantité non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27418 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27418
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328009 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 6 (Séjour)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple blanc + peinture non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27419 EN DATE DU 20/01/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27419
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328010 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege d'origine avec colle jaune / Vol 9 (Chambre 2)
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréege gris / Peinture / Sous couche de ragréege blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréege gris + peinture non séparable + sous couche de ragréege blanche non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071701-27420 EN DATE DU 20/01/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. David JOUSSELIN
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-4930
Echantillon ITGA : IT071701-27420
Reçu au laboratoire le : 19/01/2017

Réf. Client :

Commande	002HD001328
Dossier client	_00356000030000100013_ 11 RUE JEAN MERMOZ - LOT DE NORMANDIE - 53120 GORRON Appartement n° 13 de type 3 situé au RDC
Echantillon	002HD001328011 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 3 (SDB)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META le 20/01/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste