

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

### Adresse du bien

Adresse :	1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG
CP - Ville :	53400 LIVRE LA TOUCHE
Référence client :	_00366000010000100004_
Date du repérage :	22/05/2017
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



## Sommaire

Rapport	Annexes
<p><b>- Renseignements administratifs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Désignation de l'immeuble</li> <li>B - Propriétaire / Donneur d'ordre</li> <li>C - Opérateur de repérage</li> <li>D - Personne autorisant l'émission du rapport</li> <li>E - Pièces visitées</li> </ul> <p><b>- Etude Préalable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F - Descriptif des travaux envisagés</li> <li>G - Périmètre du bâtiment concerné</li> <li>H - Objectif de la mission</li> <li>I - Document(s) mis à disposition</li> <li>J - Périmètre et programme de repérage</li> <li>K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements</li> <li>L - Adjonction(s) ou exclusion(s)</li> <li>M - Conditions existantes</li> </ul> <p><b>Conditions de repérage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>N - Modalités de repérage</li> <li>O - Moyens d'investigation</li> </ul> <p><b>Conclusions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage</li> <li>Q - Réserves / Commentaires</li> <li>R - Locaux ou partie de locaux non visités</li> </ul> <p><b>Grille de résultats du repérage</b></p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

## Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG 53400 LIVRE LA TOUCHE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00366000010000100004_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	10/06/2017
Accompagnateur :	H.MERCIER (0 800 400 100)		A Riorges, le 10/06/2017
Date de repérage :	22/05/2017		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre			
Numéro attestation :	CPDI3391 V2	Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Délivré le :	03/04/2015		

E	Pièces visitées
<b>Liste des locaux visités :</b>	
Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)
Appartement n°4 - Vol 3 (Dégagement)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)
Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Appartement n°4 - Vol 6 (Chambre 2)

## Etude préalable

### F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

### G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

### H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

### I Document(s) mis à disposition

Aucun

### J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (Dégagement)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 6 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 4 (Chambre 1) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Chambre 2)	

### K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



## L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

## M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

## Conditions de repérage

### N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

### O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
  - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
  - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
  - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
  - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

## Conclusions

### P Conclusion du présent rapport de repérage

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.**

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (SDB/WC)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

**Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante**

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (Dégagement)	Equipements divers et accessoires	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P9

### Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les colles de barre de seuil

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.
- Les matériaux invisibles derrière les doublages.

### R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 2 (SDB/WC) - Appartement n°4	Inaccessible sans sondage destructif	volume sous baignoire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



## Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Dégagement)	Porte de placard	Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ)	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°9 - 1 - 002HD001505 n°9 - 2	P9	Tampon bitumineux noir avec couche en papier	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Evier	Mastic étanchéité	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°1 - 1 - 002HD001505 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (SDB/WC)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P1 - S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD001505 n°1 - 1 - 002HD001505 n°1 - 2	P1	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur mur en pierre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°6 - 1 - 002HD001505 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur mur en pierre (Porteur pièces sèches)	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD001505 n°6 - 1 - 002HD001505 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier non séparable + matériau gris non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°8 - 1 - 002HD001505 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 6 (Chambre 2) - Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD001505 n°8 - 1 - 002HD001505 n°8 - 2	P8	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S2			S2 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Appartement n°4	Vol 4 (Chambre 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Bois	S2			S2 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 3 (Dégagement)	Murs et cloisons	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°10 - 1 - 002HD0015 05 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge)	P10 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 05 n°10 - 1 - 002HD0015 05 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Dégagement)	Murs et cloisons	Ensemble des joints de la porte d'entrée	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°11 - 1 - 002HD0015 05 n°11 - 2	P11	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable + matériau souple beige + mousse grise + toile fibreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Joint de scellement tablier baignoire	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°12 - 1	P12	Matériau compact blanc + matériau compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur mur en pierre (Porteur pièces humides)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°15 - 1 - 002HD0015 05 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre sur mur en pierre (Porteur pièces humides)	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 05 n°15 - 1 - 002HD0015 05 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Murs et cloisons	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°16 - 1 - 002HD0015 05 n°16 - 2	P16	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge)	S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD001505 n°16 - 1 - 002HD001505 n°16 - 2	P16	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier dur beige	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°18 - 1 - 002HD001505 n°18 - 2	P18	Matériau beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°23 - 1 - 002HD001505 n°23 - 2	P23	Matériau mou rouge + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 6 (Chambre 2)	Menuiseries	Mastic vitrier	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002HD001505 n°23 - 1 - 002HD001505 n°23 - 2	P23	Matériau mou rouge + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Faux plafonds	Enduit plâtre (plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Faux plafonds	Enduit plâtre (plafond pièces humides)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD001505 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (Chambre 1)	Faux plafonds	Enduit platre (Plafond pièces humides)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°7 - 1 - 002HD001505 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2)	Faux plafonds	Enduit platre (Plafond pièces humides)	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD001505 n°7 - 1 - 002HD001505 n°7 - 2	P7	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°3 - 1 - 002HD001505 n°3 - 2	P3	Colle beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°4 - 1 - 002HD001505 n°4 - 2	P4	Colle jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique grise	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD001505 n°4 - 1 - 002HD001505 n°4 - 2	P4	Colle jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche origine sdb)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD001505 n°13 - 1 - 002HD001505 n°13 - 2	P13	Colle beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence blanche origine sdb)	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 05 n°13 - 1 - 002HD0015 05 n°13 - 2	P13	Colle beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (rajout faïence bleutée sdb)	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°14 - 1	P14	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noir	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°17 - 1 - 002HD0015 05 n°17 - 2	P17	Colle polymère incolore + matériau souple incolore + matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de mur	Colle de plinthe plastique noir	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0015 05 n°17 - 1 - 002HD0015 05 n°17 - 2	P17	Colle polymère incolore + matériau souple incolore + matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris rose	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°19 - 1 - 002HD0015 05 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières + ragréage gris + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°4	Vol 4 (Chambre 1) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Ragréage gris rose	S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19		002HD0015 05 n°19 - 1 - 002HD0015 05 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières + ragréage gris + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino orange avec colle jaune	P20	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°20 - 1 - 002HD0015 05 n°20 - 2	P20	Revêtement souple orange + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 3 (Dégagement) - Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino orange avec colle jaune	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002HD0015 05 n°20 - 1 - 002HD0015 05 n°20 - 2	P20	Revêtement souple orange + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 4 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino bleu avec colle jaune	P21	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°21 - 1 - 002HD0015 05 n°21 - 2	P21	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino bleu avec colle jaune	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21		002HD0015 05 n°21 - 1 - 002HD0015 05 n°21 - 2	P21	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°4	Vol 2 (SDB/WC)	Revêtement de sol	Lino beige avec colle jaune	P22	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 05 n°22 - 1 - 002HD0015 05 n°22 - 2	P22	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



## ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°4	Appartement n°4 - Plan de prélèvement
	Appartement n°4	Appartement n°4 - MPCA Toutes catégories confondues




# APPARTEMENT N°4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:  
002HD001505

## Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif

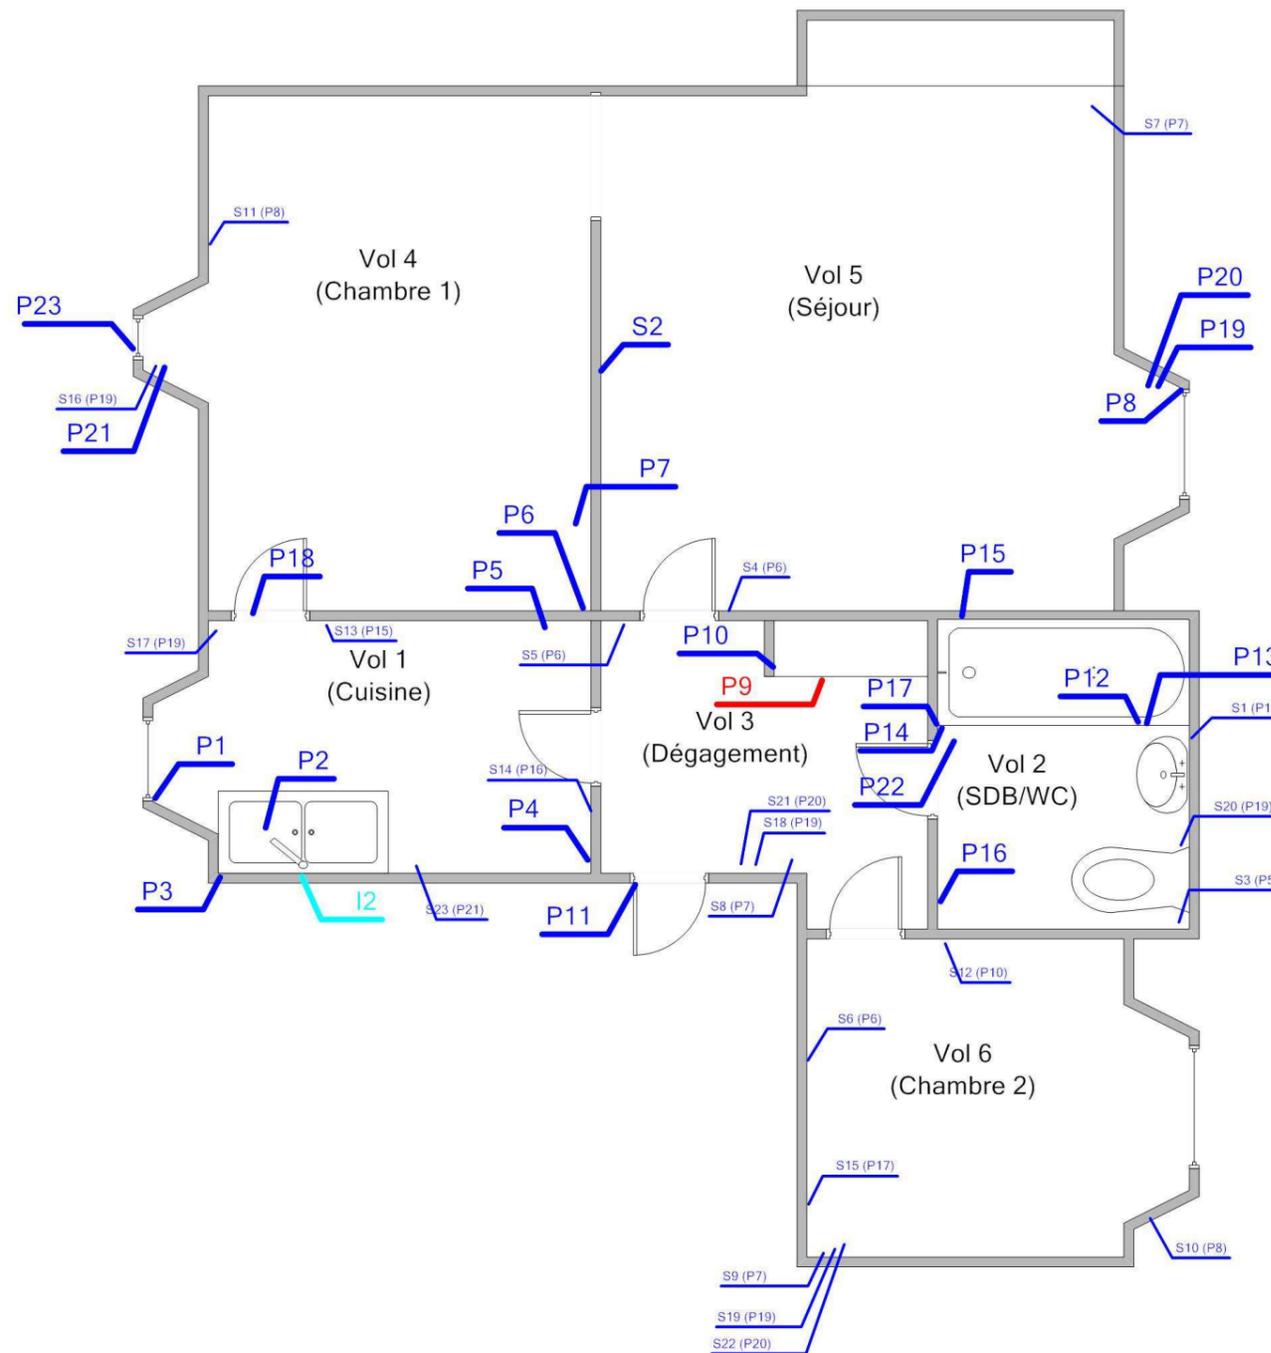

Adresse du bien  
1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG  
53400 LIVRE LA TOUCHE

Désignation  
Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage


Date intervention  
22/05/2017

Technicien intervenant  
JOUSSELIN David

# APPARTEMENT N°4 - PLAN DE PRÉLÈVEMENT

Référence:  
002HD001505

Légende

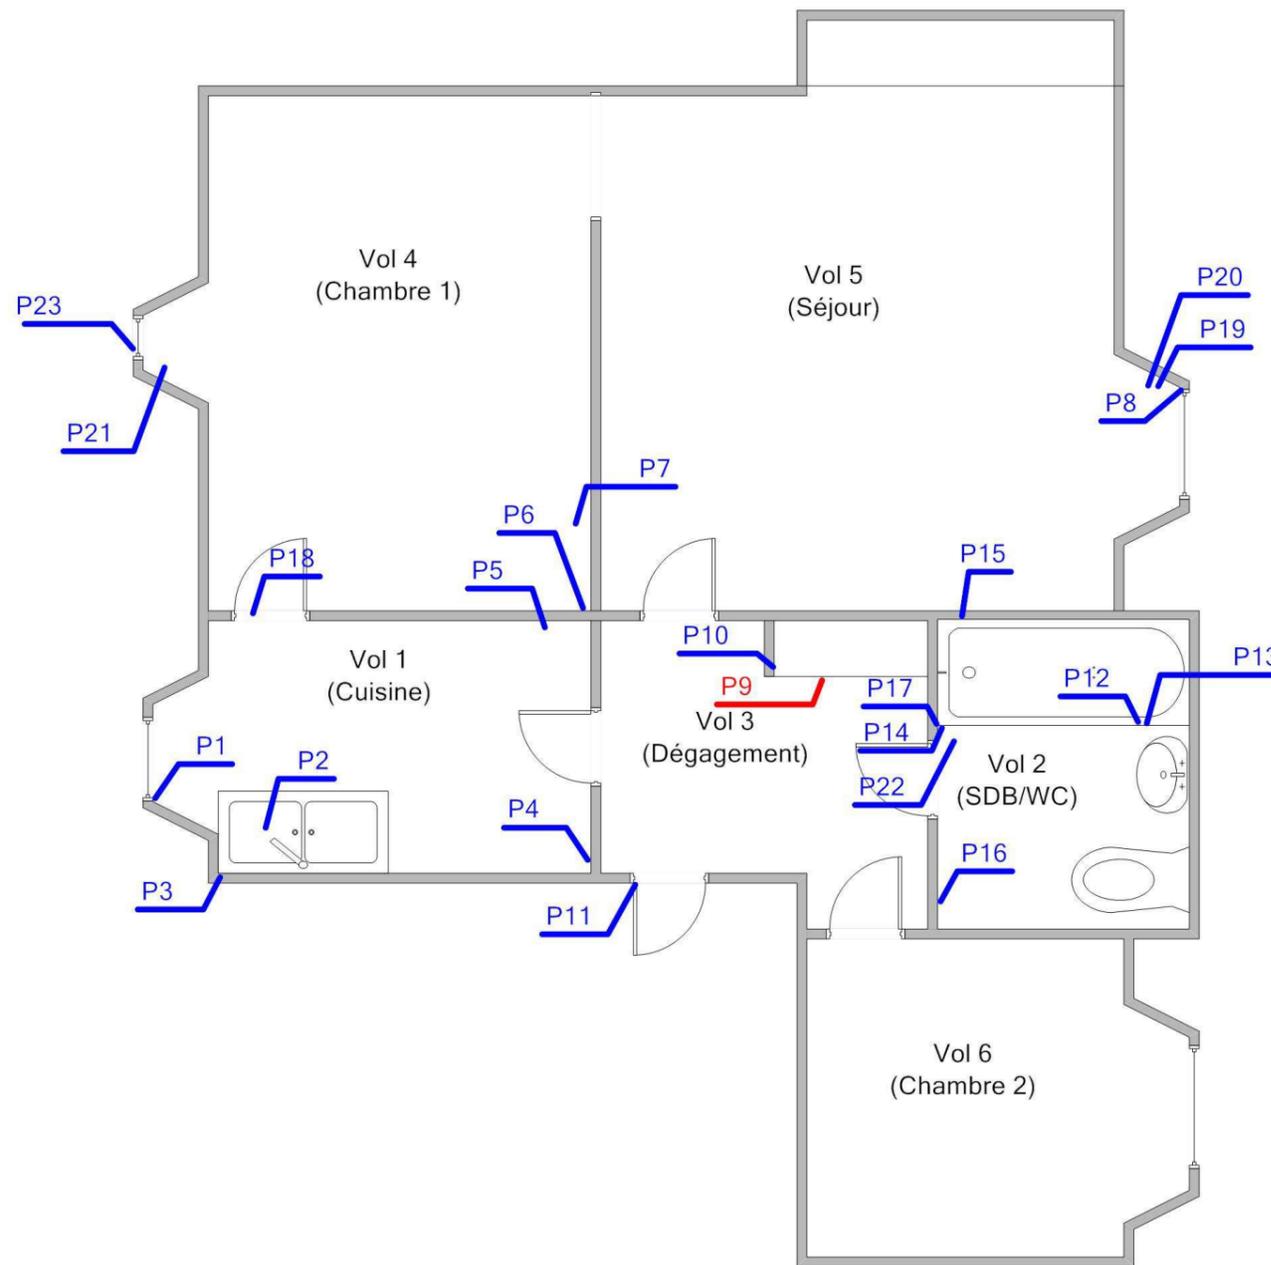

**Adresse du bien**  
1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG  
53400 LIVRE LA TOUCHE

**Désignation**  
Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01<sup>er</sup> étage

**Date intervention**  
22/05/2017


**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

**APPARTEMENT N°4 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES**

Référence:  
002HD001505

Légende

	P9 : Tampon bitumineux derrière porte de placard (type $\frac{1}{2}$ )
---	--

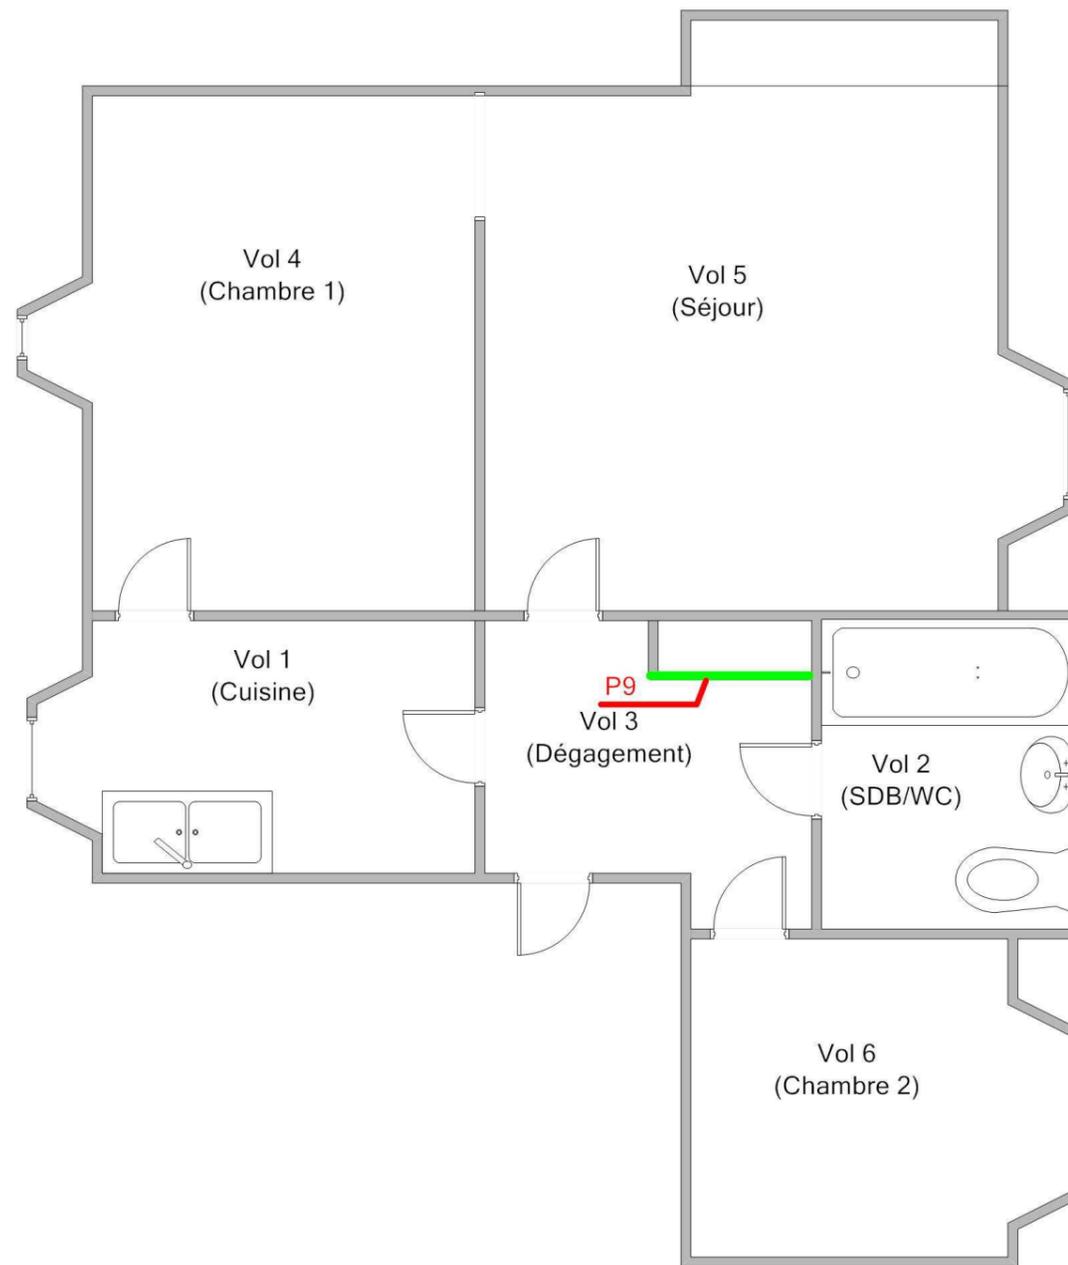

**Adresse du bien**  
1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG  
53400 LIVRE LA TOUCHE

**Désignation**  
Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01<sup>er</sup> étage

**Date intervention**  
22/05/2017

**Technicien intervenant**  
JOUSSELIN David

## ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001505 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°1 - 2 (P1)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001505 n°6 - 2 (P6)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001505 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001505 n°7 - 2 (P7)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001505 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001505 n°8 - 2 (P8)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
S2 - 1 (A2)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Absence : pas d'amiante par nature
<b>002HD001505 n°9 - 1 (P9)</b>	<b>Appartement n°4 - Vol 3 (Dégagement)</b>	<b>Prélevement positif</b>
<b>002HD001505 n°9 - 2 (P9)</b>	<b>Appartement n°4 - Vol 3 (Dégagement)</b>	<b>Prélevement positif</b>
002HD001505 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°4 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001505 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°4 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001505 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°4 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001505 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°4 - Vol 3 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001505 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°13 - 2 (P13)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001505 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001505 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	I2
002HD001505 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001505 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001505 n°21 - 1 (P21)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001505 n°21 - 2 (P21)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001505 n°22 - 1 (P22)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°22 - 2 (P22)	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	Prélevement négatif
002HD001505 n°20 - 1 (P20)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001505 n°20 - 2 (P20)	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001505 n°23 - 1 (P23)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001505 n°23 - 2 (P23)	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	Prélevement négatif



002HD001505 n°1 - 1 (P1)



002HD001505 n°1 - 2 (P1)



002HD001505 n°2 - 1 (P2)



002HD001505 n°3 - 1 (P3)



002HD001505 n°3 - 2 (P3)



002HD001505 n°4 - 1 (P4)



002HD001505 n°4 - 2 (P4)



002HD001505 n°5 - 1 (P5)



002HD001505 n°6 - 1 (P6)




002HD001505 n°6 - 2 (P6)



002HD001505 n°7 - 1 (P7)



002HD001505 n°7 - 2 (P7)

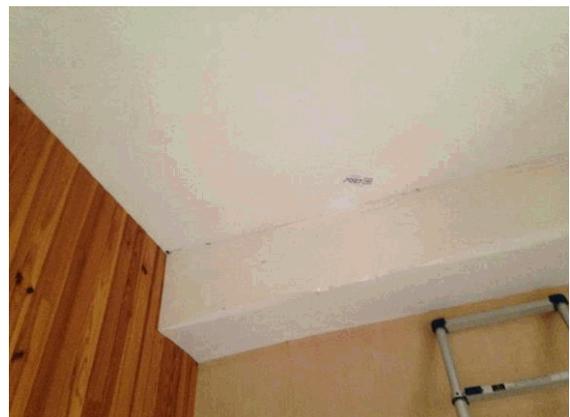

002HD001505 n°8 - 1 (P8)



002HD001505 n°8 - 2 (P8)



S2 - 1 (A2)



002HD001505 n°9 - 1 (P9)



002HD001505 n°9 - 2 (P9)



002HD001505 n°10 - 1 (P10)




002HD001505 n°10 - 2 (P10)



002HD001505 n°11 - 1 (P11)



002HD001505 n°11 - 2 (P11)

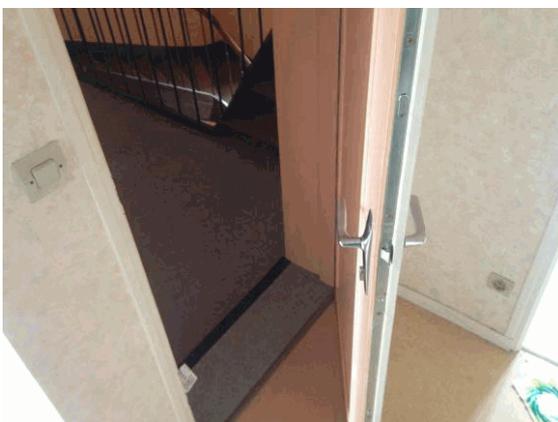

002HD001505 n°12 - 1 (P12)



002HD001505 n°13 - 1 (P13)



002HD001505 n°13 - 2 (P13)



002HD001505 n°14 - 1 (P14)



002HD001505 n°15 - 1 (P15)



002HD001505 n°15 - 2 (P15)



002HD001505 n°16 - 1 (P16)



002HD001505 n°16 - 2 (P16)



002HD001505 n°17 - 1 (P17)



002HD001505 n°17 - 2 (P17)



002HD001505 n°18 - 1 (P18)



002HD001505 n°18 - 2 (P18)



I2 - 1



002HD001505 n°19 - 1 (P19)



002HD001505 n°19 - 2 (P19)



002HD001505 n°21 - 1 (P21)



002HD001505 n°21 - 2 (P21)



002HD001505 n°22 - 1 (P22)



002HD001505 n°22 - 2 (P22)



002HD001505 n°20 - 1 (P20)



002HD001505 n°20 - 2 (P20)



002HD001505 n°23 - 1 (P23)



002HD001505 n°23 - 2 (P23)



## ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

**Prélèvements en rouge = Positif**

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier non séparable + matériau gris non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris avec poussières non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton + papier non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	
<b>P9</b>	<b>Equipements divers et accessoires</b>	<b>Porte de placard</b>	<b>Tampon bitumineux noir avec couche en papier - -</b>	<b>Appartement n°4 - Vol 3 (Dépagement)</b>	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 3 (Dépagement)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable + matériau souple beige + mousse grise + toile fibreuse blanche non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 3 (Dépagement)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau compact blanc + matériau compact beige - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P13	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	



P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle polymère incolore + matériau souple incolore + matériau souple noir - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau beige en vrac + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 1 (Cuisine)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières + ragréage gris + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange + colle polymère jaune - -	Appartement n°4 - Vol 5 (Séjour)	
P21	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières - -	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac - -	Appartement n°4 - Vol 2 (SDB/WC)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge + peinture non séparable - -	Appartement n°4 - Vol 4 (Chambre 1)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862  
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX  
 Tel : 02.99.35.41.41  
 Fax : 02.99.35.41.42  
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52820 EN DATE DU 10/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.*

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-52820 Réf. Commande Client : 002HD001505
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :  
 ou  
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)  
 ou  
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00366000010000100004_ 1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400 LIVRE LA TOUCHE Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001505001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 1 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-10236 Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00366000010000100004_ 1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400 LIVRE LA TOUCHE Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001505002 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)				Réf échantillon ITGA : IT071706-10237 Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	4	10/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Gwénoél HELIAS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52820 EN DATE DU 10/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505003 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10238</p> <p>Description ITGA : Colle beige en vrac / Carrelage</p>				
▶ Colle beige en vrac	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505004 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique grise / Vol 1 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10239</p> <p>Description ITGA : Colle jaune / Couche plâtreuse blanche / Peinture</p>				
▶ Colle jaune + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505005 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit platre (plafond pièces humides) / Vol 1 (Cuisine)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10240</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur mur en pierre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10241</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier / Matériau gris</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture + papier non séparable + matériau gris non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52820 EN DATE DU 10/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505007 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Enduit platre (Plafond pièces humides) / Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10242</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris avec poussières</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris avec poussières non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505008 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 5 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10243</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton + papier non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505009 / Equipements divers et accessoires / Porte de placard / Tampon bitumineux derrière porte de placard (type KZ) / Vol 3 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10244</p> <p>Description ITGA : Tampon bitumineux noir avec couche en papier</p>				
▶ Tampon bitumineux noir avec couche en papier	META	1	09/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Cloison pièces sèches (plâtre sur brique rouge) / Vol 3 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10245</p> <p>Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52820 EN DATE DU 10/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Ensemble des joints de la porte d'entrée / Vol 3 (Dégagement)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10246</p> <p>Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture en faible quantité / Matériau souple beige / Mousse grise / Toile fibreuse blanche</p>				
▶ Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable + matériau souple beige + mousse grise + toile fibreuse blanche non séparable	META	2	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505012 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Joint de scellement tablier baignoire / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10247</p> <p>Description ITGA : Matériau compact blanc / Matériau compact beige</p>				
▶ Matériau compact blanc + matériau compact beige	META	3	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505013 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence blanche origine sdb) / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10248</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Colle polymère jaune / Couche plâtreuse blanche / Carrelage</p>				
▶ Colle beige non séparable + colle polymère jaune non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (rajout faïence bleutée sdb) / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10249</p> <p>Description ITGA : Colle beige / Couche plâtreuse blanche / Peinture / Carrelage</p>				
▶ Colle beige non séparable + couche plâtreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52820 EN DATE DU 10/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<b>Réf dossier client :</b> _00366000010000100004_ 1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400 LIVRE LA TOUCHE Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001505015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre sur mur en pierre (Porteur pièces humides) / Vol 2 (SDB/WC)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-10250  <b>Description ITGA :</b> Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00366000010000100004_ 1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400 LIVRE LA TOUCHE Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001505016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Cloison pièces humides (plâtre sur brique rouge) / Vol 2 (SDB/WC)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-10251  <b>Description ITGA :</b> Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture		
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00366000010000100004_ 1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400 LIVRE LA TOUCHE Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001505017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de plinthe plastique noir / Vol 2 (SDB/WC)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-10252  <b>Description ITGA :</b> Colle polymère incolore / Matériau souple incolore / Matériau souple noir		
▶ Colle polymère incolore + matériau souple incolore + matériau souple noir	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<b>Réf dossier client :</b> _00366000010000100004_ 1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400 LIVRE LA TOUCHE Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage <b>Réf échantillon client :</b> 002HD001505018 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier dur beige / Vol 1 (Cuisine)		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT071706-10253  <b>Description ITGA :</b> Matériau beige en vrac / Peinture		
▶ Matériau beige en vrac + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52820 EN DATE DU 10/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage gris rose / Vol 5 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10254</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières / Ragréage gris / Ragréage rose en vrac / Sous couche de ragréage beige</p>				
▶ Colle polymère jaune avec couche fibreuse et poussières + ragréage gris + ragréage rose en vrac + sous couche de ragréage beige non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino orange avec colle jaune / Vol 5 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10255</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune</p>				
▶ Revêtement souple orange + colle polymère jaune	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505021 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu avec colle jaune / Vol 4 (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10256</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune avec poussières</p>				
▶ Revêtement souple bleu + colle polymère jaune avec poussières	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001505022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino beige avec colle jaune / Vol 2 (SDB/WC)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10257</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple orange / Colle polymère jaune / Ragréage rose en vrac</p>				
▶ Revêtement souple orange + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose en vrac	META	1	10/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52820 EN DATE DU 10/06/2017**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client :      _00366000010000100004_  1 RUE DES LAVANDIERES - LE BOURG - 53400  LIVRE LA TOUCHE  Appartement n° 4 de type 1BIS situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client :   002HD001505023 / Parois verticales  intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 4  (Chambre 1)</p> <p>Réf échantillon ITGA :      IT071706-10258</p> <p>Description ITGA :        Matériau mou rouge / Peinture</p>				
▶ Matériau mou rouge + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.