

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LES LAVANDIERES
CP - Ville :	53400 LIVRE LA TOUCHE
Référence client :	_0036600001_
Date du repérage :	13/04/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LES LAVANDIERES 53400 LIVRE LA TOUCHE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0036600001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) GARDENAT Ludovic H.MERCIER (0 800 400 100) 13/04/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 26/04/2017 A Riorges, le 26/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 4002 V3 Délivré le : 23/06/2016		 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Rdc - Vol 2 (RDC) Etages - Vol 4 (R+2) Plan masse + toiture - Vol 7 (Toiture abris) Pignon gauche - Vol 9 (Pignon gauche) Pignon droit - Vol 11 (Pignon droit)	Etages - Vol 3 (R+1) Plan masse + toiture - Vol 6 (Toiture) Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur) Façade avant - Vol 10 (Façade avant) Façade arrière - Vol 12 (Façade arrière)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble des parties communes du bâtiment		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Rdc	Vol 2 (RDC)	
Plafond et faux-plafonds	Rdc	Vol 2 (RDC)	
Revêtement de mur	Rdc	Vol 2 (RDC)	
Revêtement de sol	Rdc	Vol 2 (RDC)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages	Vol 3 (R+1) - Vol 4 (R+2)	
Plafond et faux-plafonds	Etages	Vol 3 (R+1) - Vol 4 (R+2)	
Revêtement de sol	Etages	Vol 3 (R+1) - Vol 4 (R+2)	
Toiture et étanchéité	Plan masse + toiture	Vol 6 (Toiture) - Vol 7 (Toiture abris)	
Façades	Plan masse + toiture	Vol 8 (Extérieur)	
Revêtement de sol	Plan masse + toiture	Vol 8 (Extérieur)	
Voies et réseaux divers	Plan masse + toiture	Vol 8 (Extérieur)	
Façades	Pignon gauche	Vol 9 (Pignon gauche)	
Façades	Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	
Façades	Pignon droit	Vol 11 (Pignon droit)	
Façades	Façade arrière	Vol 12 (Façade arrière)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)



L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 6 (Toiture)	Enduits projetés	hauteur trop importante

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Les matériaux présents autour des menuiseries des étages supérieures (joints et reprises d'étanchéités) non accessibles sans accéder aux logements des locataires afin de réaliser un repérage exhaustif.

Les combles, difficilement accessible par les parties communes

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Comble - Vol 5 (Comble)	Moyen investigation non mis a disposition	hauteur d'accès à la trappe des combles est trop importante
Sous sol - Vol 1 (Accès sous-sol)	Moyen investigation non mis a disposition	clef de cave non fournie

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 9 (Pignon gauche)	Murs	Enduit ciment	P17	Réalisation d'un prélèvement	gris de soubassement	002OY000 507 n°17 - 1 - 002OY000 507 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	Murs	Enduit ciment	S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	gris de soubassement	002OY000 507 n°17 - 1 - 002OY000 507 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 11 (Pignon droit)	Murs	Enduit ciment	S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	gris de soubassement	002OY000 507 n°17 - 1 - 002OY000 507 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 12 (Façade arrière)	Murs	Enduit ciment	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	gris de soubassement	002OY000 507 n°17 - 1 - 002OY000 507 n°17 - 2	P17	Enduit compact gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P18	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002OY000 507 n°18 - 1 - 002OY000 507 n°18 - 2	P18	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 9 (Pignon gauche)	Murs	Enduits projetés	S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Beige	002OY000 507 n°18 - 1 - 002OY000 507 n°18 - 2	P18	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 11 (Pignon droit)	Murs	Enduits projetés	S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Beige	002OY000 507 n°18 - 1 - 002OY000 507 n°18 - 2	P18	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 12 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Beige	002OY000 507 n°18 - 1 - 002OY000 507 n°18 - 2	P18	Enduit beige en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	Murs	Joint de scellement	P19	Réalisation d'un prélèvement	des pierres autour des ouvertures	002OY000 507 n°19 - 1 - 002OY000 507 n°19 - 2	P19	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau compact beige + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	Murs	Joint de scellement	S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	des pierres autour des ouvertures	002OY000 507 n°19 - 1 - 002OY000 507 n°19 - 2	P19	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau compact beige + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Pignon gauche	Vol 9 (Pignon gauche)	Murs	Joint de scellement	S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	des pierres autour des ouvertures	002OY000 507 n°19 - 1 - 002OY000 507 n°19 - 2	P19	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau compact beige + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 11 (Pignon droit)	Murs	Joint de scellement	S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	des pierres autour des ouvertures	002OY000 507 n°19 - 1 - 002OY000 507 n°19 - 2	P19	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau compact beige + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 12 (Façade arrière)	Murs	Joint de scellement	S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	des pierres autour des ouvertures	002OY000 507 n°19 - 1 - 002OY000 507 n°19 - 2	P19	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau compact beige + matériau compact blanc	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 11 (Pignon droit)	Murs	Joint de scellement	P20	Réalisation d'un prélèvement	des pierres rouges autour des ouvertures	002OY000 507 n°20 - 1 - 002OY000 507 n°20 - 2	P20	Matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Pignon droit	Vol 11 (Pignon droit)	Murs	Joint de scellement	P20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	des pierres rouges autour des ouvertures	002OY000 507 n°20 - 1 - 002OY000 507 n°20 - 2	P20	Matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	Murs	Joint de scellement	S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	des pierres rouges autour des ouvertures	002OY000 507 n°20 - 1 - 002OY000 507 n°20 - 2	P20	Matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 12 (Façade arrière)	Murs	Joint de scellement	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	des pierres rouges autour des ouvertures	002OY000 507 n°20 - 1 - 002OY000 507 n°20 - 2	P20	Matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P21	Réalisation d'un prélèvement	blanche	002OY000 507 n°21 - 1 - 002OY000 507 n°21 - 2	P21	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 10 (Façade avant)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	blanche	002OY000 507 n°21 - 1 - 002OY000 507 n°21 - 2	P21	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse + toiture	Vol 8 (Extérieur)	Murs	Joint de scellement	P23	Réalisation d'un prélèvement	des pierres des murets	002OY000 507 n°23 - 1 - 002OY000 507 n°23 - 2	P23	Matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 8 (Extérieur)	Murs	Joint de scellement	P23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23	des pierres des murets	002OY000 507 n°23 - 1 - 002OY000 507 n°23 - 2	P23	Matériau compact beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse + toiture	Vol 6 (Toiture)	Murs	Enduits projetés	I1	cheminées		I1 - 1				hauteur trop importante

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rdc	Vol 2 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	gainés techniques	002OY000 507 n°5 - 1 - 002OY000 507 n°5 - 2	P5	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	gainés techniques	002OY000 507 n°6 - 1 - 002OY000 507 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	gainés techniques	002OY000 507 n°6 - 1 - 002OY000 507 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	scellement des briques plâtrières gainés techniques	002OY000 507 n°7 - 1 - 002OY000 507 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rdc	Vol 2 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P7 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	scellement des briques plâtrières gainés techniques	002OY000 507 n°7 - 1 - 002OY000 507 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	scellement des briques plâtrières gainés techniques	002OY000 507 n°7 - 1 - 002OY000 507 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P8	Réalisation d'un prélèvement	mur porteur	002OY000 507 n°8 - 1 - 002OY000 507 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9	Réalisation d'un prélèvement	cloisons de doublage	002OY000 507 n°9 - 1 - 002OY000 507 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1) - Vol 4 (R+2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P9 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	cloisons de doublage	002OY000 507 n°9 - 1 - 002OY000 507 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (RDC)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	cloisons de doublage	002OY000 507 n°9 - 1 - 002OY000 507 n°9 - 2	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rdc	Vol 2 (RDC)	Menuiseries	joints d'étanchéité	P10	Réalisation d'un prélèvement	noirs	002OY000 507 n°10 - 1 - 002OY000 507 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (RDC)	Menuiseries	joints d'étanchéité	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	noirs	002OY000 507 n°10 - 1 - 002OY000 507 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (R+2) - Vol 3 (R+1)	Menuiseries	joints d'étanchéité	S9 - S10 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	noirs	002OY000 507 n°10 - 1 - 002OY000 507 n°10 - 2	P10	Matériau souple noir + peintures multiples avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Menuiseries	Mastic vitrier	P11	Réalisation d'un prélèvement	mou	002OY000 507 n°11 - 1 - 002OY000 507 n°11 - 2	P11	Matériau mou rouge avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (R+2) - Vol 3 (R+1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	mou	002OY000 507 n°11 - 1 - 002OY000 507 n°11 - 2	P11	Matériau mou rouge avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rdc	Vol 2 (RDC)	Menuiseries	Mastic vitrier	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	mou	002OY000 507 n°11 - 1 - 002OY000 507 n°11 - 2	P11	Matériau mou rouge avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rdc	Vol 2 (RDC)	Plafonds	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier rampant	002OY000 507 n°3 - 1 - 002OY000 507 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (R+2) - Vol 3 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Sous face escalier rampant	002OY000 507 n°3 - 1 - 002OY000 507 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Plafonds	Enduit plâtre	P15	Réalisation d'un prélèvement	plafond droit	002OY000 507 n°15 - 1 - 002OY000 507 n°15 - 2	P15	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (R+2)	Plafonds	Enduit plâtre	P16	Réalisation d'un prélèvement	plafond dernier étage	002OY000 507 n°16 - 1 - 002OY000 507 n°16 - 2	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rdc	Vol 2 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement	épaisse rouge	002OY000 507 n°2 - 1 - 002OY000 507 n°2 - 2	P2	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (RDC)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	épaisse rouge	002OY000 507 n°2 - 1 - 002OY000 507 n°2 - 2	P2	Colle beige + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Rdc	Vol 2 (RDC)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement	dalle rouge	002OY000 507 n°1 - 1 - 002OY000 507 n°1 - 2	P1	Colle grise en vrac + matériau gris	Négatif	Négatif sur analyse
Rdc	Vol 2 (RDC)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P4	Réalisation d'un prélèvement	gainés techniques	002OY000 507 n°4 - 1 - 002OY000 507 n°4 - 2	P4	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	gainés techniques	002OY000 507 n°4 - 1 - 002OY000 507 n°4 - 2	P4	Matériau gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Revêtement de sol	escalier bois	S14			S14 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Etages	Vol 3 (R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	P12	Réalisation d'un prélèvement	rose	002OY000 507 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages	Vol 4 (R+2)	Revêtement de sol	Ragréage	S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	rose	002OY000 507 n°12 - 1	P12	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	lino beige/bleu + colle jaune	002OY000 507 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (R+2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	lino beige/bleu + colle jaune	002OY000 507 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose + peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 3 (R+1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P14	Réalisation d'un prélèvement	résidus marron + colle	002OY000 507 n°14 - 1	P14	Couche fibreuse marron + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Etages	Vol 4 (R+2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	résidus marron + colle	002OY000 507 n°14 - 1	P14	Couche fibreuse marron + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau beige en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
Plan masse + toiture	Vol 8 (Extérieur)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P22	Réalisation d'un prélèvement	rampe d'accès avec béton désactivé	002OY000 507 n°22 - 1 - 002OY000 507 n°22 - 2	P22	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 6 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S18			S18 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Plan masse + toiture	Vol 7 (Toiture abris)	Ardoises	Ardoises naturelles	S18			S18 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par nature

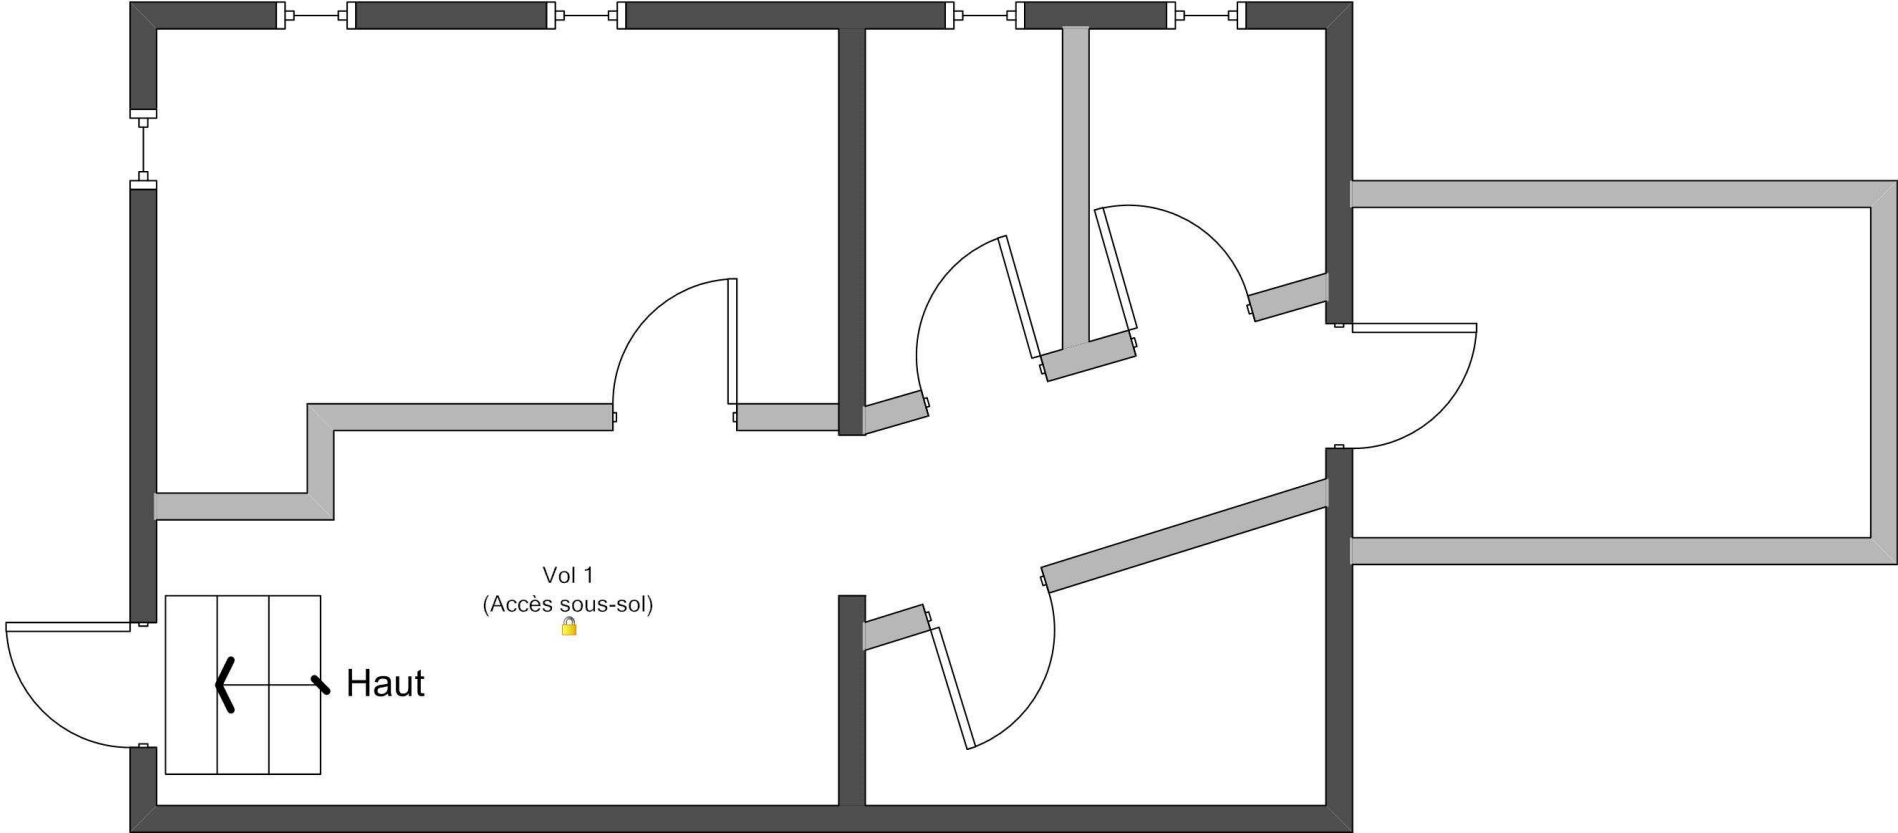
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Plan masse + toiture	Vol 8 (Extérieur)	Revêtement routier	Bitume couche supérieure	P24	Réalisation d'un prélèvement		002OY000 507 n°24 - 1 - 002OY000 507 n°24 - 2	P24	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - Plan de repérage - Actions menées
	Rdc	Rdc - Plan de prélèvements
	Etages	Etages - Plan de repérage - Actions menées
	Etages	Etages - Plan de prélèvements
	Comble	Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Plan masse + toiture	Plan masse + toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon gauche	Pignon gauche - Plan de repérage - Actions menées
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Pignon droit	Pignon droit - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000507
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES LAVANDIERES 53400 LIVRE LA TOUCHE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/04/2017	GARDENAT Ludovic

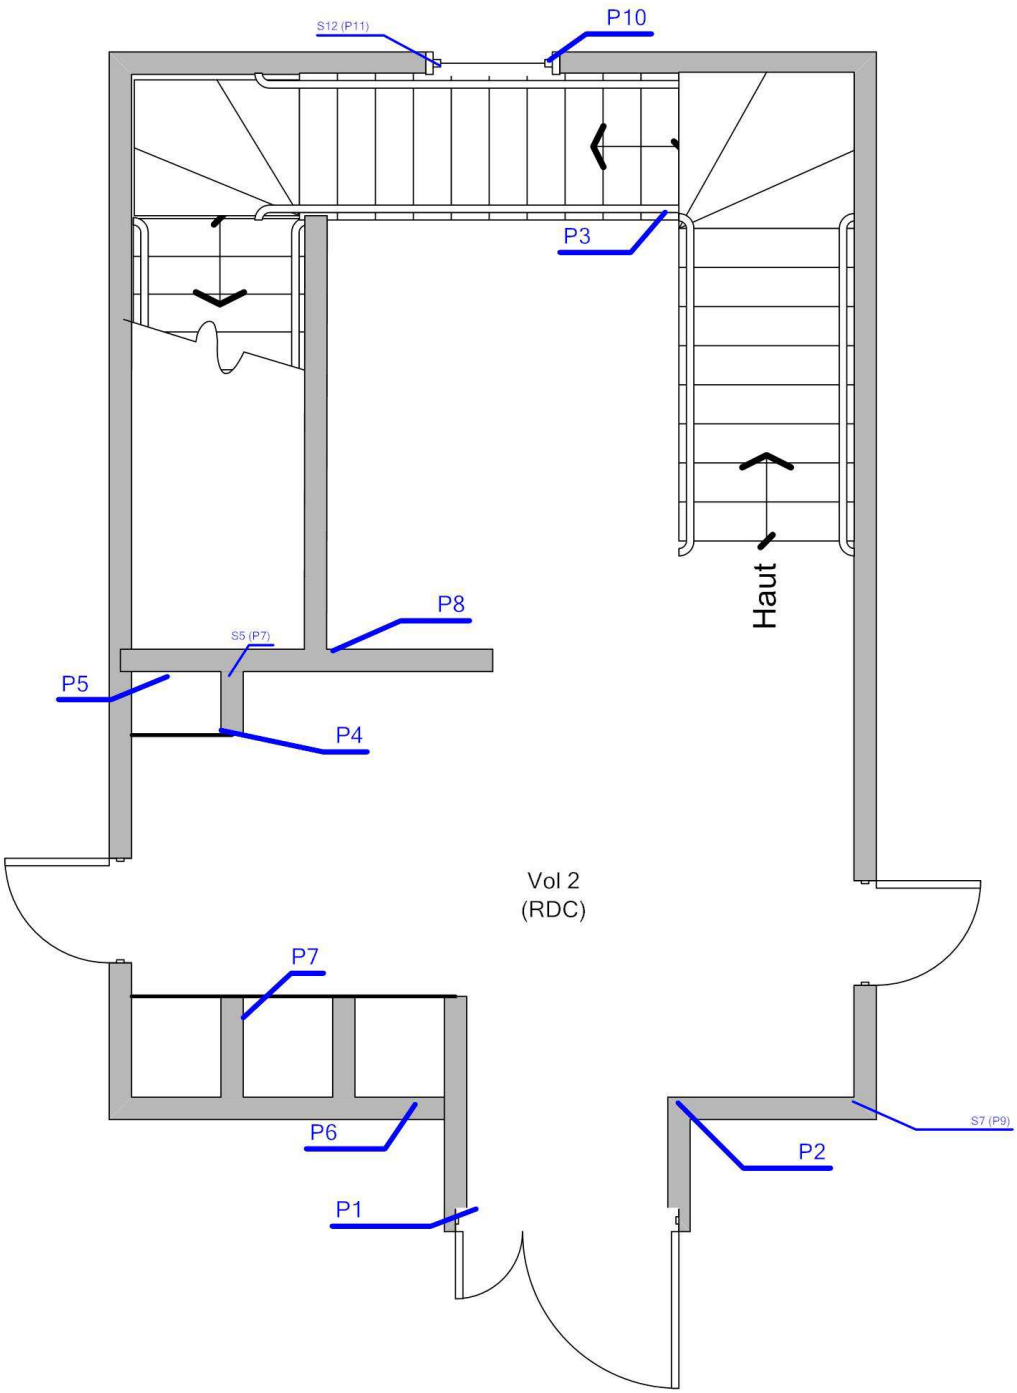
RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000507

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

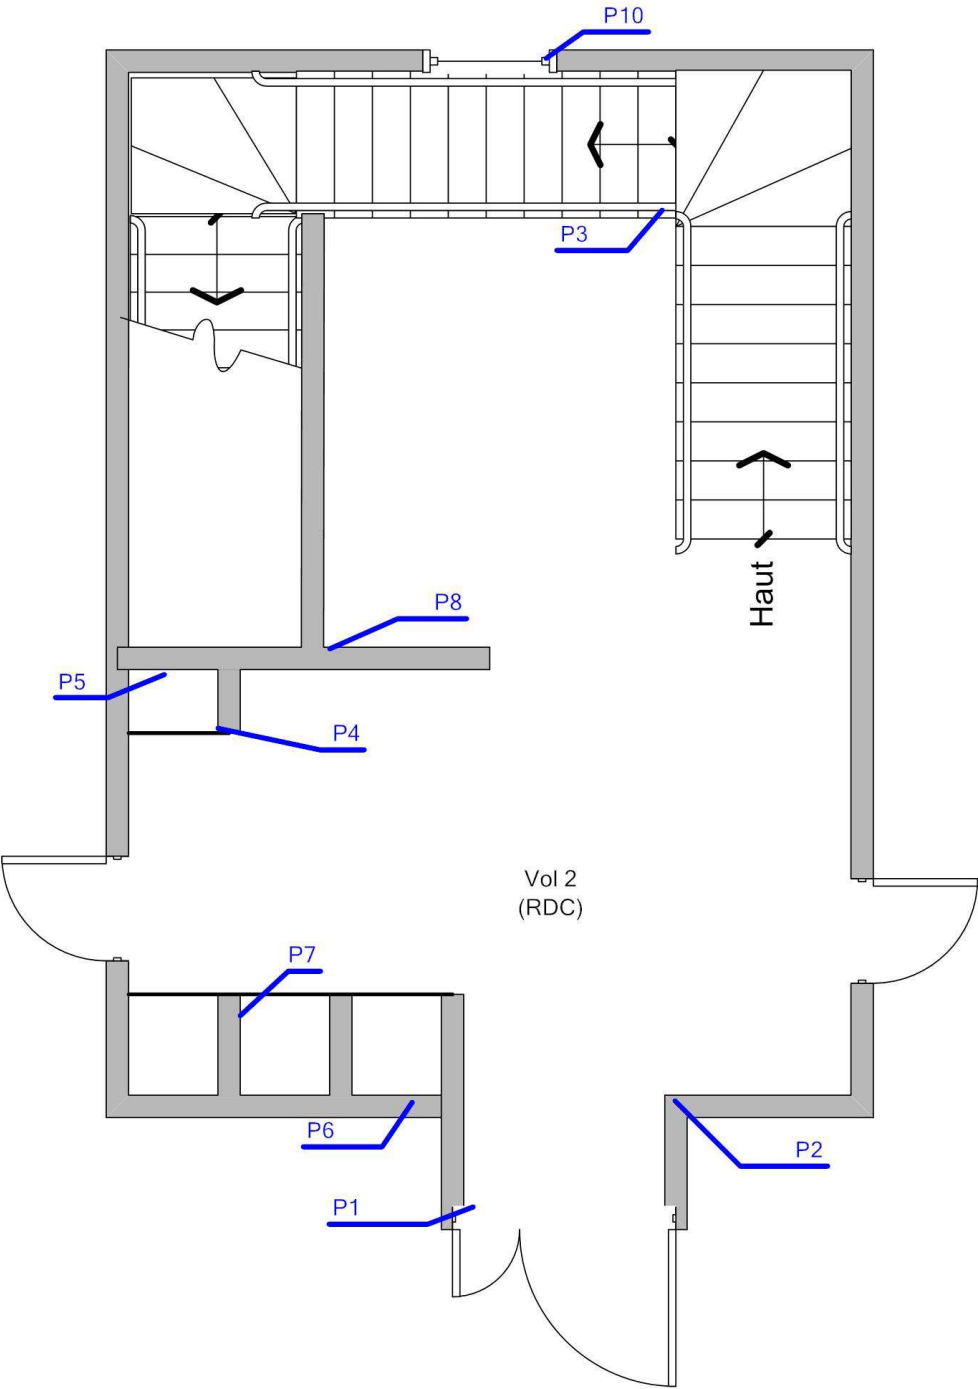


Adresse du bien
LES LAVANDIERES
53400 LIVRE LA TOUCHE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/04/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic

RDC - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000507
				Légende
	Adresse du bien LES LAVANDIERES 53400 LIVRE LA TOUCHE	Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Date intervention 13/04/2017	Technicien intervenant GARDENAT Ludovic

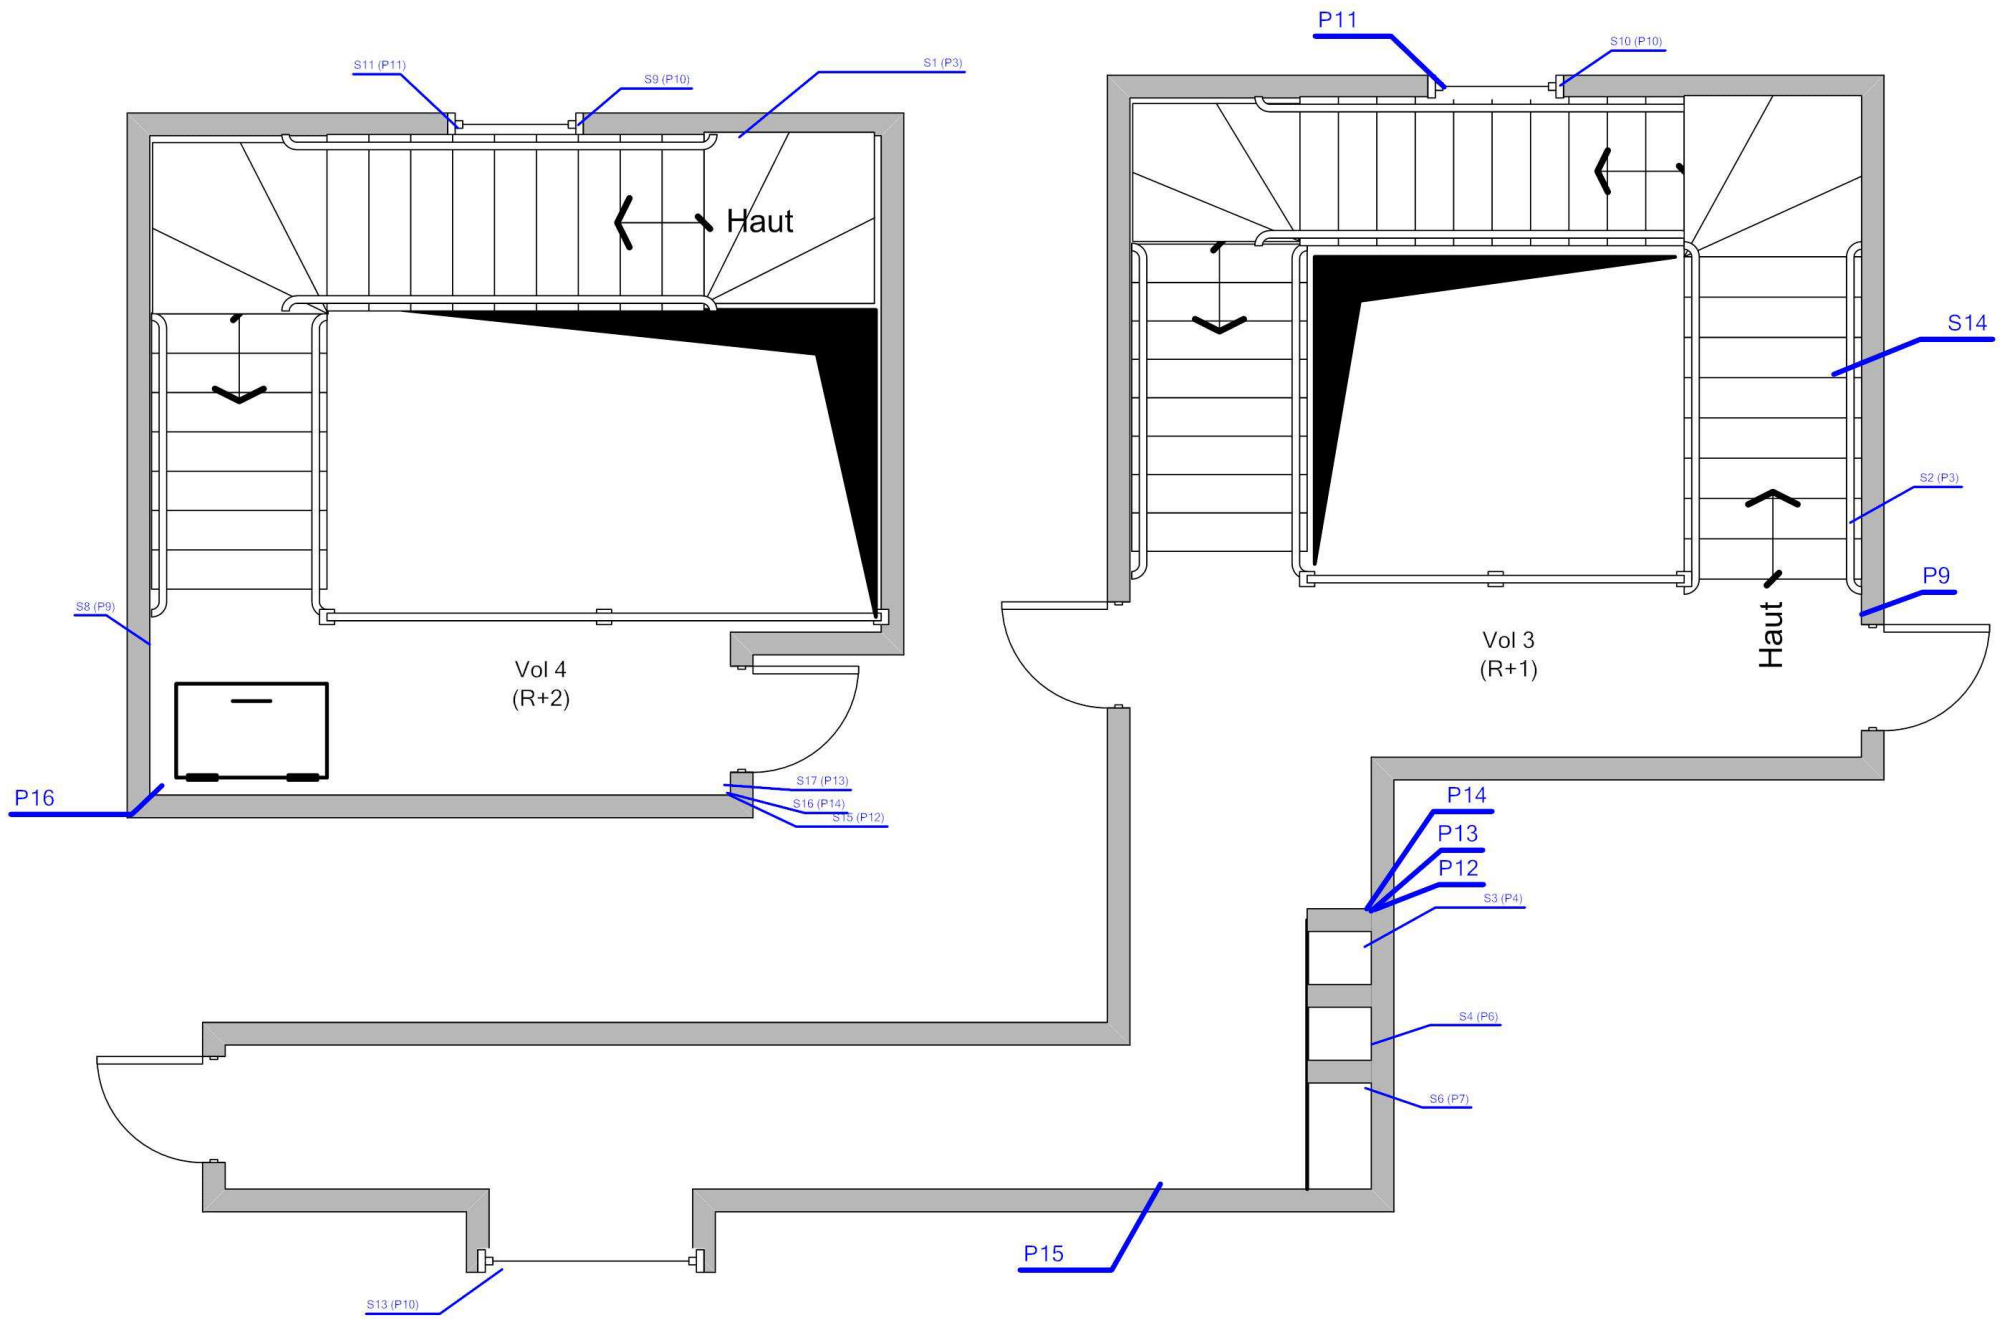
ETAGES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000507

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

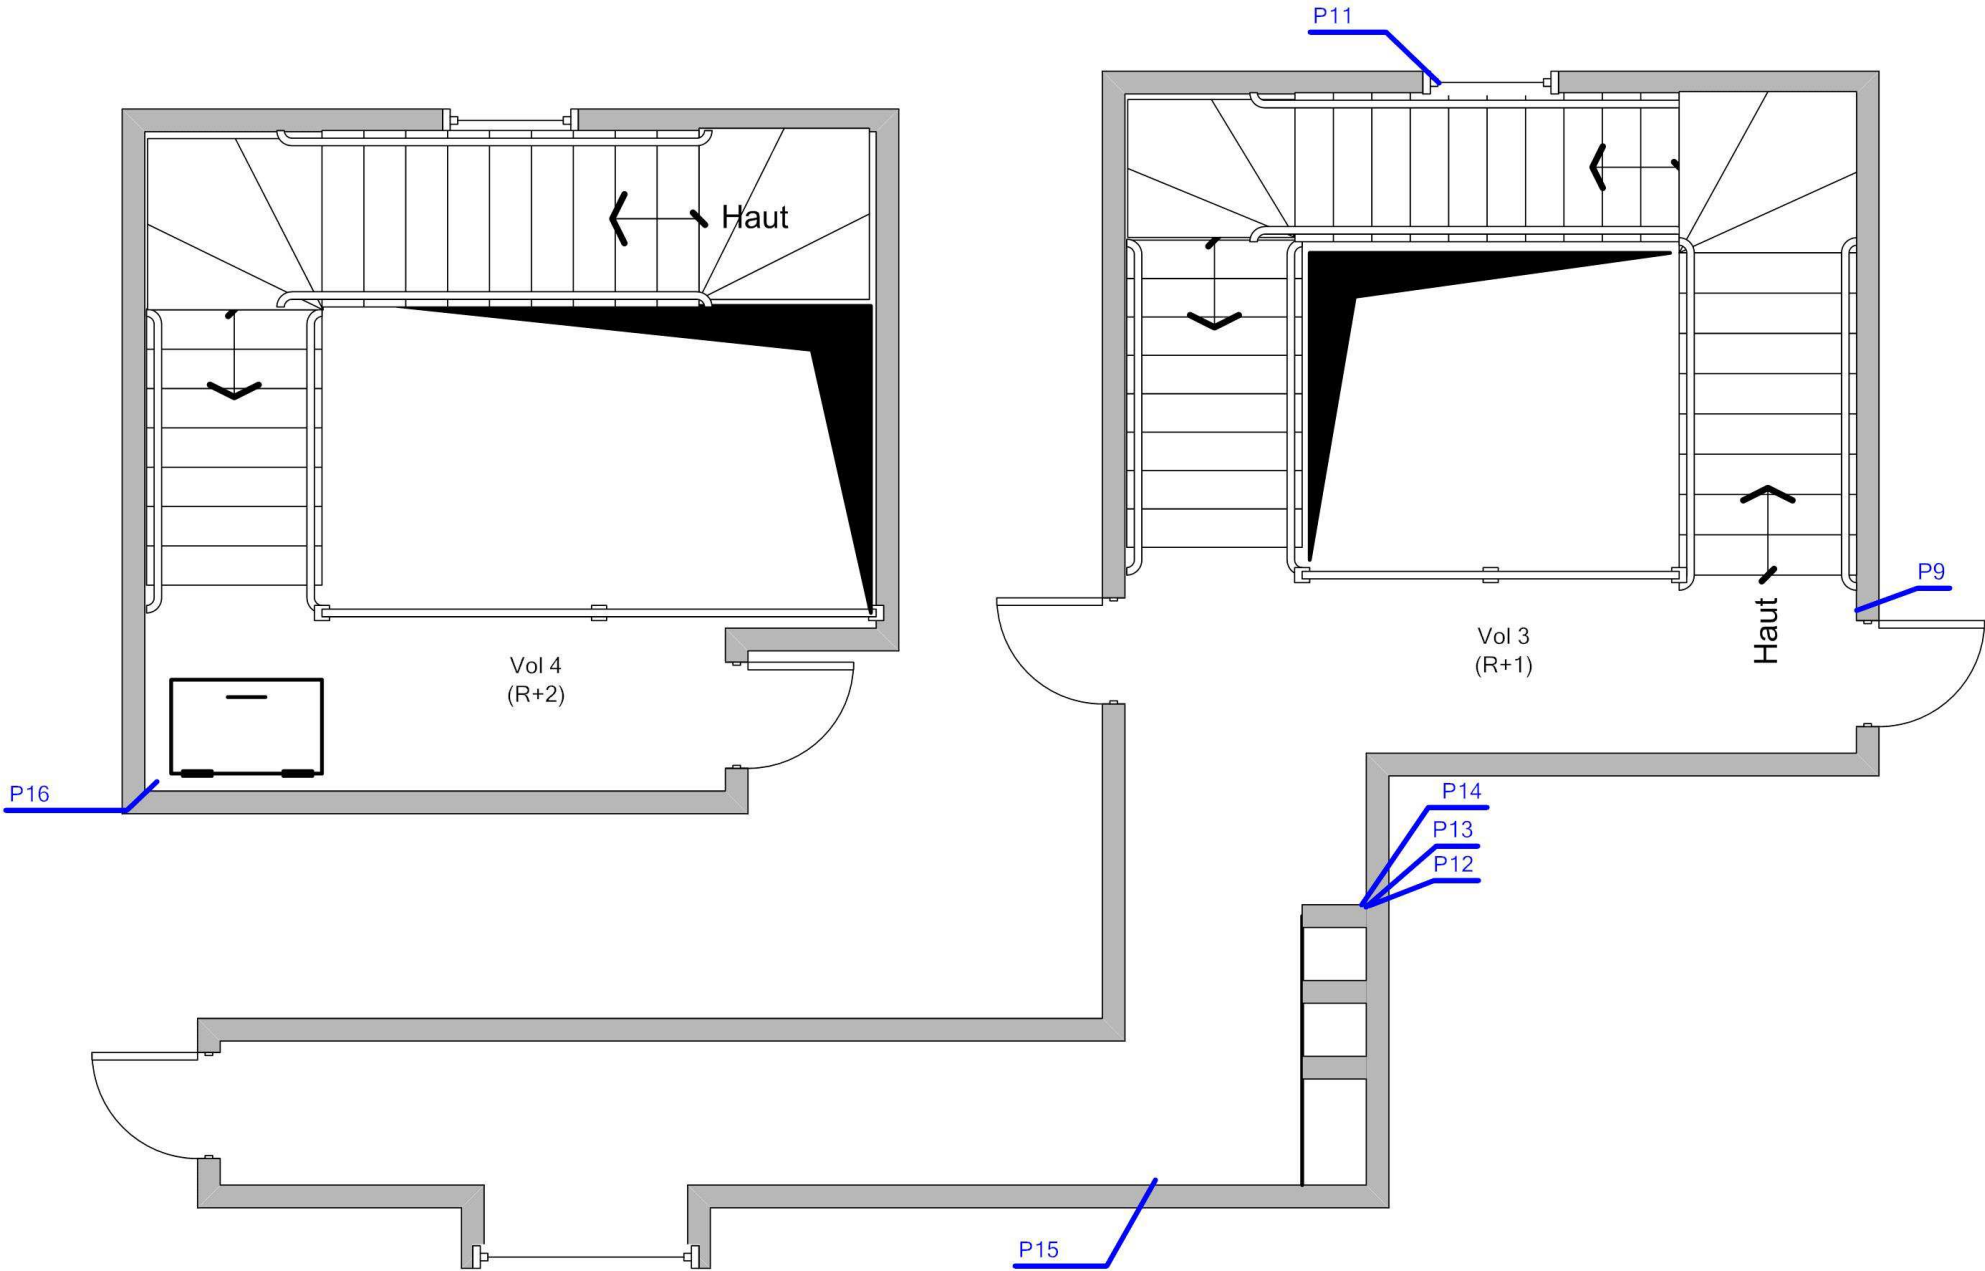


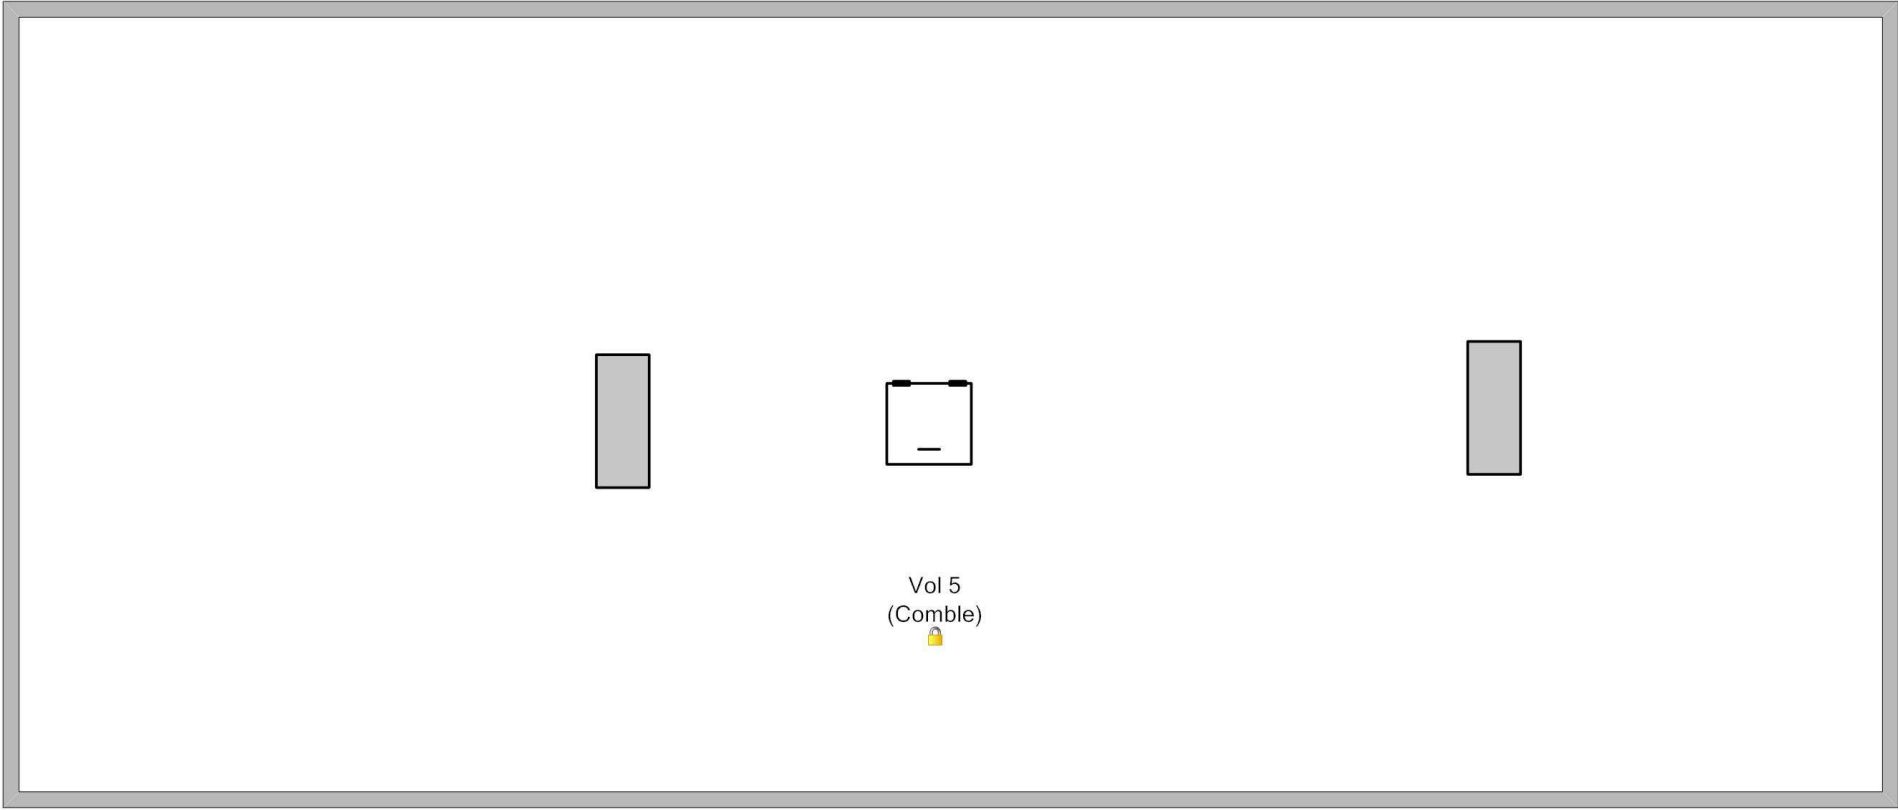
Adresse du bien
LES LAVANDIERES
53400 LIVRE LA TOUCHE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/04/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic



ETAGES - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002OY000507
				Légende
				
				
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
LES LAVANDIERES 53400 LIVRE LA TOUCHE		Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/04/2017	GARDENAT Ludovic

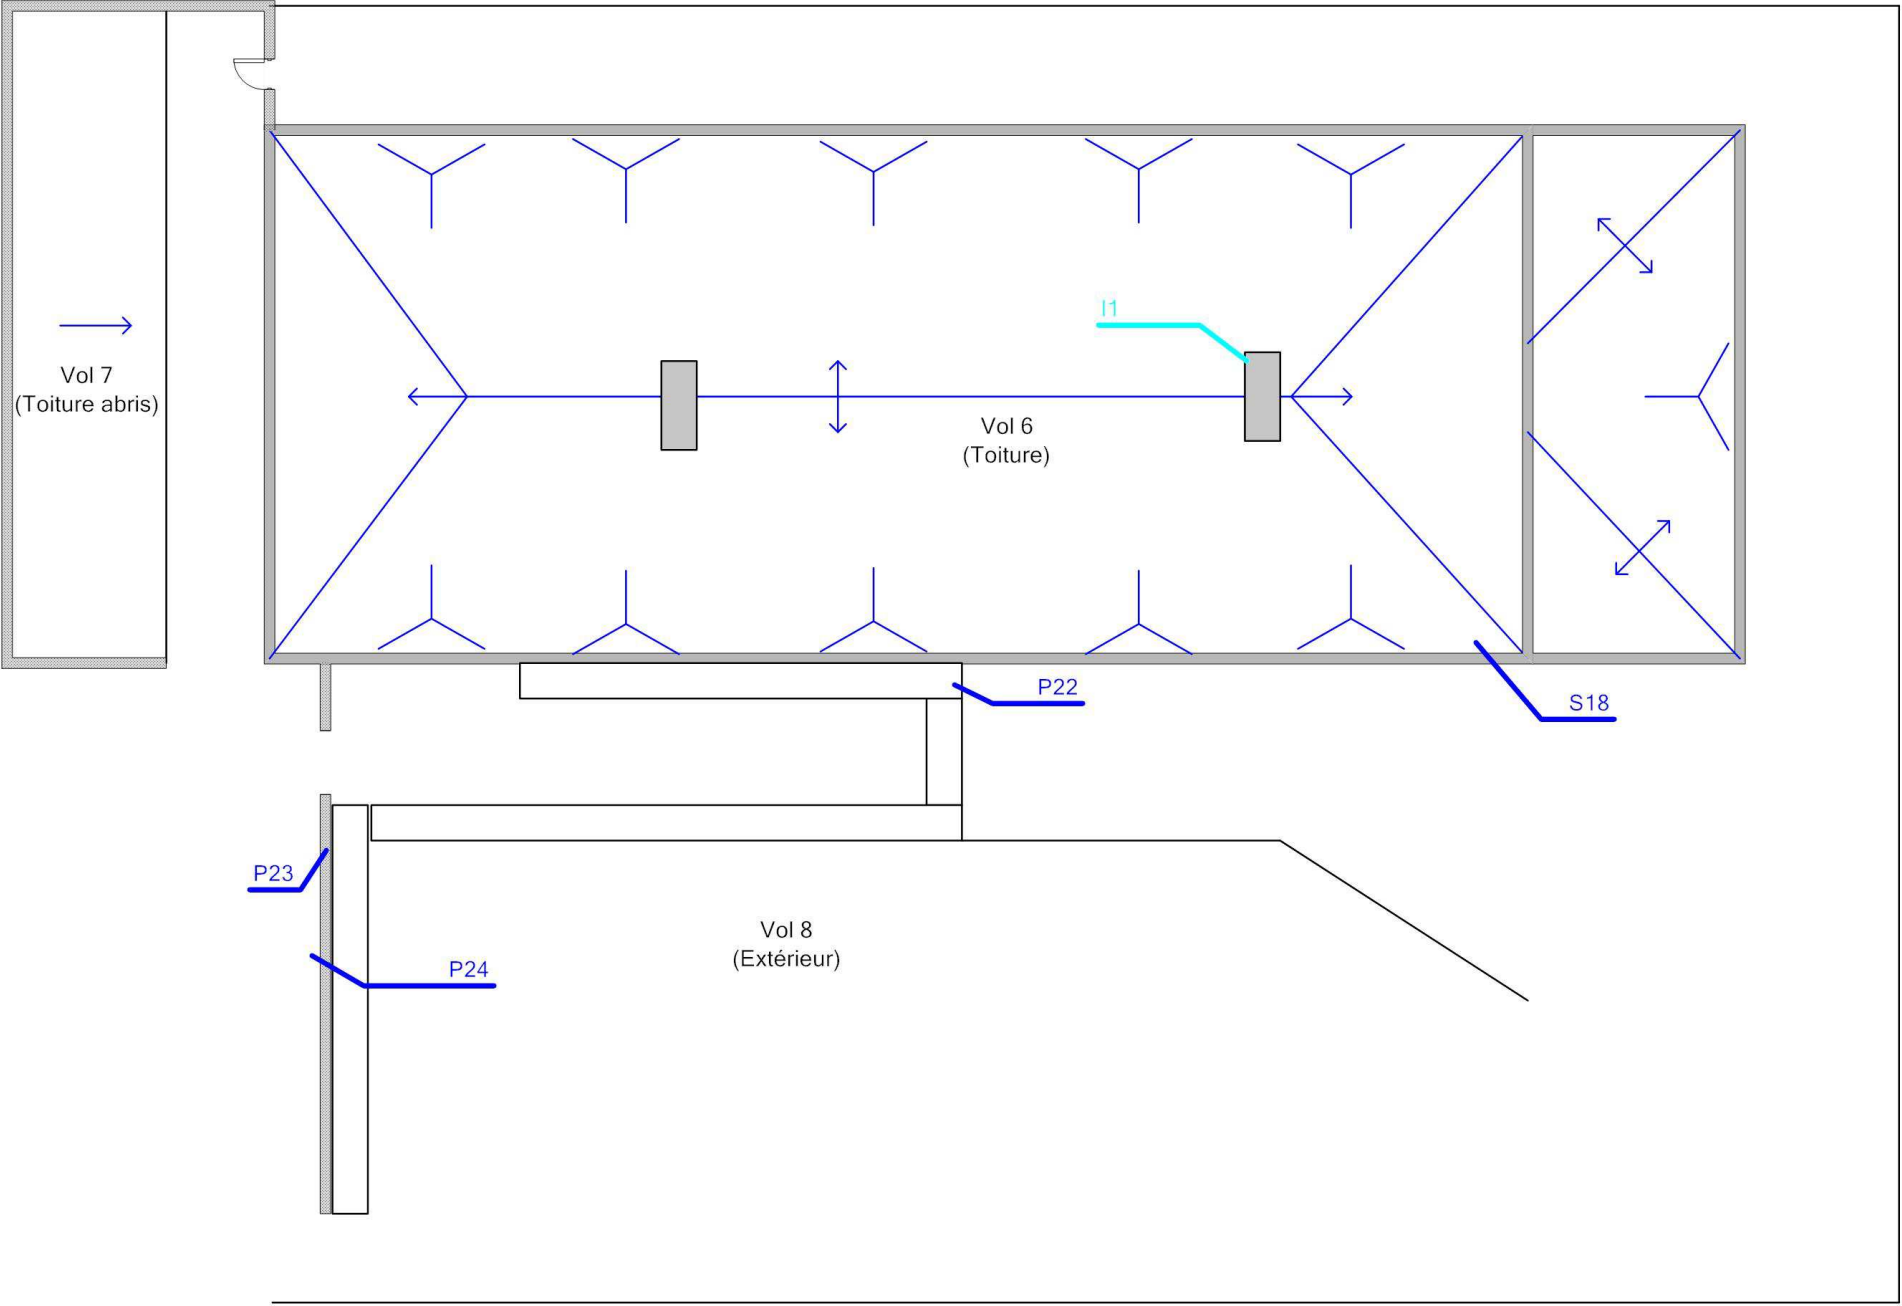
COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000507
				Légende
				 Volume non visité
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LES LAVANDIERES 53400 LIVRE LA TOUCHE	Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	13/04/2017	GARDENAT Ludovic

PLAN MASSE + TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000507

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif



Adresse du bien
LES LAVANDIERES
53400 LIVRE LA TOUCHE

Désignation
Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention
13/04/2017

Technicien intervenant
GARDENAT Ludovic



Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif



Adresse du bien

LES LAVANDIERES
53400 LIVRE LA TOUCHE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

13/04/2017

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

FAÇADE AVANT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000507

Légende

P

Localisation du
prélèvement

S

Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien

LES LAVANDIERES
53400 LIVRE LA TOUCHE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

	13/04/2017
--	------------

Techniciens intervenant


GARDENAT Ludovic

Pignon droit - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002OY000507
				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage négatif
				Technicien intervenant
Adresse du bien LES LAVANDIERES 53400 LIVRE LA TOUCHE		Désignation Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages	Date intervention 13/04/2017	GARDENAT Ludovic

FAÇADE ARRIÈRE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002OY000507

Légende



Localisation d'un sondage négatif

[illegible]

Adresse du bien

LES LAVANDIERES
53400 LIVRE LA TOUCHE

Désignation

Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages

Date intervention

	13/04/2017
--	------------

Technicien intervenant

GARDENAT Ludovic

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002OY000507 n°9 - 1 (P9)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°9 - 2 (P9)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°11 - 2 (P11)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°11 - 1 (P11)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°12 - 1 (P12)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°13 - 1 (P13)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°14 - 1 (P14)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°15 - 1 (P15)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°15 - 2 (P15)	Etages - Vol 3 (R+1)	Prélevement négatif
002OY000507 n°16 - 1 (P16)	Etages - Vol 4 (R+2)	Prélevement négatif
002OY000507 n°16 - 2 (P16)	Etages - Vol 4 (R+2)	Prélevement négatif
S14 - 1 (A14)	Etages - Vol 3 (R+1)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002OY000507 n°18 - 1 (P18)	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000507 n°18 - 2 (P18)	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000507 n°19 - 2 (P19)	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000507 n°19 - 1 (P19)	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000507 n°21 - 1 (P21)	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	Prélevement négatif
002OY000507 n°21 - 2 (P21)	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000507 n°20 - 2 (P20)	Pignon droit - Vol 11 (Pignon droit)	Prélevement négatif
002OY000507 n°20 - 1 (P20)	Pignon droit - Vol 11 (Pignon droit)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000507 n°17 - 1 (P17)	Pignon gauche - Vol 9 (Pignon gauche)	Prélevement négatif
002OY000507 n°17 - 2 (P17)	Pignon gauche - Vol 9 (Pignon gauche)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002OY000507 n°22 - 1 (P22)	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000507 n°22 - 2 (P22)	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000507 n°23 - 2 (P23)	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000507 n°23 - 1 (P23)	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002OY000507 n°24 - 1 (P24)	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	Prélevement négatif
002OY000507 n°24 - 2 (P24)	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	Prélevement négatif
	Plan masse + toiture - Vol 6 (Toiture)	I1
S18 - 1 (A18)	Plan masse + toiture - Vol 6 (Toiture)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002OY000507 n°1 - 1 (P1)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°1 - 2 (P1)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°2 - 1 (P2)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°2 - 2 (P2)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°3 - 1 (P3)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°3 - 2 (P3)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°4 - 1 (P4)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°4 - 2 (P4)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°5 - 1 (P5)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°5 - 2 (P5)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°6 - 1 (P6)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°6 - 2 (P6)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°7 - 1 (P7)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°7 - 2 (P7)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°8 - 1 (P8)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°8 - 2 (P8)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°10 - 1 (P10)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif
002OY000507 n°10 - 2 (P10)	Rdc - Vol 2 (RDC)	Prélevement négatif

002OY000507 n°1 - 1 (P1)



002OY000507 n°1 - 2 (P1)



002OY000507 n°2 - 1 (P2)



002OY000507 n°2 - 2 (P2)



002OY000507 n°3 - 1 (P3)



002OY000507 n°3 - 2 (P3)



002OY000507 n°4 - 1 (P4)



002OY000507 n°4 - 2 (P4)



002OY000507 n°5 - 1 (P5)



002OY000507 n°5 - 2 (P5)



002OY000507 n°6 - 1 (P6)



002OY000507 n°6 - 2 (P6)



002OY000507 n°7 - 1 (P7)



002OY000507 n°7 - 2 (P7)



002OY000507 n°8 - 1 (P8)



002OY000507 n°8 - 2 (P8)



002OY000507 n°9 - 1 (P9)



002OY000507 n°9 - 2 (P9)



002OY000507 n°10 - 1 (P10)



002OY000507 n°10 - 2 (P10)



002OY000507 n°11 - 2 (P11)



002OY000507 n°11 - 1 (P11)



002OY000507 n°12 - 1 (P12)



002OY000507 n°13 - 1 (P13)



002OY000507 n°14 - 1 (P14)



002OY000507 n°15 - 1 (P15)



002OY000507 n°15 - 2 (P15)



002OY000507 n°16 - 1 (P16)



002OY000507 n°16 - 2 (P16)



002OY000507 n°17 - 1 (P17)



002OY000507 n°17 - 2 (P17)



002OY000507 n°18 - 1 (P18)



002OY000507 n°18 - 2 (P18)



002OY000507 n°19 - 2 (P19)



002OY000507 n°19 - 1 (P19)



002OY000507 n°20 - 2 (P20)



002OY000507 n°20 - 1 (P20)



002OY000507 n°21 - 1 (P21)



002OY000507 n°21 - 2 (P21)



002OY000507 n°22 - 1 (P22)



002OY000507 n°22 - 2 (P22)



002OY000507 n°23 - 2 (P23)



002OY000507 n°23 - 1 (P23)



002OY000507 n°24 - 1 (P24)



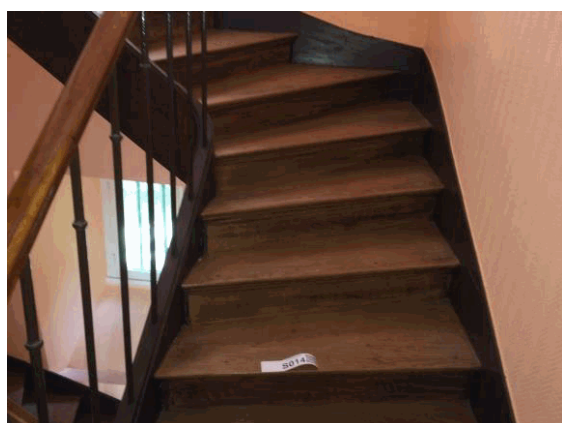
002OY000507 n°24 - 2 (P24)



I1 - 1



S14 - 1 (A14)



S18 - 1 (A18)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac + matériau gris - dalle rouge -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture non séparable - épaisse rouge -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Sous face escalier rampant -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P4	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau gris en vrac hétérogène - gaines techniques -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - gaines techniques -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac - gaines techniques -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P7	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - scellement des briques plâtrières gaines techniques -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - mur porteur -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - cloisons de doublage -	Etages - Vol 3 (R+1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peintures multiples avec poussières - noirs -	Rdc - Vol 2 (RDC)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou rouge avec poussières - mou -	Etages - Vol 3 (R+1)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture - rose -	Etages - Vol 3 (R+1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose + peintures multiples - lino beige/bleu + colle jaune -	Etages - Vol 3 (R+1)	
P14	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Couche fibreuse marron + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau beige en vrac - résidus marron + colle -	Etages - Vol 3 (R+1)	
P15	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - plafond droit -	Etages - Vol 3 (R+1)	
P16	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - plafond dernier étage -	Etages - Vol 4 (R+2)	

P17	Façades	Murs	Enduit compact gris en vrac - gris de soubassement -	Pignon gauche - Vol 9 (Pignon gauche)	
P18	Façades	Murs	Enduit beige en vrac hétérogène - Beige -	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	
P19	Façades	Murs	Matériau beige en vrac hétérogène + matériau compact beige + matériau compact blanc - des pierres autour des ouvertures -	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	
P20	Façades	Murs	Matériau compact beige en vrac - des pierres rouges autour des ouvertures -	Pignon droit - Vol 11 (Pignon droit)	
P21	Façades	Menuiseries	Matériau souple blanc + matériau beige en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable - blanché -	Façade avant - Vol 10 (Façade avant)	
P22	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - rampe d'accès avec béton désactivé -	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	
P23	Façades	Murs	Matériau compact beige en vrac - des pierres des murets -	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	
P24	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux – prise d'essai 3 -	Plan masse + toiture - Vol 8 (Extérieur)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44199 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44199
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Colle grise en vrac / Carrelage / Matériau gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise en vrac + matériau gris	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1
Carrelage	Non analysé			

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44200 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44200
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Colle beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + peinture non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44201 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44201
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44202 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44202
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507004 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Matériau gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac hétérogène	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44203 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44203
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44204 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44204
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44205 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44205
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507007 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44206 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44206
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507008 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44207 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44207
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 3 (R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44208 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44208
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507010 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / joints d'étanchéité / Vol 2 (RDC)
Description ITGA	Matériau souple noir / Peintures multiples avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir + peintures multiples avec poussières	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44209 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44209
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier / Vol 3 (R+1)
Description ITGA	Matériau mou rouge avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou rouge avec poussières	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44210 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44210
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 3 (R+1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune + ragréage rose + peinture	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44211 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44211
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (R+1)
Description ITGA	Revêtement souple beige / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige + revêtement souple gris + colle polymère jaune + ragréage rose + peintures multiples	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44212 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44212
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507014 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de revêtement de sol / Vol 3 (R+1)
Description ITGA	Couche fibreuse marron / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Matériau beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Couche fibreuse marron + colle polymère jaune + ragréage rose + matériau beige en vrac	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44213 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44213
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507015 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 3 (R+1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44214 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44214
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507016 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 4 (R+2)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44215 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44215
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507017 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 9 (Pignon gauche)
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris en vrac	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44216 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44216
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507018 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 10 (Façade avant)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44217 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44217
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507019 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 10 (Façade avant)
Description ITGA	Matériau beige en vrac hétérogène / Matériau compact beige / Matériau compact blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau beige en vrac hétérogène + matériau compact beige + matériau compact blanc	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44218 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44218
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507020 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 11 (Pignon droit)
Description ITGA	Matériau compact beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige en vrac	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44219 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44219
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507021 / Façades / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 10 (Façade avant)
Description ITGA	Matériau souple blanc / Matériau beige en vrac / Peinture / Matériau rouge en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple blanc + matériau beige en vrac + peinture non séparable + matériau rouge en vrac non séparable	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44220 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44220
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507022 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chappe maigre (base ciment) / Vol 8 (Extérieur)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44221 EN DATE DU 26/04/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44221
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507023 / Façades / Murs / Joint de scellement / Vol 8 (Extérieur)
Description ITGA	Matériau compact beige en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact beige en vrac	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071704-44222 EN DATE DU 26/04/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Ludovic GARDENAT
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-39246
Echantillon ITGA : IT071704-44222
Reçu au laboratoire le : 19/04/2017

Réf. Client :

Commande	002OY000507
Dossier client	_0036600001_ LES LAVANDIERES - 53400 LIVRE LA TOUCHE Bâtiment composé de 1 cage et de 2 étages
Echantillon	002OY000507024 / Voies et réseaux divers / Revêtement routier / Bitume couche supérieure / Vol 8 (Extérieur)
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 26/04/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Benjamin Regent - Analyste