

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	1 RUE DE ST GERMAIN - RUELLE DU VERGER
CP - Ville :	53420 CHAILLAND
Référence client :	_00380000010000100001_
Date du repérage :	11/07/2016
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	1 RUE DE ST GERMAIN - RUELLE DU VERGER 53420 CHAILLAND	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00380000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret :	AC Environnement (N° 441355914)	Nom :	MORA Denis
Nom :	JOUSSELIN David	Date du rapport :	21/07/2016
Accompagnateur :	Néant ()	A Riorges, le 21/07/2016	
Date de repérage :	11/07/2016		
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015 			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
LGT 1 - Vol 1 (Séjour) LGT 1 - Vol 3 (Placard) LGT 1 - Vol 5 (SDB) LGT 1 - Vol 7 (Chambre 1)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine) LGT 1 - Vol 4 (W.C) LGT 1 - Vol 6 (Distribution) LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Placard) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Placard) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 2 (Cuisine) - Vol 3 (Placard) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB) - Vol 6 (Distribution) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Equipements divers et accessoires	LGT 1	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	
Revêtement de mur	LGT 1	Vol 2 (Cuisine) - Vol 5 (SDB)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Sans Objet

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Sans Objet

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Sans Objet



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 5 (SDB)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 2 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6
Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage	P6

Q Réserves / Commentaires

Présence d'un ragréage gris amianté dans les pièces humide.

Présence d'un ragréage gris non amianté dans les pièces sèches.

Des prélèvements complémentaires sont nécessaires en cas de réhabilitation des sols afin de déterminer avec exactitude les pièces où le ragréage est amianté.

- Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les plénums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités



Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Réalisation d'un prélèvement	souple noir	002HD001056 n°4 - 1	P4	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	souple noir	002HD001056 n°4 - 1	P4	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement	dur noir	002HD001056 n°14 - 1	P14	Matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	dur noir	002HD001056 n°14 - 1	P14	Matériau souple bitumineux (noir)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 56 n°1 - 1 - 002HD0010 56 n°1 - 2	P1	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Cloison et doublage placoplâtre pièces humides	002HD0010 56 n°1 - 1 - 002HD0010 56 n°1 - 2	P1	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier	P2	Réalisation d'un prélèvement	Mou rouge	002HD0010 56 n°2 - 1	P2	Matériau de type peinture (blanc) + (noir) ; matériau souple de type mastic (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1)	Menuiseries	Mastic vitrier	S3 - S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Mou rouge	002HD0010 56 n°2 - 1	P2	Matériau de type peinture (blanc) + (noir) ; matériau souple de type mastic (marron)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Menuiseries	joint étanchéité porte d'entrée	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 56 n°8 - 1 - 002HD0010 56 n°8 - 2	P8	Matériau souple de type joint (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 8 (Chambre 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P9	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 56 n°9 - 1 - 002HD0010 56 n°9 - 2	P9	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Distribution) - Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Placard)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches	002HD0010 56 n°9 - 1 - 002HD0010 56 n°9 - 2	P9	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds											



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 1 (Séjour)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 56 n°7 - 1 - 002HD0010 56 n°7 - 2	P7	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Placard) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Distribution)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S13 - S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond placoplâtre pièce sèche	002HD0010 56 n°7 - 1 - 002HD0010 56 n°7 - 2	P7	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P13	Réalisation d'un prélèvement	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0010 56 n°13 - 1 - - 002HD0010 56 n°13 - 2	P13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 4 (W.C) - Vol 2 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S21 - S22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Plafond placoplâtre pièce humide	002HD0010 56 n°13 - 1 - - 002HD0010 56 n°13 - 2	P13	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colles de carrelages (faïences)	P3	Réalisation d'un prélèvement	grise (carreaux 15 X 15 Blanc)	002HD0010 56 n°3 - 1 - 002HD0010 56 n°3 - 2	P3	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	revetement plastique + colle blanche	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0010 56 n°12 - 1	P12	Matériau souple (orange) (clair) ; matériau de type colle (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de mur	revetement plastique + colle blanche	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002HD0010 56 n°12 - 1	P12	Matériau souple (orange) (clair) ; matériau de type colle (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	lino beige matbré vert + colle jaune (présence de ragréage inséparable)	002HD0010 56 n°5 - 1 - 002HD0010 56 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Placard) - Vol 1 (Séjour) - Vol 6 (Distribution) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	lino beige matbré vert + colle jaune (présence de ragréage inséparable)	002HD0010 56 n°5 - 1 - 002HD0010 56 n°5 - 2	P5 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P5	Réalisation d'un prélèvement	lino beige matbré vert + colle jaune (présence de ragréage inséparable)	002HD0010 56 n°5 - 1 - 002HD0010 56 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau de type colle(jaune) ; matériau semi-durde type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 3 (Placard) - Vol 1 (Séjour) - Vol 6 (Distribution) - Vol 4 (W.C) - Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S6 - S7 - S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	lino beige matbré vert + colle jaune (présence de ragréage inséparable)	002HD0010 56 n°5 - 1 - 002HD0010 56 n°5 - 2	P5 Phase 2	Matériau de type colle(jaune) ; matériau semi-durde type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 2 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	P6	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces humides	002HD0010 56 n°6 - 1	P6	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
LGT 1	Vol 4 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S11 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Gris pièces humides	002HD0010 56 n°6 - 1	P6	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
LGT 1	Vol 5 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S12 (P6)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Gris pièces humides	002HD0010 56 n°6 - 1	P6	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Positif	Présence sur analyse
LGT 1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	lino gris + colle jaune	002HD0010 56 n°10 - 1	P10 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P10	Réalisation d'un prélèvement	lino gris + colle jaune	002HD0010 56 n°10 - 1	P10 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	lino beige + colle jaune	002HD0010 56 n°11 - 1 - - 002HD0010 56 n°11 - 2	P11 Phase 1	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P11	Réalisation d'un prélèvement	lino beige + colle jaune	002HD0010 56 n°11 - 1 - - 002HD0010 56 n°11 - 2	P11 Phase 2	Matériau de type colle (jaune)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
LGT 1	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	P15	Réalisation d'un prélèvement	Gris pièces sèches	002HD0010 56 n°15 - 1 - 002HD0010 56 n°15 - 2	P15	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse
LGT 1	Vol 7 (Chambre 1) - Vol 6 (Distribution) - Vol 1 (Séjour) - Vol 3 (Placard)	Revêtement de sol	Ragréage	S23 - S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Gris pièces sèches	002HD0010 56 n°15 - 1 - 002HD0010 56 n°15 - 2	P15	Matériau semi-dur de type ragréage (gris)	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 LGT 1		LGT 1 - Plan de repérage - Actions menées
 LGT 1		LGT 1 - Plan de prélèvements
 LGT 1		LGT 1 - MPCA Revêtement de sol




LGT 1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002HD001056

Légende

	Localisation d'un prélèvement positif
	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Localisation d'un sondage positif

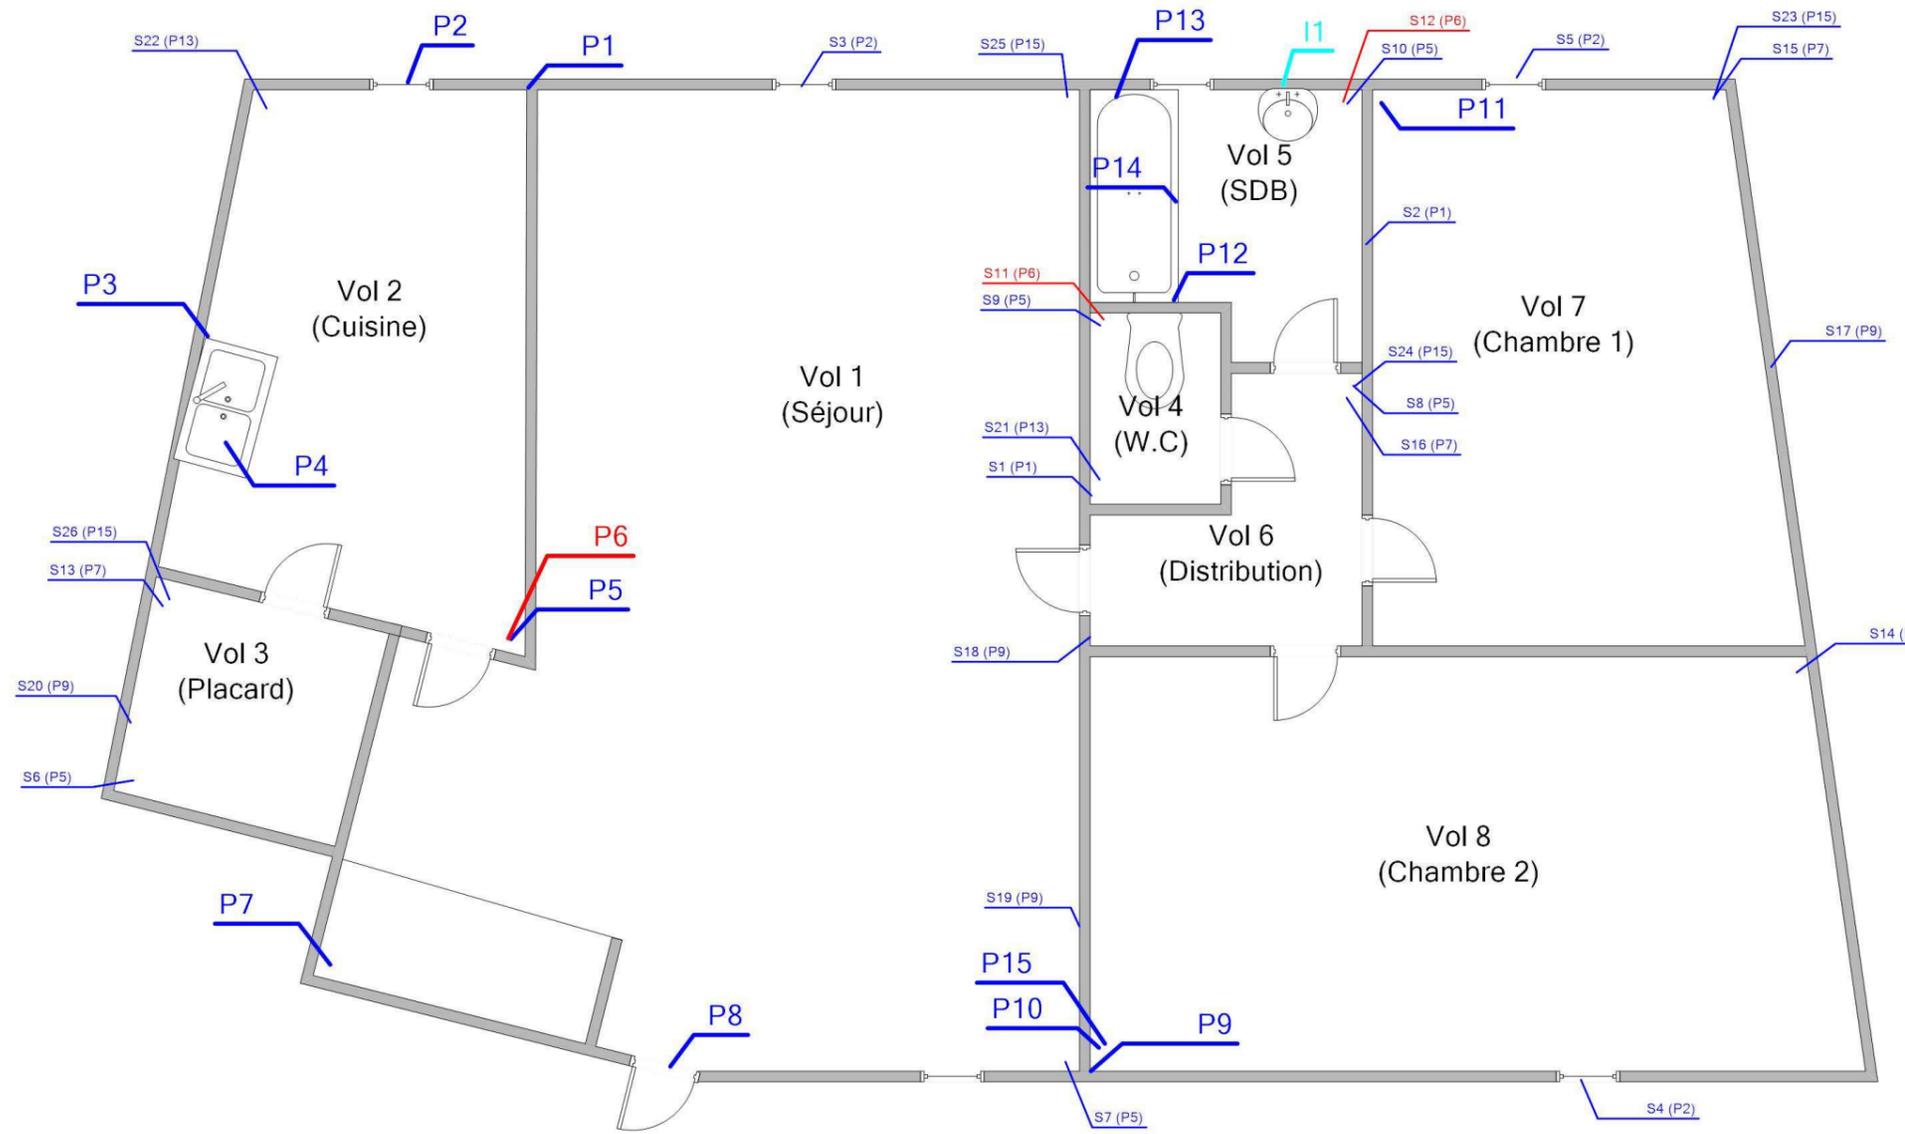

Adresse du bien
1 RUE DE ST GERMAIN - RUELLE DU VERGER
53420 CHAILLAND

Désignation
Appartement n° 1 de type 3 situé au 01^{er} étage

Date intervention
11/07/2016


Technicien intervenant
JOUSSELIN David

LGT 1 - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002HD001056

Légende

 P6 : Matériaux semi dur de type ragréage gris

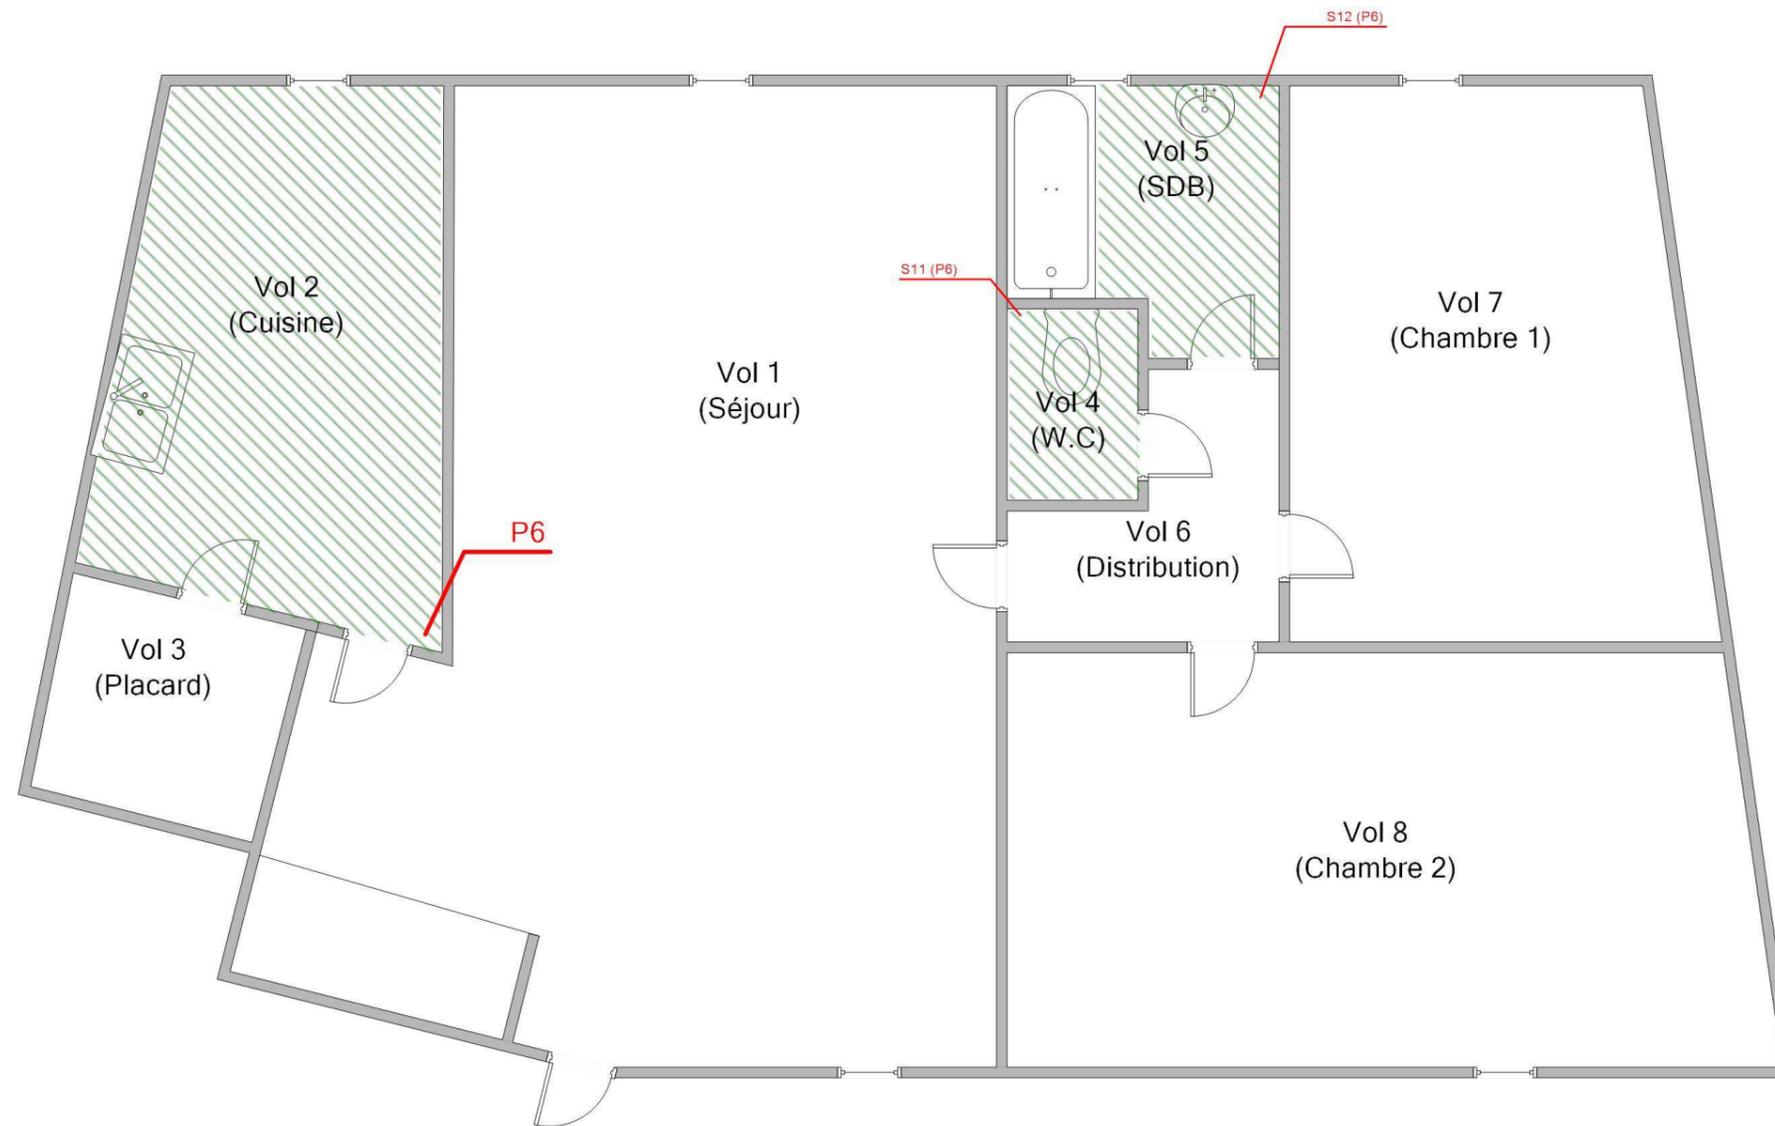

Adresse du bien

1 RUE DE ST GERMAIN - RUELLE DU VERGER
53420 CHAILLAND

Désignation

Appartement n° 1 de type 3 situé au 01^{er} étage

Date intervention

11/07/2016

Technicien intervenant

JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001056 n°1 - 1 (P1)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°1 - 2 (P1)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°2 - 1 (P2)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°3 - 1 (P3)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°3 - 2 (P3)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°4 - 1 (P4)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°5 - 1 (P5)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°5 - 2 (P5)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001056 n°6 - 1 (P6)	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	Prélevement positif
002HD001056 n°7 - 1 (P7)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001056 n°7 - 2 (P7)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001056 n°8 - 1 (P8)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001056 n°8 - 2 (P8)	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001056 n°9 - 1 (P9)	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001056 n°9 - 2 (P9)	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001056 n°10 - 1 (P10)	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001056 n°11 - 1 (P11)	LGT 1 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001056 n°11 - 2 (P11)	LGT 1 - Vol 7 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002HD001056 n°12 - 1 (P12)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001056 n°13 - 1 (P13)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001056 n°13 - 2 (P13)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001056 n°14 - 1 (P14)	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	Prélevement négatif
	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	I1
002HD001056 n°15 - 1 (P15)	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002HD001056 n°15 - 2 (P15)	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif

002HD001056 n°1 - 1 (P1)



002HD001056 n°1 - 2 (P1)



002HD001056 n°2 - 1 (P2)



002HD001056 n°3 - 1 (P3)



002HD001056 n°3 - 2 (P3)



002HD001056 n°4 - 1 (P4)



002HD001056 n°5 - 1 (P5)



002HD001056 n°5 - 2 (P5)



002HD001056 n°6 - 1 (P6)




002HD001056 n°7 - 1 (P7)



002HD001056 n°7 - 2 (P7)



002HD001056 n°8 - 1 (P8)

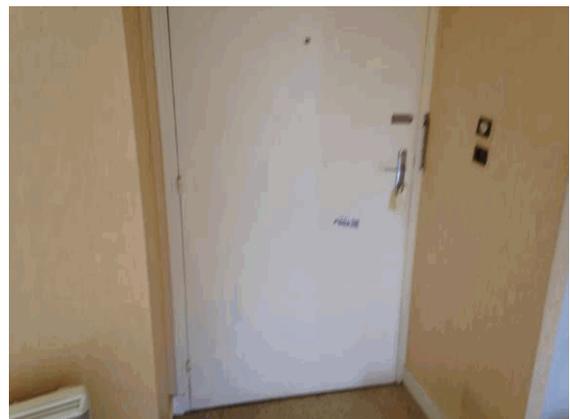

002HD001056 n°8 - 2 (P8)



002HD001056 n°9 - 1 (P9)



002HD001056 n°9 - 2 (P9)



002HD001056 n°10 - 1 (P10)



002HD001056 n°11 - 1 (P11)



002HD001056 n°11 - 2 (P11)



002HD001056 n°12 - 1 (P12)



002HD001056 n°13 - 1 (P13)



002HD001056 n°13 - 2 (P13)



002HD001056 n°14 - 1 (P14)




I1 - 1



002HD001056 n°15 - 1 (P15)



002HD001056 n°15 - 2 (P15)

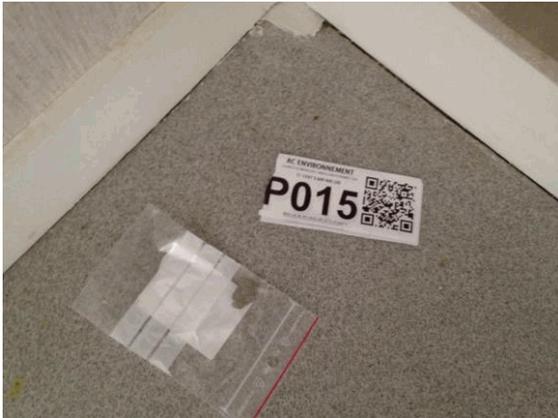

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ; matériau semi-dur (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) - Cloison et doublage placoplâtre pièces humides -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau de type peinture (blanc) + (noir) ; matériau souple de type mastic (marron) - Mou rouge -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P3	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) - grise (carreaux 15 X 15 Blanc) -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P4	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau souple bitumineux (noir) (fibreux) - souple noir -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P5 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige)(clair) - lino beige matbré vert + colle jaune (présence de ragréage inséparable) -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P5 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle(jaune) ; matériau semi-durde type ragréage (gris) - lino beige matbré vert + colle jaune (présence de ragréage inséparable) -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - Gris pièces humides -	LGT 1 - Vol 2 (Cuisine)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Plafond placoplâtre pièce sèche -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	
P8	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple de type joint (beige) - -	LGT 1 - Vol 1 (Séjour)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Cloison et doublage placoplâtre pièces sèches -	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	

P10 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (gris) (clair) - lino gris + colle jaune -	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	
P10 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - lino gris + colle jaune -	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau souple de type revêtement de sol (beige) - lino beige + colle jaune -	LGT 1 - Vol 7 (Chambre 1)	
P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau de type colle (jaune) - lino beige + colle jaune -	LGT 1 - Vol 7 (Chambre 1)	
P12	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Matériau souple (orange) (clair) ; matériau de type colle (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) - -	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) - Plafond placoplâtre pièce humide -	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	
P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Matériau souple bitumineux (noir) - dur noir -	LGT 1 - Vol 5 (SDB)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau semi-dur de type ragréage (gris) - Gris pièces sèches -	LGT 1 - Vol 8 (Chambre 2)	