

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE
CP - Ville :	53200 CHATEAU GONTIER
Référence client :	_00382000030000100070_
Date du repérage :	23/05/2017
Désignation :	Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE 53200 CHATEAU GONTIER	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00382000030000100070_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) JOUSSELIN David H.MERCIER (0 800 400 100) 23/05/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 10/06/2017 A Riorges, le 10/06/2017	
<p>Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia – Bat G – rue de la Terre</p> <p>Numéro attestation : CPDI3391 V2 Délivré le : 03/04/2015</p> 			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine) Appartement n°70 - Vol 3 (SDB) Appartement n°70 - Vol 5 (Chambre 1) Appartement n°70 - Vol 7 (Chambre 3) Appartement n°70 - Vol 9 (Entrée)	Appartement n°70 - Vol 2 (W.C) Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour) Appartement n°70 - Vol 6 (Chambre 2) Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Equipements divers et accessoires	Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Entrée)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Entrée)	
Revêtement de mur	Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine) - Vol 3 (SDB)	
Revêtement de sol	Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 9 (Entrée)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Cuisine)	Mastic étanchéité	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Vol 5 (Chambre 1)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 6 (Chambre 2)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 3 (SDB)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 7 (Chambre 3)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 9 (Entrée)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 4 (Séjour)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 1 (Cuisine)	Joints	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Vol 5 (Chambre 1)	Lino et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 6 (Chambre 2)	Lino et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 7 (Chambre 3)	Lino et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 8 (Dégagement)	Lino et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 2 (W.C)	Lino et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Vol 1 (Cuisine)	Lino et ragréage supplémentaire	Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 3 (SDB)	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux	P14

Q Réserves / Commentaires



Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

Commentaire n°2 : Des réserves sont émises sur les revêtements de sols d'origine présents sous les multiples couches de revêtements actuels. Les prélèvements et sondages pour ce diagnostic ont été réalisés dans les angles des pièces afin de ne pas détériorer les revêtements de sols neuf mis en place. Il est donc impossible de déterminer avec assurance les matériaux présents sous les revêtements de sols actuels sans destruction importante des nouveaux revêtements de sols

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Appartement n°70 - Vol 10 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Balcon pris en compte dans le diagnostic des façades du bâtiment

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002HD0015 11 n°1 - 1	P1	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°70	Vol 3 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14		002HD0015 11 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Evier	Mastic étanchéité	I1			I1 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur l'ensemble des mastics des appareils sanitaires et équipements divers
Appartement n°70	Vol 5 (Chambre 1)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°70	Vol 6 (Chambre 2)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 3 (SDB)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°70	Vol 7 (Chambre 3)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Radiateurs	Joints	I2			I2 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°3 - 1 - 002HD0015 11 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 3 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces humides)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002HD0015 11 n°3 - 1 - 002HD0015 11 n°3 - 2	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P4	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°4 - 1 - 002HD0015 11 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides	P4 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002HD0015 11 n°4 - 1 - 002HD0015 11 n°4 - 2	P4	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (Porteur pièces sèches)	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6		002HD0015 11 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 8 (Dégagement)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	P10	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°10 - 1 - - 002HD0015 11 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour) - Vol 9 (Entrée) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Cloisons légères ou préfabriquées	Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches	S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002HD0015 11 n°10 - 1 - - 002HD0015 11 n°10 - 2	P10	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Menuiseries	Ensemble des joints	P11	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°11 - 1 - 002HD0015 11 n°11 - 2	P11	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Menuiseries	Ensemble des joints	S24 - S25 - S26 - S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11		002HD0015 11 n°11 - 1 - 002HD0015 11 n°11 - 2	P11	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité noir	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°12 - 1 - 002HD0015 11 n°12 - 2	P12 Phase 1	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée)	Porte d'entrée	Joint d'étanchéité noir	P12	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°12 - 1 - 002HD0015 11 n°12 - 2	P12 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°5 - 1 - 002HD0015 11 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 3 (SDB) - Vol 1 (Cuisine)	Plafonds	Enduit plâtre (Plafond pièces humides)	S22 - S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002HD0015 11 n°5 - 1 - 002HD0015 11 n°5 - 2	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	P13	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Faux plafonds	Plafond plaque plâtre pièces sèches	S29 - S30 - S31 - S32 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002HD0015 11 n°13 - 1	P13	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence cuisine)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°2 - 1 - 002HD0015 11 n°2 - 2	P2	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P15	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°15 - 1 - 002HD0015 11 n°15 - 2	P15	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 3 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence sdb)	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002HD0015 11 n°15 - 1 - 002HD0015 11 n°15 - 2	P15	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée) - Vol 1 (Cuisine) - Vol 8 (Dégagement) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (SDB) - Vol 5 (Chambre 1) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20 - S21	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002HD0015 11 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	P8	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°8 - 1	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc avec couche en papier + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles jaune de revêtement de sol d'origine	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002HD0015 11 n°8 - 1	P8	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc avec couche en papier + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 4 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés 30X30 Beiges avec colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°9 - 1 - 002HD0015 11 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 9 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés 30X30 Beiges avec colle jaune	S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002HD0015 11 n°9 - 1 - 002HD0015 11 n°9 - 2	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 3 (SDB)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune	P16	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°16 - 1 - 002HD0015 11 n°16 - 2	P16	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lino avec colle jaune	S37	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002HD0015 11 n°16 - 1 - 002HD0015 11 n°16 - 2	P16	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquettes fibreuse verte	P17	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°17 - 1 - 002HD0015 11 n°17 - 2	P17	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Moquettes fibreuse verte	P17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002HD0015 11 n°17 - 1 - 002HD0015 11 n°17 - 2	P17	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	P18	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°18 - 1 - 002HD0015 11 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune avec fibres + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°70	Vol 7 (Chambre 3) - Vol 6 (Chambre 2) - Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Colles jaunes de revêtement de sol d'origine	S34 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18		002HD0015 11 n°18 - 1 - 002HD0015 11 n°18 - 2	P18	Colle polymère jaune avec fibres + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 5 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino et ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°70	Vol 6 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino et ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°70	Vol 7 (Chambre 3)	Revêtement de sol	Lino et ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°70	Vol 8 (Dégagement)	Revêtement de sol	Lino et ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°70	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Lino et ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino et ragréage supplémentaire	I3			I3 - 1				Aucun prélèvement réalisé à la demande du client sur les revêtements de sols non d'origines.
Appartement n°70	Vol 1 (Cuisine)	Revêtement de sol	Colles de jaune revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages)	P19	Réalisation d'un prélèvement		002HD0015 11 n°19 - 1 - 002HD0015 11 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°70	Appartement n°70 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°70	Appartement n°70 - Plan de prélèvements
	Appartement n°70	Appartement n°70 - MPCA Toutes catégories confondues




APPARTEMENT N°70 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002HD001511

Légende



Volume non visité

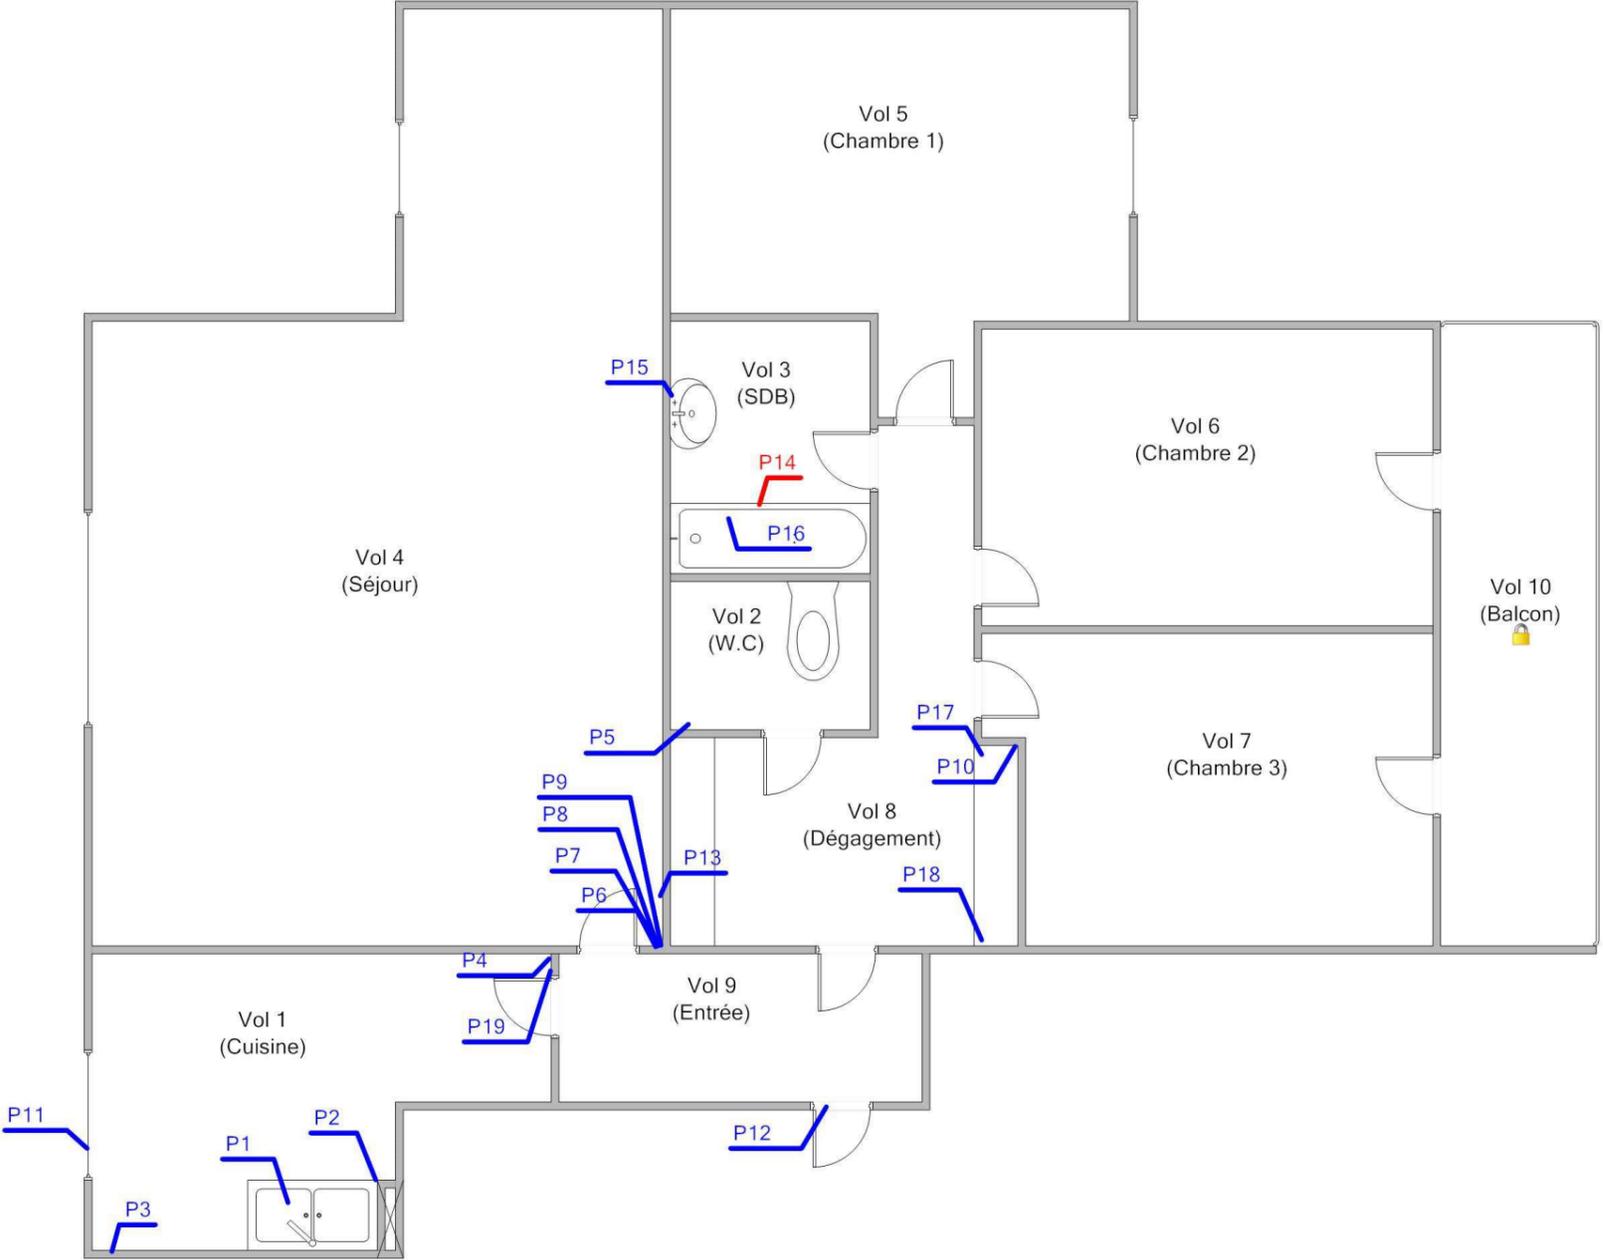

Adresse du bien
1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE
53200 CHATEAU GONTIER

Désignation
Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage

Date intervention
23/05/2017

Technicien intervenant
JOUSSELIN David

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002HD001511 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°2 - 2 (P2)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°3 - 2 (P3)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°4 - 2 (P4)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°70 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001511 n°5 - 2 (P5)	Appartement n°70 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002HD001511 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001511 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001511 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001511 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001511 n°9 - 2 (P9)	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001511 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001511 n°10 - 2 (P10)	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001511 n°11 - 2 (P11)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
002HD001511 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°70 - Vol 9 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001511 n°12 - 2 (P12)	Appartement n°70 - Vol 9 (Entrée)	Prélevement négatif
002HD001511 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	Prélevement négatif
002HD001511 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	Prélevement positif
002HD001511 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001511 n°15 - 2 (P15)	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001511 n°16 - 2 (P16)	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001511 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	Prélevement négatif
002HD001511 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001511 n°17 - 2 (P17)	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001511 n°18 - 1 (P18)	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001511 n°18 - 2 (P18)	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	Prélevement négatif
002HD001511 n°19 - 1 (P19)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif



Référence	Localisation	Action
002HD001511 n°19 - 2 (P19)	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	Prélevement négatif
	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	I1
	Appartement n°70 - Vol 5 (Chambre 1)	I2
	Appartement n°70 - Vol 5 (Chambre 1)	I3



002HD001511 n°1 - 1 (P1)



002HD001511 n°2 - 1 (P2)



002HD001511 n°2 - 2 (P2)



002HD001511 n°3 - 1 (P3)




002HD001511 n°3 - 2 (P3)



002HD001511 n°4 - 1 (P4)



002HD001511 n°4 - 2 (P4)

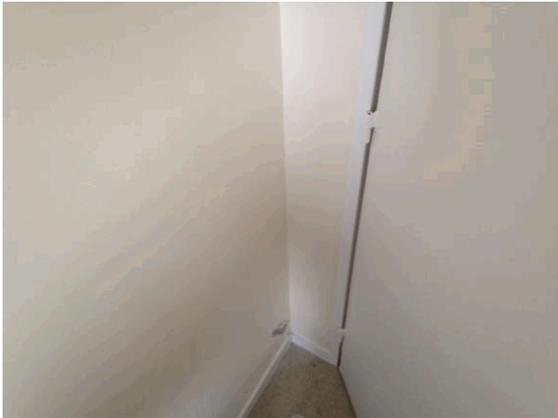

002HD001511 n°5 - 1 (P5)



002HD001511 n°5 - 2 (P5)



002HD001511 n°6 - 1 (P6)



002HD001511 n°7 - 1 (P7)



002HD001511 n°8 - 1 (P8)



002HD001511 n°9 - 1 (P9)



002HD001511 n°9 - 2 (P9)




002HD001511 n°10 - 1 (P10)



002HD001511 n°10 - 2 (P10)



002HD001511 n°11 - 2 (P11)

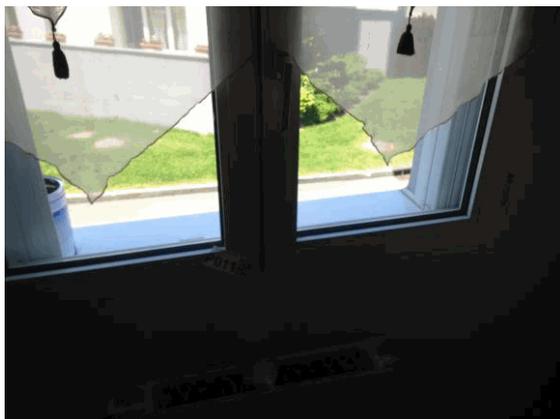

002HD001511 n°11 - 1 (P11)



002HD001511 n°12 - 1 (P12)



002HD001511 n°12 - 2 (P12)



002HD001511 n°13 - 1 (P13)




002HD001511 n°14 - 1 (P14)



002HD001511 n°15 - 1 (P15)



002HD001511 n°15 - 2 (P15)

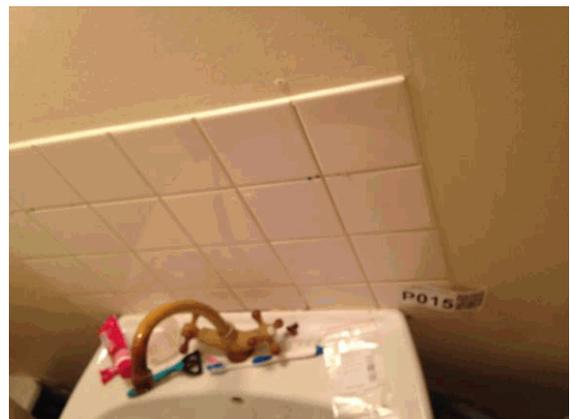

002HD001511 n°16 - 2 (P16)



002HD001511 n°16 - 1 (P16)



002HD001511 n°17 - 1 (P17)



002HD001511 n°17 - 2 (P17)



002HD001511 n°18 - 1 (P18)



002HD001511 n°18 - 2 (P18)



002HD001511 n°19 - 1 (P19)




I1 - 1



I3 - 1



002HD001511 n°19 - 2 (P19)

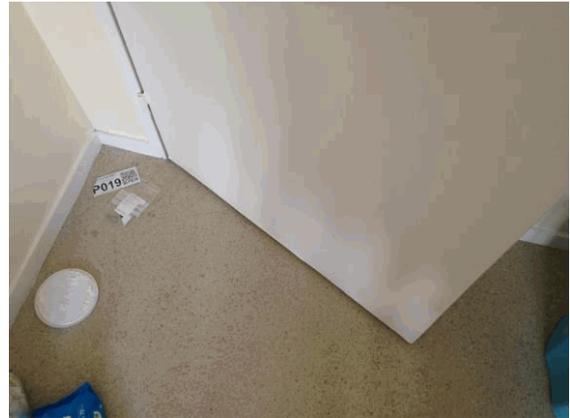

I2 - 1



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - -	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige en vrac non séparable + couche plâtréuse blanche en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	
P5	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 2 (W.C)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc avec couche en papier + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	
P12 Phase 1	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Matériau souple noir - -	Appartement n°70 - Vol 9 (Entrée)	
P12 Phase 2	Parois verticales intérieures et enduits	Porte d'entrée	Peinture - -	Appartement n°70 - Vol 9 (Entrée)	
P13	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 4 (Séjour)	



P14	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtruse blanche non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	
P16	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 3 (SDB)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec fibres + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 8 (Dégagement)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + peinture non séparable - -	Appartement n°70 - Vol 1 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées
 disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52838 EN DATE DU 10/06/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-52838 Réf. Commande Client : 002HD001511
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 30/05/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou
 - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00382000030000100070_ 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002HD001511001 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 1 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT071706-10125		Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	2	10/06/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Fabien BEILLONET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52838 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10126 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence cuisine) / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Colle beige en vrac / Couche plâtreuse blanche en faible quantité / Papier en faible quantité</p>				
▶ Colle beige en vrac non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + papier en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10127 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces humides) / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10128 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511004 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces humides / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10129 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511005 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre (Plafond pièces humides) / Vol 2 (W.C) Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52838 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (Porteur pièces sèches) / Vol 4 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10130</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Matériau gris en faible quantité</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10131</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage / Polystyrène</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + sous couche de ragréage non séparable Polystyrène	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaune de revêtement de sol d'origine / Vol 4 (Séjour)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT071706-10132</p> <p>Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage blanc avec couche en papier / Sous couche de ragréage blanche</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage blanc avec couche en papier + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	10/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52838 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10133 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés 30X30 Beiges avec colle jaune / Vol 4 (Séjour) Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Peinture</p>				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune + peinture non séparable	META	1	10/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10134 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511010 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Cloison et doublage plaque plâtre pièces sèches / Vol 8 (Dégagement) Description ITGA : Matériau plâtreux blanc en vrac / Peinture / Carton / Papier</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + carton non séparable + papier non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10135 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Matériau souple noir + peinture en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10136 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511012 / Parois verticales intérieures et enduits / Porte d'entrée / Joint d'étanchéité noir / Vol 9 (Entrée) Description ITGA : Matériau souple noir / Peinture</p>				
▶ Matériau souple noir	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
▶ Peinture	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52838 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10137 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511013 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Plafond plaque plâtre pièces sèches / Vol 4 (Séjour)</p>				
▶ Matériau plâtreux blanc en vrac non séparable + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10138 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511014 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Tampon bitumineux noir + peinture en faible quantité non séparable	META	3	10/06/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10139 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence sdb) / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Colle beige avec couche cartonnée + couche plâtreuse blanche non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
Carrelage	---			Non analysé
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10140 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511016 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino avec colle jaune / Vol 3 (SDB)</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	10/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-52838 EN DATE DU 10/06/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10141 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes fibreuse verte / Vol 8 (Dégagement) Description ITGA : Moquette marron / Colle polymère jaune / Ragréage gris en faible quantité</p>				
▶ Moquette marron + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10142 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles jaunes de revêtement de sol d'origine / Vol 8 (Dégagement) Description ITGA : Colle polymère jaune avec fibres / Ragréage gris en vrac / Peinture en faible quantité</p>				
▶ Colle polymère jaune avec fibres + ragréage gris en vrac non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00382000030000100070_ Réf échantillon ITGA : IT071706-10143 1 RUE FLANDRES DUNKERQUE - RUE FLANDRES DUNKERQUE - 53200 CHATEAU GONTIER Appartement n° 70 de type 4 situé au 01 er étage</p> <p>Réf échantillon client : 002HD001511019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de jaune revêtement de sol d'origine (entre 2 ragréages) / Vol 1 (Cuisine) Description ITGA : Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose / Peinture</p>				
▶ Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + ragréage rose + peinture non séparable	META	1	09/06/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.