

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG
CP - Ville :	53380 LA CROIXILLE
Référence client :	_00388000010000100003_
Date du repérage :	21/09/2017
Désignation :	Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
<p>- Renseignements administratifs</p> <ul style="list-style-type: none"> A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées <p>- Etude Préalable</p> <ul style="list-style-type: none"> F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes <p>Conditions de repérage</p> <ul style="list-style-type: none"> N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation <p>Conclusions</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités <p>Grille de résultats du repérage</p>	<p>Annexe : Mesurage des zones amiantées</p> <p>Annexe : Plans</p> <p>Annexe : Reportage photographique</p> <p>Annexe : Prélèvements et analyses</p>

Renseignements administratifs

A		B	
Designation de l'immeuble		Propriétaire / Donneur d'ordre	
Adresse :	16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG 53380 LA CROIXILLE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00388000010000100003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage		
Date de construction :			



C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) MERCIER Hugues D.JOUSSELIN (0800400100) 21/09/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 29/09/2017 A Riorges, le 29/09/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI3336 V3 Délivré le : 06/02/2015 		Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée) Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre) Appartement n°3 - Vol 5 (Séjour) Appartement n°3 - Vol 7 (W.C) Appartement n°3 - Vol 9 (Cellier)	Appartement n°3 - Vol 2 (Rangement 1) Appartement n°3 - Vol 4 (Rangement 2) Appartement n°3 - Vol 6 (Cuisine) Appartement n°3 - Vol 8 (SDB)



Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage non compris).

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement 1) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Cellier)	
Plafond et faux-plafonds	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement 1) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Cellier)	
Revêtement de sol	Appartement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Rangement 1) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine) - Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Cellier)	
Equipements divers et accessoires	Appartement n°3	Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Appartement n°3	Vol 6 (Cuisine) - Vol 8 (SDB)	



K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes



Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les plénums de faux plafond.

□

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 8 (SDB) - Appartement n°3	Inaccessible sans sondage destructif	Spus face baignoire destruction du tablier nécessaire

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P16	Réalisation d'un prélèvement		002FH0021 84 n°16 - 1	P16	Matériau bitumineux noir avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P1	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002FH0021 84 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Rangement 1) - Vol 3 (Chambre) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (Séjour) - Vol 9 (Cellier)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S1 - S2 - S3 - S4 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	pièces sèches	002FH0021 84 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 7 (W.C)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	pièces humides	002FH0021 84 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 8 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	pièces humides	002FH0021 84 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier peint	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier interieur	P11	Réalisation d'un prélèvement	marron	002FH0021 84 n°11 - 1	P11	Matériau mou marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier interieur	P11 - S26 - S27	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	marron	002FH0021 84 n°11 - 1	P11	Matériau mou marron	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	Mastic vitrier extérieur	P12	Réalisation d'un prélèvement	marron	002FH0021 84 n°12 - 1	P12	Matériau mou marron + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Mastic vitrier extérieur	P12 - S28 - S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	marron	002FH0021 84 n°12 - 1	P12	Matériau mou marron + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	Joint noir entre dormant et ouvrant	P13	Réalisation d'un prélèvement		002FH0021 84 n°13 - 1	P13	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine)	Menuiseries	Joint noir entre dormant et ouvrant	P13 - S30 - S31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002FH0021 84 n°13 - 1	P13	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P14	Réalisation d'un prélèvement	translucide	002FH0021 84 n°14 - 1 - 002FH0021 84 n°14 - 2	P14	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	translucide	002FH0021 84 n°14 - 1 - 002FH0021 84 n°14 - 2	P14	Matériau souple incolore avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 8 (SDB)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P4	Réalisation d'un prélèvement	pièces humides	002FH0021 84 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 7 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	pièces humides	002FH0021 84 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P10	Réalisation d'un prélèvement	pièces sèches	002FH0021 84 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 2 (Rangement 1) - Vol 1 (Entrée) - Vol 9 (Cellier) - Vol 5 (Séjour) - Vol 4 (Rangement 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S21 - S22 - S23 - S24 - S25	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	pièces sèches	002FH0021 84 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 8 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002FH0021 84 n°5 - 1	P5	Peinture + colle beige avec poussières + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	revetement decoratif	P17	Réalisation d'un prélèvement		002FH0021 84 n°17 - 1	P17	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 8 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P3	Réalisation d'un prélèvement	marron tacheté + colle jaune	002FH0021 84 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 8 (SDB) - Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S8 - S9 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	marron tacheté + colle jaune	002FH0021 84 n°3 - 1	P3	Peinture non séparable + revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P6	Réalisation d'un prélèvement	marbré violet + colle jaune	002FH0021 84 n°6 - 1	P6	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 9 (Cellier)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	marbré violet + colle jaune	002FH0021 84 n°6 - 1	P6	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	gris d'origine	002FH0021 84 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 7 (W.C) - Vol 8 (SDB) - Vol 9 (Cellier) - Vol 3 (Chambre) - Vol 2 (Rangement 1) - Vol 4 (Rangement 2) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - S18 - S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	gris d'origine	002FH0021 84 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 3 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P8	Réalisation d'un prélèvement	bleu marbré + colle jaune	002FH0021 84 n°8 - 1	P8	Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Appartement n°3	Vol 2 (Rangement 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P9	Réalisation d'un prélèvement	Rouge	002FH002184 n°9 - 1	P9	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P15	Réalisation d'un prélèvement	vert marbré + collejaune	002FH002184 n°15 - 1	P15	Peinture + revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Appartement n°3	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	vert marbré + collejaune	002FH002184 n°15 - 1	P15	Peinture + revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	Négatif	Négatif sur analyse




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
	Appartement n°3	Appartement n°3 - Plan de repérage - Actions menées
	Appartement n°3	Appartement n°3 - Plan de prélèvements



APPARTEMENT N°3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002FH002184

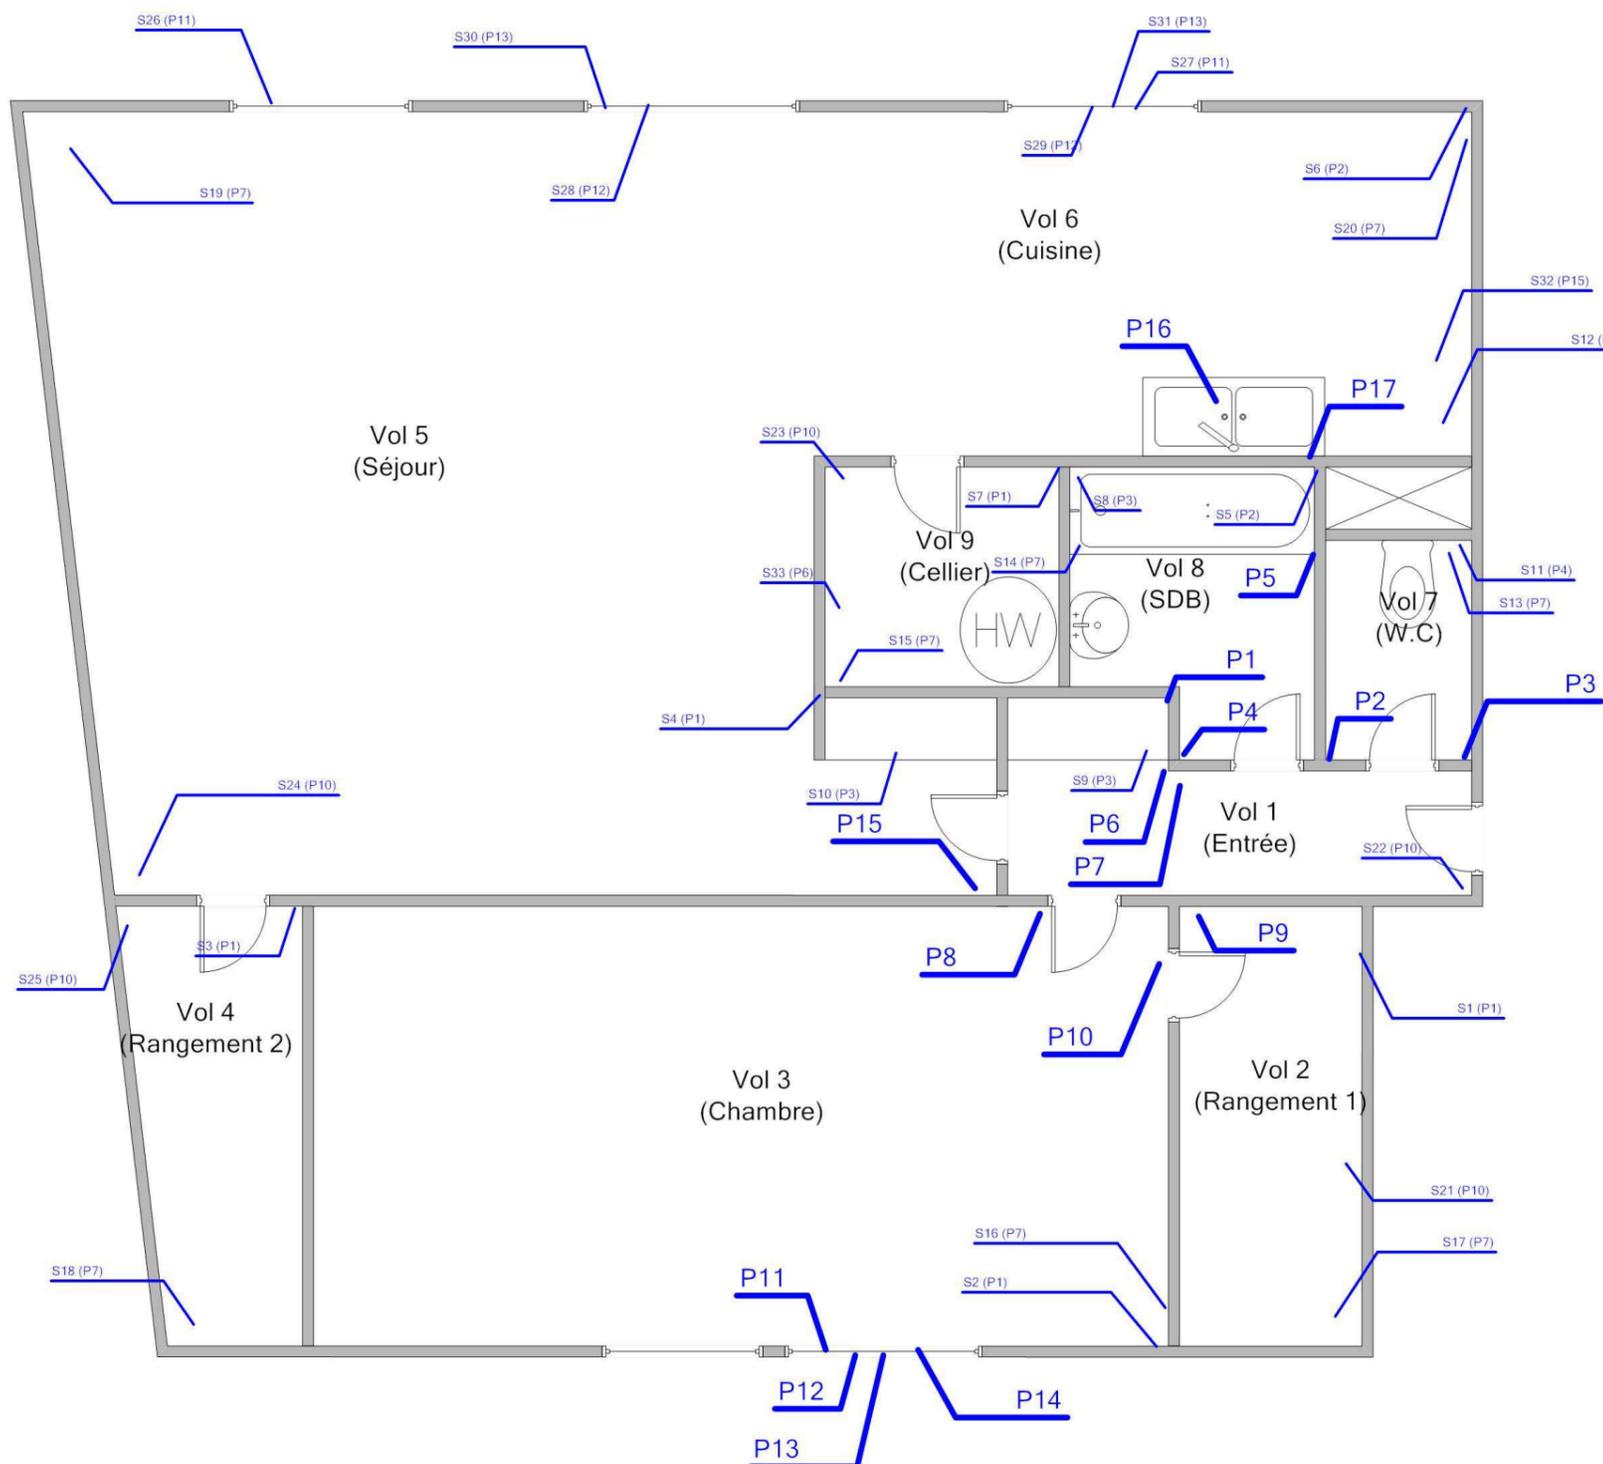

Légende

P Localisation d'un prélèvement

S Localisation d'un sondage négatif



Adresse du bien
16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG
53380 LA CROIXILLE

Désignation
Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage


Date intervention
21/09/2017

Technicien intervenant
MERCIER Hugues

APPARTEMENT N°3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence:
002FH002184

Légende

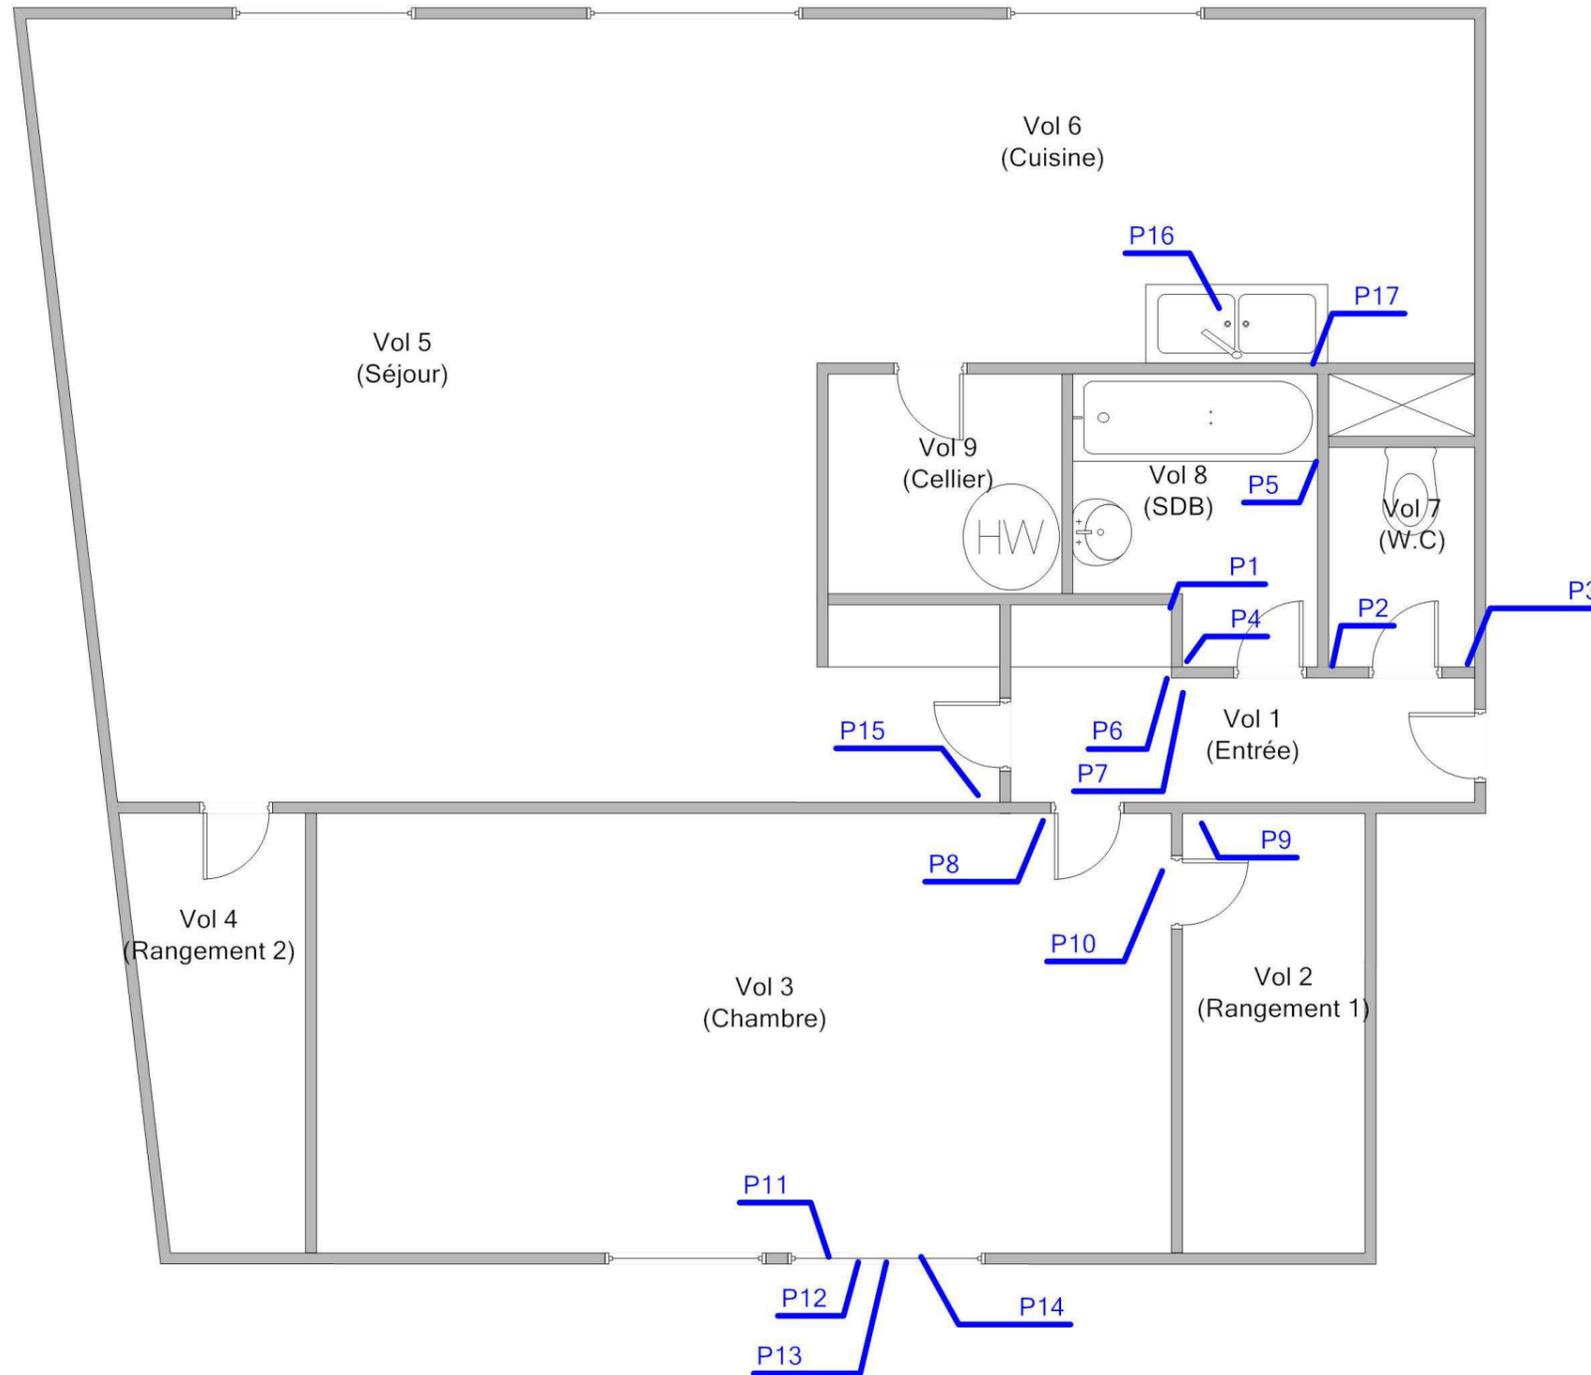

Adresse du bien
16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG
53380 LA CROIXILLE

Désignation
Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage

Date intervention
21/09/2017

Technicien intervenant
MERCIER Hugues

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002FH002184 n°1 - 1 (P1)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FH002184 n°2 - 1 (P2)	Appartement n°3 - Vol 7 (W.C)	Prélevement négatif
002FH002184 n°3 - 1 (P3)	Appartement n°3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002FH002184 n°4 - 1 (P4)	Appartement n°3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002FH002184 n°5 - 1 (P5)	Appartement n°3 - Vol 8 (SDB)	Prélevement négatif
002FH002184 n°6 - 1 (P6)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FH002184 n°7 - 1 (P7)	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002FH002184 n°8 - 1 (P8)	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002FH002184 n°9 - 1 (P9)	Appartement n°3 - Vol 2 (Rangement 1)	Prélevement négatif
002FH002184 n°10 - 1 (P10)	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002FH002184 n°11 - 1 (P11)	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002FH002184 n°12 - 1 (P12)	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002FH002184 n°13 - 1 (P13)	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002FH002184 n°14 - 1 (P14)	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002FH002184 n°14 - 2 (P14)	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	Prélevement négatif
002FH002184 n°15 - 1 (P15)	Appartement n°3 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002FH002184 n°16 - 1 (P16)	Appartement n°3 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002FH002184 n°17 - 1 (P17)	Appartement n°3 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif



002FH002184 n°1 - 1 (P1)



002FH002184 n°2 - 1 (P2)



002FH002184 n°3 - 1 (P3)



002FH002184 n°4 - 1 (P4)



002FH002184 n°5 - 1 (P5)



002FH002184 n°6 - 1 (P6)



002FH002184 n°7 - 1 (P7)



002FH002184 n°8 - 1 (P8)



002FH002184 n°9 - 1 (P9)



002FH002184 n°10 - 1 (P10)



002FH002184 n°11 - 1 (P11)



002FH002184 n°12 - 1 (P12)



002FH002184 n°13 - 1 (P13)




002FH002184 n°14 - 1 (P14)



002FH002184 n°14 - 2 (P14)



002FH002184 n°15 - 1 (P15)

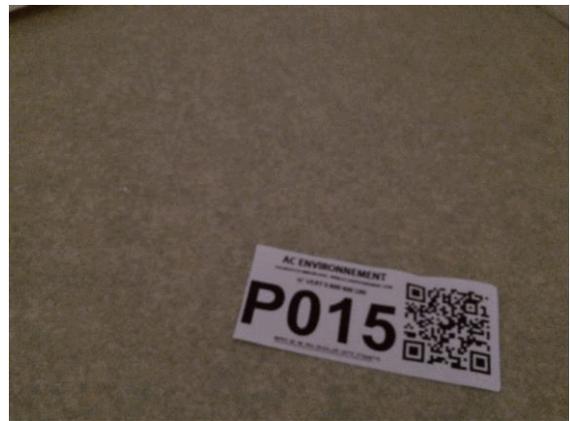

002FH002184 n°16 - 1 (P16)



002FH002184 n°17 - 1 (P17)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
P1	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable - pièces sèches -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier peint - pièces humides -	Appartement n°3 - Vol 7 (W.C)	
P3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture non séparable + revêtement souple beige - marron tacheté + colle jaune -	Appartement n°3 - Vol 8 (SDB)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture - pièces humides -	Appartement n°3 - Vol 8 (SDB)	
P5	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Peinture + colle beige avec poussières + carrelage - -	Appartement n°3 - Vol 8 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable - marbré violet + colle jaune -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris - gris d'origine -	Appartement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune non séparable - bleu marbré + colle jaune -	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable - Rouge -	Appartement n°3 - Vol 2 (Rangement 1)	
P10	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable - pièces sèches -	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron - marron -	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou marron + peinture non séparable - marron -	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	
P13	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple incolore avec poussières - translucide -	Appartement n°3 - Vol 3 (Chambre)	
P15	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peinture + revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable - vert marbré + collejaune -	Appartement n°3 - Vol 5 (Séjour)	

P16	Equipements divers et accessoires	Evier	Matériau bitumineux noir avec fibres - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Cuisine)	
P17	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable - -	Appartement n°3 - Vol 6 (Cuisine)	



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
 35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
 Tel : 02.99.35.41.41
 Fax : 02.99.35.41.42
 www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967



Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-90437 EN DATE DU 29/09/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-90437 Réf. Commande Client : 002FH002184
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/09/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique(s) :
 ou - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
 ou - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184001 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT151709-12011 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184002 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 7 (W.C)				Réf échantillon ITGA : IT151709-12012 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papier peint
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture + papier peint	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Hélène COCHET - Analyste



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-90437 EN DATE DU 29/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
<p>Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002FH002184003 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 8 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT151709-12013</p> <p>Description ITGA : Peinture / Revêtement souple beige</p>				
▶ Peinture non séparable + revêtement souple beige	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002FH002184004 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 8 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT151709-12014</p> <p>Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture</p>				
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002FH002184005 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 8 (SDB)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT151709-12015</p> <p>Description ITGA : Peinture / Colle beige avec poussières / Carrelage</p>				
▶ Peinture + colle beige avec poussières + carrelage	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
<p>Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage</p> <p>Réf échantillon client : 002FH002184006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 1 (Entrée)</p> <p>Réf échantillon ITGA : IT151709-12016</p> <p>Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune</p>				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	META	2	28/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-90437 EN DATE DU 29/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12017 Description ITGA : Colle polymère jaune avec couche en mousse / Ragréage gris		
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse non séparable + ragréage gris	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 3 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12018 Description ITGA : Revêtement souple bleu avec poussières / Colle polymère jaune		
▶ Revêtement souple bleu avec poussières + colle polymère jaune non séparable	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184009 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 2 (Rangement 1)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12019 Description ITGA : Moquette marron avec couche en mousse / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Sous couche de ragréage blanche		
▶ Moquette marron avec couche en mousse + colle polymère jaune non séparable + ragréage gris + sous couche de ragréage blanche non séparable	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184010 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 3 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12020 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture / Papier		
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-90437 EN DATE DU 29/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184011 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier interieur / Vol 3 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12021 Description ITGA : Matériau mou marron		
▶ Matériau mou marron	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184012 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Mastic vitrier exterior / Vol 3 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12022 Description ITGA : Matériau mou marron / Peinture		
▶ Matériau mou marron + peinture non séparable	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184013 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Joint noir entre dormant et ouvrant / Vol 3 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12023 Description ITGA : Matériau souple noir avec poussières		
▶ Matériau souple noir avec poussières	META	2	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184014 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 3 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12024 Description ITGA : Matériau souple incolore avec poussières		
▶ Matériau souple incolore avec poussières	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-90437 EN DATE DU 29/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184015 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 5 (Séjour)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12025 Description ITGA : Peinture / Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune		
▶ Peinture + revêtement souple bleu + colle polymère jaune non séparable	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184016 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 6 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12026 Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec fibres		
▶ Matériau bitumineux noir avec fibres	META	3	28/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00388000010000100003_ 16 RTE DE FOUGERES - LE BOURG - 53380 LA CROIXILLE Appartement n° 3 de type 2 situé au 02 ème étage Réf échantillon client : 002FH002184017 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / revêtement décoratif / Vol 6 (Cuisine)		Réf échantillon ITGA : IT151709-12027 Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune		
▶ Revêtement souple marron + colle polymère jaune non séparable	META	1	28/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.