

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000100001_
Date du repérage :	20/09/2017
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00402000010000100001_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0800400100) 20/09/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/10/2017 A Riorges, le 03/10/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement n°1 - Vol 1 (Entrée) Logement n°1 - Vol 3 (W.C) Logement n°1 - Vol 5 (Chambre)	Logement n°1 - Vol 2 (Séjour) Logement n°1 - Vol 4 (SDB) Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Cuisine)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de sol	Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour) - Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Chambre) - Vol 6 (Cuisine)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°1	Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement n°1	Vol 4 (SDB) - Vol 6 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020



Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sans objet	Sans objet	Sans objet

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	P2	Réalisation d'un prélèvement		002VW000070 n°2 - 1	P2	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	P14	Réalisation d'un prélèvement	Noir	002VW000070 n°14 - 1	P14	Tampon bitumineux noir	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002VW000070 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C.) - Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S10 - S11 - P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloison et doublage pièces humides	002VW000070 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002VW000070 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P10	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000070 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (Séjour) - Vol 5 (Chambre) - Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S12 - S13 - P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000070 n°10 - 1	P10	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002VW000070 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S14 - S15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Porteur pièces sèches	002VW000070 n°11 - 1	P11	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Cuisine)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P16	Réalisation d'un prélèvement		002VW000070 n°16 - 1	P16	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002VW000 070 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment	S1 - S2	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond pièces humides	002VW000 070 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002VW000 070 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (Séjour) - Vol 5 (Chambre)	Plafonds	Enduit ciment	S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Plafond pièces sèches	002VW000 070 n°9 - 1	P9	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002VW000 070 n°1 - 1	P1	Colle beige + peinture + carrelage avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	15x15 blanche	002VW000 070 n°1 - 1	P1	Colle beige + peinture + carrelage avec couche souple	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P15	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002VW000 070 n°15 - 1	P15	Colle beige avec couche en papier + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples + colle jaune	P6	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002VW000 070 n°6 - 1	P6	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples + colle jaune	S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Beige	002VW000 070 n°6 - 1	P6	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	P7	Réalisation d'un prélèvement	Rose (Pièces humides)	002VW000 070 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune + peinture + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C) - Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S4 - S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Rose (Pièces humides)	002VW000 070 n°7 - 1	P7	Colle polymère jaune + peinture + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	P8	Réalisation d'un prélèvement	Gris (Pièces humides)	002VW000 070 n°8 - 1	P8	Ragréage rose + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 3 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	S6 - S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Gris (Pièces humides)	002VW000 070 n°8 - 1	P8	Ragréage rose + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle jaune	P12	Réalisation d'un prélèvement	Grise	002VW000 070 n°12 - 1	P12	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques + colle jaune	S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Grise	002VW000 070 n°12 - 1	P12	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 6 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P13	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002VW000 070 n°13 - 1	P13	Revêtement souple beige + colle polymère jaune	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage	P17	Réalisation d'un prélèvement	Rose (Pièces sèches)	002VW000 070 n°17 - 1	P17	Colle polymère jaune + peinture + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 2 (Séjour) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17	Rose (Pièces sèches)	002VW000 070 n°17 - 1	P17	Colle polymère jaune + peinture + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	P18	Réalisation d'un prélèvement	Gris (Pièces sèches)	002VW000 070 n°18 - 1	P18	Ragréage rose + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°1	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage d'origine	S19 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Gris (Pièces sèches)	002VW000 070 n°18 - 1	P18	Ragréage rose + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°1	Vol 5 (Chambre)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P19	Réalisation d'un prélèvement	Bleu	002VW000070 n°19 - 1	P19	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°1		Logement n°1 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement n°1		Logement n°1 - Plan de prélèvements

LOGEMENT N°1 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000070

Légende

P	Localisation d'un prélèvement
S	Localisation d'un sondage négatif

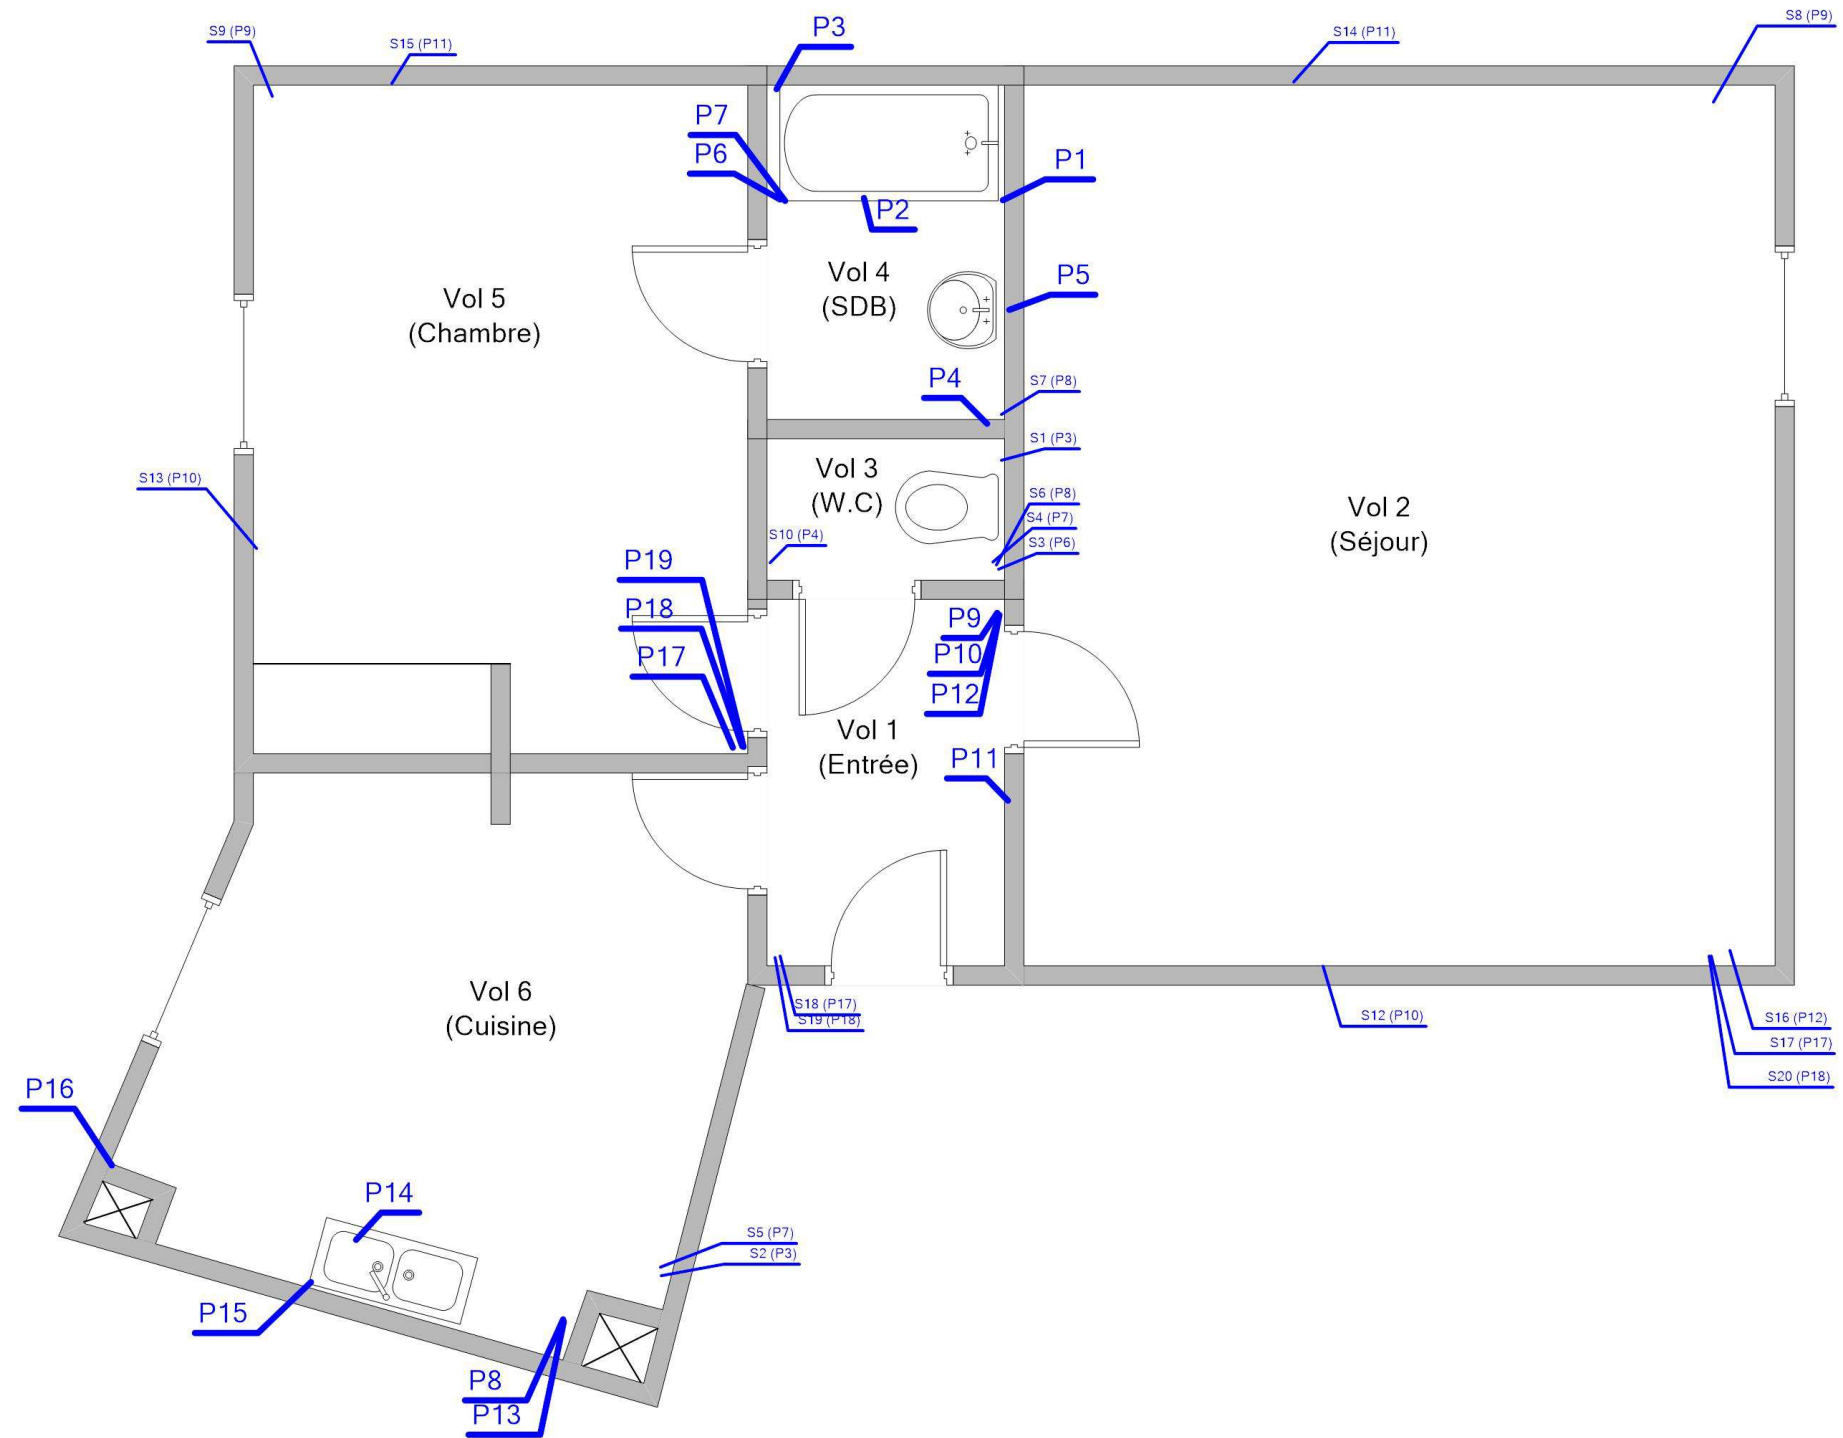


Adresse du bien
4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation
Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC

Date intervention
20/09/2017

Technicien intervenant
SEVEN JérémY

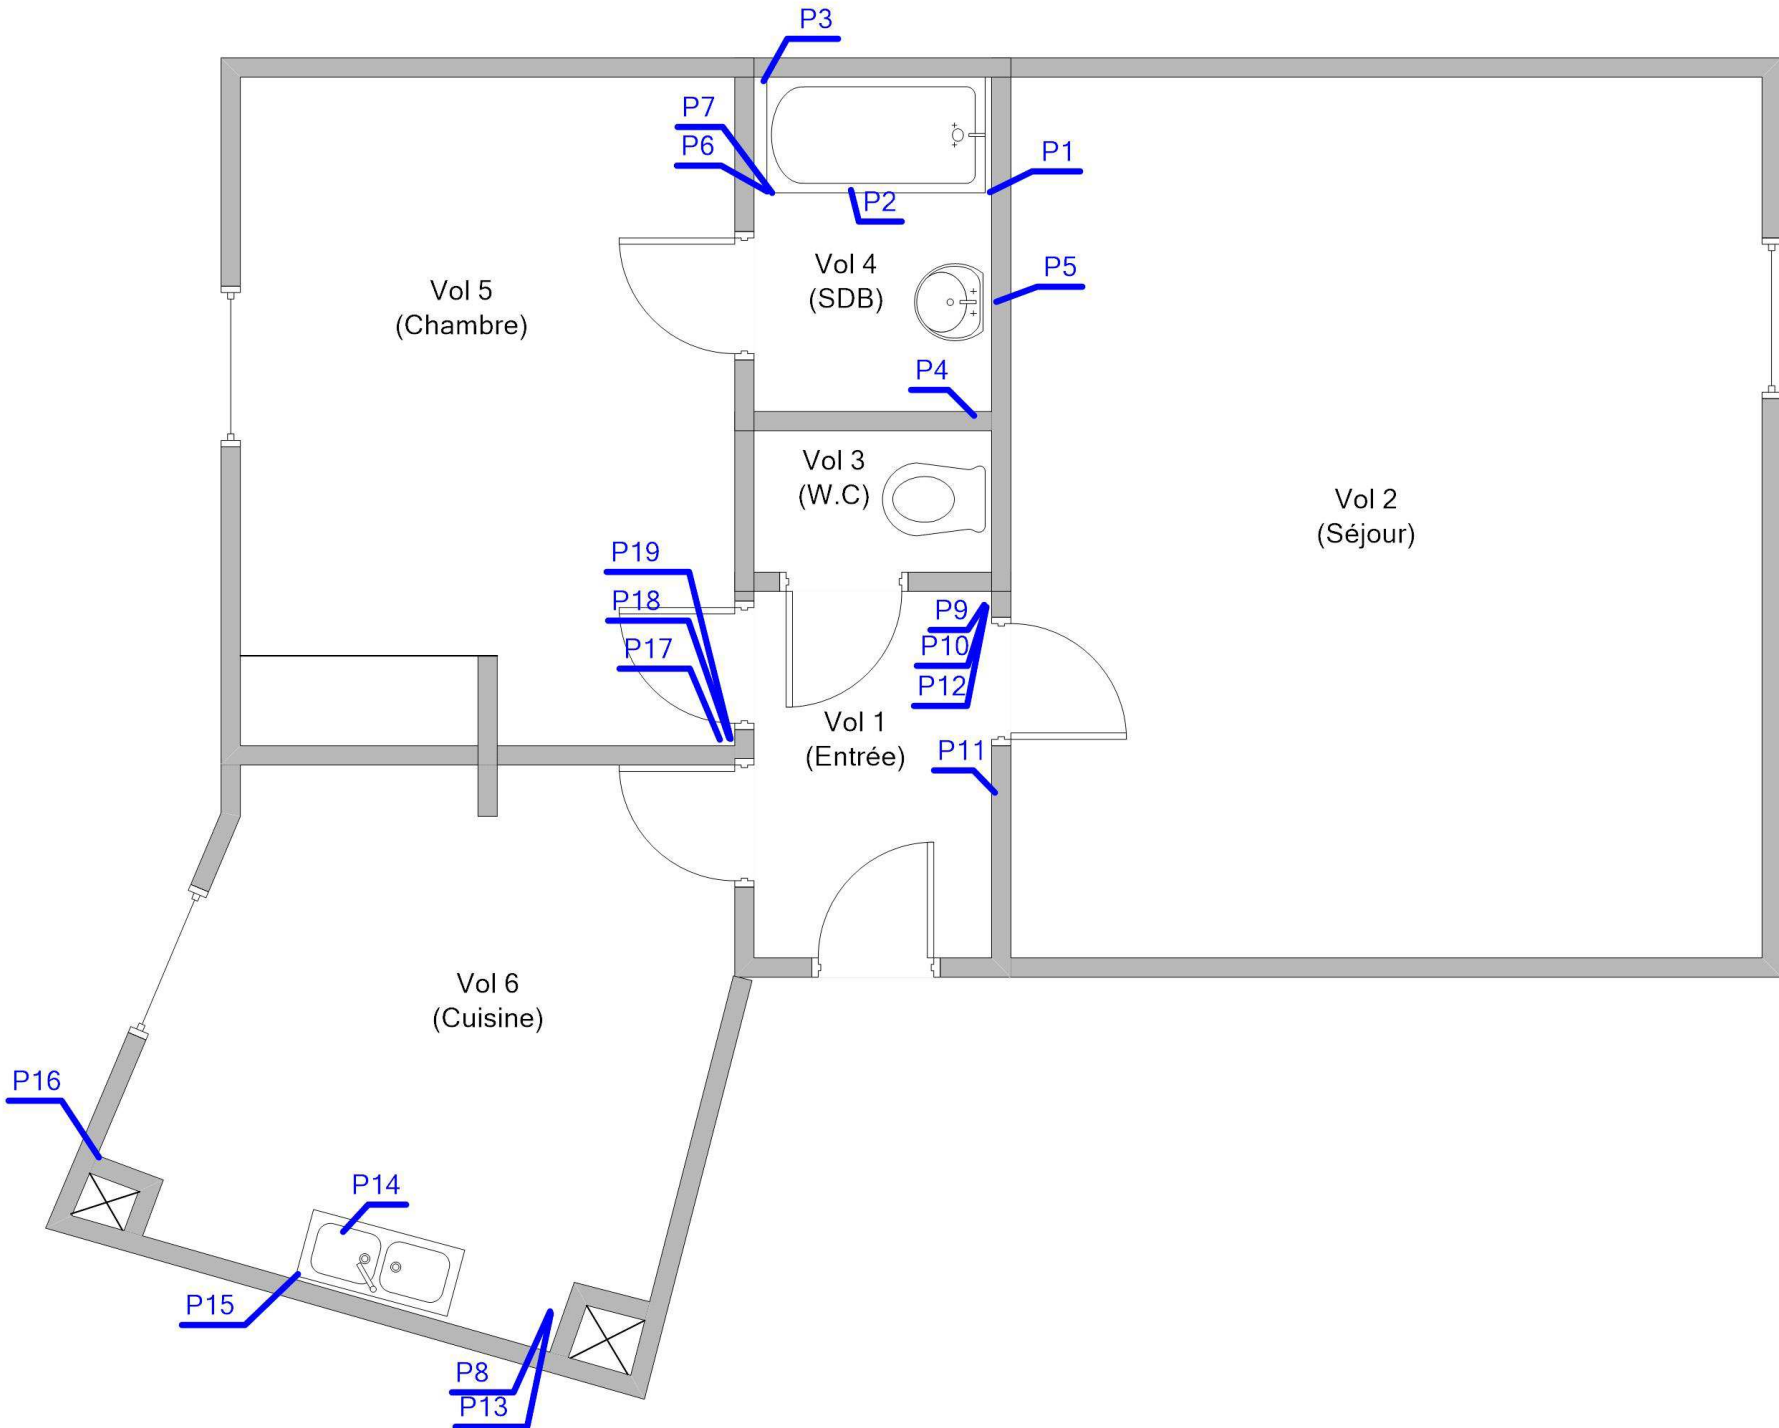LOGEMENT N°1 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002VW000070	
				Légende	
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE		Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC	20/09/2017	SEVEN JérémY	



ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000070 n°1 - 1 (P1)	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000070 n°2 - 1 (P2)	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000070 n°3 - 1 (P3)	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000070 n°4 - 1 (P4)	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000070 n°5 - 1 (P5)	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000070 n°6 - 1 (P6)	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000070 n°7 - 1 (P7)	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000070 n°8 - 1 (P8)	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000070 n°9 - 1 (P9)	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000070 n°10 - 1 (P10)	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000070 n°11 - 1 (P11)	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000070 n°12 - 1 (P12)	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000070 n°13 - 1 (P13)	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000070 n°14 - 1 (P14)	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000070 n°15 - 1 (P15)	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000070 n°16 - 1 (P16)	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000070 n°17 - 1 (P17)	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002VW000070 n°18 - 1 (P18)	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif
002VW000070 n°19 - 1 (P19)	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre)	Prélevement négatif

002VW000070 n°1 - 1 (P1)



002VW000070 n°2 - 1 (P2)



002VW000070 n°3 - 1 (P3)



002VW000070 n°4 - 1 (P4)



002VW000070 n°5 - 1 (P5)



002VW000070 n°6 - 1 (P6)



002VW000070 n°7 - 1 (P7)



002VW000070 n°8 - 1 (P8)



002VW000070 n°9 - 1 (P9)



002VW000070 n°10 - 1 (P10)



002VW000070 n°11 - 1 (P11)



002VW000070 n°12 - 1 (P12)



002VW000070 n°13 - 1 (P13)



002VW000070 n°14 - 1 (P14)



002VW000070 n°15 - 1 (P15)



002VW000070 n°16 - 1 (P16)



002VW000070 n°17 - 1 (P17)



002VW000070 n°18 - 1 (P18)



002VW000070 n°19 - 1 (P19)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + peinture + carrelage avec couche souple - 15x15 blanche -	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P2	Equipements divers et accessoires	Baignoire	Tampon bitumineux noir - -	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P3	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Plafond pièces humides -	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Cloison et doublage pièces humides -	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur pièces humides -	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P6	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune - Beige -	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + peinture + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche - Rose (Pièces humides) -	Logement n°1 - Vol 4 (SDB)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose + ragréage gris - Gris (Pièces humides) -	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	
P9	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Plafond pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture - Cloison et doublage pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - Porteur pièces sèches -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune - Grise -	Logement n°1 - Vol 1 (Entrée)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune - Beige -	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	
P14	Equipements divers et accessoires	Evier	Tampon bitumineux noir - Noir -	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige avec couche en papier + carrelage - 15x15 blanche -	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	
P16	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture - -	Logement n°1 - Vol 6 (Cuisine)	
P17	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune + peinture + ragréage rose - Rose (Pièces sèches) -	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre)	
P18	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage rose + ragréage gris - Gris (Pièces sèches) -	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre)	

P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose - Bleu -	Logement n°1 - Vol 5 (Chambre)	
-----	-------------------	-------------------	---	-----------------------------------	--



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91420 EN DATE DU 03/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-91420 Réf. Commande Client : 002VW000070
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070001 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 4 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41240		Description ITGA : Colle beige / Peinture / Carrelage avec couche souple
▶ Colle beige + peinture + carrelage avec couche souple	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070002 / Equipements divers et accessoires / Baignoire / Tampon bitumineux / Vol 4 (SDB)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41241		Description ITGA : Tampon bitumineux noir
▶ Tampon bitumineux noir	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

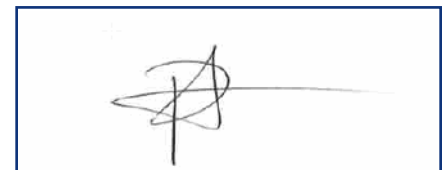

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91420 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070003 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 4 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41242 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41243 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier (i) / Peinture (i)	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	4	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41244 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070006 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques souples + colle jaune / Vol 4 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41245 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune	
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070007 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage / Vol 4 (SDB)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41246 Description ITGA : Colle polymère jaune / Peinture / Ragréage rose / Sous couche de ragréage blanche	
▶ Colle polymère jaune + peinture + ragréage rose + sous couche de ragréage blanche	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91420 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine / Vol 6 (Cuisine)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41247 Description ITGA : Ragréage rose / Ragréage gris	
▶ Ragréage rose + ragréage gris	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070009 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41248 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41249 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche en papier + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070011 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41250 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Dalles plastiques + colle jaune / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071709-41251 Description ITGA : Revêtement bicouche souple beige et rouge / Colle polymère jaune	
▶ Revêtement bicouche souple beige et rouge + colle polymère jaune	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91420 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 6 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA :		IT071709-41252		
Description ITGA :		Revêtement souple beige / Colle polymère jaune		
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070014 / Equipements divers et accessoires / Evier / Tampon bitumineux / Vol 6 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA :		IT071709-41253		
Description ITGA :		Tampon bitumineux noir		
► Tampon bitumineux noir	META	1	29/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 6 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA :		IT071709-41254		
Description ITGA :		Colle beige avec couche en papier / Carrelage		
► Colle beige avec couche en papier + carrelage	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070016 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Panneaux de cloisons / Vol 6 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA :		IT071709-41256		
Description ITGA :		Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture		
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070017 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragrée / Vol 5 (Chambre)				
Réf échantillon ITGA :		IT071709-41257		
Description ITGA :		Colle polymère jaune / Peinture / Ragrée rose		
► Colle polymère jaune + peinture + ragrée rose	META	2	02/10/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91420 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070018 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréage d'origine / Vol 5 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41258 Description ITGA : Ragréage rose / Ragréage gris		
► Ragréage rose + ragréage gris	META	2	02/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100001_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 1 de type 2 situé au RDC Réf échantillon client : 002VW000070019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 5 (Chambre)		Réf échantillon ITGA : IT071709-41259 Description ITGA : Revêtement souple bleu / Colle polymère jaune / Ragréage rose		
► Revêtement souple bleu + colle polymère jaune + ragréage rose	META	1	30/09/2017	Amiante non détecté / -

(i) La totalité de la matière constituant cette couche a été utilisée pour l'analyse