

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000100003_
Date du repérage :	19/07/2017
Désignation :	Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC



Présence d'amiante

Non

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00402000010000100003_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) ROTUNNO Laurent B.LAURENT (0 800 400 100) 19/07/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 02/08/2017 A Riorges, le 02/08/2017	 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI2586 V2 Délivré le : 07/11/2014 			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement n°3 - Vol 1 (Entrée) Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine) Logement n°3 - Vol 6 (SDE) Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C) Logement n°3 - Vol 5 (Séjour) Logement n°3 - Vol 7 (Chambre 1)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante présents dans le logement.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble du logement (garage et balcon non compris)

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (SDE) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (SDE) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Revêtement de sol	Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 5 (Séjour) - Vol 6 (SDE) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2)	
Revêtement de mur	Logement n°3	Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDE)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 1 (Entrée)	Lino récent gris	Aucun prélèvement à la demande du client
Vol 5 (Séjour)	Lino récent gris	Aucun prélèvement à la demande du client

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d'amiante

Q Réserves / Commentaires

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux.

- Commentaire n°1 :

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries en PVC
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

Les balcons considérer comme non visités.

Les garages ou caves considérer comme non visités.

Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif

Les pléniums de faux plafond.

Les matériaux invisibles derrière les doublages.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Vol 6 (SDE) - Logement n°3	Inaccessible sans sondage destructif	Dessous bac à douche
Logement n°3 - Vol 4 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P2	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°2 - 2 - 002LA0025 26 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce sèche)	P2 - S6 - S7 - S8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2		002LA0025 26 n°2 - 2 - 002LA0025 26 n°2 - 4	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce sèche)	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°3 - 2 - 002LA0025 26 n°3 - 4	P3	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce sèche)	P3 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LA0025 26 n°3 - 2 - 002LA0025 26 n°3 - 4	P3	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°5 - 2 - 002LA0025 26 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile + carton	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 2 (W.C) - Vol 3 (Cuisine) - Vol 6 (SDE)	Murs et cloisons	Enduit plâtre (doublage pièce humide)	P5 - S13 - S14	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002LA0025 26 n°5 - 2 - 002LA0025 26 n°5 - 4	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile + carton	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Murs et cloisons	Enduit ciment (pièce humide)	P6	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°6 - 2 - 002LA0025 26 n°6 - 4	P6	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Menuiseries	Joint d'étanchéité porte d'entrée	S3							Négatif sur document cf prélèvement n°16 du rapport société AC-ENVIRONNEMENT 002LA002522

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P4	Réalisation d'un prélèvement		002LA002526 n°4 - 2 - 002LA002526 n°4 - 4	P4	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 1 (Entrée) - Vol 7 (Chambre 1) - Vol 8 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit ciment (pièce sèche)	P4 - S10 - S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4		002LA002526 n°4 - 2 - 002LA002526 n°4 - 4	P4	Enduit gris en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	P7	Réalisation d'un prélèvement		002LA002526 n°7 - 2 - 002LA002526 n°7 - 4	P7	Enduit blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 6 (SDE) - Vol 3 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment (pièce humide)	S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7		002LA002526 n°7 - 2 - 002LA002526 n°7 - 4	P7	Enduit blanc en vrac + peinture	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB	P9	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°9 - 2 - 002LA0025 26 n°9 - 4	P9	Colle grise + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDB	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9		002LA0025 26 n°9 - 2 - 002LA0025 26 n°9 - 4	P9	Colle grise + couche plâtreuse blanche	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDE)	P10	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°10 - 2 - 002LA0025 26 n°10 - 4	P10	Colle blanche + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence SDE)	P10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10		002LA0025 26 n°10 - 2 - 002LA0025 26 n°10 - 4	P10	Colle blanche + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lino gris multicolore gris+colle jaune	P1	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°1 - 2 - 002LA0025 26 n°1 - 4	P1	Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Lino gris multicolore gris+colle jaune	S5	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002LA0025 26 n°1 - 2 - 002LA0025 26 n°1 - 4	P1	Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lino bleu tacheté+colle jaune	P8	Réalisation d'un prélèvement		002LA0025 26 n°8 - 2 - 002LA0025 26 n°8 - 4	P8	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de sol	Lino beige+colle jaune (pièce humide)	S1							Négatif sur document cf. prélèvement n°9 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lino récent gris	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°3	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lino récent gris	I1			I1 - 2				Aucun prélèvement à la demande du client
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche grise+ colle jaune	S2							Négatif sur document cf. prélèvement n°8 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Colles de revêtement jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Colles de revêtement jaune	S4							Négatif sur document cf. prélèvement n°14 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 7 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 8 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°3	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce sèche)	S17							Négatif sur document cf. prélèvement n°2 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 3 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 2 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522
Logement n°3	Vol 6 (SDE)	Revêtement de sol	Ragréage gris (pièce humide)	S18							Négatif sur document cf. prélèvement n°10 du dossier AC Environnement n° 002LA002522




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°3		Logement n°3 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement n°3		Logement n°3 - Plan de prélèvements

LOGEMENT N°3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LA002526

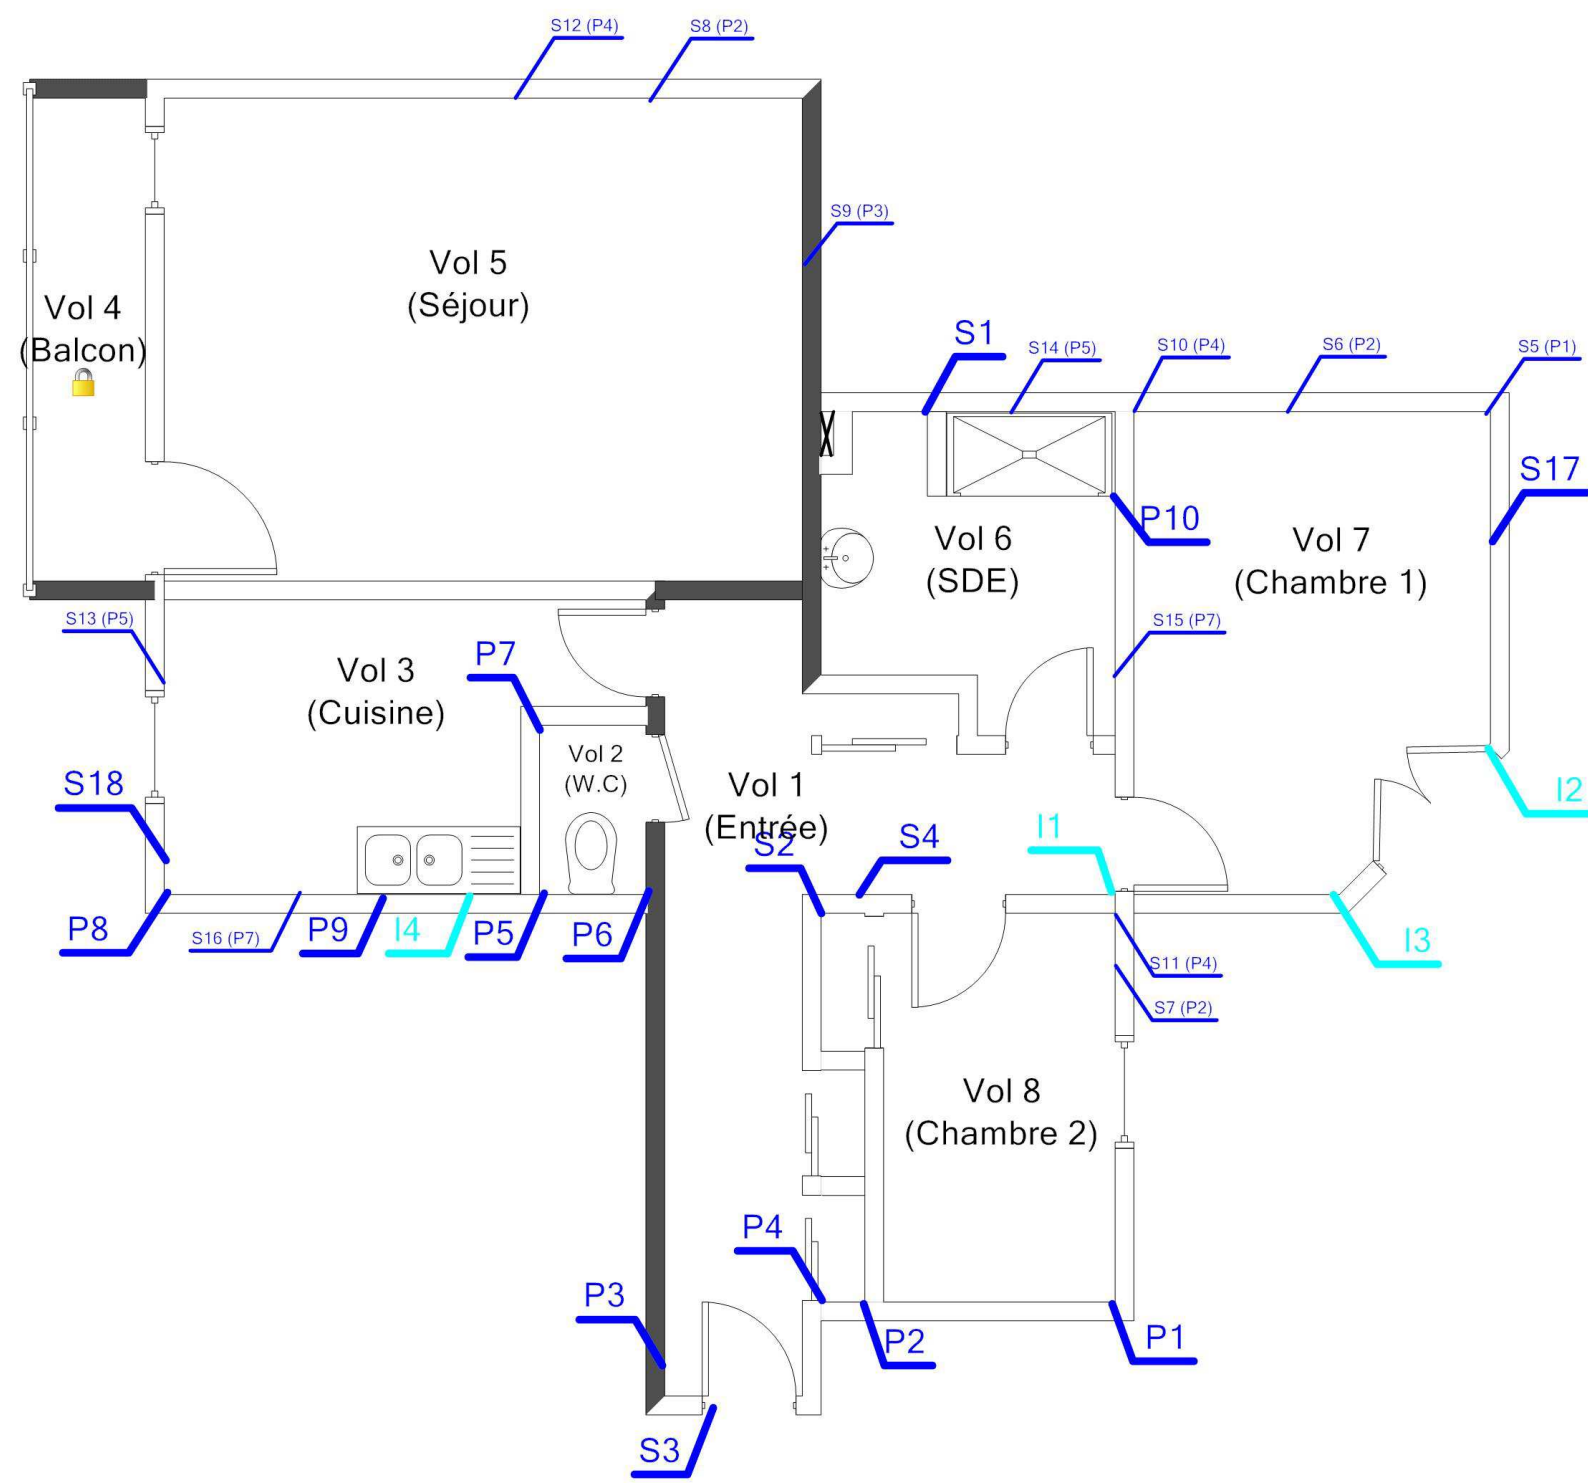

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'une impossibilité technique
	Localisation d'un sondage négatif
	Volume non visité



Adresse du bien
4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation
Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC

Date intervention
19/07/2017

Technicien intervenant
ROTUNNO Laurent


LOGEMENT N°3 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS

Référence: 002LA002526

Légende



Volume non visité

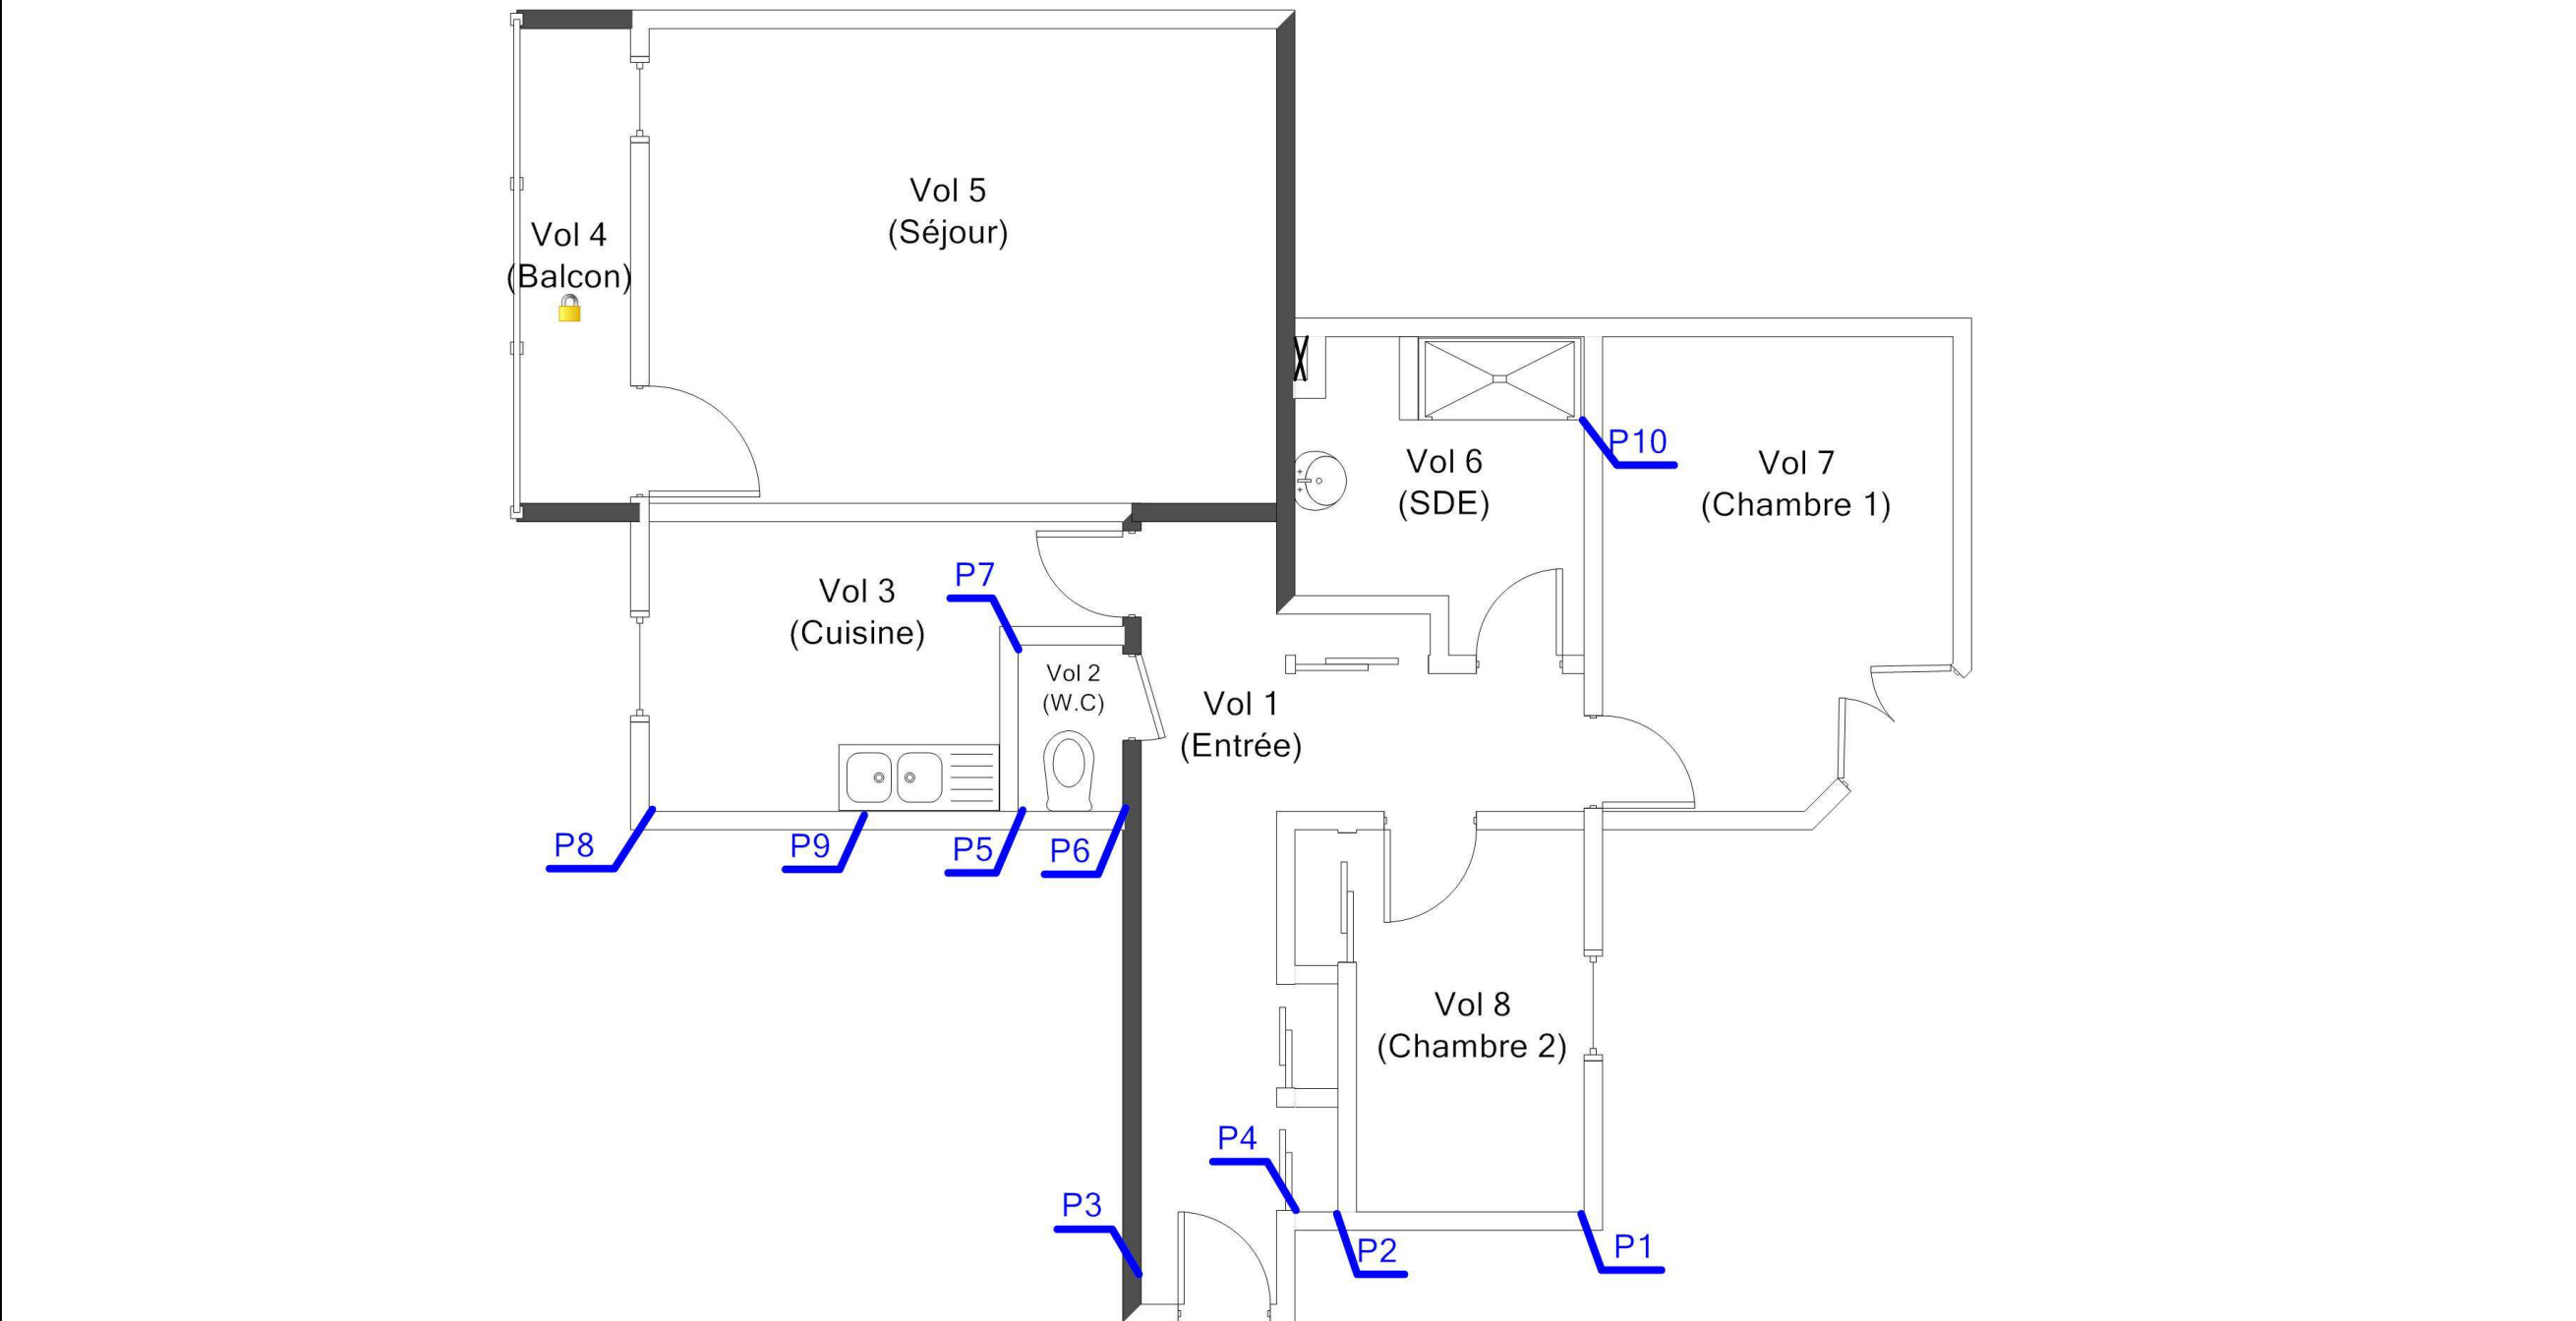

Adresse du bien

4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation

Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC

	Date intervention
1	1997
2	1998
3	1999
4	2000
5	2001
6	2002
7	2003
8	2004
9	2005
10	2006
11	2007
12	2008
13	2009
14	2010
15	2011
16	2012
17	2013
18	2014
19	2015
20	2016
21	2017
22	2018
23	2019
24	2020
25	2021
26	2022
27	2023
28	2024
29	2025
30	2026
31	2027
32	2028
33	2029
34	2030
35	2031
36	2032
37	2033
38	2034
39	2035
40	2036
41	2037
42	2038
43	2039
44	2040
45	2041
46	2042
47	2043
48	2044
49	2045
50	2046
51	2047
52	2048
53	2049
54	2050
55	2051
56	2052
57	2053
58	2054
59	2055
60	2056
61	2057
62	2058
63	2059
64	2060
65	2061
66	2062
67	2063
68	2064
69	2065
70	2066
71	2067
72	2068
73	2069
74	2070
75	2071
76	2072
77	2073
78	2074
79	2075
80	2076
81	2077
82	2078
83	2079
84	2080
85	2081
86	2082
87	2083
88	2084
89	2085
90	2086
91	2087
92	2088
93	2089
94	2090
95	2091
96	2092
97	2093
98	2094
99	2095
100	2096
101	2097
102	2098
103	2099
104	2100
105	2101
106	2102
107	2103
108	2104
109	2105
110	2106
111	2107
112	2108
113	2109
114	2110
115	2111
116	2112
117	2113
118	2114
119	2115
120	2116
121	2117
122	2118
123	2119
124	2120
125	2121
126	2122
127	2123
128	2124
129	2125
130	2126
131	2127
132	2128
133	2129
134	2130
135	2131
136	2132
137	2133
138	2134
139	2135
140	2136
141	2137
142	2138
143	2139
144	2140
145	2141
146	2142
147	2143
148	2144
149	2145
150	2146
151	2147
152	2148
153	2149
154	2150
155	2151
156	2152
157	2153
158	2154
159	2155
160	2156
161</	

19/07/2017

Techniciens intervenant

ROTUNNO Laurent

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LA002526 n°4 - 4 (P4)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°5 - 2 (P5)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°9 - 4 (P9)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°9 - 2 (P9)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°7 - 4 (P7)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°7 - 2 (P7)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°3 - 4 (P3)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°3 - 2 (P3)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°2 - 4 (P2)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°2 - 2 (P2)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°6 - 4 (P6)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°6 - 2 (P6)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°5 - 4 (P5)	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	Prélevement négatif
002LA002526 n°10 - 4 (P10)	Logement n°3 - Vol 6 (SDE)	Prélevement négatif
	Logement n°3 - Vol 7 (Chambre 1)	I2
002LA002526 n°4 - 2 (P4)	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002LA002526 n°1 - 2 (P1)	Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002526 n°1 - 4 (P1)	Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002LA002526 n°8 - 2 (P8)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°8 - 4 (P8)	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	Prélevement négatif
002LA002526 n°10 - 2 (P10)	Logement n°3 - Vol 6 (SDE)	Prélevement négatif
	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	I1
	Logement n°3 - Vol 7 (Chambre 1)	I3
	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	I4

002LA002526 n°4 - 4 (P4)



002LA002526 n°5 - 2 (P5)




002LA002526 n°9 - 4 (P9)



002LA002526 n°9 - 2 (P9)



002LA002526 n°7 - 4 (P7)

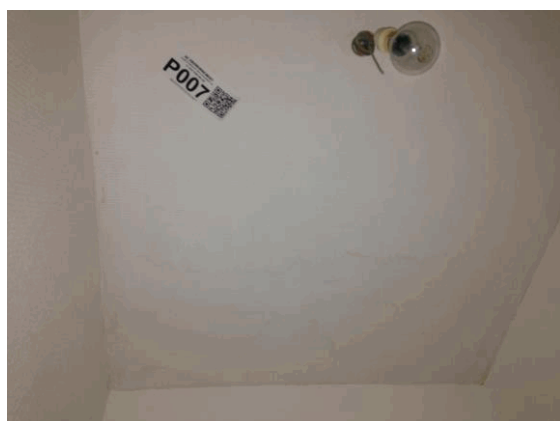

002LA002526 n°7 - 2 (P7)



002LA002526 n°3 - 4 (P3)



002LA002526 n°3 - 2 (P3)



002LA002526 n°2 - 4 (P2)



002LA002526 n°2 - 2 (P2)



002LA002526 n°6 - 4 (P6)



002LA002526 n°6 - 2 (P6)



002LA002526 n°5 - 4 (P5)



002LA002526 n°10 - 4 (P10)



I2 - 2



002LA002526 n°4 - 2 (P4)



002LA002526 n°1 - 2 (P1)



002LA002526 n°1 - 4 (P1)



002LA002526 n°8 - 2 (P8)



002LA002526 n°8 - 4 (P8)



002LA002526 n°10 - 2 (P10)



I1 - 2



I3 - 2



I4 - 2



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture - -	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac + peinture - -	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac + peinture - -	Logement n°3 - Vol 1 (Entrée)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile + carton - -	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture - -	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Logement n°3 - Vol 8 (Chambre 2)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit blanc en vrac + peinture - -	Logement n°3 - Vol 2 (W.C)	
P8	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris - -	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	
P9	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle grise + couche plâtreuse blanche - -	Logement n°3 - Vol 3 (Cuisine)	
P10	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + couche plâtreuse blanche avec couche cartonnée - -	Logement n°3 - Vol 6 (SDE)	



Parc scientifique Haute Borne - Park Plaza II bât D - 31 Av de l'Harmonie
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5971

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73075 EN DATE DU 02/08/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-73075 Réf. Commande Client : 002LA002526
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/07/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :

- ou
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino gris multicolore gris+colle jaune / Vol 8 (Chambre 2)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51302		Description ITGA : Revêtement souple multicolore / Colle polymère jaune / Ragrée gris
▶ Revêtement souple multicolore + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)		Réf échantillon ITGA : IT071707-51303		Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + carton + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Yoni PENEL - Responsable Laboratoire

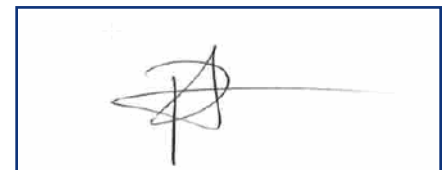

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73075 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526003 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51304 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture	
▶ Enduit gris en vrac + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526004 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce sèche) / Vol 1 (Entrée)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51305 Description ITGA : Enduit gris en vrac / Peinture	
▶ Enduit gris en vrac + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526005 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre (doublage pièce humide) / Vol 2 (W.C)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51306 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture avec couche en toile / Carton	
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture avec couche en toile + carton	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526006 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 2 (W.C)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51307 Description ITGA : Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture	
▶ Enduit gris en vrac hétérogène + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment (pièce humide) / Vol 2 (W.C)			Réf échantillon ITGA : IT071707-51308 Description ITGA : Enduit blanc en vrac / Peinture	
▶ Enduit blanc en vrac + peinture	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-73075 EN DATE DU 02/08/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526008 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lino bleu tacheté+colle jaune / Vol 3 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-51309 Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris				
► Revêtement souple beige + colle polymère jaune + ragréage gris	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526009 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDB / Vol 3 (Cuisine)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-51310 Description ITGA : Colle grise / Couche plâtrée blanche				
► Colle grise + couche plâtrée blanche	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100003_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 3 de type 3 situé au RDC Réf échantillon client : 002LA002526010 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence SDE) / Vol 6 (SDE)				
Réf échantillon ITGA : IT071707-51311 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Couche plâtrée blanche avec couche cartonnée				
Carrelage	---			Non analysé
► Colle blanche + couche plâtrée blanche avec couche cartonnée	META	1	02/08/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.