

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
CP - Ville :	53810 CHANGE
Référence client :	_00402000010000100006_
Date du repérage :	20/09/2017
Désignation :	Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 ^{er} étage



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_00402000010000100006_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) SEVEN Jérôme D.JOUSSELIN (0800400100) 20/09/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 03/10/2017 A Riorges, le 03/10/2017  Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc Edonia – Bat G – Rue de la Terre Victoria - Numéro attestation : CPDI 4455 Délivré le : 28/06/2017			

E	Pièces visitées
Liste des locaux visités :	
Logement n°6 - Vol 1 (Entrée) Logement n°6 - Vol 3 (Chambre 2) Logement n°6 - Vol 5 (Séjour) Logement n°6 - Vol 8 (W.C)	Logement n°6 - Vol 2 (Chambre 1) Logement n°6 - Vol 4 (SDB) Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante présent dans le logement.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble du logement (garage et balcon non compris)		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Parois verticales intérieures et enduits	Logement n°6	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Plafond et faux-plafonds	Logement n°6	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Revêtement de sol	Logement n°6	Vol 1 (Entrée) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 4 (SDB) - Vol 5 (Séjour) - Vol 7 (Cuisine) - Vol 8 (W.C)	
Equipements divers et accessoires	Logement n°6	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	
Revêtement de mur	Logement n°6	Vol 4 (SDB) - Vol 7 (Cuisine)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L	Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
----------	---

Aucune(s)

M	Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.
----------	--

Aucunes

Conditions de repérage

N	Modalités de repérage
----------	------------------------------

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O	Moyens d'investigation
----------	-------------------------------

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 7 (Cuisine)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	P8
Vol 8 (W.C)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	P8
Vol 4 (SDB)	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit ciment	P8

Q Réserves / Commentaires

12 logements au total ont été visités lors des 3 phases d'intervention au sein du groupe 103. L'analyse des résultats du laboratoire amène les réserves suivantes :

- 1 prélèvement de d'enduit de plafond est revenu amianté (dossier 002VW000072). Des investigations sur ces composants devront être menées sur les enduits dans les logements non visités avant la réalisation de travaux. - Commentaire n°1 : Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans le logement, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements à la demande du client :

- Les diverses peintures du logement
- Les peintures sur les boiseries (Plinthes, porte intérieur, porte palière...)
- Les menuiseries récentes en PVC type 4/16/4
- L'ensemble des mastics et joints d'étanchéité des équipements sanitaires (évier, baignoire, douche WC, lavabo...)
- Autres mastic dans le logement
- Les joints de radiateur
- Les colles de barre de seuil
- Les revêtements de sols autres que ceux d'origine (Type linoléum + colle jaune)

De plus le diagnostic amiante ne concerne pas :

- Les balcons considérer comme non visités.
- Les garages ou caves considérer comme non visités.
- Les gaines et coffres verticaux et horizontaux inaccessibles sans sondage destructif
- Les pléniums de faux plafond.

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Logement n°6 - Vol 6 (Balcon)	pièce non visée par le présent diagnostic	Intérieur du balcon Non concerné par le présent diagnostic

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Equipements divers et accessoires

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Equipements divers et accessoires

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Evier	Tampon bitumineux	S12							Négatif sur document Prélèvement n°14 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Baignoire	Tampon bitumineux	S14							Négatif sur document Prélèvement n°2 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P2	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 072 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 5 (Séjour) - Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	S4 - S5 - S6	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Cloison et doublage pièces sèches	002VW000 072 n°2 - 1	P2	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 1 (Entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P3	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces sèches	002VW000 072 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 5 (Séjour)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S7	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Porteur pièces sèches	002VW000 072 n°3 - 1	P3	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4	Réalisation d'un prélèvement	Cloison et doublage pièces humides	002VW000 072 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 4 (SDB) - Vol 8 (W.C) - Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Jonction entre panneaux préfabriqués	P4 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Cloison et doublage pièces humides	002VW000 072 n°4 - 1	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P5	Réalisation d'un prélèvement	Porteur pièces humides	002VW000 072 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 8 (W.C) - Vol 4 (SDB)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S10 - S11	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5	Porteur pièces humides	002VW000 072 n°5 - 1	P5	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Cloisons légères ou préfabriquées	Panneaux de cloisons	P6	Réalisation d'un prélèvement	Cloison pièces humides (plâtre)	002VW000 072 n°6 - 1	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 1 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment	P1	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces sèches	002VW000 072 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 2 (Chambre 1) - Vol 3 (Chambre 2) - Vol 5 (Séjour)	Plafonds	Enduit ciment	S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1	Plafond pièces sèches	002VW000 072 n°1 - 1	P1	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Plafonds	Enduit ciment	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plafond pièces humides	002VW000 072 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Logement n°6	Vol 8 (W.C)	Plafonds	Enduit ciment	S15 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002VW000 072 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Plafonds	Enduit ciment	S16 (P8)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plafond pièces humides	002VW000 072 n°8 - 1	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (faïence)	P14	Réalisation d'un prélèvement	15x15 blanche	002VW000 072 n°14 - 1 - 002VW000 072 n°14 - 2	P14	Colle blanche + papier en faible quantité non séparable + couche plâtreuse blanche en faible quantité non séparable + carrelage	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement mural + colle jaune	P15	Réalisation d'un prélèvement	Bleu	002VW000 072 n°15 - 1	P15	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc et noir non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de mur	Revêtement mural + colle jaune	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Bleu	002VW000072 n°15 - 1	P15	Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc et noir non séparable + matériau souple blanc	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P7	Réalisation d'un prélèvement	Gris tacheté rose	002VW000072 n°7 - 1	P7	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples	S13	Grise						Négatif sur document Prélèvement n°12 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P9	Réalisation d'un prélèvement	Beige	002VW000072 n°9 - 1	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 8 (W.C) - Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	S17 - S18	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Beige	002VW000072 n°9 - 1	P9	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P10	Réalisation d'un prélèvement	Aspect parquet gris	002VW000072 n°10 - 1	P10	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002VW000072 n°11 - 1	P11 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P11	Réalisation d'un prélèvement	Gris	002VW000072 n°11 - 1	P11 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune	P12	Réalisation d'un prélèvement	Gris avec motif	002VW000072 n°12 - 1	P12	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P13	Réalisation d'un prélèvement	Bleu	002VW000072 n°13 - 2	P13	Moquette bleue avec couche en mousse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Moquettes avec sous-couche	P13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13	Bleu	002VW000072 n°13 - 2	P13	Moquette bleue avec couche en mousse et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Logement n°6	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples	S19	Beige						Négatif sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples	S19	Beige						Négatif sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples	S19	Beige						Négatif sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Dalles plastiques souples	S19	Beige						Négatif sur document Prélèvement n°6 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Rose (Pièces humides)						Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Rose (Pièces humides)						Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S20	Rose (Pièces humides)						Négatif sur document Prélèvement n°7 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Rose (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Rose (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Rose (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S21	Rose (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°17 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 7 (Cuisine)	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Gris (Pièces humides)						Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 8 (W.C)	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Gris (Pièces humides)						Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 4 (SDB)	Revêtement de sol	Ragréage	S22	Gris (Pièces humides)						Négatif sur document Prélèvement n°8 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 5 (Séjour)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Gris (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°18 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 3 (Chambre 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Gris (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°18 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070
Logement n°6	Vol 2 (Chambre 1)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Gris (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°18 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Logement n°6	Vol 1 (Entrée)	Revêtement de sol	Ragréage	S23	Gris (Pièces sèches)						Négatif sur document Prélèvement n°18 du dossier AC-ENVIRONNEMENT 002VW000070




ANNEXE : Plans de repérage des MPCA

Ref.	Plans	Titre du plan
 Logement n°6		Logement n°6 - Plan de repérage - Actions menées
 Logement n°6		Logement n°6 - MPCA Toutes catégories confondues
 Logement n°6		Logement n°6 - Plan de prélèvements

LOGEMENT N°6 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002VW000072

Légende

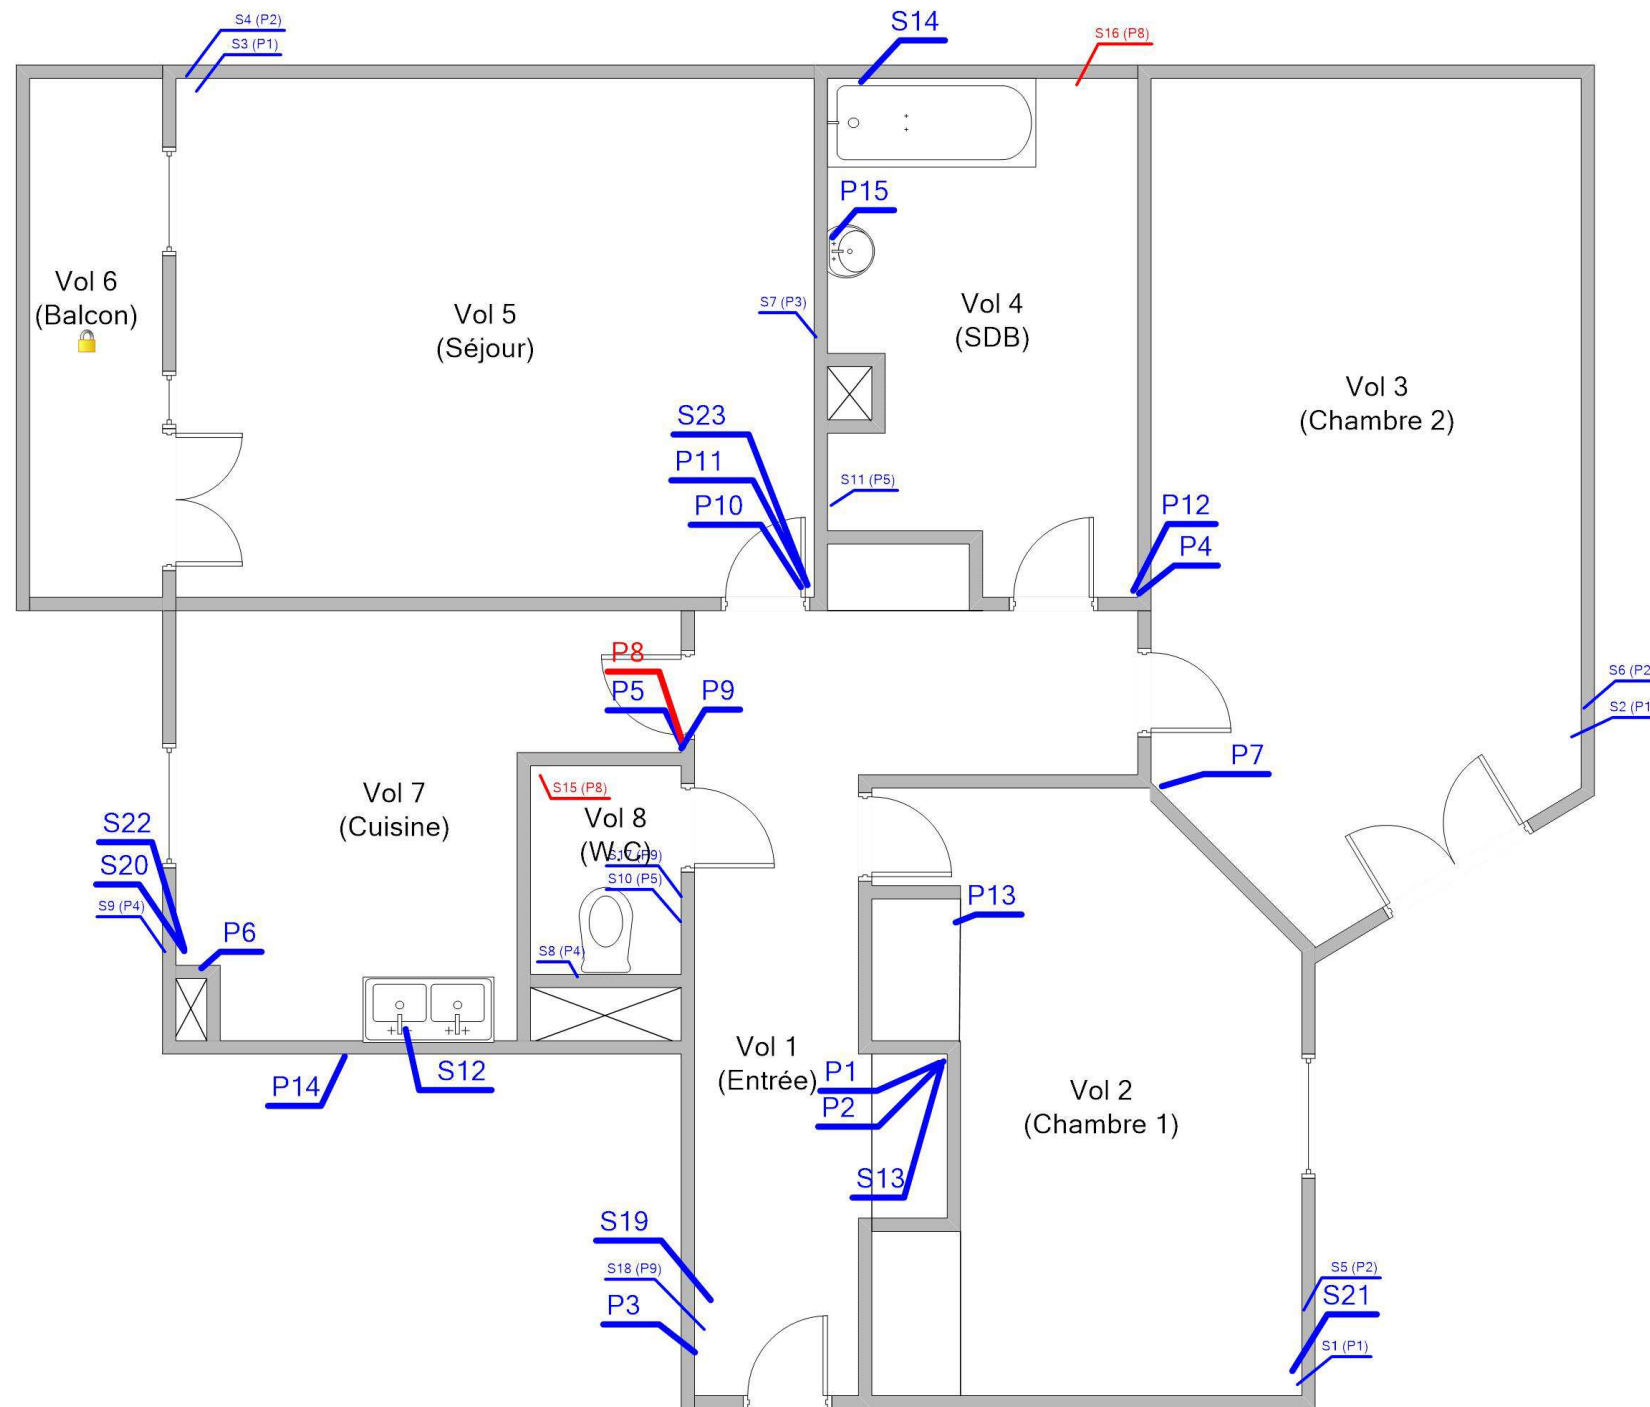

Localisation dun
prélèvement positif

Localisation du
prélèvement

Localisation du sondage négatif

The graph shows a red line starting at the origin (0,0), increasing linearly with a constant positive slope, and then becoming horizontal at a constant value of S. The horizontal segment is labeled 'S'.

Localisation dun sondage positif



Volume non visité



AC Environnement
Diagnostics Immobiliers

Adresse du bien

4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation

Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

20/09/2017

Techniciens intervenant

SEVEN Jérèmy

LOGEMENT N°6 - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002VW000072

Légende

 P8 : Enduit ciment
(plafond pièces
humides)



Adresse du bien

4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES
53810 CHANGE

Désignation


Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage

Date intervention

20/09/2017

Technicien intervenant

SEVEN JérémY

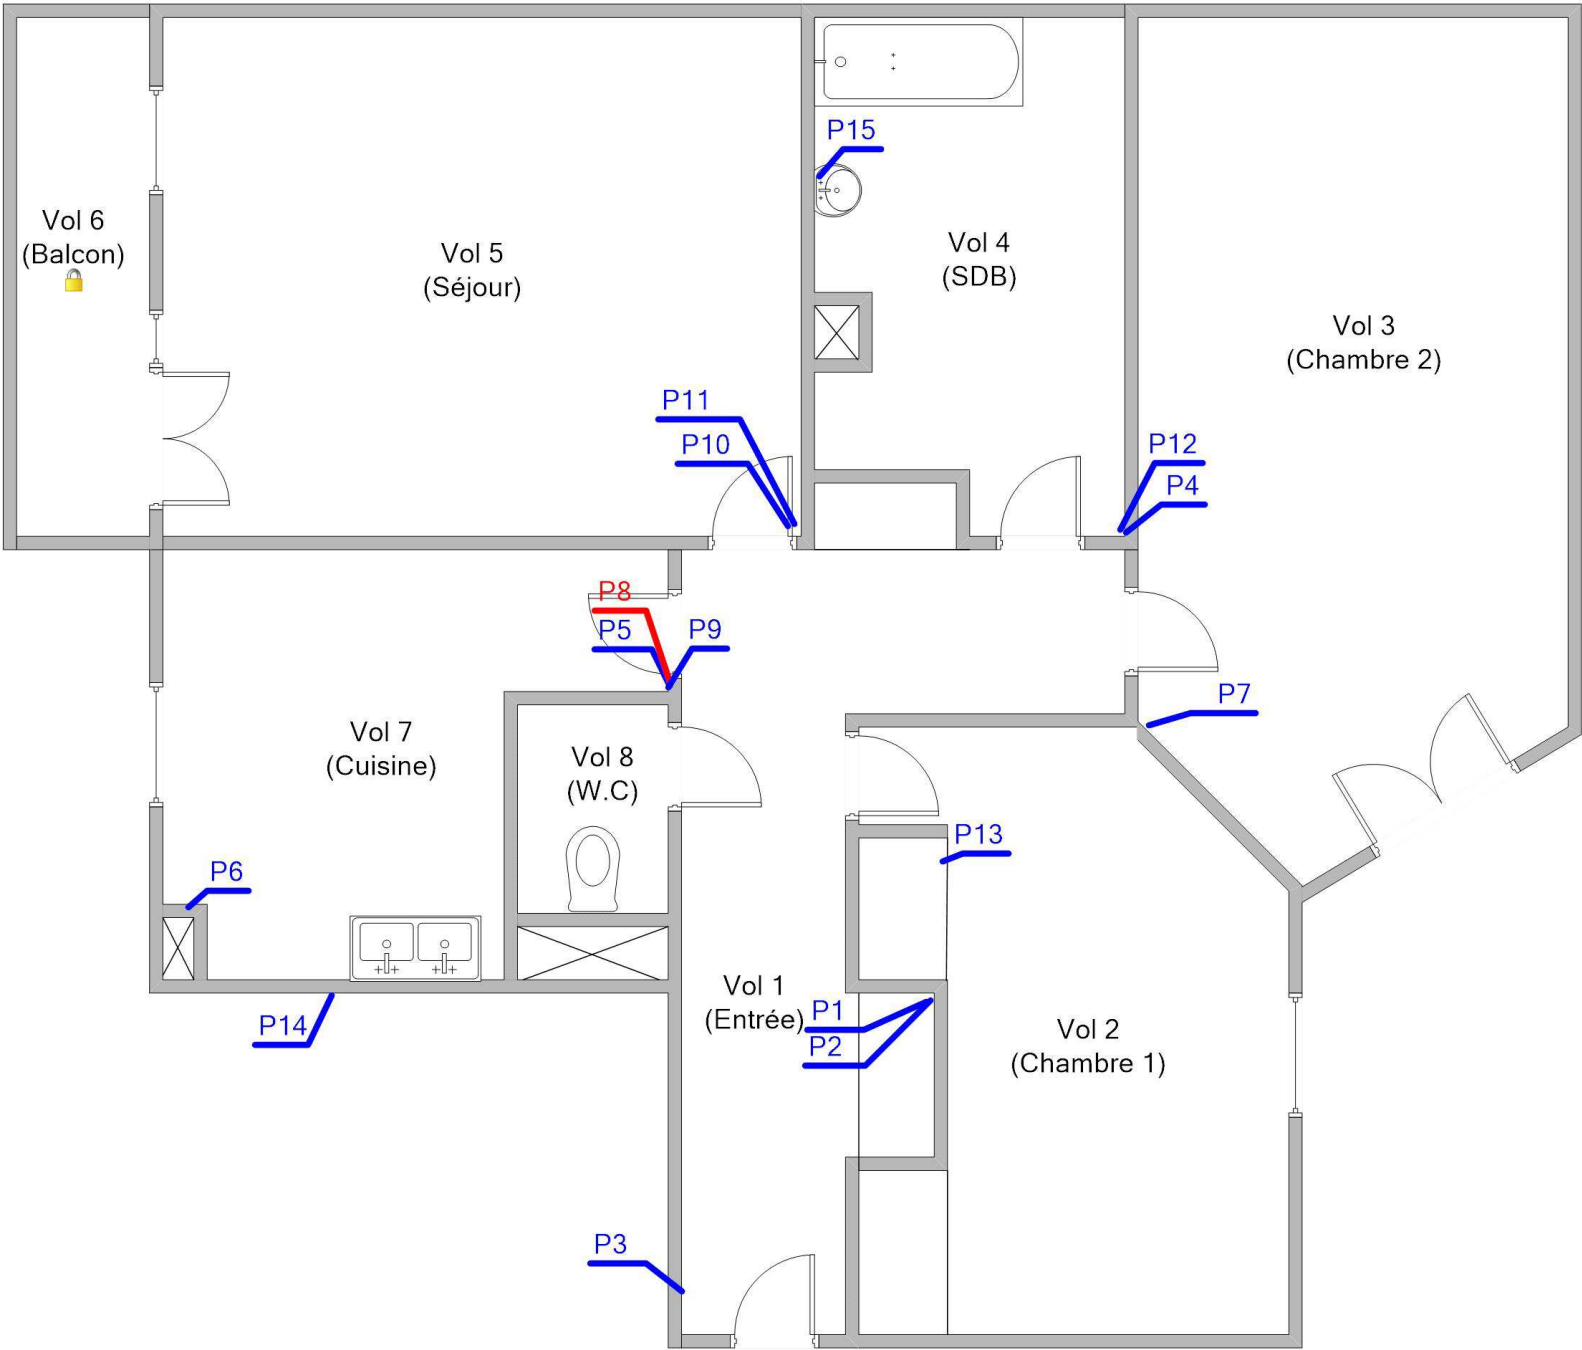LOGEMENT N°6 - PLAN DE PRÉLÈVEMENTS				Référence: 002VW000072
				Légende
				 Volume non visité
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES 53810 CHANGE	Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage	20/09/2017	SEVEN JérémY	



ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002VW000072 n°1 - 1 (P1)	Logement n°6 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000072 n°2 - 1 (P2)	Logement n°6 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000072 n°3 - 1 (P3)	Logement n°6 - Vol 1 (Entrée)	Prélevement négatif
002VW000072 n°4 - 1 (P4)	Logement n°6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000072 n°5 - 1 (P5)	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000072 n°6 - 1 (P6)	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000072 n°7 - 1 (P7)	Logement n°6 - Vol 3 (Chambre 2)	Prélevement négatif
002VW000072 n°8 - 1 (P8)	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement positif
002VW000072 n°9 - 1 (P9)	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000072 n°10 - 1 (P10)	Logement n°6 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002VW000072 n°11 - 1 (P11)	Logement n°6 - Vol 5 (Séjour)	Prélevement négatif
002VW000072 n°12 - 1 (P12)	Logement n°6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif
002VW000072 n°13 - 2 (P13)	Logement n°6 - Vol 2 (Chambre 1)	Prélevement négatif
002VW000072 n°14 - 2 (P14)	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000072 n°14 - 1 (P14)	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	Prélevement négatif
002VW000072 n°15 - 1 (P15)	Logement n°6 - Vol 4 (SDB)	Prélevement négatif



002VW000072 n°1 - 1 (P1)



002VW000072 n°2 - 1 (P2)



002VW000072 n°3 - 1 (P3)



002VW000072 n°4 - 1 (P4)



002VW000072 n°5 - 1 (P5)



002VW000072 n°6 - 1 (P6)



002VW000072 n°7 - 1 (P7)



002VW000072 n°8 - 1 (P8)



002VW000072 n°9 - 1 (P9)



002VW000072 n°10 - 1 (P10)



002VW000072 n°11 - 1 (P11)



002VW000072 n°12 - 1 (P12)



002VW000072 n°13 - 2 (P13)



002VW000072 n°14 - 2 (P14)



002VW000072 n°14 - 1 (P14)



002VW000072 n°15 - 1 (P15)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Plafond pièces sèches -	Logement n°6 - Vol 1 (Entrée)	
P2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable - Cloison et doublage pièces sèches -	Logement n°6 - Vol 1 (Entrée)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable - Porteur pièces sèches -	Logement n°6 - Vol 1 (Entrée)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable - Cloison et doublage pièces humides -	Logement n°6 - Vol 4 (SDB)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable - Porteur pièces humides -	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	
P6	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable - Cloison pièces humides (plâtre) -	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	
P7	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable - Gris tacheté rose -	Logement n°6 - Vol 3 (Chambre 2)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable - Plafond pièces humides -	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	
P9	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable - Beige -	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	
P10	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières - Aspect parquet gris -	Logement n°6 - Vol 5 (Séjour)	
P11 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - Gris -	Logement n°6 - Vol 5 (Séjour)	

P11 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Gris -	Logement n°6 - Vol 5 (Séjour)	
P12	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Gris avec motif -	Logement n°6 - Vol 4 (SDB)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Moquette bleue avec couche en mousse et poussières - Bleu -	Logement n°6 - Vol 2 (Chambre 1)	
P14	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle blanche + papier en faible quantité non séparable + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + carrelage - 15x15 blanche -	Logement n°6 - Vol 7 (Cuisine)	
P15	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Papier peint non séparable + matériau plâtré blanc et noir non séparable + matériau souple blanc - Bleu -	Logement n°6 - Vol 4 (SDB)	

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91428 EN DATE DU 03/10/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client : AC ENVIRONNEMENT 64 rue Clément Ader 42153 RIORGES	Réf. Commande ITGA : IT0717-91428 Réf. Commande Client : 002VW000072
---	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 26/09/2017

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- ou
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)


Technique Analytique(s) :
ou

- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100006_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072001 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 1 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071709-41380 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META	2	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072002 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 1 (Entrée)				Réf échantillon ITGA : IT071709-41381 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

Validé par : Florent LE MASSON - Analyste

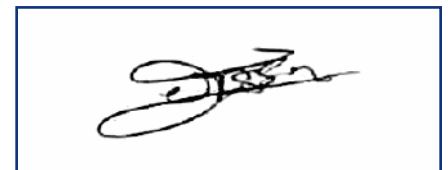

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91428 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41382 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072003 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture / Papier peint intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 1 (Entrée)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + papier peint non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41383 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072004 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Peintures multiples intérieures et enduits / Murs et cloisons / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 4 (SDB)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + carton non séparable + peintures multiples non séparable	META	2	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41384 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072005 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peintures multiples intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 7 (Cuisine)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41385 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072006 / Parois verticales Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture en faible quantité intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Panneaux de cloisons / Vol 7 (Cuisine)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91428 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41386 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072007 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Revêtement de sol / Lés plastiques avec Ragréage rose sous-couche + colle jaune / Vol 3 (Chambre 2)				
▶ Revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41387 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072008 / Plafond et faux-plafonds / Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en faible Plafonds / Enduit ciment / Vol 7 quantité / Toile fibreuse blanche / Peinture (Cuisine)				
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité non séparable + toile fibreuse blanche non séparable + peinture non séparable	META	1	03/10/2017	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41388 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072009 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en Revêtement de sol / Lés plastiques avec faible quantité / Ragréage gris en faible quantité sous-couche + colle jaune / Vol 7 (Cuisine)				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + ragréage gris en faible quantité non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ Réf échantillon ITGA : IT071709-41389 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072010 / Revêtement de sol / Description ITGA : Revêtement souple beige / Colle polymère jaune avec Revêtement de sol / Lés plastiques avec poussières sous-couche + colle jaune / Vol 5 (Séjour)				
▶ Revêtement souple beige + colle polymère jaune avec poussières	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91428 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100006_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072011 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 5 (Séjour)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41390 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose / Peinture en faible quantité		
► Revêtement souple gris	META	1	02/10/2017	Amiante non détecté / -
► Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	02/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072012 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche + colle jaune / Vol 4 (SDB)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41391 Description ITGA : Revêtement souple gris / Colle polymère jaune en faible quantité / Peinture en faible quantité		
► Revêtement souple gris + colle polymère jaune en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Moquettes avec sous-couche / Vol 2 (Chambre 1)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41392 Description ITGA : Moquette bleue avec couche en mousse et poussières		
► Moquette bleue avec couche en mousse et poussières	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : _00402000010000100006_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01 er étage Réf échantillon client : 002VW000072014 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (faïence) / Vol 7 (Cuisine)				
		Réf échantillon ITGA : IT071709-41393 Description ITGA : Colle blanche / Papier en faible quantité / Couche plâtrée blanche en faible quantité / Carrelage		
► Colle blanche + papier en faible quantité non séparable + couche plâtrée blanche en faible quantité non séparable + carrelage	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0717-91428 EN DATE DU 03/10/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique	Nb de préparations	Date d'analyse	Résultat / Type d'amiante
Réf dossier client : _00402000010000100006_ 4 RUE ROBERT FOUILLET - LES GLYCINES - 53810 CHANGE Appartement n° 6 de type 3 situé au 01^{er} étage Réf échantillon client : 002VW000072015 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Revêtement mural + colle jaune / Vol 4 (SDB) Réf échantillon ITGA : IT071709-41394 Description ITGA : Papier peint / Matériau plâtreux blanc et noir / Matériau souple blanc				
► Papier peint non séparable + matériau plâtreux blanc et noir non séparable + matériau souple blanc	META	1	03/10/2017	Amiante non détecté / -